

وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت امور مسکن و ساختمان

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی



۱۳۹۰

دفتر مقررات ملّی ساختمان



وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت امور مسکن و ساختمان

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

در

ساختمان‌های فولادی

دفتر مقررات ملی ساختمان

بهار ۱۳۹۰

کتابخانه ملی ایران
کتابخانه ملی ایران

عنوان و نام پدیدآور:	راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی / تهیه کننده دفتر مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، معاونت امور مسکن و ساختمان
و ضعیت ویراست:	.۳
مشخصات نشر:	تهران، توسعه ایران، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهری:	تصویر، جدول، ۲۹×۲۲ س.م
شابک:	۹۷۸-۹۶۴-۷۵۸۸-۸۸-۱
وضعیت فهرست نویسی:	فیپا
موضوع:	اتصال های جوش شده
موضوع:	جوشکاری
موضوع:	سازه های فولادی جوش شده
شناخته افزوده:	ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر مقررات ملی ساختمان
ردی بندی کنگره:	TA۴۹۲۱۳۹۰
ردی بندی دیوبی:	۶۷۱/۵۲۰۴۲
شماره کتابشناسی ملی:	۲۴۲۹۴۷۷

عنوان کتاب: راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی

دفتر مقررات ملی ساختمان	تهیه کننده:
نشر توسعه ایران	ناشر:
۳۰۰ جلد	شماره کان:
۹۷۸-۹۶۴-۷۵۸۸-۸۸-۱	شابک:
هفتم	نوبت چاپ:
۱۳۹۴	تاریخ چاپ:
کانون	چاپ و صحافی:
۳۰۰,۰۰۰ ریال	قیمت:

حق چاپ برای تهیه کننده محفوظ است.

پیش‌گفتار

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آن‌ها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می‌کند. ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولتهای محلی، مردم و مهندسان، موجب می‌گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه‌گذاری‌های ملی و هم‌چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره‌برداران ساختمان‌ها بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع دولتهای محلی و هم‌چنین منافع فوری سرمایه‌گذاران ترجیح داده شود. بدینهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته‌ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می‌یابد.

از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه‌های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی - نظارت - اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است. توسعه آموزش عالی، مراکز فنی و حرفه‌ای و سازمان‌های نظام مهندسی موجب افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطح کشور گردید و به موازات آن مقررات ملی ساختمان و استانداردها و آییننامه‌های ساختمانی نیز به همت اساتید و صاحبنظران شاغل در حرفه به صورت دوره‌ای مورد بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفته‌اند. در حال حاضر این مقررات به درجه‌ای از کمال و غنا رسیده است که به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمین نیاز نسبی دانشگاهیان و جامعه مهندسی کشور، سازندگان و بهره‌برداران، ابزار و مرجع کنترل لازم را برای اطمینان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان فراهم نموده است.

مقایسه کیفیت ساختمان‌ها بویژه از حیث سازه‌ای در سال‌های اخیر با قبل از تدوین مقررات ملی ساختمان مؤید تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و سیر تکاملی آن در جهت تأمین اینمی، بهداشت، رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می‌باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی، وضع موجود کشور با میانگین شاخص‌های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد.

برای جبران فاصله شاخص‌های پیش‌گفته شده لازم است اولاً نهادهای حاکمیتی سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و مراجع صدور پروانه ساختارهای کنترل و نظارت را مورد بازنگری قرار داده تا سیستم نظارت جدی‌تری نسبت به تولید، توزیع و مصرف مصالح استاندارد و اجرای مقررات ملی ساختمان اعمال گردد. ثانیاً سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، تشکل‌های حرفه‌ای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی بیش از پیش در ترویج و

تبیین مقررات وضع شده، الگوسازی و ارایه نمونه‌های عینی رعایت مقررات یاد شده و معرفی فن‌آوری‌های نوین و به نمایش گذاشتن مزایای آن تلاش نمایند. ثالثاً مهندسان و سازندگان که وظیفه اساسی در اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی را در طراحی، اجرا و نظارت ساخت و سازها بر عهده دارند با به روز رسانی دانش فنی و مهارت حرفه‌ای و با تکیه بر اصل اخلاق حرفه‌ای خود نسبت به اجرای مقررات ملی ساختمان بیش از پیش اصرار ورزیده و کارفرمایان و مالکان نیز تشویق یا ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان آن شوند. همچنین مردم به عنوان بھربرداران نهایی می‌توانند با افزایش سطح آگاهی از حقوق خود نقش اساسی در ارتقای کیفیت از طریق افزایش مطالبات در کیفیت و بھربری ساختمان‌ها و ایجاد انگیزه رقابت در ارایه ساختمان‌های با کیفیت ایفا نمایند.

در خاتمه از کلیه استادی و صاحب‌نظران و تدوین کنندگان که از ابتدا تاکنون در تدوین و تجدیدنظر مباحث مقررات ملی ساختمان تلاش نموده و در همفکری و همکاری با این وزارت از هیچ کوششی دریغ ننموده‌اند، سپاس‌گزارم. همچنین برای دست اندک‌کاران ساخت و ساز از دستگاه‌های نظارتی و کنترلی مراجع صدور پروانه و کلیه عزیزانی که اجرای این مقررات را خدمت‌گزاری به میهن و مردم خویش می‌پندارند، آرزوی موفقیت و سربلندی در پیشگاه خدای متعال می‌نمایم.

**Abbas Akhondi
وزیر راه و شهرسازی**

فهرست مطالب

۱. معرفی جوشکاری ساختمانی / ۱

۳	۱-۱ تعریف جوشکاری
۳	۲-۱ جوش قوس الکتریکی
۴	۳-۱ مدار جوشکاری قوس الکتریکی
۶	۴-۱ عوامل مهم جوشکاری
۸	۵-۱ فرآیندهای جوشکاری
۹	۶-۱ جوشکاری دستی با الکترود روكش دار (SMAW)
۱۱	۷-۱ جوش زیرپودری (SAW)
۱۵	۸-۱ جوش تحت حفاظت گاز با الکترود مصرفی (GMAW)
۱۷	۹-۱ جوش تحت حفاظت گاز با الکترود توپودری (FCAW)
۲۱	۱۰-۱ جوش گاز الکتریکی و سرباره الکتریکی
۲۲	۱۱-۱ جوش خمیری
۲۲	۱۲-۱ جوشکاری گل میخ
۲۴	۱۳-۱ وضعیت‌های جوشکاری
۲۷	۱۴-۱ اتصالات جوشی
۲۷	۱۵-۱ انواع جوش
۲۹	۱۶-۱ علایم جوشکاری
۳۲	۱۷-۱ کاربرد انواع جوش در ساختمان
۳۶	۱۸-۱ جوش پذیری
۳۷	۱۹-۱ پیش‌گرماش

۲. وسایل و تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی / ۳۹

۴۱	۱-۲ معرفی
۴۲	۲-۲ قابلیت‌های جوشکاری قوس الکتریکی
۴۲	۳-۲ اصول کلی
۴۳	۴-۲ منابع انرژی جوشکاری
۴۵	۵-۲ منحنی ولتاژ - شدت جریان

۴۷.....	۶ - ۲ ماشین‌های مورد استفاده در جوشکاری دستی با الکترود روکش دار
۵۲.....	۷ - ۲ کابل و وسایل اتصال
۵۷.....	۲ - ۸ تجهیزات حفاظتی
۶۴.....	۲ - ۹ ابزار تمیزکاری گل جوش
۶۵.....	۲ - ۱۰ ابزار نگهداری الکترود
۶۶.....	۲ - ۱۱ ابزار پیش‌گرمایش درز
۶۶.....	۲ - ۱۲ ابزارهای اندازه‌گیری
۶۶.....	۲ - ۱۳ ابزارهای نشانه‌گذاری
۶۷.....	۲ - ۱۴ ابزار نصب
۶۹.....	۲ - ۱۵ تجهیزات جوشکاری تحت حفاظت گاز
۷۲.....	۲ - ۱۶ تجهیزات جوشکاری قوسی زیرپودری

۳. الکترود / ۷۷

۷۹.....	۳ - ۱ معرفی
۷۹.....	۳ - ۲ تعاریف عمومی
۸۰.....	۳ - ۳ الکترود روکش دار
۸۰.....	۳ - ۴ روکش الکترود
۸۵.....	۳ - ۵ طبقه‌بندی و شماره‌گذاری الکترودها طبق AWS
۸۷.....	۳ - ۶ انتخاب نوع و قطر الکترود
۸۸.....	۳ - ۷ مشخصه‌های کاربردی الکترودها
۹۰.....	۳ - ۸ فلز پایه
۹۰.....	۳ - ۹ جریان جوشکاری
۹۰.....	۳ - ۱۰ خسارت و شکل فلزات مورد جوشکاری
۹۱.....	۳ - ۱۱ وضعیت جوشکاری
۹۱.....	۳ - ۱۲ معرفی الکترودهای متعارف و کاربرد آنها
۹۵.....	۳ - ۱۳ نگهداری الکترودهای روکش دار
۹۸.....	۳ - ۱۴ خشک کن الکترود
۹۹.....	۳ - ۱۵ بسته‌بندی الکترودها
۱۰۰.....	۳ - ۱۶ ضوابط بازرگانی ظاهری الکترودها

۴. طراحی درز جوش / ۱۰۵

۱۰۷.....	۴ - ۱ معرفی
۱۰۷.....	۴ - ۲ انواع اتصال
۱۰۸.....	۴ - ۳ انواع جوش
۱۱۰.....	۴ - ۴ انواع درز
۱۱۳.....	۴ - ۵ دهانه یا بازشدنی ریشه (R)

۱۱۵.....	۶-۴ تسمه‌های پشت‌بند
۱۱۶.....	۷-۴ گرده جوش
۱۱۶.....	۸-۴ ضخامت ریشه
۱۱۸.....	۹-۴ سنگ زدن ریشه از پشت (شیارزنی پشت)

۵. عیوب‌های جوش / ۱۲۱

۱۲۳.....	۵-۱ عیوب‌های اصلی جوش
۱۳۷.....	۵-۲ عیوب جوش در جوشکاری تحت حفاظت گاز
۱۴۰.....	۵-۳ عیوب جوش در فرآیند جوشکاری با قوس زیرپودری
۱۴۱.....	۵-۴ ترک خوردنگی جوش

۶. تغییرشکل‌های ناشی از جوشکاری / ۱۵۳

۱۵۵.....	۶-۱ عوامل مؤثر در تغییرشکل‌های ناشی از جوشکاری
۱۵۶.....	۶-۲ عوامل اعوجاج
۱۵۷.....	۶-۳ تأثیرات نامطلوب جوش بیش از حد
۱۵۸.....	۶-۴ کنترل انقباض جوش
۱۶۱.....	۶-۵ انقباض عرضی
۱۶۵.....	۶-۶ هلالی شدن بال
۱۶۶.....	۶-۷ شمشیری شدن (انحنای طولی)
۱۷۱.....	۶-۸ هم‌راستایی ورق‌ها
۱۷۲.....	۶-۹ استفاده از حرارت برای رفع انقباض‌های جوشکاری
۱۷۶.....	۶-۱۰ حرارت تولیدی در هنگام جوشکاری (حرارت القایی به عنوان جوشکاری)
۱۸۶.....	۶-۱۱ جمع‌بندی مطالب فصل

۷. بازررسی جوش - بازررسی چشمی (عینی) / ۱۸۹

۱۹۱.....	۷-۱ مقدمه
۱۹۲.....	۷-۲ زمان شروع نظارت و بازررسی
۱۹۳.....	۷-۳ پنج دستورالعمل برای حصول کیفیت در جوش ساختمانی
۱۹۸.....	۷-۴ نظارت‌های پیشگیرانه (PM)
۱۹۹.....	۷-۵ بازررسی عینی (V.I.)
۱۹۹.....	۷-۶-۱ اصول بازررسی چشمی (عینی) جوش
۲۰۵.....	۷-۶-۲ وظایف عمده بازررسی جوش
۲۰۶.....	۷-۶-۳ وسایل بازررسی چشمی (عینی) جوش
۲۰۷.....	۷-۶-۴ اندازه‌گیری جوش
۲۱۰.....	۷-۶-۵ ضوابط پذیرش بازررسی چشمی (عینی) جوش

۷-۷ رواداری‌های عیوب ظاهری جوش در بازررسی چشمی (عینی) طبق ISO 5817	۲۱۳
۷-۸ چکلیست بازررسی چشمی (عینی)	۲۱۸

۸. آزمایش‌های ارزیابی / ۲۲۹

۱-۸ معرفی	۲۳۱
۲-۸ آزمایش‌های ارزیابی و تأیید	۲۳۱
۳-۸ آزمایش‌های مخرب	۲۳۲
۴-۸ آزمایش‌های غیرمخرب	۲۵۷
۵-۸ برنامه‌ریزی آزمایش‌های غیرمخرب	۳۰۱
۶-۸ ضوابط پذیرش عیوب داخلی جوش مطابق ISO 5817	۳۰۲

۹. مسائل اجرایی در کارهای فولادی / ۳۰۹

۱-۹ عملیات اجرایی در کارهای فولادی	۳۱۱
۲-۹ تهییه نقشه‌های ساخت	۳۱۲
۳-۹ عملیات برشکاری و آماده‌سازی لبه‌ها	۳۱۲
۴-۹ ساخت اعضا	۳۲۱
۵-۹ عملیات تمیزکاری و رنگ	۳۵۶
۶-۹ عملیات حمل	۳۶۰
۷-۹ عملیات پیش‌مونتاژ و مونتاژ در پای کار	۳۶۲
۸-۹ عملیات واداشتن، نصب، خال‌جوش و اتصالات موقت	۳۶۲
۹-۹ شاقولی کردن ستون‌ها، هم‌محور کردن تیرها و تکمیل اطلاعات	۳۶۴
۱۰-۹ نصب کف ستون	۳۶۸
۱۱-۹ رواداری نصب ستون	۳۶۹

۱۰. طراحی جوش / ۳۷۱

۱-۱۰ مقدمه	۳۷۲
۲-۱۰ اندازه جوش گوشه	۳۷۲
۳-۱۰ محدودیت سایر جوش‌ها	۳۷۷
۴-۱۰ جوش شیاری با نفوذ نسبی	۳۷۹
۵-۱۰ انواع جوش	۳۸۰
۶-۱۰ تنش‌های مجاز جوش	۳۸۰
۷-۱۰ ارزش جوش	۳۸۱
۸-۱۰ حداقل اندازه مؤثر ساق جوش گوشه	۳۸۲
۹-۱۰ اتصال اعضا با نیروی محوری	۳۸۳
۱۰-۱۰ اتصالات جوشی با برون‌محوری	۳۸۶

۳۸۸	۱۰- ۱۱ ترکیب برش و پیچش
۳۹۲	۱۰- ۱۲ ترکیب برش و خمش
۳۹۴	۱۰- ۱۳ تخمین طول جوش تحت اثر لنگر خمی

۱۱. طراحی اتصالات / ۳۹۷

۳۹۹	۱- ۱۱ معرفی
۴۰۳	۲- اتصال ساده تیر با نبیشی جان
۴۰۷	۳- اتصال ساده تیر با نبیشی نشیمن انعطاف‌پذیر
۴۱۱	۴- اتصال ساده تیر با نشیمن تقویت شده
۴۲۱	۵- اتصالات صلب تیر به ستون
۴۶۴	۶- ۱۱ وصلة تیرها
۴۷۰	۷- ۱۱ وصلة ستون‌ها
۴۷۷	۸- ۱۱ اتصال مهاربندی همگرا
۵۰۶	۹- ۱۱ اتصالات پای ستون (کف ستون)
۵۳۲	۱۰- ۱۱ اتصالات لوله‌ها و قوطی‌ها

۱۲. جوش درزهای استاندارد

۱۳. تعداد عبور

۱۴. کنترل کیفی در ساختمان‌های کوچک / ۶۲۱

۶۲۳	۱- ۱۴ معرفی
۶۲۴	۲- ۱۴ قانون P ۵
۶۲۷	۳- ۱۴ بازرگانی عینی (V.I)
۶۲۹	۴- ۱۴ جوش خوب چیست؟

۱۵. برنامه‌ریزی آزمایش‌ها

پیوست ۱ مشخصات هندسی نیمرخ‌های ساختمانی

پیوست ۲ فرم‌های استاندارد

پیوست ۳ آزمون جوشکاران ساختمانی طبق استاندارد ملی ایران

واژه‌نامه انگلیسی به‌فارسی

فصل

۱ معرفی جوشکاری ساختمانی

۳	۱-۱ تعریف جوشکاری
۳	۲-۱ جوش قوس الکتریکی
۴	۳-۱ مدار جوشکاری قوس الکتریکی
۶	۴-۱ عوامل مهم جوشکاری
۸	۵-۱ فرآیندهای جوشکاری
۹	۶-۱ جوشکاری دستی با الکترود روکش دار (SMAW)
۱۱	۷-۱ جوش زبرپودری (SAW)
۱۵	۸-۱ جوش تحت حفاظت گاز با الکترود مصرفی (GMAW)
۱۷	۹-۱ جوش تحت حفاظت گاز با الکترود توپودری (FCAW)
۲۱	۱۰-۱ جوش گاز الکتریکی و سرباره الکتریکی
۲۲	۱۱-۱ جوش خمیری
۲۲	۱۲-۱ جوشکاری گل میخ
۲۴	۱۳-۱ وضعیت‌های جوشکاری
۲۷	۱۴-۱ اتصالات جوشی
۲۷	۱۵-۱ انواع جوش
۲۹	۱۶-۱ علایم جوشکاری
۳۲	۱۷-۱ کاربرد انواع جوش در ساختمان
۳۶	۱۸-۱ جوش پذیری
۳۷	۱۹-۱ پیش‌گرمایش

۱ معرفی جوشکاری ساختمانی

۱-۱ تعریف جوشکاری

جوشکاری عبارت است از اتصال و یکپارچه کردن قطعات فلزی به طور عام و فولادی به طور خاص به کمک حرارت فشار و یا ترکیبی از حرارت و فشار. رد پای تاریخی جوشکاری را باید در جوش سندانی دنبال کرد. در این شیوه دو قطعه فولادی گداخته شده با ضربات چکش و یا سنبه با یکدیگر یکپارچه می‌شوند. در هر فرآیند جوشکاری عوامل زیر مورد نیاز است:

- منبع ایجاد گرما یا فشار
- فلز مادر یا فلز پایه
- فلز پرکننده یا فلز جوش

منبع ایجاد گرما می‌تواند شعله یا منبع الکتریکی باشد. منظور از فلز پایه قطعات فلزی است که باید با یکدیگر یکپارچه شوند. فلز پرکننده نیز فلزی است که در فرآیند جوشکاری ذوب شده و درز بین دو قطعه فلز پایه را پر می‌کند. جوشکاری می‌تواند با و یا بدون فلز پرکننده باشد.

۱-۲ جوش قوس الکتریکی

جوش قوس الکتریکی، یکی از روش‌های جوشکاری است که کاربرد بسیار وسیعی در جوشکاری ساختمانی دارد. در این روش اتصال بین قطعات فلز مادر با ذوب کردن لبه‌های درز و سخت شدن بعدی آنها صورت می‌گیرد. در حین ذوب، فلز پایه و فلز جوش (پرکننده) با یکدیگر ممزوج شده و پس از سخت شدن، اتصال قطعات تأمین می‌گردد. حرارت لازم برای ذوب مصالح، به وسیله قوس الکتریکی تأمین می‌شود. قوس الکتریکی بین مفتول فولادی که

الکترود نامیده می‌شود و فلز پایه تشکیل می‌شود. با نزدیک کردن الکترود به درز جوش، قوس ایجاد شده و حرارتی معادل ۳۶۰۰ درجه سلسیوس در قوس ایجاد می‌شود. این حرارت زیاد، باعث ذوب فلز پایه و نوک الکترود می‌شود و یک حوضچه مذاب از هر دو فلز در نوک الکترود به وجود می‌آورد. با حرکت الکترود، حوضچه مذاب به سمت جلو حرکت کرده و حوضچه‌های مذاب پشتی سرد و منجمد شده و باعث امتصاص و یکپارچگی دو فلز در محل درز می‌شوند.

قوس الکتریکی

گازها در حالت عادی قابلیت هدایت الکتریسیته ندارند، ولی اگر تحت تأثیر عوامل خارجی از قبیل حرارت زیاد، میدان الکتریکی و غیره قرار گیرند، بعضی از اتم‌ها الکترون از دست داده و بار مثبت پیدا می‌کنند (یون‌های مثبت) و برخی از الکترون‌ها وارد مدار اتم‌های خنثی شده و آنها را دارای بار منفی می‌سازند (یون‌های منفی). این عمل یونیزه شدن نامیده می‌شود. گاز یا هوا پس از یونیزه شدن قابلیت هدایت الکتریسیته پیدا می‌کند و هرچه شدت عمل یونیزه شدن بیشتر باشد، حرکت یون‌های باردار سریع‌تر و قابلیت هدایت الکتریکی بیشتر می‌گردد.

با نزدیک کردن نوک الکترود به فلز پایه، در فاصله‌ای حدود قطر الکترود، هوا یونیزه شده و قابلیت هدایت الکتریکی پیدا می‌کند. لیکن به علت بالا بودن مقاومت الکتریکی در طول قوس، انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرارتی می‌شود.

قوس الکتریکی در میدان مغناطیسی منحرف می‌شود، با کوتاه کردن طول قوس و تغییر زاویه الکترود می‌توان از میزان انحراف قوس کاست.

۱ - ۳ مدار جوشکاری قوس الکتریکی

در شکل ۱ - ۱ - الف مدار جوشکاری نشان داده شده است.

این مدار شامل موارد زیر می‌باشد:

(الف) ماشین جوشکاری که می‌تواند ترانس، رکتیفایر، و یا موتور - مولد (دینام یا دیزل ژنراتور) باشد. در این مورد در فصل دوم بحث کامل‌تری ارایه می‌شود.

(ب) اتصال به فلز پایه



(پ) اتصال به انبر و الکترود

(ت) قوس الکتریکی

اگر نوک الکترود به قطعه فلز پایه بچسبد، اصطلاحاً اتصال کوتاه حاصل شده و جریان زیادی در مدار برقرار می‌گردد که مورد نظر نمی‌باشد.

اما اگر الکترود در فاصله معینی از فلز پایه قرار گیرد، حرکت الکترون‌ها باعث یونیزه شدن هوا و ایجاد قوس الکتریکی می‌شود. مقاومت الکتریکی زیاد قوس، تولید حرارت فوق العاده‌ای می‌نماید که باعث ذوب الکترود و لبه‌های دو قطعه فلز پایه در داخل حوضچه مذاب که در واقع کوره ذوب بسیار کوچکی می‌باشد، می‌گردد (شکل ۱ - ۱ - ب).

در داخل حوضچه، فلز پایه و فلز جوش با هم آمیخته شده و با حرکت الکترود به سمت جلو، حوضچه های پشتی سرد و منجمد گشته و نوار جوش به وجود می آید.

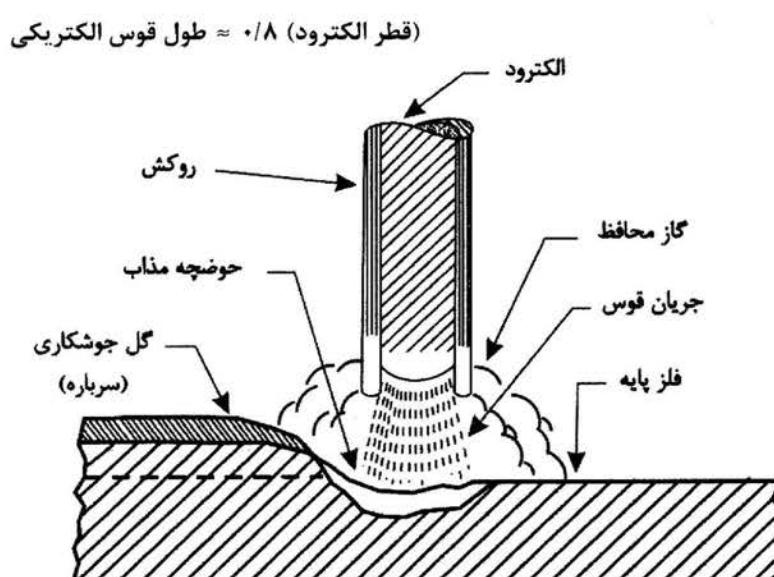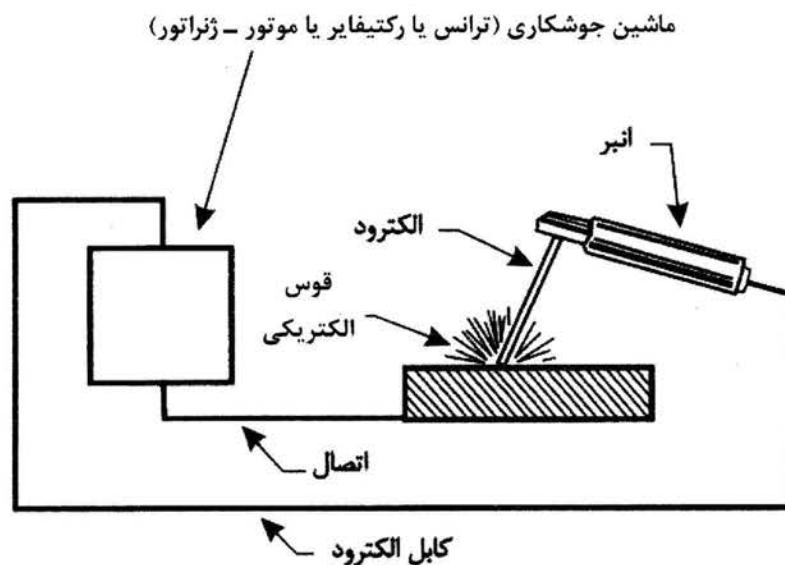

شكل ۱ - ۱ مدار جوشکاری و جزئیات حوضجه مذاب.

نوع جریان

جوشکاری قوس الکتریکی را می‌توان با جریان یکسو (مستقیم) و یا جریان متناوب برقرار نمود.

قطبیت^۱

وقتی که برای جوšکاری از جریان یکسو استفاده می‌شود، مدار جوšکاری را می‌توان بهدو صورت برقرار نمود:

(اتصال با قطبیت منفی) در اتصال با قطبیت منفی یا مستقیم^۲، قطب منفی به الکترود متصل می‌شود. در این حالت

حدود $\frac{2}{3}$ حرارت حاصله در فلز مبنا و $\frac{1}{3}$ در الکترود آزاد می‌شود.

(اتصال با قطبیت مثبت) در اتصال با قطبیت مثبت یا معکوس^۳، قطب مثبت به الکترود متصل می‌شود. در این حالت

حدود $\frac{1}{3}$ حرارت حاصله در فلز مبنا و $\frac{2}{3}$ در الکترود رها می‌شود.

در جوšکاری با جریان متناوب، نظر به اینکه جهت جریان به تناوب عوض می‌شود، اتصال با قطبیت مثبت یا منفی مفهومی ندارد. در نتیجه نیمی از حرارت حاصل از قوس الکتریکی، در الکترود و نیمی دیگر در قطعه آزاد می‌شود.

۱ - ۴ عوامل مهم جوšکاری

در جوšکاری قوسی چهار عامل مهم وجود دارد که تأثیر زیادی بر کیفیت جوش دارند و برای اینکه جوش خوبی بدست آید، لازم است هر یک از آنها با نوع کار و وسایل مورد استفاده هماهنگ شوند (شکل ۱ - ۲).

این چهار عامل متغیر عبارتند از:

۱. شدت جریان
۲. طول قوس یا ولتاژ قوس
۳. سرعت پیشروی
۴. زاویه الکترود

شدت جریان قوس متناسب با قطر الکترود مصرفی روی ماشین جوšکاری میزان می‌شود. هرچه قطر الکترود بیشتر باشد، (جریان مصرفی) بیشتر است. همیشه میزان آمپری که سازنده الکترود توصیه کرده است، مورد توجه قرار گیرد. ولتاژ قابلیت تشکیل و تداوم قوس الکتریکی را معین کرده و میزان پایداری، یا دوام آن را مشخص می‌کند. اگر ولتاژ زیاد باشد، طول قوس بلند بوده و ممکن است موجب انحراف قوس گردد. اگر میزان ولتاژ خیلی کم باشد، طول قوس خیلی کوچک بوده و برقراری قوس بسیار مشکل است.

1. Polarity

2. DCEN or DCSP

3. DCEP or DCRP

۱ - ۴ - ۱ تعیین شدت جریان

وقتی قوس برقرار شد و جوشکاری آغاز گردید مقدار آمپری که از مدار جوشکاری عبور می‌کند بهشت جریان جوشکاری موسوم است. جریان قوس مناسب با قطر الکترود مصرفی روی ماشین جوشکاری میزان می‌شود. در جوشکاری با الکترودهای روکشدار استاندارد (عدد آمپر به طور تقریبی با عدد قطر بر حسب هزارم اینچ برابر است.

بنابراین الکترود به قطر $\frac{3}{25}$ میلیمتر یا $\frac{1}{8}$ اینچ که برابر با $125/0$ اینچ می‌باشد، با 125 آمپر خوب کار می‌کند. وقتی صحبت از قطر می‌شود منظور قطر سیم مغزه است نه قطر روکش الکترود.

۱ - ۴ - ۲ طول قوس

طول قوس عبارت است از فاصله بین سر الکترود تا سطح قطعه مورد جوشکاری به هنگام برقراری قوس؛ طول قوس در کیفیت جوشکاری تأثیر زیادی دارد. طول قوس با ولتاژ دو سر قوس رابطه مستقیم دارد یعنی برای اینکه طول قوس سه برابر شود، نیاز به ولتاژ سه برابر خواهد داشت. به طور تجربی می‌توان گفت به ازای هر $\frac{1}{16}$ اینچ طول قوس 10 ولت بین دو سر قوس لازم است، به عبارت دیگر می‌توان گفت به ازای هر یک میلیمتر قوس، تقریباً $6/3$ ولت لازم است. یک قاعده کلی بیان می‌کند که: «طول قوس باستی قدری کمتر از قطر الکترود مورد استفاده باشد» مثلاً با الکترود به قطر 4 میلی‌متر، طول قوس بین 3 تا 4 میلی‌متر و ولتاژ 20 تا 22 ولت مناسب است. عملاً برای جوشکاری اندازه‌گیری دقیق طول قوس هنگام جوشکاری مقدور نیست ولی جوشکار می‌تواند با گوش دادن به صدای قوس و یا تمرین، طول قوس مناسب را برقرار سازد.

۱ - ۴ - ۳ سرعت پیشروی

سرعت پیشروی قوس با ضخامت فلز مورد جوشکاری، مقدار جریان و اندازه، شکل یا گرده دلخواه جوش تغییر خواهد کرد. مطابق یک قاعده کلی سرعت پیشروی مناسب عبارتست از سرعتی که در اجرای یک جوش تک پاسه ساده با طول قوس ثابت، حوضچه مذاب تشکیل شده دو برابر قطر الکترود باشد.

۱ - ۴ - ۴ زاویه الکترود

در جوشکاری ورق حالت مسطح (حالت تخت)، الکترود باستی عمود بر ورق باشد و در حالتهای دیگر بهتر است الکترود زاویه موجود جوشکاری را نصف نماید. معمولاً انحراف تا 15 درجه از آنچه گفته شد اشکالی ندارد. محدوده زوایای مناسب جوشکاری در وضعیت‌های مختلف جوشکاری در آیینه‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران آمده است.

۱ - ۵ فرآیندهای جوشکاری^۱

فرآیندهای جوشکاری در سه رده عمومی قرار می‌گیرند:


۱. جوشکاری دستی
۲. جوشکاری نیمه‌خودکار
۳. جوشکاری خودکار

اختلاف سه فرآیند فوق در موارد زیر می‌باشد:

- (الف) هدایت انبر که در جوشکاری دستی و نیمه‌خودکار توسط کارگر انجام می‌شود.
- (ب) نوع الکترود که در جوشکاری دستی الکترود روکش دار با طول محدود^۵ استفاده می‌شود و در جوشکاری نیمه‌خودکار و خودکار الکترود لخت (بدون روکش) با طول پیوسته^۶ که دور قرقه بیچیده شده، استفاده می‌شود.
- (پ) نحوه محافظت از نوار جوش مذاب در حال سخت شدن.
- در جوشکاری نیمه‌خودکار، هدایت انبر توسط جوشکار انجام می‌شود، لیکن طول الکترود نامحدود است. فرآیندهای جوشکاری خودکار و نیمه‌خودکار به قرار زیر است:

۱. جوش زیرپودری
۲. جوش تحت حفاظت گاز با الکترود فلزی
۳. جوش تحت حفاظت گاز با الکترود تنگستن
۴. جوش تحت حفاظت گاز با الکترود توپودری
۵. جوش گاز الکتریکی
۶. جوش سرباره الکتریکی

تمایز قابل توجه در فرآیندهای فوق، نحوه محافظت از نوار جوش در حالت سخت شدن است. در جوشکاری دستی این کار توسط روکش الکترود که در حین ذوب الکترود با آن ذوب شده و به صورت لایه سخت در روی جوش خود را می‌بندد، انجام می‌شود. در سایر روش‌ها چون از الکترود لخت استفاده می‌شود، محافظت به سبک دیگری تأمین می‌گردد که در زمان مناسب مورد بحث قرار می‌گیرد.

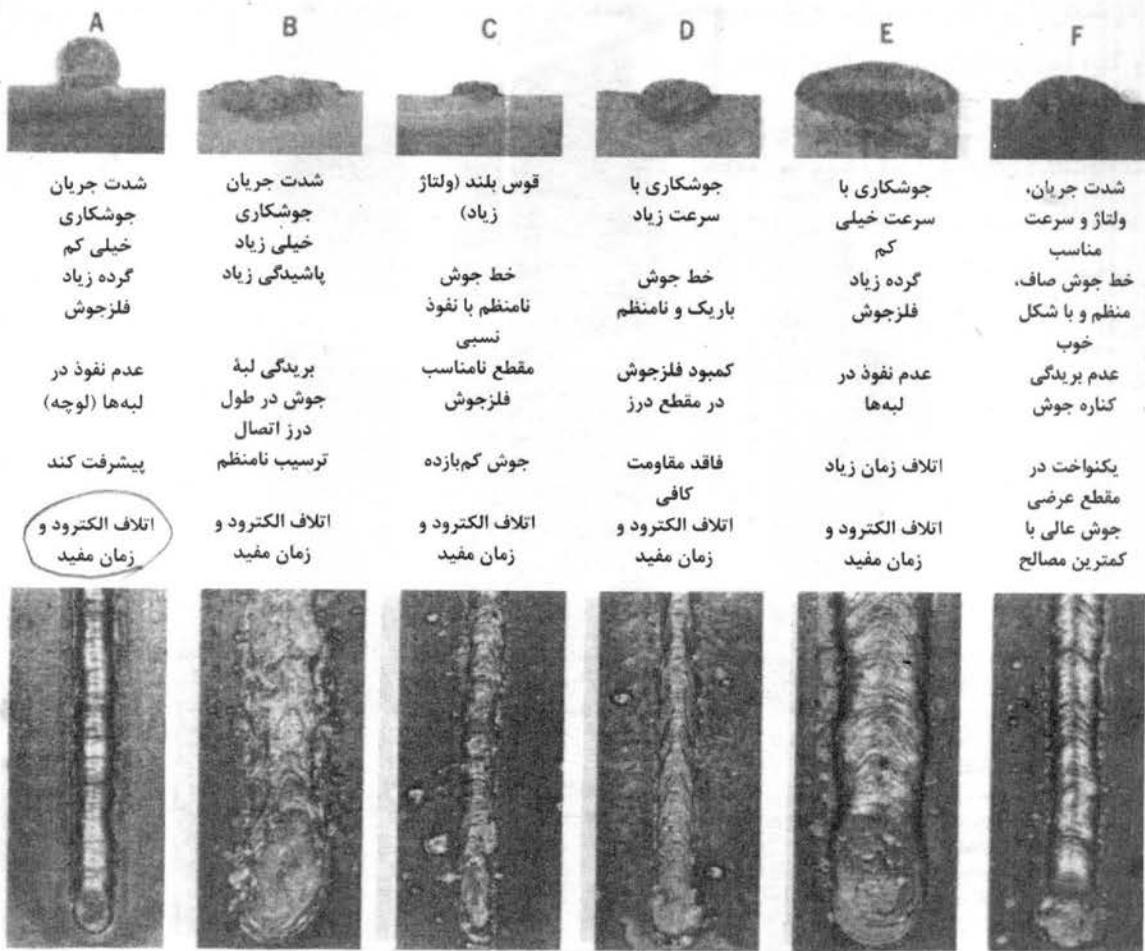

شكل ۱ - ۲ تأثیر عوامل مهم روی کیفیت جوش.

۱ - ۶ جوشکاری دستی با الکترود روكش دار (SMAW)

جوشکاری دستی متداول ترین فرآیند جوشکاری در کارگاه‌های ساختمانی است که در تمام حالات تخت، افقی، سربالا و سقفی قابل اجرا می‌باشد. وسایل مورد نیاز آن شامل مولد، مدار، انبر، ماسک، الکترود روكش دار و جوشکار ماهر می‌باشد. کیفیت جوش حاصل بستگی به مهارت جوشکار, نوع الکترود و روکش آن و سایر تجهیزات جوشکاری دارد. صدالبته مهارت جوشکار و نحوه آموزش جوشکار، اهمیت اول را دارد. سایر تجهیزات لازم برای جوشکاری دستی شامل چکش گلزن، برس، گرم کن الکترود و لوله دمیدن هوا برای زدودن گرد و غبار درز جوش است.

در شکل ۱ - ۳ تصاویری از جوشکاری دستی ارایه شده است. عیب عمدۀ این روش سرعت کم و هزینه دستمزد و وقت گیر بودن عملیات و گلبرداری بین عبورهای پی در پی نوار جوش است.



(الف) جوشکاری دستی در حالت تخت



(ب) جوشکاری دستی در حالت سر بالا

شکل ۱-۳ جوشکاری دستی.

در شکل ۱ - ۴ نیز تجهیزات جوشکاری دستی بهنمایش درآمده است. تجهیزات نشان داده شده شامل مولد، کابل و گیره اتصال، کابل انبر، و الکترود روکش دار می باشد.

روکش الکترود بهطور مستقیم در فرآیند جوش دخالت ندارد، لیکن نقش بسیار عمده‌ای در افزایش سهولت و کیفیت جوشکاری دارد. در فصل سوم این موضوع بهطور کامل مورد توجه قرار خواهد گرفت، لیکن در حدی که برای ادامه بحث لازم است، باید توضیحاتی ارایه گردد. روکش در حین جوشکاری بههمراه الکترود ذوب شده و پس از سرد شدن بهصورت لایه‌ای روی نوار جوش می‌بندد. وجود این لایه، از کسیداسیون نوار جوش، و سرد شدن سریع آن جلوگیری کرده و باعث افزایش کیفیت جوشکاری می‌شود. در سایر فرآیندهای جوشکاری این روکش باید به نحو دیگری تأمین گردد.



شکل ۱ - ۴ تجهیزات جوشکاری دستی شامل مولد، کابل اتصال بهفلز پایه، کابل انبر، انبر و الکترود روکش دار.



۷ - ۱ جوش زیرپودری (SAW)

جوش زیرپودری یک روش خودکار است. در جوشکاری بهروش زیرپودری، ماده حفاظت‌کننده جوش، بهصورت پودر روی درز ریخته می‌شود. بهفاصله کمی پشت نازل پودر، قوس الکتریکی توسط الکترود لخت و در زیر این پودر برقرار می‌گردد. در حین جوشکاری، قوس زیرپودر برقرار شده و حرقه جوشکاری مشاهده نمی‌شود و نیازی بهاستفاده از ماسک برای اپراتور نیست و تنها عینک محافظ صنعتی کفایت می‌کند (شکل ۱ - ۵).

الکترود فلزی لخت که در این نوع جوشکاری از آن استفاده می‌شود، به مصرف پُر کردن درزا می‌رسد. نوار جوش توسط گل جوشکاری که از پودرهای ذوب شده ایجاد شده و روی آن لایه دیگری از پودر ذوب نشده به صورت دانه‌ای قرار دارد، حفاظت می‌شود. پودر ذوب نشده قابل بازیابی است.

پودر که عامل مشخصه این روش جوشکاری است روشکاری ایجاد می‌کند که اجازه می‌دهد عمل جوشکاری بدون پاشیدگی، جرقه زدن و یا ایجاد دود انجام پذیرد. پودر دانه‌ای معمولاً به طور خودکار روی خط جوش و در پیش‌پیش الکترود که در حال حرکت به جلو می‌باشد، ریخته می‌شود. این ماده حوضچه مذاب را در مقابل گازهای هوا محافظت نموده و به تمیزی فلز جوش کمک می‌کند و در ضمن خواص شیمیایی فلز جوش را نیز بهبود می‌بخشد.

جوشکاری به روش قوس زیرپودری (اغلب به صورت تخت) برای جوشکاری کارخانه‌ای در حالت خودکار و یا نیمه خودکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. (شکل ۱ - ۵)

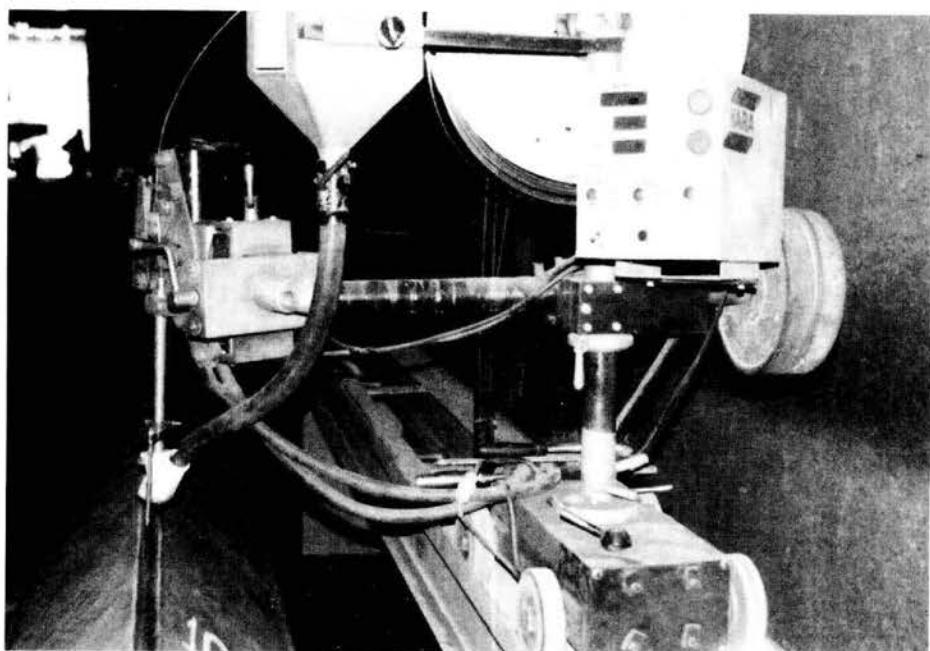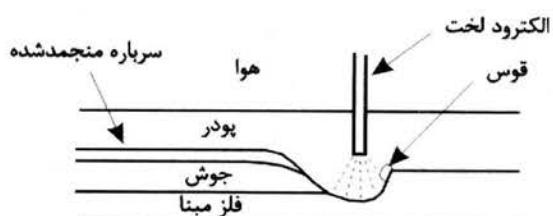


شکل ۱ - ۵. جوش زیرپودری.



وسایل جوش زیرپودری

در شکل‌های ۱ - ۶ و ۱ - ۷ تجهیزات لازم برای جوشکاری زیرپودری نشان داده شده است. این وسایل مشتمل هستند بر:


- | | | |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ۱. مولد | ۲. مخزن پودر | ۳. نازل پودر |
| ۴. انبر | ۵. سیستم نگهداری و هدایت الکترود لخت | ۶. روبات هدایت انبر و ریل‌های مربوطه |

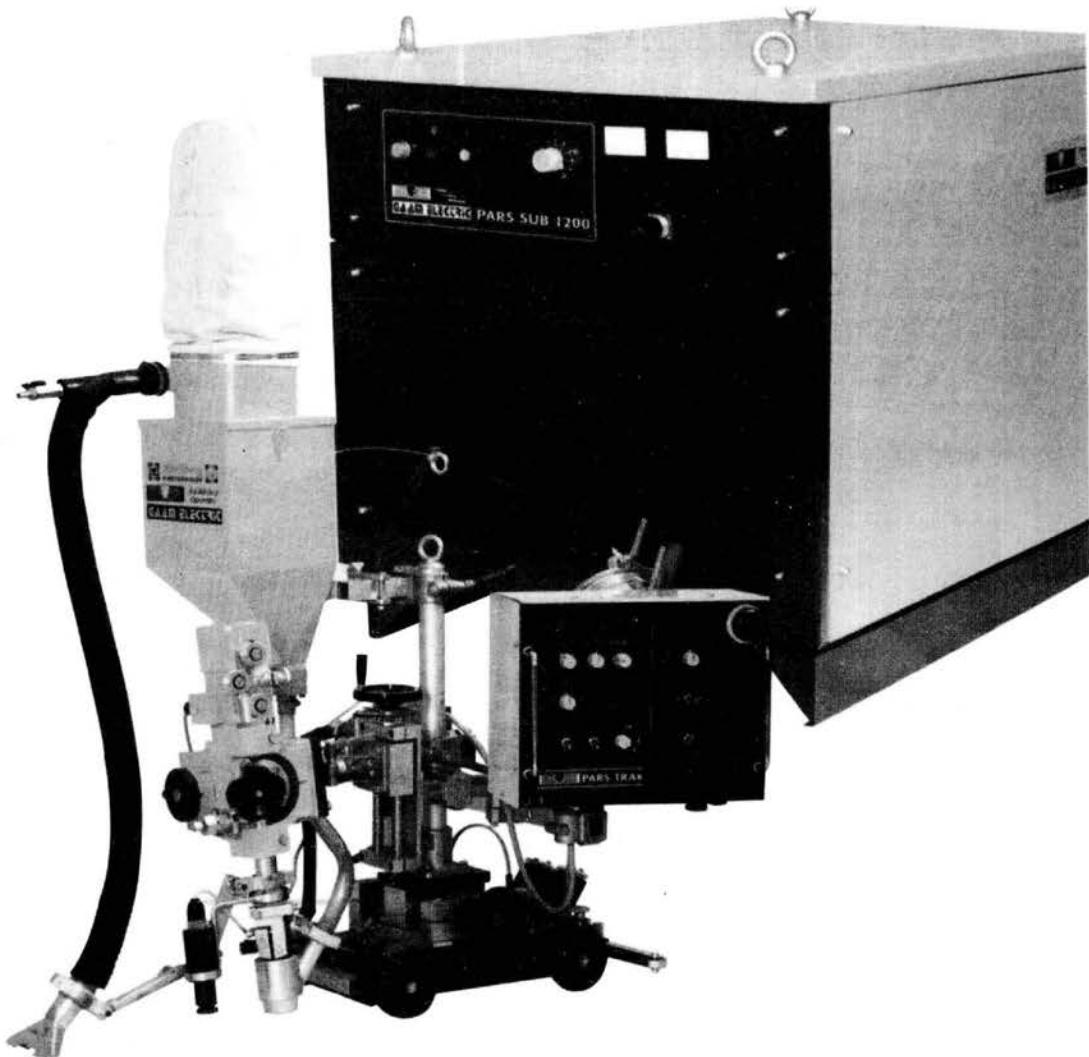

شکل ۱ - ۶ تجهیزات جوشکاری زیرپودری.

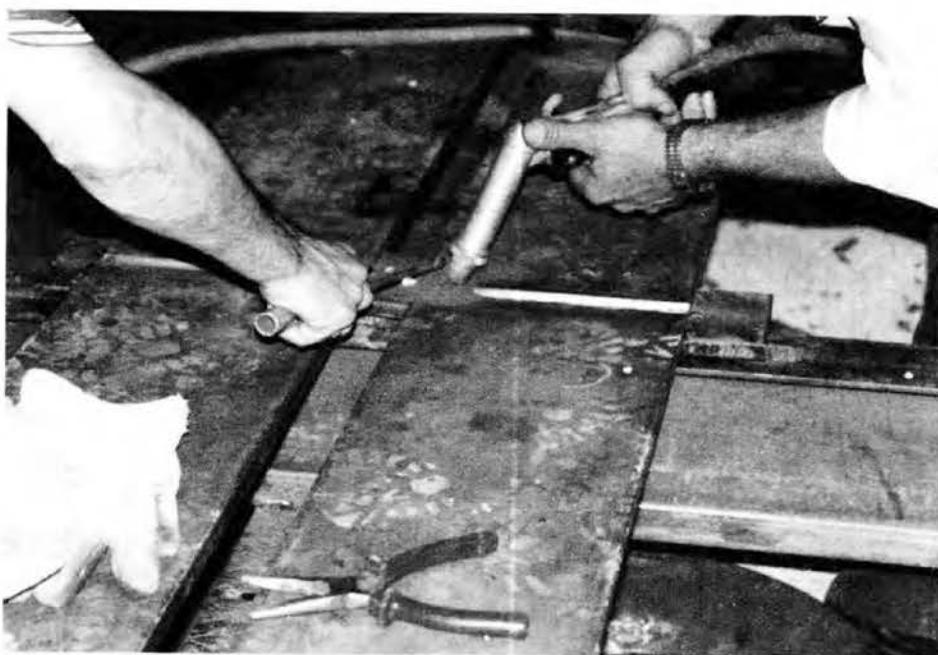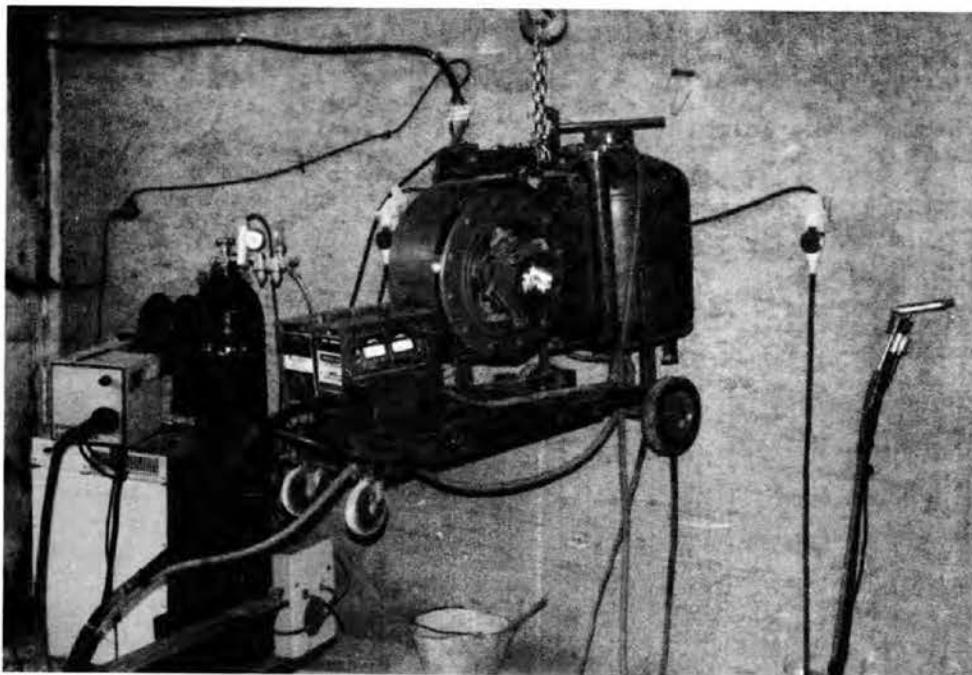

شکل ۱ - ۷ - جوشکاری زیرپودری نیمه‌خودکار - نازل پودر در اطراف الکترود قرار دارد.

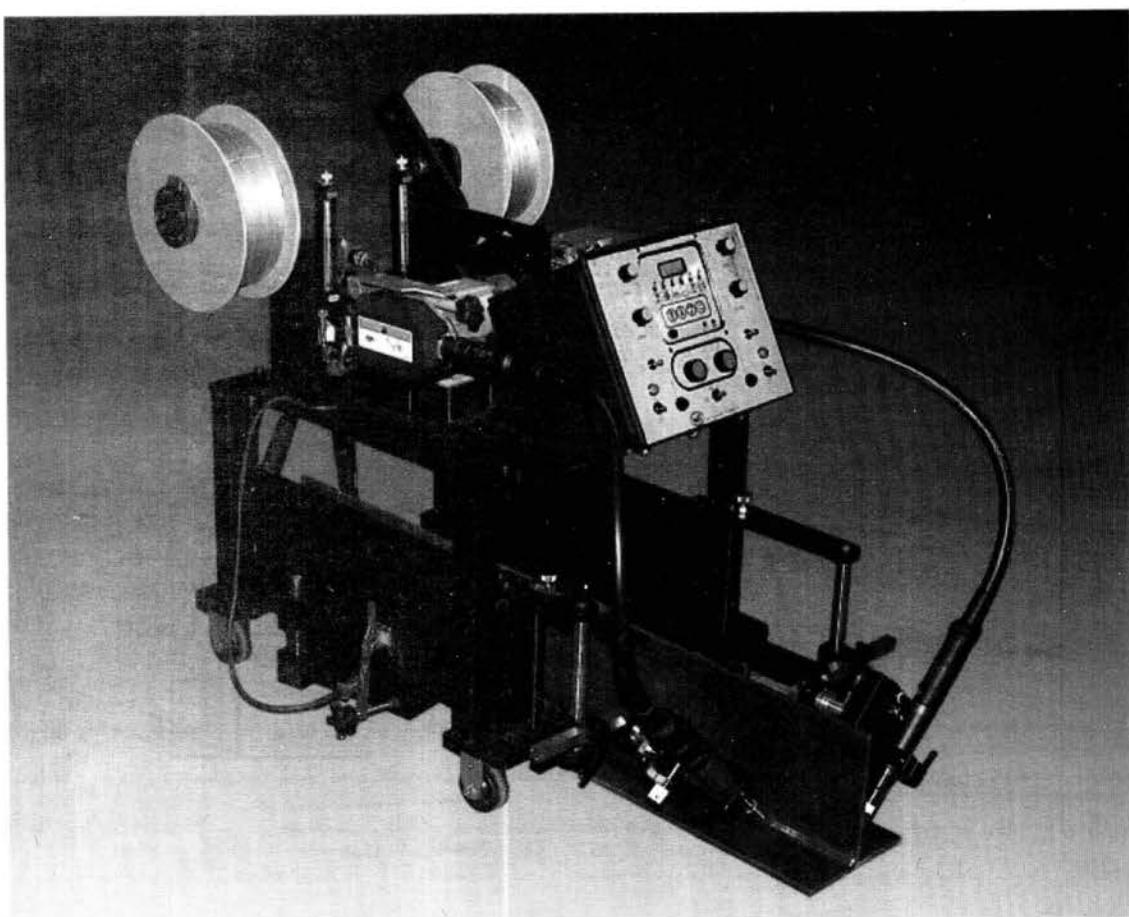

شکل ۱ - ۸ تجهیزات جوشکاری زیرپودری با دو نازل جوشکاری.

۱ - ۸ جوش تحت حفاظت گاز با الکترود مصرفی ^۶ GMAW

جوش تحت حفاظت گاز فرآیندی است قوسی که در آن الکترود مصرفی، که تحت پوشش گاز محافظه قرار دارد، به صورت خودکار تغذیه می‌گردد. از آنجا که خصوصیات الکترود قوس و سرعت رسوب، به صورت خودکار تنظیم می‌شوند، تنها سرعت انتقال، هدایت و تنظیم مکان انبر مخصوص جوشکاری^۷ است که به صورت دستی و توسط جوشکار انجام می‌گیرد.


در این روش الکترود مفتول لخت و پیوسته‌ای است که از میان گیره الکترود گذشته و با یک قرقره تغذیه می‌شود (شکل ۱ - ۹). حفاظت در این روش با سپری از گاز غیرفعال (نظیر آرگون) و یا فعال (نظیر CO_2) صورت می‌گیرد.

بعضی از خصوصیات این روش جوشکاری به قرار زیر می‌باشند:

6. GMAW

7. Gun

۱. حرارت ایجادشده نسبت به سایر روش‌ها کمتر است، در نتیجه **اعوجاج جوشکاری** کمتر است.
۲. تغذیه پیوسته سیم جوش
۳. نرخ ترسیب زیاد در نوار جوش
۴. عدم وجود سرباره و در نتیجه عدم نیاز به تمیزکاری جوش
۵. عدم نفوذ هیدروژن در نوار جوش
۶. جوشکاری تحت حفاظت گاز باید در محیط‌های بسته و کارخانه‌ای و بدون وزش باد انجام گیرد، لیکن در وضعیت‌های مختلف به صورت نیمه‌خودکار قابل استفاده است.

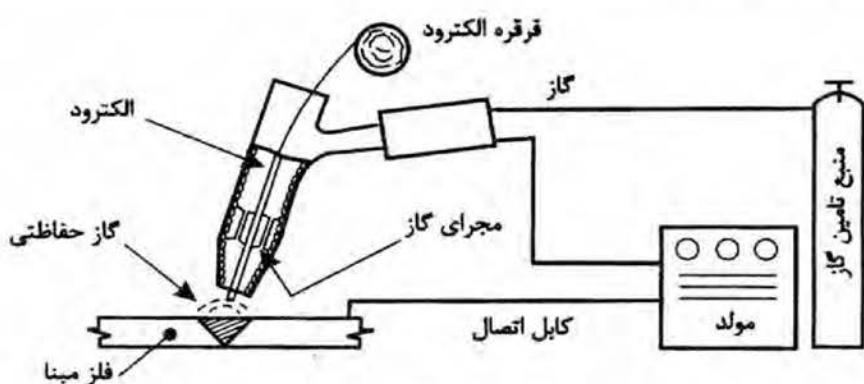

شکل ۱ - ۹ جوش قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز.

تمام توابع فرآیند توسط تجهیزات زیر کنترل می‌شوند:

- ۱ - انبر مخصوص جوشکاری و کابل‌ها
- ۲ - واحد تغذیه سیم جوش
- ۳ - کپسول گاز CO_2 (و یا ترکیبی از CO_2 و آرگون)
- ۴ - مولد

انبر مخصوص جوشکاری و کابل‌ها سه وظیفه دارند:

- ۱ - از طریق آنها گاز وارد منطقه قوس می‌شود.
- ۲ - الکترود مصرفی به مجرای اتصال هدایت می‌گردد.
- ۳ - انرژی الکتریکی به مجرای اتصال متصل می‌شود.

خصوصیات جوش تحت حفاظت گاز را می‌توان توسط چهار مدل اصلی انتقال فلز به خوبی توضیح داد:

انتقال اسپری محوری (انتقال قطره‌ای)، **انتقال پالسی** و **انتقال کوتاه**.

منتظر از مدل انتقال فلز، نحوه جدا شدن قطرات مذاب از نوک الکترود و انتقال آنها به حوضه مذاب می‌باشد. هر کدام از مدل‌های انتقال فلز مشخصات متفاوتی دارند به طوری که می‌توان هر یک از آنها را به عنوان یک فرآیند

جوشکاری متفاوت تلقی نمود. مدل انتقال فلز به فاکتورهایی از قبیل میزان ولتاز و شدت جریان، نوع گاز محافظه مورد استفاده و مشخصات منبع قدرت بستگی دارد.

یکی از وجوه تمایز بین مدل‌های فوق، اختلاف در میزان حرارت ورودی به قطعه کار می‌باشد. حالت اسپری بیشترین حرارت ورودی را ایجاد می‌کند، پس از آن حالت پالسی، حالت قطره‌ای و در نهایت حالت قوس کوتاه می‌باشد. بنابراین انتخاب مدل اسپری جهت جوشکاری مقاطع ضخیم با سرعت بالا مناسب‌ترین انتخاب می‌باشد، اگرچه با این قوس امکان جوشکاری فقط در وضعیت تخت میسر می‌باشد. امکان جوشکاری در حالت اتصال کوتاه در تمام وضعیت‌ها وجود دارد، ولی جهت جوشکاری مقاطع ضخیم به دلیل کم بودن میزان انرژی قوس، احتمال بروز ذوب ناقص زیاد می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانید به کتب مرجع مرتبط با این روش جوشکاری مانند کتاب تکنولوژی بازرسی جوش مراجعه نمایید.

در جدول ۱ - ۱ اطلاعاتی در خصوص انتخاب نوع گاز محافظه با توجه به مصالح مصرفی ارایه شده است.


۱ - ۹ جوش تحت حفاظت گاز با الکترود توپودری

این فرآیند شبیه جوشکاری تحت حفاظت گاز است، با این تفاوت که الکترود ممتد آن لوله‌ای شکل بوده، مُدر مغزه حدود محدودی پودر دار. این ماده همان نقشی را به عهده دارد که روکش در روش جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار و یا پودر در روش جوش زیرپودری به عهده داشتند. در الکترودهای ممتد فرقه پیچ حفظ روکش بر روی سیم امکان ندارد. به این جهت پودر در مغز الکترود جاسازی می‌شود. در این حالت حفاظت هم به وسیله گاز و هم پودر داخل الکترود انجام می‌شود (شکل ۱ - ۱۱).


فر جوشکاری قوسی با الکترودهای توپودری^۸، حرارت جوشکاری از طریق ایجاد قوس الکتریکی بین الکترود پرکننده پیوسته و قطعه کار تأمین می‌شود. خصوصیت منحصر به فرد این فرآیند، استفاده از الکترودهای توپودری می‌باشد. جوشکاری قوسی با الکترود توپودری دو حالت مختلف دارد. در فرآیند FCAW با حفاظت گازی (شکل ۱ - ۱۲ - الف)، از یک گاز خارجی برای حفاظت قوس در برابر نیتروژن و اکسیژن موجود در اتمسفر استفاده می‌شود. به طور کلی قسمت‌های تشکیل‌دهنده مرکز الکترودهای مورد استفاده در این روش، حاوی تشکیل‌دهنده‌های سرباره، اکسیژن زدایها، پایدارکننده‌های قوس و عناصر آلیاژی می‌باشند.

هر فرآیند FCAW با الکترودهای خودمحافظ^۹ (شکل ۱ - ۱۲ - ب)، اجزای هسته الکترود فلز جوش را بدون حفاظت خارجی، از اتمسفر محافظت می‌کنند. در برخی الکترودهای خودمحافظ، گاز حفاظتی از طریق تجزیه اجزای پودر درون الکترود ایجاد می‌شود. در برخی موارد دیگر، حفاظت از طریق سرباره صورت می‌گیرد و قطره‌های فلز مذاب از قوس عبور می‌کنند و حوضچه جوش توسط پوشش سرباره در مقابل اتمسفر محافظت می‌شود. در بسیاری از الکترودهای خودمحافظ، مقادیری از مواد اکسیژن زدا و نیتروژن زدا نیز وجود دارد که به ایجاد فلز جوش بدون عیب کمک می‌کند. الکترودهای خود محافظه می‌توانند حاوی پایدارکننده قوس و عناصر آلیاژی نیز باشند.

8. Flux-Cored Arc Welding (FCAW)
9. Self Shielded FCAW

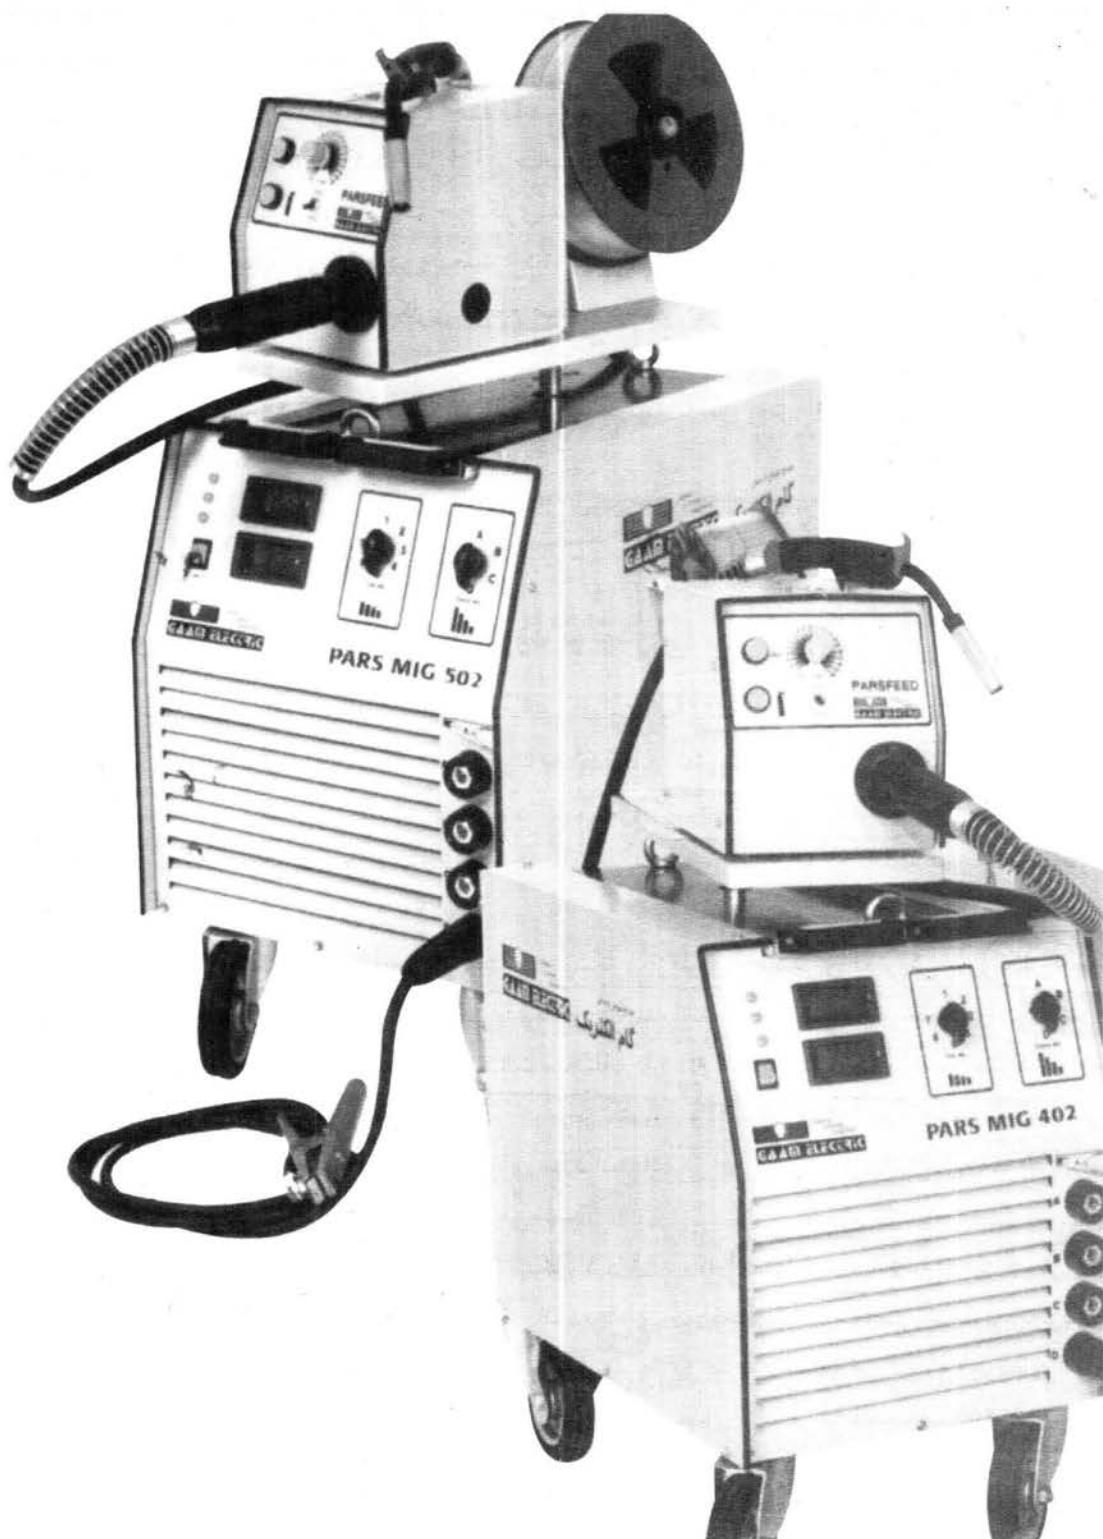


شکل ۱ - ۱۰ - تجهیزات جوش قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز با الکترود مصرفی (GMAW).

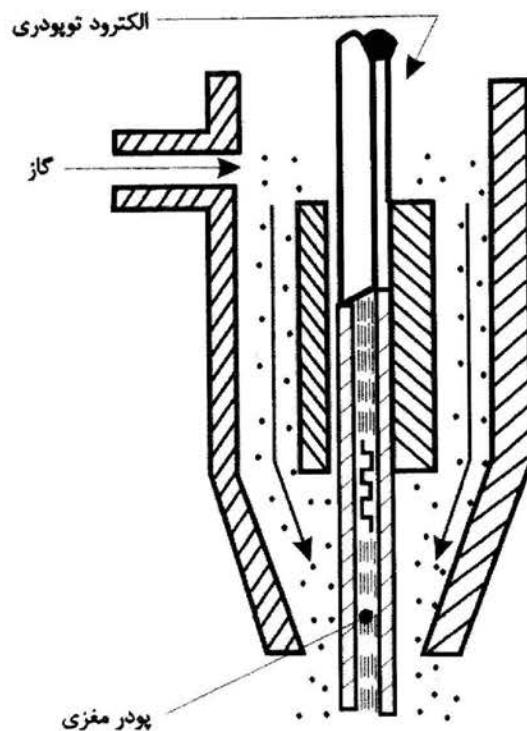


شکل ۱-۱۱ نازل برای جوشکاری با الکترود توپوپوری.

جدول ۱-۱ انتخاب روش گاز محافظ در فرآیندهای جوش قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز

صالح مصرفی	گاز محافظ						روش		قطبیت
	آرگون	هelim	CO ₂	O ₂	H ₂	N ₂	GTAW	GMAW	
فولاد نرم	۱۰۰						*		DCSP
	۷۵ تا ۸۰		۲۰ تا ۲۵					*	DCRP
		۱۰۰					*A		DCRP
			۱۰۰					*	DCRP
	۹۸			۲				*	DCRP
فولاد کم آلیاژ	۹۷			۳				*	DCRP
	۹۵			۵				*	DCRP
	۸۰				۲۰				DCRP
	۸۰		۲۰						DCRP
فولاد ضدزنگ	۹۹			۱				*	DCRP
	۹۵			۵				*	DCSP
	۸۰				۲۰		*		DCSP
	۱۰۰						*		DCSP
		۱۰۰					*A		DCSP

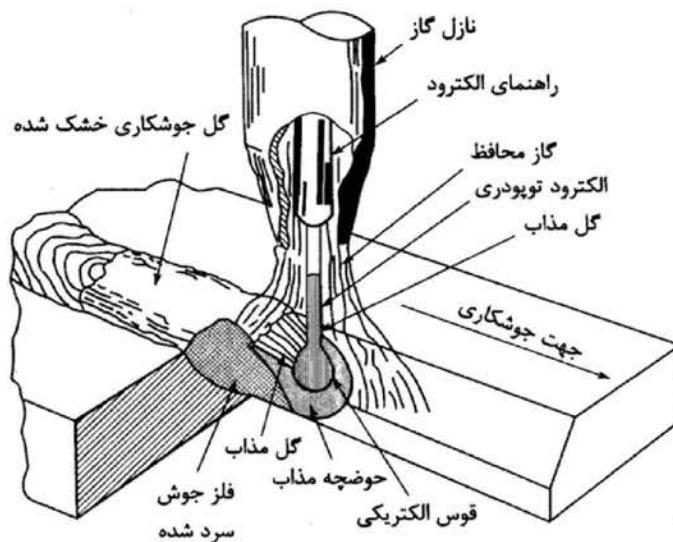

الف - فرآیند جوشکاری قوسی با الکترود توپودری تحت حفاظت گاز

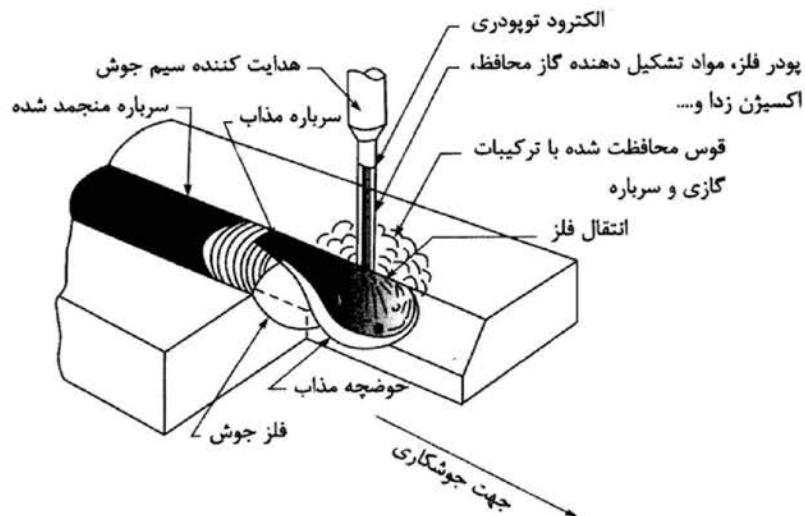

شکل ۱ - ۱۲ - انواع فرآیندها با جوشکاری با الکترود توپودری.

فرآیند توپودری با داشتن بازدهی بالا در جوشکاری پیوسته و مزایای وجود پودر، نسبت به دیگر فرآیندهای جوشکاری برتری‌هایی دارد. این برتری‌ها عبارتند از:


- (سرعت رسوب بالا) برای جوشکاری در همه وضعیت‌ها
- نیاز به مهارت کمتر جوشکاری نسبت به فرآیند GMAW

- ساده‌تر بودن نسبت به جوشکاری قوسی زیرپودری (SAW)
- ایجاد نفوذ عمیق‌تر نسبت به فرآیند جوشکاری قوسی با الکترود دستی (SMAW)
- حساسیت کمتر به آلودگی و زنگ زدن، نسبت به فرآیند جوشکاری قوسی با حفاظت گاز (GMAW)

۱ - ۱۰ - جوشکاری گاز الکتریکی و سرباره الکتریکی

۱ - ۱۰ - ۱ - جوش گاز الکتریکی^۱ (EGW)


همان طور که شکل ۱ - ۱۳ نشان می‌دهد، جوشکاری گاز الکتریکی، روش ماشینی خودکار برای جوشکاری درزها در وضعیت قائم است. در این روش هم از الکترود ممتل لخت و هم از الکترود توپوپودری می‌توان استفاده نمود. این روش قادر به پیر کردن درز جوش ورق‌های ضخیم با یک بار عبور می‌باشد. شیار جوش از دو طرف توسط دو کفشک که توسط جریان آب خنک نگه داشته می‌شود، احاطه می‌شود. کفشک همراه با پیشرفت جوشکاری، به سمت بالا حرکت می‌کند. در نتیجه حوضچه مذاب از دو طرف به‌طور کامل محصور شده و از ریزش آن جلوگیری می‌شود. جوش را می‌توان با دمیدن گاز و یا استفاده از الکترود توپوپودری محافظت نمود.

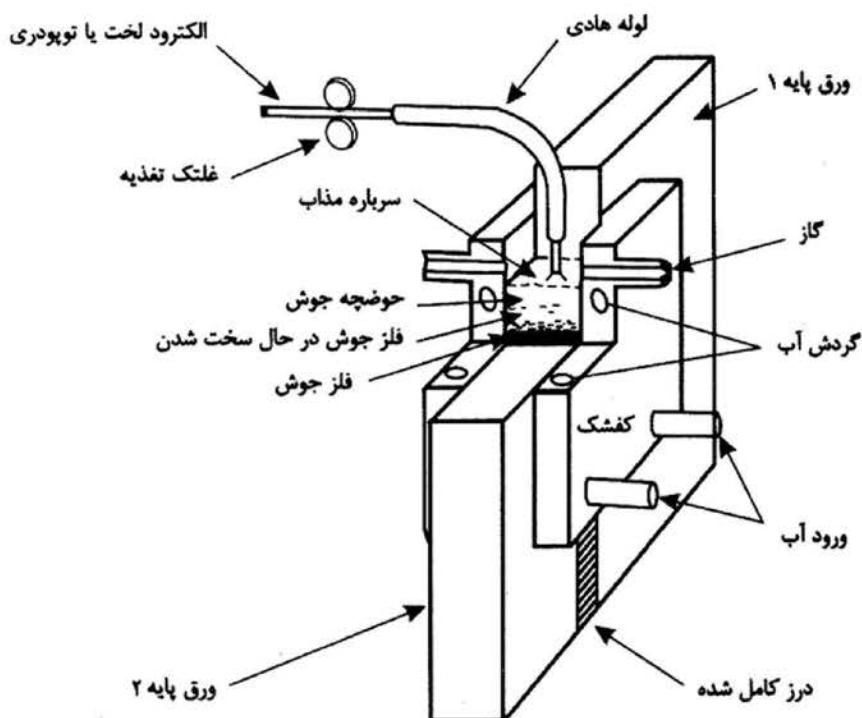

شکل ۱ - ۱۳ - جوشکاری گاز الکتریکی.

۱ - ۱۰ - ۲ جوشکاری سرباره الکتریکی (ESW)

همان‌طور که شکل ۱ - ۱۴ نشان می‌دهد، جوشکاری سرباره الکتریکی مشابه جوشکاری گاز الکتریکی است. با این تفاوت که جوشکاری به کمک حرارت حاصل از مقاومت سرباره جوش در مقابل جریان الکتریکی صورت می‌گیرد و سرباره مذاب باعث محافظت جوش شده و از طرف دیگر باعث ذوب مفتول و لبه‌های ورق می‌شود. سرباره در حالت جامد هادی الکتریسیته نیست، در نتیجه برای شروع جوشکاری به حرارت قوس الکتریکی برای ذوب سرباره نیاز است. اما با توجه به اینکه عملیات اصلی جوشکاری به واسطه حرارت حاصل از مقاومت سرباره در مقابل جریان الکتریکی صورت می‌گیرد، این جوش در حقیقت جوش قوس الکتریکی نیست. کفشک‌های هادی جوش می‌توانند به صورت مصرف‌شدنی یا مصرف‌نشدنی باشند. با این روش می‌توان درز با هر ضخامتی را با یک بار عبور جوش نمود. به‌طور اصولی جوشکاری گاز الکتریکی و سرباره الکتریکی برای درزها با ضخامت زیاد توجیه اقتصادی دارند. به‌واسطه سرعت کم پیشروی جوشکاری، نوار جوش حاصل دارای بافت درشتی بوده و در نتیجه طاقت نمونه زخم‌دار آن کم خواهد بود.

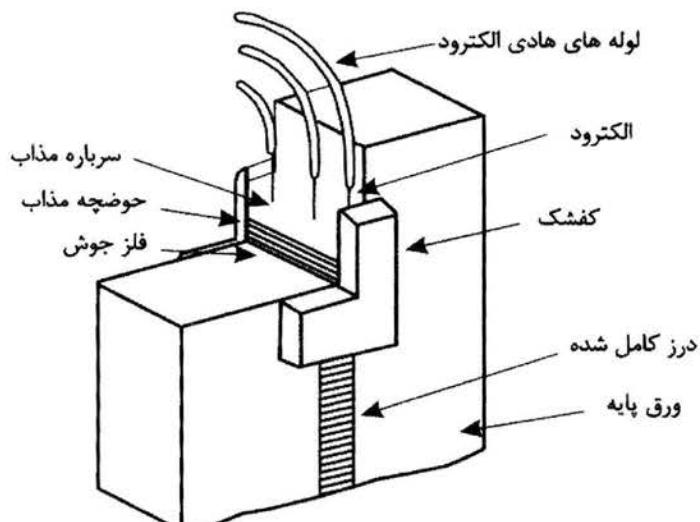


شکل ۱ - ۱۴ جوش سرباره الکتریکی.

۱ - ۱۱ جوش خمیری

جوش خمیری در صنعت ساختمان اغلب برای جوشکاری میلگردها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش دو سر میلگرد که هر کدام به قطبی از مولد متصل شده‌اند، به یکدیگر نزدیک می‌شوند. با برقراری قوس الکتریکی، دو سر میلگردها داغ و سرخ می‌شوند. در این لحظه دو سر میلگرد بهم فشرده می‌شوند تا امتزاج کامل حاصل گردد.

۱ - ۱۲ جوشکاری گل میخ

فرآیند جوشکاری قوسی گل میخ از رایج‌ترین فرآیندهای جوشکاری گل میخ‌های فلزی به فلز پایه می‌باشد، که از لحاظ

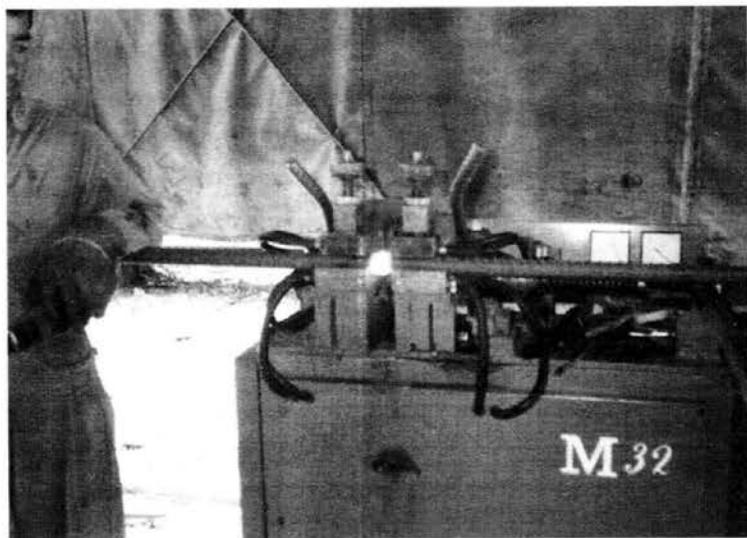

شکل ۱ - ۱۵ - جوش خمیری.

ساختاری مشابه روش SMAW است. در این فرآیند گل میخ فلزی به عنوان الکترود عمل نموده و قوس الکتریکی بین نوک گل میخ و سطح ورق ایجاد می شود که منجر به ذوب و ممزوج شدن گل میخ با ورق فولادی می گردد. گل میخ در داخل یک (انبر تپانچه‌ای) شکل قرار گرفته و جهت محافظت منطقه جوش از یک قطعه حلقی سرامیکی استفاده می شود. پس از برقراری قوس در یک زمان مشخص انبر تپانچه‌ای شکل، گل میخ را به سمت حوضچه مذاب فشار داده و فرآیند جوشکاری به اتمام می رسد. در این فرآیند علاوه بر ذوب کل مقطع گل میخ، یک جوش گوشه ظریف هم اطراف گل میخ ایجاد می شود. مدت زمان کل فرآیند کمتر از یک ثانیه می باشد. (شکل ۱ - ۱۶).




شکل ۱ - ۱۶ - جوشکاری گل میخ بدروش قوسی با انبر تپانچه‌ای شکل در کارگاه.

۱۳- وضعیت‌های جوشکاری

بر حسب وضعیت قطعه مورد جوش و الکترود نسبت بهم چهار وضعیت جوشکاری وجود دارد:

- وضعیت تخت یا کفی (با علامت 1F در جوش گوشه و 1G در جوش شیاری);
- وضعیت افقی (با علامت 2F در جوش گوشه و 2G در جوش شیاری);
- وضعیت سربالا (با علامت 3F در جوش گوشه و 3G در جوش شیاری);
- وضعیت سقفی (با علامت 4F در جوش گوشه و 4G در جوش شیاری);


جوشکاری در وضعیت تخت ساده‌ترین و در وضعیت سقفی، مشکل‌ترین می‌باشد.

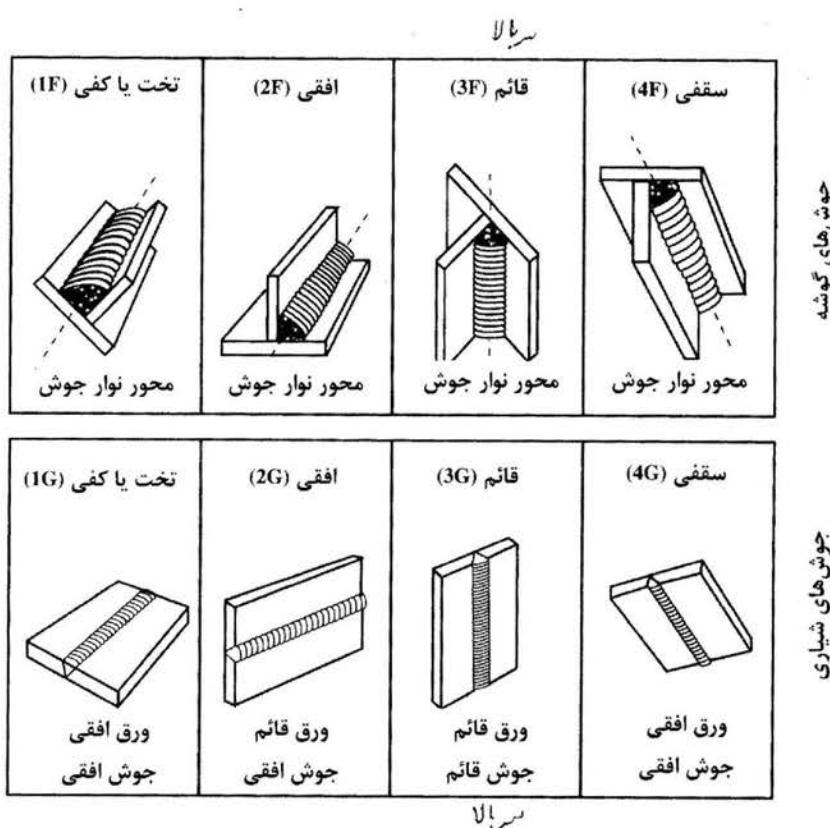

شکل ۱- ۱۷- وضعیت‌های جوشکاری.



(الف) جوشکار حین جوشکاری تخت

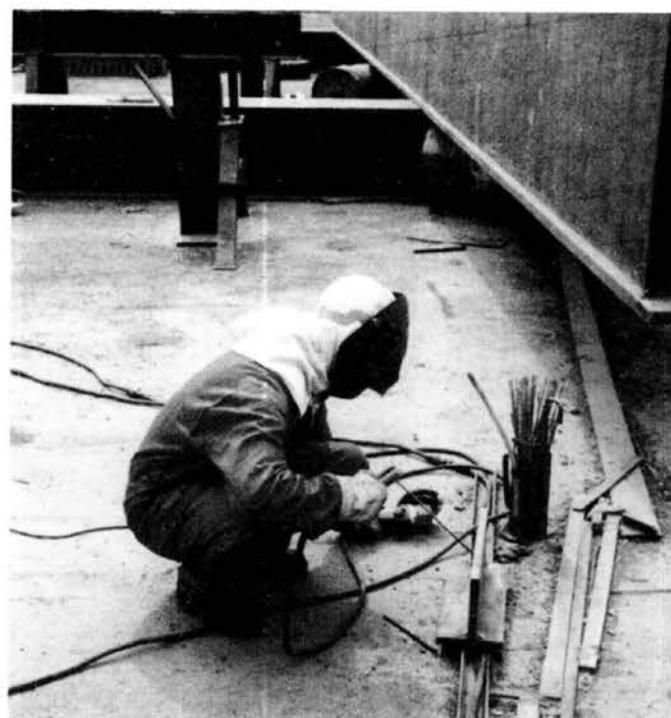

(ب) جوشکار حین جوشکاری افقی

شکل ۱ - ۱۸ وضعیت‌های جوشکاری.



(ب) جوشکار حین جوشکاری سربالا



(ت) جوشکار حین جوشکاری سقفی


شکل ۱-۱۸ - وضعیت‌های جوشکاری. (ادامه)

۱-۱۴ اتصالات جوشی


برای برقراری اتصال، قطعات فلز پایه در حالات مختلفی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. به این حالات اتصال گفته می‌شود. (أنواع اتصالات جوشی) به قرار ذیل می‌باشد:

- (الف) اتصال لب به لب
- (ب) اتصال پوششی (رویهم)
- (پ) اتصال سپری
- (ت) اتصال گونیا
- (ث) اتصال پیشانی


در شکل ۱-۱۹ انواع اتصالات جوشی نشان داده شده است.

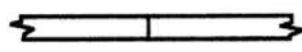

(الف) اتصال لب به لب

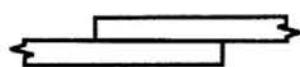

(ب) اتصال پوششی

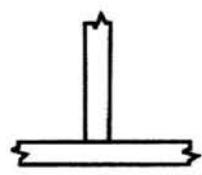

(پ) اتصال سپری



(ت) اتصال گونیا




(ث) اتصال پیشانی

شکل ۱-۱۹ انواع اتصال جوشی.

۱-۱۵ انواع جوش

در شکل ۱-۲۰ انواع جوش نشان داده شده است که عبارتند از:

- (الف) جوش شیاری
- (ب) جوش گوشه
- (پ) جوش کام
- (ت) جوش انگشتانه

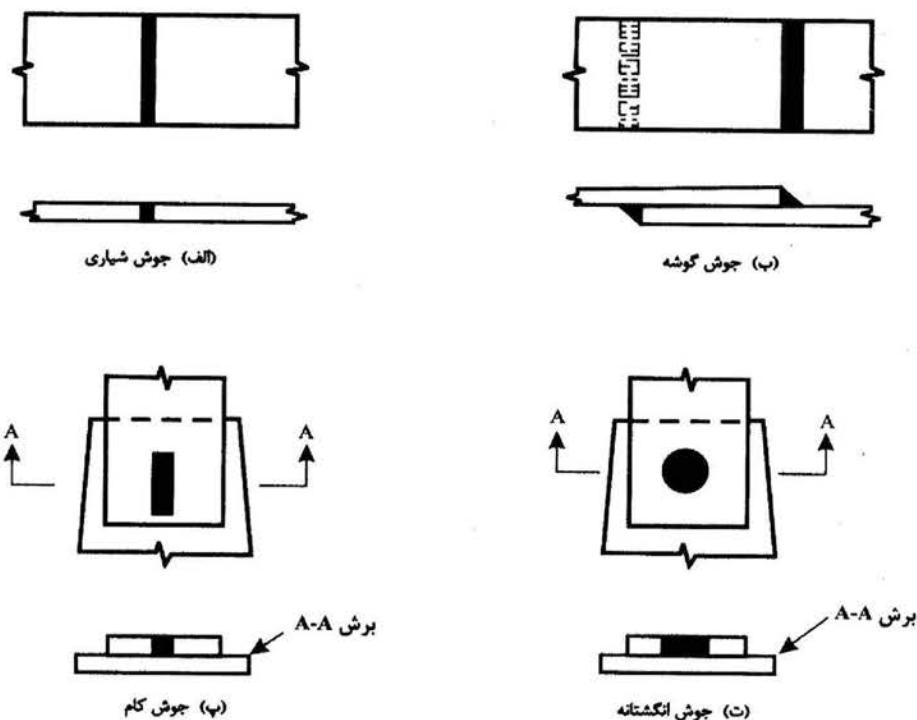


شکل ۱ - ۲۰ - انواع جوش.

جوش گوش


جوش گوش متداول‌ترین جوش در ساختمان‌های فولادی است. از این جوش می‌توان در اتصال رویهم (اتصال سپری) و اتصال گونیا (از شکل ۱ - ۱۹ - ۲۱) استفاده کرد که نتیجه آن در شکل ۱ - ۲۱ نشان داده شده است. در شکل ۱ - ۲۲ مشخصات هندسی جوش گوش با دو ساق مساوی نشان داده شده است. در این شکل به اختلاف بین اندازه گلو و اندازه ساق توجه داشته باشید. اگر t_e اندازه گلو و D اندازه ساق جوش گوش باشد، داریم:

$$t_e = 0.707D$$

(۱ - ۱)

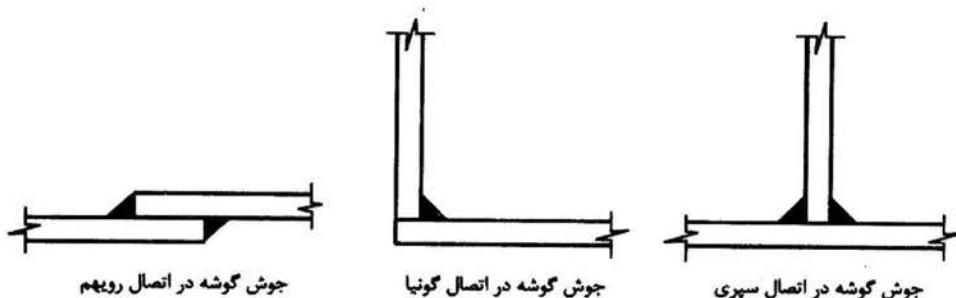


شکل ۱ - ۲۱ - انواع جوش گوش در اتصالات مختلف.

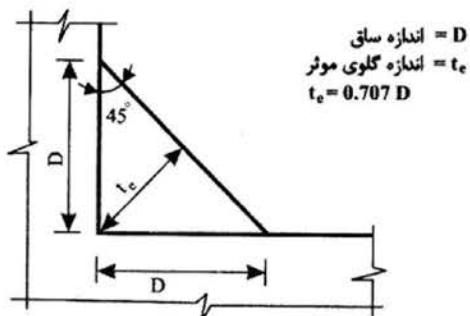

شکل ۱ - ۲۲ هندسه نوارجوش گوشه با ساق‌های مساوی.

جوش شیاری

از جوش شیاری برای یکسره کردن تمام قدرت ورق‌ها و برقراری درز جوش‌های تمام قدرت استفاده می‌شود. برای انجام جوش شیاری در دو لبه مجاور هم، لازم است لبه‌های کار به منظور نفوذ کامل جوش آماده گردند. در شکل ۱ - ۲۳ (انواع آماده‌سازی لبه‌ها) ارایه شده است. در عمل اغلب از درز ساده و یا درزهای جناغی استفاده می‌شود.

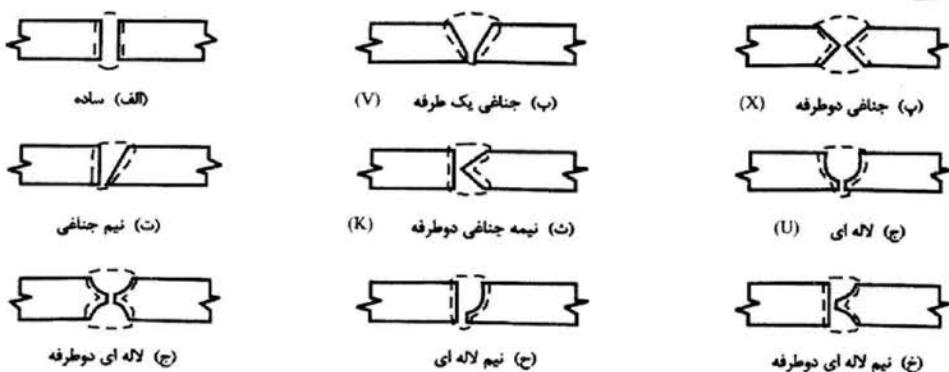

شکل ۱ - ۲۳ انواع جوش شیاری.

۱ - ۱۶ علایم جوشکاری








قبل از اینکه یک درز یا اتصال جوش شود، طراح باید قادر باشد به طریقی دستورات خود را در مورد اندازه و نوع جوش لازم، به نقشه‌کش و یا سازنده اتصال ارایه نماید. انواع اصلی جوش در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت. اگر برای ساخت هر اتصال جدیدی، به دستورالعمل‌های اختصاصی و مشرووحی احتیاج باشد، کار طراح در تهییه دستور ساخت یک اتصال، بسیار مشکل می‌شود.

نیاز به یک وسیله ساده و در عین حال دقیق برای برقراری تفاهم میان طراح و سازنده، به استفاده از علایم اختصاری که نمایشگر انواع جوش‌ها و اندازه آنهاست، رواج بخشیده است. علایم استانداردی که در شکل ۱ - ۲۴ به نمایش درآمده است، به خوبی هر دستورالعمل اختصاصی، مشخص کننده نوع، اندازه، طول و محل هر جوش می‌باشد.

علایم اصلی جوش								
جوش پشت یا پشت بند	گوشه	کام یا انگشتانه	شیاری					
			ساده	جناغی	نیم جناغی	لله‌ای	نیم لله‌ای	جناغی گرد
				▽	∨	⌒	⌞	⌞⌞
علایم تکمیلی جوش								
برای دیگر علایم اساسی به کتاب علایم قراردادی اتصالات در ساختمان‌های AWS فلزی یا نشریات مراجعه کنید	جوش	جوش در محل (موقع نصب)	شکل سطح جوش		جوش یکسره			
	دور تا دور	نیم لله‌ای	نیم	لله‌ای	نیم لله‌ای	نیم	لله‌ای	
			—	—	—	—	—	
محل قراردادی جاگیری علامت‌های جوشکاری								
نمانه سنگ زدن	شکل سطح جوش	اندازه شکاف، ریشه یا عمق پرشگی با جوش در اتصالات کام و انگشتانه	اندازه گلوی موثر	اندازه جوش	F/A	R	$L - P$	زاویه شیار درز طول جوش
مشخصات اضافی، نحوه عمل یا مراجع دیگر	$S(E)$	مشخصات جوش را به محل درز جوش مرتبط می‌سازد.	جوش دور تا دور	عکس اصلی جوش یا مشخصات جزئی جوش				فاصله مرکز به مرکز تکه‌های جوش در جوش‌های منقطع

شکل ۱-۲۴- پیکان جوش.

اغلب اتصالاتی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، احتیاج به دستورالعمل خاصی ندارند و به ترتیبی که به طور نمونه در شکل ۱-۲۵ نمایش داده شده مشخص می‌گردند.

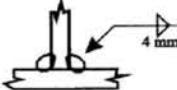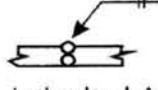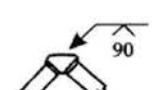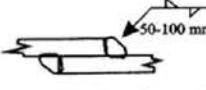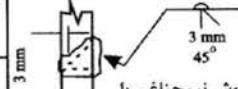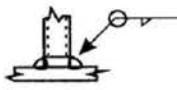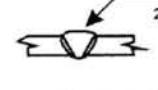جوش های گوشه	جوش های شیاری	جوش های شیاری مخصوص
 <p>عدد نماینده اندازه ساق جوش، وقتی جوش های دو طرف یکی باشد تنها در یک طرف گذارد می شود</p>	 <p>جوش لب بدل ساده با جوشکاری از دو طرف</p>	 <p>اتصال گونیا با جوش شیاری</p>
 <p>نشان دهنده این است که جوش ها منقطع و یکی درمیان بوده، طول جوش ۵ سانتی متر بوده و به فاصله مرکز به مرکز ۱۰ سانتی متر قرار دارند.</p>	 <p>جوش نیم جناغی با شکاف ریشه ۳ میلی متر با پنج ۴۵ درجه در قطعه بالایی و استفاده از جوش پشت بند</p>	 <p>اتصال گونیا با جوش شیاری با خط جوش داخلی</p>
 <p>جوش دور تادر</p>	 <p>جناغی با زاویه پنجی ۶۰ درجه و شکاف ریشه ۲/۵ میلی متر</p>	 <p>اتصال گونیا با جوش نفوذی کامل - ترکیب جوش گوشه و جوش شیاری مورد استفاده در اتصالات تحت بارهای ضربه ای یا در معروض خستگی</p>


شکل ۱ - ۲۵ کاربرد علایم جوشکاری.

ممکن است خواننده احساس کند که تعداد علایم، بی جهت زیاد است، در صورتی که سیستم نمایش جوش به تعداد انواع اصلی تنظیم شده و با سرهم کردن آنها دستورالعمل های کامل تهیه می شود. هرگاه از یک نوع اتصال خاص در قسمت های مختلف یک سازه استفاده به عمل آید، می توان تنها به نمایش یک جزئیات تیپ مانند شکل ۱ - ۲۶ - الف، بستنده کرد. هرگاه اتصالات خاص مورد استفاده قرار گیرند، باید به قدر کافی جزئیات هریک را مشخص ساخت تا هیچ تردیدی درباره نقطه نظرهای طراح باقی نماند (شکل ۱ - ۲۶ - ب).

در شکل ۱ - ۲۶ - ب، طراح مشخص ساخته که جوش انگشتانه در کارخانه و بر روی زمین انجام می گیرد در حالی که جوش نیم جناغی دوطرفه که ورق اتصال را به ستون متصل می سازد، در محل کارگاه و موقع نصب اجرا می شود.

از آنجایی که طراح مشخص نساخته که آیا جوش گوشه متصل کننده نبشی به ورق در کارخانه یا در کارگاه و محل نصب انجام پذیرد، سازنده اسکلت فلزی آزاد خواهد بود که در این مورد تصمیم بگیرد.

در این مورد خاص بهتر است که جوش گوشه در کارخانه و قبل از نصب انجام شود. چرا که در غیر این صورت

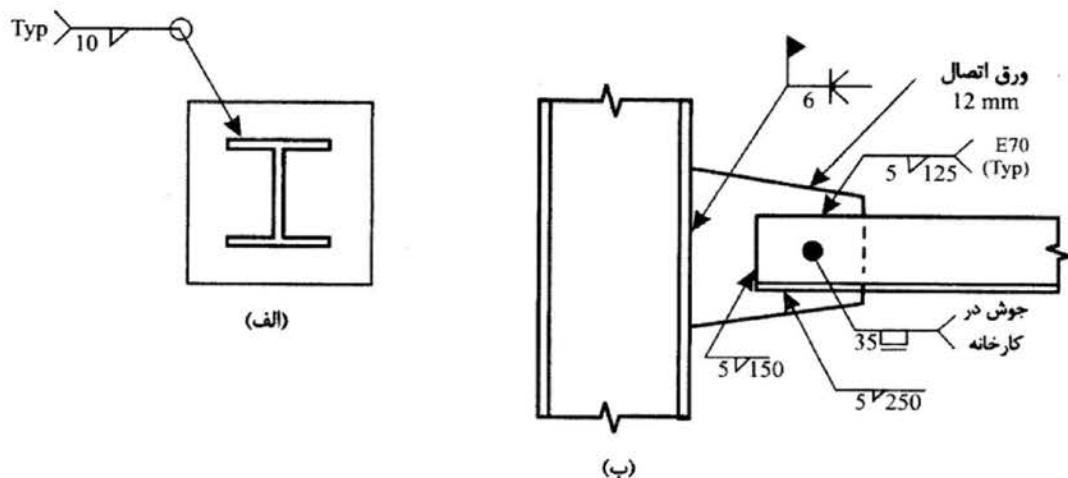

شکل ۱ - ۲۶ استفاده از علایم جوش.

ممکن است جوش انگشتانه در حین عملیات نصب تحت تنشی‌های اضافی قرار گیرد. عموماً به دلیل ملاحظات اقتصادی سازنده سعی می‌کند تا آنجا که امکان دارد جوش‌ها را در روی زمین انجام دهد. بنابراین مشخص ساختن جوش‌هایی که طراح می‌خواهد حتماً در محل نصب و پای کار انجام شود، از اهمیت بسیار برخوردار است.



۱ - ۱۷ کاربرد انواع جوش در ساختمان

جوش گوشه بیشترین کاربرد را در ساختمان دارد. اغلب اتصالات شامل اتصالات نیشی‌ها، مهاربندها، ورق‌های مهاربندی توسط جوش گوشه انجام می‌شود.

اصولاً جوش گوشه باید طوری آرایش داده شود که تحت تنش برشی قرار داده شود. جوش گوشه نباید تحت تنش‌های قائم قرار گیرد.



از جوش شیاری برای یکسره کردن ورق‌ها برای ساخت تیرورق‌ها و ستون‌های ورقی و همچنین در اتصالات صلب تیر به ستون برای اتصال ورق‌های زیرسری و روسری به ستون استفاده می‌شود.

از جوش‌های شیاری در موقعی که جوش تحت تنش‌های قائم قرار دارد، استفاده می‌شود (شکل ۱ - ۲۷).

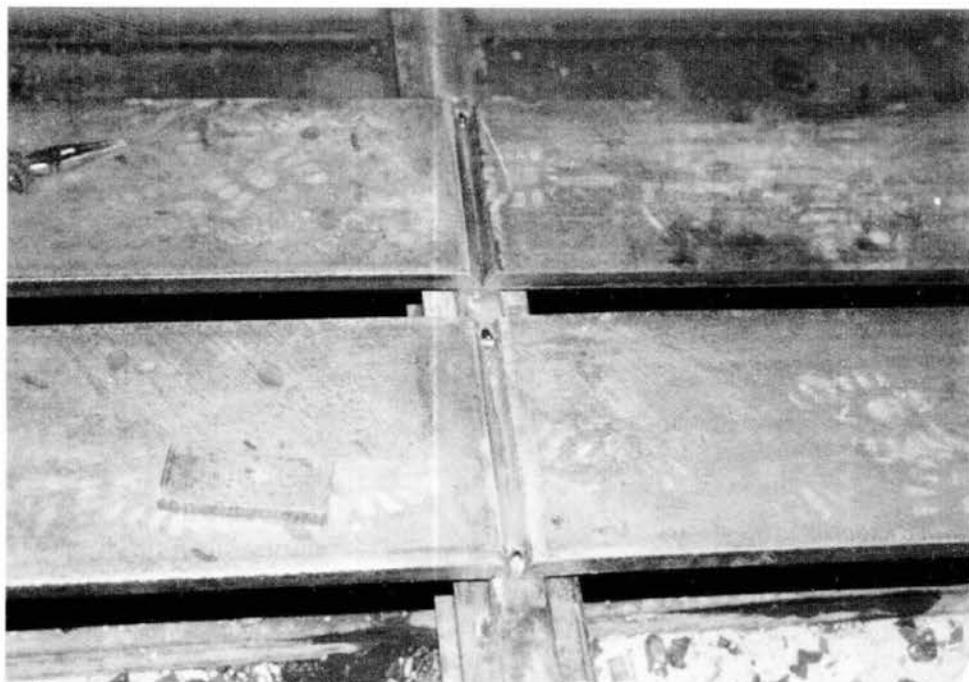
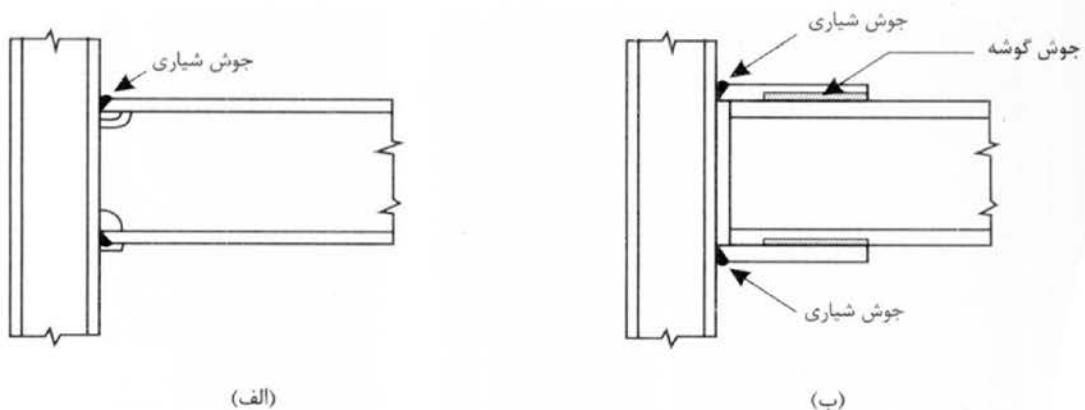


(پ) کاربرد جوش شیاری در یکسره کردن ورق‌ها در تیبرورق‌ها و ستون‌های ورقی

شکل ۱ - ۲۷ کاربرد انواع جوش در ساختمان.

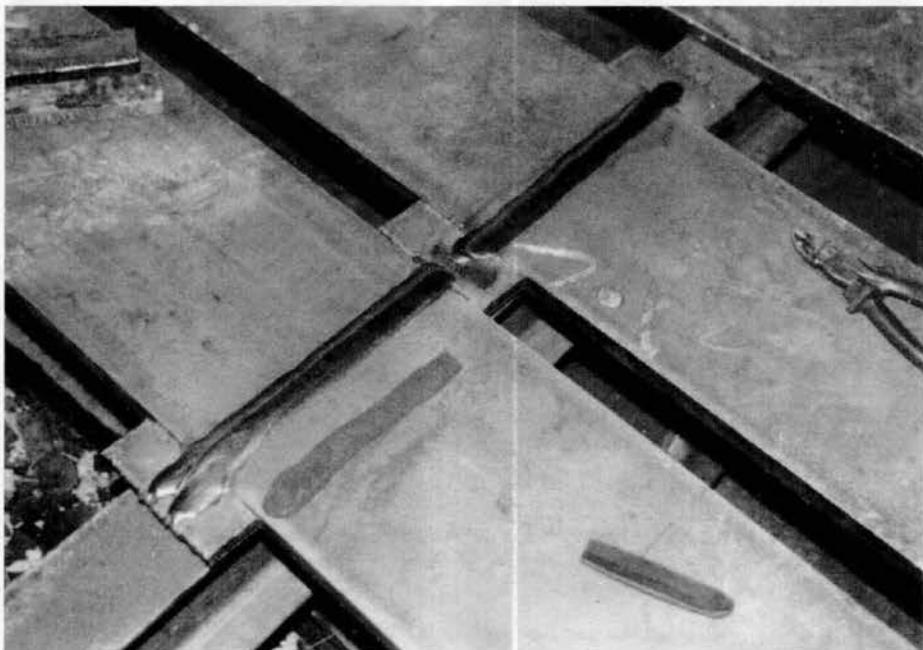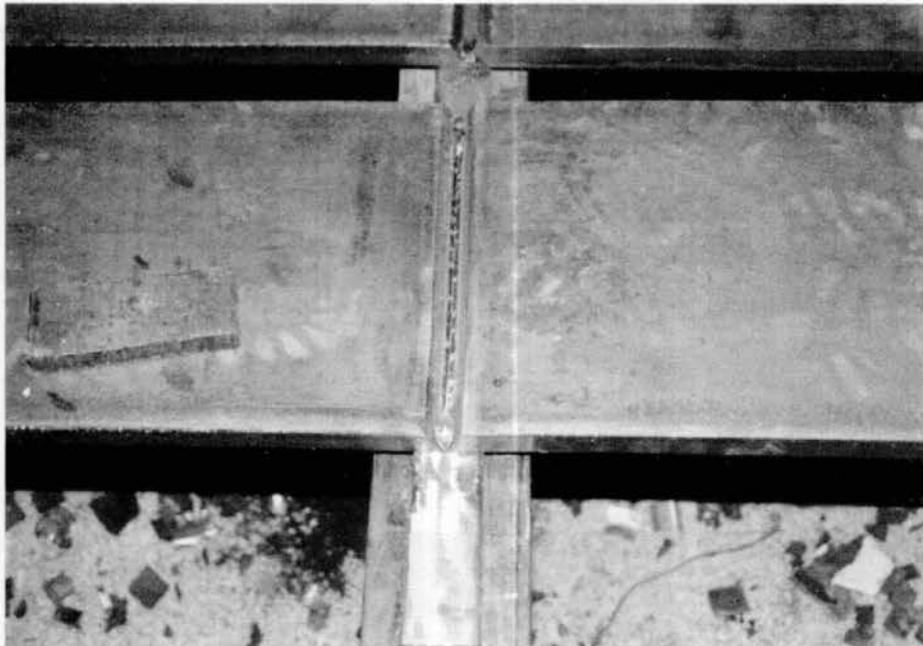

شکل ۱-۲۸ استفاده از جوش شیاری در یکسره کردن ورق‌ها.

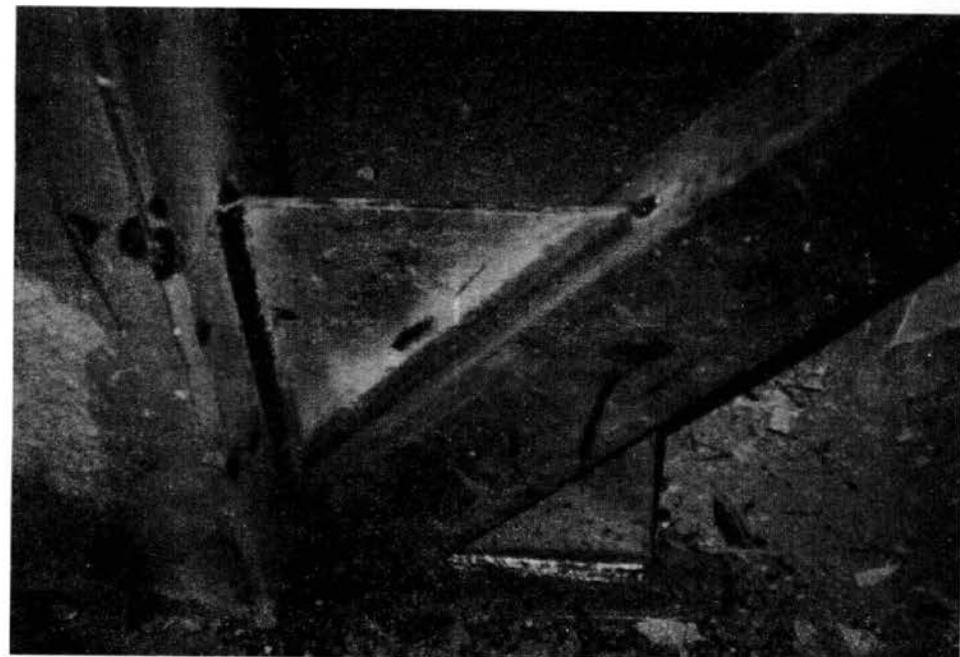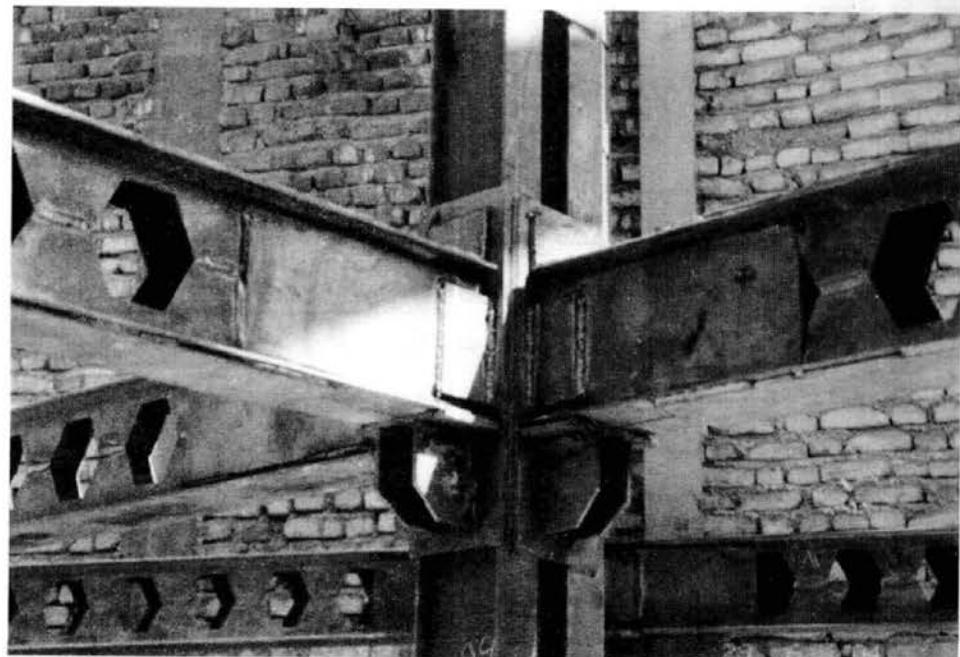

شکل ۱-۲۹ استفاده از جوش گوشه در اتصالات مهاربند.

۱۸ - جوش پذیری

اکثر فولادهای ساختمانی را می‌توان با روش جوش قوس الکتریکی با درزهای سالم و قوی، جوش داد. جوش پذیری فولاد به صورت قابلیت سهولت در حصول جوش سالم و بدون ترک تعریف می‌شود. یک نوع فولاد وقتی قابل جوش نامیده می‌شود که بدون مخارج اضافی و مشکلات جنبی، آن را بتوان به صورت متعارف جوش نمود.

جوشکاری بعضی از انواع فولاد، راحت‌تر از سایر فولادها می‌باشد. از آنجایی که جوش ترکیبی از فلز الکترود و فلز پایه است، برای حصول جوش خوب، تعیین ترکیبات فلز جوش و فلز پایه، هر دو، لازم می‌باشد.

آلیاژهای غیرآهنی موجود در فولاد، عوامل عمدۀ مؤثر بر جوش پذیری آن می‌باشند. در جدول ۱ - ۲ حدود متعارف این آلیاژها برای حصول حداکثر سرعت جوشکاری و اقتصاد مناسب کار ارایه شده است. فولادهایی که آلیاژهای آنها بیشتر از مقادیر مندرج در این جدول است، احتیاج به الکترودها و دستورالعمل‌های خاص جوشکاری دارند. همچنین به بند ۶ - ۱۰ - ۴ نیز مراجعه شود.

آلیاژهای فولادهای نرمۀ غالباً در محدوده‌های ذکر شده در جدول ۱ - ۲ قرار دارد. لیکن در جوشکاری فولادهای پُر ضخامت، حتی اگر از نوع فولادهای نرمۀ باشند، نیاز به دستورالعمل‌ها و توجهات خاص می‌باشد.

میزان بعضی از آلیاژهای موجود در فولادهای پُر مقاومت و آلیاژدار از مقادیر جدول ۱ - ۲ تجاوز می‌نماید، در نتیجه جوشکاری آنها نیز نیاز به دستورالعمل‌ها و توجهات خاص دارد.

جدول ۱ - ۲ حدود مناسب آلیاژهای فولاد برای حصول قابلیت جوشکاری مناسب

عنصر	دامنه مناسب (درصد)	در صورتی که مقدار هر یک از عناصر از مقادیر زیر تجاوز نماید. روش‌ها و تدبیر خاص در هنگام جوشکاری لازم است.
C	۰/۰۶ تا ۰/۰۲۵	۰/۳۵
Mn	۰/۰۸ تا ۰/۰۳۵	۱/۴
Si	۰/۰۱ (حداکثر)	۰/۰۳
S	۰/۰۰۳۵ تا ۰/۰۰۳	۰/۰۵
P	۰/۰۳ (حداکثر)	۰/۰۴

در هنگام جوشکاری ورق‌های ضخیم و یا فولادهای پُر مقاومت و آلیاژدار، نیاز به دستورالعمل‌های خاص جوشکاری برای جلوگیری از وقوع ترک می‌باشد. این دستورالعمل‌ها در برگیرنده یک و یا تمام عوامل مذکور در زیر می‌باشند:

۱ - شکل و هندسه درز جوش؛

۲ - حداقل نفوذ به منظور جلوگیری از رقيق‌شدن^{۱۱} فلز جوش با عناصر آلیاژ ورق؛

۳ - پیش‌گرمایش، دمای کنترل شده برای عبورهای (پاس‌های) میانی و کنترل حرارت القایی از عمل جوشکاری به منظور به تأخیر انداختن سرعت سرد شدن و کاهش تنفس‌های انقباضی.

۱ - ۱۹ پیش گرمایش

پیش گرمایش که از عوامل مهم جلوگیری از ایجاد ترک در جوش می‌باشد، در عمل به‌یکی از دلایل زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱ - به‌منظور کاهش تنش‌های انقباضی در جوش و فلز پایه مجاور آن، به‌خصوص در درزهایی که درجه گیرداری آنها زیاد است.

۲ - برای کاهش سرعت انجام‌داد در گذر از محدوده دمای بحرانی (۷۲۰ تا ۹۹۰ درجه سلسیوس) به‌منظور جلوگیری از تردی و افزایش شکل‌پذیری نوار جوش و ناحیه تفتیده در فلز پایه.

۳ - برای کاهش سرعت سرد شدن در محدوده ۲۰۰ درجه سلسیوس برای اجازه دادن به خروج هرگونه هیدروژن جذب‌شده توسط مصالح جوش و ناحیه تفتیده در فلز پایه.

۴ - برای افزایش سرعت بحرانی مجاز سرد شدن در زیر دمایی که خطر ترک‌خوردگی در زیر نوار جوش از بین رفته است.

۵ - به‌منظور افزایش طاقت زخم^{۱۲} در ناحیه جوش.

۶ - کاهش دمای انتقال در فلز پایه اطراف آن.

در صورت استفاده از الکترود کم‌هیدروژن، پیش گرمایش را می‌توان به حداقل رسانید. در وضعیت‌های نظیر جوشکاری ورق‌های خیلی ضخیم یا پر آلیاز و یا درزهای با درجه گیرداری بالا، نیاز به پیش گرمایش بیشتری است. هرچند که پیش گرمایش فواید زیادی در بر دارد، لیکن به‌علت افزایش مخارج استفاده از آن، در مواردی توصیه می‌شود که به آن نیاز است.

حداقل پیش گرمایش

حداقل دمای پیش گرمایش و دمای پاس‌های میانی طبق توصیه‌های AWS در جدول ۱ - ۳ ارایه شده است. این حداقل‌ها باید با توجه به حرارت جذب‌شده در حین جوشکاری، تجزیه شیمایی فولاد، هندسه درز و سایر عوامل اصلاح گردد.

جدول ۱-۳ حداقل دمای پیش‌گرمایش و دمای پاس‌های میانی طبق AWS

نوع جوشکاری		
t (ضخامت) (mm)	جوشکاری با الکترودهای غیر کم‌هیدروژن	جوشکاری با الکترودهای کم‌هیدروژن
≤ 20	لازم نیست ^۳	لازم نیست ^۲
$> 20, \leq 40$	۶۵ درجه سلسیوس	۲۰ درجه سلسیوس
$> 40, \leq 60$	۱۰۵ درجه سلسیوس	۶۵ درجه سلسیوس
> 60	۱۵۰ درجه سلسیوس	۱۰۵ درجه سلسیوس

- ۱- وقتی دمای محیط کمتر از (۱۵)- درجه سلسیوس باشد، جوشکاری نباید انجام شود.
- ۲- وقتی که دمای فلز پایه کمتر از دمای توصیه شده برای ضخامت ورق است، برای هر دو حالت خال جوش و جوش اصلی باید پیش‌گرمایش انجام شود. پیش‌گرمایش باید به طریقی انجام شود که دمای سطحی قطعاتی که فلز جوش در روی آنها ترسیب می‌شود، به فاصله‌ای مساوی ضخامت قطعه (ولی کمتر از ۷۵ میلی‌متر) در طرفین و سمت پیشروی جوش، از درجه حرارت مذکور در جدول بزرگتر گردد. دمای پیش‌گرمایش نباید از ۲۰۵ درجه سانتی‌گراد بیشتر گردد (درجه حرارت پاس‌های میانی شامل هیچ محدودیتی نمی‌باشد).
- ۳- وقتی که دمای فلز پایه کمتر از صفر باشد، با اعمال پیش‌گرمایش دمای آن باید به ۲۰ درجه سلسیوس برسد. جوشکاران با تجربه با لمس قطعه، دمایی در حد بدن را دمایی مناسب برای جوشکاری مناسب می‌دانند.


۳

وسایل و تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی

۴۱	۱-۲ معرفی
۴۲	۲-۲ قابلیت‌های جوشکاری قوس الکتریکی
۴۲	۳-۲ اصول کلی
۴۳	۴-۲ منابع انرژی جوشکاری
۴۵	۵-۲ منحنی ولتاژ - شدت جریان
۴۷	۶-۲ ماشین‌های مورد استفاده در جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار
۵۲	۷-۲ کابل و وسایل اتصال
۵۷	۸-۲ تجهیزات حفاظتی
۶۴	۹-۲ ابزار تمیزکاری گل جوش
۶۵	۱۰-۲ ابزار نگهداری الکترود
۶۶	۱۱-۲ ابزار پیش‌گرمایش درز
۶۶	۱۲-۲ ابزارهای اندازه‌گیری
۶۶	۱۳-۲ ابزارهای تشانه‌گذاری
۶۷	۱۴-۲ ابزار نصب
۶۹	۱۵-۲ تجهیزات جوشکاری تحت حفاظت گاز
۷۲	۱۶-۲ تجهیزات جوشکاری قوسی زیرپودری

۱-۲ معرفی

جوش قوس الکتریکی با الکترود روکش دار (SMAW) نوعی جوشکاری قوسی دستی است که در آن حرارت لازم برای جوشکاری، توسط قوس الکتریکی بین یک مفتول فلزی روکش شده که الکترود خوانده می شود و قطعه فلز پایه فراهم می شود. به همین دلیل این فرآیند گاهی جوشکاری برقی با الکترود نیز خوانده می شود. سوختن و تجزیه روکش الکترود، حفظ گازی ایجاد می کند که انتهای الکترود، حوضچه مذاب جوشکاری، قوس و قطعه فلز حرارت دیده را از نفوذ هوا محافظت می کند (شکل ۲ - ۱). این حفاظ گازی باعث تثبیت قوس الکتریکی و همچنین کاهش پاشیدگی جوش و سهولت کار می شود. حفاظت بیشتر برای فلز مذاب در حوضچه مذاب، توسط پوششی از گل^۱ جوشکاری در هین عمل جوشکاری به وجود می آید.

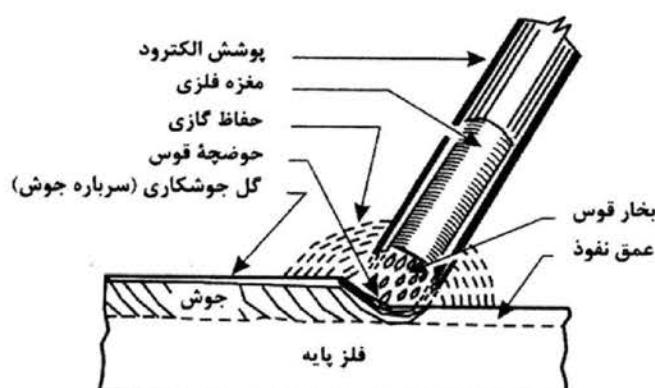

شکل ۲ - ۱ نمایش شماتیک جوش قوس الکتریک با الکترود روکش دار.

۱. Slag (سرباره)

فلز جوش، توسط مغزه فلزی الکترود تأمین می‌شود و این مغزه فلزی براساس طبقه‌بندی الکترود دارای خواص مختلفی است. روکش و فلز پرکننده خواص مکانیکی، شیمیایی، متالورژی و الکتریکی جوش را به مقدار زیاد کنترل می‌کنند. اطلاعات بیشتر در مورد الکترود در فصل بعد ارائه شده است.


۲ - ۲ قابلیت‌های جوشکاری قوس الکتریکی

تجهیزات مورد نیاز برای جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکش‌دار، ساده و قابل حمل و نسبت به تجهیزات لازم برای روش‌های دیگر جوشکاری ارزان‌قیمت هستند. با اجرای تمهیدات لازم جهت تهویه کافی، جلوگیری از آتش‌سوزی و دیگر خطرات موجود، این نوع جوشکاری می‌تواند در محیط بسته و هوای آزاد و در هر مکان و موقعیتی انجام شود. الکترودهای روکش‌دار در جوش قوس الکتریکی از لحاظ خواص و مقاومت، قابل سازگاری با بسیاری از فلزات پایه می‌باشند. جوشکاری فولاد کم‌آلیاژ و کم‌کربن، فولاد زنگ نزن و فولاد اصلاح شده با این روش بسیار آسان می‌باشد و جوشکاری چدن و فولاد پر مقاومت با اجرای تمهیدات خاص در مورد پیش‌گرمایش و پس‌گرمایش، با این روش امکان‌پذیر است. همچنین جوشکاری آلیاژهای مس و نیکل با این شیوه امکان‌پذیر بوده ولی جوشکاری تحت حفاظت گاز با الکترود تنگستن^۳ در این موارد ارجح است.

روش الکترود روکش‌دار برای فلزات نرم نظری روى، برنج و قلع که نقطه جوش و نقطه ذوب پایینی دارند، کاربرد ندارد.

۲ - ۳ اصول کلی

تجهیزات مورد استفاده در جوشکاری قوس الکتریکی در یک مدار جوشکاری، شامل ماشین جوشکاری، فلز پایه، کابل‌ها، انبر، الکترود و گیره اتصال به زمین می‌باشند (شکل ۲ - ۲). حرارت ایجاد شده توسط قوس الکتریکی، فلز پایه و الکترود مصرفی را به حالت مذاب در می‌آورد. گرمای قوس بسیار زیاد است، به گونه‌ای که دمایی معادل ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ درجه سلسیوس در مرکز قوس اندازه‌گیری شده است. جوشکاری با تشکیل قوس الکتریکی در هنگام نزدیک کردن مغزه فلزی الکترود به قطعه فلز پایه آغاز می‌شود. حرارت حاصل از قوس الکتریکی، الکترود و سطح فلز را در مجاورت قوس ذوب می‌کند. سپس قطرات کوچک فلز مذاب از انتهای الکترود به داخل حوضچه مذاب بر روی سطح قطعه فلزی منتقل می‌شود. در جوشکاری تحت این انتقال و جابه‌جایی توسط نیروهای ثقلی، جاذبه مولکولی و کشش سطحی انجام می‌شود. وقتی جوشکاری در وضعیت قائم و یا وضعیت سقفی است، نیروهای جاذبه مولکولی و کشش سطحی موجب انتقال قطرات فلز مذاب می‌شوند. به خاطر دمای زیاد قوس الکتریکی، فلز مذاب که به حالت روان درآمده است، فوراً از محل تشکیل قوس الکتریکی جابه‌جا می‌شود. پس از آغاز جوشکاری، قوس در طول قطعه حرکت داده شده و عملیات ذوب و ترکیب فلزات پیشرفت می‌کند.

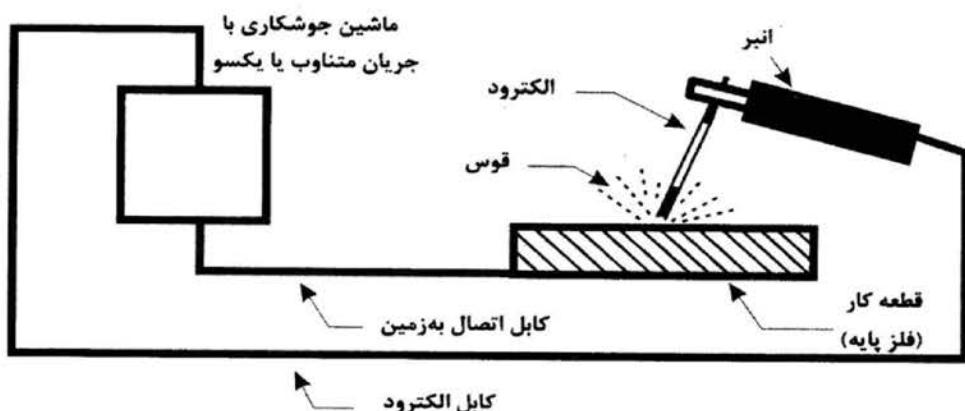


شکل ۲ - ۲ عناصر تشکیل دهنده مدار الکتریکی جوش قوس الکتریک با کترود روکش دار.

۲ - ۴ منابع انرژی جوشکاری

هر نوع فرآیند جوشکاری هنگامی به حداکثر مقدار بازده خود می‌رسد که منبع انرژی طراحی شده متناسب با آن مورد استفاده قرار گیرد. هر نوع منبع انرژی دارای اختلاف اصولی از لحاظ الکتریکی با انواع دیگر است که آن را برای یک فرآیند و هدف خاص مناسب می‌سازد.

جوشکاری قوس الکتریک به شدت جریان الکتریکی کافی (برحسب آمپر) برای ذوب فلز پایه و کترود، و ولتاژ مناسب (برحسب ولت) برای تولید قوس نیاز دارد. کترودها بسته به نوع و اندازه‌شان به ولتاژی حدود ۱۷ تا ۴۵ ولت و جریان تقریبی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ آمپر نیاز دارند. جریان الکتریکی می‌تواند متناوب و یا یکسو باشد، ولی باید از منبعی تأمین شود که جهت برآوردن شرایط مختلف کاری قابل کنترل باشد. شکل ۲ - ۳ چرخه‌ای از جریان متناوب را نشان می‌دهد.

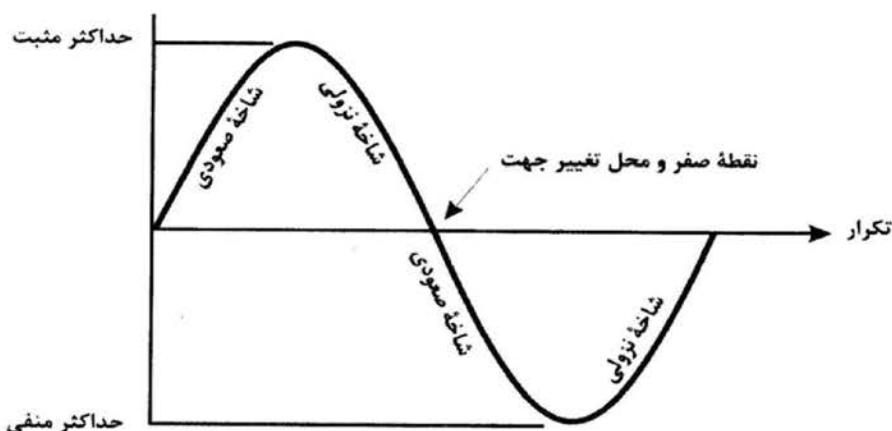

شکل ۲ - ۳ یک چرخه از جریان متناوب.

قطبیت


در جوشکاری با جریان یکسو، دو نوع قطبیت مستقیم (منفی) و یا معکوس (ثبت) مورد استفاده است. قطبیت مستقیم یا معکوس) جهت جریان الکتریکی را در مدار جوشکاری نشان می‌دهد.

هنگامی که جوشکاری با قطبیت مستقیم (منفی) (DCEN یا DCSP) انجام می‌شود انبر الکترود به خروجی منفی و فلز پایه به خروجی ثابت وصل می‌گردد. در قطبیت مستقیم یا قطبیت منفی، مسیر جریان از قطب منفی منبع انرژی به سمت الکترود، سپس در طول قوس الکتریکی به سمت قطعه فلز پایه حرکت کرده و نهایتاً به قطب ثابت منبع انرژی باز می‌گردد.

در جوشکاری با قطبیت معکوس (ثبت) (DCEP یا DCRP)، انبر الکترود به قطب ثابت و فلز پایه به قطب منفی منبع انرژی متصل می‌گردد. در قطبیت معکوس، مسیر جریان الکتریکی از انتهای منفی منبع به سمت فلز پایه، قوس، الکترود و سپس به سمت قطب ثابت منبع انرژی می‌باشد.

اختلاف پتانسیل و شدت جریان (ولتاژ و آمپراز)


اگر در ذهن خود شدت جریان عبوری از سیم مدار را با جریان آب در یک لوله مقایسه نماییم، مفهوم کنترل و تنظیم جریان بهتر درک می‌شود. آمپراز، مقدار یا دبی جریان است و مقدار حرارت تولیدشده در جوشکاری را معین می‌کند. ولتاژ در حکم اختلاف ارتفاع موجود برای رانش جریان در لوله است. ولتاژ قابلیت تشکیل و تداوم قوس الکتریکی را معین کرده و میزان پایداری، یا دوام آن را مشخص می‌کند. اگر ولتاژ زیاد باشد، طول قوس بلند بوده و ممکن است موجب انحراف قوس گردد. اگر میزان ولتاژ خیلی کم باشد، طول قوس خیلی کوچک بوده و برقراری قوس بسیار مشکل است.

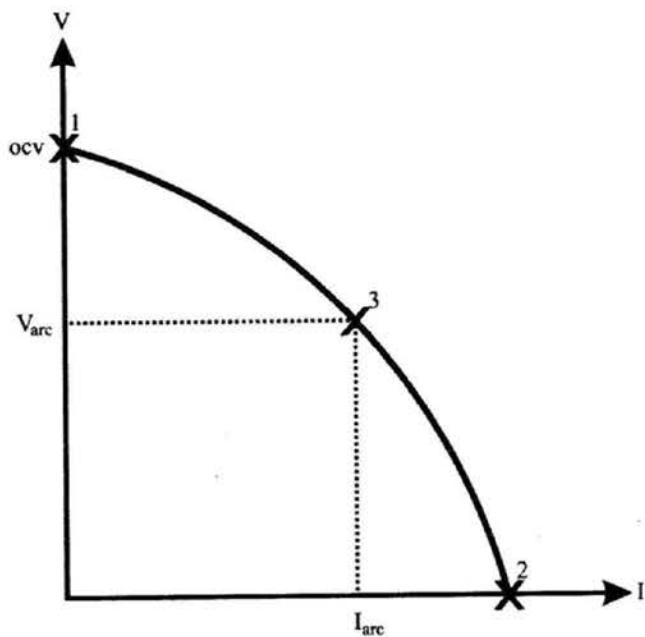

شکل ۲ - ۴ منحنی ولتاژ - آمپر (V.I.).

۲-۵ منحنی ولتاژ - شدت جریان^۳


دستگاههای جوشکاری دارای مشخصهای بهنام ولتاژ - آمپر (V-I) میباشند. قبل از شروع به جوشکاری هیچ جریانی برقرار نشده و شدت جریان، صفر و اختلاف پتانسیل در حداکثر خود میباشد که به آن ولتاژ مدار باز (OCV)^۴ گفته میشود (نقطه ۱ روی نمودار شکل ۲ - ۴ و شکل ۲ - ۵ - الف).

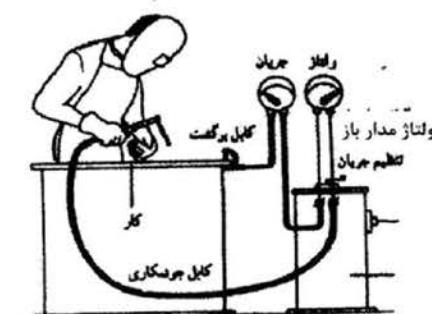

(الف) ولتاژ و آمپراژ در حالتی که مدار باز است



(ب) ولتاژ و آمپراژ در حالت اتصال کوتاه

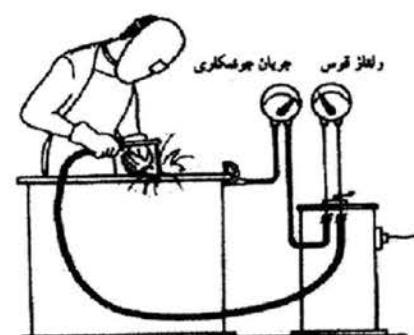

(پ) ولتاژ و آمپراژ در حالت برقراری قوس


شکل ۲ - ۵ تغییرات شدت جریان و ولتاژ در جوشکاری قوسی.

3. Volt- Ampere
4. Open Circuit Voltage

برای شروع جوشکاری یک لحظه نوک الکترود را به فلز می‌زنیم تا جریان برقرار گردد و قوس جوشکاری تشکیل گردد. در این لحظه شدت جریان از مدار عبور کرده و اختلاف پتانسیل به صفر می‌رسد (نقطه ۲ روی نمودار شکل ۲ - ۴ و شکل ۲ - ۵ - ب). در هنگام جوشکاری نوک الکترود به اندازه طول قوس از سطح کار فاصله دارد که این قوس جوشکاری حکم مقاومت مدار را داشته و شدت جریان و اختلاف پتانسیل در نقطه ۳ روی نمودار ۲ - ۴ مشخص می‌شود (شکل ۲ - ۵ - پ). به این منحنی، منحنی I-V گفته می‌شود. دو نوع منحنی I-V وجود دارد، ولتاژ ثابت و جریان ثابت.

وقتی که گفته می‌شود مدار ولتاژ ثابت است یعنی اینکه در هنگام جوشکاری تغییرات ولتاژ نسبت به تغییرات آمپر بسیار اندک می‌باشد و طول قوس^۵ (فاصله بین نوک الکترود تا سطح قطعه کار) تقریباً ثابت است. وقتی گفته می‌شود مدار از نوع شدت جریان ثابت است یعنی اینکه در هنگام جوشکاری با تغییرات اختلاف پتانسیل، یعنی کم و زیاد شدن طول قوس جوشکاری، شدت جریان تغییر نسبتاً کمی دارد (شکل ۲ - ۶).

نمودار I-V از این نظر اهمیت دارد که رابطه بین ولتاژ و شدت جریان خروجی را بیان می‌کند. مشخصه ولتاژ ثابت در جوشکاری زیرپودری و تحت حفاظت گاز که سیم‌جوش پیوسته و کلافی می‌باشد، استفاده می‌شود. بنابراین باید نرخ تغذیه سیم‌جوش با نرخ رسوب سیم برابر باشد تا قوس ثابت بماند.

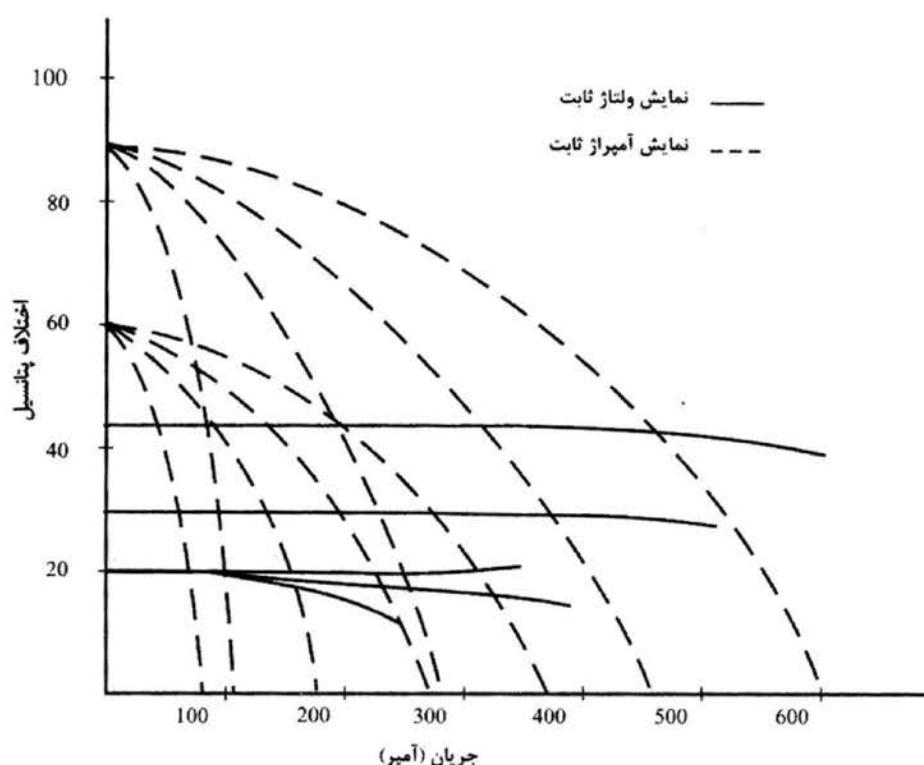

شکل ۲ - ۶ نمونه‌ای از منحنی‌های I-V برای منابع انرژی با شدت جریان ثابت و اختلاف پتانسیل ثابت.

در حالتی که **(جوشکاری غیرذوبی)** باشد، یعنی الکترود ذوب نشود، مثل روش‌های جوش تحت حفاظت گاز با الکترود تنگستن و یا اینکه طول الکترود محدود باشد، مثل جوشکاری دستی، از مشخصه آمپر ثابت استفاده می‌گردد. در روش‌های جوشکاری که با دست انجام می‌شود و بهدلیل دستی بودن آن طول قوس تغییر کرده و ولتاژ نیز بهدلیل داشتن رابطه مستقیم با تغییرات طول قوس، تغییر نماید، اگر طراحی دستگاه نیز به‌گونه‌ای باشد که باعث تغییرات زیاد در شدت جریان گردد، جوش مناسبی به‌دست نمی‌آید، در نتیجه جهت جبران اشتباہ در حرکت دست جوشکار، مشخصه ولت آمپر این‌گونه دستگاهها باید آمپر ثابت باشد.

هر نوع روش جوشکاری قوس الکتریکی به خواص **I-V** مشخصی نیاز دارد:

- ✓ • **جوشکاری تحت حفاظت گاز با الکترود تنگستن^۶** و **جوشکاری دستی با الکترود روکش دار** نیاز به‌شیب خروجی تند از یک منبع انرژی با جریان ثابت دارند. شدت جریان الکتریکی ثابت جهت کنترل پایداری و تثبیت قوس الکتریکی ضروری است.
- ✓ • **جوشکاری تحت حفاظت گاز با الکترود فلزی**، نیاز به‌شیب خروجی نسبت افقی دارد و جهت تثبیت قوس الکتریکی این شیب خروجی باید از منبع انرژی با ولتاژ ثابت به‌دست آید.
- ✓ • **جوشکاری زیرپودری** بسته به‌نوع کاربرد و کنترل دقیق تجهیزات، قابل سازگاری با شیب‌های خروجی مختلف است. بعضی از ماشین‌های جوشکاری جریان مستقیم ممکن است دو نوع اصلی از شیب خروجی را در یک واحد منفرد ترکیب کنند. در این حالت می‌توان با زدن کلید انتخاب کننده، یک شیب تند (با جریان ثابت) یا یک شیب تخت (با ولتاژ ثابت) تولید کرد.

۲-۶ ماشین‌های مورد استفاده در جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

بهطور کلی سه نوع ماشین جوشکاری وجود دارد:


- ۱ - موتور - مولدها شامل موتور درونسوز یا موتور برقی (موتور - ژراتور و دینامها);
- ۲ - مبدل - یکسونکنده‌ها (رکتیفایر);
- ۳ - مبدل‌ها (ترانس‌ها);

۲-۶-۱ ماشین‌های جوشکاری موتور - مولد^۷

موتور - مولدها (موتور - ژراتورها) معمولاً تنها جریان یکسو تولید می‌کنند، هر چند که می‌توانند برای تولید جریان متناوب نیز طراحی و ساخته شوند. اکثر موتور - مولدها از نوع جریان ثابت بوده و بهویژه برای الکترودهای روکش دار و جوشکاری تحت حفاظت گاز با الکترود تنگستن مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک مدل از این ماشین‌ها در شکل ۲-۷ نشان داده شده است.

6. Gas Tungsten- Arc Welding

7. D.C. and A.C. Motor-Generator welding Machine

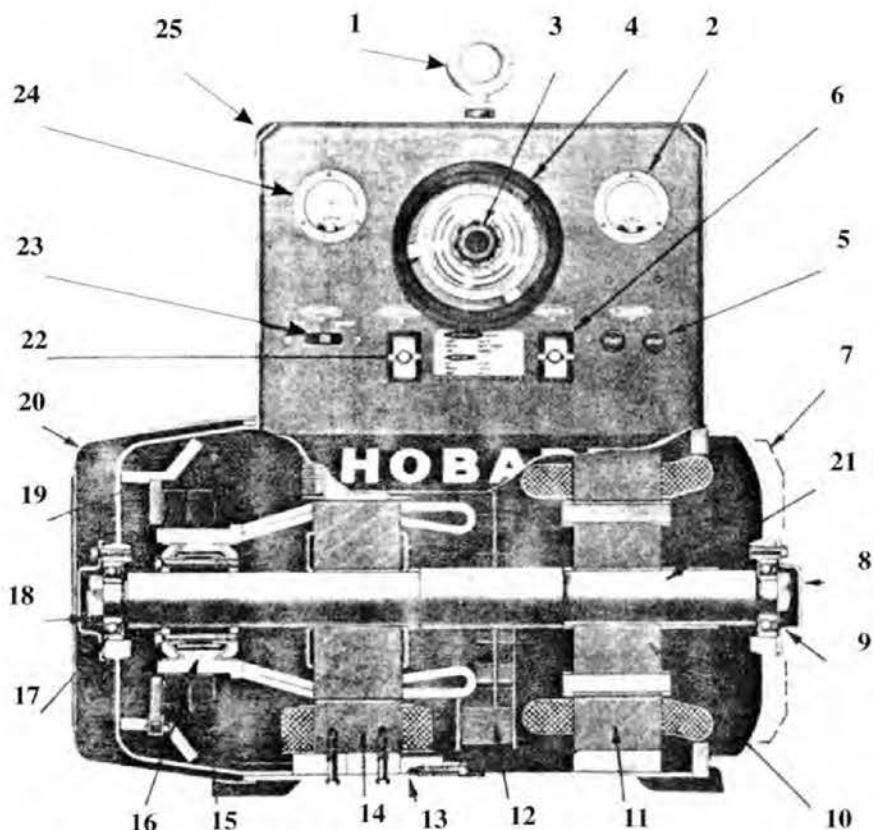


قسمت‌های داخلی طبق شکل به شرح زیر است:

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| ۳. تنظیم ریز شدت جریان | ۲. ولت‌سنج بزرگ جریان | ۱. قلاب فلزی بزرگ و محکم |
| ۶. اتصال دهنده کابل‌های زمین | ۵. کلید خاموش - روشن | ۴. تنظیم در شدت جریان |
| ۹. یاتاقان | ۸. درپوش یاتاقان | ۷. حفاظ فلزی |
| ۱۲. پروانه فلزی خنک کن | ۱۱. موتور سه فاز | ۱۰. محفظه مسی روتور |
| ۱۵. جاروبک گرافیتی - فلزی | ۱۴. مولد جریان | ۱۳. قاب فلزی |
| ۱۸. درپوش یاتاقان | ۱۷. یاتاقان توبی | ۱۶. یکسوکننده |
| ۲۱. شفت | ۲۰. روکش فلزی متحرک | ۱۹. قاب فلزی |
| ۲۴. آمپرسنج بزرگ | ۲۳. کلید قطبیت | ۲۲. کابل‌های اتصال دهنده جوشکاری |
| | | ۲۵. روکش |

شکل ۲ - ۷ موتور - مولد برقی (دینام).


موتور - مولدهای برقی (دینامها)، شامل یک موتور با جریان متناوب سه فاز، یک مولد جریان یکسو یا متناوب و یک مولد میدان مغناطیسی مستقر بر روی یک شفت می‌باشند. جریان متناوب سه فاز، موتور الکتریکی را به کار آنداخته و این موتور مولدی را به کار می‌اندازد که جریان لازم برای جوشکاری را تولید می‌کند. این قسمت‌ها در شکل ۲ - ۸ نشان داده شده است.

در بعضی از کارهای ساختمانی و کارهای تعمیری استفاده از منبع انرژی الکتریکی مقرر به صرفه نبوده، همچنین در بعضی موارد انرژی الکتریکی قابل دسترسی نیست. بنابراین استفاده از موتورهای بنزینی و دیزلی به عنوان

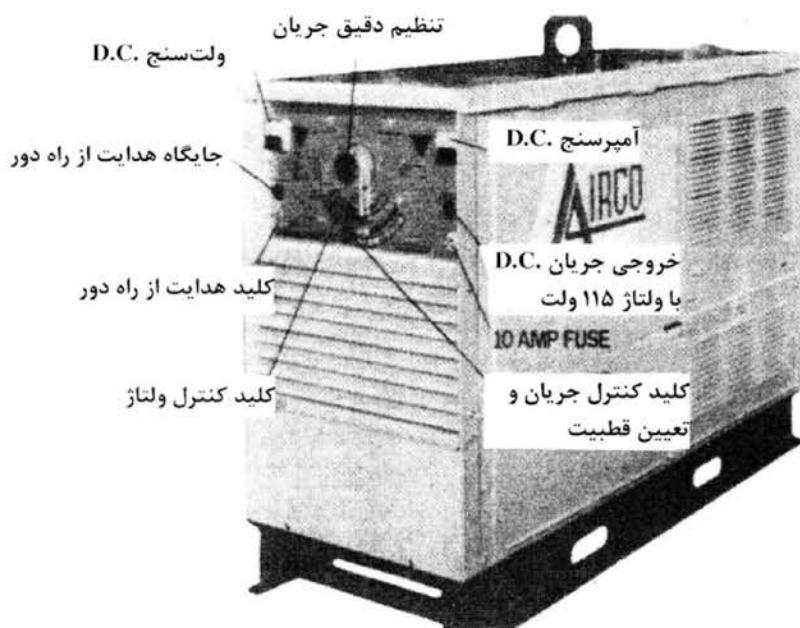

شکل ۲ - ۸ دیزل - ژنراتور جوشکاری با جریان یکسو با ظرفیت ۴۰۰ آمپر.

منبع انرژی جهت راهاندازی مولد جوشکاری ضروری است. کنترل جوشکاری توسط این ماشین‌ها مشابه موتور - مولدهای برقی (دینام) است. واحدهای مختلف دستگاه بر روی یک شاسی ساخته می‌شود که در زیر آن چرخ‌های لاستیکی مشابه لاستیک اتومبیل وجود دارد که باعث سهولت حرکت آن در قسمت‌های مختلف کارگاه می‌گردد (شکل ۲ - ۹).

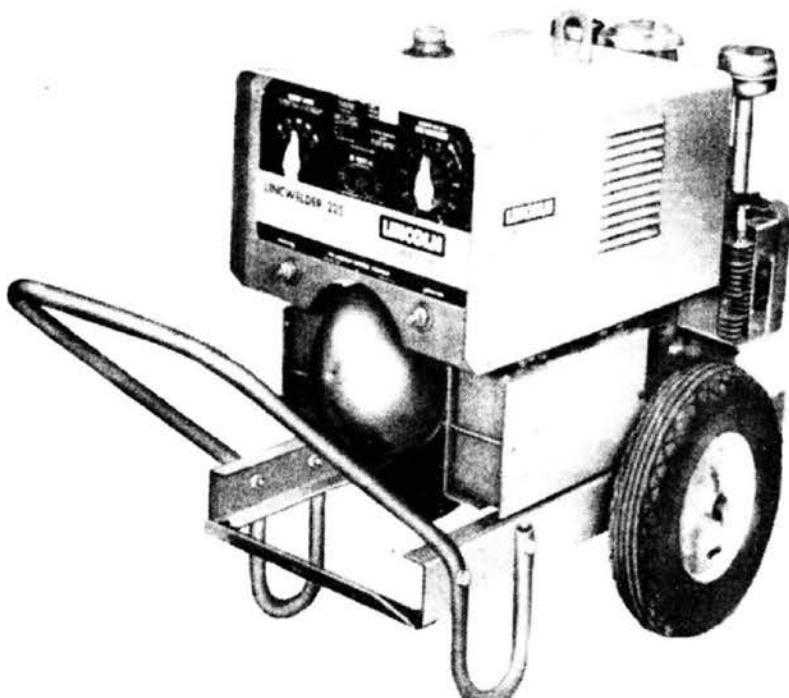

شکل ۲ - ۹ این موتور درونسوز بنزینی، ماشین جوشکاری را راهاندازی کرده و برای روشنایی اضطراری و برای وسایل برقی، برق متناوب تأمین می‌کند.

سوخت موتورها معمولاً بنزین و گازوییل می‌باشد. موتور - مولدهای جریان یکسو و متناوب و موتورهای درونسوز دارای خصوصیات مطلوب برای جوشکاران جوش قوس الکتریکی می‌باشند.

۲-۶-۲ ماشین جوشکاری مبدل - یکسوکننده D.C (رکتیفایرها)

مبدل - یکسوکننده‌ها (رکتیفایرها) که نمونه‌ای از آن در شکل ۲-۱۰ نشان داده شده، دارای طرح‌های متعدد برای مقاصد مختلف می‌باشند. انعطاف‌پذیری، یکی از دلایل پذیرش گسترده این ماشین در صنعت جوشکاری است. این ماشین‌ها قادر به تحویل جریان با قطبیت منفی یا مثبت می‌باشند، همچنین ممکن است برای جوشکاری دستی با الکترود، جوشکاری تحت حفاظت گاز، جوشکاری زیرپودری و جوشکاری گل میخ‌ها مورد استفاده قرار گیرند و امکان سرویس‌دهی همزمان چندین کاربر را دارا می‌باشند.


همه ماشین‌های مبدل - یکسوکننده دارای دو قسمت اصلی هستند:

(۱) مبدل (ترانسفورماتور) جهت تنظیم شدت جریان متناوب ورودی به ماشین؛

(۲) یکسوکننده که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می‌کند.

مهمترین قسمت دیگر این ماشین‌ها یک پروانه تهویه است. این پروانه از افزایش حرارت یکسوکننده در حین کار و در نتیجه کاهش طول عمر مفید آن جلوگیری می‌کند. مشابه موتور - مولدهای یکسو، کنترل جریان پیوسته در یک دامنه وسیع امکان‌پذیر است.


مبدل - یکسوکننده‌ها دارای قسمت‌های گردندۀ نیستند، بنابراین در هنگام عدم استفاده و یا کارکرد آهسته انرژی کمتری مصرف می‌کنند. این ماشین‌ها به نگهداری و مراقبت کمتری نیاز دارند.

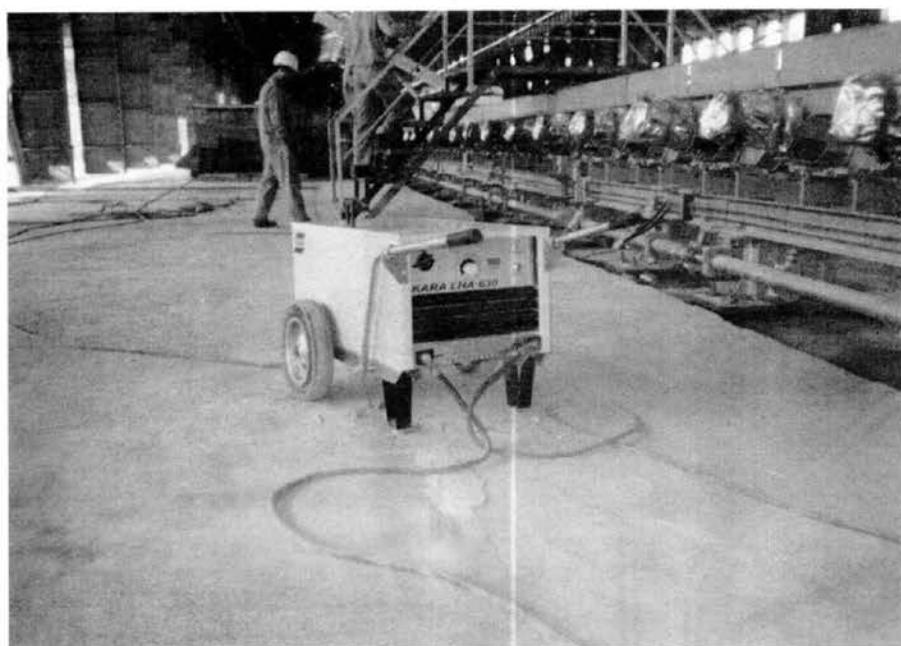

شکل ۲-۱۰ ماشین جوشکاری یکسوکننده (رکتیفایر).

ماشین‌های جوشکاری مبدل – یکسوکننده AC-DC

ماشین‌های AC-DC به کاربر اجازه می‌دهند که نوع جریان را به صورت مستقیم یا متناوب و نوع قطبیت را به صورت مستقیم یا معکوس انتخاب کند. این ماشین‌ها در اصل یک مبدل – یکسوکننده جریان A.C. هستند. یک کلید به کاربر اجازه می‌دهد تا فقط از قسمت مبدل برای جریان متناوب استفاده کند. با زدن یک کلید یا چرخاندن یک صفحه، جریان خروجی به داخل یکسوکننده فرستاده می‌شود و این دستگاه جریان را به جریان مستقیم جوشکاری تبدیل می‌کند. مدار یکسوکننده این ماشین مشابه سایر ماشین‌های مبدل – یکسوکننده می‌باشد (شکل ۲ - ۱۱).

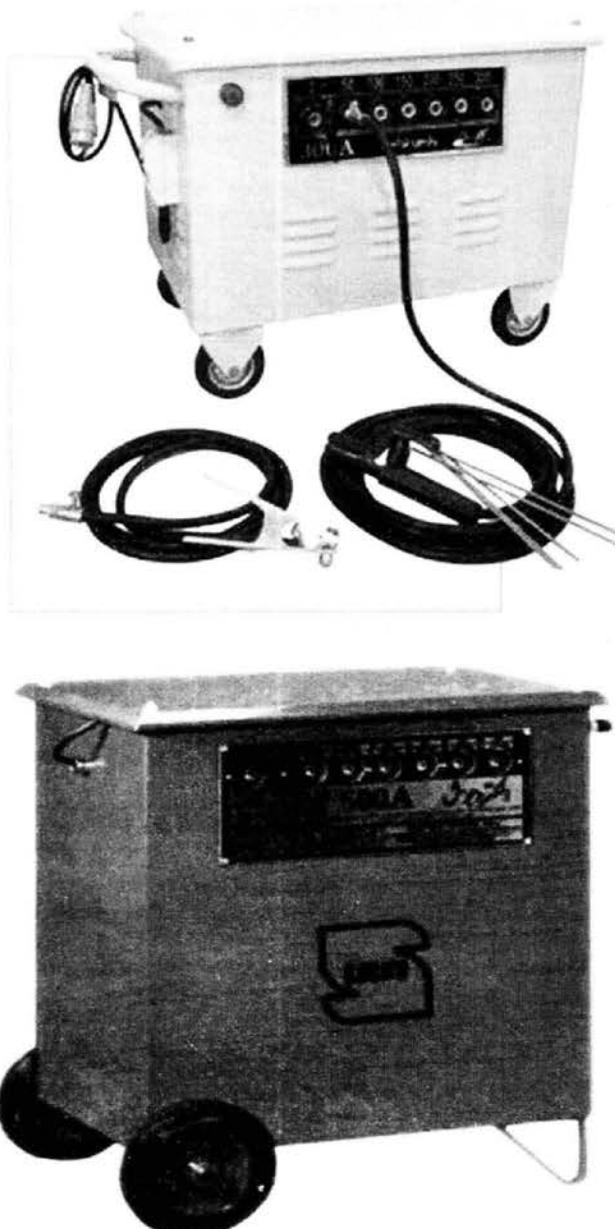

شکل ۲ - ۱۱ مبدل A.C. (ترانس).

۲-۳-۶ ماشین‌های جوشکاری جریان متناوب (A.C) - مبدل‌های جریان متناوب (ترانس‌ها)

خاصیت جریان متناوب این است که در هر $\frac{1}{12}$ ثانیه جهت آن عکس می‌شود. این تغییر فاز مداوم جریان، باعث کاهش میدان مغناطیسی جریان شده و در نتیجه از انحراف قوس می‌کاهد. انحراف قوس باعث پاشیدگی شده و در ترکیب جوش ایجاد تداخل می‌کند.

هر چند که تشکیل قوس با جریان متناوب نسبت به حالت استفاده از جریان یکسو، تا اندازه‌ای مشکل است لیکن عدم وجود انحراف قوس و ولتاژ زیاد، باعث دوام و پایداری قوس می‌شود. این شرایط همچنین اجازه استفاده از الکترودهای بزرگ را داده و باعث افزایش سرعت کار در جوشکاری فلزات سنگین و ضخیم می‌گردد. دیگر مزایای ماشین‌های جریان متناوب، قیمت پایین، کاهش مصرف انرژی، بازده بالای تولید جریان، عملکرد بی‌صدا و کاهش نیاز به مراقبت و نگهداری نسبت به انواع دیگر است.

ماشین جوشکاری جریان متناوب مخصوصاً مناسب برای جوشکاری شیارها و پر کردن درزهای ورق‌های ضخیم در موقعیت جوشکاری تخت می‌باشد.

مبدل‌های A.C. یا ترانس‌ها، رایج‌ترین ماشین‌های جوشکاری جریان متناوب می‌باشند (شکل ۲-۱۱). عملکرد مبدل، کاهش ولتاژ ورودی و افزایش آمپراز می‌باشد. زیرا همان‌طور که ذکر شد، در جوشکاری معمولاً به ولتاژ پایین‌تر از ولتاژ برق شهر نیاز است.

۲-۷ کابل و وسائل اتصال


۲-۷-۱ کابل برق

کابل‌های برق که ماشین جوشکاری را به منبع انرژی متصل می‌کنند باید کاملاً عایق بوده و توانایی انتقال جریان الکتریسیته مورد نیاز را داشته باشند. محل نصب و استقرار ماشین جوشکاری در کارگاه بسیار مهم است چون در صورت از بین رفت‌ونزد عایق کابل‌های برق یا لایه‌های عایق بدنه ماشین جوشکاری امکان برقراری شوک (ضربه) الکتریکی به منظور تشکیل قوس از بین خواهد رفت.

کابل الکترود و کابل اتصال به زمین

جهت تکمیل مدار الکتریکی میان ماشین جوشکاری و قطعه فلز مورد جوش، دو کابل با ظرفیت کافی برای انتقال جریان مورد نیاز می‌باشد. یکی کابل الکترود که کابل جوشکاری نیز خوانده می‌شود و به‌نامبر الکترود متصل می‌شود و دیگری کابل زمین که به قطعه کار وصل می‌شود.

کابل‌های مورد استفاده، عموماً کابل‌های رشته‌ای از جنس مس با پوشش لاستیکی مطابق شکل ۲-۱۲ هستند که مشخصاً برای جوشکاری طراحی و ساخته می‌شوند. استفاده از کابل‌های از جنس رشته‌های آلومینیوم نیز در حال گسترش است. کابل، به‌ویژه کابل الکترود باید کاملاً انعطاف‌پذیر باشد تا موجب خستگی و یا مزاحمت جوشکار در حین کار نگردد.

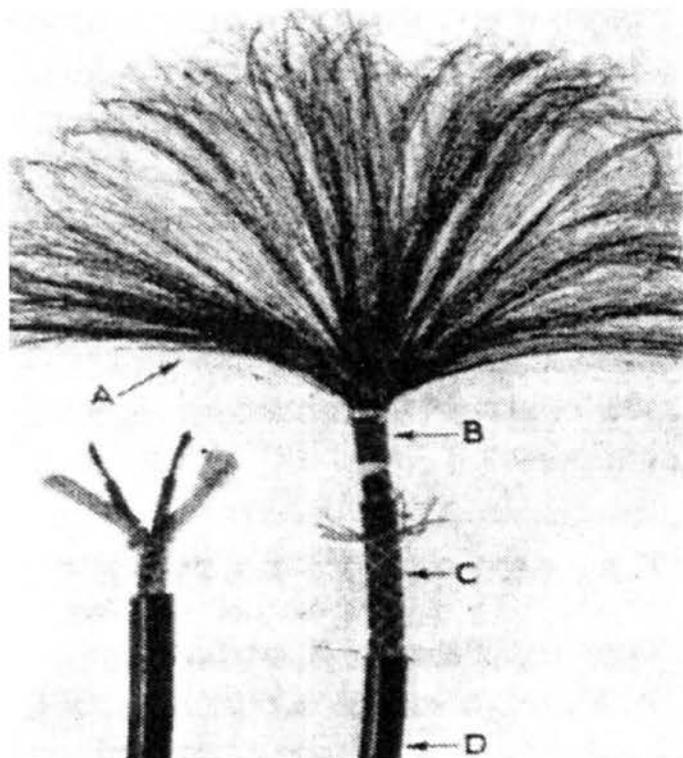

شکل ۲ - ۱۲ - ساختمان داخلی کابل جوشکاری.

جوشکاری قائم و سقفی که در آنها جوشکار باید الکترود و انبر جوشکاری را بالای سر نگه دارد، وضعیت دشواری را برای وی ایجاد می‌کند. کابل الکترود با انعطاف‌پذیری کم، دشواری کار را بیشتر کرده و باعث خستگی بیشتر جوشکار خواهد شد. بنابراین، در چنین حالتی حفظ سرعت و کیفیت جوش توسط جوشکار بسیار مشکل و یا غیرممکن است.

انعطاف‌پذیری زیاد در کابل الکترود ناشی از ساختمان مغزه آن می‌باشد. مغزه کابل الکترود از هزاران رشته مویی و ریز مسی تشکیل شده است و هر چقدر تعداد این رشته‌های باریک در یک کابل برای یک شماره مشخص بیشتر باشد، انعطاف‌پذیری کابل بالاتر است. شکل ۲ - ۱۲ - ساختمان داخلی یک کابل مسی با روکش لاستیکی را نشان می‌دهد.

کابل‌های الکترود آلومینیومی نیز به صورت رشته‌ای هستند. لیکن، تعداد این رشته‌ها در یک کابل آلومینیومی نسبت به کابل مسی هم‌شماره، بیشتر می‌باشد. بنابراین برای یک شرایط مفروض شماره بزرگتری از یک کابل آلومینیومی (نسبت به کابل مسی) باید انتخاب شود. علیرغم اندازه بزرگتر، وزن کابل آلومینیومی و روکش آن تقریباً نصف وزن کابل مسی می‌باشد.

انتخاب شماره (اندازه) کابل

میزان آمپراز ماشین جوشکاری و فاصله ماشین از محل کار دو عامل مهم در انتخاب کابل جوشکاری مناسب می‌باشند. جدول ۲ - ۱ این موضوع را نشان می‌دهد.

جدول ۲ - ۱ انتخاب اندازه مناسب کابل جوشکاری

انتخاب شماره مناسب کابل جوشکاری برای یک ماشین عاملی مهم در به دست آوردن یک جوش سالم می‌باشد. برای مثال یک کابل نمره ۴/۰ به طول ۳۰ متر در جریانی معادل ۵۰۰ آمپر افتی معادل ۴ ولت خواهد داشت. در یک ولتاژ خروجی معادل ۴ ولت، افت انرژی حدود ۱۰٪ خواهد بود. در این حالت جریان باید به میزان ۱۰٪ برای جبران این افت افزایش یابد.							
حداکثر طول کابل مورد استفاده (متر)							
۶۰	۵۲/۵	۴۵	۳۷/۵	۳۰	۲۲/۵	۱۵	شدت جریان (برحسب آمپر)
1.0	1.0	1	2	2	2	2	۱۰۰
3.0	2.0	2.0	1.0	1	2	2	۱۵۰
4.0	4.0	3.0	2.0	1.0	1	2	۲۰۰
		4.0	3.0	2.0	1.0	2	۲۵۰
			4.0	3.0	2.0	1.0	۳۰۰
				4.0	3.0	1.0	۳۵۰
					4.0	3.0	۴۰۰
						3.0	۴۵۰
						4.0	۵۰۰

مشخصات کابل‌های ارائه شده در جدول فوق به قرار زیر است:


سطح مقطع هادی کابل (mm ²)	Single wire @ max	Sheath (mm)	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	شماره AWG
1*25	0.21	2.0	2.0	10.1-12.7	4
1*35	0.21	2.0	2.0	11.4-14.2	2
1*50	0.21	2.2	2.2	13.2-16.5	1
1*70	0.21	2.4	2.4	15.3-19.2	2/0
1*95	0.21	2.6	2.6	17.1-21.4	3/0
1*120	0.21	2.8	2.8	19.2-24.0	4/0

هر قدر شدت جریان (آمپراز) و فاصله ماشین جوشکاری از محل کار بیشتر باشد، کابلی با اندازه بزرگتر باید انتخاب گردد. با کاهش قطر کابل، مقاومت آن افزایش می‌باید، ولی اگر کابل خیلی کوچک (نازک) باشد، بیش از حد گرم شده و اثر سو، روی عمل جوشکاری خواهد داشت. افزایش طول کابل نیز موجب افزایش مقاومت خواهد شد، بنابراین ماشین جوشکاری باید حتی المقدور در نزدیکی محل جوشکاری مستقر گردد. کابل‌های جوشکاری با طول زیاد ممکن است باعث افت ولتاژ قابل ملاحظه‌ای در طول خود گردند که این موضوع اثرات مهمی روی جریان الکتریکی و تشکیل قوس خواهد داشت.

کفشک کابل و گیره اتصال


کفشک‌های مناسب طبق شکل ۲ - ۱۳ جهت اتصال کابل الکترود و کابل زمین (کابل اتصال) به ماشین جوشکاری مورد نیاز می‌باشند. این کفشک‌ها باید با لحیم یا اتصال مکانیکی مناسب به کابل‌های مورد نظر وصل شوند. اتصال این کفشک‌ها به محل خروجی ماشین جوشکاری باید کاملاً سفت و محکم باشد. لق شدن این اتصال باعث گرم شدن کفشک و ذوب شدن لحیم اتصال کابل به کفشک می‌گردد، سپس محل اتصال و کفشک‌ها سوخته و موجب اختلال در جریان جوشکاری خواهد شد.

انتهای دیگر کابل الکترود به انبر الکترود متصل شده و انتهای دیگر کابل اتصال باید به گونه‌ای مناسب به قطعه کار وصل شود. اگر این اتصال مطمئن نباشد، تشکیل قوس در محل اتصال، آن را سوزانده و احتمال دارد شرایط مطلوب جهت جوشکاری فراهم نگردد.

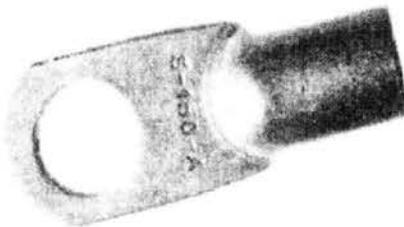


شکل ۲ - ۱۳ کفشک کابل الکترود و کابل اتصال.

اگر جوشکاری به گونه‌ای است که قطعه کار می‌تواند روی میز جوشکاری یا در یک گیره ثابت و دائمی قرار گیرد، کابل اتصال معمولاً بهمیز یا گیره پیچ می‌شود. اگر جوشکار باید بر روی سازه‌هایی در قسمت‌های مختلف کارگاه کار کند، انواع مختلفی از وسایل اتصال از قبیل قلاب، وزنه فلزی سنگین، گیره C شکل و یا گیره‌های اتصال ویژه مطابق شکل ۲ - ۱۴ مورد استفاده قرار می‌گیرند. شکل ۲ - ۱۵ یک نوع خاص از گیره اتصال چرخشی را نشان می‌دهد.

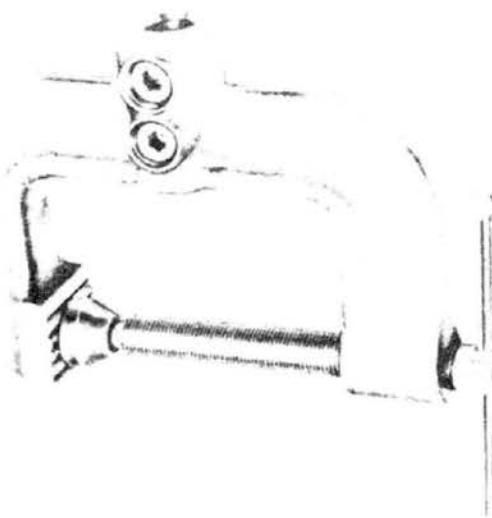

شکل ۲ - ۱۴ گیره C شکل از انواع گیره‌های اتصال و با ظرفیت ۶۰۰ آمپر، دهانه باز، آن را برای قطعات با ضخامت‌های زیاد مناسب می‌سازد.

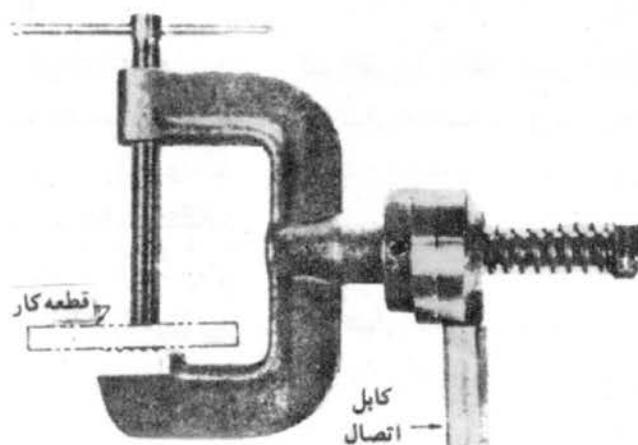

شکل ۲ - ۱۵ - این گیره چرخشی هنگامی استفاده می‌شود که قطعه باید بچرخد. گیره با قطعه می‌چرخد ولی کابل اتصالی نمی‌گردد و نمی‌بیچد.

۲ - ۷ - انبر الکترود^۸

انبرهای فلزی

انبر فلزی الکترود وسیله‌ای برای نگه داشتن الکترود به صورت مکانیکی است. این وسیله جریان الکتریکی را از کابل جوشکاری به الکترود می‌رساند و دارای یک دسته عایق می‌باشد که دست جوشکار را از حرارت و جریان برق محافظت می‌کند.

فک‌های انبر باید به گونه‌ای طراحی شوند تا بتوانند الکترود را محکم و در زاویه دلخواه نگه دارند. آنها باید از فلزی با خاصیت هدایت الکتریکی زیاد ساخته شده و در مقابل درجه حرارت زیاد مقاوم باشند (شکل ۲ - ۱۶). در بسیاری از انبرها، فک‌هایی که در اثر استفاده نادرست، می‌سوزند و خراب می‌شوند، قابل تعویض با یک فک جدید می‌باشند. انبر باید سبک، متعادل و دارای گیره راحت باشد. تعویض الکترود باید آسان باشد و مقاومت کافی برای استفاده زیاد و سخت را داشته باشد. قسمت‌های انتقال جریان باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا از گرم شدن بیش از حد آنها که باعث گرم شدن زیاد دسته انبر برای جوشکار خواهد شد، جلوگیری شود. به همین دلیل اندازه انبر باید متناسب با اندازه ماشین جوشکاری باشد، بدین معنی که برای یک ماشین جوشکاری با ظرفیت ۴۰۰ آمپر، انبر الکترود بزرگتری نسبت به یک ماشین با ظرفیت ۲۰۰ آمپر نیاز است. اغلب انبرها به طور کامل عایق بوده و در محلی از قطعه فلز مورد جوش قرار می‌گیرند که خطر تشکیل مدار کوتاه (چسبیدن نوک انبر به قطعه) وجود نداشته باشد. این مورد مخصوصاً مناسب کار در فواصل خیلی نزدیک به هم می‌باشد.

انبر معمولاً با اتصال بدون لحیم به کابل جوشکاری متصل می‌شود. در این حالت وجود یک اتصال خوب جهت جلوگیری از گرم شدن بیش از حد گیره و کابل ضروری است.



شکل ۲ - ۱۶ انبر الکترود با عایق کامل. این انبر بدون خطر تشکیل مدار کوتاه به قطعه کار وصل می‌شود.

۸ - ۲ تجهیزات حفاظتی

۱ - ۸ - ۲ ماسک دستی^۹ و ماسک کلاهی^{۱۰}

نور درخشنان حاصل از قوس الکتریکی دارای دو نوع پرتو نامنئی می‌باشد که برای چشم‌ها و پوست بدون محافظت مضر است. یکی از پرتوها اشعه فرابینفس و دیگری اشعه مادون قرمز است. تکرار مشاهده این نور خواه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث درد چشم می‌شود که البته درد آن دائمی نیست. جوشکاران این نوع درد را «ریگ داغ در چشم» می‌گویند. این پرتوها گاه سوزشی مشابه افتتاب سوختگی و گاهی تولید عفونت می‌کنند. آنها در فواصل کمتر از ۱۵ متر بر روی چشم و در فاصله‌ای کمتر از ۶ متر بر روی پوست اثر می‌گذارند.

پوشش‌های حفاظتی تنها برای مقابله با پرتوهای زیان‌آور نبوده بلکه جهت حفاظت جوشکار در مقابل قطره‌های فلز مذاب نیز هستند که بخصوص در جوشکاری‌های قائم و سقفی به جوشکار صدمه می‌زنند. ماسک دستی، طبق شکل ۲ - ۱۷ دارای دسته‌ای است که شخص با استفاده از آن ماسک را جلو صورت خود نگه می‌دارد. بازرسین و ناظرین جوشکاری از این نوع ماسک استفاده می‌کنند. این نوع ماسک برای جوشکاری مناسب نیست جرا که در هنگام استفاده از آن جوشکار تنها با یک دست قادر به کار کردن می‌باشد و کنترل الکترود و انجام همزمان یک عمل ضروری دیگر با یک دست امکان‌پذیر نیست.

ماسک کلاهی، طبق شکل ۲ - ۱۸ که گاهی کلاه ایمنی^{۱۱} یا سربند^{۱۲} نیز خوانده می‌شود، مانند یک کلاه استفاده می‌شود. این ماسک به یک نوار روی سر^{۱۳} قابل تنظیم لولا می‌شود که به‌آن اجازه حرکت به سمت بالا یا پایین را به دلخواه می‌دهد. در هنگام استفاده از این ماسک هر دو دست جهت گرفتن انبر الکترود و شرکت در اعمال دیگر آزاد هستند.


- 9. Hand shield
- 10. Head shield

* اگر چشم در حین کار تحت تابش می‌باشد، هنگام خواب جرقه‌ها و نورهایی بدخواب جوشکار می‌اید که بدان «جرانی» در شب می‌گویند.

- 11. Helmet


- 12. Hood

- 13. Head band

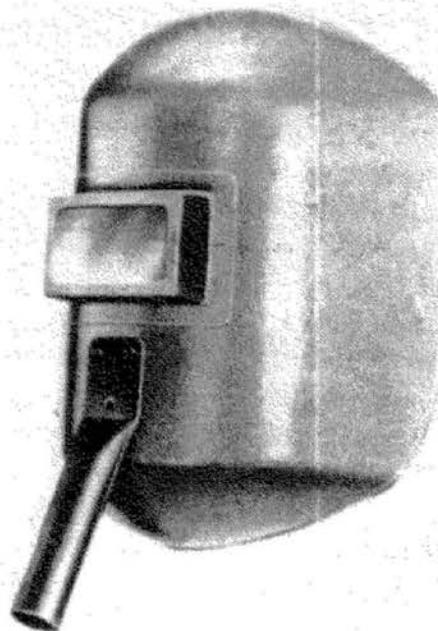

شکل ۲ - ۱۷ ماسک دستی معمولاً توسط بازرسین و ناظرین جوشکاری استفاده می‌شود.

وسایل ایمنی مذکور برای قسمت فوقانی سر تهیه شده‌اند، ولی جوشکاران باید یک نوع کلاه چرمی^{۱۴} جهت حفاظت کامل‌تر بپوشند. این پوشش باید صاف بوده و قادر جیب یا لبه‌های گردشده باشد تا قطرات فلز مذاب را در خود نگه ندارد.

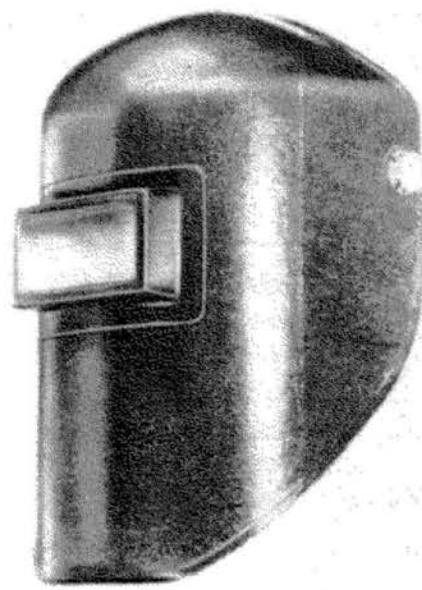

شکل ۲ - ۱۸ ماسک کلاهی استاندارد.

هر دو نوع ماسک دستی و کلاهی از مواد فیبری فشرده، عایق و مقاوم به حرارت ساخته شده‌اند. این ماسک‌ها به طور کامل ناحیه سر و گردن را از ذرات فلز، دود، جرقه و پرتوهای خط‌زنگ محافظت می‌کنند. **جهت کاهش انعکاس نور**^{۱۵} عموماً بمنگ سیاه می‌باشند. این ماسک‌ها دارای یک قاب پنجره‌ای برای نگه داشتن شیشه رنگی محافظ هستند که اجازه می‌دهد جوشکار با اینمی کامل عملیات را زیر نظر داشته باشد. اندازه این شیشه 11×25 سانتی‌متر می‌باشد و رنگی است، به گونه‌ای که مانع در مقابل اشعه فرابینفش و مادون قرمز و بسیاری از اشعه‌های مرئی ناشی از قوس الکتریکی می‌باشد. رنگ‌های مختلفی جهت تیره کردن شیشه محافظ ممکن است به کار رود. چگالی رنگ انتخاب شده بستگی به میزان درخشش قوس دارد که این درخشش براساس نوع الکترود و میزان جریان متغیر است. برای جوشکاری قوسی با الکترود فلزی با شدت جریان تا 300 آمپر، درجه تیرگی 10 و برای شدت جریان بیش از 300 آمپر و برای جوش قوسی با گاز، درجه 12 توصیه می‌شود. شیشه‌های تیره با کیفیت خوب، جذب $99/75$ درصد یا بیشتر از اشعه مادون قرمز و جذب $99/75$ درصد یا بیشتر از اشعه فرابینفش را تضمین می‌کنند. استفاده از شیشه‌های با صافی ضعیف توصیه نمی‌شود.


وجهی از شیشه محافظ که رو به جوش قرار دارد (وجه بیرونی) توسط یک شیشه شفاف^{۱۶} محافظت می‌شود. این روکش به خاطر حفاظت شیشه تیره اصلی (که عموماً گران قیمت است) از پاشیدگی فلز مذاب و شکستگی است. شیشه روکش نسبتاً ارزان قیمت بوده و ممکن است با یا بدون پوشش شفاف^{۱۷} تولید شود. روکش‌هایی که تحت عملیات شیمیایی خاص قرار می‌گیرند دوام بیشتری نسبت به انواع دیگر دارند. هنگامی که شیشه روکش بر اثر دود و بخار و ترشحات جرقه جوشکاری کثیف می‌شود، باید تعویض گردد. جوشکاری با شیشه لکه‌دار برای دید پسر بوده و موجب التهاب چشم می‌گردد. بعضی از جوشکاران محافظت هر دو طرف شیشه رنگی را با استفاده از روکش شفاف ترجیح می‌دهند.

نوع دیگری از ماسک کلاهی در شکل ۲ - ۱۹ نشان داده شده است. این نوع به خاطر مجهز بودن به یک عینک (یا نقاب) بازشو متمایز از انواع دیگر است. گیره‌ای که شیشه محافظ اصلی و روکش شفاف را نگه می‌دارد، با اشاره انگشت بالا زده می‌شود. یک روکش شیشه‌ای شفاف که در جای خود ثابت است چشم‌ها را از پوسته داغ در هنگام بازرسی جوش گرم و همچنین از ذرات گل و فلز پخش شده در هوا هنگام تمیز کردن و برس زدن جوش محافظت می‌کند. این نوع مخصوصاً در هنگام کار در فواصل نزدیک بهم و محیط بسته که در آوردن کل ماسک مشکل می‌باشد، مورد استفاده است.

15. Protective lens

16. Cover glass

17. Transparent coating

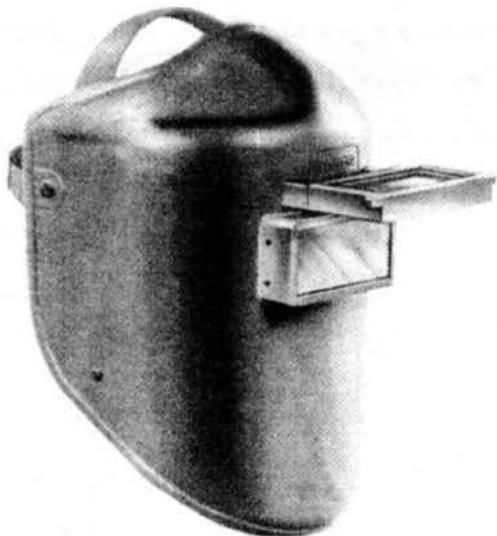

شکل ۲-۱۹ ماسک جوشکاری با نقاب بازشو که اجازه می‌دهد جوشکار بدون درآوردن ماسک، جوش را بازرسی کرده و با برس سیمی آن را تمیز کند.

ماسک‌های ویژه

ماسک‌های کلاهی زیر برای شرایط ویژه طراحی شده‌اند:

- شیشه‌های با حوزه دید وسیع برای دید بهتر ممکن است در ماسک‌های استاندارد معمولی قرار داده شوند. اندازه این شیشه‌ها $13/125 \times 11/25$ سانتی‌متر است.
- ماسک‌های کلاهی چرمی^{۱۸}، در مکان‌های صعب‌الورود که فضای کافی برای ماسک‌های معمولی وجود ندارد استفاده می‌شود. این نوع دارای یک دریچه تهویه گرد و کوچک در قسمت فوقانی خود می‌باشد.
- ماسک‌های از جنس فلزی با کلاهک ایمنی که استفاده از آن جهت حفاظت در مقابل خطر سقوط اجسام و یا برخورد با اشیا آویزان در کارگاه پیشنهاد می‌شود.
- ماسک کلاهی با تهویه مطبوع^{۱۹} دارای یک مخزن هوای تازه به همراه شلنگ تغذیه است که مستقیماً به سمت ناحیه تنفس هدایت می‌شود. این نوع ماسک، سر و صدا را کاهش داده و جهت عبور هوا هیچ مزاحمتی برای چشم ندارد. این نوع در کار تعمیر و نگهداری و موقعی که وجود گرما و دود و بخار ایجاد مشکل می‌کند، مورد استفاده است.
- لوله‌های تنفس که از دو جهت برای جوشکاری اطمینان و ایمنی ایجاد می‌کند. اول آنکه هوای تمیز و خنک که در مقابل بخارات سمی محافظت شده را فراهم می‌کنند. دوم، آنکه این لوله‌ها دارای یک شیر تنفس مخصوص هستند که بخارات را از داخل ماسک خارج کرده و دید واضح برای جوشکار فراهم می‌کنند.

18. Chrome leather helmet

19. Air-conditioned helmet

۲-۸-۲ عینک ایمنی^{۲۰}

استفاده از عینک در پشت ماسک ایمنی یک نیاز ضروری است (شکل ۲ - ۲۰)، به خصوص در کارگاه‌هایی که کارگران جوشکار نزدیک یکدیگر کار می‌کنند. تحت این شرایط حفاظت چشم‌ها در مقابل درخشش قوس بدون عینک امکان‌پذیر نیست. این عینک‌ها همچنین چشم جوشکاران را در هنگام نظارت جوش تکمیل شده، هنگام تمیز کردن گل جوش و سنگزنه جوش معیوب محافظت می‌کنند و توسط دستیاران جوشکاری، ناظرین، بازرسین و دیگر افرادی که با جوش سر و کار دارند استفاده می‌شود. عینک باید سبک وزن، دارای تهویه مناسب بهمنظور جلوگیری از عرق کردن شیشه داخلی و راحت باشد. جهت حفاظت چشم از نور شدید، اطراف این عینک‌ها باید دارای چشم‌بند، یا سایه‌بان بوده و شیشه‌های آنها رنگی (با درجه تیرگی کم) باشد.



شکل ۲ - ۲۰ این جوشکار در پشت ماسک ایمنی خود از عینک استفاده کرده است. عینک چشم را از اشعه فرابنفش و نور شدید فلز مذاب حوضجه جوشکاری محافظت می‌کند.

۲-۸-۳ لباس محافظ^{۲۱}

در هنگام جوشکاری جرقه‌های آتش و قطرات فلز مذاب که توسط قوس الکتریکی ایجاد می‌شود به‌طور مداوم پاشیده می‌شود. اگر این قطرات و جرقه‌ها با پوست بدون محافظت تماس پیدا کند موجب سوختگی شدید خواهد شد.

20. Flash goggle

21. Protective clothing

لباس‌های معمولی ضخامت کافی جهت مقابله با این موارد را نداشته و مواد آنها در مقابل آتش مقاوم نیستند. جوشکار باید در هنگام کار لباس جوشکاری بپوشد که از پارچه ضخیم برای محافظت بدن در مقابل اشعه‌های تابیده شده از قوس الکتریکی و همچنین جرقه آتش و فلز مذاب دوخته شده است. شکل ۲-۲۱ جوشکاری را نشان می‌دهد که به طور مناسب در مقابل جرقه‌های آتش، اشعه و حرارت محافظت شده است.

همیشه پوشیدن لباس‌های محافظ به طور کامل که در بالا شرح داده شد برای همه نوع جوشکاری و در همه موقعیت‌ها لازم نیست. جوشکار می‌تواند بهترین قاضی در مورد لباس محافظ براساس نوع کار خود باشد. استفاده از دستکش جوشکاری همواره جهت حفاظت دست‌ها لازم است. دستکش‌ها را از چرم، پنبه نسوز و دیگر مواد مقاوم حرارتی می‌سازند.

آستین‌های چرمی، شانه‌بند و پیش‌بند، لباس و بدن جوشکار را از آسیب حرارت و جرقه محفوظ می‌دارد (شکل ۲-۲۳). این لباس‌ها هنگامی که جوشکاری در موقعیت قائم و یا بالای سر است، کاملاً موردنیاز می‌باشد. هنگامی که



شکل ۲-۲۱ یک کارآموز جوشکاری با لباس محافظ مناسب.




شکل ۲-۲۲ دستکش چرمی جوشکاری.

۲. وسایل و تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی

قسمت اعظم کار در موقعیت نشسته انجام می‌شود، جوشکار باید از یک لباس گشاد یا پیش‌بند چاک‌دار استفاده کند، زیرا پیش‌بند کامل (بدون درز) به دور خود می‌پیچد و برای جوشکار ایجاد مزاحمت می‌کند. ممکن است این نوع لباس گشاد از جنس چرم به همراه یک ژاکت چرمی پوشیده شود (شکل ۲ - ۲۴).



شکل ۲ - ۲۳ لباس محافظت جوشکار در مقابل جرقه و حرارت کمک می‌کند.

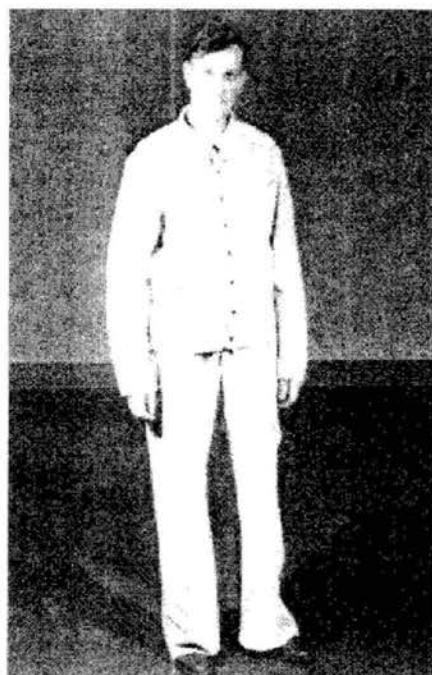

شکل ۲ - ۲۴ پوشش کامل چرمی و لباس‌های گشاد چرمی موجب حفاظت کل بدن می‌گردد.

در جوشکاری باید از کفش‌های تخت ساق بلند استفاده شود. پا و ساق پا می‌توانند توسط ساق‌بند و مج‌بند بیشتر محافظت شوند. سوختگی در پا بسیار دردناک بوده و به سرعت عفونی می‌شود و به کندی التیام می‌یابد. به همین جهت حفاظت پا و استفاده از کفش‌های ایمنی در کارگاه جوشکاری بسیار مهم است. لبه‌های گردشده آستین پیراهن و یا پاچه‌های برگشته شلوار مکان مناسبی برای قرار گرفتن قطرات و جرقه‌های فلز مذاب و داغ می‌باشند و به همین جهت از قرار دادن آنها در لباس باید خودداری کرد.




آماده شدن برای جوشکاری بالاسر

شکل ۲-۲۵ وسایل فردی جوشکاری.

۲-۹ ابزار تمیزکاری گل جوش


بعد از سرد شدن نوار جوش و قبل از انجام نوار جوش دوم روی آن (عبور دوم یا پاس دوم)، باید گل روی عبور اول (پاس اول) برداشته شود. این عمل به کمک چکش گل زن (شکل ۲-۲۶) و فرچه فلزی انجام می‌شود. یعنی ابتدا پاس اول گل زنی شده و سپس روی آن فرچه سیمی کشیده می‌شود. جوشکاران دقیق قبل از اجرای پاس، به کمک یک لوله لاستیکی، درز را فوت کرده و تمیز می‌نمایند.

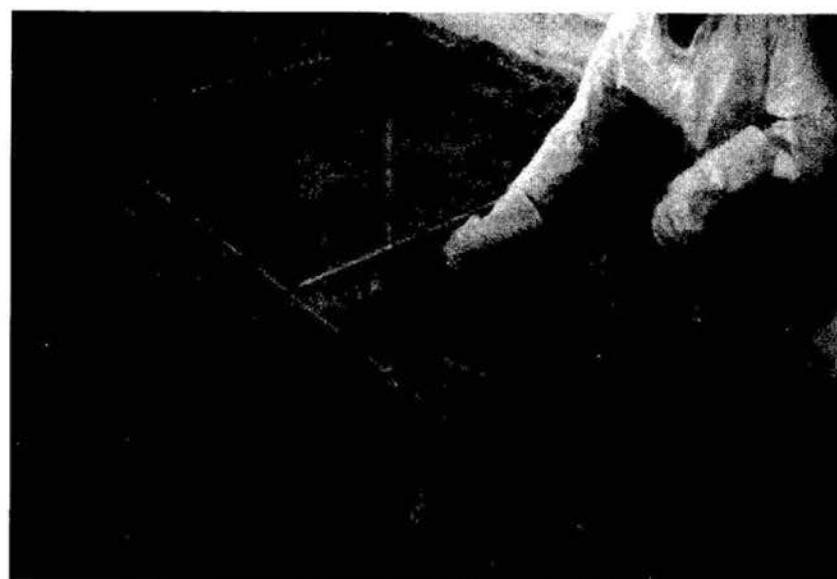

شکل ۲ - ۲۶ چکش گلزن و فرچه فلزی.

۱۰ - ۲ ابزار نگهداری الکترود

جهت حفاظت از الکترودها و دسته‌بندی آنها، در صورت استفاده از چند نوع الکترود، باید برای هر جوشکار یک جعبه الکترود مناسب تهیه شود. (شکل ۲ - ۲۷)

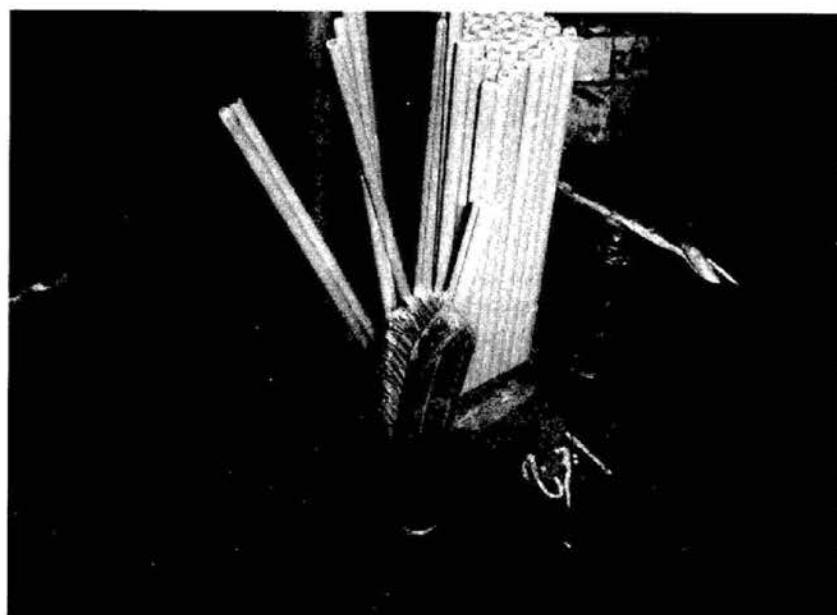

شکل ۲ - ۲۷ جعبه الکترود.

۱۱-۲ ابزار پیش‌گرمايش درز

جهت پیش‌گرم کردن درزهای جوش قبل از جوشکاری بخصوص در روزهای سرد، مطابق دستورالعمل‌های جوشکاری از گرم کن دستی استفاده می‌شود (شکل ۲-۲۸).



شکل ۲-۲۸ گرم کن درز اتصال.

۱۲-۲ ابزارهای اندازه‌گیری

از این ابزارها برای تعیین محل برش استفاده می‌شود. یکی از سودمندترین ابزارهای اندازه‌گیری، متر فولادی فنری است. معمولاً متر فنری ۳ متری نیازهای متعارف را برآورده می‌سازد، اما در پروژه‌های بزرگ ممکن است به متر ۱۵ متری نیاز باشد. برای انجام کارهای کوچکتر می‌توان از یک خطکش فولادی ۳۰ یا ۵۰ سانتی‌متری استفاده نمود. همیشه باید یک خطکش پلاستیکی ۱۵ سانتی‌متری هم در جیب لباس کار جوشکار موجود باشد.

۱۳-۲ ابزارهای نشانه‌گذاری

از این ابزارها برای رسم خط برش، بر طبق اندازه‌گیری‌های انجام شده، استفاده می‌شود. هنگام کار با مشعل برشکاری، بدخط نشانه‌ای نیاز می‌باشد که بر اثر شعله محو نشود. ابزارهای نشانه‌گذاری عبارتند از سوزن خط‌کشی و سنبه‌نشان.


به کمک سنبه‌نشان می‌توان نشانه‌های لازم جهت تعیین محل سوراخ‌کاری‌ها را روی قطعات مشخص نمود. روش دیگری برای نشانه‌گذاری فلز به منظور برشکاری با مشعل استفاده از سنگ صابون است. اثر این سنگ مانند اثر گچ است، اما در دمای بالای برشکاری نمی‌سوزد. بنابراین مناسب است همیشه چند قطعه سنگ صابون در جعبه ابزار موجود باشد.

برای رسم کمان یا دایره از پرگار فلزی استفاده می‌شود؛ این وسیله نوعی سوزن خط کشی شبیه پرگار است، اما دو نوک فولادی تیز دارد. لازم به ذکر است از سوزن خط کشی فقط باید برای رسم خط برش استفاده شود. این نکته بهویژه در هنگام خط کشی ورق صادق است، زیرا این خط تمرکز تنش ایجاد می‌کند و بسیار احتمال می‌رود که ترک یا پارگی از محل خط کشی آغاز شود.


۱۴ - ابزار نصب

ابزار نصب و وسایل و ماشین‌آلاتی که در نصب سازه‌های فولادی به کار می‌روند، بسته به نوع و اندازه سازه می‌توانند انواع مختلف داشته باشند. از طرف دیگر اغلب این وسایل طبق استانداردهای سازندگان مختلف تولید می‌شوند که از بین آنها انواع مخصوصی به‌اندازه و طرح‌های لازم را مصرف کنندگان متعدد انتخاب می‌کنند. هرگاه بخواهند باری را به قلاب جراثقالی آویزان کنند، اگر اندازه و وزن بار اجازه چنین عملی را بددهد، می‌توان مطابق شکل ۲-۲۹ آن را به‌وسیله حلقه‌ای از طناب فلزی به قلاب آویزان کرد. طناب اصلی از یک قطعه طناب با طول مناسب که هر دو انتهای آن را به صورت حلقه کوچکی در آورده‌اند، تشکیل می‌شود. این طناب را دور قطعه به‌گونه‌ای که یکی از دو سر طناب از حلقه کوچک سر دیگر آن بگذرد، مهار می‌کنند.


میله اهرم، اسباب کشش، تخماق برای جفت کردن و رسانیدن قطعه به وضعیت مورد دلخواه آن برای اتصال به کار می‌روند. از پین و آچار کچ برای همسو کردن سوراخ‌های قطعات استفاده می‌شود (شکل ۲-۲۹-پ).

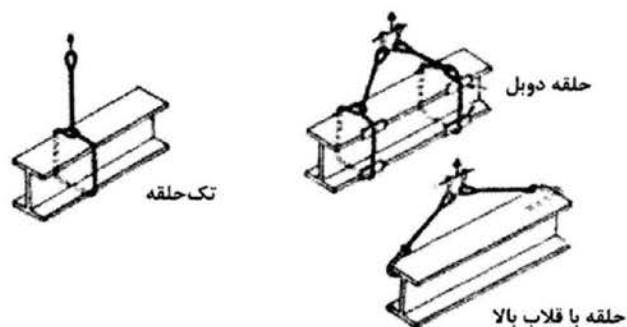

الف - روش آویزان کردن قطعات فلزی

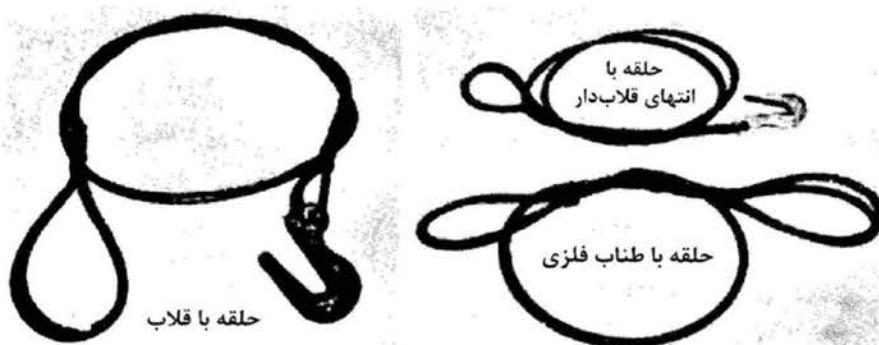

ب - انواع حلقه‌های متداول طناب‌های فلزی

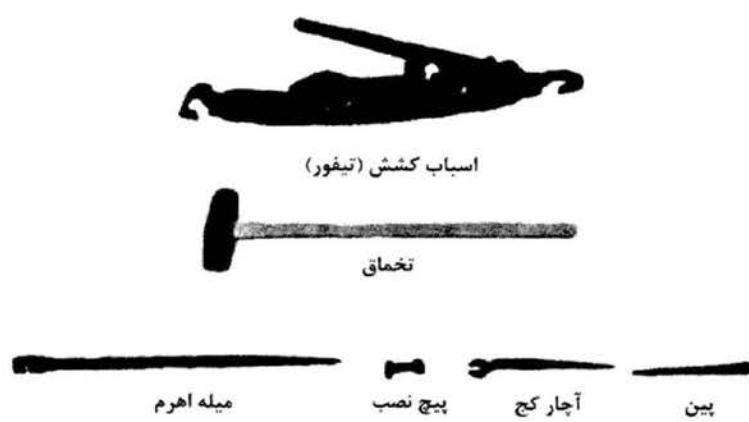


پ - ابزار کشش و جفت کردن قطعات فولادی

شکل ۲ - ۲۹ - ابزار نصب سازه‌های فولادی.

۲-۱۵ تجهیزات جوشکاری تحت حفاظت گاز

۲-۱۵-۱ انبر جوشکاری تحت حفاظت گاز و سایر متعلقات

کار اصلی انبر جوشکاری تحت حفاظت گاز (شکل ۲ - ۳۰) هدایت الکترود و گاز محافظ در منطقه جوش و انتقال انرژی الکتریکی به الکترود می‌باشد. صرف‌نظر از نوع کاربرد و برای ایجاد حداکثر کاربری، انواع مختلف انبر جوشکاری تحت حفاظت گاز طراحی و تولید شده است: انبرهای سنگین مخصوص کار با جریان بالا و انبرهای سبک برای کار با جریان ضعیف و جوشکاری در مکان نامناسب.

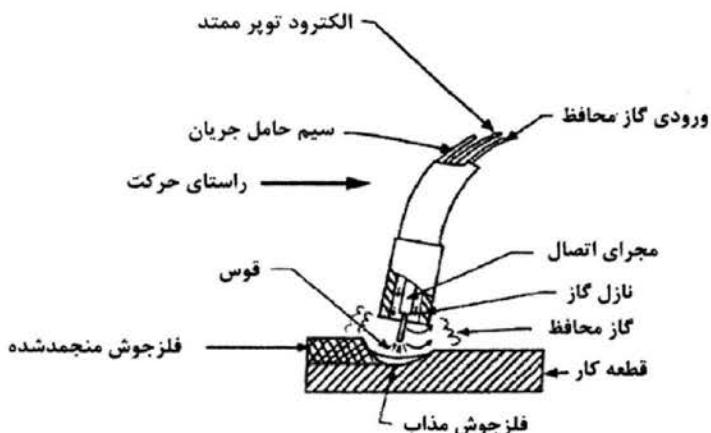

شکل ۲ - ۳۰ فرآیند جوشکاری تحت حفاظت گاز.

موارد ذیل اجزای اصلی **انبر جوشکاری** تحت حفاظت گاز می‌باشند:

- مجرای اتصال

- نازل گاز

- مجرای سیم‌جوش (فنر تورچ)

- شلنگ سیم‌جوش

- شلنگ آب (برای انبرهای آب خنک)

- کابل انتقال جریان

- سوئیچ کنترل


از مجرای اتصال که معمولاً از جنس مس است برای انتقال انرژی الکتریکی به سیم‌جوش و هدایت سیم‌جوش به سمت قطعه کار استفاده می‌شود. مجرای اتصال از طریق کابل جریان به منبع تغذیه متصل است. سطح داخلی مجرای اتصال بسیار مهم است، چرا که ضمن ایجاد تماس الکتریکی خوب، سیم‌جوش نیز باید به راحتی از

طریق آن تغذیه شود. با توجه به سایز سیم‌جوش و مواد جوشکاری، سایز مناسب مجرای اتصال انتخاب می‌شود. مجرای اتصال باید در جای خود کاملاً محکم و دقیقاً در مرکز نازل گاز محافظ قرار گرفته باشد.

نازل گاز ستونی است که یک جریان یکنواخت از گاز محافظ را به منطقه جوش هدایت می‌کند، این جریان یکنواخت اهمیت بسیاری در ایجاد محافظت کافی از فلز جوش مذاب در مقابل آودگی دارد.

۲-۱۵-۲ موتور تغذیه سیم جوش


موتور تغذیه، سیم جوش را در طول انبر جوشکاری تحت حفاظت گاز به سمت قطعه کار هدایت می‌کند. تغذیه کننده‌های «نیمه‌خودکار- سرعت ثابت» دارای کنترل کننده‌های الکترونیکی هستند که موجبات استارت منظم فرآیند، تنظیم خودکار نوسانات ولتاژ و واکنش‌های لحظه‌ای به سرعت تغذیه سیم جوش را فراهم می‌کند. در تغذیه کننده‌های مختلف معمولاً سرعت بین $1/9$ تا $2/5$ متر در دقیقه می‌باشد (شکل ۲-۳۱).

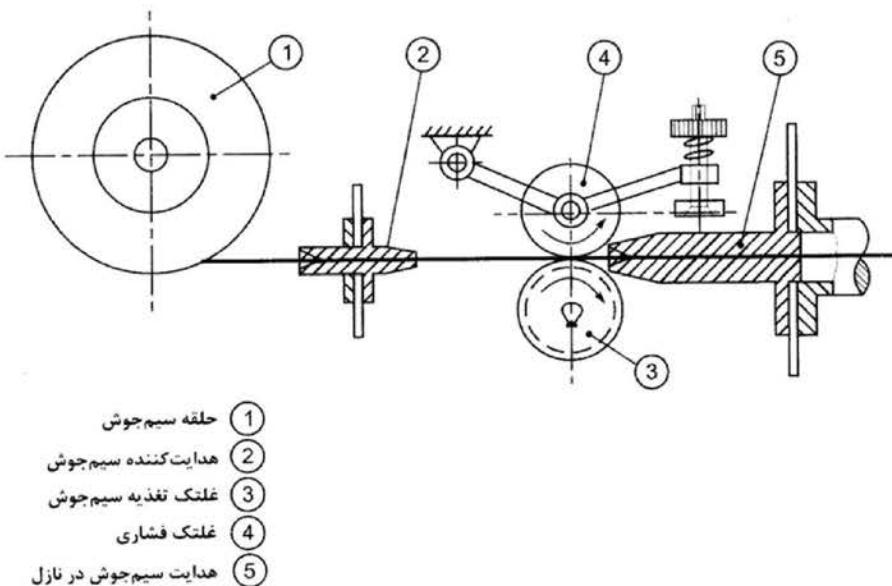

شکل ۲-۳۱ واحد تغذیه سیم.

۲-۱۵-۳ کنترل جوشکاری

در فرآیندهای نیمه‌خودکار، کنترل جوشکاری و موتور تغذیه سیم جوش در یک جعبه واحد قرار دارند (شکل ۲-۳۲)، وظیفه اصلی کنترل جوشکاری تنظیم سرعت موتور تغذیه سیم جوش از طریق استفاده از سیستم کنترل الکترونیکی می‌باشد. سرعت موتور به صورت دستی قابل تنظیم است و می‌توان آن را در سرعت‌های متنوعی قرار داد که با یک منبع تغذیه ولتاژ ثابت منجر به ایجاد جریان‌های الکتریکی متفاوت می‌شوند. با استفاده از سلنوئیدها، جریان گاز و آب نیز همزمان با آغاز و پایان جوشکاری تنظیم می‌شود. کنترل همچنین می‌تواند ضمن تنظیم توان آغاز و پایان جریان، چهت حفاظت از حوضچه جوش مذاب، مقدار کمی گاز به عنوان گاز بعد از جریان اعمال نماید.

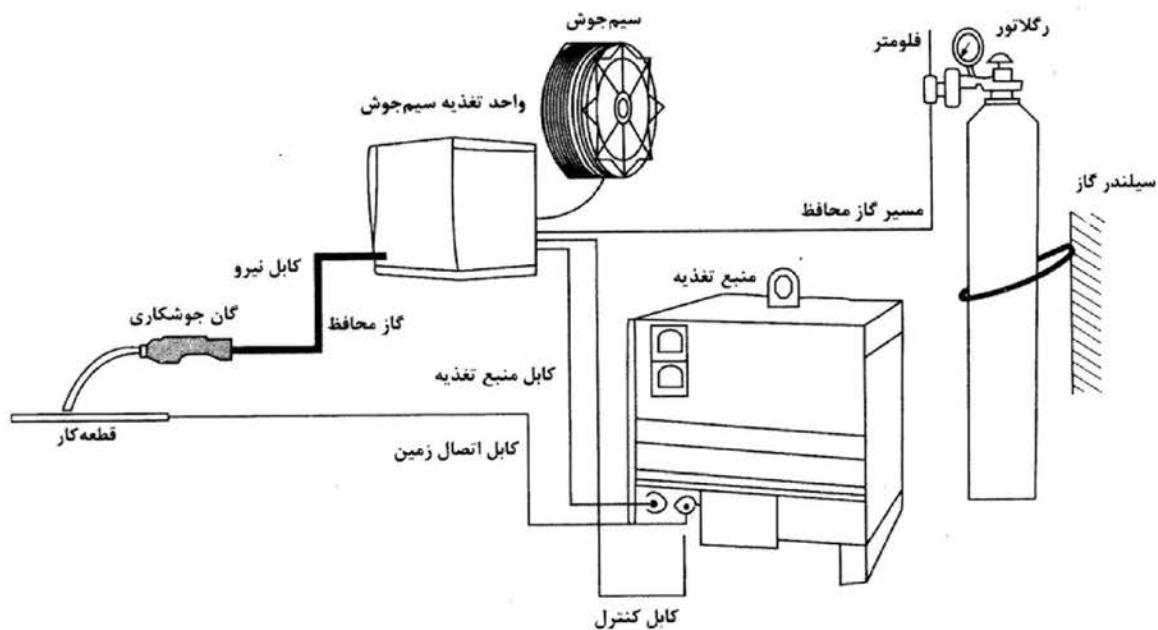

شکل ۲-۳۲ فرآیند نیمه خودکار.

۲-۱۵-۴ رگلاتورهای گاز محافظ


برای نگه داشتن سرعت جریان و فشار گاز محافظ در طول جوشکاری به یک سیستم تنظیم کننده نیاز است. رگلاتور، فشار مخزن گاز را تا رسیدن به یک فشار ثابت کاهش می‌دهد. رگلاتورها دو مرحله‌ای یا تک مرحله‌ای می‌باشند و می‌توان جریان سنج را روی خود رگلاتور نصب نمود. فشار در رگلاتورهای دو مرحله‌ای، ثبات بیشتری نسبت به رگلاتورهای تک مرحله‌ای دارد (شکل ۲-۳۳).

۲-۱۵-۵ منبع تغذیه

منبع تغذیه، انرژی الکتریکی را برای ایجاد قوس بین سیم جوش و قطعه کار تأمین می‌کند. در اکثریت قریب به اتفاق کاربردهای GMAW، از جریان مستقیم - قطبیت مثبت استفاده می‌شود. بنابراین کابل مثبت به انبر و کابل منفی به قطعه کار متصل می‌شود.

أنواع اصلى منابع تغذیه جريان مستقيم عبارتند از:

- ۱ - موتور - ژنراتور (چرخشی)
- ۲ - ترانسفورماتور - رکتيفاير (استاتيک)

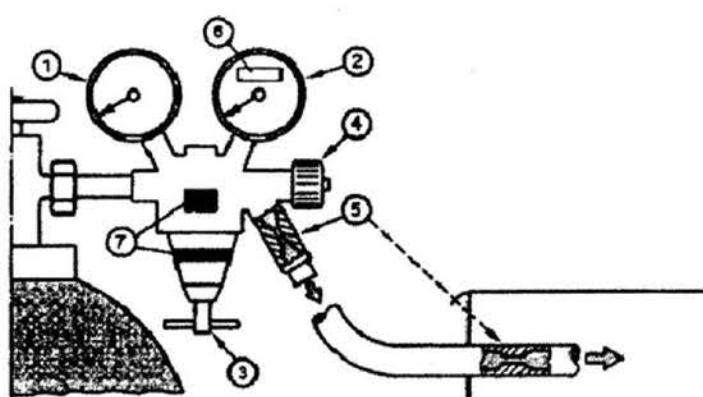

- ۱- درجه فشار سیلندر
- ۲- درجه فشار جریان گاز
- ۳- بیج تنظیم فشار
- ۴- شیر قطع جریان
- ۵- لوله پایلوت
- ۶- نمایش نوع گاز
- ۷- علامت رنگی نوع گاز

شکل ۲ - ۳۳ - انواع رگلاتورهای گاز محافظه با نمایشگر نوع گاز.

معمولًا در کاربردهای کارگاهی که منبع انرژی الکتریکی در دسترس قرار دارد، ترانسفورماتور - رکتیفایر ترجیح داده می‌شود، در حالی که از موتور - ژنراتور در کاربردهایی استفاده می‌شود که منبع الکتریکی در دسترس نمی‌باشد. با افزایش کاربردهای GMAW، این نکته روشن شده که ماشین‌های ولتاژ ثابت دارای عملکرد بهتری، مخصوصاً در مورد مواد آهنی می‌باشند.

استفاده از منبع تغذیه ولتاژ ثابت، به همراه یک تغذیه سیم جوش سرعت ثابت باعث ایجاد ولتاژ ثابت در طول جوشکاری می‌شود. دلیل اصلی انتخاب منابع ولتاژ ثابت، به علت خودکار بودن تنظیم طول قوس در سیستم می‌باشد.

۲ - ۱۶ - تجهیزات جوشکاری قوسی زیرپودری


تجهیزات مورد نیاز در روش جوشکاری قوس زیرپودری عبارتند از:

- ۱ - منبع تیرو؛
- ۲ - سیستم تغذیه الکترود؛
- ۳ - سبستم توزیع پودر؛
- ۴ - سیستم تنظیم حرکت؛
- ۵ - سیستم کنترل فرآیند.

سیستم بازیابی پودر ذوب‌نشده نیز می‌تواند به عنوان یکی از تجهیزات جانبی مورد استفاده قرار گیرد (شکل ۲ - ۳۴).

۲ - ۱۶ - ۱ - منبع تغذیه

منبع تغذیه مورد استفاده در جوشکاری قوسی زیرپودری، نقش مهمی را ایفا می‌کند. انواع مختلفی از منابع تغذیه

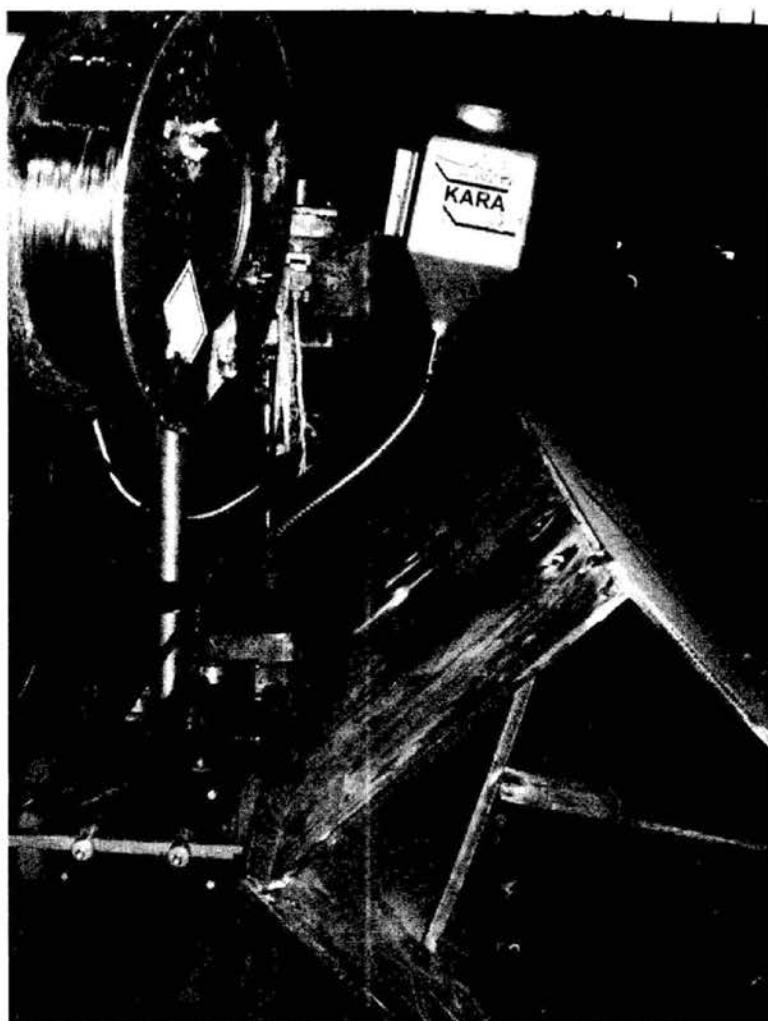

شکل ۲-۳۴- تجهیزات جوش زیرپودری.

برای کاربرد در روش جوشکاری قوس زیرپودری مناسب هستند. منبع نیروی جریان مستقیم می‌تواند یک ترانسفورماتور - رکتیفایر یا یک موتور ژنراتور با ولتاژ ثابت یا جریان ثابت و یا خروجی انتخابی باشد. منابع نیروی جریان متناوب معمولاً از نوع ترانسفورماتور هستند و قادر به ایجاد موج خروجی جریان ثابت یا ولتاژ ثابت می‌باشند. از آنجا که جوشکاری قوس زیرپودری، به طور کلی فرآیندی با جریان بالا و چرخه کارکرد بالا است، استفاده از منبع نیرو با توانایی ایجاد شدت جریان بالا در 10% چرخه کارکرد پیشنهاد می‌شود.

۲-۱۶- سیستم کنترل

سیستم‌های کنترلی که در روش جوشکاری قوس زیرپودری نیمه‌خودکار به کار می‌روند، کنترل کننده‌های ساده سرعت تغذیه سیم جوش می‌باشند. کنترل کننده‌های به کار رفته در منابع نیروی ولتاژ ثابت، سرعت تغذیه سیم را ثابت نگاه

می‌دارند و کنترل کننده‌های به کار رفته در منابع جریان ثابت، ولتاژ قوس را بررسی می‌کنند و سرعت تغذیه سیم را برای نگهدارشتن ولتاژ تغییر می‌دهند.

ساده‌ترین سیستم‌های تغذیه سیم جوش دارای یک کنترل آنالوگ هستند که با یک کلید، سرعت تغذیه سیم جوش را ثابت نگه می‌دارند. جدیدترین سیستم‌های تغذیه سیم جوش که در روش جوشکاری قوس زیرپودری خودکار به کار گرفته می‌شوند، دارای کنترل‌های دیجیتالی ریزپردازنده‌ای هستند. این کنترل کننده‌ها ولتاژ جوش و سرعت تغذیه سیم جوش را در مقدار اولیه خود حفظ می‌کنند. مزیت بزرگ کنترل کننده‌های دیجیتال، کنترل دقیق فرآیند جوشکاری است و محدودیت آنها این است که با برخی از انواع منابع نیرو قابل استفاده نیستند و قابلیت انعطاف‌کمتری نسبت به اکثر کنترل کننده‌های آنالوگ دارند.

کنترل کننده‌های دیجیتالی در حال حاضر فقط برای استفاده در منابع نیروی ولتاژ ثابت موجود می‌باشند. این کنترل کننده‌ها دارای تنظیم سرعت تغذیه سیم جوش (کنترل ولتاژ)، شروع و پایان جوشکاری، روشن و خاموش کردن حرکت خودکار یا دستی، تغذیه یا عدم تغذیه سیم جوش، کنترل پر کردن چاله جوش و روشن - خاموش کردن تغذیه پودر هستند.

۲-۱۶-۳ سری و انبر جوشکاری

سری جوش^{۲۲} در جوشکاری قوس زیرپودری از قسمت‌های مختلف شامل موتور تغذیه سیم جوش، مجموعه کلاف تغذیه، مجموعه مشعل، نوک اتصال دهنده جریان^{۲۳} و تجهیزاتی برای نصب و نگهداری سری تشکیل شده است. یک نازل پودر بر روی سری جوش تعییه می‌شود تا پودر را در قسمت مورد نیاز بربیزد.

مоторهای تغذیه سیم جوش، معمولاً مotorهای با طول عمر بالا^{۲۴} از نوع مغناطیسی به همراه جعبه دنده هستند که سرعت تغذیه سیم توسط آنها mm/s ۸ - ۲۳۵ می‌باشد. در برخی موارد که سیم جوش از طریق یک لوله وارد می‌شود، با استفاده از غلتک‌هایی با شیار ۷ شکل بر روی آن، تغذیه یکنواخت‌تری ایجاد می‌کند. طرح‌های مشعل بسیار متنوع هستند، اما نقش آنها همواره یکسان می‌باشد. مشعل سیم جوش را به قسمت اتصال در محل جوش هدایت می‌کند و جریان الکتریکی را به سیم جوش انتقال می‌دهد.

۲-۱۶-۴ تجهیزات کمکی

تجهیزات کمکی مستداول در روش زیرپودری عبارتند از: تجهیزات حرکتی، واحدهای بازیابی پودر، تجهیزات تثبیت کننده قطعات و نگهدارنده‌ها.

22. Head Welding

23. Contact Tip

24. Heavy-duty

واحدهای بازیابی پودر

واحدهای بازیابی پودر برای استفاده حداکثر از پودر و به حداقل رساندن تمیزکاری دستی به کار می‌روند. واحدهای بازیابی پودر قادر به انجام یک یا چند کار از موارد زیر می‌باشند:

- ۱ - حذف پودر مصرف‌نشده و سرباره تشکیل شده بر روی درز جوش.
- ۲ - جدا کردن سرباره ذوب‌شده و سایر مواد با اندازه بزرگ از پودر ذوب‌نشده.
- ۳ - حذف ذرات مغناطیسی.
- ۴ - حذف ذرات ریز.
- ۵ - برگرداندن پودر به قیف برای مصرف مجدد.
- ۶ - گرم کردن پودر در قیف برای خشک نگه داشتن آن.

تغذیه پودر به صورت بادی (پنوماتیک)، معمولاً در روش جوشکاری قوس زیرپودری نیمه‌خودکار و گاهی خودکار به کار می‌رود.

الكتروود ٣

٧٩.....	١-٢ معرفی.....
٧٩.....	٢-٣ تعاریف عمومی.....
٨٠.....	٣-٣ الكتروود روکش دار.....
٨٠.....	٤-٣ روکش الكتروود.....
٨٥.....	٥-٣ طبقه‌بندی و شماره‌گذاری الكتروودها طبق AWS.....
٨٧.....	٦-٣ انتخاب نوع و قطر الكتروود.....
٨٨.....	٧-٣ مشخصه‌های کاربردی الكتروودها.....
٩٠.....	٨-٣ فلز پایه.....
٩٠.....	٩-٣ جریان جوشکاری.....
٩٠.....	١٠-٣ ضخامت و شکل فلزات مورد جوشکاری.....
٩١.....	١١-٣ وضعیت جوشکاری.....
٩١.....	١٢-٣ معرفی الكتروودهای متعارف و کاربرد آنها.....
٩٥.....	١٣-٣ نگهداری الكتروودهای روکش دار.....
٩٨.....	١٤-٣ خشک کن الكتروود.....
٩٩.....	١٥-٣ بسته‌بندی الكتروودها.....
١٠٠.....	١٦-٣ ضوابط بازرگانی ظاهری الكتروودها.....

۱-۳ معرفی

جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکش دار (SMAW) که در این متن اغلب تحت عنوان جوشکاری قوسی و در کارگاه توسط جوشکاران تحت عنوان جوشکاری دستی با الکترود نامیده می شود، دارای یکی از وسیع ترین کاربردها در ساخت، مونتاژ و تعمیر و تقویت سازه های فولادی است. این مقبولیت به لحاظ گسترش الکترودهای روکش دار است که توانایی ایجاد جوش با خواص مکانیکی معادل و یا حتی بهتر از خواص فلز مورد جوشکاری را دارا می باشد.
در این فصل بعد از آشنایی با خواص عمومی الکترودها، مشخصات خصوصی آن دسته از الکترودها که دارای کاربرد وسیع در صنعت ساختمان هستند، مورد توجه قرار می گیرد.

هدف این است که قادر باشیم تا آنجا که اخواص الکترود اجازه می دهد، جوشی ایجاد نماییم که دارای مطلوب ترین خواص فیزیکی و شیمیایی، سلامت و ظاهر باشد. بعد از آشنایی با خواص الکترودهای شرح داده شده در این قسمت، برای کسب اطلاعات مربوط به الکترودهای خاص، باید به کاتالوگ های تهیه شده توسط کارخانه سازنده مراجعه نماییم.

۲-۳ تعاریف عمومی

الکترود جوشکاری قوسی: فلز پرکننده به شکل مفتول با روکش یا بدون روکش که جریان الکتریکی توسط آن بین انبر الکترود و قوس الکتریکی منتقل می شود.

الکترود مداوم: الکترود لخت پیوسته که به دور قرقه پیچیده شده و در جوشکاری خودکار یا نیمه خودکار زیر پودری تحت حفاظت گاز مورد استفاده قرار می گیرد.

الکترود مغزه‌دار: یک نوع الکترود مداوم (پیوسته) که پودر جوشکاری در مغزه آن قرار دارد و در جوشکاری خودکار و نیمه‌خودکار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الکترود روکش‌دار: الکترود فلزی با طول محدود (استیک) و روکش نسبتاً ضخیمی از موادی که دو هدف را برآورده می‌کند: (۱) تثبیت قوس الکتریکی؛ (۲) بهبود خواص فلز جوش.

الکترودها در پنج گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:

- ۱ - الکترود فولاد نرم
- ۲ - الکترود فولاد پرکربن
- ۳ - الکترود فولادهای آلیاژی خاص
- ۴ - الکترود چدن
- ۵ - انواع الکترودهای غیرآلیاژی

۳-۳ الکترود روکش‌دار

وجود روکش در روی مفتول فولادی الکترود، قوس الکتریکی و فلز جوش را در حین عملیات جوشکاری از مرحله ذوب تا انجماد از هوای اطراف محافظت می‌کند. حاصل این محافظت، فلز جوشی است که دارای خواص قابل مقایسه با فلز پایه می‌باشد.

۳-۴ روکش الکترود

۳-۴-۱ جایگزینی یا بهبود فلز پایه

روکش الکترود در حد وسیعی ترکیب فلز جوش را تنظیم می‌کند، خواه از طریق حفظ ترکیب اصلی مفتول الکترود یا با اضافه کردن عناصر دیگر. در این روش عناصر آلیاژی به فلز جوش اضافه شده و یا عناصر قبلی اصلاح می‌شوند. یکی از شیوه‌های نسبتاً جدید، اضافه کردن پودر آهن به روکش الکترود می‌باشد. در حرارت شدید قوس الکتریکی، پودر آهن به فولاد تبدیل شده و به ترسیب جوش روی فلز مینا کمک می‌کند.

با افزایش مقداری پودر آهن به مواد روکش، بازده جوشکاری افزایش یافته و ظاهر جوش بهبود می‌یابد. به الکترودهایی که دارای پودر آهن هستند، الکترودهای پر بازده می‌گویند. بازده جوش چنین الکترودهایی زیاد بوده و عموماً از آنها در حالت تخت استفاده می‌شود.

ورود الکترودهای کم‌هیدروژن به صنعت جوشکاری، اصلاح و بهبود خواص جوشکاری فولادهای پرکربن، فولاد آلیاژی، فولاد پرگوگرد و فولادهای فسفردار را به دنبال داشت. بعضی از فولادها تمایل به تخلخل و ترک در زیر نوار جوش را دارند که کاهش مقدار هیدروژن در جوشکاری، این خواص مضر را برطرف می‌کند.

۳-۴-۲ کنترل خصوصیات قوس الکتریکی


روکش الکترود باعث سهولت تشکیل قوس در آغاز عملیات جوشکاری و حفظ پایداری و تثبیت قوس در حین

پیشرفت عملیات جوشکاری می‌گردد. همچنین این روکش مانند عایق روی مفتول الکترود عمل می‌کند. تمايل بهامتراج با فلز پایه در الکترودهای روکش دار نسبت به الکترودهای بدون روکش کمتر است و این الکترودها اجازه رواداری بیشتری را در طول قوس می‌دهند. کنترل دقیق‌تر و بهتر قوس الکتریکی، اجازه استفاده از شدت جریان بیشتر و الکترودهای ضخیم‌تری را می‌دهد.

۳ - ۴ - ۳ وظایف روکش الکترود یا پودر در جوش زیرپودری

روکش الکترود دارای عملکردهای زیر است:

- تأمین حفاظ گازی در مقابل ورود اکسیژن و ازت به‌حوضچه مذاب و ایجاد پوششی از سریاره مذاب روی فلز مذاب جوشکاری (شکل ۳ - ۱).
- مشابه یک نظافت‌چی در زدودن اکسیدها و آلودگی‌ها عمل می‌کند.
- نرخ سرد شدن فلز جوش را کاهش می‌دهد و به‌تبع از آن جوش با شکل پذیری زیاد ایجاد می‌کند.
- باعث سهولت شروع عملیات جوشکاری، تثبیت قوس و کاهش میزان پاشیدگی جوش می‌گردد.
- باعث نفوذ بهتر و ذوب کامل‌تر فلز مینا می‌گردد.
- شکل ظاهری نوار جوش را کنترل می‌کند.
- سرعت جوشکاری را افزایش می‌دهد.

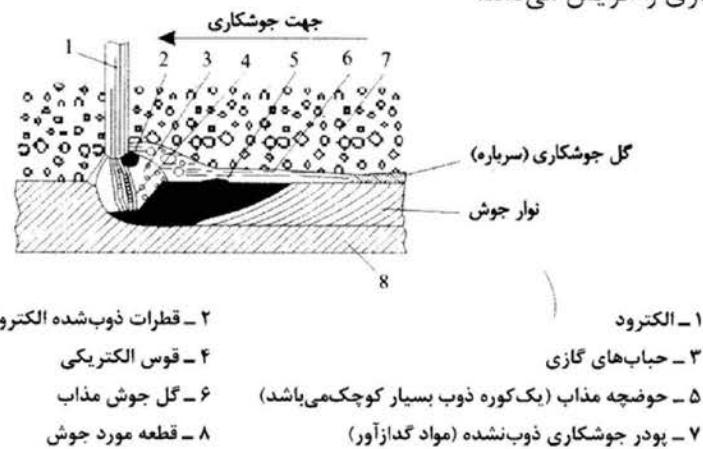

شکل ۲ - ۱ مقطع عرضی از عمل قوس، حفاظ گاز و جریان فلز مذاب در خلال جوشکاری زیرپودری.


۳ - ۴ - ۴ مواد تشکیل‌دهنده روکش الکترود

نوع روکش الکترود، روی طول قوس و ولتاژ جوشکاری و همچنین موقعیت جوشکاری که این الکترود برای آن شرایط قابل استفاده است، مؤثر می‌باشد. جنس و ترکیب داخلی روکش بسیار مهم بوده و عامل تفاوت میان الکترودهاست. در روکش الکترود سیلیکات سدیم و پتانسیم عموماً به عنوان حامل (ملات)^۱ به کار می‌رond. بعضی از چسب‌های گیاهی نیز دارای کاربردهای محدودی در این زمینه هستند. آلیاژها و فلزات خالص به عنوان عناصر احیاکننده و عناصر

آلیاژی به کار می‌رond. فلزات قلیایی خاکی بهترین تثبیت‌کننده قوس الکتریکی هستند. خاکاره، خمیر چوب، سلوزل، کتان، نشاسته، شکر و مواد گیاهی دیگر حفاظی در مقابل گازهای اتمسفر و آلودگی هوا ایجاد می‌کنند. عناصر گدازآور و سرباره‌ساز شامل سیلیکا، الومینا، رس، سنگ معدن آهن، روتیل، سنگ آهک، مگنزیت، پنبه‌نسوز و میکا و بسیاری مواد معدنی دیگر می‌باشند. در ضمن بعضی از مواد مصنوعی مانند تیتانات پتاسیم و دی‌اکسید تیتانیوم نیز عملکردی مشابه مواد معدنی فوق الذکر را دارند.

پودر آهن

پودر آهن بهروکش بسیاری از انواع الکترودها اضافه می‌شود. در حرارت شدید قوس الکتریکی، پودر آن بهفولاد تبدیل شده و بر فلز جوش می‌افزاید. هنگامی که پودر آهن به‌مقدار نسبتاً زیادی (حدود ۳۰ درصد یا بیشتر) به‌ترکیب روش الکترود اضافه می‌شود، سرعت جوشکاری به‌طور محسوسی افزایش یافته، قوس تثبیت‌شده و پاشیدگی جوش کاهش می‌یابد و گل جوش به‌راحتی جدا می‌شود (شکل ۳ - ۲). سطح جوش انجام شده با این الکترودها بسیار صاف است (جوش‌های H و I در شکل ۳ - ۴).

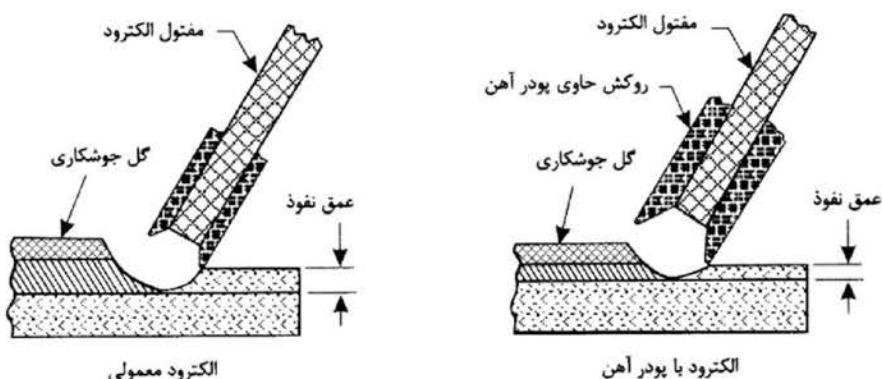

شکل ۳ - ۲ روکش ضخیم‌تر حاوی پودر آهن، اثر بوتهای در انتهای الکترود ایجاد می‌کند که موجب افزایش بازده انرژی حاصل از قوس الکتریکی می‌گردد.

روکش‌های کم‌هیدروژن

الکترودهای کم‌هیدروژن نتیجه تحقیقات در خلال جنگ دوم جهانی می‌باشند. موضوع این تحقیقات یافتن الکترودی برای جوشکاری ورق‌های ضخیم زرهی (مورد استفاده در زره‌پوش‌ها یا تانک‌ها) بود.

این نام‌گذاری از آنجا ریشه می‌گیرد که ترکیب اجزای روکش این الکترود فاقد مواد مصرفی و هیدروژن می‌باشد. فقدان هیدروژن خاصیت مهمی است، زیرا هیدروژن باعث ایجاد ترک مجاور نوار جوش در فولادهای کربن‌دار و فولاد آلیاژی می‌گردد. با حذف هیدروژن، از ایجاد ترک‌های زیر و مجاور نوار جوش جلوگیری شده و فولادهای ضخیم و سخت می‌توانند بدون عملیات پیش‌گرمایش و یا با پیش‌گرمایش کم جوش داده شوند. به علاوه، این الکترودها در فولادهای پرگوگرد تولید نوار جوش غیرمتخلخل کرده و از ایجاد انقباض‌های بعد از جوش در فولاد فسفردار جلوگیری می‌کنند. اضافه کردن پودر آهن بهروکش الکترود، نرخ ترسیب جوش مذاب را افزایش می‌دهد.

در عمل، این الکتروودها نباید در هوای مرطوب قرار گیرند زیرا تمایل به جذب مقدار قابل ملاحظه‌ای از رطوبت هوا را داشته و جذب این رطوبت روی خواص آنها تأثیرگذار است. تأمین محدوده وسیعی از خواص موردنظر جوشکاری با اضافه کردن تعدادی عناصر آلیاژی نظیر کلوئید کربن، منگنز، کروم، نیکل، مولیبدنیم و وانادیم به ترکیب ساختمانی روکش این نوع الکتروود امکان‌پذیر است. قوس ایجادشده با این نوع الکتروود تندر و شدید نبوده و دارای نفوذ متوسطی است. گل ایجادشده ضخیم و ترد بوده و به راحتی تمیز می‌شود. در جوشکاری با این نوع الکتروود باید از قوس کوتاه استفاده کرد. قوس بلند باعث مکش هیدروژن (افراش رطوبت) شده که موجب تخلخل و دخول سرباره در نوار جوش می‌شود. با استفاده از تکنیک‌های صحیح جوشکاری، تأمین جوشی با کیفیت خوب و جوابگوی آزمایش رادیوگرافی امکان‌پذیر است.

۳-۴-۵ تأثیر روکش بر قطبیت^۲

ترکیب روکش در انتخاب قطبیت در جوشکاری با جریان یکسو، نقش اساسی دارد. بعضی از روکش‌ها با قطبیت مستقیم (الکتروود منفی) بازده بیشتری داشته و روکش‌های دیگر بازده الکتروود را با قطبیت معکوس (الکتروود مثبت) افزایش می‌دهند. هر دو نوع روکش‌های فوق مزایایی دارند که آنها را برای کاربرد مشخصی قابل استفاده می‌سازد. امروزه ساخت روکش‌هایی در حال توسعه است که عملکرد آنها در مقابل هر دو نوع قطبیت مستقیم و معکوس یکسان بوده و در جریان متناوب نیز قابل استفاده هستند.

جدول ۳-۱ تأثیر وجود روکش را بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی فلز جوش شرح می‌دهد. خواص مختلف الکتروودها را که در جدول ۳-۲ ارائه شده با دقت مطالعه کنید. از جدول ۳-۳ نیز شدت جریان متناسب با هر الکتروود استخراج می‌شود.

جدول ۳-۱ مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی فلز جوش حاصل از الکتروود روکش‌دار و بدون روکش

فلز پایه	فلز جوش با الکتروود روکش‌دار	فلز جوش با الکتروود لخت	مقاومت نهایی (f_u) (kg/cm^2)
۲۸۰۰ - ۴۹۰۰	۴۲۰۰ - ۵۲۵۰	۲۵۰۰ - ۴۲۰۰	
۲۱۰۰ - ۲۲۴۰	۳۱۵۰ - ۴۲۰۰	۲۶۶۰ - ۳۱۵۰	تنش تسلیم (f_y) (kg/cm^2)
۳۰ - ۴۰	۲۰ - ۴۰	۵ - ۱۰	افزایش طول در ۵ سانتی‌متر (درصد)
—	۳۵ - ۶۰	۱۰ - ۲۰	افزایش طول در خم آزاد (درصد)
۶۰ - ۷۰	۳۵ - ۶۵	۸ - ۲۰	کاهش سطح مقطع (درصد)
۷/۸۵	۷/۸۰ - ۷/۸۵	۷/۵ - ۷/۷	چگالی
۱۸۲۰ - ۲۱۰۰	۱۸۲۰ - ۲۱۰۰	۸۴۰ - ۱۲۶۰	مقاومت خستگی (حد دوام) (kg/cm^2)
۳۵ - ۵۶	۲۸ - ۴۹	۳/۵ - ۱۰/۵	آزمایش ضربه ایزود (kg/m)

جدول ۲-۳ خصوصیات جوشکاری با الکترودهای فولاد زبره

	نوع روشن	وضعیت جوشکاری	نوع جوشان	سرعت حرارت	نفوذ	عمق	متواسط	مودار و نفت	ظاهر نوار جوش	پاشیدگی	جدا شدن	جدال متألم	نقطه تسخیم	ازدیاد طول نسبی در ۵۰ میلی متر	
E6010	بز-سلولز - سدیمی	DCRP	نمام و ضعیف‌ها	نمام و ضعیف	نفوذ	عیق	متواسط	مودار و نفت	نفوذ	نفوذ	نفوذ	نفوذ	۴۳۴۰	۳۵۰۰	%۷۲۲
E6011	بز-سلولز - پتانسیمی	DCRP, a.c.	نمام و ضعیف‌ها	نمام و ضعیف	نفوذ	عیق	متواسط	مودار و نفت	نفوذ	نفوذ	نفوذ	نفوذ	۴۳۴۰	۳۵۰۰	%۷۲۲
E6012	روتبلی - سدیمی	DCSP, a.c.	نمام و ضعیف‌ها	نمام و ضعیف	نفوذ	عیق	متواسط	مودار و نفت	نفوذ	نفوذ	نفوذ	نفوذ	۴۶۹۰	۲۵۰۰	%۷۲۲
E6013	روتبلی - پتانسیمی	DCRP, DCSP, a.c.	نمام و ضعیف‌ها	نمام و ضعیف	نفوذ	عیق	کم	صف و محدب	نفوذ	کم	کم	کم	۴۶۹۰	۲۸۵۰	%۷۱۷
E7014	روتبلی - بودر آهن	DCRP, DCSP, a.c.	نمام و ضعیف‌ها	نمام و ضعیف	نفوذ	عیق	متواسط	مودار	نفوذ	زیاد	صف و نفت	صف و نفت	۴۹۰۰	۳۸۵۰	%۷۱۷
E7015	کم هیدروژن سدیمی	DCRP	نمام و ضعیف‌ها	نمام و ضعیف	نفوذ	عیق	کم تا متواسط	نفوذ	نفوذ	کم	صف و محدب	نفوذ	۴۹۰۰	۴۲۰۰	%۷۲۲
E7016	کم هیدروژن پتانسیمی	DCRP, a.c.	نمام و ضعیف‌ها	نمام و ضعیف	نفوذ	عیق	کم تا متواسط	نفوذ	نفوذ	کم	صف و محدب	نفوذ	۴۹۰۰	۴۲۰۰	%۷۲۲
E6020	اسید آهن	d.c., a.c. افقی	نفت - افقی	نفت - افقی	نفوذ	عیق	زیاد	زیاد	نفوذ	عیق	صف و نفت	صف و نفت	۴۳۴۰	۴۳۴۰	%۷۲۵
E7024	روتبل - بودر آهن	DCSP, DCRP, a.c.	نفت - افقی	نفت - افقی	نفوذ	عیق	کم	نخلی زیاد	نخلی زیاد	کم	صف و کسی محدب	نخلی زیاد	۴۵۰۰	۴۲۰۰	%۷۱۷
E6027	بودر آهن - اسید آهن	d.c., a.c. افقی	نفت - افقی	نفت - افقی	نفوذ	عیق	متواسط	نخلی زیاد	نخلی زیاد	کم	نخت نافر	نخلی زیاد	۴۳۴۰	۴۳۴۰	%۷۲۵
E7018	بودر آهن - کم هیدروژن	DCRP, a.c.	نمام و ضعیف‌ها	نمام و ضعیف	نفوذ	عیق	کم	صف و نفت	نفوذ	کم	صف و نفت	نخلی آسان	۴۵۰۰	۴۱۰۰	%۷۲۲
E7028	بودر آهن - کم هیدروژن	DCRP, a.c.	نفت - افقی	نفت - افقی	نفوذ	عیق	کم	نخلی زیاد	نخلی زیاد	کم	صف و کسی محدب	نخلی آسان	۴۵۰۰	۴۱۰۰	%۷۲۲

* روتبل اکسید-تیتان می‌باشد. =d.c. =جریان مستقیم : =DCRP =جریان بکسوباقطبیت مستقیم (الکترود منفی) . =a.c. =جریان مستقیم (الکترود مثبت) .

روتبل اکسید-تیتان می‌باشد.

جدول ۳ - ۳ دامنه شدت جریان الکتریکی برای جوشکاری با الکترودهای فولاد نرم و فولاد کم آبیاز

دامنه شدت جریان (آمپر)									قطر الکترود اینج (میلی متر)	
نوع الکترود										
E7024, E7028	E7018,	E7015, E7016	E6014	E6027	E6020	E6013	E6012	E6010, E6011		
—	—	—	—	—	—	۲۰ - ۴۰	۲۰ - ۴۰	—	$\frac{1}{16}(1/16)$	
—	—	—	—	—	—	۲۵ - ۶۰	۲۵ - ۶۰	—	$\frac{5}{64}(2)$	
۱۰۰ - ۱۴۰	۷۰ - ۱۰۰	۸۰ - ۱۲۵	۸۰ - ۱۲۵	—	—	۴۵ - ۹۰	۳۵ - ۸۵	۴۰ - ۸۰	$\frac{3}{22}(2/4)$	
۱۴۰ - ۱۹۰	۱۱۰ - ۱۶۵	۱۰۰ - ۱۵۰	۱۱۰ - ۱۶۵	۱۲۵ - ۱۸۵	۱۰۰ - ۱۵۰	۸۰ - ۱۳۰	۸۰ - ۱۴۰	۷۵ - ۱۲۵	$\frac{1}{8}(2/2)$	
۱۸۰ - ۲۵۰	۱۵۰ - ۲۲۰	۱۴۰ - ۲۰۰	۱۵۰ - ۲۱۰	۱۶۰ - ۲۴۰	۱۳۰ - ۱۹۰	۱۰۵ - ۱۸۰	۱۱۰ - ۱۹۰	۱۱۰ - ۱۷۰	$\frac{5}{32}(4)$	
۲۳۰ - ۳۰۵	۲۰۰ - ۲۷۵	۱۸۰ - ۲۵۵	۲۰۰ - ۲۷۵	۲۱۰ - ۳۰۰	۱۷۵ - ۲۵۰	۱۵۰ - ۲۳۰	۱۴۰ - ۲۴۰	۱۴۰ - ۲۱۵	$\frac{3}{16}(4/8)$	
۲۷۵ - ۳۶۵	۲۶۰ - ۳۴۰	۲۴۰ - ۳۲۰	۲۶۰ - ۴۰	۲۵۰ - ۳۵۰	۲۲۵ - ۳۱۰	۲۱۰ - ۳۰۰	۲۰۰ - ۲۲۰	۱۷۰ - ۲۵۰	$\frac{7}{32}(5/8)$	
۳۲۵ - ۴۳۰	۳۱۵ - ۴۰۰	۲۹۰ - ۳۰۰	۳۲۰ - ۴۱۵	۳۰۰ - ۴۲۰	۲۷۵ - ۳۷۵	۲۵۰ - ۳۵۰	۲۵۰ - ۴۰۰	۲۱۰ - ۳۲۰	$\frac{1}{4}(6/4)$	
۴۰۰ - ۵۲۵	۳۷۵ - ۴۷۰	۳۷۵ - ۴۷۵	۳۹۰ - ۵۰۰	۳۷۵ - ۴۷۵	۳۴۰ - ۴۵۰	۳۲۰ - ۴۳۰	۳۰۰ - ۵۰۰	۲۵ - ۴۲۵	$\frac{5}{16}(8)$	



شکل ۳ - ۳ محل شماره طبقه‌بندی الکترود روش دار با محل گیره انتهایی (تله‌گیر).

۳ - ۵ طبقه‌بندی و شماره‌گذاری الکترودها طبق AWS

الکترودها بر حسب خواص مکانیکی مفتول فولادی، نوع پوشش، و وضعیت جوشکاری طبقه‌بندی و برای شناسایی شماره‌گذاری می‌شوند.

سیستم شماره‌گذاری براساس AWS، یک عدد چهار یا پنج رقمی می‌باشد که به دنبال حرف E قرار می‌گیرند. حرف E مخفف کلمه الکترود است. اولین دو رقم سمت چپ (یا سه رقم اول در سیستم پنج رقمی) حداقل مقاومت کششی مفتول الکترود را بر حسب کیلوپوند (هزار پوند) بر اینج مربع نشان می‌دهد (اگر این عدد در ۷۰ ضرب شود،

مقاومت بر حسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع به دست می‌آید). برای مثال مقاومت کششی الکترود E6010 ، مساوی 4200 kg/cm^2 (۴۶۰۰ Psi) و الکترود E7010 مساوی 7000 kg/cm^2 (۷۰۰۰ Psi) مساوی E10010 الکترود E6010 (۱۰۰۰۰ Psi) است. رقم سوم موقعیت جوشکاری را توصیف می‌کند. برای مثال عدد یک در نشان می‌دهد جوشکاری با این نوع الکترود در همه موقعیت‌ها اعم از تخت، افقی، سربالا و سقفی می‌تواند انجام شود. عدد ۲ از E7020 نشان می‌دهد که این الکترود تنها در جوشکاری درزهای تخت و افقی به کار می‌رود. عدد ۳ نشان می‌دهد که الکترود باید تنها در موقعیت جوشکاری تخت به کار رود. آخرین رقم نوع جریان و نوع روکش الکترود را تعیین می‌کند. توضیح بیشتر در مورد این سیستم طبقه‌بندی شماره‌ای در جدول‌های ۳ - ۴ و ۳ - ۵ آمده است.

شکل ۳ - ۳ محل مهر زدن یا چک کردن شماره طبقه‌بندی الکترود بر روی پوشش آن را نشان می‌دهد.

جدول ۳ - ۴ سیستم طبقه‌بندی الکترودها به روش AWS

رقم	مفهوم	مثال
۲ یا ۳ رقم اول	حداقل مقاومت کششی	$E - 60XX = 4200 \text{ kg/cm}^2$ $E - 110XX = 7700 \text{ kg/cm}^2$
رقم بعدی	وضعیت جوشکاری	E - XXIX = تمام وضعیت‌ها E - XX2X = تخت و افقی E - XX3X = تخت
رقم آخر	نوع جریان، نوع سرباله، نوع قوس، عمق نفوذ، وجود پودر آهن و هیدروژن در روکش	به جدول ۳ - ۵ مراجعه شود

جدول ۳ - ۵ مفهوم رقم آخر در نام‌گذاری الکترود به روش AWS

رقم آخر	جریان	نوع قوس	نوع پوشش
0	DCRP فقط	قوس نفوذی	آلی آلی روتیلی (اکسید تیتان)
1	DCRP یا A.C.	قوس نفوذی	
2	DCRP یا A.C.	قوس متوسط	
3	D.C یا A.C. قطب آزاد	قوس نرم	روتیل روتیل با پودر آهن (حدود ۳۰٪) کم هیدروژن
4	DCRP یا A.C. قطب آزاد	قوس نرم	
5	DCRP فقط	—	
6	DCRP یا A.C.	قوس متوسط	کم هیدروژن
7	D.C یا A.C.	—	پودر آهن
8	DCRP یا A.C.	—	کم هیدروژن - قوس آهن

علامت شناسایی الکترود

A.C. ● = جریان یکسو - قطبیت معکوس DCRP ● = جریان یکسو - قطبیت مستقیم

۳-۶ انتخاب نوع و قطر الکترود

خواص فلز جوش ترسیب شده در درز و مناسب بودن آن به عنوان مصالح اتصال دهنده قطعاتی که به هم جوش می شوند، به انتخاب صحیح الکترود بستگی دارد. باید توجه داشت که بسیاری از الکترودهایی که در رده های مختلف قرار دارند، از نظر مفتول فولادی یکسان هستند. تفاوت در مشخصه های کاربردی و خصوصیات شیمیایی و مکانیکی فلز جوش روسوی، غالباً توسط مواد تشکیل دهنده روکش الکترود تعیین می شود.

با توجه به مطالب ارائه شده، اهمیت شناخت کامل مشخصه های الکترودهای پایه، روش است. شناخت کامل از رده های الکترودها، نه تنها در انتخاب صحیح الکترود برای یک کار خاص به شما کمک می کند، بلکه در به دست آوردن مهارت فنی لازم جهت عملیات جوشکاری نیز مؤثر است.

انتخاب اندازه صفحه ای الکترود برای استفاده در یک کار مشخص، دارای اهمیتی به اندازه انتخاب رده مناسب الکترود است. نکات زیر در هنگام انتخاب الکترود باید مورد توجه قرار گیرد:

- **هندسه درز:** جوش گوشه می تواند با الکترود بزرگتری نسبت به آنچه که در جوش لب به لب مورد نیاز است، انجام شود.

ضخامت فلز پایه : واضح است که با افزایش ضخامت فلز مورد جوش، الکترود با قطر بزرگتری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ضخامت لایه جوش: ضخامت قطعات مورد جوشکاری و همچنین موقعیت انجام جوشکاری دو عامل دخیل در این مورد هستند. در جوشکاری تخت و افقی، ضخامت فلز جوش رسوب کرده، نسبت به جوشکاری سربالا یا سقفی بیشتر است.

موقعیت جوشکاری: در جوشکاری تخت و افقی می توان از الکترود با قطر بزرگتری نسبت به موقعیت سربالا یا سقفی استفاده کرد.

نوع و شدت جریان: با افزایش شدت جریان جوشکاری، الکترود بزرگتری مورد نیاز است.

مهارت جوشکار: بعضی از جوشکاران دارای مهارت فنی زیادی بوده، بنابراین می توانند از الکترودهای بزرگتری در جوشکاری سربالا یا سقفی استفاده کنند.

شرایط بهره برداری: مقاومت کششی، شکل پذیری، مقاومت خستگی و مقاومت در مقابل خوردگی خصوصیات مهم جوش هستند که توجه به آنها به انتخاب صحیح الکترود کمک می کند.

۳ - ۷ مشخصه‌های کاربردی الکترودها

جنس مواد مصرفی در روکش یک الکترود نه تنها مشخصات مکانیکی و شیمیایی فلز جوش را تعیین می‌کند، بلکه ویژگی‌های کاربردی الکترود را نیز مشخص می‌کند. استفاده از الکترودهای مختلف مستلزم استفاده از تکنیک‌های مختلف جوشکاری است. بنابراین الکترودها با توجه به ویژگی‌های کاربردی و نوع درز اتصال به سه گروه تقسیم می‌شوند: الکترودهای پُر جوش^۳ (پربازده)، الکترودهای زودجوش^۴ (نفوذی)، و الکترودهای پُر و زودجوش^۵ (زودرو).

۳ - ۷ - ۱ الکترودهای پُر بازده (پُر جوش)

الکترود پُر بازده، درز را زود پُر می‌کند. این خاصیت نقطه مقابل الکترودهای نفوذی است. الکترودهای پُر بازده، دارای روکش ضخیم محتوی پودر آهن می‌باشند که کاربرد وسیعی در جوشکاری گوش و جوش شیاری عمیق دارد. در این نوع الکترود، میزان رسوب زیاد بوده و پاک کردن سرباره آن به راحتی انجام می‌شود. بریدگی لبه درز جوش نیز کم می‌باشد. این نوع الکترود با قوس سبک و ملایم می‌سوزد و عمق نفوذ آن زیاد نیست و در نتیجه امتزاج فلز جوش و فلز پایه کم است. ظاهر جوش بسیار صاف و سطح جوش تخت تا کمی محدب می‌باشد و در اطراف آن مقداری ترشح جوش وجود دارد (جوش‌های H و I در شکل ۳ - ۴).

در رده الکترودهای پُر بازده، الکترودهای EXX14، EXX24، EXX27 و EXX28 در جوش‌های شیاری در وضعیت تخت و افقی به کار می‌روند (شکل ۳ - ۴ - F).

در این حالت اگر در دستورالعمل جوشکاری، جریان یکسو ذکر شده باشد، استفاده از جریان متناوب امکان‌پذیر است، که باعث کاهش پدیده انحراف قوسی می‌شود.

۳ - ۷ - ۲ الکترودهای نفوذی (زودجوش)

الکترودهای نفوذی دارای قابلیت انجام سریع فلز جوش می‌باشند. این خاصیت در مواردی که پاشیدگی گل جوش و یا فلز جوشکاری به خارج از درز جوش وجود دارد و یا در جوشکاری‌های سربالا و سقفی، بسیار مهم است.

این الکترودها دارای قوسی قوی و نفوذی بوده و عموماً با جریان یکسو با قطبیت معکوس به کار می‌روند، هرچند ممکن است با جریان متناوب نیز به کار روند. الکترودهای نفوذی دارای سرباره کمی بوده و خط جوش تخت تولید می‌کنند (شکل ۳ - ۴ - جوش‌های B و C). با گذشت از موارد استثنای، خط جوش حاصل، جوابگوی آزمون پرتونگاری بوده و مورد استفاده آنها در جوشکاری لوله‌ها و مخازن تحت فشار است. این الکترودها به طور وسیعی برای همه موقعیت‌های جوشکاری و در هر نوع عملیات ساخت کارخانه‌ای و کارهای تعمیری مورد استفاده می‌باشند. الکترودهای E6010 با جریان مستقیم و E6011 با جریان متناوب، مثال‌هایی از این نوع الکترود می‌باشند.

3. Fast fill

4. Fast freeze

5. Fill Freeze



شکل ۳ - ۴ مقایسه ظاهر نوارجوش‌های انجام شده با انواع مختلف الکترودها.

۳-۷-۳ الکترودهای ترکیبی

در بعضی درزها، نیاز به هر دو خصوصیت پُربازدهی و نفوذی بودن است. هنگامی که الکترود نفوذی مورد نیاز است، بهترین انتخاب رده EXX10 و EXX11 می‌باشد. الکترودی که دارای هر دو خاصیت پُربازدهی و نفوذی بودن است، الکترود EXX14 با روکش حاوی پودر آهن می‌باشد که در همه وضعیت‌ها قابل استفاده است (تمام وضعیت). این الکترود دارای خاصیت زود پُرکنندگی بهمیزان نوع EXX24 نبوده و سرعت انجام آن نیز بهاندازه EXX10 نمی‌باشد، ولیکن خواص آن در حد واسطه این رده می‌باشد.

۳-۷-۴ الکترودهای کم‌هیدروژن^۶

الکترودهای کم‌هیدروژن دارای پوششی هستند که عملآفاقت هیدروژن می‌باشد. این الکترودها، جوشی عاری از ترک،

6. Low hydrogen electrode

زیرترک^۷ و ریزترک^۸ تولید می‌کنند و جوش حاصل دارای شکل پذیری استثنایی است (جوش F و K در شکل ۳ - ۴). زیرترک غالباً دارای علایم خاصی نیست و در منطقه تفتیده^۹ (HAZ) در فلز پایه به وجود می‌آید و عامل آن نفوذ هیدروژن از فلز جوش یا سرد شدن سریع است.

این الکترودها تخلخل حاصل از جوشکاری فولادهای گوگردار را برطرف کرده و جوش حاصل جوابگوی آزمایش پرتونگاری می‌باشد. به علت کاهش نیاز به عملیات پیش‌گرمایش با این نوع الکترود، کاربرد ویژه آنها در جوشکاری فولادهای سخت‌جوش و فولادهای آلیاژدار پر مقاومت می‌باشد. مثال‌هایی از این نوع الکترود EXX28 و EXX18 می‌باشد. این نوع الکترودها ممکن است با جریان مستقیم با قطبیت معکوس (DCRP) یا جریان متناوب به کار روند.

۳ - ۸ فلز پایه

جنس مصالح پایه که به یکدیگر جوش می‌شوند، در درجه اول اهمیت قرار دارد. اگر فلز جوش، کیفیت و خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه با فلز پایه مورد جوش را نداشته باشد، جوش رضایت‌بخش ایجاد نمی‌گردد. الکترود مصرفی باید با فلز پایه سازگار^{۱۰} باشد، یعنی علاوه بر خواص شیمیایی هم ارز با فلز پایه، باید مقاومت نهایی فلز الکترود بیش از مقاومت نهایی فلز پایه باشد.

۳ - ۹ جریان جوشکاری

دستگاه‌های جوشکاری دو نوع جریان تولید می‌کنند. جریان یکسو و جریان متناوب. جریان یکسو دارای دو نوع قطبیت می‌باشد؛ قطبیت مستقیم و قطبیت معکوس. نوع جریان جوشکاری قابل دسترسی بر روی انتخاب نوع الکترود مصرفی تأثیرگذار است. بعضی از الکترودها با جریان یکسو و بعضی با جریان متناوب دارای عملکرد بهتری می‌باشند.

۳ - ۱۰ ضخامت و شکل فلزات مورد جوشکاری

ضخامت فلز مورد جوشکاری خواه ضخیم و یا نازک، تعیین کننده اندازه الکترود مصرفی است. طبق یک قانون عمومی، هرگز از الکترودی که قطر آن بزرگتر از ضخامت فلز مورد جوشکاری است، استفاده نمی‌شود.

7. Under bead crack

8. Micro crack

9. Heat affected zone

10. Match

۱۱-۳ وضعیت جوشکاری

وضعیت جوشکاری عامل بسیار مهم در انتخاب الکترود مصرفی است. بعضی از الکتروودها تنها در وضعیت جوشکاری تخت قابل استفاده بود و بعضی دیگر در همه وضعیتها به خوبی قابل استفاده می‌باشند. وضعیت جوشکاری روی هزینه‌ها تأثیرگذار است. جوشکاری تخت اقتصادی ترین نوع جوشکاری بوده و پس از آن به ترتیب جوشکاری افقی، قائم و سقفی قرار دارند که جوشکاری سقفی گرانترین نوع است.

اندازه الکترود مصرفی شدیداً متأثر از وضعیت جوشکاری است. در سری کاری‌ها، بزرگترین الکترودی که قابل کار کردن و کنترل دستی است باید به کار رود. این کار اجازه استفاده از شدت جریان بیشتری را داده و به تبع از آن باعث افزایش سرعت جوشکاری خواهد شد.

اگر جوشکاری باید در موقعیت سقفی و یا قائم انجام گیرد، الکترودهای 28، 24، 27، EXX20 قابل استفاده نیستند و انتخاب الکترود مصرفی باید از میان الکترودهای با قیمانده صورت گیرد. حرکت و کنترل EXX16 و EXX18 که در طبقه الکترودهای قابل استفاده برای همه موقعیت‌ها قرار دارند، در جوشکاری‌های قائم و سقفی قادری مشکل است.

به طور کلی جوشکاران دریافته‌اند که الکترودهای قرار گرفته در طبقه 28، 27، 20، 24، 13، EXX12 دارای کنترل آسان در موقعیت‌های افقی و تخت می‌باشند و جوشکاری قائم و سقفی با الکترودهای EXX10، EXX11، EXX16 آسان‌تر است. خصوصاً سهولت استفاده از الکترودهای 12 EXX13 و 13 EXX12 در جوشکاری قائم رو به پایین بیشتر است.

۱۲-۳ معرفی الکترودهای متعارف و کاربرد آنها

E6010: الکترود همه وضعیت با جریان یکسو و قطبیت مثبت (از نوع الکترودهای نفوذی)

این الکترودها یکی از بهترین انواع الکترود روشک دار جهت جوشکاری‌های قائم و سقفی هستند. بهمین دلیل دارای بیشترین کاربرد در جوشکاری سازه‌های فلزی با موقعیت غیرتخت و جوشکاری قائم و سقفی با پاس‌های متعدد می‌باشند. با اینکه اکثر کاربرد این نوع الکترود در جوشکاری فولاد نرم است، لیکن می‌توانند در جوشکاری ورق‌های گالوانیزه یا بعضی از فولادهای کم آلیاژ به کار روند. در جوشکاری فولاد گالوانیزه، قوس قوی موجب خراشیدن رویه گالوانیزه شده و گل سبک آن، کاهش حباب‌زایی^۱ و کاهش تخلخل جوش را به دنبال خواهد داشت. کاربردهای مختلف این نوع الکترود در جوشکاری بدنه کشتی، جوشکاری ساختمان‌ها و پل‌ها، مخازن ذخیره، لوله‌ها و مخازن معمولی و تحت فشار بخصوص در پاس (عبور) ریشه می‌باشد. به خاطر خشک بودن حوضچه، اجرای جوش با این الکترود نیاز به مهارت بیشتری دارد. (جوش B شکل ۳ - ۴).

- قوس قوی و نفوذی؛
- انجاماد مناسب و یک‌دست فلز جوش؛

- گل کم‌ضخامت با چگالی و درجه ذوب پایین؛
 - ایجاد پوشش گازی جهت حفاظت فلز مذاب حوضچه جوشکاری در حین عملیات جوشکاری.
- الکترود E6010 به خاطر وجود سلولز در ترکیب روکش خود، در رده الکترودهای سلولزی قرار می‌گیرد.

E6011: الکترود همه وضعیت با جریان متناوب و یکسو با قطبیت مثبت (از نوع نفوذی)

ویژگی‌های عملی، خواص مکانیکی و موارد کاربرد الکترود E6011 مشابه E6010 می‌باشد، با این اختلاف که الکترود E6011 با جریان متناوب هم استفاده می‌شود، هرچند ممکن است با جریان یکسو و قطبیت معکوس نیز به کار رود ولی در این صورت بسیاری از ویژگی‌های مفید خود را از دست می‌دهد.

E6012: الکترود همه وضعیت با جریان متناوب و یکسو با قطبیت منفی (از نوع نفوذی و پُر بازده)

الکترود E6012 می‌تواند با جریان یکسو و قطبیت مستقیم و یا جریان متناوب به کار رود. این نوع اغلب برای درزهایی که به طور مناسب جفت نشده‌اند به کار می‌رود و این به خاطر قابلیت پلزنی این نوع الکترود در درزهای عریض است. این نوع الکترود سازگاری مناسبی برای جوشکاری صفحات تک با جوش گوشه افقی دارد. E6012 به خاطر اقتضادی بودن، سهولت کاربرد و سرعت بالای جوشکاری کاربرد وسیعی در کارهای فلزی کارخانه‌ای دارد. شکل پذیری فلز جوش ترسیب شده حاصل از الکترود E6012 نسبت به E6010 و E6011 کمتر بوده و مقاومت تسلیم آن بیشتر است. این الکترود مناسب برای کاربرد با جریان یکسو و قطبیت مستقیم (الکترود منفی) و یا قطبیت معکوس (الکترود مثبت) و همچنین جریان متناوب می‌باشد. در این مورد استفاده از قطبیت مستقیم به خاطر تشکیل قوس مستقیم پایدار ارجح است. در صورت استفاده از الکترودهای با قطر بزرگتر، جریان متناوب به خاطر عاری بودن از پدیده انحراف (قوس) ارجح است.

الکترود E6012 نفوذ کافی تا انتهای ریشه جوش گوشه و سایر درزها را ایجاد می‌کند ولی عمق نفوذ آن به میزان الکترود E6010 نیست. الکترودهای با قطر کوچک (۲ میلی‌متر و کمتر) دارای خصوصیات مناسب جوشکاری ورق‌های نازک می‌باشند چرا که موجب سوختگی ورق نمی‌گردد.

گل حاصل از این جوش خیلی زیاد است و قسمت بیشتری از فلز مذاب را نسبت به الکترود E6010 می‌پوشاند. ولیکن سرباره تولیدشده به روانی سرباره حاصل از الکترودهای E6020 و E6030 نمی‌باشد. گل حاصل از الکترود E6012 بسیار سریع و در دماهای پایین‌تر از نقطه انجماد فلز می‌بندد. گل جوشکاری سخت بوده و اغلب به نوار جوش می‌چسبد.

فلز مذاب حاصل از این نوع الکترود دارای روانی بیشتری نسبت به الکترود E6010 می‌باشد ولی نه در حدی که قابلیت استفاده از آن را در همه وضعیتها از بین ببرد. ترکیب فلز مذاب و گل مذاب شکل جوش ترسیب شده را کنترل می‌کند (جوش D، شکل ۳ - ۴). بنابراین E6012 خصوصاً مناسب جوشکاری گوشه در حالت افقی می‌باشد به گونه‌ای که یک جوش تخت با تحدب کم و بدون بریدگی کناره جوش ایجاد می‌کند. الکترودهای E6012 مناسب جوشکاری قائم رو به پایین هستند، هرچند در بعضی موارد میزان و ضخامت گلوگاه مورد نظر تأمین نمی‌شود.

E6013: الکترود همه وضعیت با جریان یکسو و متناوب و با قطبیت مستقیم (از نوع نفوذی و پُربازده)

این نوع به طور تقریبی مشابه الکترود E6012 می‌باشد ولی در چند مورد مهم با هم اختلاف دارند. تمیز کردن گل (گلزنی) راحت‌تر و ثابت قوس با سهولت بیشتری انجام می‌شود. این مورد خصوصاً در مورد الکترودهای با قطر کم (۱/۵ تا ۲/۵ میلی‌متر) صحت دارد. در نتیجه امکان انجام جوشکاری با ولتاژ کمتری فراهم می‌شود. عموماً این الکترودهای برای جوشکاری صفحات نازک و جوشکاری‌های قائم رو به پایین طراحی شده‌اند. اندازه‌های بزرگ‌تر این نوع الکترود برای کاربردهایی که در توصیف E6012 ذکر شد، مورد استفاده است. رده‌های E6012 و E6013 از لحاظ عملکرد و ظاهر فلز جوش در یک طبقه هستند (جوش E در شکل ۳ - ۴). در جوشکاری با الکترود E6013، عمل قوس آرام‌تر و سطح جوش صاف با موج‌های (فلس) ریز و ملایم است. این الکترودهای برای جوشکاری گوشه و جوش لب با ظاهر تخت تا کمی محدب مناسب هستند. این الکترودهای در رده الکترودهای روتیلی قرار دارد.

E7015: الکترود همه وضعیت، جریان یکسو با قطبیت مثبت (از نوع کم‌هیدروژن)

مقدار کلسیم موجود در ترکیب روکش این الکترود زیاد و مقدار هیدروژن، کربن، منگنز، گوگرد و فسفر آن پایین است. این نوع روکش دارای مقداری سیلیکون نیز می‌باشد. این الکترود به نام الکترود کم‌هیدروژن سدیم‌دار معروف است، زیرا قشری از سیلیکات سدیم بر روی روکش این الکترود به کار می‌رود.

میزان نفوذ آن متوسط و گل آن ضخیم و ترد بوده و به راحتی پاک می‌شود. نوار جوش تخت بوده و در بعضی موارد ممکن است محدب باشد. جوشکاری با قوس کوتاه جهت افزایش کیفیت فلز جوش در الکترودهای کم‌هیدروژن ضروری است. با استفاده از الکترودهای تا قطر ۴ میلی‌متر جوشکاری در همه وضعیت‌ها امکان‌پذیر است. الکترودهای بزرگ‌تر می‌توانند در موقعیت‌های افقی و تخت مورد استفاده قرار گیرند. این الکترود برای جوشکاری فولاد آلیاژی، فولاد پرکربن، فولاد گوگرددار، آهن چکش‌خوار، فولادهای لعاب‌دار، فولاد فنری و جوشکاری صفحات روکش‌شده با فولاد نرم‌هه توصیه شده است. در بسیاری از موارد استفاده از این نوع الکترود نیاز به عملیات پیش‌گرمایش و پس‌گرمایش را منتفی می‌سازد.

E7016: الکترود همه وضعیت، جریان متناوب یا یکسو با قطبیت مثبت (از نوع کم‌هیدروژن)

الکترود E7016 حاوی کلیه ویژگی‌های الکترود E7015 می‌باشد. مزیت اضافی، امکان کاربرد آن با جریان جوشکاری یکسو یا متناوب می‌باشد. سیم داخلی و ترکیب روکش آن نیز مشابه الکترود E7015 می‌باشد. جز اینکه این نوع دارای مقداری سیلیکات پتاسیم و یا نمک‌های دیگر پتاسیم می‌باشد، اضافه کردن نمک‌های پتاسیم، این الکترود را برای جوشکاری متناوب قابل استفاده می‌سازد. یک نوع از جوش انجام‌شده با این الکترود در شکل ۳ - ۴، جوش J، نشان داده شده است.

E7018: الکترود همه وضعیت با جریان متناوب و یکسو با قطبیت مثبت (از نوع کم‌هیدروژن)

روکش این الکترود حاوی درصد زیادی پودر آهن (بین ۲۵ تا ۴۰ درصد) در ترکیب با مقدار کمی هیدروژن می‌باشد. روکش الکترود E7018 دقیقاً مشابه ترکیب الکترود E7015 و E7016 ولی ضخیم‌تر از آنها می‌باشد. گل حاصل ضخیم

و ترد بوده و پاک کردن آن راحت است. نوار جوش تخت بوده و ظاهر آن نسبت به جوش حاصل از E7015 (جوش K در شکل ۳ - ۴). نوار جوش ممکن است در جوش‌های گوشه و یا شیاری کمی تحدب داشته باشد. جوش حاصل جوابگوی آزمایش پرتونگاری خواهد بود. این نوع الکترود در جوشکاری لوله‌ها، مخازن و کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با استفاده از الکترودهای تا قطر ۴ میلی‌متر امکان جوشکاری در همه وضعیت‌ها وجود دارد. قطرهای بزرگتر برای جوش گوشه و شیاری در موقعیت افقی و یا تخت به کار می‌روند. در تمام مدت جوشکاری، باید قوس کوتاه اعمال شود. در جوشکاری قائم رو به بالا باید دقت خاصی مبذول داشت تا پوشش الکترود در تماس دائم با حوضجه مذاب جوشکاری باشد. در ضمن قوس بلند باعث ایجاد تخلخل در نوار جوش خواهد شد. نرخ رسوب جوش در E7018 در بعضی موارد بالاتر از الکترودهای E7015 می‌باشد.

اصلاح و بهبود خواص فلز ترسیب با اضافه کردن آلیاژهای معینی به ترکیب روکش الکترود و یا تعویض و تغییر در جنس سیم مغزه الکترود امکان‌پذیر است. اضافه کردن عناصر آلیاژی به روکش الکترود راه اقتصادی‌تری بوده و کنترل آن راحت‌تر است. این الکترودها در طبقه E8018 تا E12018 قرار می‌گیرند (مقاومت کششی آنها بین 5600 تا 8400 می‌باشد).

E7028: قابل استفاده در موقعیت افقی و تخت، با جریان متناوب و یکسو با قطبیت ثابت (از نوع کم‌هیدروژن و حاوی پودر آهن)

این الکترود مشابه الکترودهای E7018 با کمی اختلاف است. الکترود E7028 تنها مناسب جوشکاری در موقعیت افقی و تخت می‌باشد در حالی که E7018 قابل استفاده در همه وضعیت‌های است. روکش این نوع الکترود حاوی درصد زیادتری از پودر آهن (معادل ۵۰ درصد) نسبت به E7018 می‌باشد که باعث افزایش ضخامت و وزن آن شده است. همچنین نرخ رسوب جوش در E7028 نسبت به E7018 بالاتر است.

نفوذ جوش زیاد نیست و ظاهر جوش، تخت تا کمی مقعر با فلس‌های ریز و صاف می‌باشد (جوش F در شکل ۳ - ۴). گل حاصل ضخیم بوده و به راحتی پاک می‌شود. این الکترود دارای ویژگی الکترودهای پرچوش می‌باشد.

E7024: برای جوشکاری گوشه در موقعیت افقی و تخت، جریان متناوب و یکسو با هر دو نوع قطبیت (روکش آن از جنس تیتانیوم و پودر آهن)

الکترود E7024 دارای روکشی با درصد زیاد پودر آهن (حدود ۵۰ درصد وزن روکش الکترود) می‌باشد. الکترود E7024 در مواردی که برای کاربرد الکترودهای E6012 و E6013 ذکر شد، ممکن است به کار رود. گاهی به نام الکترودهای تماسی نیز خوانده می‌شود، چرا که الکترود ممکن است در هنگام جوشکاری E7024 کاملاً بر روی سطوح درز اتصال قرار گیرد. در خلال جوشکاری واقعی، الکترود بر روی قطعه کشیده می‌شود که نتیجه آن ایجاد یک پوشش حفاظتی مؤثر بر روی فلز مذاب در مقابل (الودگی اتمسفر) است. بسیاری از جوشکاران استفاده از قیوس کوتاه را ترجیح می‌دهند.

علاوه بر ذوب مفتول الکترود و فلز پایه، حرارت حاصل از قوس، گرداهن موجود در ترکیب روکش الکترود را ذوب می‌کند تا ترسیب بیشتری حاصل شود. بنابراین افزایش سرعت جوشکاری ممکن می‌گردد. براساس محاسبات انجام شده $\frac{1}{3}$ فلز جوش رسوب کرده، حاصل از روکش الکترود است.

الکترودهای E7024 جوشی با پاشیدگی کم، مقدار نیتروژن پایین، بدون نقص و با ظاهری صاف تولید می‌کنند. این الکترودها برای جوشکاری گوشه فولاد نرم مناسب می‌باشند. جوش تولید شده دارای تحبد کمی در مقطع عرضی می‌باشد. جوش حاصل دارای سطحی بسیار صاف با فلس‌های ریز و ملایم می‌باشد به‌گونه‌ای که تقریباً معادل سطح جوش‌های ماشینی است. این الکترود با قوسی ملایم، نفوذ کم و یک جوش عاری از عیب و نقص توصیف می‌شود. این نوع می‌تواند با سرعت عمودی زیادی مورد استفاده قرار گیرد. اغلب، برای جوشکاری فولاد کمآلیاژ و فولاد با کربن متوسط تا زیاد به کار می‌رود. این نوع جریان متناوب و یکسو و با هر دو نوع قطبیت به کار می‌رود، هرچند در عمل جریان متناوب ترجیح داده می‌شود.

۳-۱۳ نگهداری الکترودهای روکش دار

نگهداری صحیح از الکترودهای روکش دار نه تنها سبب بهبود کیفیت جوش و افزایش بازدهی آن می‌گردد، بلکه کاهش هزینه‌های ناشی از دور ریز الکترود و تأخیرات مربوط به آن را نیز به همراه دارد. بنابراین توجه به توصیه‌های مهم برای انبارداری و نگهداری الکترودها، بسیار ضروری است.

نگهداری الکترودهای روکش دار به دلیل وجود رطوبت موجود در هوا، عناصر موجود در روکش و جذب رطوبت توسط آنها، همواره یک عامل مشکل ساز به شمار می‌رود. به طور کلی، معايب زیر همواره الکترودهای روکش دار را تهدید می‌نماید.

۳-۱۳-۱ خسارت مکانیکی

هر چند روکش الکترودها به میزان قابل توجهی در برایر عوامل تخریب مکانیکی خارجی مقاوم هستند، اما نباید فراموش کرد که الکترودهایی که با بی‌احتیاطی جابه‌جا می‌شوند، همیشه در معرض عوامل مخرب مکانیکی ناشی از ضربه، سایش، خراش و غیره می‌باشند. پوشش الکترودها از انعطاف‌بздیری بالایی برخوردار نبوده و مقاومت به ضربه پایینی دارند. از این‌رو در هنگام بارگیری، تخلیه و تغییر مکان، جعبه‌های الکترود را نباید با ضربه جابه‌جا کرد و یا به‌اطراف پرتاپ کرد. همچنین باید از قرار دادن تعداد زیادی جعبه روی هم خودداری گردد.

روکش برخی از الکترودهای خاص مانند الکترودهای قلیایی خشک، در مقایسه با الکترودهای معمولی، بسیار شکننده‌تر بوده که در جابه‌جایی و حمل و نقل مستلزم دقیق بیشتری هستند.

۳-۱۳-۲ جذب رطوبت

جذب رطوبت با درصد بالا، در پوشش الکترودها بسیار خطرناک است. مشکل بیشتر از آنجا ناشی می‌گردد، که مقدار رطوبت تا پیش از انجام جوشکاری قابل تشخیص نبوده و فقط پس از بازررسی‌های چشمی یا آزمایش‌های غیرمخرب با ملاحظه تخلخل‌ها و سایر نقاچیص مشخص می‌شود.

توجه به این نکته ضروری است که، با وجود اینکه اغلب الکترودها هنگامی که مقدار رطوبت روکش آنها حداقل باشد، بهترین عملکرد جوشکاری را نشان می‌دهند، اما این موضوع در مورد الکترودهای سلولزی مصدق ندارد و رطوبت در روکش این نوع الکترودها عملکرد جوشکاری را بهبود می‌بخشد. بهمین دلیل، الکترودهای سلولزی را در قوطی‌های فلزی دربسته، نگهداری کرده، و چنانچه درب قوطی باز شود نباید مدت طولانی بدون استفاده باقی بماند، زیرا روکش آنها خشک می‌شود.

بهطور کلی الکترودها در هر شرایطی آمادگی جذب رطوبت را دارند. در رطوبت نسبی ۹۰ درصد محیط، روکش الکترودها به سرعت رطوبت هوا را جذب کرده و در کمتر از یک روز غیرقابل استفاده می‌شوند. در رطوبت نسبی ۷۰ درصد، روکش الکترودها حداکثر یک هفته مقاومت می‌نمایند و پس از آن جوش حاصل کاملاً معیوب خواهد شد. تنها در شرایطی که مقدراً رطوبت نسبی محیط، کمتر از ۴۰ درصد باشد، می‌توان الکترود را برای مدت نسبتاً طولانی در مجاورت هوا و در خارج از بسته‌بندی نگهداری کرد.

مقدار رطوبت موجود در روکش انواع الکترودها (به جز الکترودهای قلیابی کم هیدروژن) را می‌توان با توزین حدود ۱ گرم از نمونه روکش قبل و بعد از خشک کردن در کوره به مدت یک ساعت در درجه حرارت 100°C تعیین کرد. کاهش وزن نمونه، معرف درصد حضور رطوبت در روکش الکترود خواهد بود.

مقدار رطوبت روکش الکترودهای قلیابی کم هیدروژن معمولاً در دمای $90-100^{\circ}\text{C}$ با وسائل خاصی تعیین می‌شود. هر چند تشخیص مقدار رطوبت، بدون امکانات آزمایشگاهی کار چندان ساده‌ای نیست، اما می‌توان از روش‌های ساده‌ای برای تشخیص مرطوب بودن الکترودها استفاده کرد.

یکی از این روش‌ها این است که یکی از بسته‌های الکترود که ۵ یا ۶ شاخه از الکترودهای آن را برداشته‌اید، بین شست و چهار انگشت هر دو دست نگه داشته و به آرامی بلرزانید. اگر الکترودها خشک و یا مقدار رطوبت مجاز باشند، صدای واضح و تیز فلزی به‌گوش می‌رسد، و اگر مرطوب باشند صدای خفه و بم تولید خواهند کرد. برای آشنا شدن با نوع این دو صدا، می‌توان آزمایش را ابتدا بین دو بسته الکترودی که به‌خشک و مرطوب بودن هر یک اطمینان هست انجام داد.

یکی دیگر از راه‌های تشخیص الکترود مرطوب، جوشکاری با آنها است. وقتی با یک الکترود مرطوب جوشکاری شده و پس از استفاده از نیمی از طول الکترود، جوشکاری متوقف گردد، اولاً روی پوشش الکترود شعله‌ای که از نوک الکترود باقی مانده و به‌طرف بالا زبانه می‌کشد دیده خواهد شد، ثانیاً ترک‌های طولی در روکش الکترود (از سمت نوک به‌طرف بالا) مشاهده می‌گردد.

بنابراین باید الکترودها را همواره از مرطوب شدن محافظت کرد. این ضرورت، به‌طور معمول از طریق بسته‌بندی رعایت می‌شود. الکترودهای قلیابی که به‌طور مخصوص خشک شده‌اند، در جعبه‌های مقاوم در برابر رطوبت یا در

پاکت‌های ضخیم پلاستیکی عرضه می‌شوند. تا هنگامی که از الکتروودها استفاده نمی‌گردد، نباید پوشش پلاستیکی آنها باز شود و حتی پس از باز کردن و برداشتن الکتروود، تا حد امکان باید آن را دوباره بهشکلی بست که کوچکترین منفذ عبور هوا در آن وجود نداشته باشد.

الکتروودهای اسیدی چندان حساسیتی به جذب رطوبت ندارند و الکتروودهای روتیلی می‌توانند بالاترین درصد رطوبت را تحمل نمایند.

باید توجه داشت که نه تنها جذب رطوبت از هوا به الکتروود خسارت می‌زند، بلکه تبدیل این رطوبت در اثر تقطیر نیز با تولید آب، موجب تخریب روکش الکتروود خواهد شد. با توجه به وجود اختلاف دمای بین روز و شب، همان‌طور که مشخص است در طی روز دمای محیط به سرعت بالا می‌رود اما مغزی الکتروود که در کارتن‌های مقوای عایق قرار دارد، به‌آرامی گرم می‌شود؛ با کاهش دما در شب، بخشی از رطوبت جذب روکش الکتروودها می‌شود. مسئله ایجاد قطرات شبنم به‌ویژه در زمان‌های قبل از تخلیه کانتینرهای حمل بار که در محل‌های سرد نگهداری می‌شوند، باید مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین باید بسته‌های الکتروود، پیش از استفاده، بهمدت کافی در محلی نگهداری شوند تا به دمای محیط برسند، هر چند که جذب رطوبت ممکن است در مدتی کوتاه صورت گرفته باشد.

۳-۱۳-۳ فاسد شدن روکش الکتروود

روی سطح الکتروودهایی که تاریخ مصرف آنها گذشته باشد، کریستال‌ها یا پوسته‌های سفیدی (Fur) دیده می‌شود که ناشی از خروج سیلیکات سدیم از پوشش الکتروود بوده و هر چند خود برای جوشکاری مضر نیستند، اما به خوبی نشان می‌دهند که عمر مفید الکتروود به پایان رسیده و نباید در کارهای حساس از آن استفاده کرد.

الکتروودهایی که در ترکیب روکش خود مقادیر زیادی پودر آهن دارند، اگر برای مدتی بدون محافظه در معرض رطوبت قرار گیرند، روی پوشش آنها آثار اکسید شدن مشاهده می‌شود. این امر، به‌طور معمول سبب افزایش اکسیژن جذب شده در جوش و در نهایت افزایش مقدار هیدروژن جذب شده در جوش می‌گردد، بنابراین چنین الکتروودهایی باید کاملاً دور ریخته شوند زیرا اصلاً قابلیت استفاده و دوباره خشک کردن را ندارند. در برخی مواقع زنگ آهن حتی تا مغزی الکتروود نیز نفوذ می‌کند.

توجه به‌این نکته ضروری است که استفاده از الکتروودهای معیوب می‌تواند معایبی را در جوش باعث شود که مهمترین آنها از این قرار است:

- ۱ - ایجاد قوس الکتریکی شعله‌ور
- ۲ - افزایش مقدار و مسافت پاشش جرقه‌های جوش
- ۳ - ایجاد آخال و حفرات در فلز جوش
- ۴ - پودر شدن پوشش الکتروود
- ۵ - تاول زدن پوشش الکتروود
- ۶ - احتیاج به ولتاژ بالا برای انجام جوشکاری

۷ - افزایش احتمال ورود هیدروژن به فلز جوش بهویژه در فولادهای سختی‌پذیر و افزایش سختی و تردی فلز جوش

۸ - ایجاد کریستال سفید رنگ (Fur) روی پوشش الکترود فاسد

۹ - عدم پایداری قوس و خاموش و روشن شدن آن

۱۰ - ظاهر نامناسب مهره‌های جوش و کاهش اندازه و ابعاد آنها

۱۱ - بروز سوختگی‌های (بریدگی) کناره جوش

۱۲ - باقی ماندن سرباره در داخل فلز جوش

۱۳ - ترک‌های زیاد در منطقه HAZ

۱۴ - خشک کن الکترود^{۱۲}

سازندگان الکترود استفاده از انبارهای خشک‌کن را برای حفظ و نگهداری کیفیت اولیه الکترودها توصیه می‌کنند. استفاده از خشک‌کن تنها یک توصیه نیست و خصوصاً برای الکترودهای کم‌هیدروژن، و سایر الکترودهای خاصی که دارای عناصر زیر هستند، اجباری است:

• پودر آهن

• فولاد ضدزنگ

• آلمینیوم

• اینکنل


• موئل

• برنج

• برنز

خشک‌کن‌های الکترود دارای ظرفیتی بین ۱۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم می‌باشند و درجه حرارت آنها تا ۴۵۰ درجه سلسیوس قابل تنظیم است. خشک‌کن‌های کوچکتر قابل حمل و نقل و جابه‌جایی هستند که این امر آنها را برای کارگاه‌های کوچک و جوشکاری روی زمین مناسب می‌سازد. خشک‌کن‌های بزرگتر ممکن است برای انبار مرکزی و گرم کردن (پختن) الکترودهای کل کارگاه مورد استفاده قرار گیرند.

افزایش استفاده از فرآیند جوشکاری زیرپودری مشکل رطوبت پودر جوشکاری را در پی دارد. پودرهای جوشکاری که حفاظت نشده‌اند، رطوبت محیط را به خود می‌گیرند که موجب ورود هیدروژن به داخل جوش می‌گردد. شکل ۳ - ۵ یک نوع از خشک‌کن‌های قابل حمل را نشان می‌دهد که می‌تواند جهت نگهداری پودر جوشکاری و یا مفتول روش‌شده با این مواد، به کار رود.

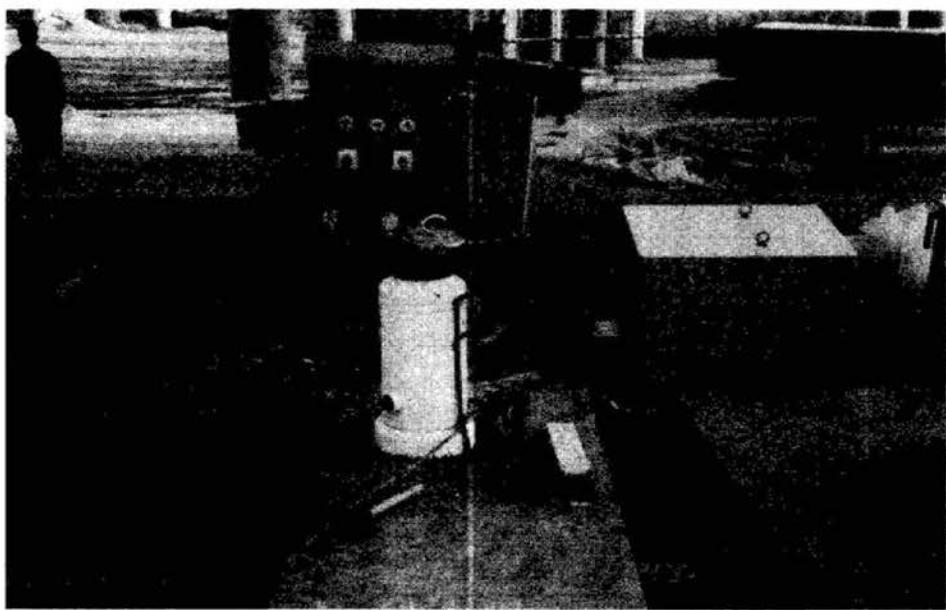

شکل ۳ - ۵ خشک کن.

بعضی جوشکاران الکترودهای خود را در داخل یک کیسه چرمی که آن را با استفاده از بند یا تسمه به کمر خود می‌بندند، نگهداری و محافظت می‌کنند. این کیسه‌های چرمی محافظ ضعیفی در مقابل رطوبت می‌باشند و به هیچ وجه برای الکترودهای حساس به رطوبت، مناسب نیستند.

۳ - ۱۵ بسته‌بندی الکترودها

۳ - ۱۵ - ۱ اندازه (قطر) و طول استاندارد
 طول و قطر استاندارد برای الکترودها در جدول ۳ - ۶ نشان داده شده است. در بعضی شرایط خاص الکترودهایی با طول ۹۰۰ میلی‌متر نیز در دسترس هستند. در همه حالات، منظور از قطر (اندازه) استاندارد الکترود، قطر مفتول داخلی است که محصور در روکش الکترود می‌باشد.
 در طول‌های مختلف الکترود، طول گیر انتهای الکترود (در داخل فک انبر الکترود) برای همه طول‌ها استاندارد است.

۳ - ۱۵ - ۲ بسته‌بندی و دسته‌بندی
 به منظور جلوگیری از صدمه رسیدن به الکترود در حین حمل و نقل، توصیه می‌شود وزن دسته و بسته‌های الکترود در حدود زیر باشد:

- وزن بسته‌های الکترود حدود ۴ کیلوگرم
- وزن جعبه‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم
- وزن خالص حلقه و قرقه به طور تقریب بین ۶۵ تا ۹۰ کیلوگرم

جدول ۳ - ۶ قطر و طول الکترود

قطر استاندارد مفتول الکترود (mm)	طول استاندارد (mm)
۱/۵	۲۲۵
۲	۲۲۵ - ۳۰۰
۲	۳۰۰
۳	۳۵۰
۴	۳۵۰
۴/۵	۳۵۰
۵/۵	۳۳۰ - ۴۵
۶	۴۵۰
۸	۴۵۰
۱۰	۴۵۰

۳ - ۱۵ - ۳ علامت‌گذاری

کلیه دسته‌ها، بسته‌ها، جعبه‌ها، حلقه‌ها و قرقه‌های الکترود باید شامل اطلاعات زیر باشند:

- طبقه‌بندی الکترود
- نام سازنده یا علامت تجاری آن
- طول و قطر استاندارد (در حلقه و قرقه‌ها، وزن جایگزین طول می‌گردد)
- مدت زمان تضمین

۳ - ۱۶ ضوابط بازرسی ظاهري الکترودها

الکترودهایی که داری نوع و قطر یکسان بوده و روش ساخت واحدی داشته و یک جا عرضه می‌شوند «پارتی» نام دارند. برای الکترودهای مخصوص جوشکاری فولادهای ساختمانی حداکثر وزن پارتی ۲۰ تن و برای الکترودهای جوشکاری فولادهای ویژه حداکثر وزن هر پارتی ۵ تن می‌باشد.

- بازدید ظاهري و اندازه‌گيري باید با برداشتن تا ۵/۰ درصد الکترودها از محل‌های مختلف هر پارتی (که از ۱۰ عدد الکترود کمتر نباشد) و بررسی آنها صورت پذيرد.
- بازدید ظاهري الکترودها بدون استفاده از وسائل بزرگ‌نما انجام می‌شود.

- از هر تن الکترود حداقل ۳ الکترود برای هر یک از موارد کنترل ظاهری (استحکام روکش - وضعیت ظاهری، مقاومت در مقابل رطوبت و هم مرکز نبودن) انتخاب می شود.

- برای کنترل کیفیت جوشکاری و آزمایش های مکانیکی و غیره به تعداد لازم نسبت به قطر الکترود و حجم آزمایش نمونه گیری انجام می شود.

۳-۱۶-۱ بازدید ظاهری روکش

روکش الکترود باید محکم، بادوام، بدون ترک و یکنواخت باشد.

در بازدید ظاهری موارد ذیل مورد توجه / قرار می گیرد:

الف: لخت بودن الکترود روکش دار تا قطر ۶ میلی متر، حداکثر تا نصف قطر و برای الکترود بزرگتر، حداکثر ۳ میلی متر از سر الکترود مجاز است.

ب: برجستگی ها و سوراخ های تکی به اندازه حداکثر یک چهارم ضخامت روکش مجاز است.

پ: فرورفتگی ناحیه ای نباید تعدادشان بیش از سه و طولشان بیش از ۲ میلی متر و عمقشان بیش از نصف ضخامت روکش باشد.

ت: منفذها نباید تعدادشان بیش از سه عدد در هر ۱۰ میلی متر طول روکش بوده و قطر هر منفذ بیش از ۲ میلی متر و عمق آن از نصف ضخامت روکش بیشتر باشد.

ث: روکش نباید بیش از ۲ ترک موبی و به طول بیشتر از ۱۲ میلی متر داشته باشد.

۳-۱۶-۲ استحکام روکش

طبق استاندارد روسیه برای پی بردن به استحکام الکترود آزمایش زیر را انجام می دهند:

الف: الکترودهای تا قطر ۳ میلی متر را از فاصله یک متری آزادانه و به طور افقی بر روی صفحه فولادی رها می کنند.

ب: الکترودهای با قطر بزرگتر از ۳ میلی متر را از نیم متری آزادانه و به طور افقی بر روی صفحه فولادی رها می کنند.

روکش این الکترود نباید در این سقوط آسیب ببیند.

۳-۱۶-۳ مقاومت روکش در مقابل رطوبت

روکش الکترود باید در مقابل رطوبت مقاومت کند و پس از آنکه به مدت ۲۴ ساعت در آب ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد فرار گرفت علامت خرابی در آن پدیدار نگردد و چسبندگی خود را از دست ندهد.


۳-۱۶-۴ هم مرکز بودن روکش

روکش الکترود باید با میله الکترود هم مرکز باشد و به طور یکنواخت میله را پوشانده باشد.

اختلاف ضخامت روکش $e = S_l - S_0$ بسته به قطر میله الکترود نباید از مندرجات جدول ۳-۷ تجاوز نماید. برای تعیین یکنواختی ضخامت روکش باید در سه محل که نسبت بهم تحت زاویه ۱۲۰ درجه قرار داده شده و به فاصله ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر از هم باشند، ضخامت روکش اندازه‌گیری شود (شکل ۳-۶). ضخامت روکش باید با میکرومتر و با دقت ۰/۰۱ میلی‌متر کنترل شود. کنترل ضخامت هم مرکز بودن روکش را می‌توان با دستگاه‌های مخصوص (مغناطیسی و غیره) بدون تخریب روکش انجام داد.

جدول ۳-۷ اختلاف ضخامت مجاز

قطر میله الکترود (میلی‌متر)	اختلاف مجاز ضخامت روکش (میلی‌متر) $e = S_l - S_0$
۱/۶	۰/۰۵
۲	۰/۰۸
۲/۵	۰/۱۰
۳	۰/۱۵
۴	۰/۲۰
۵	۰/۲۵
۶	۰/۳۰

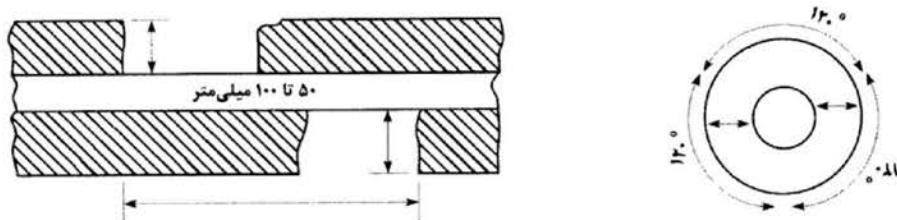

شکل ۳-۶ تعیین یکنواختی روکش.

۳-۱۶-۵ کیفیت اجرای جوشکاری


جوشکاری الکترود باید خصوصیات ذیل را داشته باشد:

الف: قوس باید به آسانی روشن شده و پایدار باشد. نوع جریان برق و شدت جریان جوشکاری طبق توصیه سازنده الکترود انتخاب می‌شود.

ب: روکش باید به طور مناسب با میله مغزه ذوب شده تا در انتهای الکترود، روکش به صورت لوله یا شاخک باقی نماند و مانع ذوب مدامم الکترود نشود.

پ: روی گرده جوش باید سرباره محافظ تشکیل شود که پس از سرد شدن به راحتی برداشته شود.

- ت: فلز درز جوش و فلز مبنا نباید حاوی ترک باشد.
- ث: سطح مقطع شکست جوش گوشه از لحاظ وجود تخلخل، ترک و نفوذ مورد ارزیابی چشمی قرار گیرد (شکل ۳ - ۷).

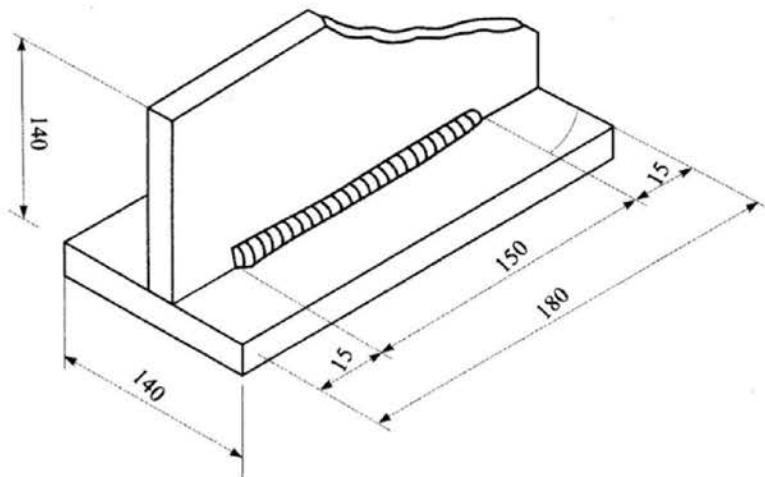

شکل ۳ - ۷

۴ طراحی درز جوش

۱۰۷	۱-۴ معرفی
۱۰۷	۲-۴ انواع اتصال
۱۰۸	۳-۴ انواع جوش
۱۱۰	۴-۴ انواع درز
۱۱۳	۵-۴ دهانه یا بازشدگی ریشه (R)
۱۱۵	۶-۴ تسممهای پشت‌بند
۱۱۶	۷-۴ گرده جوش
۱۱۶	۸-۴ ضخامت ریشه
۱۱۸	۹-۴ سنگ زدن ریشه از پشت (شیارزنی پشت)

طراحی درز جوش

۴

۱ - ۱ معرفی

فصل مشترک دو قطعه که مصالح جوش در امتداد آن رسوب می‌نمایند، درز^۱ جوش نامیده می‌شود. هندسه درز، از عوامل مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد و کیفیت جوش است. هندسه درز با سه پارامتر زیر تعریف می‌شود:

- (الف) زاویه پخی لبه
- (ب) بازشدنگی یا دهانه ریشه (R)
- (پ) پیشانی یا ضخامت ریشه

در این فصل بهبود تأثیر سه عامل فوق در انتخاب هندسه مناسب درز پرداخته می‌شود. آغازگر این بحث، ارایه تعاریف عمومی می‌باشد.

۲ - ۱ انواع اتصال

بهنحوه قرار گرفتن قطعات و ورق‌ها در کنار یکدیگر، نوع اتصال گفته می‌شود. انواع اتصال به قرار زیر است (شکل ۱-۴):

- ۱ - اتصال لب به لب^۲
- ۲ - اتصال سپری (T)^۳
- ۴ - اتصال رویهم (پوششی)^۵
- ۳ - اتصال کنج یا گونیا^۶
- ۵ - اتصال پیشانی^۷

1. Joint


2. Butt

3. Tee

4. Corner

5. Overlap

6. Edge

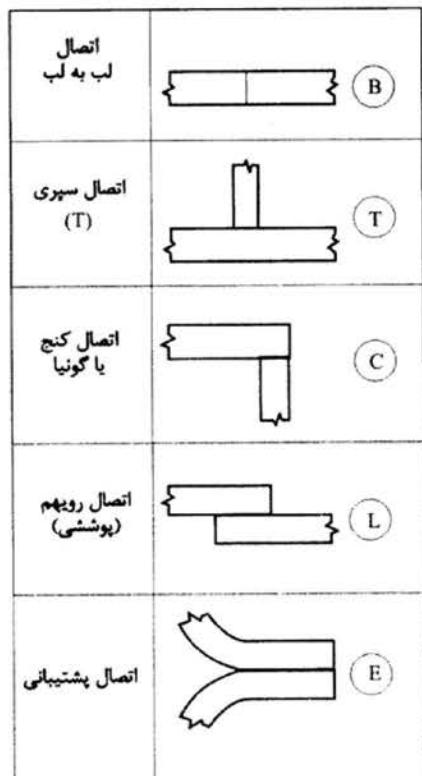

شکل ۴-۱ انواع اتصال.

۴-۳ انواع جوش

به منظور برقراری اتصالات فوق، انواع مختلف جوش به شرح زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۴-۲):

۱- جوش گوشه^۷: جوشی است که بر وجود جانبی دو قطعه مجاور هم رسوب می‌کند (شکل ۴-۲-الف).

۲- جوش شیاری^۸: جوشی است که در درز بین دو قطعه رسوب می‌کند و در دو نوع با نفوذ کامل و با نفوذ نسبی اجرا می‌شود (شکل ۴-۲-ب).

۳- جوش انگشتانه^۹: جوشی است که درون یک سوراخ به صورت توپر داده می‌شود (شکل ۴-۲-پ).

۴- جوش کام^{۱۰}: جوشی است که درون یک شکاف به صورت توپر داده می‌شود (شکل ۴-۲-ت).

۵- جوش در حفره و شیار: جوش گوشه‌ای است که در پیرامون یک سوراخ یا شکاف اجرا می‌شود.


7. Fillet

8. Groove

9. Pluge

10. Slot

۲. طراحی درز جوش

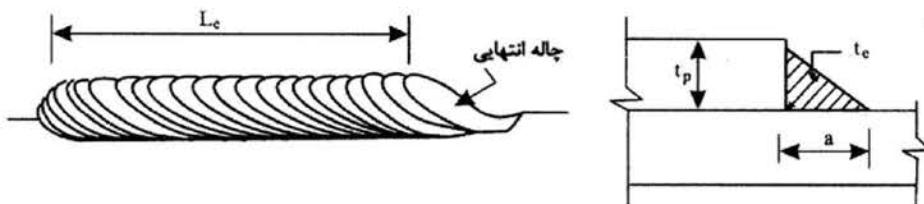

t_c = گلوب مؤثر جوش گوش


L_e = طول مؤثر جوش

d = فاصله آزاد بین قطعات جوش


a = ساق جوش

t_p = ضخامت ورق

(الف) جوش گوشه

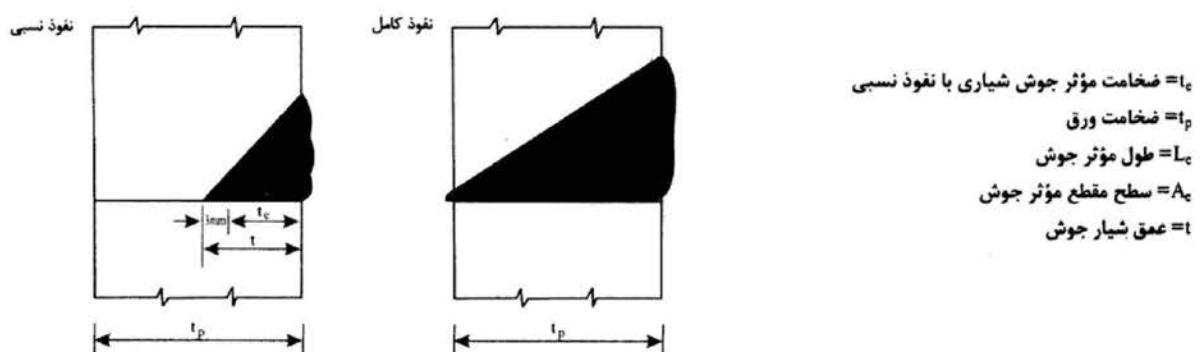


(ب) جوش شیاری

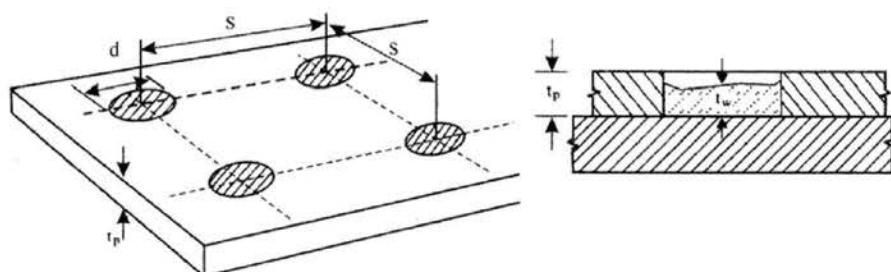

t_p = ضخامت جوش t_w = ضخامت ورق d = قطر سوراخ انگشتانه s = فواصل سوراخ (گام طولی و عرضی)

(ب) جوش انگشتانه

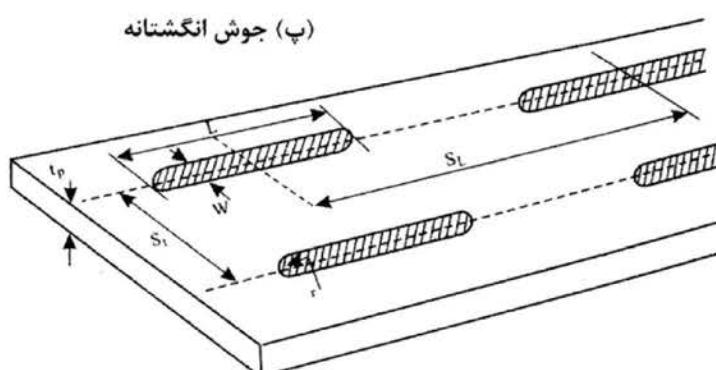

t_p = ضخامت جوش S_L = گام طولی W = گام عرضی L = طول جوش کام S_L = عرض شکاف

(ت) جوش کام

شکل ۴ - ۲ انواع جوش.

۴ - ۴ انواع درز^{۱۱}

برای اینکه جوش شیاری در درز بین دو قطعه رسوپ کند، بر حسب ضخامت و سهولت کار، باید به لبه، هندسه خاصی داد. این عمل را آماده‌سازی گویند. بر حسب نوع هندسه، انواع درز به صورت زیر به دست می‌آید (شکل ۴ - ۳):


۱ - ساده

۲ - جناغی (یکرو و دو رو)

۳ - نیم‌جناغی (یکرو و دو رو)

۴ - لاله‌ای (یکرو و دو رو)

۵ - نیم‌لاله‌ای (یکرو و دو رو)

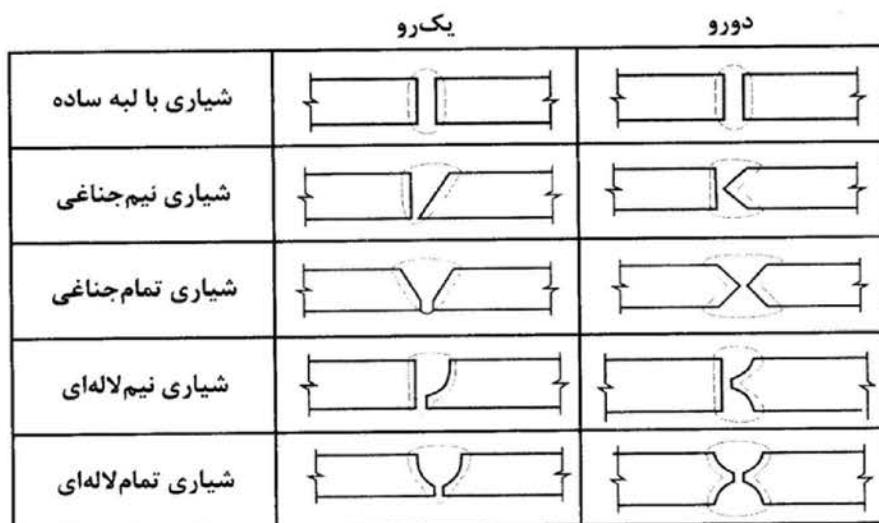


شکل ۴ - ۳ انواع درز.

انتخاب نوع جوش و لبه، همیشه بستگی به مسائل طراحی ندارد، بلکه این انتخاب، تأثیر مستقیم بر هزینه جوش نیز دارد. شکل ۴ - ۴ این تأثیر را برای جوش گوشه و دو نوع جوش شیاری در یک اتصال سپری نشان می‌دهد.

جوش الف: برای یک جوش صدرصد (تمام قدرت) اندازه ساق جوش باید در حدود ۷۵٪ ضخامت ورق باشد.

جوش ب: همین جوش صدرصد را می‌توان به صورت جوش شیاری با نفوذ کامل با نیم‌جناغی کردن دو طرف لبه ورق تحت زاویه ۴۵ درجه و در نظر گرفتن دهانه ریشه برابر با ۳ میلی‌متر (برای نفوذ کامل) به دست آورد. مقدار فلز جوش لازم در این حالت برای ورق ۲۵ میلی‌متر، ۷۵٪ و برای ورق ۱۰۰ میلی‌متر، ۵۶٪ حالت الف می‌باشد. برای ورق‌ها با

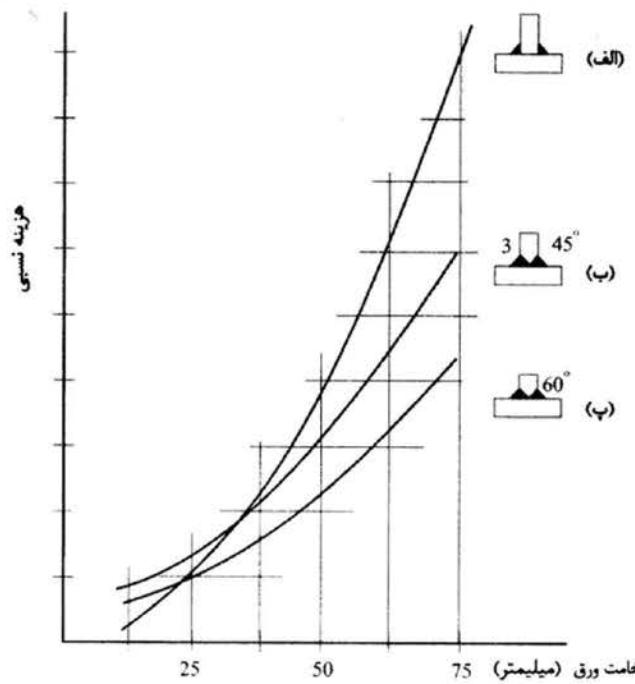


شکل ۴ - ۴ نمودار هزینه نسبی برای انواع مختلف جوش که مقاومتی برابر با مقاومت کامل ورق دارند.

ضخامت کمتر از ۴۰ میلی‌متر، مخارج لازم برای پخت زدن لبه‌ها بیش از قیمت مصالح صرفه‌جویی شده است. اما برای ورق‌های ضخیم‌تر از ۴۰ میلی‌متر، قیمت مصالح صرفه‌جویی مخارج لازم برای پخت زدن لبه‌ها را جبران می‌نماید.

جوش پ: جوش صدرصد را می‌توان به صورت جوش شیاری با نفوذ نسبی با پخت زدن لبه تحت زاویه ۶۰ درجه نیز به دست آورد. روش جوشکاری در این حالت این‌طور خواهد بود که ابتدا شیار ایجاد شده در ضخامت ورق را با جوش پر کرده و سپس یک جوش گوشه ۶۰ درجه در خارج از ضخامت انجام می‌دهند. ارتفاع حداقل ناحیه پخت شده و همچنین ساق اضافی جوش گوشه، هر دو ۲۹٪ ضخامت ورق می‌باشند. مقدار مصالح مصرف شده در این شیوه برای تمام ضخامت‌ها تقریباً ۵۰٪ مصالح مصرفی در حالت الف است.

تمام این مقایسه‌ها در شکل ۴ - ۴ انجام گرفته است. محل تقاطع منحنی مربوط به حالت جوش گوشه (الف) با منحنی جوش شیاری (ب) در حدود ضخامت ۳۵ میلی‌متر می‌باشد.

جوش نوع (پ) برای ضخامت‌های بیش از ۲۵ میلی‌متر ارزان‌ترین قیمت را دارد. البته محل نسبی این منحنی‌ها با توجه به قیمت روز برش و جوشکاری تغییر پیدا می‌کند. در شرکت‌های جوشکاری بهتر است چنین منحنی‌هایی رسم شده و به مهندس طراح آن شرکت به منظور انتخاب اقتصادی‌ترین حالت جوش ارایه گردد.

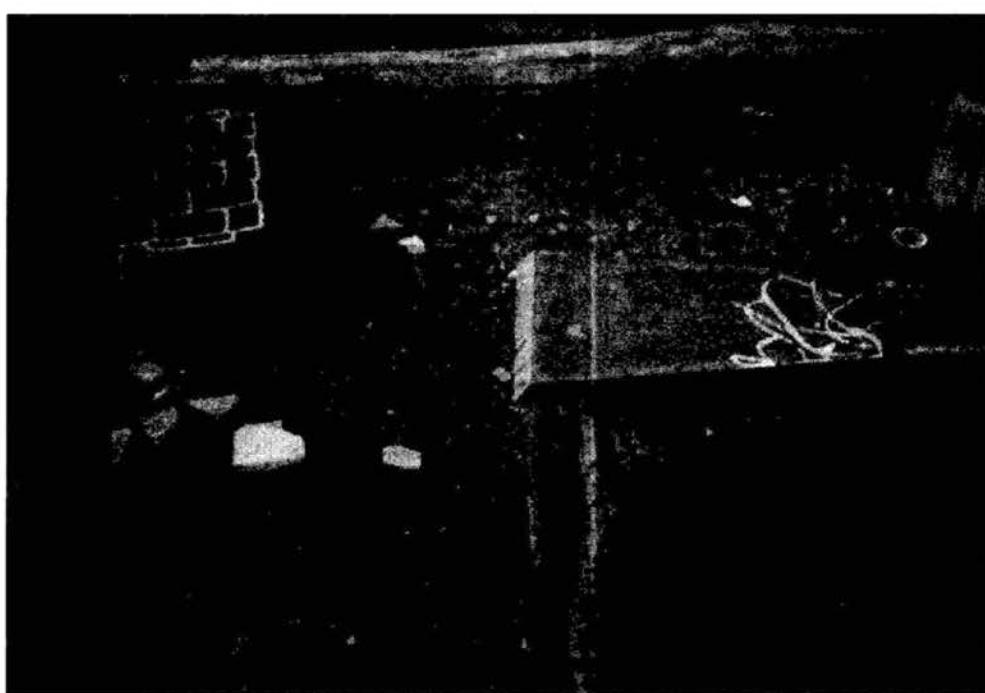


شکل ۴ - ۵ پخته زدن لبه ورق روسری برای استفاده در اتصال صلب تیر به ستون.

۴ - ۵ دهانه یا بازشدگی ریشه (R)

در شکل ۴ - ۶ دهانه ریشه (R) که همان فاصله بین دو لبه در محل ریشه درز می‌باشد، نشان داده شده است. دهانه ریشه برای این منظور به کار می‌رود که الکترود بتواند به ریشه جوش برسد. هر قدر که زاویه پخی لبه‌ها کم باشد، برای اینکه یک ریشه خوب بدست آید، باید دهانه ریشه (R) را بیشتر در نظر گرفت.

اگر دهانه ریشه خیلی کوچک باشد جوش ریشه خیلی مشکل خواهد بود و باید از الکترودهای نازک استفاده شود و استفاده از الکترودهای نازک باعث کندی کار خواهد شد.


دهانه ریشه خیلی بزرگ بر کیفیت جوش اثری ندارد، ولی مصرف مصالح جوش را افزایش می‌دهد که نتیجه آن افزایش هزینه جوشکاری و اعوجاج حاصل از جوشکاری است.

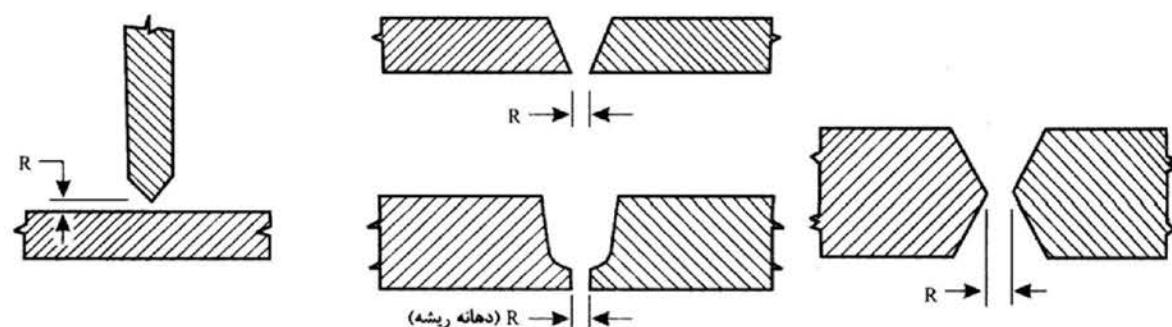

شکل ۴ - ۶ دهانه یا بازشدگی ریشه.

شکل ۴ - ۷ نشان می‌دهد که چگونه وقتی زاویه پخی لبه کم می‌شود، دهانه ریشه باید افزایش یابد؛ وقتی که دهانه ریشه زیاد می‌گردد، باید از تسممه پشت‌بند استفاده شود. هر سه وضعیت نشان داده شده در شکل ۴ - ۷ قابل قبول هستند و هر سه برای یک جوشکاری خوب مساعد می‌باشند. ترجیح یکی بر دو تای دیگر فقط بر مبنای مقایسه اقتصادی خواهد بود.

آماده کردن لبه‌های جوشکاری و دهانه ریشه هر دو تأثیر مستقیم بر هزینه جوشکاری (میزان مصرف مصالح) دارند. منظور از آماده کردن لبه جوش، پختن لبه‌ها به شکل دلخواه قبل از جوشکاری می‌باشد.

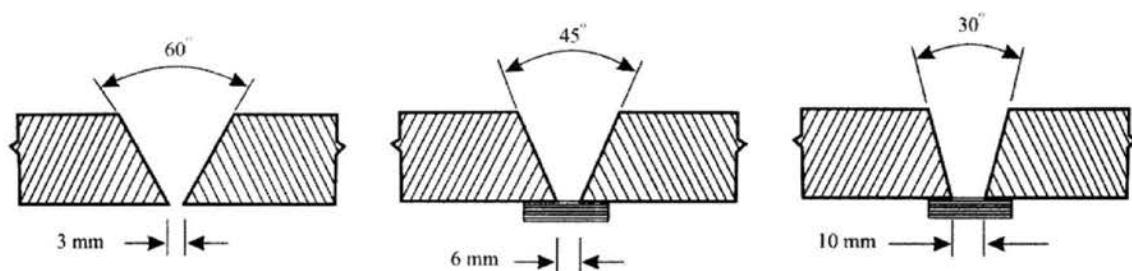


شکل ۴ - ۷ تسممه پشت‌بند.


شکل ۴ - ۸ - الف، حالت را نشان می‌دهد که فاصله لبه دو قطعه و همچنین زاویه پختی لبه‌ها کم می‌باشد. این حالت برای جوشکاری خوب نیست، زیرا جوش بین دو لبه پل زده، تفاله و خاکستر جوشکاری پس از انجام عملیات جوشکاری در محل ریشه اتصال باقی می‌ماند و حذف آنها از روی جوش برای جوش طرف دوم وقت‌گیر خواهد بود.

شکل ۴ - ۸ - ب، نشان‌دهنده فرم صحیح لبه‌ها قبل از شروع به جوشکاری می‌باشد. این جوش باعث امتزاج و ترکیب خوب مصالح در ریشه خواهد شد. تولید خاکستر جوشکاری در این حالت به حداقل مقدار خود خواهد رسید.

شکل ۴ - ۸ - پ، نشان می‌دهد که چگونه فاصله زیاد لبه‌ها در هنگام جوشکاری باعث ریزش جوش از زیر آن می‌گردد. در کارخانه‌ها برای اینکه از ریزش جوش جلوگیری کنند از تسممه‌های فاصله‌دهنده با اندازه معین استفاده می‌کنند.

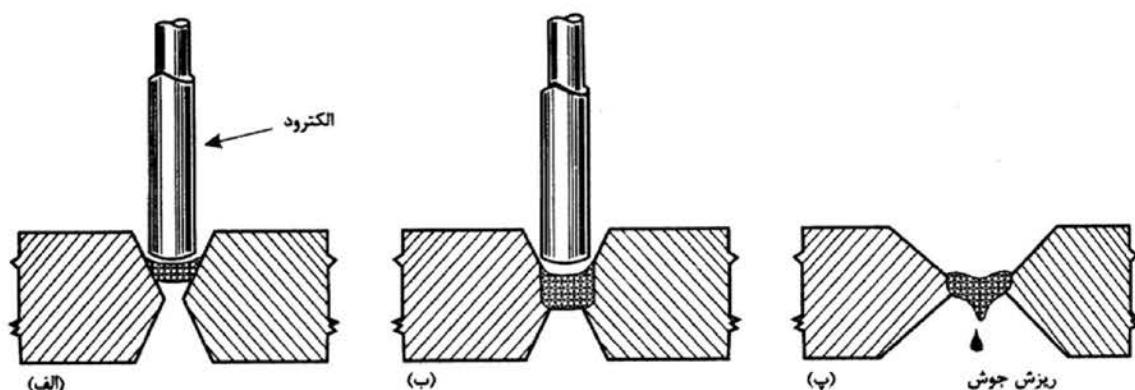

شکل ۴ - ۸

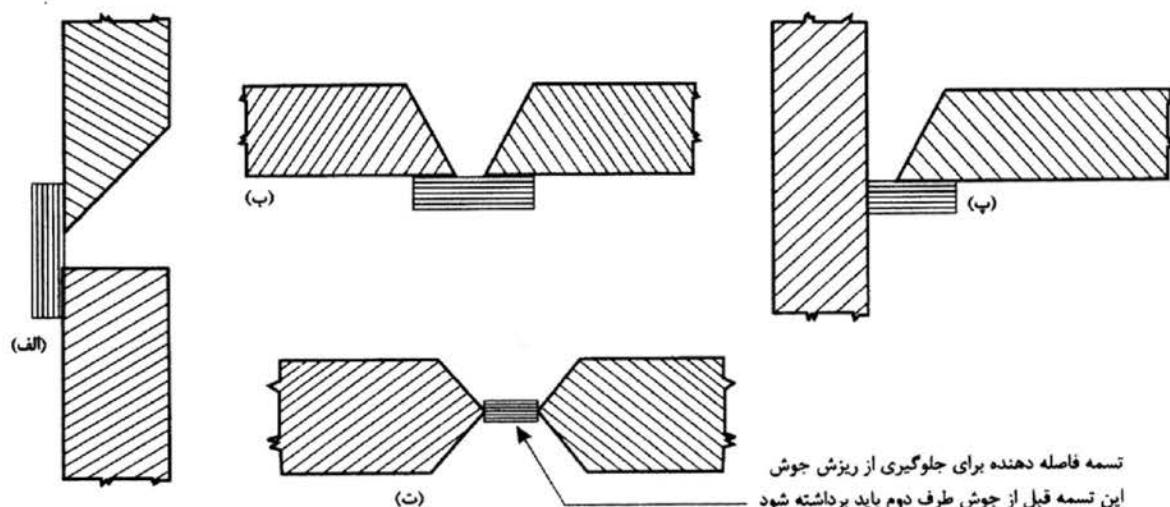

شکل ۴ - ۹


۴-۶ تسمه‌های پشت‌بند

وقتی که جوشکاری از یک طرف بوده و فاصله لبه‌ها نیز زیاد باشد، از تسمه‌های پشت‌بند استفاده می‌شود. تسمه‌های پشت‌بند در شکل‌های ۴-۹ - الف، ب و پ نشان داده شده‌اند. این تسمه‌ها پس از انجام عملیات جوشکاری در جای خود باقی می‌مانند و جزیی از اتصال می‌شوند.*

تسمه‌های فاصله‌دهنده اغلب در درزهای جناغی دورو (X) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این حالت قبل از جوشکاری طرف دوم، نیاز به سنگ زدن ریشه می‌باشد.


جنس تسمه‌های پشت‌بند باید با مصالح اصلی سازگار باشد. برای تثبیت این تسمه‌ها، قبل از انجام عمل جوشکاری از خال‌جوش‌های متناوب استفاده می‌شود. این خال‌جوش‌ها در هر دو طرف تسمه پشت‌بند به صورت چپ و راست داده می‌شوند تا ایجاد تنفس‌های اضافی نکنند. در ضمن، این خال‌جوش‌ها نباید درست مقابله یکدیگر قرار گیرند (شکل ۴-۱۰).

تسمه‌های پشت‌بند باید کاملاً به‌زیر ورق بحسبیند و گرنه باعث به وجود آمدن تفاله جوشکاری در ناحیه ریشه جوش می‌شوند (شکل ۴-۱۱). جوش ریشه (پاس اول) باید بتواند امتحاج کامل در محل ریشه به وجود آورد.

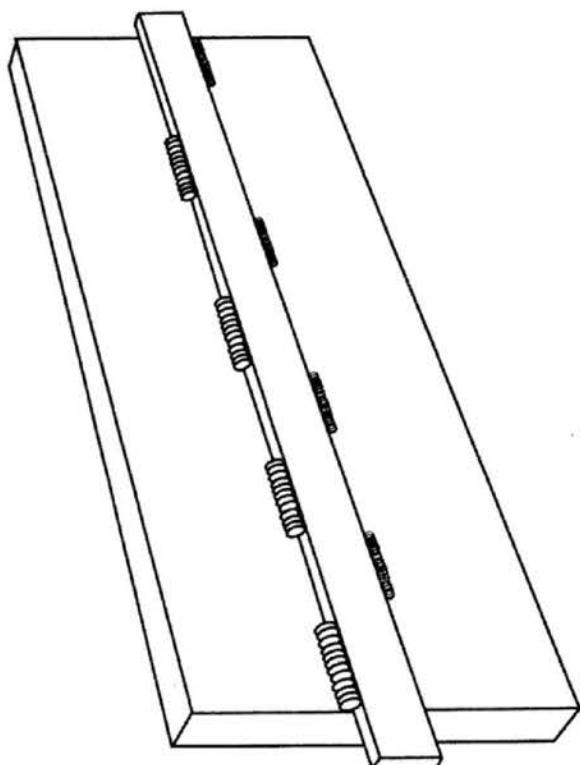

شکل ۴-۱۰ اجرای خال‌جوش‌های متناوب برای اتصال تسمه پشت‌بند.


* امروزه ثابت شده است که در جوش‌های شیاری با بارگذاری عرضی، تسمه‌های پشت‌بند باعث تمکر تنفس می‌گردند و بهتر است بعد از جوشکاری حذف شوند.

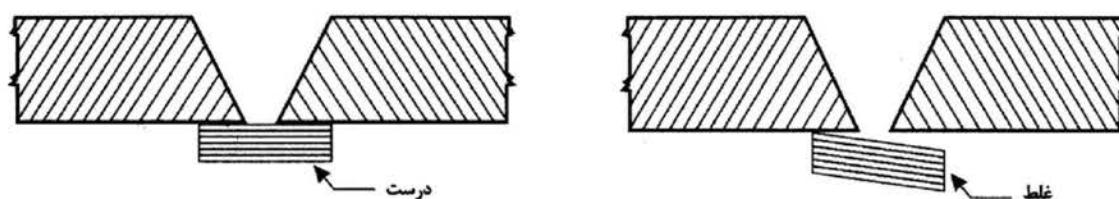

شکل ۱۱-۴

۷-۴ گرده جوش


در درزهای لب بهلب، تحدب اسمی (تقریباً $1/5$ میلی‌متر بالای سطح تراز) لازم است (شکل ۴-۱۲-ب). مقدار زیاد این تحدب فایده‌ای ندارد و باعث افزایش تمرکز تنش و هزینه جوشکاری می‌شود (شکل ۴-۱۲-الف). باید دقت شود که هم ارتفاع و هم پهنه‌ای گرده حداقل گردد.

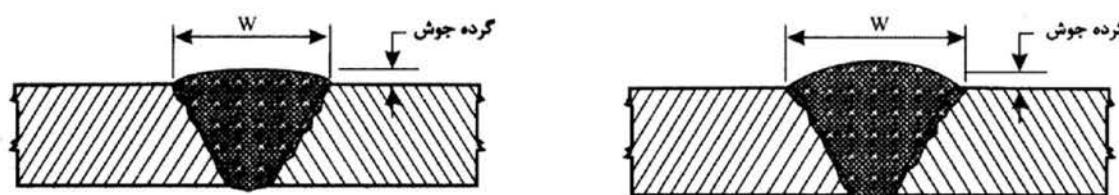


شکل ۱۲-۴

۸-۴ ضخامت ریشه (پیشانی)

برای اینکه از سوختن ریشه جوش و همچنین از ریزش جوش جلوگیری شود، بهجای اینکه لبه جوش در محل ریشه به صورت تیز باشد، ضخامتی برای آن قائل می‌شوند که آن را ضخامت ریشه یا پیشانی می‌نامند (شکل ۴-۱۳). اگر لبه درز در محل ریشه تیز باشد، برای سوختن و ریزش خیلی مستعد است، مخصوصاً اگر فاصله لبه نیز مقداری زیاد باشد (شکل ۴-۱۴).

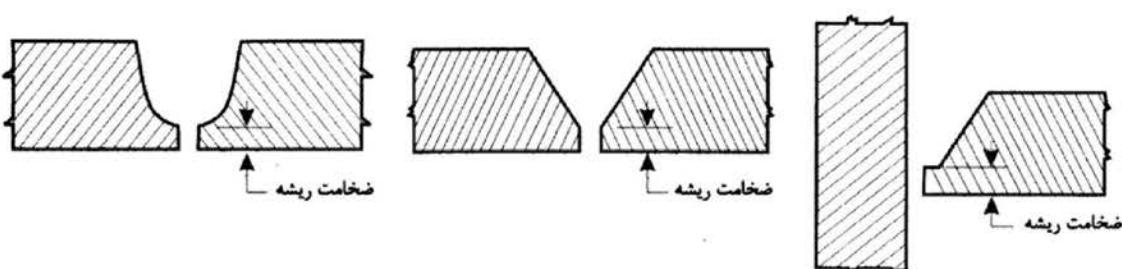


شکل ۱۳-۴ ضخامت ریشه.

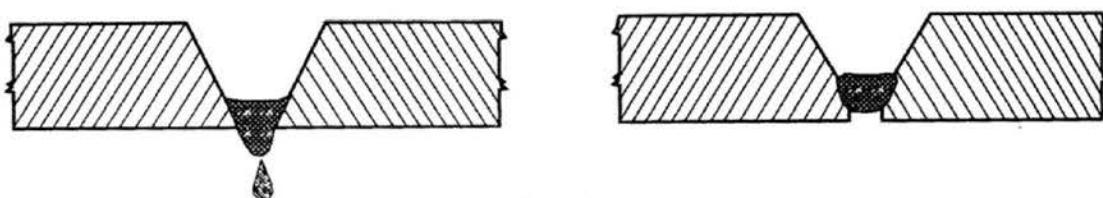

شکل ۴ - ۱۴

اجرای پیشانی ریشه در عمل وقت‌گیر و پرکار است و بهدو برش و یا یک برش و یا سنگ زدن نیاز دارد. وقتی منظور به‌دست آوردن جوش صدرصد (تمام قدرت) بوده و لبه نیز دارای پیشانی ریشه باشد، قبل از جوش روی دوم (پشت کار) احتیاج به‌سنگ زدن ریشه است.


وقتی که از تسممهای پشت‌بند استفاده می‌شود، دیگر نباید ضخامتی برای ریشه در نظر گرفت (شکل ۴ - ۱۵). زیرا در این حالت یک فضای خالی پیدا می‌شود که در هنگام جوشکاری درون آن پر از گاز می‌گردد.

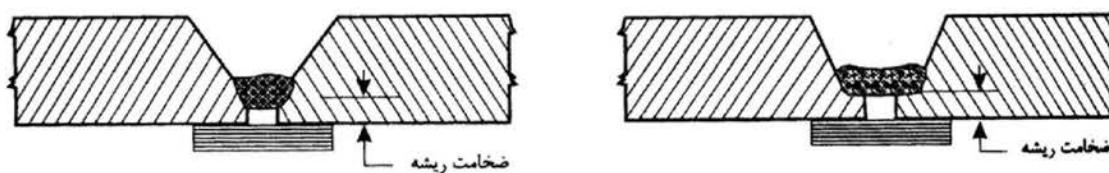

شکل ۴ - ۱۵

فلسفه اصلی پخ زدن لبه، ایجاد دستررسی برای جوشکاری در تمام ضخامت و همچنین مطمئن شدن از ذوب و امتصاف کامل در تمام سطح مقطع می‌باشد. دستررسی خوب، با افزایش زاویه پخی، و افزایش دهانه ریشه به‌دست می‌آید که همیشه ترکیبی از آنها یک راه حل خوب به‌دست می‌دهد (شکل ۴ - ۱۶).

زاویه پخی بستگی به محل کار و زاویه‌ای که الکترود در محل کار می‌تواند داشته باشد، دارد (شکل ۴ - ۱۷). همان‌طوری که در شکل ۴ - ۱۷ نشان داده شده، زاویه پخی حداقل برابر با ۴۵ درجه توصیه می‌شود.

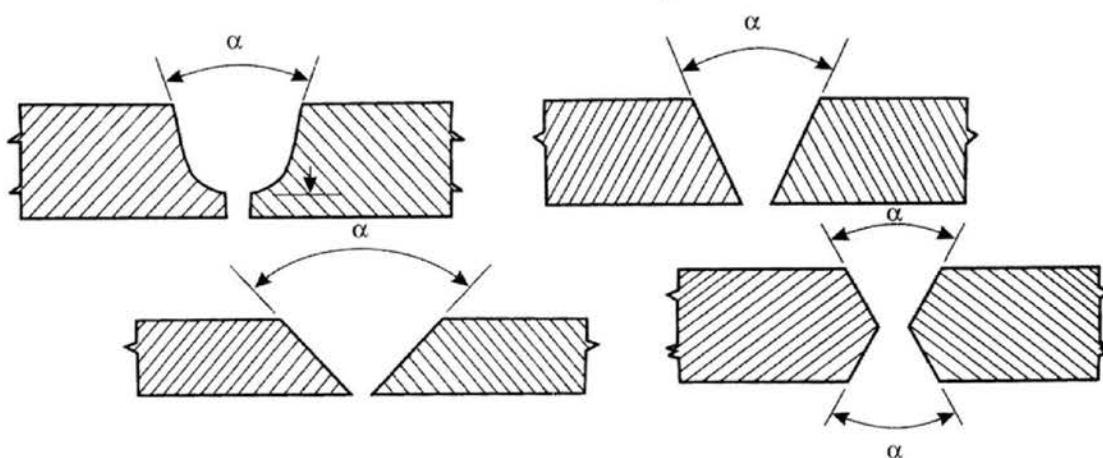

شکل ۴ - ۱۶ زاویه پخی


درزهای لالهای (U) و نیم‌لالهای (J)

درزهای لالهای و نیم‌لالهای برای جوشکاری بسیار عالی هستند ولی هزینه ساخت آنها گران تمام می‌شود (شکل ۴-۱۸). این شکل‌ها نیز احتیاج به‌ضخامت ریشه و در نتیجه سنگ زدن ریشه از پشت دارند.


۴-۹ سنگ زدن ریشه از پشت (شیارزنی پشت)

برای دستیابی بهذوب و امتزاج کامل در تمام مقطع جوش و در نتیجه یک جوش صدرصد (تمام قدرت) لازم است در تمام انواع درزها طرف دوم یا پشت کار نیز جوش شود. قبل از جوش پشت کار باید ریشه جوش برداشته شود، این کار به‌وسیله الکترود گوج یا سنگ زدن صورت می‌گیرد. بدون سنگ زدن ریشه جوش، جوش طرف دوم نفوذ کامل نخواهد داشت (شکل ۴-۱۹).

میزان سنگ زدن ریشه آنقدر باید عمیق باشد تا مصالح اصلی جوش طرف اول ظاهر گردد. شکل شیار پشت باید طوری باشد که الکترود برای جوشکاری بتواند داخل آن گردد (شکل ۴-۲۰).

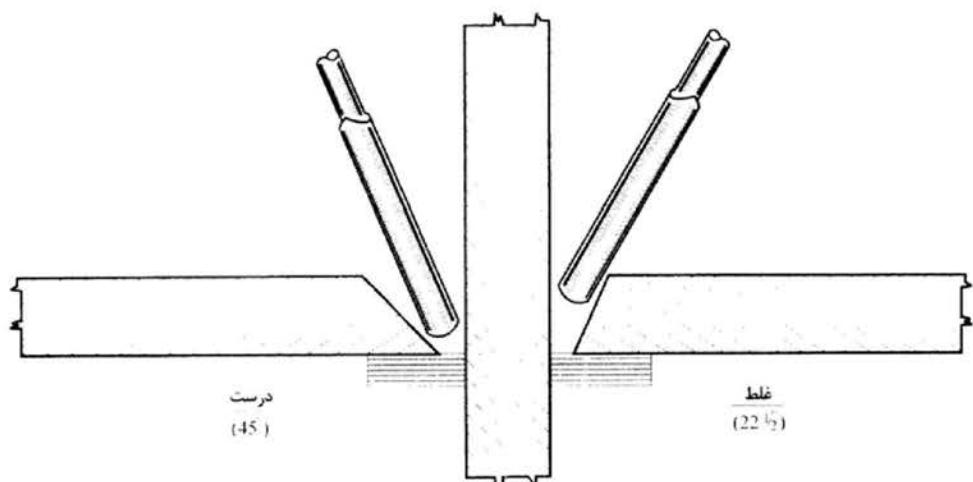


شکل ۴-۱۷

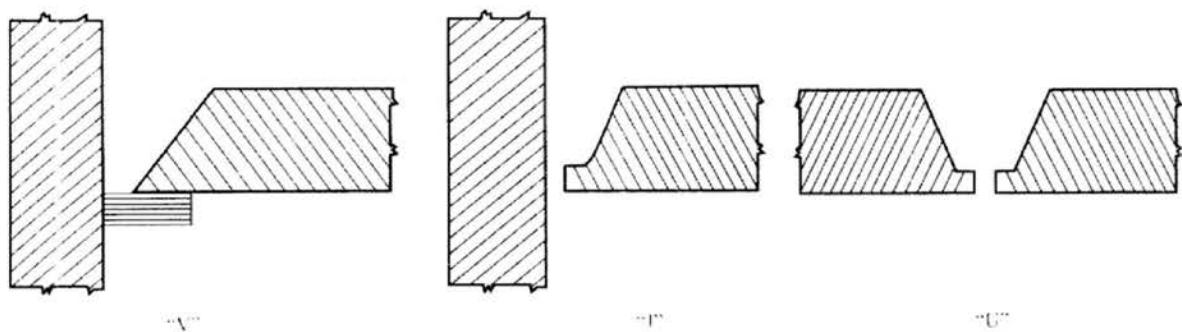


شکل ۴-۱۸

۴. طراحی درز جوش

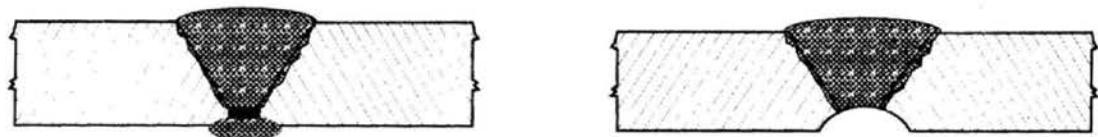

شکل ۴-۱۹ شیارزنی از پشت.

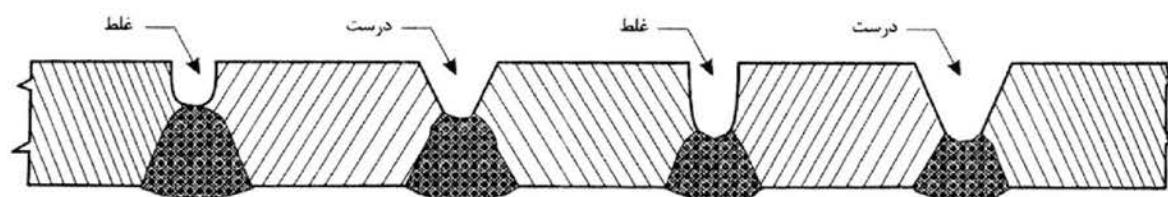

شکل ۴-۲۰ نحوه صحیح شیارزنی پشت جوش.

۵

عیب‌های جوش

۱۲۳	۱-۵ عیب‌های اصلی جوش
۱۳۷	۲-۵ عیوب جوش در جوشکاری تحت حفاظت گاز
۱۴۰	۳-۵ عیوب جوش در فرآیند جوشکاری با قوس زیرپودری
۱۴۱	۴-۵ ترک خوردنگی جوش

عيّب‌های جوش

۵

۱-۱ عيّب‌های اصلی جوش

هر جوشکار باید با معایب اصلی جوشکاری که به گسیختگی اتصال جوش شده کمک می‌کند، آشنا باشد. این آشنایی در تولید جوشی با کیفیت مقبول کمک کرده و مدت زمان بازرگانی جوش را کاهش می‌دهد. این کار اغلب مشکلات موجود در هنگام بازبینی نهایی کار توسط ناظر و یا بازرگان جوش را منتفی می‌سازد. مصالحی که به یکدیگر جوش می‌شوند (ورق یا لوله) باید از لحاظ وجود معایب سطحی با دقت بازرگانی شوند.

در صورتی که روش‌ها و فنون صحیح جوشکاری به کار گرفته نشود، ممکن است معایبی در سطح یا داخل فلز جوش به وجود آید. بعضی از این معایب رایج عبارتند از:

- ذوب ناقص (Lack of Fusion-LOF)

- نفوذ ناقص (Lack of Penetration-LOP)

- تخلخل (Porosity)

- بریدگی کناره جوش (Undercut)

- ناخالصی‌های حبس شده (Slag Inclusion)

- سر رفتن جوش روی فلز پایه، لوچه (Overlap)

- گرده اضافی در جوش (Excess Weld)

- لکه قوس (Arc Strike)

- انواع ترک‌ها (Cracks)

- عدم پرشدنگی شیار (Under fill)

- جرقه و پاشش (Spatter)




شکل ۵ - ۱ کیفیت نامناسب جوش و گسیختگی مقاطع در زلزله بهم.

۵ - ۱ - ۱ ذوب ناقص

ذوب ناقص عبارت است از عدم امتزاج کامل فلز پایه و فلز جوش مجاور آن. این عیب ممکن است در اثر تمیز نبودن سطوحی که باید به یکدیگر متصل گردند و پوشیده بودن آنها از گرد و خاک، گل جوش، زنگزدگی یا هر عامل خارجی دیگری اتفاق بیفتد (شکل ۵ - ۲).

دلایل امتزاج ناقص به شرح زیر است:

- کافی نبودن حرارت ورودی
- انتخاب نادرست قطبیت جریان و گاز محافظ
- طرح اتصال نامناسب
- سطح آلوده ورق
- نوع یا اندازه نامناسب الکترود
- تنظیم نادرست جریان و سرعت جوشکاری

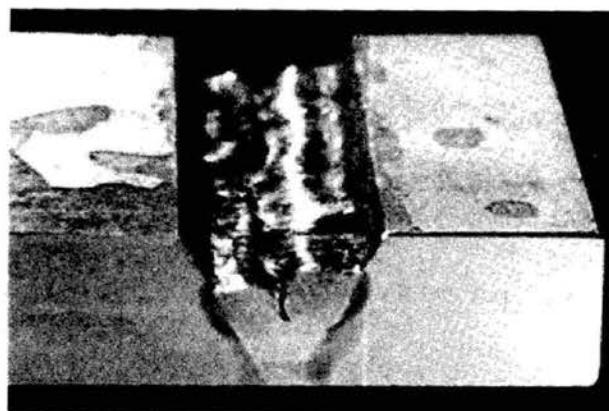




شکل ۵ - ۲ ذوب ناقص در پاس رویی جوش.

۲-۱-۵ نفوذ ناقص

نفوذ ناکافی بدین معنی است که فلز جوش تا عمق کمتری از آنچه در طراحی در نظر گرفته شده است در داخل درز یا شیار نفوذ می‌نماید. نفوذ ناقص تنها هنگامی که در دستورالعمل‌ها چنین مشخص گردیده، مورد قبول است (شکل ۳-۵).

این عیب که عمدتاً به جوش‌های شیاری نفوذی مربوط می‌گردد، تحت شرایط زیر اتفاق می‌افتد:

- ضخامت پیشانی ریشه بیش از نیاز دهانه ریشه است.
- دهانه ریشه خیلی کوچک است.
- زوایه پخشی شیار ۷ شکل خیلی کوچک است.
- اندازه الکترود خیلی بزرگ است.
- سرعت حرکت الکترود خیلی زیاد است.
- شدت جریان جوشکاری خیلی پایین است.

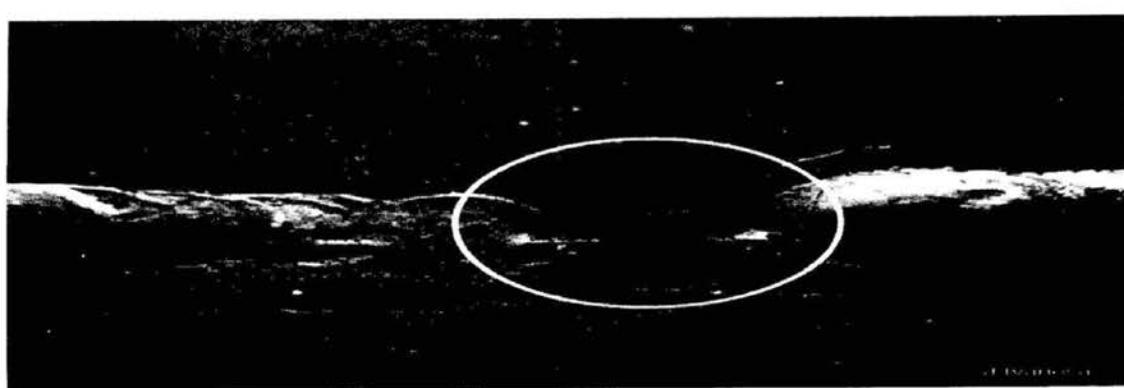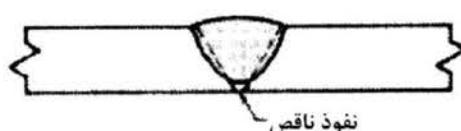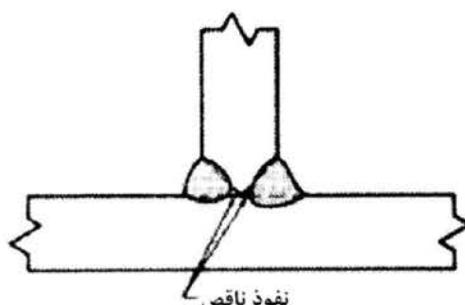

شکل ۳-۵ نفوذ ناقص در جوش.

۳-۱-۵ تخلخل

تخلخل در صورت ایجاد حفره‌های خالی یا محبوس شدن گازها در فلز جوش هنگام سرد شدن آن اتفاق می‌افتد. این عیب در صورت استفاده از شدت جربان‌های خیلی زیاد یا طول قوس خیلی بلند ایجاد می‌شود. تخلخل ممکن است به‌طور یکنواخت در طول جوش پراکنده گردد یا ممکن است به‌صورت یک حفره بزرگ در ریشه جوش گوشه یا ریشه جوش شیاری در مجاورت تسممه پشت‌بند مت مرکز گردد. حالت اخیر به‌دلیل روش جوشکاری نامناسب و استفاده غیرصحیح از تسممه‌های پشت‌بند اتفاق می‌افتد. وجود رطوبت، وزش باد در سطح جوش و کاربرد الکترود نامرغوب از دلایل ایجاد تخلخل در جوش می‌باشد (شکل ۵ - ۴).



(الف) تخلخل ردیف شده



(ب) حفرات گازی خطی شده که از طریق ترک به هم منصل شده‌اند



(ب) حفرات لوله‌ای شکل در سطح شکست

شکل ۵ - ۴ تخلخل در جوش.

تخلخل سطحی، تأثیر مستقیم و مضری در مقاومت خستگی فلز جوش دارد. حفرات سطحی بسیار خطرناک‌تر از حفراتی با همان اندازه در عمق جوش هستند.

با توجه به موارد زیر می‌توان از بروز تخلخل به خوبی جلوگیری کرد:

- خشک کردن الکترود در خشک‌کن قبل از مصرف
- تنظیم شدت جریان جوشکاری
- تنظیم طول قوس
- عدم جوشکاری در شرایط جوی نامناسب

۴-۱-۵ برييدگي کناره جوش


بريدگي یا سوختگی به معنای شیار ذوب‌شده‌ای در فلز مینا می‌باشد که در انتهای ساق جوش قرار گرفته و به وسیله فلز جوش پر نشده است. استفاده از جریان قوی یا طول قوس زیاد ممکن است فلز مینا را بسوزاند یا قسمتی از آن را از جای خود جدا کرده و شیاری به جای گذارد. این عیب به راحتی با چشم قابل تشخیص است و می‌توان آن را با جوشکاری مجدد ناحیه برييدگي، با الکترودهای نمره پایین‌تر از فلز جوش پر نمود (شکل ۵-۵).




شکل ۵-۵ برييدگي کنار جوش

در جوش‌های شیاری، سوختگی کنار جوش ممکن است هم روی سطح و هم در ریشه اتصال ایجاد شود. دلایل بروز سوختگی کنار جوش عبارت است از: تکیک جوشکاری نامناسب، سرعت جوشکاری زیاد و استفاده از شدت جریان بیش از اندازه و طول قوس بلند (شکل ۵ - ۶).


(الف) بر اثر دمیدن قوس قسمتی از فلز مبنا ذوب می‌شود.

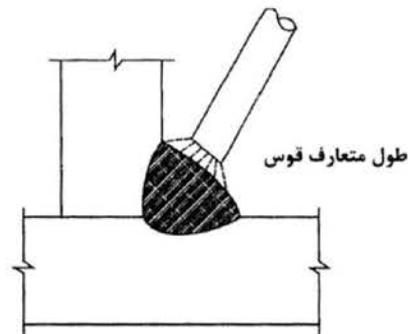

(ب) اگر قوس خیلی بلند باشد، فلز جوش مذاب حاصل از انتهای الکترود ممکن است کم بباید و به طور کامل این منطقه ذوب شده را پر نکند، بنابراین در طول ساق فوقانی جوش، بریدگی به جا می‌ماند.

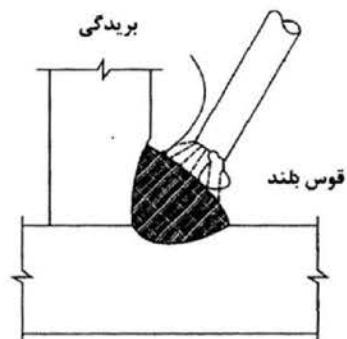


(پ) اگر طول قوس به اندازه صحیح کوتاه شود، فلز جوش مذاب از انتهای الکترود به طور کامل این منطقه ذوب شده را پر خواهد کرد و بریدگی به جای نخواهد گذاشت.

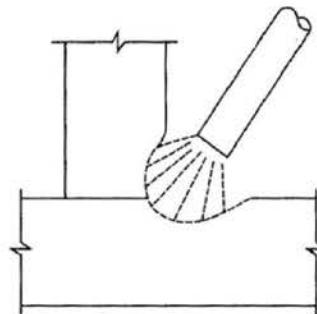


شکل ۵ - ۶ اثر طول قوس بر ایجاد بریدگی لبه جوش.

با روش مناسب جوشکاری بریدگی کنار جوش حذف می‌شود و نیازی به تعمیر مجدد ندارد. بنابراین چنانچه بریدگی ایجاد شد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این بریدگی مضر است و نیاز به تعمیر دارد یا خیر؟


- ۱ - اگر بریدگی باعث تقلیل قابل ملاحظه‌ای در مقطع شود، مجاز نمی‌باشد؛ که این مقدار در جدول حدود پذیرش بازرسی چشمی بیان شده است.
- ۲ - ثانیاً اگر نیروی مورد انتقال، عمود بر محور بریدگی باشد، آنگاه بریدگی به عنوان نقطه ضعفی برای افزایش خستگی به حساب می‌آید (شکل ۵ - ۷).

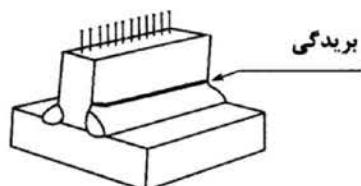

(الف) در اینجا نیروی کششی اعمال شده عمود بر بریدگی است و افزاینده خستگی محسوب می‌شود که ممکن است مضر باشد.

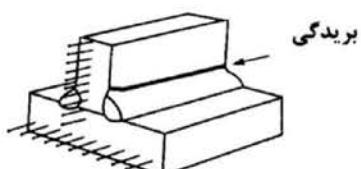

(ب) در اینجا خستگی‌های کششی محوری اعمال شده موازی با بریدگی هستند و افزاینده خستگی محسوب نمی‌شود و مضر نخواهد بود.

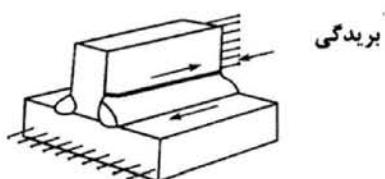


(پ) در اینجا نیروی برشی اعمال شده موازی با بریدگی است و افزاینده خستگی به حساب نمی‌آید و مضر نمی‌باشد.

شکل ۵ - ۷ - رابطه جهت بارگذاری نسبت به جهت بریدگی لبه جوش.

۵ - ۱ - ۵ - حبس سرباره

گل جوش در حین عملیات جوشکاری در نتیجه ذوب روکش الکترود تشکیل می‌گردد و مخلوطی از اکسید فلزات و ترکیبات دیگر می‌باشد. به دلیل وزن مخصوص کمتر، گل جوشکاری اغلب به سطح حوضچه مذاب می‌آید و وقتی جوش سرد شد به راحتی توسط چکش جوش کنده می‌شود. سرد شدن سریع جوش ممکن است گل جوش را قبل از رسیدن به سطح، به دام بیندازد. جوش‌های سقفی بیشتر در معرض تداخل گل جوش قرار دارند و باید به دقت بازرسی شوند. وقتی که برای تأمین اندازه جوش مشخص احتیاج به چند بار عبور (pass) الکترود باشد، باید بین هر دو عبور، جوشکار گل جوش مرحله قبل را بردارد. عدم دقت در انجام صحیح این عمل یکی از دلایل عمدی تداخل گل جوشکاری است. (شکل‌های ۵ - ۸ و ۵ - ۹).

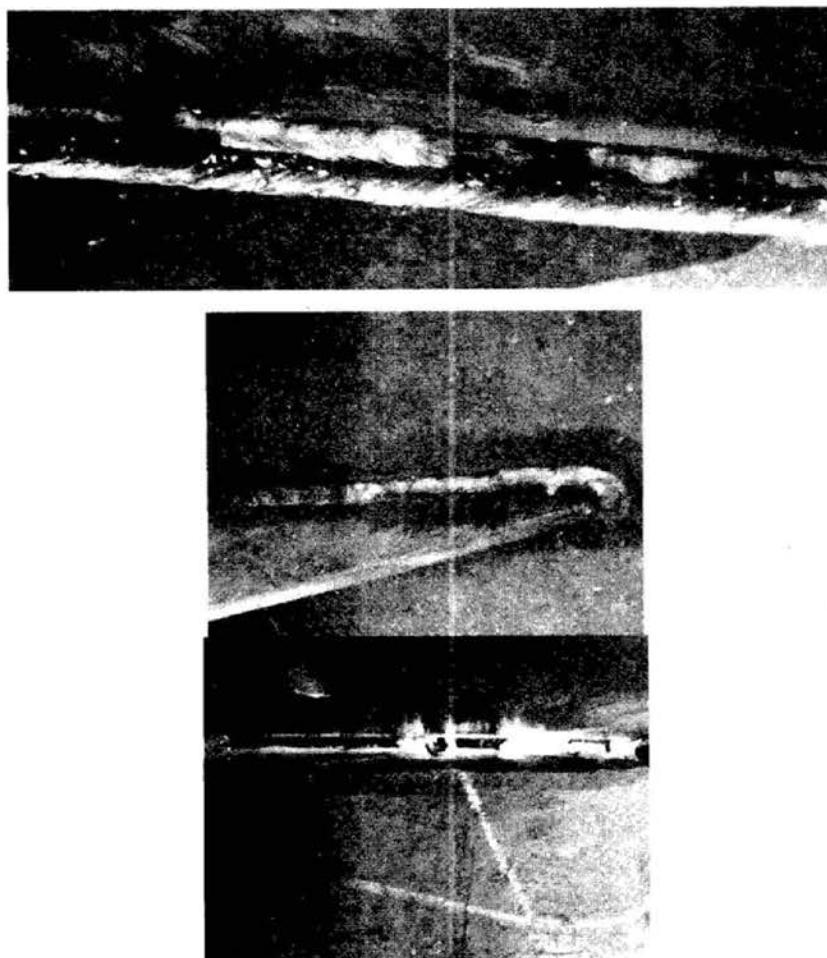

شکل ۵-۸ گل جوش (سرباره) حبس شده.




شکل ۹-۵

۵-۱-۶ سر رفتن جوش روی فلز پایه، (لوچه)

یکی دیگر از ناپیوستگی‌های سطحی که مربوط به بکارگیری تکنیک نامناسب جوشکاری است، سر رفتن مذاب یا لوچه نام دارد. لوچه، عبارت است از جاری شدن فلز جوش روی فلز پایه، بدون ذوب نمودن کامل آن (شکل ۵-۱۰). سر رفتگی به عنوان یک ناپیوستگی خط‌مناک محسوب می‌شود؛ زیرا باعث ایجاد یک شیار تیز روی سطح قطعه می‌گردد. این شیار به عنوان محل تمرکز تنش می‌تواند باعث ایجاد و رشد ترک شود.

علت اصلی سر رفتگی، تکنیک نامناسب جوشکاری می‌باشد. زمانی که سرعت جوشکاری خیلی آهسته باشد، مقدار فلز پرکننده فراتر از حد نیاز جهت پر کردن اتصال بوده و اضافی آن روی فلز پایه جاری می‌گردد؛ به دلیل سرد بودن فلز پایه، ذوب کافی در محل جاری شدن ایجاد نمی‌گردد. در بعضی از الکترودها به دلیل سیال بودن مذاب، حساسیت به این ناپیوستگی بیشتر می‌باشد و از این الکترودها فقط در وضعیت تخت استفاده می‌گردد. سر رفتگی مذاب، به دلیل تأثیر نیروی ثقل، اغلب در وضعیت افقی رخ می‌دهد.

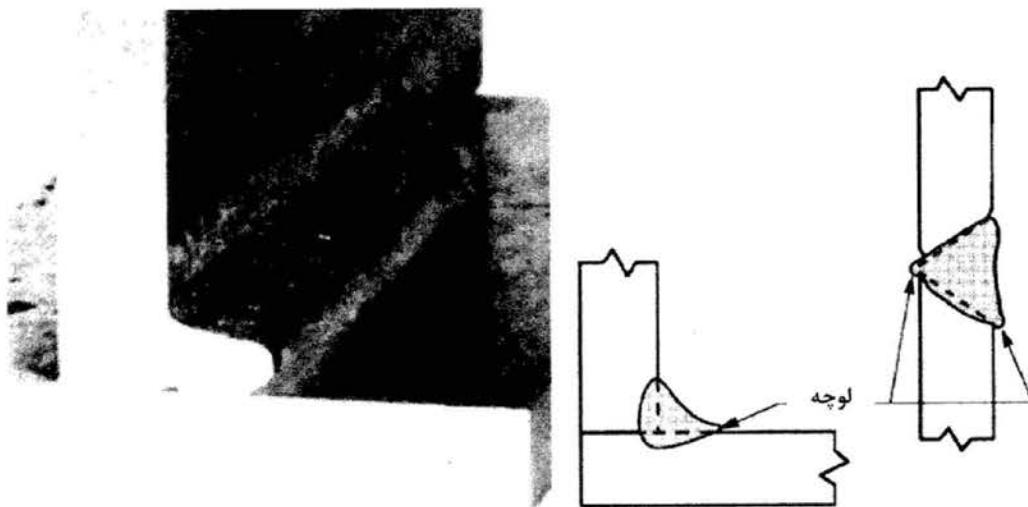


شکل ۵-۱۰ سر رفتگی در یک جوش گوشه.

۵-۱-۷ گرده اضافی در جوش

گرده اضافی، عبارت است از فلز جوش اضافه بر مقدار مورد نیاز جهت پر کردن اتصال. مشکل اصلی گرده جوش، احتمال ایجاد گوشه‌های تیز در نواحی پنجه جوش می‌باشد. با افزایش ارتفاع گرده جوش، حساسیت بیشتری در این نواحی ایجاد می‌شود. گرده اضافی می‌تواند در پاس ریشه و یا پاس نهایی اتفاق بیفتد (شکل‌های ۵-۱۱ و ۵-۱۲).




شکل ۵-۱۱ گرده اضافی جوش در پاس ریشه جوش شیاری.

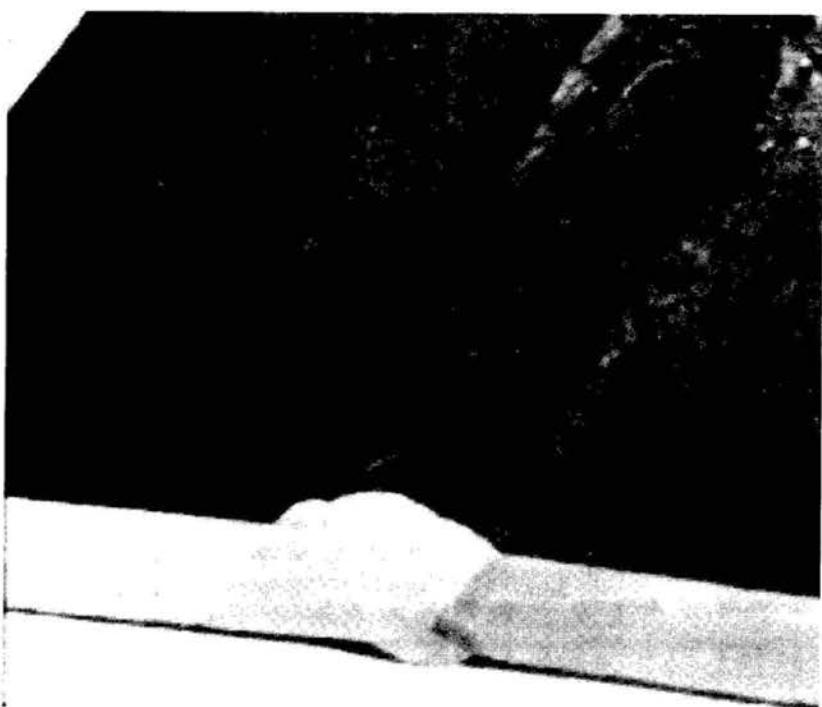

شکل ۵-۱۲ گرده اضافی جوش در پاس نهایی.

۸-۱-۵ لکه قوس

لکه قوس در اثر روشن کردن قوس روی سطح فلز پایه، خارج از درز اتصال به وجود می‌آید که در اثر آن، مناطق کوچکی روی سطح فلز پایه به طور سطحی ذوب شده و سریعاً سرد می‌گردد. لکه قوس قابل پذیرش نیست و وجود آن باعث ترک در فلز پایه می‌گردد (شکل ۵ - ۱۳).

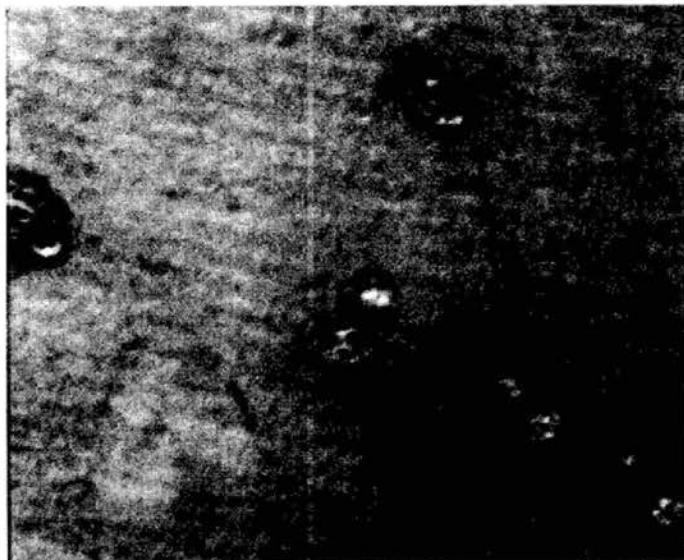

شکل ۵ - ۱۳ لکه قوس

۹-۱-۵ ترک‌ها

ترک‌ها، شکستگی‌های فلز جوش می‌باشند که در اثر تنش‌های داخلی در امتداد خط جوش و یا عمود بر آن به وجود می‌آیند. ترک‌ها همچنین ممکن است از فلز جوش به‌فلز مبنا امتداد پیدا کنند و یا کاملاً در فلز مبنا و در مجاورت خط جوش باشند. ترک‌ها زیان‌بارترین معایب جوش هستند.

ترک خوردگی فلزات به سه رده اصلی تقسیم می‌شوند: ترک خوردگی گرم، ترک خوردگی سرد و ترک‌های مویی، که انواع ترک را در شکل ۵ - ۱۴ مشاهده می‌کنید.


- **ترک خوردگی گرم:** در درجه حرارت زیاد و در خلال سردشدن ناگهانی جوش پس از آنکه فلز جوش رسوب و شروع به انجماد نماید، اتفاق می‌افتد. اکثر ترک‌های جوشکاری، ترک خوردگی گرم هستند.

- **ترک خوردگی سرد:** به ترک‌هایی اطلاق می‌شود که در دمای معمولی اتاق یا درجه حرارتی نزدیک به آن اتفاق می‌افتد. این ترک‌ها ممکن است ساعتها و یا روزها پس از سردشدن جوش حادث شوند. وقوع ترک خوردگی سرد در فولاد در مقایسه با سایر فلزات، بیشتر است.


- **ترک‌های مویی:** ممکن است از نوع ترک‌های گرم یا سرد باشند. این ترک‌ها به قدری ریز هستند که با چشم غیرمسلح قابل دیدن نمی‌باشند و برای اینکه قابل رؤیت باشند، حداقل به ۱۰ مرتبه بزرگ‌نمایی نیاز دارند. این ترک‌ها معمولاً عمر مفید سازه‌های معمولی (تحت اثر بارهای ایست) را کاهش نمی‌دهند.

- با توجه به اهمیت ترک، بحث کاملی در بخش ۵ - ۴ ارایه شده است که توصیه می‌شود مطالعه قرار گیرد.
- لکه قوس: (لکه‌هایی که از برخورد تصادفی الکترود با سطح کار به وجود می‌آید، حالتی آبله‌گونه روی سطح کار ایجاد می‌کند) ممکن است ترک‌های ریزی ایجاد کنند.
 - اگر جوشکاری از لبه ورق شروع شده و روند آن به سمت داخل ورق باشد، یک ترک در طول لبه جوش در قسمت پنجه اتفاق خواهد افتاد. ترک‌ها ممکن است در نتیجه پدیده بریدگی جوش نیز اتفاق بیفتد.
- استفاده از الکترودهای کم هیدروژن همراه با پیش‌گرمایش مناسب، از ایجاد ترک‌های «سرد» پیشگیری می‌کند. به طور کلی علل عدمه ایجاد ترک در جوش و نواحی اطراف آن عبارتند از:
۱. نفوذ هیدروژن
 ۲. نسبت عمق به عرض زیاد
 ۳. تقرع سطح جوش
 ۴. عدم پیش‌گرمایش مناسب درز جوش
 ۵. وجود چاله انتهای جوش پرنشده
 ۶. وجود رطوبت در الکترود یا درز جوش
 ۷. طرح نامناسب درز جوش


- ۱ - ترک چاله جوشی
- ۲ - ترک سطحی
- ۳ - ترک در ناحیه تفتیده
- ۴ - پارگی لایه‌ای
- ۵ - ترک طولی
- ۶ - ترک در پاس ریشه
- ۷ - ترک در سطح پاس ریشه
- ۸ - ترک گلوبی جوش
- ۹ - ترک پنجه
- ۱۰ - ترک عرضی
- ۱۱ - ترک زیر سطح جوش
- ۱۲ - ترک فصل مشترک جوش
- ۱۳ - ترک فلز جوش

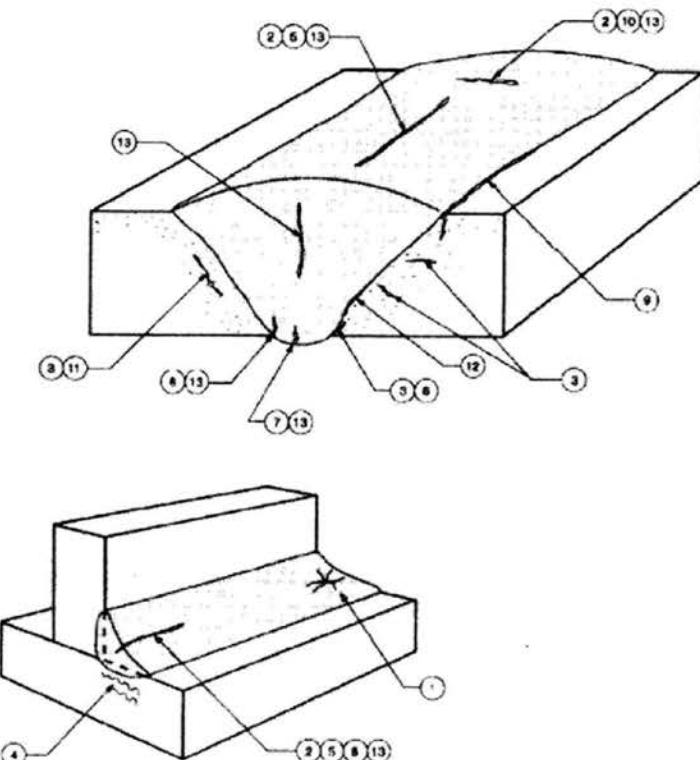


شکل ۵ - ۱۴ انواع ترک در جوش.

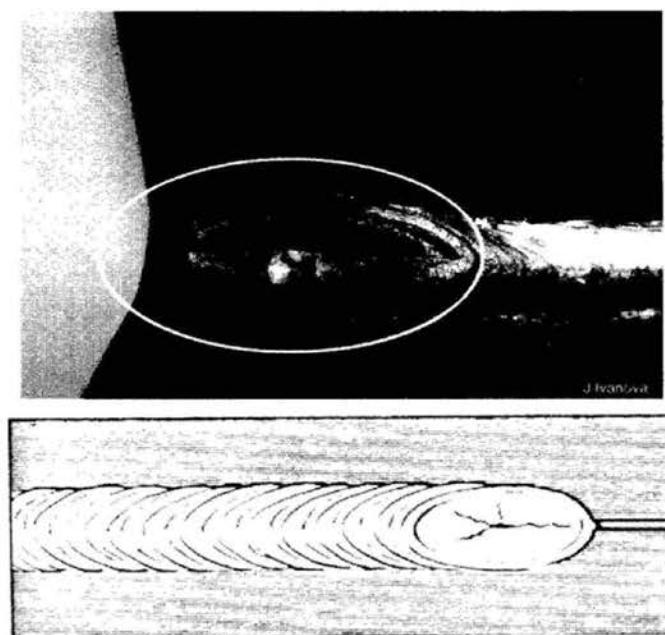


(الف) ترک جالته جوش

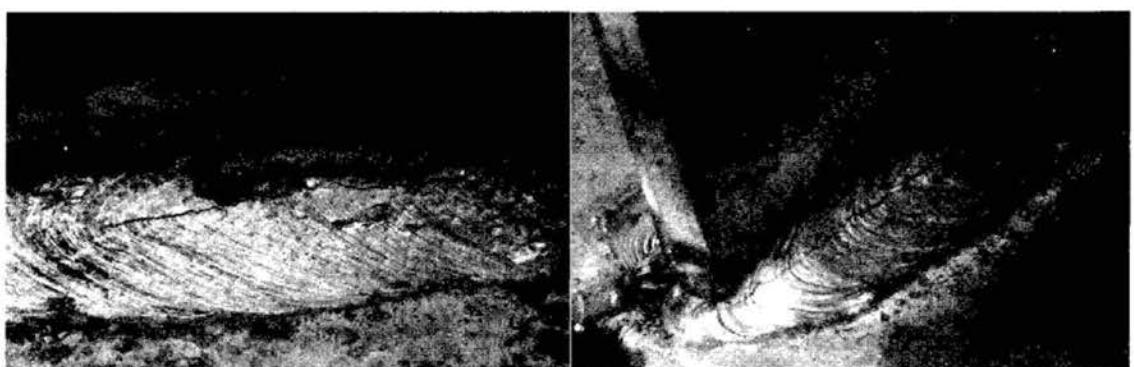

(ب) ترک طولی در جوش

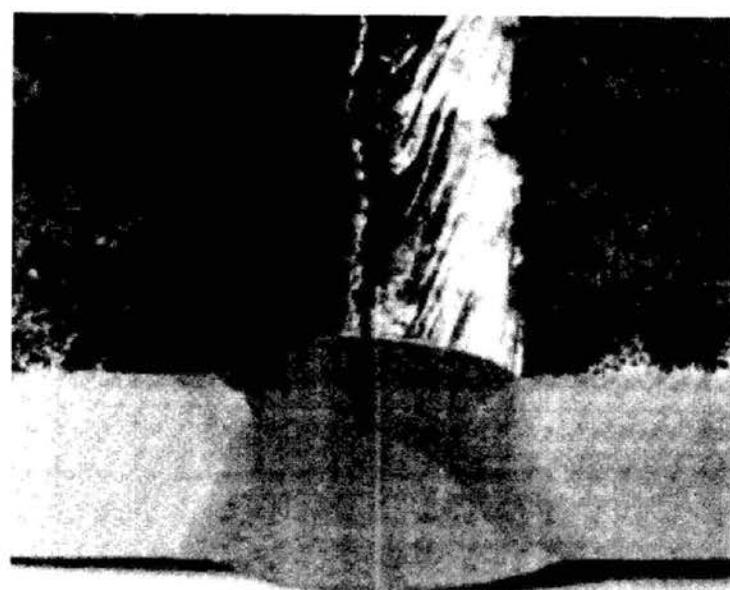

(ب) ترک طولی در خط مرکزی یک جوش شیاری

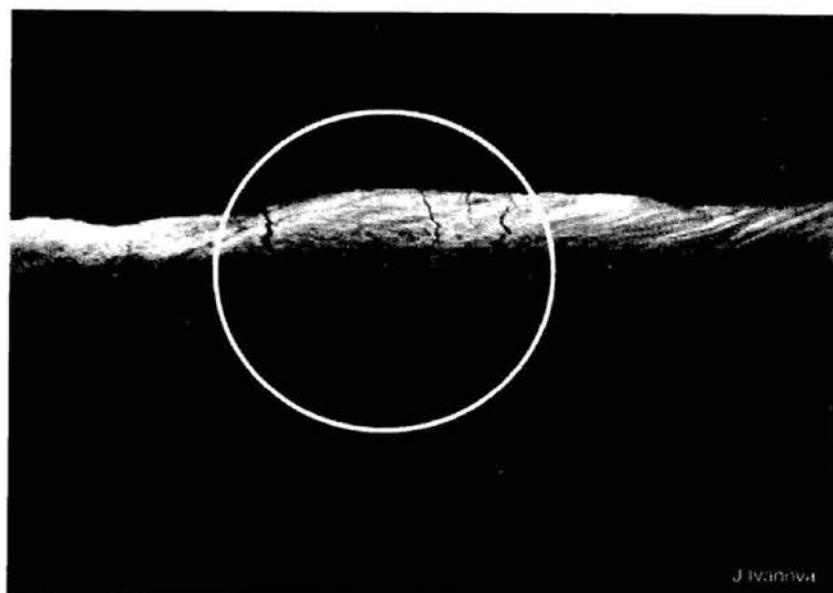

(ت) ترک عرضی در جوش


شکل ۵ - ۱۵

۱۰-۵ عدم پُرشدگی شیار

این عیب سطحی در اثر کمبود رسوب فلز جوش در مقطع جوش شیاری رخ می‌دهد؛ به عبارتی عدم پُرشدگی شیار، زمانی ایجاد می‌شود که فلز پُرکننده رسوب داده شده جهت پُر کردن شیار، کافی نباشد (شکل ۵-۱۶).



شکل ۵-۱۶ عدم پُرشدگی شیار.

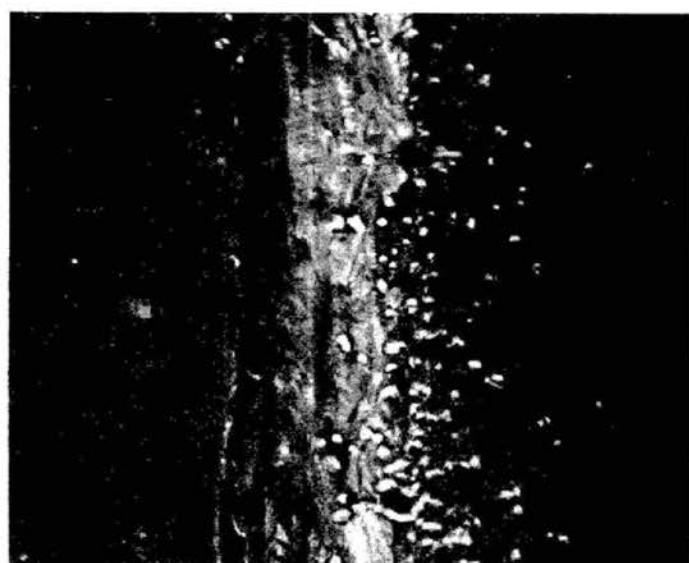

شکل ۵-۱۷ نمونه‌ای از پاشش جوش.

۱۱-۵ جرقه و پاشش

جرقه و پاشش عبارت است از ذرات فلزی که در حین جوشکاری ذوبی به اطراف پرتاپ شده و به عنوان بخشی از فلز جوش محسوب نمی‌شوند (شکل ۵-۱۷).

جرقه و پاشش، اغلب از اهمیت و حساسیت کمی در بین معاوی جوشکاری برخوردار است، ولی به هر حال در صورتی که پاشش به صورت یک قطره بزرگ باشد، گرمای کافی جهت ایجاد حساسیت بهترک را ایجاد خواهد کرد.

۲-۵ عیوب جوش در جوشکاری تحت حفاظت گاز

۱-۲-۵ ترک

عواملی که می‌تواند موجب بروز ترک در فلز جوش شود عبارتند از:

- بالا بودن نسبت عمق به عرض مقطع جوش که با افزایش ولتاژ یا کاهش شدت جریان می‌توان گرده جوش را پهن‌تر و کم عمق‌تر نمود.
- مقطع جوش خیلی کوچک باشد، بهویژه در مورد جوش گوشه یا پاس ریشه در جوش شیاری در ورق‌های ضخیم، که با کاهش سرعت جوشکاری می‌توان جوش بزرگتری ایجاد کرد.
- سرد شدن سریع چاله انتهایی جوش، که با کاهش سرعت سرد شدن و کنترل جهت حرکت انبر در انتهای نوار جوش می‌توان از ایجاد چاله انتهایی جلوگیری کرد.

۲-۶-۵ ذرات محبوس شده (آخال)

ذرات محبوس شده (آخال)^۱ در جوش می‌تواند به یک یا چند دلیل زیر به وجود آید:

- استفاده از جوش چند پاسی و یا اتصال کوتاه قوس ضمن عملیات جوشکاری که با تمیز کردن هرگونه ناخالصی بر روی جوش قبل از انجام پاس بعدی می‌توان این عیب را تا حدودی کاهش داد.
- سرعت پیشرفت بالا نیز می‌تواند باعث محبوس شدن ذرات به صورت لایه‌ای در جوش شود که با انتخاب سرعت پیشرفت کمتر و سیم جوشی با مقدار مواد اکسیژن‌زدای بیشتر و افزایش ولتاژ، می‌توان میزان ذرات محبوس شده را تقلیل داد.
- در جریان‌های بالا، در حالت انتقال به صورت اسپری، ضرورتی برای رفع سرباره وجود ندارد. اما در انتقال اتصال کوتاه در جریان‌های کم بهتر است تجمع سرباره توسط برس سیمی از بین رود تا از تشکیل آخال ناشی از سرباره جلوگیری شود.

۲-۶-۵ خلل و فرج (مک)

در زمان سردشدن، حلایق گازها در فلز جوش کاهش می‌یابد. هنگامی که فلز جوش در حال منجمد شدن است، گازهای محلول از حوضچه خارج می‌شوند. اما گازهایی که نمی‌توانند خارج شوند و در فلز جوش باقی می‌مانند موجب جوانه‌زنی و تشکیل حفره‌های گازی می‌شوند. اگر سرعت سردشدن بالا باشد حفرات داخل فلز منجمدشده حبس می‌شوند (شکل ۵-۱۸). گازهایی که معمولاً موجب تشکیل تخلخل می‌شوند، نیتروژن، هیدروژن و دی‌اکسیدکربن می‌باشند. در این میان نیتروژن از هوا اطراف، هیدروژن از طریق اکسیدهای سطحی (زنگ) و ترکیبات هیدروژن دار مانند رنگ، روغن و گریس و دی‌اکسیدکربن نیز به دلیل واکنش کربن با اکسیژن در فولاد می‌تواند تولید تخلخل در جوش نماید.



شکل ۱۸ - تخلخل در جوش تحت حفاظت گاز.

از دیگر عوامل تشکیل خلل و فرج می‌توان بهموارد زیر اشاره کرد:

- کافی نبودن منطقه تحت پوشش گاز محافظه؛ که با افزایش نرخ عبور گاز یا کاهش آن در صورت وقوع تلاطم، تمیز کردن جرقه از اطراف دهانه نازل، کاهش دادن وزش و جریان هوا و کاهش فاصله نازل تا سطح کار می‌توان این عیوب را رفع کرد.

- وجود ناخالصی‌ها در الکترود

- کشیفی سطح کار؛ تمیز کردن هرگونه آلودگی (روغن، رنگ، رطوبت و...) برای جلوگیری از این عیوب ضروری است.


- ولتاژ زیاد قوس و فاصله زیاد نازل تا سطح کار؛ که می‌تواند سبب ورود اکسیژن و ازت هوا به حوضچه جوش مذاب شود. در این مورد کاهش ولتاژ و کاهش فاصله نازل تا سطح کار کمک به کاهش این عیوب می‌کند.

۴-۵ ذوب ناقص


ذوب ناقص در بسیاری از موقعیت‌های خصوص در جوشکاری قوس کوتاه با جریان کم در قطعات ضخیم و در وضعیت بالای سر و افقی ایجاد می‌شود. همچنین در جوشکاری در وضعیت تخت، زمانی که فلز جوش جلوتر از قوس حرکت می‌کند احتمال وجود این عیوب زیاد است که با تغییر زاویه انبر و مستقیم نگهداشتن آن نسبت به حوضچه می‌توان از بروز این نقص جلوگیری کرد.

ولتاژ کم، زیاد بودن طول مؤثر الکترود که موجب حرارت ورودی نامناسب و غیرمناسب با مقدار مواد پرکننده می‌شود، عدم تمیزی، شکل هندسی یا زاویه نامناسب اتصال و بزرگی حوضچه جوش از عوامل به وجود آورنده این عیوب می‌باشد. برای جبران و کاهش این علل به ترتیب باید سطح مسیر اتصال، از هرگونه پوسته و لایه زنگزده و آلودگی‌های دیگر تمیز شود. نرخ تغذیه سیم جوش و ولتاژ باید افزایش یابد یا سرعت جوشکاری کاهش پیدا کند (شکل ۵ - ۱۹).

طرز قرارگیری انبر جوشکاری نسبت به حوضچه جوش نیز از عوامل تأثیرگذار بر ذوب ناقص می‌باشد (شکل ۲۰-۵).

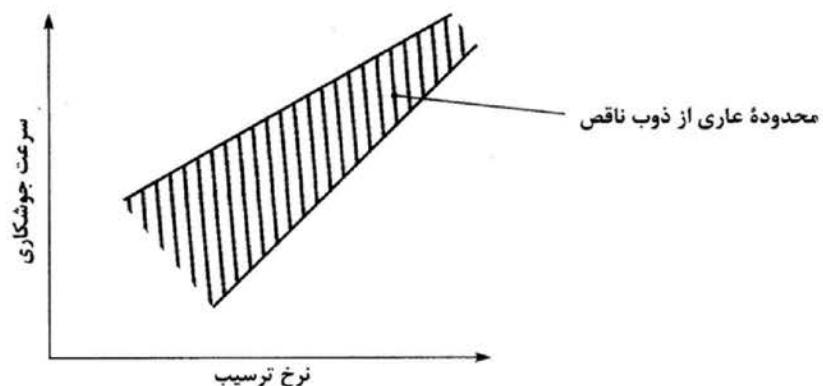

شکل ۱۹-۵ اثر سرعت جوشکاری و احتمال بروز ذوب ناقص.

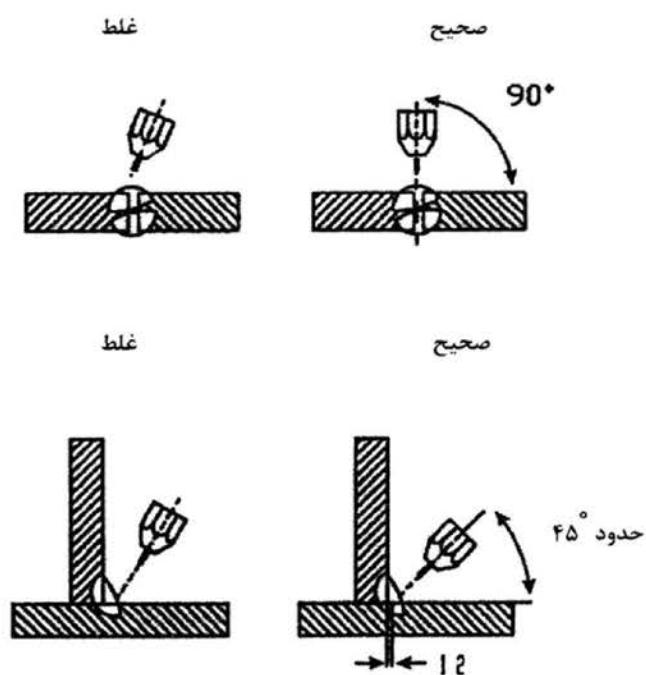

شکل ۲۰-۵ تأثیر زاویه صحیح انبر نسبت به قطعه کار.

۲۰-۵ نفوذ ناقص

نفوذ ناقص جوش، دلایلی مشابه با ذوب ناقص دارد. بدین ترتیب در اینجا هم عواملی چون زاویه انبر تأثیرگذار است. حداقل نفوذ، زمانی حاصل می‌شود که انبر به صورت عمود بر سطح قطعه کار نگه داشته شود. از آنجایی که میزان جیبیان به عنوان مهمترین تعیین‌کننده نفوذ است، پارامترهای تأثیرگذار بر جریان نیز بر الگوی نفوذ مؤثر می‌باشند.

۶-۲-۶ سوختگی کناره جوش

با کاهش سرعت جوشکاری می‌توان از به وجود آمدن این عیوب جلوگیری کرد.

همچنین کاهش سرعت تغذیه سیم جوش و تغییر زاویه انبر نیز در جلوگیری از به وجود آمدن این نقص مؤثر می‌باشدند.

۷-۲-۵ پاشش

پاشش عاملی است که می‌تواند موجب تشکیل حفره، نفوذ ناکافی و اختلال در سیکل‌های جوشکاری شود. پاشش ذرات بزرگ که معمولاً بر روی قطعه کار شکل می‌گیرد، به دلیل کم بودن شدت جریان نسبت به قطر سیم جوش یا طول قوس بسیار زیاد (ولتاژ بسیار بالا) رخ می‌دهد که موجب می‌شود قطرات در یک محور مستقیم منتقل شوند.


۳-۵ عیوب جوش در فرآیند جوشکاری با قوس زیرپودری

۱-۳-۵ تخلخل

فلز رسوب کرده در فرآیند زیرپودری معمولاً تمیز و بدون تخلخل‌های مضر است زیرا بستر سرباره مذاب حفاظت مناسبی از حوضچه مذاب فراهم می‌کند. تنها در سطح منطقه جوش یا لایه زیرین سطوح صاف ممکن است تخلخل ایجاد شود (شکل ۵-۲۱). عوامل متعددی ممکن است باعث ایجاد تخلخل شوند که عبارتند از:

- ۱- وجود آلودگی در اتصال
- ۲- وجود آلودگی در سیم جوش
- ۳- کافی نبودن میزان پوشش دهی پودر
- ۴- وجود آلودگی در پودر
- ۵- گیر افتادن پودر در زیر اتصال
- ۶- جدایی ذرات تشکیل‌دهنده فلز جوش
- ۷- سرعت حرکت زیاد
- ۸- باقی ماندن سرباره خال جوش‌های قبلی که با الکترود روكش‌دار انجام شده است.

مانند دیگر روش‌های جوشکاری، در این روش نیز فلز پایه و الکترود باید خشک و تمیز باشد. سرعت زیاد حرکت و انجام سریع جوش باعث می‌شود زمان کافی برای خروج گاز از فلز مذاب وجود نداشته باشد. در این موارد سرعت حرکت را می‌توان کاهش داد ولی راه حل‌های دیگری برای جلوگیری از هزینه اضافی نیز باید به کار گرفته شود.

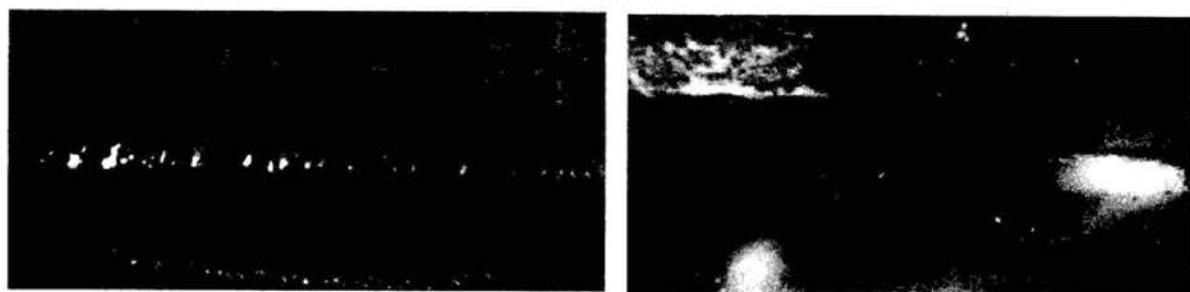

شکل ۵ - ۲۱ تخلخل در جوش زیرپودری.

۲ - ۳ - ۵ ترک

ترک در فلز جوش یا قسمت تفتیده^۲ ممکن است ناشی از نفوذ هیدروژن در فلز جوش باشد. هیدروژن ممکن است از منابعی نظیر پودر، چربی‌ها و آلودگی‌های روی سیم‌جوش یا فلز پایه، و هیدروژن موجود در سیم‌جوش یا فلز پایه به‌حوضچه فلز مذاب وارد شود. ترک به‌علت نفوذ هیدروژن در فلز جوش معمولاً در فولادهای کم آلیاژ رخ می‌دهد و با افزایش تنفس تسليم و تنفس کششی مقدار آن بیشتر می‌شود. این نوع ترک گاهی در فولادهای کربنی نیز رخ می‌دهد. همیشه مقداری هیدروژن نفوذ کرده در فلز جوش وجود دارد اما باید مقدار مجاز نفوذ آن محدود و کم باشد. با افزایش استحکام کششی، مقدار هیدروژن مجاز در فلز جوش رسوب کرده، کاهش می‌یابد. معمولاً این ترک‌ها چندین ساعت (حدود ۷۲ ساعت) بعد از سردشدن قطعه تا دمای محیط رخ می‌دهد.

برای کم نگه داشتن مقدار هیدروژن موجود در فلز جوش می‌توان کارهای زیر را انجام داد:

۱ - حذف رطوبت از پودر با پختن آن در کوره (طبق توصیه‌های سازنده)

۲ - حذف روغن، چربی یا کثیفی از روی سیم‌جوش و فلز پایه

۳ - افزایش دمای کار برای خارج شدن هیدروژن در حین انجام عملیات جوشکاری. این کار را می‌توان با ادامه «پیش‌گرمایش» تا انتهای جوش یا «پس‌گرمایش» اتصال چند ساعت قبل از سرد شدن آن تا دمای محیط انجام داد.

۴ - ۵ ترک خوردگی جوش

۱ - ۴ - ۵ ترک جوش

وقوع ترک در جوش هیچ وقت نباید بی‌اهمیت تلقی شده و مورد چشم‌پوشی واقع شود. با استفاده از طرح خوب و انتخاب دستورالعمل جوشکاری مناسب، از این پدیده می‌توان جلوگیری نمود. انواع ترک‌های محتمل در جوشکاری عبارتند از:

۱ - وقوع ترک در نوار جوش (به صورت ظاهری یا داخلی);

۲ - ترک در ناحیه‌ای از فلز پایه که تحت تأثیر دمای جوش، تغییر حالت متالورژیک می‌دهد و به‌آن ناحیه تفتیده^۳ می‌گویند (ترک در زیر نوار جوش);

۳ - ترک در جوش در هنگام بهره‌برداری (ترک مقاومتی).

2. HAZ

3. Heat Affected Zone (HAZ)

عواملی که باعث وقوع ترک در نوار جوش می‌شوند (به صورت ظاهری یا داخلی)

- ۱- گیرداری درز که باعث بوجود آمدن تنש‌های انقباضی زیاد در جوش می‌شود.
- ۲- هندسه مقطع نوار جوش، با سرد شدن، جوش تمایل به انقباض پیدا می‌کند. جوش با سطح محدب در گلوی خود مصالح کافی برای مقابله با کشش‌های دو محوری را دارد. لیکن در نوار جوش با سطح مقعر، تنش‌های کششی عرضی قابل توجهی بوجود می‌آید که می‌تواند ترک طولی در نوار جوش بوجود آورد. در نوار جوش با نفوذ عمیق که عمق آن بیش از عرضش باشد، در صورت گیرداری درز، وقوع ترک‌های داخلی محتمل می‌باشد. در صورت زیاد بودن میزان سولفور یا فسفر در فلز پایه، وقوع هر دو ترک فوق به مقدار زیادی تشدید می‌گردد.
- ۳- میزان کربن و آلیاژها در فلز پایه، هر چه میزان کربن و آلیاژ در فلز پایه زیاد باشد، شکل‌پذیری فلز جوش کاهش یافته و احتمال وقوع ترک بیشتر می‌شود.
- ۴- وارد شدن حباب‌های هیدروژن از روکش الکترود در نوار جوش.
- ۵- وجود رطوبت در سطح شیار جوش در فلز پایه و آلودگی سطح مذکور.
- ۶- سرد شدن سریع جوش که موارد ۳ و ۴ را افزایش می‌دهد.

عواملی که باعث وقوع ترک در ناحیه تفتیده در فلز پایه می‌شوند (ترک در زیر نوار جوش)

- ۱- میزان کربن یا آلیاژ زیاد که باعث افزایش سختی‌پذیری و کاهش شکل‌پذیری ناحیه تفتیده می‌شوند. (در فولادی که سختی‌پذیری ندارد، امکان وقوع ترک زیر نوار جوش وجود ندارد).
- ۲- تردی هیدروژنی ناحیه ذوب شده بهعلت وارد شدن هیدروژن از فلز جوش.
- ۳- سرعت سرد شدن که بهر یک از دو عامل ۱ و ۲ مؤثر است.

عواملی که باعث وقوع ترک در جوش در هنگام بهره‌برداری می‌شوند (ترک مقاومتی)

تحت شرایط بهره‌برداری، جوش ترک نمی‌خورد، لیکن در صورتی که به خوبی طرح نشده باشد، وقوع ترک مقاومتی در آن امکان‌پذیر است. وقوع دونوع خرابی در جوش در هنگام بهره‌برداری محتمل است و باید توسط طراح مدنظر قرار گیرد:

- ۱- تردی ناشی از زخم که باعث شکست جوش یا فلز پایه در ناحیه تفتیده، تحت بارهای ضربه‌ای بزرگ در درجه حرارت پایین می‌گردد.
- ۲- ترک خستگی بهعلت اثر زخم ناشی از هندسه نامناسب درز. این نوع شکست تحت بارهای متناوب با تکرار و دامنه بزرگ بوجود می‌آید.

عواملی که باید کنترل گردد

۱. هندسه نوار: سطح نوار جوش باید قدری محدب بوده و دارای نسبت عرض به عمق مناسب باشد. این مسئله باید در جوش‌های یک پاسه و جوش ریشه در جوش‌های چند پاسه و یا حتی پاسه‌های میانی مورد توجه قرار گیرد.

۲. گیرداری درز: در هنگام طراحی و اجرا باید گیرداری درز را به حداقل رساند.

۳. میزان کربن و آلیاژها: در هنگام انتخاب نوع فولاد باید دقت گردد که موازنیهای بین هزینه فولاد و هزینه جوش برقرار گردد. انتخاب فولادهای پرمقاومت هر چند که باعث کاهش هزینه فولاد می‌گردد، لیکن به علت وجود میزان کربن زیاد و یا آلیاژها، و به خصوص عنصری مثل سولفور یا فسفر، که تأثیر منفی بر کیفیت جوش دارد، افزایش قابل توجهی در هزینه جوشکاری وجود خواهد داشت. این دو هزینه باید قابل موازنیه باشند.


۴. وارد شدن هیدروژن: برای جلوگیری از ورود حباب‌های هیدروژن باید از الکترودهای کم‌هیدروژن استفاده گردد.

۵. حرارت ورودی: باید کل حرارت ورودی کنترل گردد. این حرارت شامل پیش‌گرمایش، حرارت القایی به‌واسطه جوشکاری، گرمایش در حد فاصل پاس‌های مختلف و پس‌گرمایش به‌منظور جلوگیری از سرد شدن سریع می‌باشد. حرارت القایی کمتر، باعث کاهش تنش‌های انقباضی و کاهش سرعت سرد شدن (که از تردی زیاد ناحیه تفتیده می‌کاهد) می‌گردد. این دو از عوامل مهم بروز ترک در جوش می‌باشند.

۵-۴-۲ ترک در حال جوش

آیین‌نامه AWS مقرر می‌دارد هر حال جوشی که بعداً جزئی از جوش اصلی می‌شود، باید با همان کیفیت جوش اصلی (شامل هر نوع پیش‌گرمایش) اجرا گردد (شکل ۵-۲۲).

در صورتی که خال جوش هنگام جوش اصلی کاملاً ذوب گردد، لزومی به‌منظور کردن تدبیر خاص در هنگام خال جوش نیست، مگر اینکه ضخامت ورق‌ها زیاد بوده و احتمالاً ترک خوردنی در آن وجود داشته باشد (شکل ۵-۲۲). در صورت شکست خال جوش، همان تدبیری که برای حفظ سلامت جوش اصلی در قبل گفته شد، باید در هنگام خال جوش رعایت گردد (از جمله پیش‌گرمایش و شکل نوار جوش). توصیه می‌گردد که برای خال جوش ورق‌های ضخیم‌تر از ۲۵ میلی‌متر، از الکترودهای کم‌هیدروژن استفاده گردد.

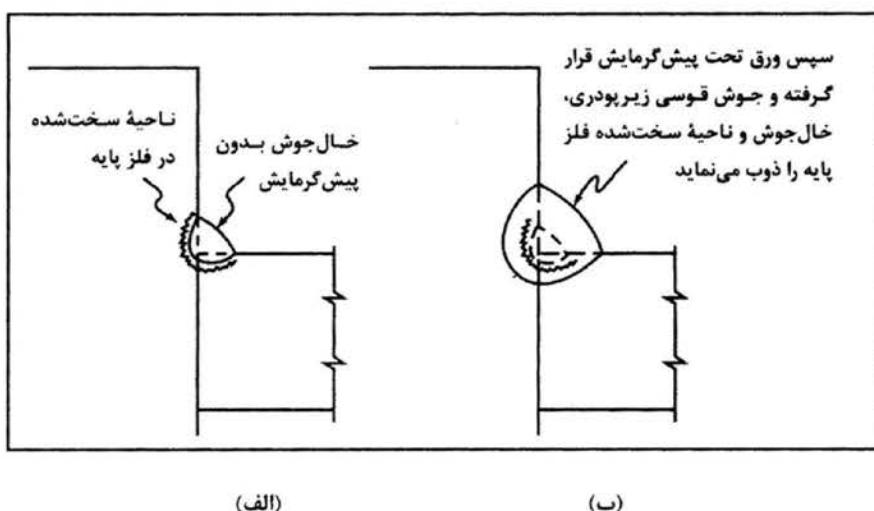

شکل ۵-۲۲ عدم منظور کردن تدبیر لازم، می‌تواند باعث ایجاد ترک در خال جوش گردد.

۳-۴-۵ ورق‌های نازک

جوش‌هایی که ورق‌هایی نازک را متصل می‌کنند، بهندرت تمایل بهترک از خود نشان می‌دهند. حرارتی که در هنگام جوشکاری بهورق انتقال داده می‌شود و جرم کم ورق، سرعت سرد شدن را کاهش می‌دهد. این موضوع بهعلوه تنش‌های داخلی کاهش یافته ناشی از نسبت مناسب بعد گلو بهضخامت ورق، و انعطاف‌پذیری خوب ورق نازک در مقابل انقباض، از شدت تأثیر عوامل ایجاد ترک می‌کاهد. در جوشکاری ورق‌های نازک، ترک‌خوردگی تقریباً هیچ وقت مشکل مهمی نمی‌باشد، مگر اینکه میزان کربن و آلیاژ فولاد بهطور غیرمعمولی زیاد باشد.


۴-۴-۵ ورق‌های ضخیم

در کارخانه‌های نورد فولاد، تمام ورق‌ها و نیمرخ‌های فولادی، بعد از نورد در درجه حرارت سرخ، با سرعت نسبتاً کمی سرد می‌شوند. در ورق‌های ضخیم بهعلت جرم بیشتر، این سرعت بهمراتب کمتر است. برای یک میزان معلوم کربن و آلیاژ، سرعت سرد شدن کمتر، باعث کاهش مقاومت می‌گردد.


برای ضخامت‌های معمول، کارخانه‌های نورد مشکلی برای برآورده کردن مشخصات مقاومتی ندارند، لیکن برای تولیدات با ضخامت زیاد، بهخاطر سرعت سرد شدن کمتر، لازم است میزان کربن یا آلیاژها بهمنظور دستیابی مقاومت مورد نظر، افزایش داده شوند.

از آنجایی که جوش در ورق ضخیم، زودتر از ورق نازک سرد می‌شود و همچنین ورق ضخیم احتمالاً دارای کربن یا آلیاژ بیشتری است، جوش در ورق ضخیم دارای مقاومت بیشتر و شکل‌پذیری کمتری خواهد بود. برای اتصال ورق‌های ضخیم روش‌های جوشکاری خاص مورد نیاز خواهد بود (مخصوصاً برای پاس اول یا پاس رسیله) و احتمالاً پیش‌گرمایش نیز لازم می‌گردد. هدف از این روش‌ها، کاهش سرعت سرد شدن جوش و افزایش شکل‌پذیری آن است. علاوه بر افزایش شکل‌پذیری، پیش‌گرمایش ورق‌های ضخیم، باعث کاهش تنش‌های انقباضی که در اثر گیرداری درز ایجاد می‌گردد، می‌شود.


بهعلت هزینه بالا، پیش‌گرمایش باید بهخوبی تعریف شده باشد. برای مثال، برای جوش گوشه ورق نازک جان بهورق ضخیم بال، پیش‌گرمایشی بهاندازه پیش‌گرمایش جوش لب بهلب دو ورق ضخیم با درجه گیرداری زیاد، لازم نیست. مطابق شکل ۵-۲۳، برای کاهش تنش‌های انقباضی در جوشکاری ورق‌های ضخیم، لازم است فاصله‌ای حدود ۱ تا ۲ میلی‌متر، بین دو ورق ایجاد گردد. این فاصله را می‌توان به‌کمک مفتول نرمه ایجاد نمود. برش مضرس لبه‌ها با دندانه‌هایی در همین حدود، می‌تواند تأمین کننده این فاصله باشد.

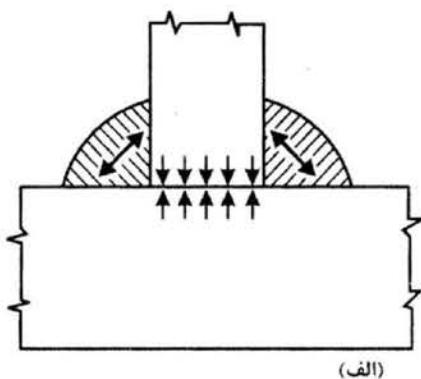

(الف)

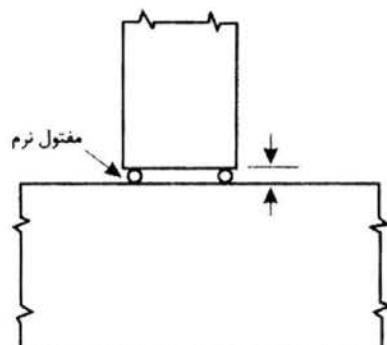

(ب) تنظیم قبل از جوشکاری

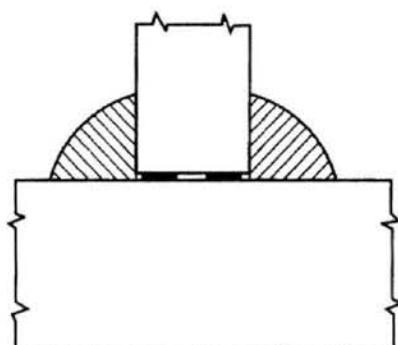


(ب) انقباض جوش آزاد است

شکل ۵ - ۲۳


۵ - ۴ - ۵ جوش گوشه

در شکل ۵ - ۲۴ مراحل سرد شدن نوار مذاب جوش گوشه از سمت دو ساق به گلوی جوش نشان داده شده است. همان‌طور که این شکل نشان می‌دهد، گلوی جوش گوشه آخرین منطقه‌ای است که سرد و جامد می‌گردد.

حال به مقایسه دو نوار جوش محدب و مقعر مطابق شکل ۵ - ۲۵ می‌پردازیم. همان‌طور که این شکل نشان می‌دهد، مقایسه ظاهری، اندازه جوش مقعر را بزرگتر نشان می‌دهد. لیکن بررسی مقطع دو جوش نشان می‌دهد که جوش محدب دارای ضخامت گلوی بزرگتری می‌باشد. بنابراین جوش مقعر با مصرف مصالح جوش کمتر، مقاومت بزرگتری دارا می‌باشد.

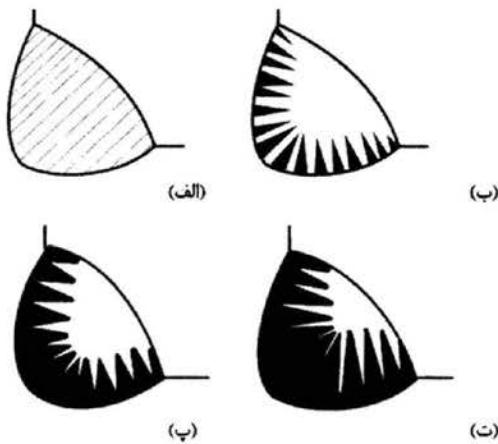

شکل ۵ - ۲۴

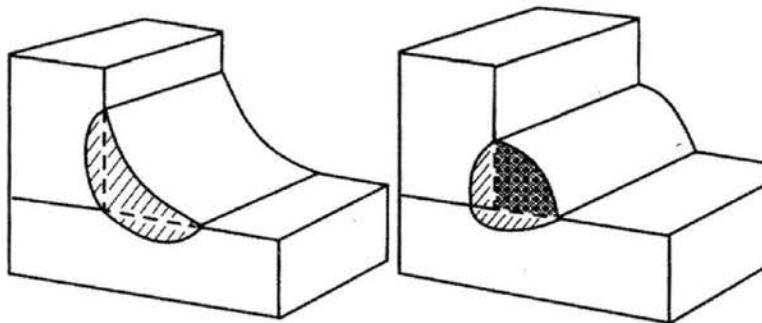


شکل ۵ - ۲۵

این احساس در اغلب طراحان وجود دارد که جوش گوشه مقعر، مسیر یکنواخت‌تری برای جریان تنفس به وجود می‌آورد. لیکن تجرب عملى مبین این است که جوش‌های گوشه یک پاسه مقعر تمایل بیشتری برای ترک خوردن دارند. بخصوص در فولادهایی که به روش‌های خاص جوشکاری نیاز دارند. این عیب مزیت توزیع یکنواخت تنفس را جبران می‌کند.

وقتی که جوش مقعر خنک و منقبض می‌شود، سطح خارجی آن به کشش می‌افتد (شکل ۵ - ۲۶ - الف). این کشش می‌تواند در جوش ایجاد ترک نماید. با استفاده از جوش محدب می‌توان از این ترک جلوگیری نمود. همان‌طور که شکل ۵ - ۲۶ - ب، نشان می‌دهد جوش محدب می‌تواند بدون ایجاد کشش سطحی، سرد و منقبض گردد. در

جوش‌های گوشه چند پاسه، فقط پاس اول (جوش ریشه) لازم است به صورت محدب اجرا گردد. به همین علت اگر در طراحی برای جریان یکنواخت‌تر تنفس لازم باشد از جوش مقعر استفاده گردد، باید جوش به صورت چند پاسه اجرا شود که پاس اول باید دارای قدری تحدب باشد.

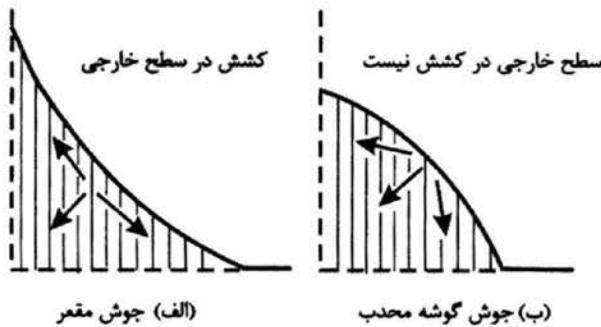

شکل ۵ - ۲۶

۵ - ۴ - ۶ جوش‌های شیاری

در ورق‌های ضخیم، پاس اول (جوش ریشه)، احتیاج به تمهدات خاصی دارد. این مسئله در درزهای جناغی دو طرفه (X) برای جوش ریشه طرف دوم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چون در هنگام اجرای این جوش، به علت اجرای جوش طرف اول، گیرداری بیشتری در درز وجود دارد. جوش در هنگام سرد شدن، تمایل به انقباض همه جانبی دارد که قبیود موجود در ورق از این انقباض جلوگیری می‌کند و در نتیجه در جوش تنفس‌های کششی انقباضی به وجود آمده و حتی جوش در نقاط متعددی به حد تسلیم می‌رسد.


شکل ۵ - ۲۷ می‌تواند ایده‌ای از تنفس‌های کششی محبوس و تسلیم جوش به دست دهد. فرض کنید که طول ورق‌ها کوچک بوده و اجازه انقباض آزاد به جوش داده شود. وضعیت انقباض یافته با خط‌چین نشان داده شده است. حال اگر بخواهیم ورق‌ها را به وضعیت اولیه برگردانیم، وضعیتی که در صورت وجود قید وجود خواهد داشت، نیاز به ایجاد کشش عرضی در درز داریم که ایجاد تنفس کششی عرضی در جوش می‌نماید. در عمل به علت عدم امکان حرکت در ورق و کم بودن ضخامت جوش در مقابل ورق، کشیدگی (اتساع) یا تسلیم فقط در جوش به وجود می‌آید که قسمت اعظم آن در زمانی رخ می‌دهد که جوش داغ بوده و مقاومت و شکل‌پذیری کمتری دارد. اگر در این حالت، تنفس داخلی از مشخصات مکانیکی جوش تجاوز نماید، یک ترک در امتداد نوار جوش به وجود می‌آید.

از آنجایی که پاس اول (جوش ریشه) کربن یا آلیاژ بیشتری از فلز پایه کسب می‌نماید، شکل‌پذیری آن کمتر از سایر پاس‌ها می‌باشد. مطابق شکل ۵ - ۲۸، اگر این جوش به صورت مقعر اجرا گردد، امکان ترک خوردن در آن بیشتر خواهد شد.

افزایش ضخامت گلوبی پاس اول (جوش ریشه)، احتمال وقوع ترک در آن را کاهش می‌دهد. استفاده از مصالح جوش کم‌هیدروژن نیز عامل مهمی در کاهش احتمال ترک است، در نهایت استفاده از پیش‌گرمایش نیز می‌تواند مقرر شود.




شکل ۵ - ۲۷

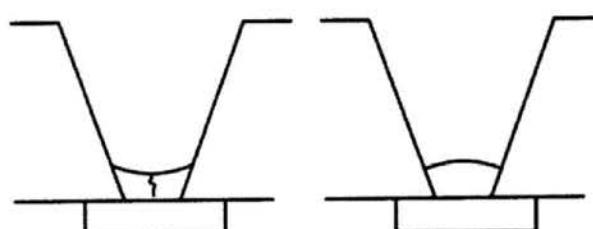

شکل ۵ - ۲۸

اگر پاس‌های میانی جوش به طور قابل توجهی عریض یا مقعر باشد، احتمال وقوع ترک در امتداد آنها نیز وجود دارد. مطابق شکل ۵ - ۲۹، در این حالت به جای استفاده از نوارهای عریض و مقعر، پاس‌های جوش بهتر است به صورت نوارهای پهلو به پهلو با عرض کمتر و تحدب بیشتر اجرا گردد.

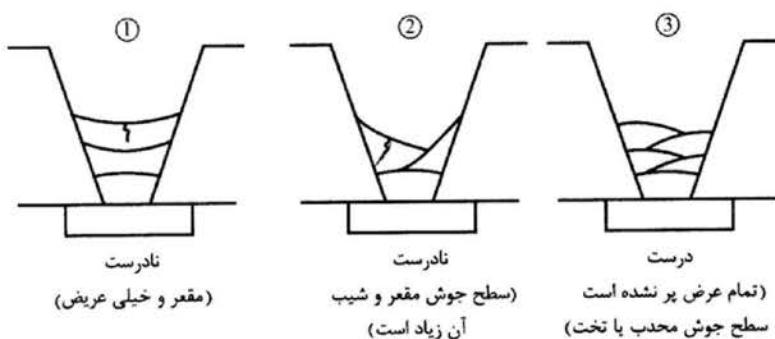

شکل ۵ - ۲۹

۷ - ۴ - ۵ ترک‌های داخلی در نوار جوش و نسبت عرض به عمق نوار جوش
وقتی که به علت گیرداری درز یا شیمی مصالح یا هر دو عامل، تمایل به ترک‌خوردگی در جوش وجود داشته باشد، ترک در سطح جوش ظاهر می‌شود. گاهی موقع ممکن است ترک داخلی بدون هرگونه عمق زیاد جوش یا طرح غلط درز ایجاد گردد. سرد شدن (انجماد) جوش شیاری مشابه جوش گوشه است. انجماد از سطح تماس جوش با سطح فلز پایه شروع شده و در محور مرکزی جوش به اتمام می‌رسد. اگر عمق ذوب خیلی بزرگ‌تر از عرض نوار جوش باشد، سطح جوش

ممکن است زودتر از مرکز آن منجمد شود. در این حالت تنش‌های انقباضی می‌توانند در هسته داغ جوش، ترک داخلی بدون بروز سطحی به وجود آورند (شکل ۵ - ۳۰ - الف).

ترک‌های داخلی می‌توانند به علت عدم طراحی دقیق درز و آماده‌سازی لبه‌ها نیز به وجود آیند. شکل

۵ - ۳۰ - ب، نتایج ترکیب ورق ضخیم، نفوذ عمیق و زاویه لبه ۴۵ درجه را نشان می‌دهد.

شکل ۵ - ۳۰ - پ، یک جوش جناغی دوطرفه (X) را نشان می‌دهد که برای جوش طرف دوم شیار کم عرض و


عمیقی سنگ‌خورده است. جوشکاری در این شیار باعث به وجود آمدن ترک داخلی خواهد شد.

شکل ۵ - ۳۰ - ت، ایجاد ترک داخلی را در جوش گوشه‌ای نشان می‌دهد که عمق ذوب آن نسبت به عرضش


زیاد است. ترک‌های داخلی از این نظر که توسط بازرگانی‌های چشمی قابل مشاهده نیستند، جدی‌تر هستند. راه

حلوگیری از وقوع این ترک‌ها، کنترل نسبت عمق به عرض، طرح مناسب درز جوش، استفاده از سرعت و آمپر مناسب


برای کنترل حجم مصالح جوش مصرفی می‌باشد.

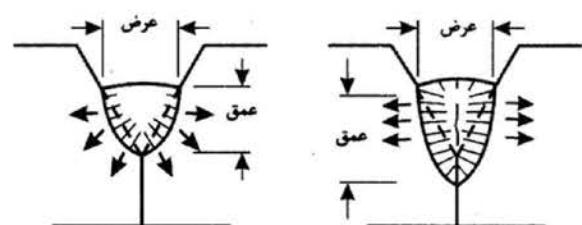


(الف)

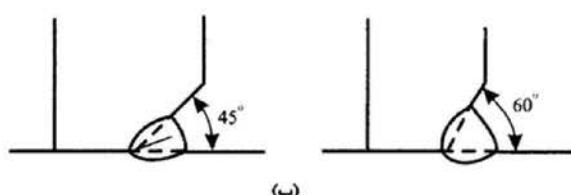

(ب)

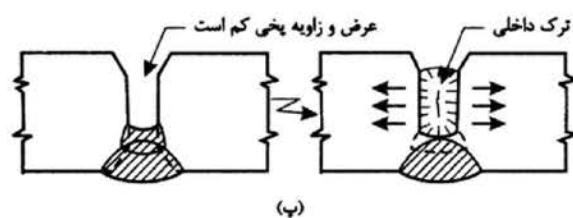

(ج)

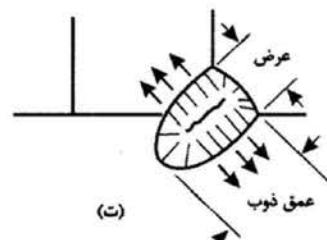

شکل ۵ - ۳۰


در میان عوامل فوق نسبت عرض به عمق درز جوش، مهمترین است. تجربه نشان می‌دهد که نسبت عرض به عمق مذاب جوش، از مقدار حداقل $1/4$ به 1 تا حداقل $1/4$ به 1 مناسب می‌باشد:

$$\frac{\text{عرض جوش}}{\text{عمق ذوب}} = \frac{1}{4} \text{ تا } 1$$

۴-۵ ترک در زیر نوار جوش*

این نوع ترک، ترکی است که در زیر نوار جوش در ناحیه تفتیده فلز پایه به وجود می‌آید. در فولادهای نرم‌ه کم‌کربن تقریباً وقوع چنین ترکی مشاهده نمی‌شود. با افزایش میزان کربن و آلیاژها و ضخامت ورق، امکان وقوع آن افزایش می‌یابد. در فولادهایی با حد تسلیم 7000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع حتی با وجود اعمال پیش‌گرمایش، باز باید انتظار وقوع این ترک‌ها را داشت.


یکی از روش‌های جلوگیری از این نوع ترک، استفاده از مصالح جوش کم‌هیدروژن است، چون نفوذ هیدروژن باعث تردی ناحیه تفتیده فلز پایه می‌گردد. هیدروژن می‌تواند از طریق روش الکترود و یا رطوبت موجود در سطوح مورد جوش وارد فلز پایه گردد. نوار جوش و ناحیه تفتیده فلز پایه، به علت درجه حرارت زیاد قدرت جذب هیدروژن بالایی دارند. خوشبختانه اکثر هیدروژن از حد فاصل درز جوش خارج شده و فقط قسمت ناچیزی از آن جذب نوار جوش و فلز پایه می‌گردد. با توجه به کاهش قابلیت جذب هیدروژن به علت کاهش دما، با دور شدن از ناحیه تفتیده، قدرت جذب هیدروژن نیز توسط فلز پایه از بین می‌رود. در شکل ۳۱-۵ نواحی نفوذ هیدروژن در نوار جوش و فلز پایه نشان داده شده است. در واقع ناحیه خارج از ناحیه تفتیده مانند حصاری در اطراف حوزه تأثیر حرارت، از نقطه‌نظر جذب هیدروژن عمل می‌نماید و در شکل فریت باقی می‌ماند.

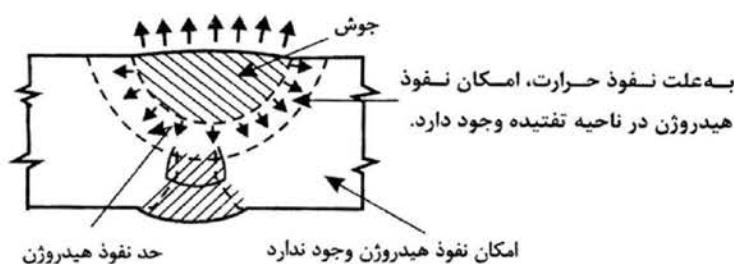

شکل ۳۱-۵

با کاهش دما، ناحیه تفتیده به‌شکل قبلی خود یعنی فریت بدون قدرت جذب هیدروژن برمی‌گردد. هیدروژن‌های جذب شده از فلز جدا شده و به صورت حفراتی در حد فاصل کریستال‌ها محبوس می‌شوند و باعث افزایش فشار بین کریستالی می‌گردند. این فشار اضافی در ترکیب با تنש‌های انقباضی و اثر تردشگی این ناحیه، باعث بروز ترک می‌شود. چون کربن فولاد جوش کمتر از کربن فلز پایه است، این پدیده اکثرًا در ناحیه تفتیده از فلز پایه رخ می‌دهد

(شکل ۵ - ۳۲). به‌این نوع ترک، ترک در زیر نوار یا زنجیره جوش می‌گویند. در صورتی که این ترک‌ها در فلز پایه در مجاورت نوار جوش ظاهر شوند، به آنها ترک پنجه می‌گویند. کاهش سرعت انجام‌داد، کاهش سرعت جوشکاری و پیش‌گرمایش، به هیدروژن جذب‌شده فرست خروج می‌دهند و از شدت بروز این نوع ترک کاسته می‌شود.

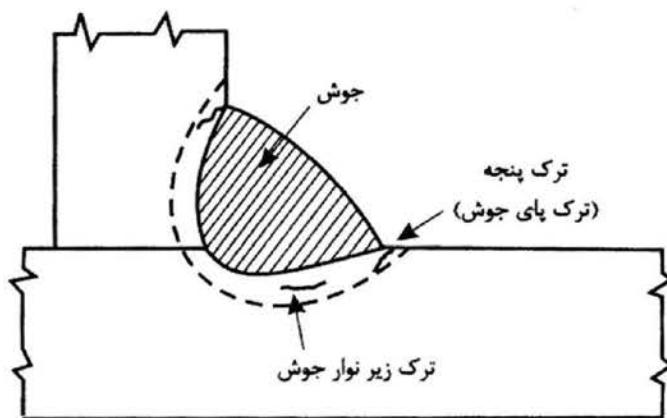

شکل ۵ - ۳۲

استفاده از الکترود کم‌هیدروژن، منبع اصلی تولید هیدروژن را از بین برد و باعث حذف ترک در زیر نوار جوش می‌شود.

۹ - ۴ - ۵ جمع‌بندی مطالب ارائه شده در مورد ترک

مهمنترین مشخصه درز جوش، عاری بودن آن از هرگونه ترک است. ترک می‌تواند در نوار جوش (مصالح جوش) و ناحیه تفتیده در فلز پایه به وجود آید. اکثر فولادها در ضخامت‌های متوسط را می‌توان بدون نگرانی از وقوع ترک جوش نمود. با افزایش ضخامت ورق، میزان کربن و آلیاژها، ترک در نوار جوش و ترک در زیر نوار جوش به صورت یک مشکل در می‌آید و برای جلوگیری از وقوع آن به تمهیدات خاصی نیاز است.

برای جلوگیری از وقوع ترک روش‌های پیشگیرانه زیر ایجاب می‌شود:

الف) انتخاب دستورالعمل جوشکاری مناسب به همراه مقطع مناسب برای درز و نوار جوش و کنترل مواد مضار.

ب) کاهش گیرداری درز با تعبیه فاصله بین دو لبه ورق.

پ) استفاده از مصالح جوش کم‌هیدروژن.

ت) کنترل سرعت انجام‌داد با کاهش شدت جریان الکتریسیته، کاهش سرعت جوشکاری و در صورت نیاز استفاده از پیش‌گرمایش و کنترل دما در پاس‌های میانی.

۶

تغییرشکل‌های ناشی از جوشکاری

۱۵۵	۱-۶ عوامل مؤثر در تغییرشکل‌های ناشی از جوشکاری
۱۵۶	۲-۶ عوامل اعوجاج
۱۵۷	۳-۶ تأثیرات نامطلوب جوش بیش از حد
۱۵۸	۴-۶ کنترل انقباض جوش
۱۶۱	۵-۶ انقباض عرضی
۱۶۵	۶-۶ هلالی شدن بال
۱۶۶	۷-۶ شمشیری شدن (انحنای طولی)
۱۷۱	۸-۶ هم راستایی ورق‌ها
۱۷۲	۹-۶ استفاده از حرارت برای رفع انقباض‌های جوشکاری
۱۷۶	۱۰-۶ حرارت تولیدی در هنگام جوشکاری (حرارت القایی به عنوان جوشکاری)
۱۸۶	۱۱-۶ جمع‌بندی مطالب فصل

تغییرشکل‌های ناشی از جوشکاری

۶

۶-۱ عوامل مؤثر در تغییرشکل‌های ناشی از جوشکاری

در عملیات جوشکاری، چرخه گرم و سرد شدن، باعث انقباض در فلز پایه و جوش می‌شود که این انقباض باعث اعوجاج در قطعه مورد جوش می‌گردد. بهمنظور حصول اهداف اقتصادی کامل در ساخت و ساز جوشی، مهندسان طراح و اجرا باید تخمین درستی از میزان انقباض و روش‌های کنترل آن در ذهن داشته باشند. روش‌های پیشنهادی برای اصلاح و یا حذف انقباض، بر پایه تحلیل‌های نظری و تجربی عملی در کارخانه‌های ساخت قرار دارند.


اختلافات شدید حرارتی در ناحیه نوار جوش، توزیع خواص غیریکنواختی در قطعات به وجود می‌آورد. با افزایش دما، خواصی نظیر تنفس تسلیم، ضریب الاستیسیته، و هدایت حرارتی، کاهش و ضریب انسپاکت حرارتی و گرمای ویژه افزایش می‌یابد (شکل ۶-۱). در نتیجه تخمین اعوجاج و تغییرشکل مصالح به کمک تحلیل حرارتی بسیار مشکل می‌شود.

به علاوه، گیرداری ناشی از گیره‌های خارجی و گیرداری‌های داخلی به علت جرم، و سختی ورق فولادی، باید در تحلیل منظور گردد. تمام این عوامل تأثیر مشخصی بر تغییرشکل‌های حرارتی دارند.

بالاخره لازم است عامل زمان مورد توجه قرار گیرد. مدت زمان تداوم شرایط خاص، اهمیت آن موضوع را کنترل می‌کند.

تمام عوامل تأثیرگذار فوق، خود تابعی از دستورالعمل جوشکاری می‌باشند. دستورالعمل‌های مختلف جوشکاری، نوع الکترود، شدت جریان، سرعت حرکت، آمده‌سازی لبه، پیش‌گرمایش و سرعت خنک شدن، تأثیر مهمی در مسئله دارند.

آشکار است که با بررسی جداگانه عوامل فوق نمی‌توان اعوجاج و تغییرشکل‌های حرارتی را تحلیل نمود و تحلیلی بر پایه تأثیر ترکیبی عوامل، تنها روش عملی است.

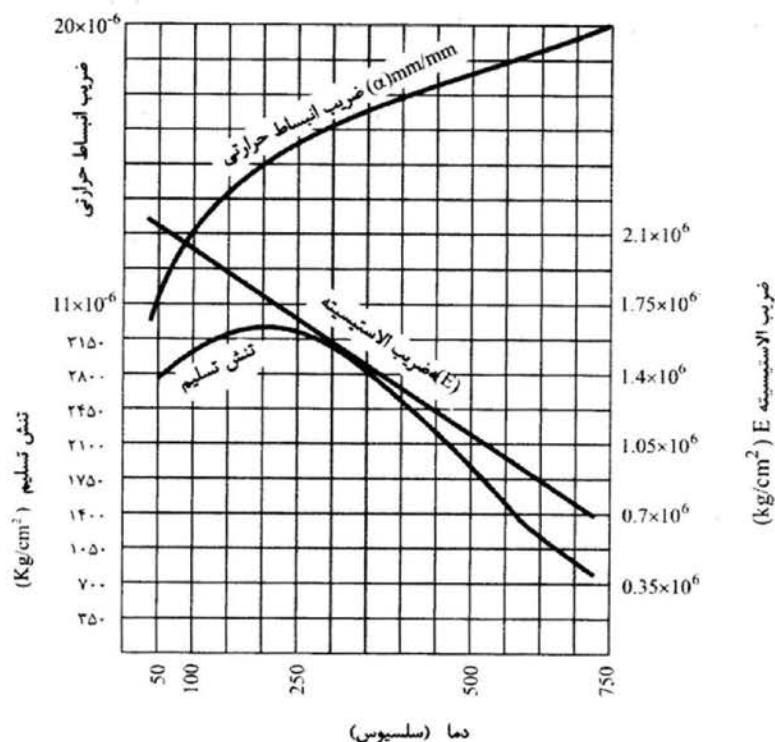


شکل ۶ - ۱ تغییر خواص مکانیکی در دمای زیاد، تحلیل انقباضی جوش را مشکل‌تر می‌نماید. نمودارها برای فولاد نرم‌هه می‌باشد.

٦ - عوامل اعوجاج

مطابق شکل ۶ - ۲، تغییرشکل ناشی از جوش را می‌توان به انقباض طولی و انقباض عرضی تقسیم نمود. اگر انقباض عرضی در ضخامت جوش یکنواخت نباشد، اعوجاج زاویه‌ای نیز رخ می‌دهد. اگر انقباض طولی در امتداد محوری غیرمنطبق بر محور خنثای عضو رخ دهد، باعث انحنای طولی (شمیزیری شدن) عضو خواهد شد. انحنای طولی وقتی رخ می‌دهد که شرایط انسباط و یا انقباض غیریکنواخت به وجود آید. با برآورده از عوامل زیر می‌توان مقدار انحنای طولی را تخمین زد:


- جوش به همراه قسمتی از فلز اطراف، در هنگام سرد شدن منقبض شده و تولید نیروی انقباضی F را می‌نماید. این نیرو همانند نیروی پیش‌تنیدگی می‌باشد.
 - نیروی انقباضی حدوداً در امتداد مرکز جوش عمل می‌کند. فاصله بین مرکز سطح مقطع جوش و محور خنشای عضو، با بازوی لنگر Δ نمایش داده می‌شود.
 - ممان اینترسی مقطع (I)، در مقابل این انقباض مقاومت می‌کند. باید توجه نمود در صورتی که لازم باشد عضو به حال مستقیم درآید، ممان اینترسی I با این عمل نیز مقابله می‌نماید.

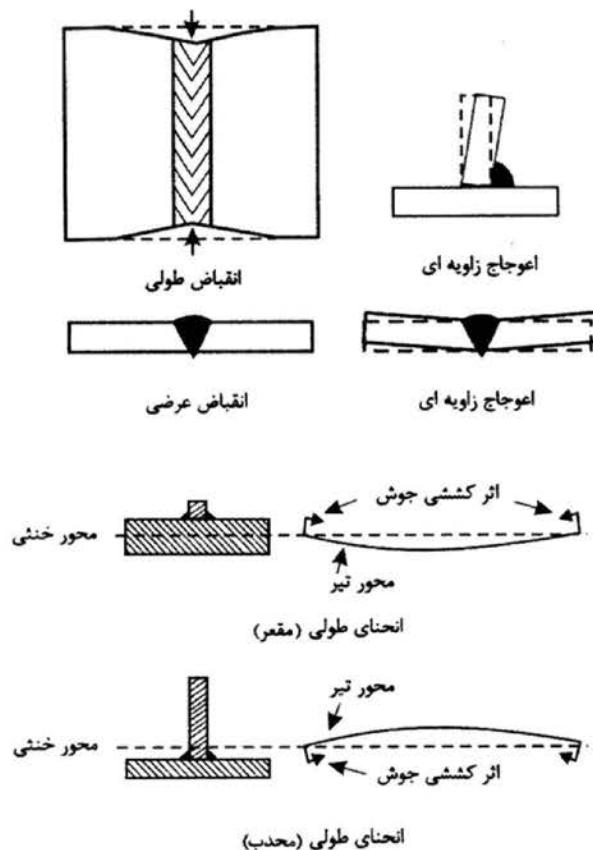

شکل ۶-۶ نیروی نامتعادل حاصل از انقباض نوار جوش باعث اعوجاج زاویه‌ای و یا انحنای طولی (شمیری شدن) می‌شود.

۶-۳ تأثیرات نامطلوب جوش بیش از حد


اضافه‌جوش، نیروی انقباضی F و تمایل به انقباض را افزایش می‌دهد. هر عاملی که مقدار جوش را کاهش دهد، نظریه کاهش اندازه ساق، کاهش طول، یا استفاده از جوش منقطع (شکل ۶-۳)، تمایل به انقباض را کاهش خواهد داد. اضافه‌جوش می‌تواند با دست بهم دادن یک سلسله اتفاقات، به طور غیرعمدی رخ دهد. طراح ممکن است با منظور کردن قدری اطمینان، اندازه جوش را یک نمره بزرگتر انتخاب نماید. در کارخانه ساخت، سرپرست جوشکاری نیز ممکن است جهت اطمینان را گرفته و اندازه جوش را یک نمره بزرگتر دستور دهد. جوشکار نیز از ترس اینکه جوشش زیر اندازه به دست آید، ممکن است جوش را کمی ضخیم‌تر اجرا نماید. در نتیجه جوش ۶ میلی‌متر تبدیل به ۱۲ میلی‌متر می‌شود. با توجه به اینکه افزایش مقدار مصالح جوش مناسب با توان دوم اندازه جوش است، این امر باعث می‌شود مقدار مصالح جوش، مخارج و نیروی انقباض چهار برابر گردد.

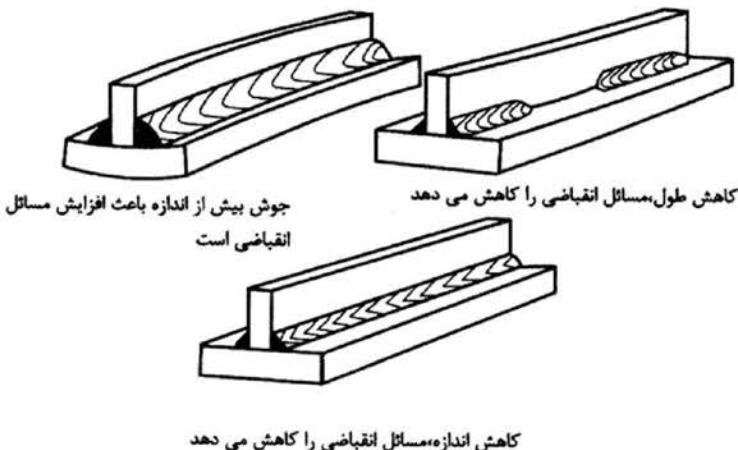


شکل ۶-۳ جوش بیش از اندازه، عاملی برای افزایش انقباض است.

۶-۴ کنترل انقباض جوش

یکی از روش‌های مقابله با آثار انقباضی جوش، پیش‌خمش و پیش‌تنظیم اعضا و تنظیم درزها برای خنثی‌سازی آثار انقباضی است. در این حالت مطابق شکل ۶-۴، انقباض جوش باعث می‌شود که اعضا به‌وضعيت اولیه درآیند. در صورت امکان، جوش باید حول تار خنثای مقطع عضو متعادل گردد. در این حالت بازوی نیروی برون محور مساوی صفر می‌گردد، به‌طوری که اگر نیروی انقباضی F وجود داشته باشد، لنگر انقباضی F_d مساوی صفر می‌شود (شکل ۶-۵).

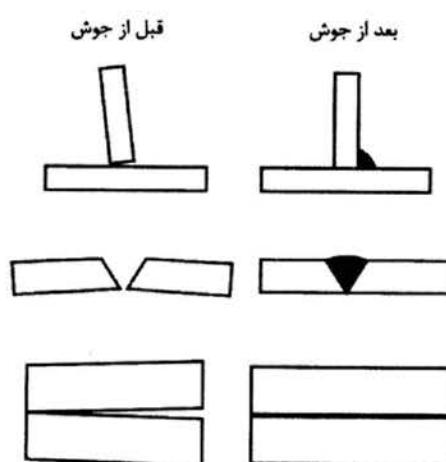


شکل ۶-۴ تنظیم اولیه درزها باعث می‌شود که انقباض آنها را به‌وضعيت صحیح مورد نظر درآورد.

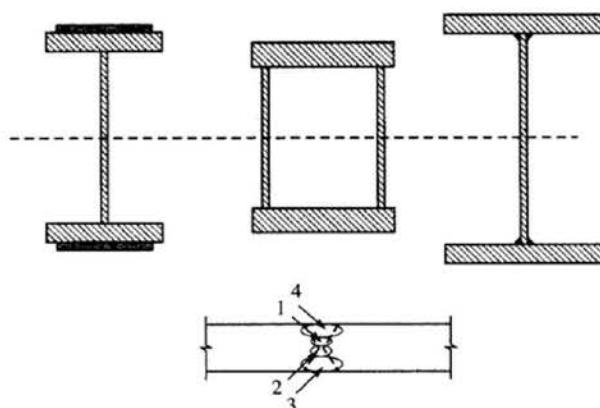

شکل ۶-۵ متعادل کردن جوش‌ها و یا نوارهای جوش در حول تار خنثای عضو، اعوجاج زاویه‌ای را به صفر می‌رساند.

در صورتی که محور خنثای مقطع مطابق شکل ۶-۶ پایین‌تر از مرکز ثقل جوش‌ها قرار گیرد، با استفاده از جوش زیرپودری که تولید جوش عمیق از مشخصه‌های آن است، مرکز ثقل نوارجوش‌ها پایین افتاده و بازوی لنگر و در نتیجه لنگر انقباضی کاهش می‌یابد.

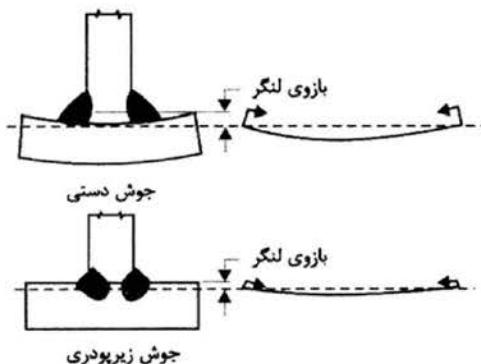

شکل ۶-۶ افزایش عمق جوشکاری، باعث می‌شود مرکز ثقل جوش به‌تار خنثای عضو نزدیکتر شده و باعث کاهش لنگر انقباضی گردد.

تأثیر فلز پایه در مجاورت نوارجوش

انقباض فلز جوش بتهنایی، اغلب نمی‌تواند مقادیر انقباض‌های واقعی را توجیه نماید. به‌این حقیقت باید توجه داشت که فلز پایه مجاور نوار جوش نیز سهمی در انقباض دارد. حرارت جوشکاری باعث می‌شود که فلز پایه مجاور منبسط شود. این ناحیه از فلز پایه، توسط قسمت‌های خنک‌تر احاطه و مقید شده است. در نتیجه تمام انبساط حجمی باید در ضخامت ورق رخ دهد. در هنگام سرد شدن، ناحیه گرم‌شده تحت انقباض حجمی قرار گرفته و تنش‌های انقباضی در امتداد طولی و عرضی به وجود می‌آید. در نتیجه، این ناحیه از فلز پایه به همراه فلز جوش منقبض می‌شود.

تأثیر سرعت جوشکاری

حجم فلز پایه‌ای که در اعوجاج شرکت می‌کند، می‌تواند توسط دستورالعمل جوشکاری مناسب کنترل گردد. افزایش سرعت جوشکاری می‌تواند حجم فلز پایه تحت تأثیر حرارت را کاهش داده و در نتیجه انقباض و اعوجاج‌های ناشی از آن را کاهش دهد. سرعت زیاد را می‌توان با روش‌های جوش خودکار و نیمه‌خودکار و یا استفاده از الکترودهای خاص در جوشکاری دستی به دست آورد.


تأثیر شدت جریان و سرعت جوشکاری در ناحیه تفتیده در شکل ۶ - ۷ نشان داده شده است. تقریباً اندازه جوش به دست آمده در دو حالت الف و پ، یکسان است. اختلاف آنها در این است که سرعت بیشتر جوشکاری در حالت پ، ناحیه تفتیده باریکتری به وجود می‌آورد. از عرض منحنی هم‌دمای ۱۵۰ درجه سلسیوس می‌توان به عنوان نشانه‌ای از ناحیه تفتیده فلز پایه که به همراه جوش در انقباض مؤثر است، استفاده نمود. این پدیده پاسخی به این سوال است که چرا جوشکاری با سرعت زیاد، اعوجاج کمتری تولید می‌کند. این مسئله از مقایسه حرارت اعمال شده به ورق به وسیله جوش نیز آشکار است.

برای جوش الف:

$$\frac{60EI}{V} = \frac{(60)(25V)(170\text{amp})}{3''/\text{min}} = 85000 \text{ Joule/in}$$

برای جوش پ:

$$\frac{60EI}{V} = \frac{(60)(35V)(310\text{amp})}{8''/\text{min}} = 81000 \text{ Joule/in}$$

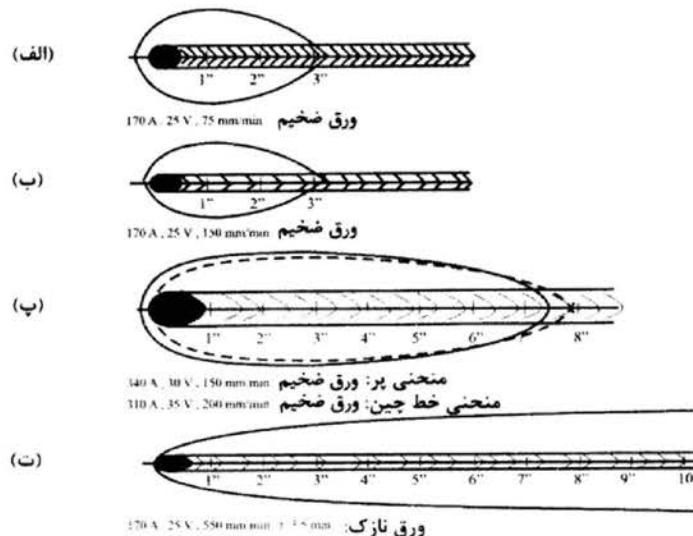


شکل ۶ - ۷ تأثیر تکنیک‌های جوشکاری بر ناحیه تفتیده. در هر حالت، منحنی هم‌دمای ۱۵۰ درجه سلسیوس نشان داده شده است.

مقایسه حالت الف و ب، شکل ۶ - ۷ گویای شرایط دیگری است. دو درز لب بهلب یکی در وضعیت قائم (سربالا) و دیگری در وضعیت افقی با استفاده از جوش شیاری با عبورهای چندگانه تولید شده‌اند. جوش سربالا با سه بار عبور با سرعت ۳ اینچ (۷۵ میلی‌متر) بر دقیقه با حرکت از پایین بهبالا بهطور زیگزاگ، اجرا شده است (جوش الف). جوش افقی با ۶ بار عبور با سرعت ۶ اینچ (۱۵۰ میلی‌متر) بر دقیقه اجرا شده است (جوش ب). سرعت جوش بیشتر، باعث شده است که عرض ناحیه هم حرارت باریکتر گردد؛ ولی ۶ بار عبور باعث تجمع انقباض‌ها و در نتیجه افزایش انقباض نسبت به حالت الف، شده است. این پدیده پاسخی به این سؤال است که چرا جوش‌ها با عبورهای (پاس‌های) بیشتر، انقباض عرضی بزرگتری نسبت به جوش‌ها با عبور کمتر به وجود می‌آورند. با استفاده از تعداد عبور کمتر، انقباض عرضی کمتر می‌شود. استفاده از الکترودهای ضخیم‌تر، باعث کاهش بیشتر انقباض عرضی می‌گردد. در شکل ۶ - ۷ - ت، ملاحظه می‌شود که عرض بزرگتری از فلز پایه در ناحیه تفتیده قرار گرفته است. این مسئله به همراه انعطاف‌پذیری ورق نازک‌تر، باعث اعوجاج بیشتری شده است. اصولاً ورق‌های نازک‌تر، از نظر مسائل اعوجاجی و حرارتی مشکل‌ساز‌تر از ورق‌های ضخیم هستند.

۶ - ۵ انقباض عرضی

در صورتی که اثر خالص انقباض جداگانه جوش‌ها، قابل تجمع باشد، انقباض عرضی تبدیل به عامل مهمی خواهد شد. نمودارهای شکل ۶ - ۸، دیدی از مسئله انقباض به وجود می‌آورد. نمودار پایینی نشان می‌دهد که میزان انقباض در یک ورق با ضخامت مشخص، متناسب با سطح مقطع جوش می‌باشد. زاویه پخی باز نشان داده شده فقط به منظور نشان دادن سطح مقطع بزرگ‌تر جوش است و لزوماً پخی واقعی را نشان نمی‌دهد. نمودار بالا اثر جوش یکطرفه و دوطرفه را نشان می‌دهد. در هر دو نمودار فرض شده است که ورق‌ها هیچ‌گونه گیرداری در لبه‌ها ندارند.

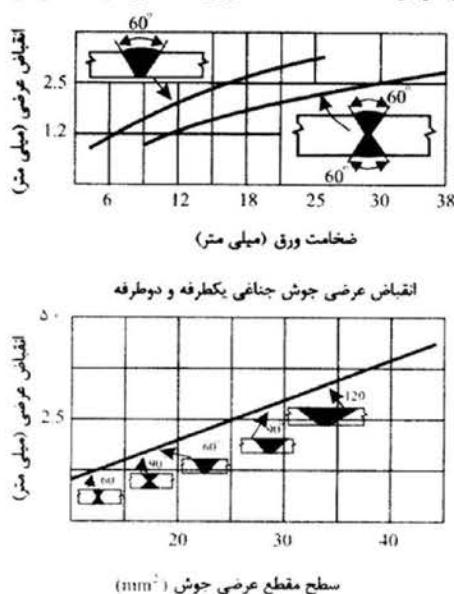

شکل ۶ - ۸ انقباض عرضی متناسب با سطح مقطع جوش می‌باشد.

محاسبات نشان می‌دهند که انقباض عرضی در حدود ۱۰ درصد عرض متوسط سطح مقطع جوش می‌باشد.

$$(عرض متوسط جوش) \times 0.10 \frac{A_{weld}}{t} = 0.10 \Delta \quad (6-1)$$

در هنگام استفاده از جوش زیرپودری، بهجای استفاده از عرض نوار فلزجوش، باید از عرض ذوب شده درز استفاده نمود.

مثال ۱-۶

در شکل ۱-۶ سطح مقطع عرضی جوش جناغی دو طرفه برای درز جوش ورقی به ضخامت ۲۵ میلی‌متر نشان داده شده است. مطلوب است تعیین انقباض عرضی جوش.

حل:


محاسبه سطح مقطع جوش

$$A_w = 3 \times 25 + 4 \times \frac{1}{2} (7.2 \times 12.5) + 2 \times \frac{2}{3} \times 20 \times 1.5 = 300 \text{ mm}^2$$

$$\Delta_{tran} = 0.10 \frac{300}{25} = 1.2 \text{ mm}$$

استفاده از الکترودها با پوشش حاوی پودر آهن از مقدار انقباض فوق کم می‌کند و استفاده از جوش خودکار زیرپودری کاهش بیشتری را به دنبال خواهد داشت. همچنین هرچه تعداد عبور جوش‌ها کمتر شود، مقدار انقباض کمتر خواهد شد.


اگر مثال فوق با استفاده از نمودار فوقانی شکل ۱-۸ حل شود، مقدار انقباض حدود ۲ میلی‌متر به دست می‌آید که اختلافی با نتیجه حاصل دارد. برای توجیه این تناقض این نکته باید یادآوری گردد که در نمودار شکل ۱-۸ دهانه ریشه ۶ میلی‌متر منظور شده است (بهجای ۳ میلی‌متر). اگر با این دهانه ریشه و گرده بزرگتر، سطح مقطع جوش به دست آید، نتیجه حاصل به ۲ میلی‌متر نزدیک خواهد شد. این بررسی، قابل اطمینان بودن روش به کار رفته در مثال ۱-۶ را تأیید می‌کند.

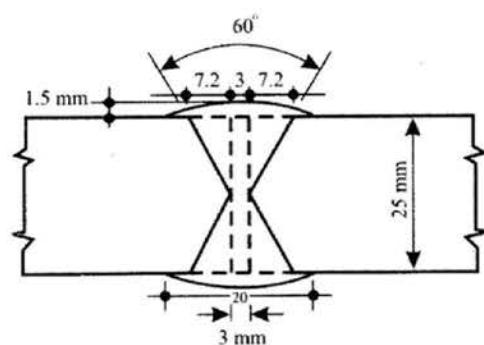

شکل ۱-۶ مربوط به مثال ۱-۶.

مثال ۶-

یک حلقه فولادی از ورق 12×250 میلی‌متر، گنبدی به قطر $41/5$ متر را تحمل می‌کند. این حلقه به روی ۲۴ ستون متکی است که در وجه هر ستون ورقی کار گذاشته شده و قرار است قطعات حلقه موردنظر، در حدفاصل دو ستون، به‌این ورق‌ها جوش شوند (شکل ۶-۱۰). جزییات جوش در شکل ۶-۱۱ نشان داده شده است. در هنگام ساخت هیچ‌گونه تدبیری برای انقباض اتخاذ نشده بود. بعد از اجرا فهمیده شد که محیط این حلقه کوتاه و باعث شده که بالای ستون‌ها به اندازه $12/5$ میلی‌متر به سمت داخل کشیده شوند. آیا این جمع‌شدگی قطری به‌روش محاسباتی قابل پیش‌بینی بود یا نه.

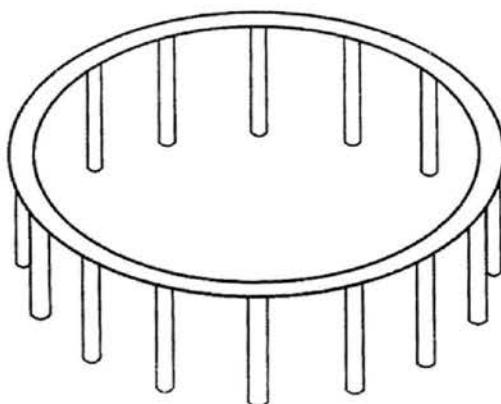

شکل ۶-۱۰ مربوط به مثال ۶-

سطح مقطع جوش (شکل ۶-۱۱)

$$A_w = 0.6 \times 1.2 + 0.5 \times 1.2^2 + \frac{2}{3} \times 2.5 \times 0.5 = 2.27 \text{ cm}^2$$

$$\text{عرض مؤثر جوش} = \frac{2.27}{1.7} = 1.34 \text{ cm}$$

$$\Delta_{\text{trans}} = \Delta_{\text{circ}} = 1 \times 1.34 = 0.134 \text{ cm}$$


با توجه به وجود ۲۴ ستون، تعداد ۴۸ درز جوش شیاری وجود دارد.

$$\Delta_{\text{circ}} = 48(0.134) = 6.43 \text{ cm}$$

$$\Delta_{\text{trans}} = \frac{6.43}{2\pi} = 1.02 \text{ cm}$$

(با مقدار اندازه‌گیری شده، انطباق منقصی ای دارد)

هرگونه تنظیم غلط درزجوش و یا گرده اضافی، باعث افزایش سطح مقطع و در نتیجه افزایش انقباض می‌گردد.

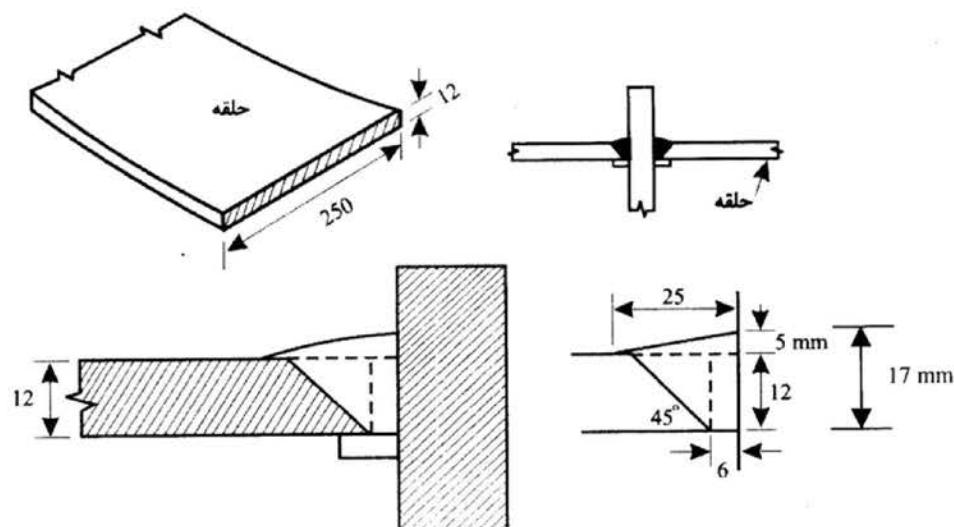

شکل ۶-۱۱ جزئیات درزجوش در مثال ۶-۲

مثال ۶-۳

مطابق شکل تیری با اتصال مستقیم به ستونی متصل می‌گردد. مقطع جوش شیاری بال تیر به جان ستون در شکل نشان داده شده است. مطلوب است تعیین میزان انقباض.


حل:

$$A_w = 0.6 \times 3.8 + \frac{1}{2} \times 3.8 \times 3.8 + \frac{2}{3} (3.8 + 0.6) \times 0.3 = 10.4 \text{ cm}^2$$

$$\Delta = 0.1 \frac{A_w}{t} = 0.1 \times \frac{10.4}{3.8} = 0.27 \leq 3 \text{ mm}$$


جوش ۱۰ میلی‌متر جان تأثیر عمدتی بر انقباض نخواهد داشت. مقدار آن در حدود ده درصد انقباض جوش شیاری خواهد بود که این انقباض در گرد کردن منظور شده است.

برای رفع انقباض فوق، باید فاصله خالص دو ستون از هر طرف به اندازه ۳ میلی‌متر باز گردد تا بعد از جوش به وضعیت اولیه برگردد.

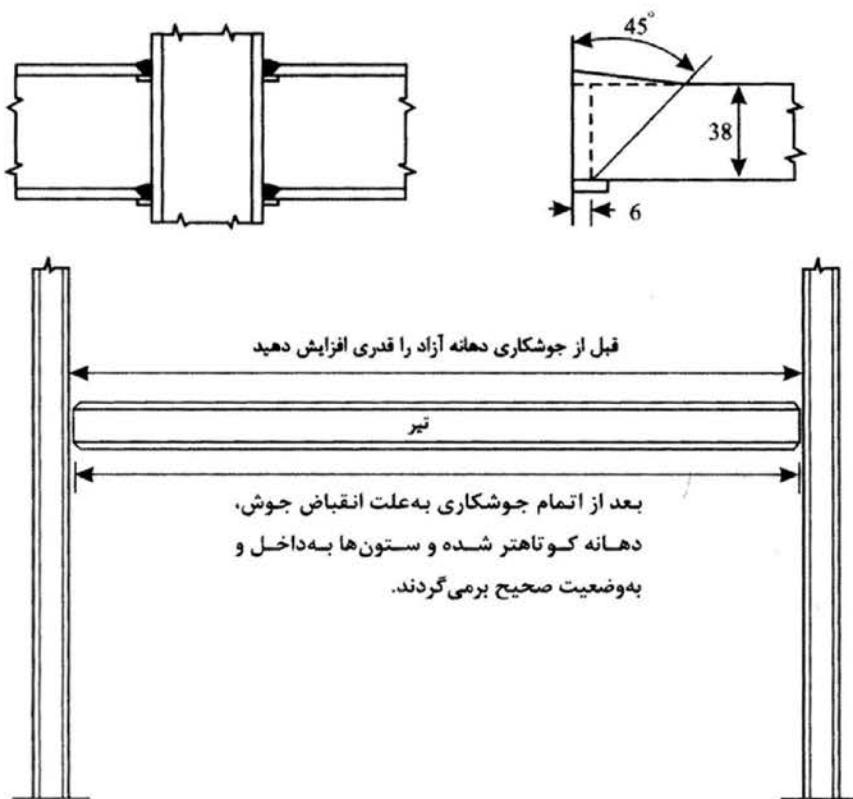

۶-۶ هلالی شدن بال

انحنای عرضی بال را هلالی شدن و یا پرانتری شدن گویند.

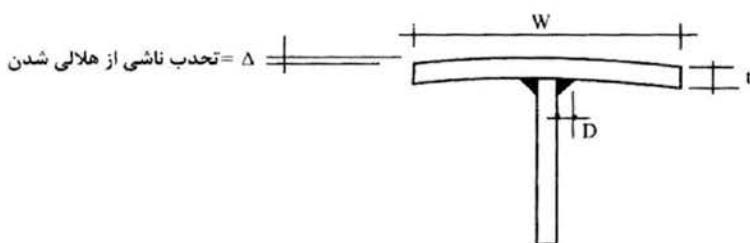

از رابطه زیر می‌توان برای تخمین تحدب بال استفاده نمود:


$$\Delta = \frac{0.038 W D^{1.3}}{t^2} \quad (2-6)$$

در رابطه فوق:

$$(\text{cm}) \quad \text{عرض بال} = W \quad (\text{cm}) \quad \text{اندازه جوش} = D$$

$$(\text{cm}) \quad \text{ضخامت بال} = t \quad (\text{cm}) \quad \text{میزان تحدب عرضی} = \Delta$$

در شکل ۶-۱۲ مقادیر اندازه‌گیری شده و مقادیر محاسباتی برای چندین نمونه جوش ورق بال به جان نشان داده شده است که حاکمی از انطباق خوب رابطه نظری با نتایج واقعی است.

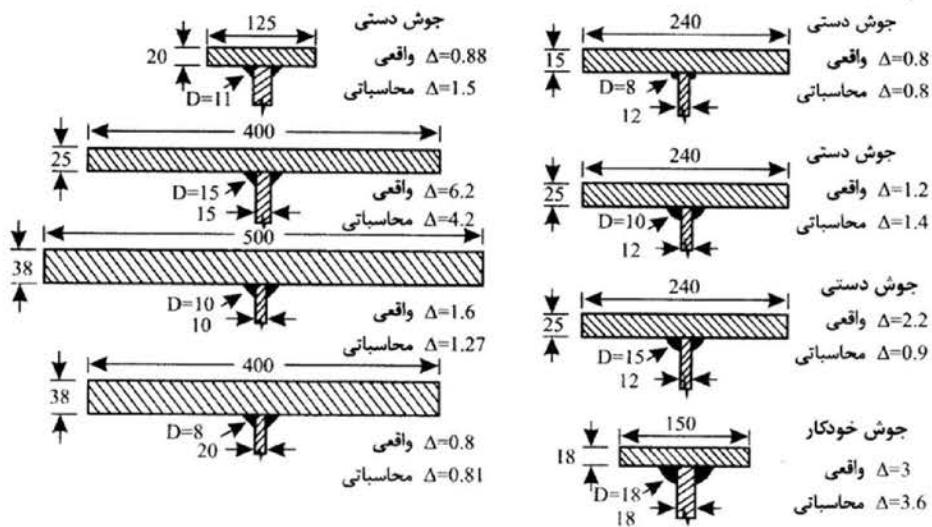

شکل ۶-۱۲ هلالی شدن، نسبت مستقیم با عرض بال و اندازه جوش و نسبت معکوس با ضخامت بال دارد. (ابعاد بر حسب میلی‌متر)

۶-۷ شمشیری شدن (انحنای طولی)

به علت انقباض جوش‌های طولی نامتعادل نسبت به تار خنثی، انحنای طولی یا شمشیری شدن رخ می‌دهد (شکل ۶-۱۳). مقدار خیز Δ به علت شمشیری شدن را می‌توان از رابطه زیر تعیین نمود:

$$\Delta = 0.005 \frac{A_w d L^2}{I} \quad (6-6)$$

در رابطه فوق:

A_w = سطح مقطع کلی جوش‌ها (cm^2)

d = فاصله بین مرکز ثقل مقطع گرده جوش تا تار خنثی (cm)


L = طول کلی عضو (با فرض جوش طولی کامل) (cm)

I = ممان اینرسی عضو (cm^4)

Δ = خیز حداقل (cm)

در شکل ۶-۱۳ انطباق خوب نتایج حاصل از رابطه با مقادیر اندازه‌گیری شده نشان داده شده است.

گاهی موقع حتی با وجود تعادل جوش‌ها حول تار خنثی، پدیده شمشیری شدن در اعضای طولی رخ می‌دهد. این پدیده این‌طور توجیه می‌شود که در اطراف خط جوش اول تغییرشکل‌های خمیری رخ می‌دهد که این تغییرشکل‌ها به علت خط جوش قرینه، خنثی نمی‌شود. در صورتی که برای حصول جوش چند عبور لازم گردد، با انتخاب توالی مناسب برای انجام جوش، می‌توان از بروز تغییرشکل‌های ناخواسته جلوگیری نمود. به عنوان مثال به توالی

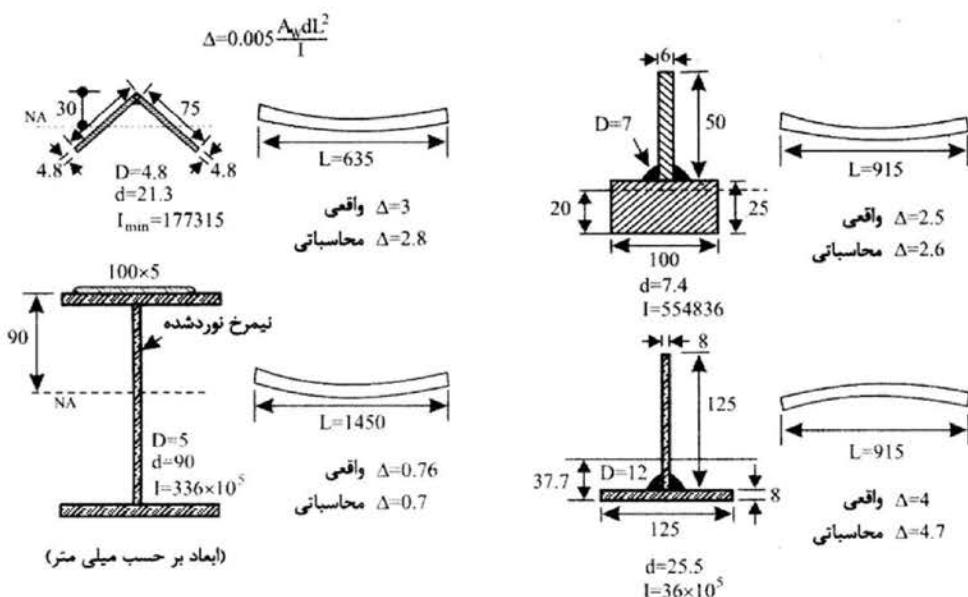


شکل ۶ - ۱۳ انتباط خوب رابطه ۶ - ۳ با مقادیر اندازه‌گیری شده در عمل برای پدیده شمشیری شدن. (ابعاد بر حسب میلی متر)


انجام عبور جوش‌ها در شکل ۶ - ۵ توجه نمایید. در این درزجوش، ابتدا عبور ۱ انجام می‌شود. عبور ۲ در سمت مقابله ورق را نمی‌تواند کاملاً به وضعیت تخت درآورد، لیکن عبور ۳ که در سمت عبور ۲ انجام می‌شود، تغییرشکل اولیه را کاملاً خنثی نموده و مقداری تغییرشکل مخالف نیز به وجود می‌آورد. عبور ۴ در سمت مخالف کاملاً وضعیت اولیه را به وجود می‌آورد.

در صورتی که جوش‌ها در حول تار خنثی متعادل نباشد، ارجح است ابتدا جوش‌های نزدیک به تار خنثی اجرا گرددند (شکل ۶ - ۱۴). حتی بهتر است که اندازه جوش نزدیکتر به تار خنثی، قدری بزرگتر انتخاب گردد. در شکل ۶ - ۱۴ فوقانی که اتصال یک ورق به بال تحتانی تیر IPE را نشان می‌دهد، ابتدا باید جوش a و بعد جوش b اجرا گردد. در صورتی که از جزئیات شکل سمت راست استفاده گردد، هم تعادل جوش‌ها برقرار شده و هم هر دو جوش به صورت تخت و همزمان قابل اجرا هستند.

اغلب لازم می‌شود که برای حصول مقاومت لازم، دو یا چند نیمرخ جدار نازک به یکدیگر متصل شوند (شکل ۶ - ۱۵). در چنین حالتی کار درستی نیست که ابتدا جوش یک سمت را انجام داده و اجازه دهیم تا سرد شود، و سپس جوش سمت دیگر را انجام دهیم. در این حالت انجام جوش دوم نمی‌تواند انحنای ناشی از جوش اول را کاملاً خنثی نماید. این پدیده با توجه به شکل ۶ - ۱۵ بدین ترتیب توجیه می‌شود که جوش فوقانی باعث گرم شدن بال فوقانی و در نتیجه تحدب کل عضو می‌شود (شکل‌های الف و ب). اگر اجازه دهیم بال و جوش فوقانی به دمای محیط برسد، تحدب از بین رفته و به علت انقباض جوش، عضو به صورت مقعر در می‌آید (شکل پ). حال اگر در این حالت جوش سمت دیگر انجام شود، نمی‌تواند تمام این ت-curvature را خنثی نماید. چاره کار این است که بلافاصله بعد از اتمام جوش سمت اول و قبل از سرد شدن بال فوقانی، عضو را برگردانده و جوش سمت دیگر را انجام داد. این روش باعث افزایش انقباض جوش دوم و در نتیجه مستقیم شدن عضو می‌شود.

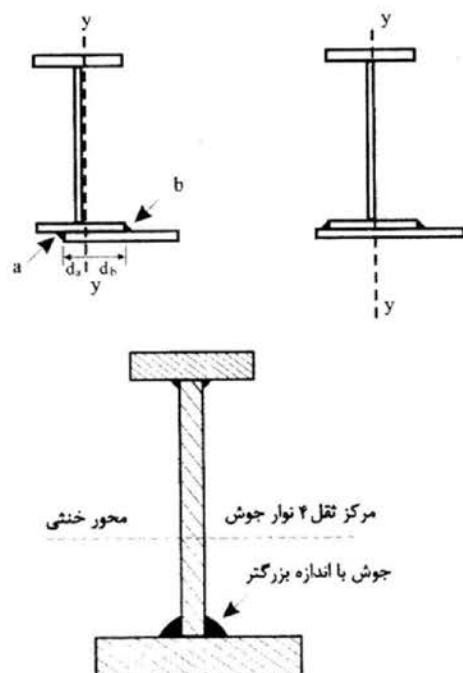


شکل ۶-۱۴ وقتی که جوش‌ها در حول تار خنثی متعادل نیستند، ارجح است که ابتدا جوش نزدیکتر به تار خنثی انجام شود. حتی بهتر است که اندازه جوش آن نیز به تناسب افزایش یابد.

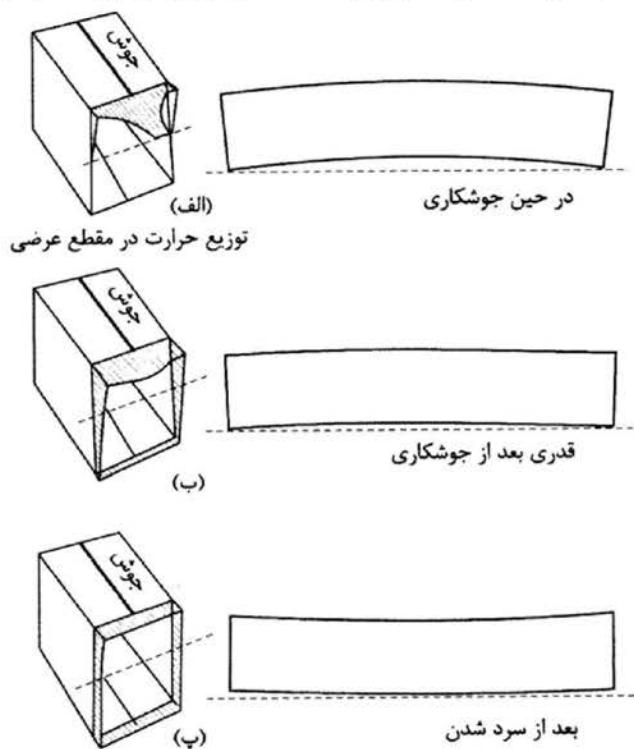

شکل ۶-۱۵ در اتصال چند نیم‌رخ به یکدیگر، جوش طرف دوم باید قبل از سردشدن جوش طرف اول انجام شود و سپس هر دو جوش به صورت همزمان سرد گردند.

در شکل ۶-۱۶، روش انجام جوش خودکار اتصال بال به جان تیرورق بدون ایجاد اعوجاج نشان داده شده است. در صورتی که فقط از یک دستگاه جوش استفاده گردد، تیرورق تحت زاویه ۳۰ تا ۴۵ درجه قرار می‌گیرد، تا جوشکاری تقریباً در وضعیت تخت انجام شود. این وضعیت بسیار مطلوب بوده و موجب افزایش سرعت جوشکاری می‌گردد. همچنین شکل زنجیره جوش نیز بهتر شده و می‌توان اندازه دلخواه به آن داد.

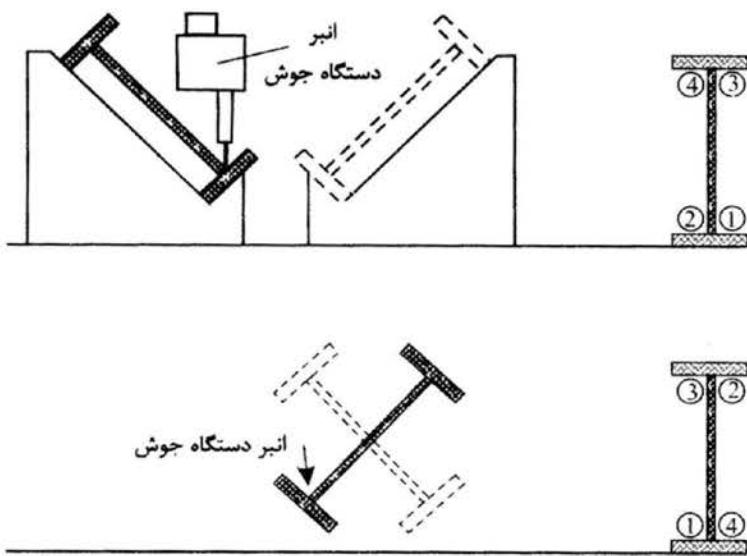


شکل ۶-۱۶ وضعیت و توالی جوشکاری در اتصال بال به جان تیرورق.

در هر سه مورد شکل ۶-۱۷، طول جوش به قسمت‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌متری (در جوش با الکترود دستی) و ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر (در جوش با الکترود ممتد) تقسیم می‌شود و بهنوبت مطابق شماره‌ها توسط یک نفر جوشکار یا دو نفر جوشکار (به طور همزمان) جوشکاری می‌گردد.


در هر دو مورد شکل ۶-۱۸، طول جوش به قسمت‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر (در جوش با الکترود دستی) و ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌متری (در جوش با الکترود ممتد) یا دو نفر جوشکار (به طور همزمان) جوشکاری می‌گردد.

در شکل ۶-۱۹، رواداری‌های مجاز ساخت و تغییرشکل‌های ناشی از جوشکاری، طبق آیین‌نامه AWS ارائه شده است.

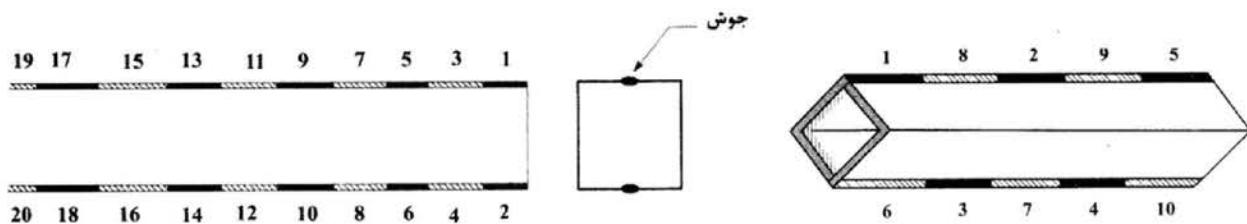


(ب) ترتیب و توالی جوشکاری ساخت قوطی از ناودانی

(لف) ترتیب و توالی جوشکاری ساخت قوطی از نبشی
(برگشت به عقب پرشی)

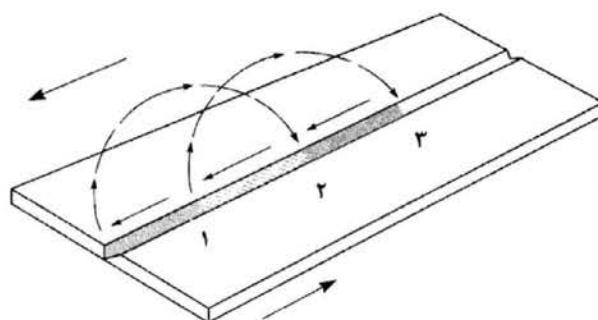

(پ) ترتیب و توالی جوشکاری برگشت به عقب، برای کنترل پیچیدگی طولی


شکل ۶ - ۱۷ ترتیب و توالی جوشکاری برگشت به عقب، برای کنترل پیچیدگی.

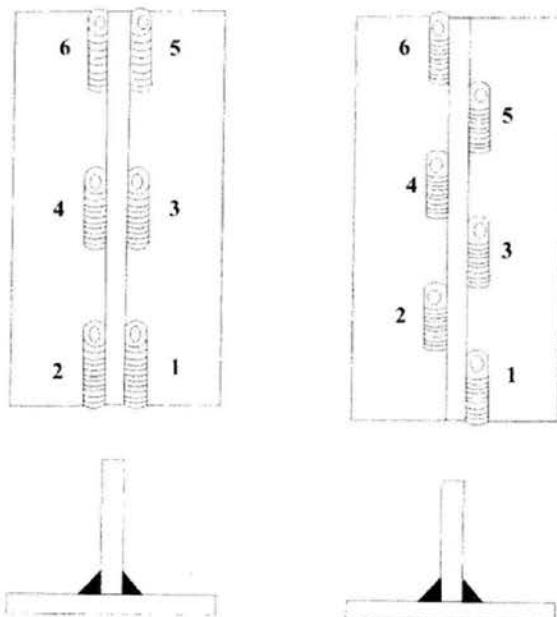

روش شطرنجی

روش زنجیری

شکل ۶ - ۱۸ ترتیب جوشکاری در اتصالات سبزی جهت کنترل پیچیدگی.

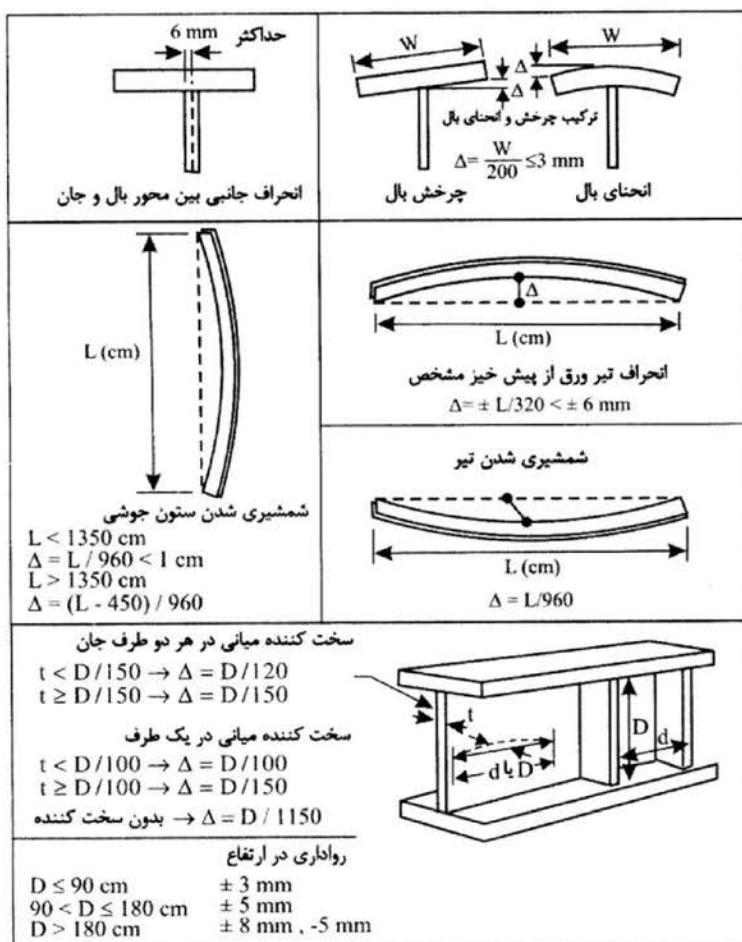


شکل ۶-۱۹ رواداری‌های مجاز ساخت و تغییرشکل‌های مجاز ناشی از جوشکاری طبق AWS.

۶-۸ همراستایی ورق‌ها


به منظور همراستا نمودن ورق‌ها و حفظ همراستایی آنها در حین جوشکاری، روش‌های مختلفی وجود دارد. یک روش ساده و متداول استفاده از گوه می‌باشد که در شکل ۶-۲۰ نشان داده شده است. در حالت ساده، گیره‌هایی بهله به یکی از ورق‌ها جوش شده و با فرو راندن گومای در حد فاصل گیره و ورق دوم، دو لبه ورق مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. در قسمت تحتانی شکل ۶-۲۰ روش دیگری برای همراستا نمودن ورق‌ها به کمک گوه نشان داده شده است. این روش لبه‌های ورق را در عرض بزرگتری به صورت مستقیم حفظ نموده و از اعوجاج ورق‌ها در حین جوشکاری نیز کم می‌کند. در شکل ۶-۲۱، در قسمت فوقانی از گوه و در قسمت تحتانی از فشار پیچ برای همراستایی استفاده شده است.



شکل ۶ - ۲۰ هم‌راستا نمودن ورق‌ها و حفظ هم‌راستایی در لبه‌های آنها به کمک گیره و گوه.

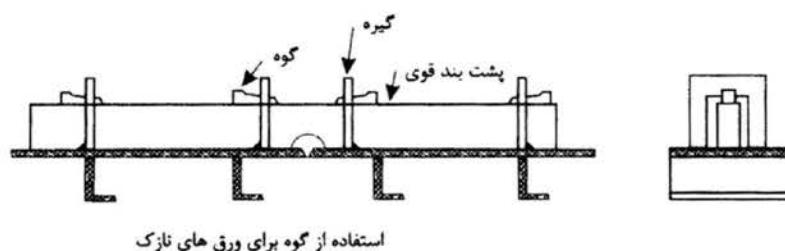

استفاده از گوه برای ورق‌های نازک

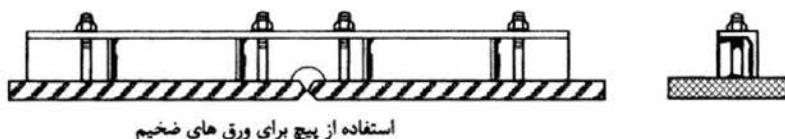


استفاده از پیچ برای ورق‌های ضخیم

شکل ۶ - ۲۱ روش دیگری برای هم‌راستایی ورق‌ها در حین جوشکاری. در جزئیات فوقانی از فشار گوه و در قسمت تحتانی از فشار پیچ برای هم‌راستا نمودن ورق‌ها استفاده شده است.

۶ - ۹ استفاده از حرارت برای رفع انقباض‌های جوشکاری


استفاده از حرارت شعله مشعل، روش دیگری برای کاهش و یا از بین بردن آثار انقباضی جوش است. حرارت مشعل باعث انبساط نواحی حرارت دیده می‌گردد. این نواحی توسط نواحی خنکتر احاطه شده است، در نتیجه در هنگام سردشدن، کوتاه‌تر شده و تحت تنفس کششی قرار می‌گیرد. تکرار عمل حرارت دادن، نهایتاً باعث انقباض می‌گردد. برای بعضی کارهای دقیق، عملیات اصلاح حرارتی بعد از جوشکاری به عمل می‌آید. معایبی نظری کمانش، شمشیری و ناگونیابی خارج از رواداری را می‌توان به روش حرارتی اصلاح نمود.

دمای گرم کردن قطعات برای اصلاح حرارتی حداقل تا 650°C درجه سلسیوس مجاز بوده و فقط قطعاتی را می‌توان با استفاده از گرمایش اصلاح نمود که تحت بار نباشند. بعضی روش‌های مهم اصلاح حرارتی پیچیدگی‌ها در شکل‌های ۶ - ۲۲ و ۶ - ۲۳ نشان داده شده است. در شکل ۶ - ۲۲ با حرارت دادن نقطه‌ای در محل طبله جان از سمت تحدب اصلاح حرارتی انجام می‌شود.

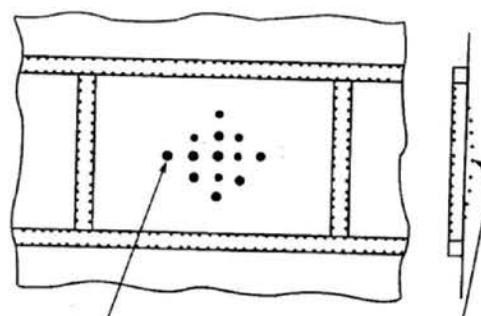


طلبه شدن قبل از حرارت دادن نقطه‌ای حرارت در این نقاط به کار برد می‌شود

شکل ۶-۲۲ حرارت دادن نقطه‌ای برای تصحیح طبله شمن.

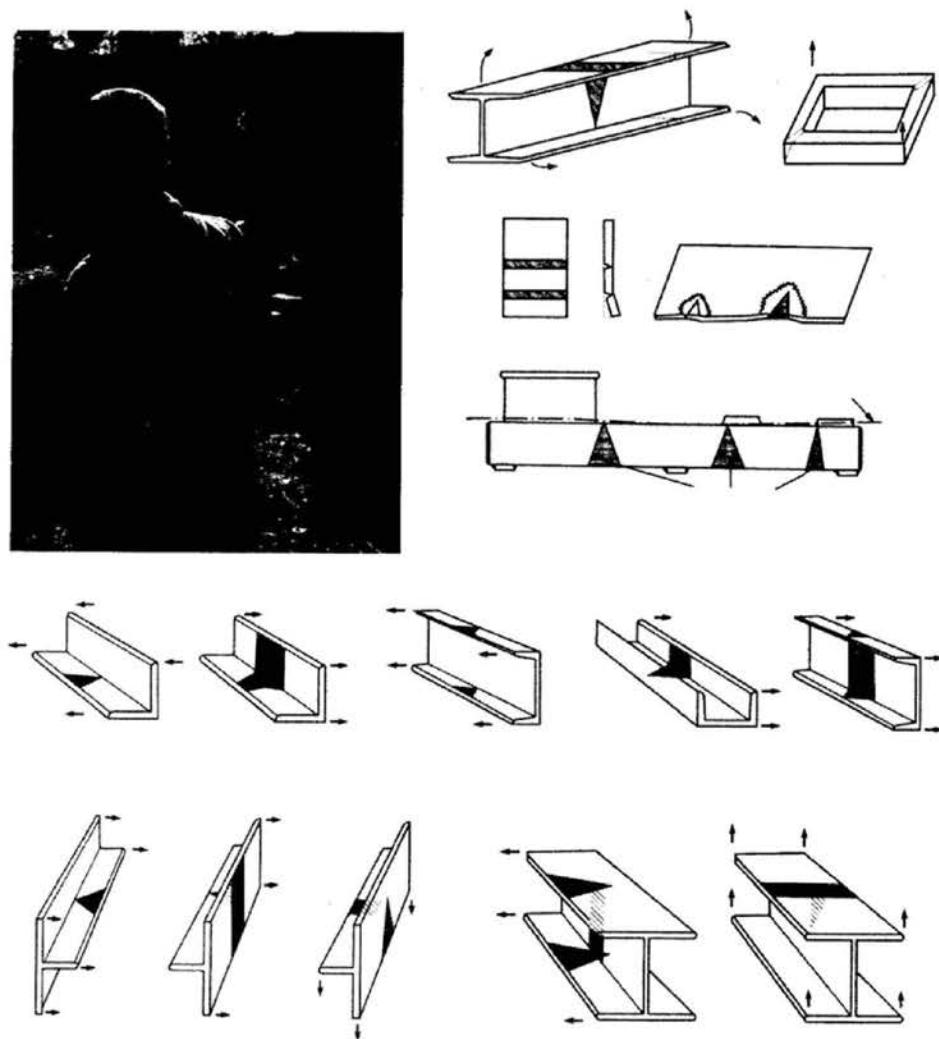

شکل ۶-۲۳ انواع حرارت دادن موضعی مثلثی برای تصحیح پیچیدگی.

در شکل ۶-۲۳ روش گرم کردن مثلثی جهت اصلاح حرارتی ورق‌ها و مقاطع نشان داده شده است. در این روش در محل کمانش قطعه در چند نقطه با فاصله‌های مساوی به صورت مثلثی حرارت داده می‌شود. در حین گرم کردن، طول به علت انبساط حرارتی افزایش می‌باید ولی پس از سرد شدن، قطعه از وجه گرم شده منقبض می‌شود. تعداد نقاط به صورت تجربی انتخاب می‌شود.

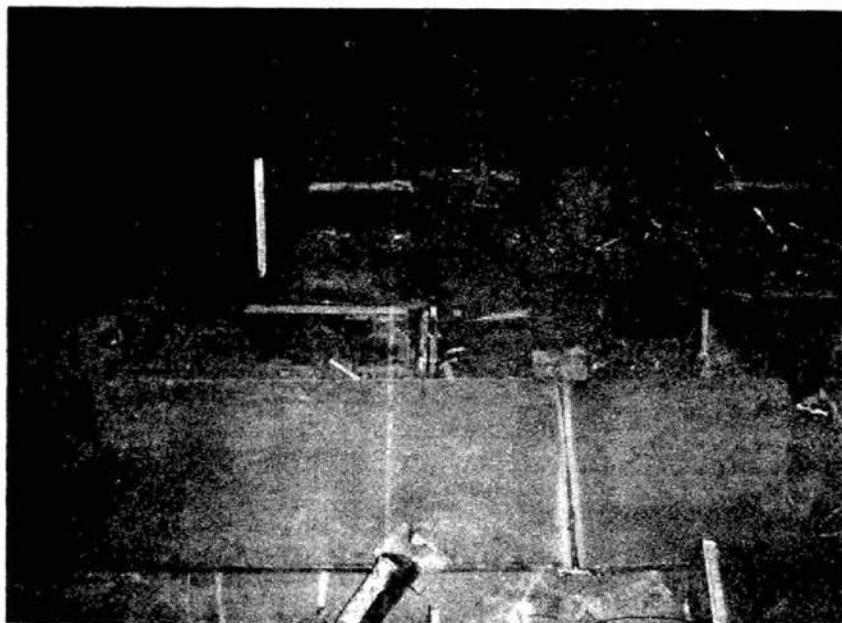

شکل ۶-۲۴ استفاده از گوه جهت جلوگیری از انقباض زاویه‌ای در جوش شیاری (تسمه‌سازی).



شکل ۶-۲۵ استفاده از مهار جهت جلوگیری از هلالی شدن بال ستون.



شکل ۶-۲۶ استفاده از مهار پشت‌بند جهت جلوگیری از کاسه‌ای شدن صفحه ستون در کارگاه ساخت.



شکل ۶-۲۷ بستن پشت به پشت قطعات مشابه برای جلوگیری از پیچیدگی.

۶ - ۱۰ حرارت تولیدی در هنگام جوشکاری (حرارت القایی به علت جوشکاری)

۶ - ۱۰ - ۱ معرفی

حرارت تولیدی در هنگام جوشکاری با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$J = \frac{60EI}{V} \quad (4-6)$$

که در آن:

J = حرارت تولیدی بر حسب ژول (وات ثانیه) بر سانتی‌متر (یا ژول بر اینچ)

E = اختلاف پتانسیل قوس بر حسب ولت

I = شدت جریان جوشکاری بر حسب آمپر

V = سرعت جوشکاری بر حسب سانتی‌متر بر دقیقه (یا اینچ بر دقیقه)

چون تمام حرارت تولیدشده در قوس وارد ورق (فلز پایه) نمی‌شود، توصیه می‌شود از ضرایب بازده حرارتی زیر در روابط، نمودارها و نموگرامها استفاده گردد:

۷۵ تا ۸۰ درصد برای جوشکاری دستی

۹۰ تا ۱۰۰ درصد برای جوش قوسی زیرپودری

برای مثال جریان با شدت ۲۰۰ آمپر و سرعت ۱۵ سانتی‌متر بر دقیقه، حرارتی در حدود ۱۹۰۰۰ ژول بر سانتی‌متر با فرض بازده ۸۰ درصد تولید می‌کند. اگر جوشکاری با شدت ۱۸۰ آمپر و سرعت ۵۵ سانتی‌متر بر دقیقه انجام شود، حرارت تولیدی به ۳۸۶۰ ژول بر سانتی‌متر کاهش پیدا خواهد کرد. اگر تحت شرایطی نیاز به پیش‌گرمایش باشد، ملاحظه می‌شود که در حالت دوم نیاز به پیش‌گرمایش بزرگتری می‌باشد. بنابراین در صورت استفاده از روش‌های جوشکاری که تولید حرارت بزرگتری می‌نماید، می‌توان از مقدار پیش‌گرمایش‌های استاندارد، به مقداری کاست، البته به شرطی که شرایط سخت برای سردشدن پس از انجام جوش وجود نداشته باشد.

به عنوان یک مثال عملی در اتصال ورق جان به ورق بال یک تیر I برای تولید جوشی به اندازه ۱۰ میلی‌متر، از جوش زیرپودری با شدت ۸۵۰ آمپر و سرعت ۵۰ سانتی‌متر بر دقیقه با حرارت تولیدی ۳۴۰۰۰ ژول بر دقیقه استفاده می‌شود. اگر جوش دو طرف جان به طور همزمان اجرا گردد، حرارت تولیدی به حدود دو برابر خواهد رسید که برقراری چنین وضعیتی مسلمًا در کاهش حرارت پیش‌گرمایش تأثیر خواهد داشت.

در صورت اطمینان از حصول حرارت کافی و پیوسته در حین جوشکاری، این امکان وجود دارد که فقط قسمت ابتدایی کار پیش‌گرم شده و با شروع جوشکاری، عمل پیش‌گرمایش قطع شده و تنها به حرارت تولیدی در هنگام جوشکاری اکتفا گردد.

۶-۱۰-۲ سرعت خنک شدن

بعد از اتمام جوشکاری، جوش و ورق اطراف آن به سرعت خنک می‌شوند. سرعت خنک شدن بستگی به عوامل زیر دارد:

در اولویت اول:


- دمای اولیه ورق (T_0) (شامل اثر پیش گرمایش)
- دمای تولیدی در هنگام جوشکاری

در اولویت دوم:

- ظرفیت جذب حرارتی ورق بر حسب ضخامت آن و هندسه درز.

شکل ۶-۲۸ نشان‌دهنده نمودار کاهش دما بر حسب زمان در ناحیه تفتیده فلز پایه پس از اتمام جوشکاری می‌باشد. بر حسب شرایط موجود، شیب این منحنی می‌تواند متفاوت باشد.

بر حسب ترکیبات شیمیایی ورق، برای یک دمای مشخص مثل T_1 ، یک سرعت خنک شدن بحرانی R_{cr} وجود دارد که اگر سرعت واقعی بزرگتر از آن باشد، ترک در زیر نوار جوش به وجود می‌آید. حدود دمای T_1 بین ۴۰۰ تا ۲۰۰ درجه سلسیوس می‌باشد. برای بحث حاضر درجه حرارت T_1 در حدود ۳۰۰ درجه سلسیوس فرض می‌گردد.

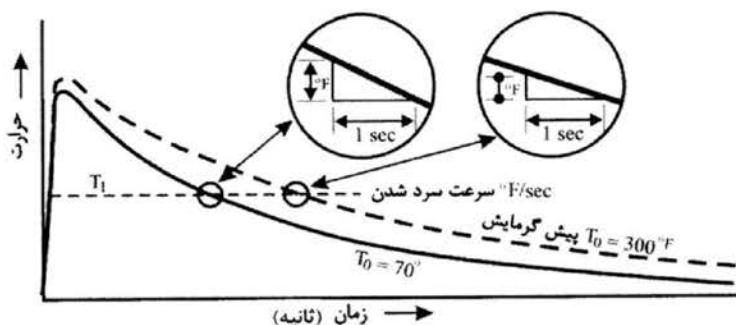


شکل ۶-۲۸ سرعت سرد شدن جوش.

مطالعات مربوط به سرعت خنک شدن اکثراً بر پایه دو حالت حدی قرار دارند:

۱-ورق‌های نازک: که در آنها ترکیب حرارت تولیدی و ضخامت ورق طوری است که دما در ضخامت ورق در هر نقطه ثابت بوده و حرارت در امتداد عرضی در دو جهت انتقال می‌یابد (شکل ۶-۲۹). برای چنین شرایطی سرعت سرد شدن برابر خواهد شد با:

$$R = K_1 \left(\frac{t}{J} \right)^2 (T_l - T_o)^3 \quad (5-6)$$

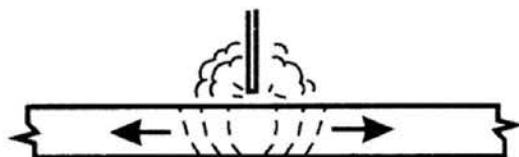

شکل ۲۹-۶

۲- ورق‌های ضخیم:

که در آنها ترکیب حرارت تولیدی و ضخامت ورق طوری است که بتوان فرض نمود دمای سطح تحتانی ورق افزایش نمی‌باید، به عبارت دیگر، حرارت مطابق شکل ۶-۳۰ در سه امتداد انتشار می‌باید. در نتیجه سرعت سردشدن برابر است با:

$$R = \frac{K_2}{J} (T_l - T_o)^2 \quad (6-6)$$

که در آن:

R =سرعت خنک شدن در دمای T_l (فارنهایت بر ثانیه)

T_l =دمایی که سرعت سردشدن در آن مورد توجه می‌باشد (۵۷۲ درجه فارنهایت معادل ۳۰۰ درجه سیلیسیوس)

T_o =دمای اولیه ورق یا دمای پیش‌گرمایش وقتی که از پیش‌گرمایش استفاده می‌گردد (فارنهایت)

K =ضریب هدایت حرارتی (بر حسب بی تی یو بر ساعت بر فوت مربع سطح که بر گرادیان حرارتی تقسیم شده است. گرادیان حرارتی نیز بر حسب درجه فارنهایت بر ضخامت بیان می‌گردد). مقدار K برای فولاد نرمه در دمای ۵۷۲ درجه فارنهایت مساوی ۲۵/۹ است.

K_1 =ثابتی که نماینده K ، ρ و C در دمای T_l است. مقدار آن برای فولاد نرمه مساوی ۱۶۱/۴۸ در دمای ۵۷۲ درجه فارنهایت است.

K_2 =ثابتی که نماینده K در دمای T_l است. مقدار آن برای فولاد نرمه مساوی ۵/۹۶۱ در دمای ۵۷۲ درجه فارنهایت است.

ρ =چگالی بر حسب پوند بر فوت مکعب. برای فولاد نرمه مقدار آن مساوی ۴۸۹/۶ پوند بر فوت مکعب است.

C =گرمای ویژه بر حسب بی تی یو بر پوند بر درجه فارنهایت. مقدار آن برای فولاد نرمه مساوی ۰/۱۳۶ بی تی یو بر پوند در دمای ۵۷۲ درجه فارنهایت می‌باشد.


I =ضخامت واقعی ورق بر حسب اینچ

J =گرمای تولیدی جوش (رابطه ۶-۴)

* جهت تبدیل دما بر حسب درجه‌بندی فارنهایت به سیلیسیوس و برعکس از روابط زیر استفاده می‌شود.


$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

$$F = 1.8C + 32$$

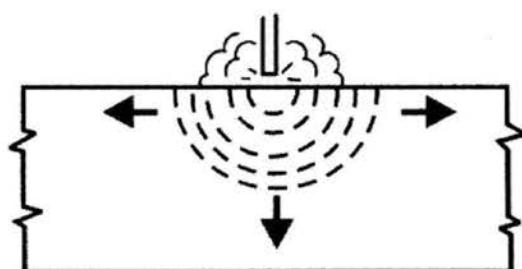

شکل ۶-۳۰

متأسفانه مرزبندی دقیقی بین ورق نازک و ورق ضخیم در ارتباط با سرعت خنک شدن وجود ندارد. شرایط واقعی غالباً بین شرایط حدی قرار دارند و اکثراً در تمام موارد باید از قضاوت مهندسی استفاده نمود. برای مثال جوشکاری بر روی ورقی بهضامت ۱ اینچ یا جوش قوسی زیرپودری با شدت جریان ۱۰۰۰ آمپر و سرعت ۱۰ اینچ بر دقیقه بهشرایط ورق نازک نزدیک خواهد شد در مقابل جوشکاری دستی ورق سه چهارم اینچ در حالت تخت با شدت جریان ۱۲۰ آمپر و سرعت ۱۲ اینچ بر دقیقه بهشرایط ورق ضخیم نزدیک خواهد شد. در شکل ۶-۳۱، روابط ۶-۵ و ۶-۶ در مقابل ضخامت ورق رسم شده‌اند.

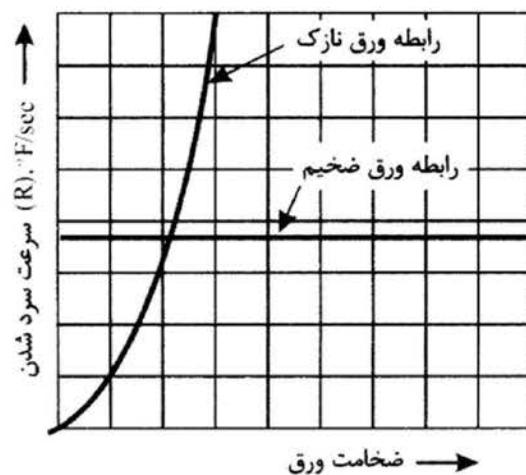


شکل ۶-۳۱

در رابطه ورق نازک، ضخامت ۱ با توان ۲ در سرعت خنک شدن تأثیر دارد و با افزایش ضخامت ورق، سرعت خنک شدن به سرعت افزایش می‌یابد. در مقابل در رابطه ورق ضخیم ملاحظه می‌گردد که خنک شدن تابعی از ضخامت نمی‌باشد. سرعتی که از رابطه ورق ضخیم به‌دست می‌آید، حداقل سرعت خنک شدن بدون توجه به‌ضخامت

ورق می‌باشد. در نتیجه با تلفیق دو نمودار شکل ۶ - ۳۱، نمودار شکل ۶ - ۳۲ برای تعیین خنک شدن به دست می‌آید (نمودار با خط توپر).

نمودار شکل ۶ - ۳۲ را می‌توان با روابط زیر تعریف نمود:
از A تا B

$$R = 161.48 \left(\frac{t}{J} \right)^2 (572 - T_0)^3 \quad (7-6)$$

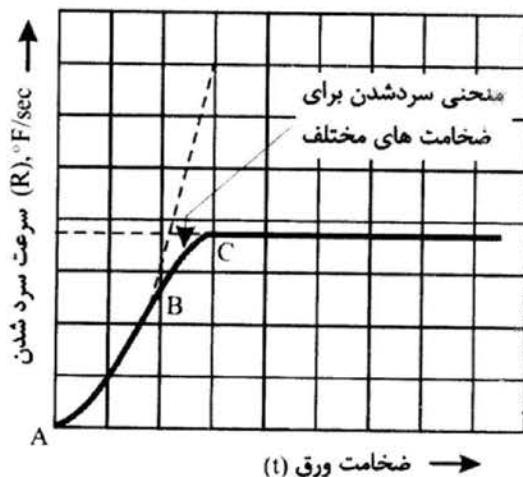

شکل ۶ - ۳۲

از C تا B

$$R = 5.961 \frac{(572 - T_0)^2}{J} \left(-27.09t^2 \frac{(572 - T_0)}{J} + 14.72t \sqrt{\frac{572 - T_0}{J}} - 1 \right) \quad (8-6)$$

از رابطه ۶ - ۷، سرعت پیش‌گرمایش T_0 به راحتی برحسب سرعت خنک شدن محاسبه می‌شود. لیکن از رابطه ۶ - ۸ به سادگی امکان‌پذیر نیست، چون برای دمای پیش‌گرمایش بخصوصی ترسیم شده است. برای استفاده عملی روابط ۶ - ۷ و ۶ - ۸ به صورت بی‌بعد زیر نوشته می‌شوند:

از A تا B (قسمت تحتانی)

$$\frac{t}{t_{me}} = \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{T_l - T_{o/me}}{T_l - T_o} \right)^3} \quad (9-6)$$

از A تا C (قسمت فوقانی):

$$\frac{t}{t_{me}} = \sqrt{\frac{T_l - T_{o/me}}{T_l - T_o}} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \left(\frac{T_l - T_{o/me}}{T_l - T_o} \right)^2} \right) \quad (10-6)$$

که در آن:

$t =$ ضخامت واقعی (اینج)

$t_{me} =$ حداکثر ضخامت مؤثر بر حسب مقادیر J و R طبق رابطه زیر:

$$t_{me} = 0.4246 \sqrt[4]{\frac{J}{R}} \quad (11-6)$$

$T_1 =$ دمای تخمینی که در آن سرعت خنک شدن مورد نظر است ($572^{\circ} F$ مساوی $300^{\circ} C$)


$T_0 =$ دمای پیش‌گرمایش برای مقادیر مشخص J ، R ، t (درجه فارنهایت)

$T_{o/me} =$ حداکثر دمای مؤثر پیش‌گرمایش برای مقادیر معلوم J و R (درجه فارنهایت)

$$T_1 - T_{o/me} = \sqrt{\frac{RJ}{5.961}} \quad (12-6)$$

به کمک روابط ۶-۹ و ۶-۱۰ می‌توان نمودار شکل ۳۳-۶ را رسم نمود. از این نمودار می‌توان برای تعیین

دمای پیش‌گرمایش T_0 استفاده نمود.

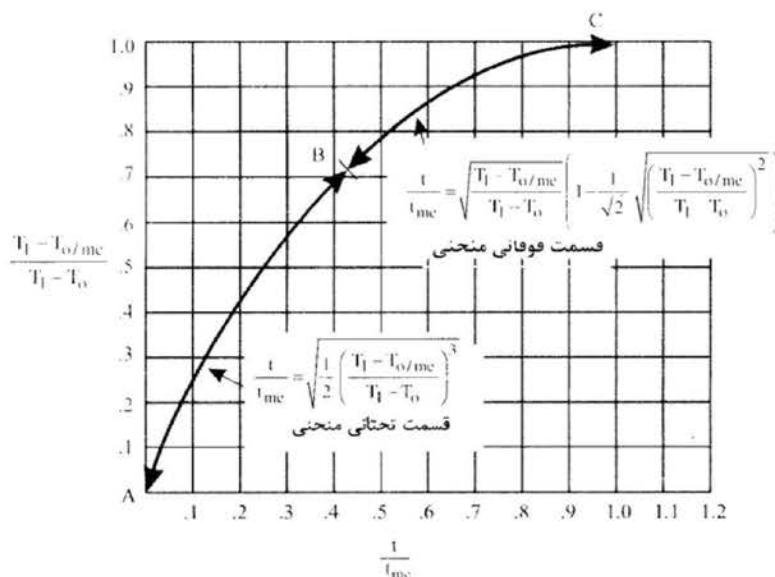


شکل ۳۳-۶

۶-۱۰-۳ جریان دمای دوبعدی در مقابل سه بعدی

مطلوب ارایه شده در قسمت قبل مربوط به حالاتی می‌شد که برای انتقال حرارت دو راه خروجی وجود داشت (مانند شکل ۳۴-۶-الف). مواردی پیش می‌آید که همانند شکل ۳۴-۶-ب، سه راه خروج حرارت وجود دارد. در صورت برخورد با این موارد، روش ارایه شده در فصل قبل باید به صورت زیر اصلاح گردد:

- ۱ - استفاده از $\frac{2}{3}$ حرارت تولیدشده در هنگام جوشکاری (J) یا
- ۲ - اصلاح ضخامت ورق ۱ برای منظور نمودن ورق سوم؛ برای این کار ضخامت هر ورق فرضی در حالت دو بعدی، مساوی نصف مجموع سه ورق موجود در نظر گرفته می‌شود.

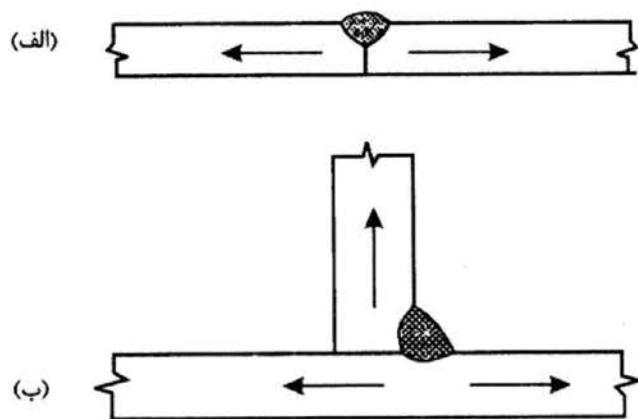


شکل ۳۴-۶

۶-۱۰-۴ کربن معادل


بر پایه تحقیقات انجام شده و با استفاده از معیار وقوع ترک در زیر نوار جوش، می‌توان تأثیر تمام عناصر شیمیایی موجود در فولاد را به اثر کربن تبدیل نمود. رابطه‌ای که برای این منظور به کار گرفته می‌شود، به رابطه کربن معادل معروف است. یکی از روابط پیشنهادی که قابل استفاده برای فولادهای کم کربن و کم آلیاژ در کارهای ساختمانی و ماشینسازی است، به صورت زیر می‌باشد:

$$C_{eq} = C\% + \frac{Mn\%}{6} + \frac{Ni\%}{20} + \frac{Cr\%}{10} - \frac{Mo\%}{50} - \frac{V\%}{10} + \frac{Cu\%}{40} \quad (13-6)$$

شکل ۳۵-۶ یک نمونه آزمایشی از ورقی به ضخامت ۱ اینچ را نشان می‌دهد که در روی آن نوار جوشی به اندازه $\frac{1}{8}$ اینچ (۳ میلی‌متر) با الکترود E6010 با شدت ۱۰۰ آمپر و ولتاژ ۲۵ ولت، جریان متناوب و با سرعت ۱۰ اینچ بر دقیقه انجام شده است. نمودار شکل ۳۶-۶ نشان‌دهنده درصد وقوع ترک‌های زیر نوار جوش بر حسب درصد کربن معادل می‌باشد. اگر همین نمونه با الکترود کم‌هیدروژن E7018 انجام شود، هیچ‌گونه ترکی در زیر نوار جوش ملاحظه نمی‌شود. توجه شود که منحنی‌های ارایه شده در شکل ۳۶-۶ برای سه دمای پیش‌گرمایش مختلف می‌باشد.

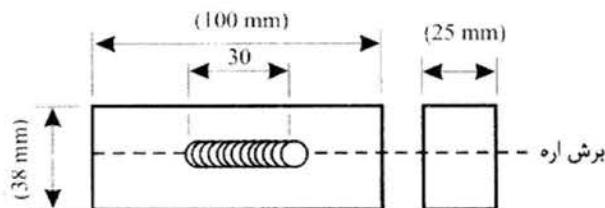

شکل ۶ - ۳۵

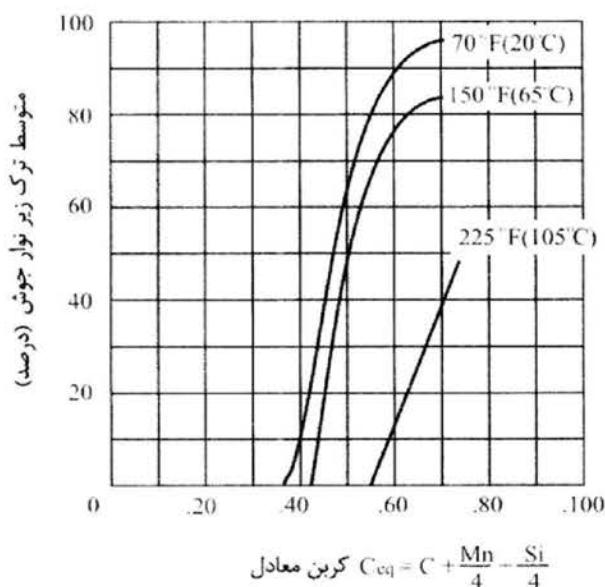

شکل ۶ - ۳۶

۶ - ۱۰ - ۵ سرعت خنک شدن و کربن معادل

برای هر ترکیبی از عناصر شیمیایی فولاد، سرعت خنک شدن حداکثری وجود دارد که باعث هیچ‌گونه ترک عمیقی در زیر نوار جوش نمی‌شوند. هر چه درصد کربن معادل بزرگتر باشد، مقدار این سرعت حداکثر (مجاز) کمتر می‌شود. بنابراین نتیجه می‌شود هر چه درصد کربن معادل بزرگتر باشد، احتمال وقوع ترک‌های زیر نوار جوش (عمقی) بزرگتر شده و نیاز بیشتری به استفاده از الکتروود کم‌هیدروژن وجود دارد.

کوتول و برادراستریت بر پایه روش آزمایشی ابداعی، منحنی شکل ۶ - ۳۷ را برای تعیین سرعت خنک شدن بحرانی (حداکثر) در مقابل درصد کربن معادل پیشنهاد نمودند. این منحنی را می‌توان به صورت رابطه زیر نشان داد:


$$R_{cr} = \frac{6.598}{C_{eq} - 0.3074} - 16.26 \quad (14-6)$$

رابطه فوق و منحنی شکل ۶ - ۳۷، سرعت خنک شدن بحرانی را در دمای $T_1 = 572$ درجه فارنهایت نشان می‌دهد.

۶-۱۰-۶ تعیین دمای پیش‌گرمایش

به منظور تعیین دمای پیش‌گرمایش لازم (T_0) به طوری که برای حرارت تولیدی مشخص (J) و ضخامت ورق (t)، سرعت خنک شدن مورد نظر (R) را نتیجه دهد، روش ریاضی زیر پیشنهاد شده است:

- ۱ - با استفاده از رابطه ۶-۱۲ مقدار ($T_1 - T_{0/me}$) را تعیین نمایید.
- ۲ - با استفاده از رابطه ۶-۱۱ مقدار t_{me} را تعیین کنید.
- ۳ - با استفاده از نتایج گام ۲ مقدار (t/t_{me}) را تعیین کنید.
- ۴ - با استفاده از نمودار شکل ۶-۳۳ و استفاده از نتایج گام ۳، مقدار زیر را تعیین کنید.
- ۵ - با استفاده از نتیجه گام ۴، و مقدار ($T_1 - T_{0/me}$) از گام ۱، دمای پیش‌گرمایش لازم (T_0) به دست می‌آید.

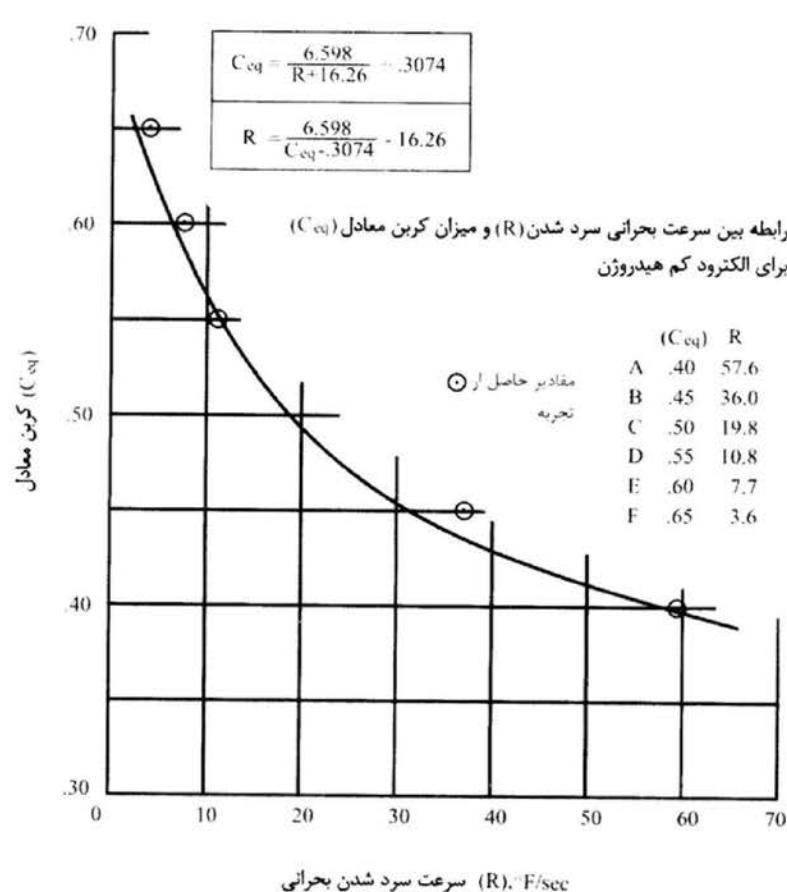

شکل ۶-۳۷

مثال ۶-۴

$$J = 20000 \frac{\text{watt} - \text{sec}}{\text{inch}}$$

$$R = 25^{\circ}\text{F/sec} (14^{\circ}\text{C/sec})$$

$$t = 1 \text{ inch} = 25 \text{ mm}$$

مطلوب است، تعیین دمای پیش‌گرمایش (T_0)

گام ۱:

$$T_l - T_{o/me} = \sqrt{\frac{RJ}{5.961}} = \sqrt{\frac{25 \times 20000}{5.961}} = 289.6^{\circ}\text{F}$$

گام ۲:

$$t_{me} = 0.42457 \sqrt[4]{\frac{J}{R}} = 0.42457 \sqrt[4]{\frac{20000}{25}} = 2.26''$$

گام ۳: تعیین ضخامت نسبی

$$\frac{t}{t_{me}} = \frac{1''}{2.26''} = 0.4428$$

گام ۴: به کمک شکل ۶-۳۳، دمای پیش‌گرمایش نسبی به دست می‌آید:

$$\frac{T_l - T_{o/me}}{T_l - T_0} = 0.73$$

$$T_l - T_0 = \frac{T_l - T_{o/me}}{0.73} = \frac{289.6}{0.73} = 396.7$$

گام ۵: بنابراین

$$T_l = 572^{\circ}\text{F}$$

$$572 - T_0 = 396.7$$

$$T_0 = 175.3^{\circ}\text{F} = 80^{\circ}\text{C}$$

۶-۱۰-۷ ملاحظات جنبی

نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که در ورق‌های نازک سرعت خنک شدن بیش از چیزی است که آزمایش نشان می‌دهد. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که ورق‌های نازک سطح وسیع‌تری برای تبادل حرارت دارند.

معمولًا در تحقیقات مربوط به جوش شیاری، آخرین عبور جوش که شیار را پر می‌کند (پاس سطحی)، بیشتر از جوش عبور اول (پاس ریشه) مورد توجه قرار می‌گیرد. این موضوع از آن جهت است که سرعت خنک شدن این جوش به علت مقطع بزرگتر، بیشتر از سرعت پاس ریشه است.

نشانهایی وجود دارد که سرعت خنک شدن جوش گوشه بزرگتر از جوشی است که در کارهای تحقیقاتی در روی ورق داده می‌شود. این مسئله به علت وجود دو ورق متعامد در محل درز جوش گوشه می‌باشد که سطح تبادل حرارت بزرگتری را بموجود می‌آورد. این موضوع در مورد جوش شیاری نیز صادق است.

۱۱- جمع‌بندی مطالب فصل

انقباض عرضی

- ۱ - بستگی به درجه گیرداری دارد.
- ۲ - مقدار آن در حدود ۱۰ درصد متوسط درز جوش است.
- ۳ - مقدار آن با افزایش سطح مقطع جوشکاری، افزایش می‌یابد.
- ۴ - مقدار آن با افزایش دهانه ریشه و شیب پخی لبه، افزایش می‌یابد.
- ۵ - مقدار آن مناسب با دمای القایی در هنگام جوش است.

انقباض زاویه‌ای می‌تواند با تدبیر زیر کاهش یابد

- ۱ - استفاده از جوش‌های جناغی (V) و لایه‌ای (U) دو طرفه.
- ۲ - انجام جوش‌های پشت و رو به صورت یک در میان.
- ۳ - پخ زدن لبه به منظور کاهش بازوی لنگر و درنتیجه کاهش اعوجاج.
- ۴ - استفاده از جوش‌های گوشه با اندازه کم. مقدار اینها با توان $1/3$ اندازه جوش مناسب می‌باشد.
- ۵ - استفاده از ورق بال ضخیم‌تر. مقدار اینها نسبت عکس با توان دوم ضخامت دارد.

انحنای طولی اعضا به علت نوارهای طولی جوش (شمშیری شدن)

- ۱ - متعادل کردن جوش‌ها در حول محور خنثای مقطع بهدو روش زیر:
 - الف - هماندازه کردن جوش‌های هم‌فاصله در دو طرف تار خنثی.
 - ب - در صورتی که جوش‌های دو طرف تار خنثی هماندازه نباشند، اندازه جوش‌هایی که در فاصله نزدیکتری نسبت به تار خنثی قرار دارند، باید افزایش داده شود.
- ۲ - اگر جوش‌ها نسبت به تار خنثی متقارن نباشند، می‌توان از تدبیر زیر استفاده نمود:

الف - پیش‌انحنای عضو (پیش‌خیز)

- ب - تکیه دادن عضو در نواحی میانی و طره کردن دو انتهای آن، به‌طوری که عضو به صورت محدب درآمده و این تحدب در هنگام جوشکاری به صورت مستقیم درآید.
- پ - تقسیم کردن عضو به مجموعه‌های کوچکتر، به‌طوری که جوشکاری در مقطع در هر مجموعه به صورت متقارن باشد. اگر بال طویل‌تر یک عضو خمیده، حرارت داده شود، به صورت مستقیم درمی‌آید.

روش‌های مناسب برای کنترل اعوجاج

- ۱- بستن عضو به شاسی کار و نگهداری آن در حین جوشکاری.
- ۲- تنظیم لبه‌ها و ورق‌ها به صورت غیرهم‌راستا، به‌طوری‌که بعد از جوش به‌صورت مستقیم درآیند.
- ۳- پیش‌انحنای عضو (پیش‌خیز)
- ۴- بستن دو عضو به‌صورت پشت به پشت با مقداری پیش‌انحنای (استفاده از پشت‌بند).
- ۵- استفاده از گیره و قالب (در نهایت باعث افزایش تنش پسمند می‌شود).
- ۶- پیش‌بینی فاصله برای خنثی کردن انقباض در هنگام مونتاژ قطعات.
- ۷- امکان آزادی حرکت برای قطعات در هنگام جوشکاری.
- ۸- تقسیم قطعات اصلی به قطعات کوچک‌تر و سپس سر هم کردن قطعات.
- ۹- ابتدا قطعات انعطاف‌پذیرتر جوش داده شوند، به‌طوری‌که راست کردن آنها ساده باشد.



شکل ۶-۳۸ جوشکاری دستک روی ستون به‌صورت ضربدری توسط دو جوشکار.



شکل ۶-۳۹ استفاده از روش اصلاح حرارتی در کارگاه ساخت جهت اصلاح ناگونیابی دستک روی ستون.



شکل ۶-۴۰ استفاده از میله به عنوان مهار جهت جلوگیری از اعوجاج زاویه‌ای در جوش ورق بادبند.

۷


بازرسی جوش - بازرسی چشمی (عینی)

۱۹۱.....	۱-۱ مقدمه
۱۹۲.....	۲-۱ زمان شروع نظارت و بازرسی
۱۹۳.....	۳-۱ پنج دستورالعمل برای حصول کیفیت در جوش ساختمانی
۱۹۸.....	۴-۱ نظارت‌های پیشگیرانه (PM)
۱۹۹.....	۵-۱ بازرسی عینی (V.I.)
۱۹۹.....	۱-۵-۱ اصول بازرسی چشمی (عینی) جوش
۲۰۵.....	۲-۵-۱ وظایف عمده بازرسی جوش
۲۰۶.....	۳-۵-۱ وسایل بازرسی چشمی (عینی) جوش
۲۰۷.....	۴-۵-۱ اندازه‌گیری جوش
۲۱۰.....	۶-۱ ضوابط پذیرش بازرسی چشمی (عینی) جوش
۲۱۳.....	۷-۱ رواداری‌های عیوب ظاهری جوش در بازرسی چشمی (عینی) طبق ISO 5817
۲۱۸.....	۸-۱ چک‌لیست بازرسی چشمی (عینی)

۱ - ۷ مقدمه

در عمل موارد متعددی وجود دارد که به علت عدم برآورده شدن مشخصات فنی، مقطع جوشکاری شده دچار گسیختگی شده و خسارات زیادی را به بار آورده است.

اگر جوش مطابق مشخصات فنی و طبق دستورالعمل‌های کیفی اجرا شود، فقط در حالتی که نیروی واردہ بزرگتر از مقاومت جوش است، می‌تواند گسیخته شود. اما اگر اجرای جوش همراه با عیب باشد، گسیختگی می‌تواند تحت نیروی کمتری نیز به‌وقوع پیوندد (شکل ۷ - ۱).

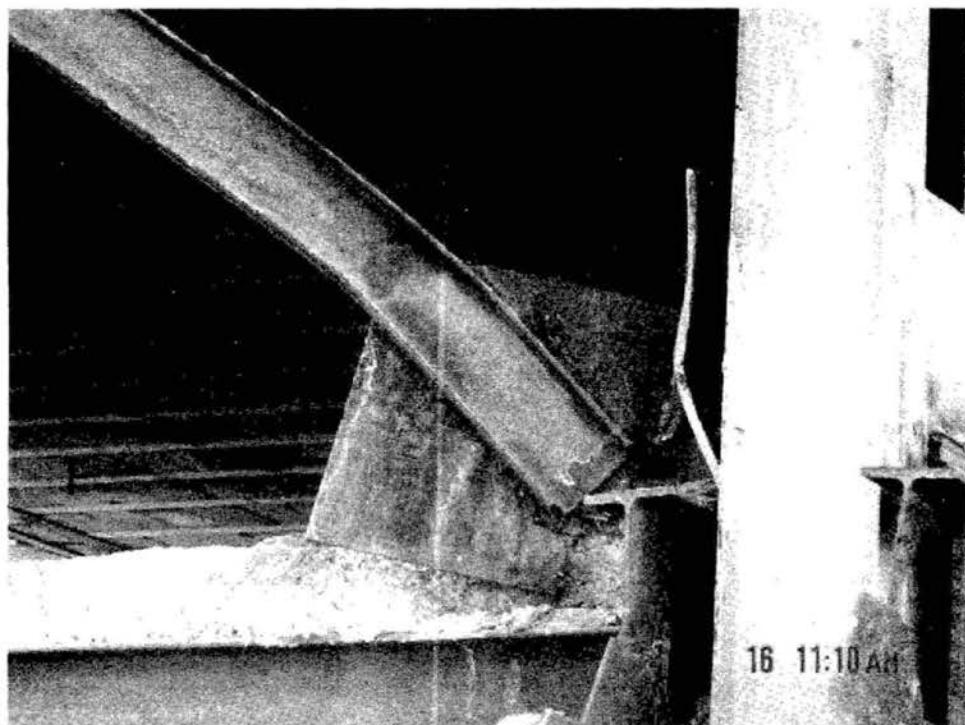

شکل ۷ - ۱ گسیختگی جوش در زلزله به.

برای هر عیوب جوش علتی منطقی و برای اصلاح و تعمیر آن نیز روشی منطقی وجود دارد. به طور کلی می‌توان گفت اغلب عیوب جوش مربوط به روش جوشکاری، صلاحیت جوشکاری، آماده‌سازی درز و دستورالعمل جوشکاری بوده که در حین کار می‌تواند مورد بازررسی و ارزیابی قرار گیرد.

منشأ بعضی عیوب که در جوش و فلز پایه ممکن است یافت شود، عبارتند از:

- عیوبی که ممکن است طی ساخت مواد خام به وجود آیند (ناخالصی‌های سرباره، حفره‌های گازی، حفره‌های انقباضی، ترک‌های تنشی و ...).

- عیوبی که ممکن است طی ساخت قطعات به وجود آیند (عیوب جوشکاری، عیوب عملیات حرارتی، ترک‌های ناشی از تنش‌های پسماند و ...).

- عیوبی که ممکن است طی مونتاژ قطعات به وجود آیند (مونتاژ نادرست، ترک‌های ناشی از تنش اضافی و ...).

- عیوبی که در مدت کاربری و حمل و نقل به وجود می‌آیند (خستگی، خوردگی، سایش، خروش، ناپایداری حرارتی و ...).

به کارگیری هر یک از سیستم‌های بازررسی متحمل هزینه است، اما اغلب استفاده مؤثر از روش‌های بازررسی مناسب، موجب صرفه‌جویی‌های مالی قابل ملاحظه‌ای خواهد شد. نه فقط نوع بازررسی، بلکه مراحل به کارگیری آن نیز مهم است. وقتی آزمایش‌های غیرمخرب، علاوه بر بازررسی عینی مورد نیاز باشد، باید اطلاعاتی از قبیل نوع جوش‌هایی که باید آزمایش شوند، درصدی از جوش‌ها که باید تحت آزمایش قرار گیرند و روش‌های آزمایش در مشخصات فنی ذکر شوند.

۷- زمان شروع نظارت و بازررسی

این تصمیم که نظارت و تأیید بعد از اتمام جوشکاری انجام شود، خطرناک است و روش مناسبی برای آگاهی از کیفیت جوش نیست. این کار نوش‌داروی بعد از مرگ است و مشابه عملکرد پلیس انتهای خیابان ورود ممنوع می‌باشد.

به طور کلی کیفیت نهایی هر کار به دو روش به کیفیت مطلوب نزدیک می‌گردد:

✓ (الف) از طریق برنامه‌های تضمين کیفیت (Q.A = Quality Assurance)

✓ (ب) از طریق برنامه‌های کنترل کیفیت (Q.C = Quality Control)

برنامه‌های تضمين کیفیت شامل بازررسی مواد اولیه، بررسی روش‌های جوشکاری، آزمون‌های ارزیابی صلاحیت جوشکاران، آزمون‌های ارزیابی دستورالعمل جوشکاری، سلامت وسایل کار و کنترل ابعادی قطعات و در نهایت شامل تمام کنترل‌های قبل از عملیات اجرایی هستند.

برنامه‌های کنترل کیفیت شامل کنترل مونتاژ، کنترل کیفیت جوش‌ها حین جوشکاری و کنترل کیفیت جوش‌ها بعد از جوشکاری، شامل بازررسی عینی و آزمایش‌های غیرمخرب و در نهایت کنترل ابعادی قطعات بعد از جوشکاری است.

۷-۳ پنج دستورالعمل برای حصول کیفیت در جوش ساختمانی


برای حصول جوش خوب باید پنج عامل زیر را برآورده نمود (قانون پنج P):

- ۱- روش جوشکاری (Process Selection)
 - ۲- آمادهسازی مناسب لبهها (Preparation)
 - ۳- دستورالعمل جوشکاری (Procedure)
 - ۴- پرسنل (Personnel)
 - ۵- بازرسی و تأیید جوش (Prove)
- : بازرسی‌های تضمین کیفیت (Q/A) : بازرسی‌های کنترل کیفیت (Q/C)

چهار عامل اول در رده بازرسی‌های تضمین کیفیت و عامل پنجم در رده بازرسی‌های کنترل کیفیت می‌باشد.

روش جوشکاری (Process)

اولین گام، انتخاب روش مناسب برای جوشکاری است. در این گام مسئولین طراحی و اجرا، تصمیم می‌گیرند که از کدامیک از روش‌های جوش دستی، نیمه‌خودکار و یا تمام‌خودکار برای کار استفاده نمایند. این تصمیم‌گیری از نقطه‌نظر زمان و اقتصاد بسیار مهم و تأثیرگذار است. امروزه استفاده از جوشکاری نیمه و یا تمام خودکار باعث افزایش قابل توجه در سرعت و کاهش هزینه‌ها می‌گردد، که البته مستلزم سرمایه‌گذاری اولیه بیشتر نیز می‌باشد. در شکل‌های ۷-۲ و ۷-۳، مقایسه‌ای بین سه روش جوشکاری بهمنظور انتخاب مناسب‌ترین آنها انجام شده است.

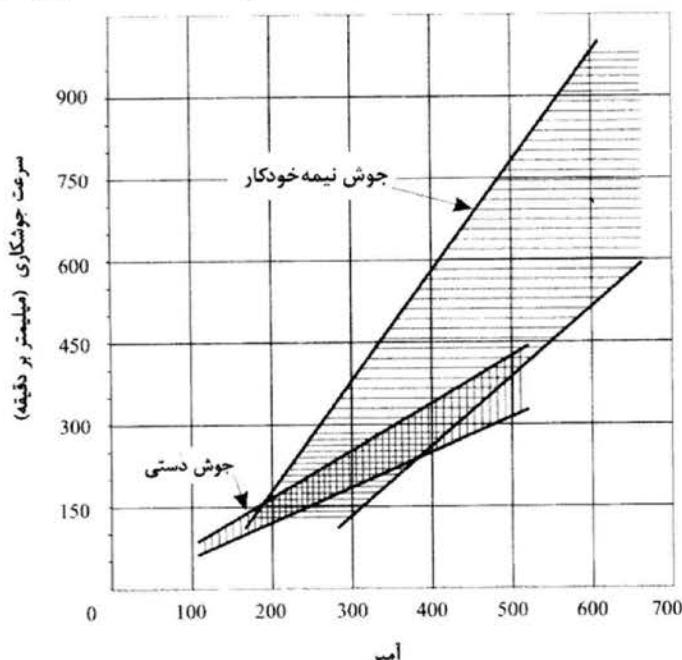

شکل ۷-۲ استفاده از جوش‌های نیمه‌خودکار، باعث افزایش چشمگیر سرعت جوشکاری و در نتیجه کاهش هزینه آن می‌شود.

روش جوشکاری	الکترود توپودری	زیرپودری	دستی	دستی
نوع الکترود شدت جریان (آمپر) ولتاژ (ولت) قطبیت	2.4NS.3M ۳۲۵ - ۳۵۰ ۳۰ - ۳۱ DC+ سرعت جوش (اینج بر ساعت) زمان قوس (دقیقه) زمان تمیز کردن (دقیقه) زمان کل (دقیقه) مقایسه	780 FLUX ۳۵۰ - ۳۷۵ ۳۰ - ۳۱ DC+ ۱۰/۵ - ۱۱/۰ ۳/۸ ۰/۷ ۵/۴ ۱/۱	E6027 ۳۰۰ - ۳۵۰ ۳۰ - ۳۱ AC ۹/۵ - ۱۰/۵ ۳/۹ ۱/۰ ۴/۹ ۱/۲	E6018 ۲۰۰ - ۲۲۵ DC+ ۵ - ۶ ۸/۳ ۲/۳ ۱۰/۶ ۲/۵

شکل ۷ - ۳ مقایسه‌ای بین سه روش جوشکاری برای انتخاب بهترین روش جوشکاری.

آماده‌سازی لبه‌ها (Preparation)

در درزهای لب به لب، آماده‌سازی لبه‌ها ایجاد تعادلی بین زاویه پختی لبه و دهانه ریشه می‌باشد. زاویه پختی زیاد، نیاز به دهانه ریشه کوچکتر و زاویه پختی کم نیز نیاز به دهانه ریشه بزرگتر دارد. نوع درز، وضعیت جوشکاری و دستورالعمل جوشکاری، در انتخاب زاویه پختی و دهانه ریشه مؤثر می‌باشند. در فصل ۱۲، درزهای پیش ارزیابی شده بر حسب روش جوشکاری ارایه شده است. برای حفظ اقتصاد جوش، زاویه پختی و دهانه ریشه باید در حداقل حفظ گردد و اندازه الکترود نیز متناسب و سازگار با کار باشد. در شکل ۷ - ۴ حداکثر اندازه مجاز الکترود طبق آینه نامه AWS ارایه شده است. بعد از انتخاب زاویه پختی، دهانه ریشه و اندازه الکترود، قبل از شروع جوش‌های اصلی، باید یک سری جوش آزمایشی انجام شده و مورد آزمایش قرار گیرد.


دستورالعمل جوشکاری (WPS)^۱

اتصالات مهم هر سازه نیاز به یک دستورالعمل جوشکاری که جزئیات آن به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفته و طرح ریزی شده است، دارند.

بهترین روش برای تدوین دستورالعمل جوشکاری قابل اعتماد، استفاده از نمونه‌های آزمایشی است. دستورالعمل جوشکاری کامل، باید شامل اطلاعات زیر باشد:


- ۱ - جزئیات اتصال
- ۲ - هندسه و رواداری‌های درز
- ۳ - روش جوشکاری
- ۴ - نوع و اندازه الکترود
- ۵ - نوع پودر و یا گاز محافظ
- ۶ - شدت جریان و ولتاژ (و تغییرات آنها در پاس‌های مختلف) و قطبیت

- ۷ - پیش گرمایش و درجه حرارت عبورهای میانی
- ۸ - توالی عبورها (همراه با یک طرح)
- ۹ - نوع بازرسی مورد نیاز
- ۱۰ - هر اطلاعات دیگر از قبیل زاویه الکترود، قرارگیری نوار جوش و یا تکنیکهای خاصی که کمکی برای حصول جوش خوب توسط جوشکار باشد.

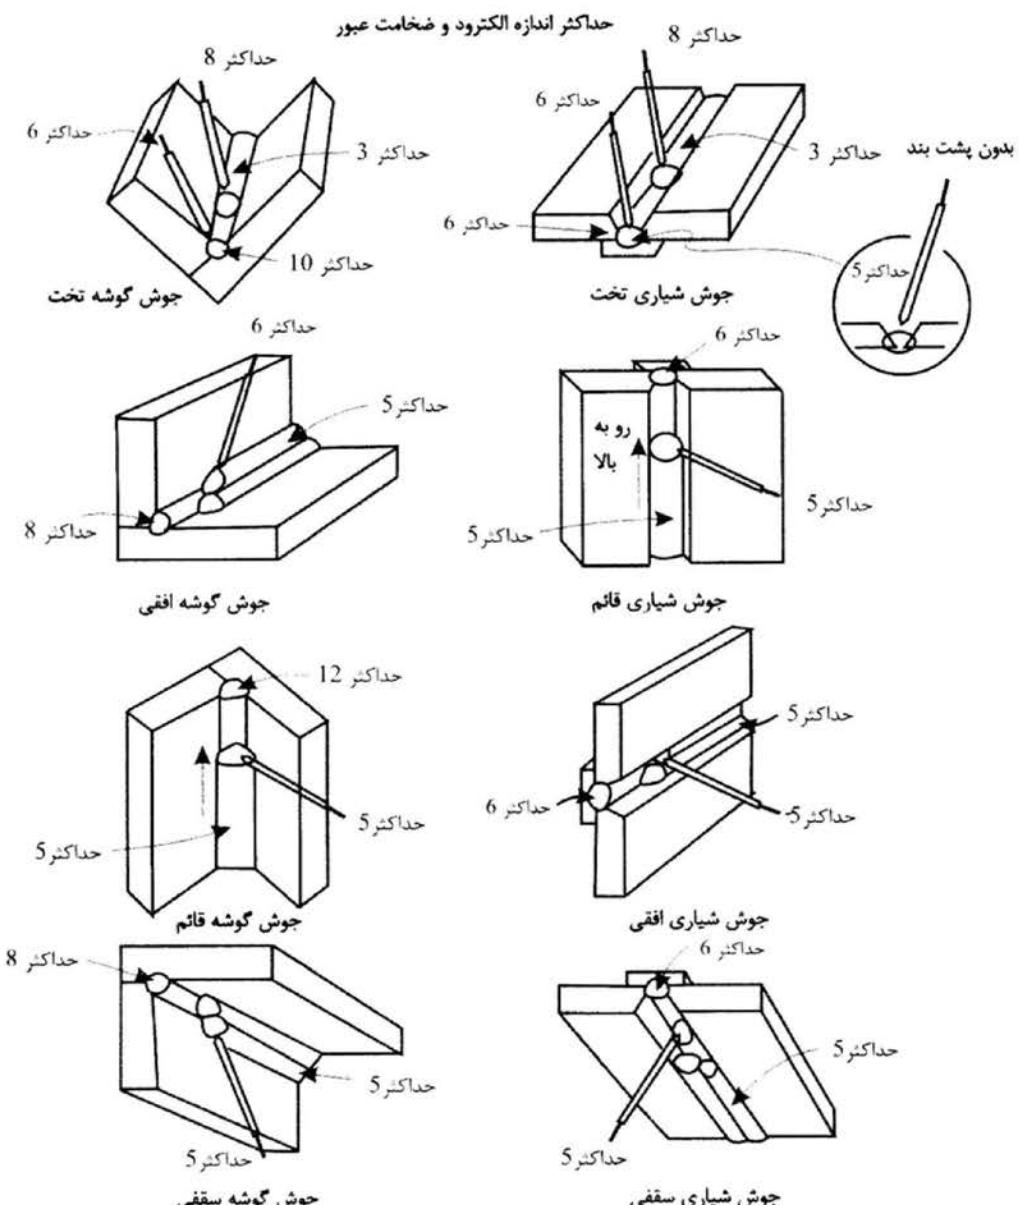

شکل ۷ - ۴ حداکثر اندازه مجاز الکترود طبق AWS

در شکل ۷-۵ یک نمونه از دستورالعمل جوشکاری ارایه شده است. هر چند که انتخاب دستورالعمل جوشکاری مناسب به زمان اولیه نیاز دارد، لیکن باید به نتایج آن که ایجاد یکنواختی و هماهنگی بین تمام جوشکاران و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی است، توجه داشت. در شکل ۷-۶ فرم استاندارد دستورالعمل جوشکاری نشان داده شده است.

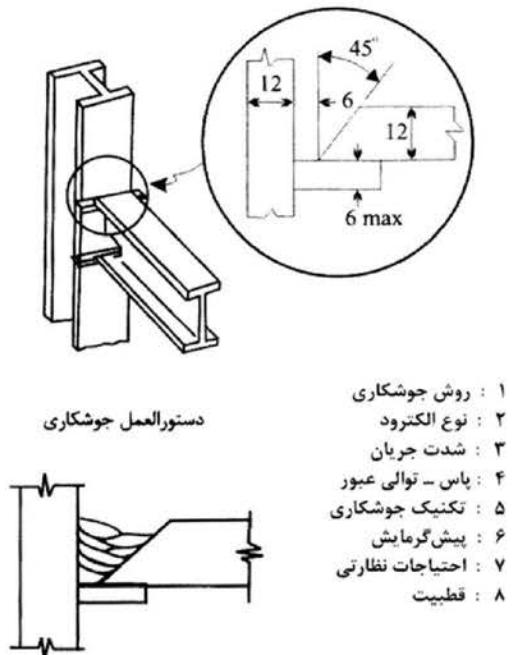

۷-۵ مشخصات لازم برای درج در دستورالعمل جوشکاری.

پرسنل

این یک واقعیت است که در جوشکاری با دست، کیفیت جوش نمی‌تواند بهتر از مهارت جوشکار باشد. بنابراین قبل از شروع کار، مهارت جوشکار باید مورد ارزیابی قرار گیرد. روش عملی برای ارزیابی صلاحیت جوشکاران، انجام آزمایش تشخیص صلاحیت جوشکار می‌باشد.

انجام این آزمایش برای تشخیص صلاحیت کافی است. لیکن اغلب این سؤال پیش می‌آید که آیا این آزمایش قابلیت جوشکار را برای انجام جوش واقعی در کارگاه نشان می‌دهد یا نه. غالباً با انجام یک آزمایش در کارگاه، فرآیند تشخیص صلاحیت تمام می‌شود. همچنین اگر در مشخصات فنی انجام آزمایش پرتونگاری لازم باشد، بهتر است این آزمایش نیز در تشخیص صلاحیت جوشکار گنجانده شود. در ضمن ممکن است مهندس کارگاه بر حسب نیاز، انجام آزمایش‌های خاصی را نیز در برنامه تشخیص صلاحیت و ارزیابی جوشکار بگنجاند.


در جوشکاری نیمه و تمام‌خودکار، ممکن است صلاحیت جوشکار خیلی مهم نباشد، لیکن باید جوشکار برای کار با دستگاه مورد آزمایش قرار گیرد.

۷. بازرسی جوشی - بازرسی چشمی (عینی)

نام شرکت		شماره تجدیدنظر	تاریخ	توسط	شماره دستورالعمل								
روش جوشکاری		تأییدکننده	تاریخ	دستی	شماره دستورالعمل								
نیمه خودکار	خودکار												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>وضعیت</th> <th>نوع درز</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>جوش شیاری</td> <td><input type="checkbox"/> دورو <input type="checkbox"/> بکرو</td> </tr> <tr> <td>جوشکاری قائم: سربالا</td> <td><input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله</td> </tr> <tr> <td>سرپایین</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						وضعیت	نوع درز	جوش شیاری	<input type="checkbox"/> دورو <input type="checkbox"/> بکرو	جوشکاری قائم: سربالا	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله	سرپایین	
وضعیت	نوع درز												
جوش شیاری	<input type="checkbox"/> دورو <input type="checkbox"/> بکرو												
جوشکاری قائم: سربالا	<input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله												
سرپایین													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>بازشدنگی ریشه</th> <th>نوع: پشتبنده</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضخامت ریشه</td> <td><input type="checkbox"/> بازشدنگی ریشه</td> </tr> <tr> <td>شعاع</td> <td><input type="checkbox"/> زاویه شیار</td> </tr> <tr> <td>روش</td> <td><input type="checkbox"/> شیارزنی پشت: بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> روش</td> </tr> </tbody> </table>						بازشدنگی ریشه	نوع: پشتبنده	ضخامت ریشه	<input type="checkbox"/> بازشدنگی ریشه	شعاع	<input type="checkbox"/> زاویه شیار	روش	<input type="checkbox"/> شیارزنی پشت: بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> روش
بازشدنگی ریشه	نوع: پشتبنده												
ضخامت ریشه	<input type="checkbox"/> بازشدنگی ریشه												
شعاع	<input type="checkbox"/> زاویه شیار												
روش	<input type="checkbox"/> شیارزنی پشت: بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> روش												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>مشخصات فنی</th> <th>فلز پایه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>نوع یارده</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ضخامت</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						مشخصات فنی	فلز پایه	نوع یارده		ضخامت			
مشخصات فنی	فلز پایه												
نوع یارده													
ضخامت													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>صالح الکترود</th> <th>مشخصات فنی AWS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AWS</td> <td><input type="checkbox"/> رده طبق AWS</td> </tr> </tbody> </table>						صالح الکترود	مشخصات فنی AWS	AWS	<input type="checkbox"/> رده طبق AWS				
صالح الکترود	مشخصات فنی AWS												
AWS	<input type="checkbox"/> رده طبق AWS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>پوشش</th> <th>نوع پودر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>گاز</td> <td><input type="checkbox"/> ترکیب</td> </tr> </tbody> </table>						پوشش	نوع پودر	گاز	<input type="checkbox"/> ترکیب				
پوشش	نوع پودر												
گاز	<input type="checkbox"/> ترکیب												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>نوع روکش الکترود</th> <th>نوع روکش</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						نوع روکش الکترود	نوع روکش						
نوع روکش الکترود	نوع روکش												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>پیش گرمایش</th> <th>دماهی پیش گرمایش، حداقل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						پیش گرمایش	دماهی پیش گرمایش، حداقل						
پیش گرمایش	دماهی پیش گرمایش، حداقل												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>دماهی میان پاس، حداقل</th> <th>دماهی میان پاس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						دماهی میان پاس، حداقل	دماهی میان پاس						
دماهی میان پاس، حداقل	دماهی میان پاس												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>هندرسه درز</th> <th>mm/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>سرعت حرکت</th> <th></th> </tr> </tbody> </table>						هندرسه درز	mm/min	سرعت حرکت					
هندرسه درز	mm/min												
سرعت حرکت													
عبور	روش جوشکاری	الکترود	جریان										
		رد	قطر	نوع و قطبیت	آمپراز								
۱													
۲													
۳													

شكل ۷ - ۶ فرم استاندارد دستورالعمل جوشکاری (W.P.S).

اگر از موارد استثنای بگذریم، یک جوشکار با وجودن حرفه‌ای با بازرسی عینی می‌تواند بگوید که آیا ذوب خوب حاصل شده یا نه (شکل ۷-۷). این کار شامل مشاهدات او در حین جوشکاری و اتمام نوار جوش می‌باشد. هندسه بد خطوط تراز نوار جوش و لبه‌های ناصاف، دلایلی برای ذوب ناکافی می‌باشند.

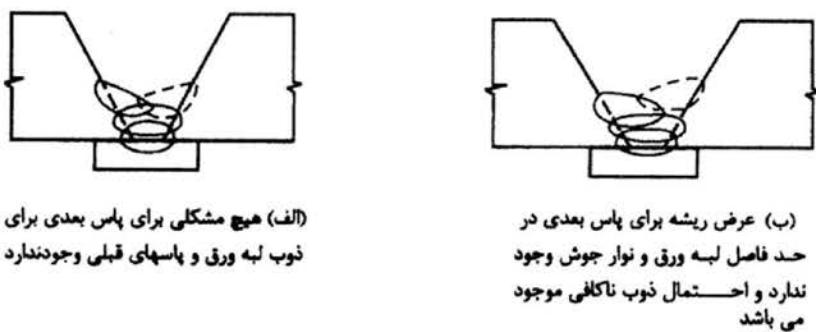

شکل ۷-۷ یک جوشکار با وجودن حرفه‌ای به طور عینی هر نواری را که جوش می‌دهد، بازرسی می‌کند. او می‌داند که خطوط تراز ضرس و لبه‌های ناصاف، دلالت بر وجود مشکل در جوش دارند و سعی می‌کند آنها را در حین جوشکاری اصلاح نماید.

علاوه زیادی از بروز مشکل وجود دارد که جوشکار می‌تواند آنها را کشف نماید. در این زمان می‌توان عیب را با سنگ زدن رفع نمود و دستورالعمل جوشکاری را نیز اصلاح کرد. راه غلط این است که تصور نماییم عیب می‌تواند در پاس (عبور) بعدی از بین برود. ضررهای اقتصادی این تصور نادرست در هنگام مردود شدن جوش در بازرسی نهایی روش می‌شود.

پیش‌آزمایش

بعد از تعیین روش جوشکاری، آماده کردن لبه‌ها، دستورالعمل جوشکاری و انتخاب پرسنل مناسب، باید نمونه‌های واقعی از کار منطبق با شرایط واقعی، جوش شده و مورد آزمایش‌های مخرب یا غیرمخرب قرار گیرند. انجام بعضی از این آزمایش‌ها در مورد نمونه‌های واقعی ممکن است امکان‌بازیر نباشد.

۷-۴ نظارت پیشگیرانه (PM)

به طور خلاصه باید به‌این نکته توجه نمود که اگر انجام بازرسی به بعد از اتمام جوش واگذار گردد، خیلی دیر خواهد بود. اگر بعد از اتمام جوش، وقوع ترک، بریدگی لبه جوش، اندازه غلط، ذوب ناقص یا سایر معایب مشاهده گردد، رفع آنها خیلی گران قیمت خواهد بود. باید با استفاده از اقدامات پیشگیرانه (مثلًاً رعایت پنج دستورالعمل و انجام بازرسی در حین جوشکاری) از وقوع چنین معایبی جلوگیری نمود.

در یک نظارت پیشگیرانه تمام عوامل دست‌اندرکار، مسئولیت کار را بین یکدیگر تقسیم کرده و با برقراری یک نظارت سیستماتیک، در حین و بعد از اتمام جوشکاری، با بازرسی عینی، عیوب احتمالی مورد بررسی قرار گرفته و

روش‌هایی برای رفع عیوب اتخاذ می‌گردد. در این خصوص تهیه چکلیست کمک خوبی در رسیدن به‌هدف خواهد بود. در انتهای فصل یک چکلیست کامل ارایه گردیده است.

۷-۵ بازرسی عینی (V.I)

یکی از مؤثرترین روش‌های بازرسی جوش، بازرسی عینی عملیات جوشکاری توسط بازرسان و ناظران آموزش‌دیده است. طبق دستورالعمل آینه‌نامه جوشکاری ساختمانی، صد درصد جوش‌های انجام شده باید بازرسی عینی گردد. بازرسی عینی اگر به درستی انجام شود، از ارکان مهم بازرسی جوش می‌باشد. بازرسی‌های عینی غالباً در سه مرحله قبل از جوشکاری و در حین جوشکاری در برنامه تضمین کیفیت و بعد از جوشکاری در برنامه کنترل کیفیت انجام می‌شود.

در تمام موارد اعتقاد همگانی بر این قرار دارد که پیشگیری مقدم بر درمان (یا در ادبیات فنی، تعمیر) است. اصل مهم در برنامه بازرسی عینی، تنظیم برنامه‌های پیشگیرانه است که در طی آن تعداد جوش‌هایی که مورد ترمیم قرار می‌گیرند، کاهش یابند.

۷-۵-۱ اصول بازرسی چشمی (عینی) جوش

بازرسی عینی از کاربردی‌ترین روش‌های بازرسی جوش است. این روش سریع بوده و نیازی به تجهیزات گران‌قیمت ندارد. در هنگام بازرسی عینی استفاده از یک ذره‌بین (با بزرگنمایی حدود ۱۰ برابر) توصیه می‌شود. زیرا با استفاده از ذره‌بین امکان مطالعه شرایط ظاهری جوشکاری در سطح بزرگتری وجود دارد.

در بسیاری از برنامه‌های کنترل کیفیت محصولات جوشی، از آزمون چشمی به عنوان اولین آزمایش و یا در بعضی موارد به عنوان تنها روش ارزیابی بازرسی، استفاده می‌شود. اگر آزمون چشمی به طور مناسب اعمال شود، ابزار ارزشمندی می‌تواند واقع گردد.

بازرسی چشمی روشی برای شناسایی نواقص و معایب سطحی می‌باشد. شناسایی و تعمیر این عیوب، کاهش هزینه قابل توجهی را در بر خواهد داشت. تأثیر بازرسی چشمی هنگامی بهینه می‌شود که دوره زمانی قبل، حین و بعد از جوشکاری و تمام مراحل فرآیند جوشکاری را پوشش دهد.

بازرسی عینی قبل از جوشکاری

اقداماتی که لازم است توسط بازرس جوش قبل از جوشکاری انجام شوند، عبارتند از:

- ۱- کنترل نقشه‌ها و مشخصات فنی؛
- ۲- کنترل دستورالعمل‌های جوشکاری؛
- ۳- ارزیابی جوشکاران؛
- ۴- تعیین نقاط کنترل؛

۵ - تنظیم برنامه ثبت نتایج؛

۶ - کنترل مصالح فلز پایه و فلز جوش؛

۷ - کنترل پخت، هندسه، هم راستایی و جفت و جوری درزها؛

۸ - کنترل پیش‌گرمايش لازم؛

۹ - کنترل عملیات برشکاری و تضاریس ناشی از برشکاری؛

۱۰ - شرایط عمومی کارگاه جوشکاری.

بازرسی عینی در حین جوشکاری

اقداماتی که توسط بازرس جوش در حین جوشکاری انجام می‌شود، عبارتند از:

۱ - کنترل کیفیت نوار ریشه (پاس ریشه)؛

۲ - کنترل هندسه درز جوش قبل از جوشکاری روی دیگر؛

۳ - دمای پیش‌گرمايش و دمای پاس‌های میانی؛

۴ - توالی جوش‌ها؛

۵ - کنترل ظاهر جوش؛

۶ - تمیزکاری جوش و گل جوش بین دو پاس متولی؛

۷ - کنترل آمپراژ، ولتاژ و سرعت حرکت دست جوشکار؛

۸ - نوسان عرضی دست جوشکار (حداکثر $2/5$ برابر ضخامت مفتول الکترود).

بازرسی عینی بعد از جوشکاری

اقداماتی که توسط بازرس جوش بعد از جوشکاری انجام می‌شود، عبارتند از:

۱ - ظاهر نهایی جوش؛

۲ - اندازه نهایی جوش؛

۳ - طول جوش؛

۴ - دقت‌های ابعادی؛

۵ - میزان اعوجاج؛

۶ - اصلاحات حرارتی؛

۷ - عیوب ظاهری شامل:

۷ - ۱ - تخلخل ظاهری (تخلخل سوزنی)

۷ - ۲ - عدم امتزاج کامل

۷ - ۳ - عدم نفوذ کامل جوش در فلز پایه

۴ - ۴ بردگی پای جوش


۵ - ۵ لوچه

۶ - ۶ ترکهای سطحی

۷ - ۷ گرده بیش از حد جوش

۸ - عملیات تنیزدایی


بازرس جوش باید مجهز بهابزاری شامل اندازه‌گیر جوش، متر، کولیس، چراغ قوه و ذرهبین باشد.
در شکل ۷ - ۸ نمونه‌هایی از جوش‌های مردود شده و در شکل ۷ - ۹ و ۷ - ۱۰ نمونه‌هایی از جوش‌های قبول شده در بازرسی عینی نشان داده شده است.

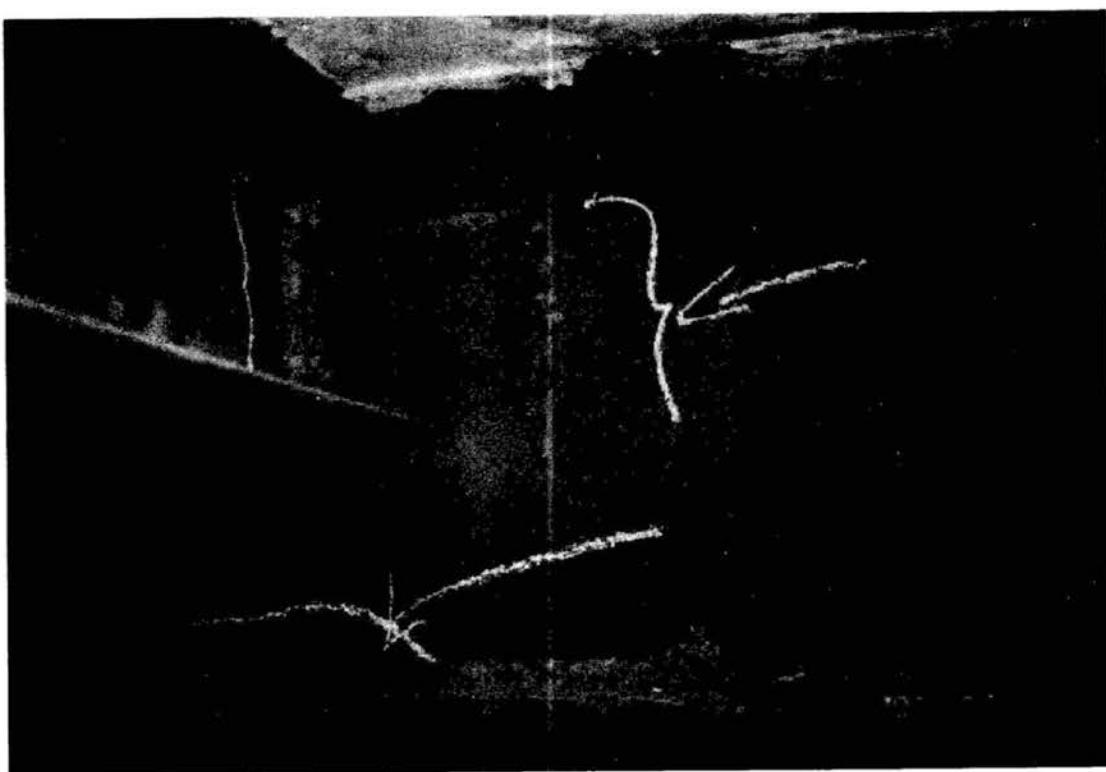


شکل ۷ - ۸ نمونه جوش‌های مردودشده در بازرسی عینی.



شکل ۷ - ۸ نمونه جوش‌های مردودشده در بازرسی عینی (ادامه).

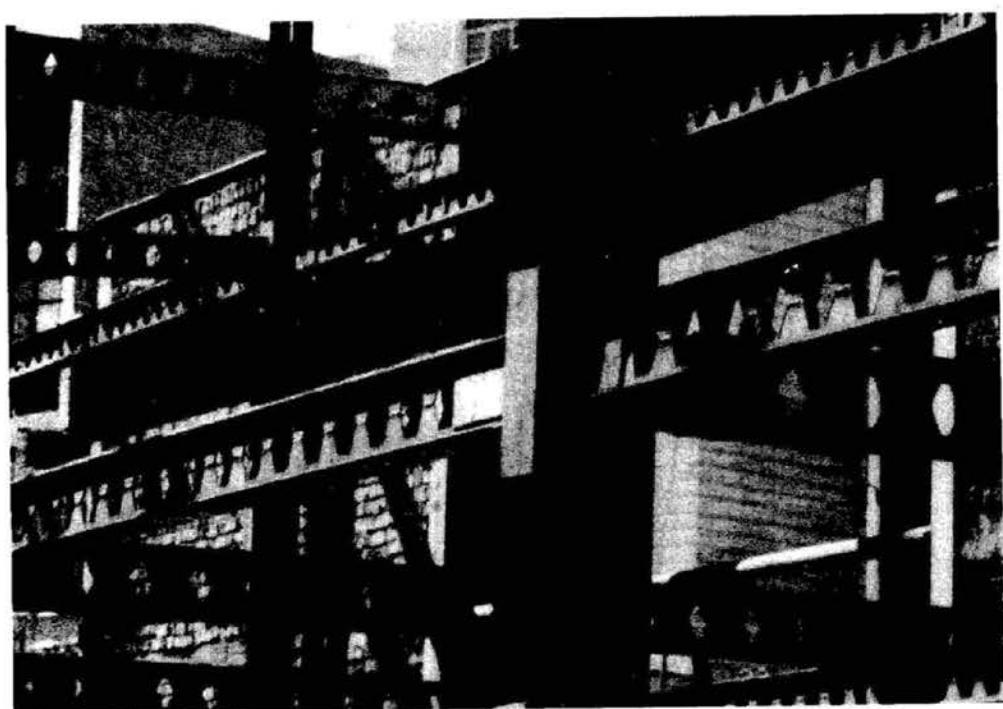

شکل ۷-۹ نمونه جوش‌های پذیرفته شده در بازرسی عینی.

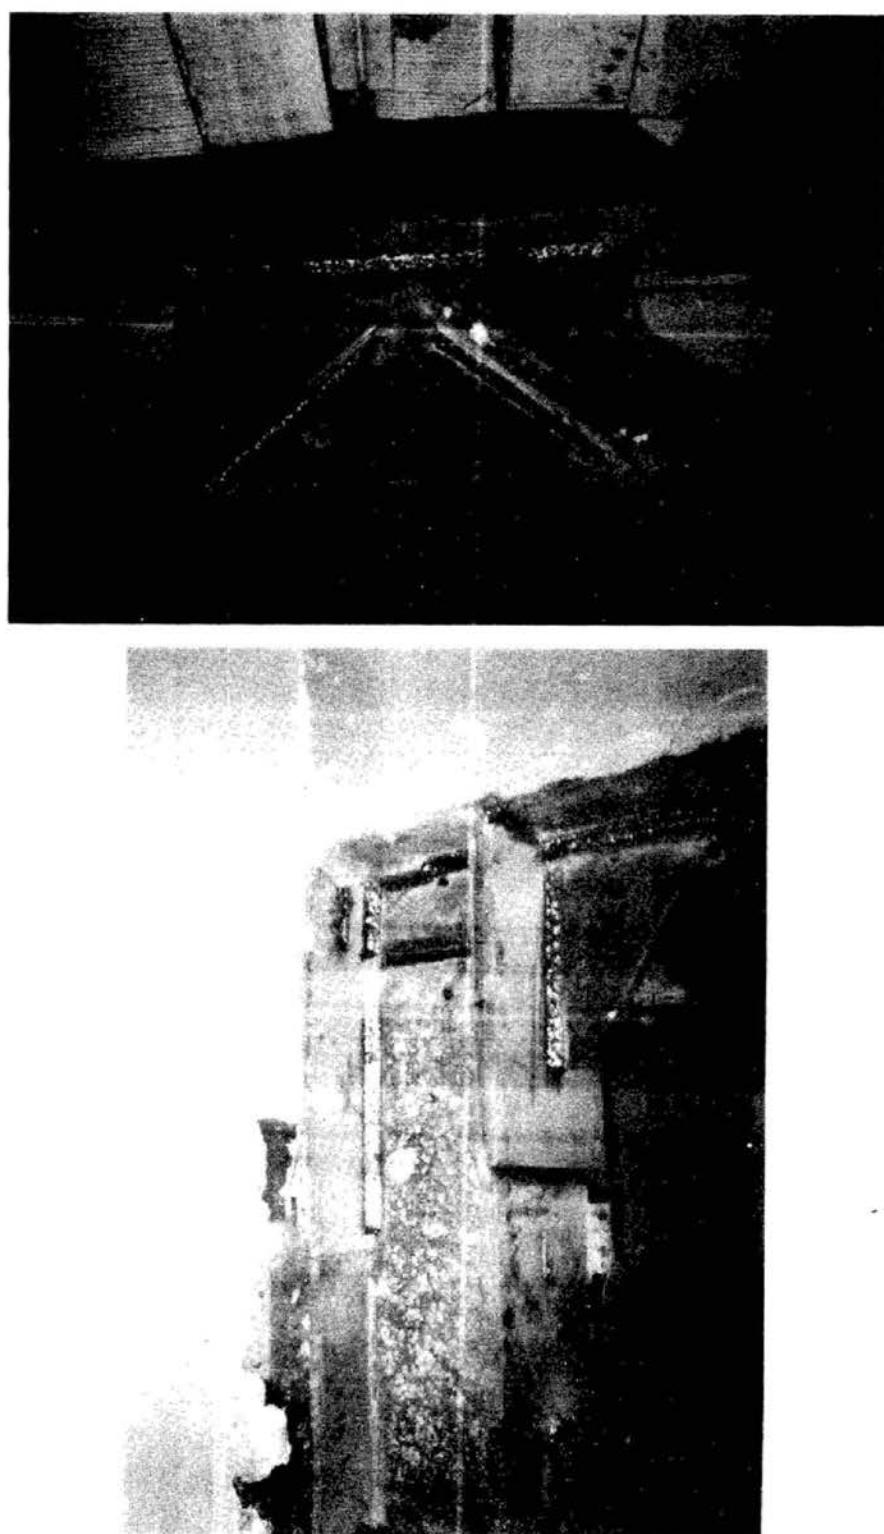

شکل ۷-۱۰ نمونه جوش‌های پدیده‌فند شده در بازرسی عیوبی

۷-۵-۲-۷ وظایف عمدۀ بازرس جوش

عمده مسئولیت‌های بازرس جوش عبارتند از:

- ۱- حضور دائم در محل کار و اشراف کامل به نقشه‌های سازه و مشخصات فنی
- ۲- بررسی و تأیید صلاحیت پیمانکار و جوشکاران مشغول به کار
- ۳- کنترل مواد ورودی مطابق با مشخصات فنی کار
- ۴- کنترل مواد ورودی مطابق نقشه‌های تأیید شده
- ۵- کنترل تمام جوش‌های کارگاهی انجام شده
- ۶- کنترل نحوه آماده‌سازی اتصالات، مونتاژکاری و رواداری‌های آن، نحوه انبارداری و استفاده از الکترودها و کنترل ولتاژ و آمپر دستگاه‌های جوشکاری مطابق دستورالعمل‌های مربوطه
- ۷- نظارت مداوم بر اجرای جوشکاری مخصوص جوش‌های چند پاسی و اطمینان از نحوه آماده‌سازی، پیش‌گرماش و دمای بین پاسی مطابق دستورالعمل‌ها و مشخصات فنی.
- ۸- کنترل ابعاد جوشکاری مطابق نقشه‌ها
- ۹- پیگیری رفع نقاچیص قبلی
- ۱۰- استفاده از دستورالعمل‌های جوشکاری ساخت و نصب که توسط طراح تأیید شده باشد.
- ۱۱- تهیه PQR برای جوش‌هایی که پیش‌بذریخته نباشند.
- ۱۲- تهیه گزارش‌های بازرسی چشمی، عدم تطابق‌ها، چکلیست‌های کنترل روزانه و پیگیری عیوب
- ۱۳- تفسیر نقشه‌های جوشکاری و مشخصات
- ۱۴- بررسی سفارش خرید به منظور حصول اطمینان از درستی تعیین مواد جوشکاری و مواد مصرفی
- ۱۵- بررسی و شناسایی مواد دریافت شده طبق سفارش خرید
- ۱۶- بررسی ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی از روی گزارش نورد طبق نیازمندی‌های معین شده
- ۱۷- بررسی فلز مبدا از نظر عیوب و انحرافات مجاز
- ۱۸- بررسی نحوه انبار کردن فلز پرکننده و دیگر عوامل مصرفی
- ۱۹- بررسی تجهیزات مورد استفاده
- ۲۰- بررسی آماده‌سازی اتصال جوش
- ۲۱- بررسی ارزیابی صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری
- ۲۲- انتخاب نمونه‌های آزمایش تولیدی
- ۲۳- ارزیابی نتایج آزمایشات
- ۲۴- نگهداری سوابق

مسئولیت ایجاد می‌کند که بازرس جوش دارای شخصیت حرفه‌ای با توانایی و درک خوب باشد، بازرس جوش ممکن است با کارخانجات متعدد ساخت و کارگاه‌های متعددی سر و کار داشته باشد که بایستی در همه موارد ساعت کار و مقررات کاری سازمان‌های مربوطه را رعایت نماید. مرااعات دقیق قواعد و مقررات کار خصوصاً در موارد پرسنلی، ایمنی و امنیتی الزامی است. هیچ‌گاه بازرس نباید خود را مستحق امتیازات ویژه بداند.

بازرس باید در مورد کارگاه ساخت بی‌طرف باشد، بی‌معطلی تصمیم بگیرد، بدون آنکه تحت تأثیر نظر دیگران واقع شود و با اتکا به حقایق تصمیم بگیرد و تحت تأثیر عقاید مختلف، تصمیم قبلی خود را به‌آسانی عوض نکند.

۷-۵-۳ وسایل بازرسی چشمی (عینی) جوش

وسایل گوناگونی برای بازرسی جوش وجود دارد. در این قسمت بعضی از وسایل که بیشتر در بازرسی چشمی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به‌شرح زیر معرفی می‌شوند:


- ۱ - وسایل اندازه‌گیری خطی
- ۲ - آمپر متر
- ۳ - دماسنجد رنگی (گج حرارتی)
- ۴ - دماسنجد سطحی
- ۵ - گیچ‌های جوش (گرده‌سنجد جوش)
- ۶ - چراغ‌ها و آینه‌های بازرسی
- ۷ - متر نواری
- ۸ - کولیس/
- ۹ - ذره‌بین با قدرت بزرگ‌نمایی ۲ تا ۱۰ برابر
- ۱۰ - وسیله‌ای برای نشانه‌گذاری جوش
- ۱۱ - برای بازرسی چشمی جوش‌های با امکان دسترسی محدود، آینه‌ها، اندوسکوپ‌ها، بورواسکوپ‌ها، فیبرهای نوری و دوربین‌های تلویزیونی ممکن است استفاده شود.



شکل ۷-۱۱ وسایل بازرسی چشمی جوش.

۴ - ۵ - ۷ اندازه‌گیری جوش


اندازه نادرست جوش و هندسه غلط، معایبی هستند که با بازرسی‌های عینی و به کمک وسایل اندازه‌گیری جوش، آشکار می‌شوند. وسایل اندازه‌گیری جوش ابزاری هستند که جوشکار توسط آنها می‌تواند از قرارگیری ابعاد جوش تکمیل شده در محدوده مشخص طرح هندسی، اطمینان حاصل کند. شکل ۷ - ۱۲ سه نوع از این وسایل را نشان می‌دهد: (الف) دستگاه اندازه‌گیری جوش گوشه و یا شیاری؛ (ب) دستگاه اندازه‌گیری جوش گوشه؛ (پ) نوع دومی از دستگاه اندازه‌گیری جوش گوشه که در کارگاه ساخته می‌شود. شکل‌های ۷ - ۱۳ و ۷ - ۱۴ روش کاربرد دستگاه اندازه‌گیری جوش گوشه را که در شکل ۷ - ۱۲ - ب معرفی شد، شرح می‌دهند. شکل ۷ - ۱۵ روش کاربرد دستگاه کارگاهی اندازه‌گیری جوش گوشه معرفی شده در شکل ۷ - ۱۲ - پ را شرح می‌دهد.

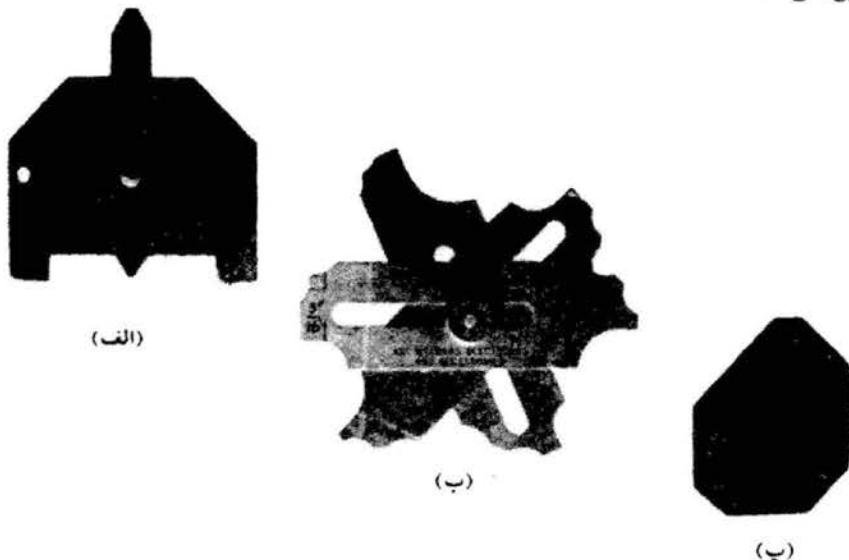


شکل ۷ - ۱۲ سه نوع از وسایل اندازه‌گیری جوش که عموماً توسط جوشکاران و بازرسان برای تعیین اندازه جوش به کار می‌روند.

آزمایش مناسب در عمل

جوشکاری نیازمند بازرسی‌های عینی به طور پیوسته در خلال پیشرفت کار می‌باشد. جوش تکمیل شده باید از لحاظ صحت ابعاد و طرح جوش، معایب سطحی و تابیدگی و اعوجاج قطعه جوش شده، مورد آزمایش و اندازه‌گیری دقیق قرار گیرد. توجه خاصی باید بر روی چاله‌های پر نشده جوش، شروع و توقف ناقص جوشکاری، ترک‌های عمقی و ترک‌های موجود در لبه (کنج) جوش اعمال شود. جدول‌های ۷ - ۱ و ۷ - ۲ روش‌های مناسب بازرسی و آزمایش‌های تعیین معایب فلز جوش و پایه را توصیف می‌کنند.

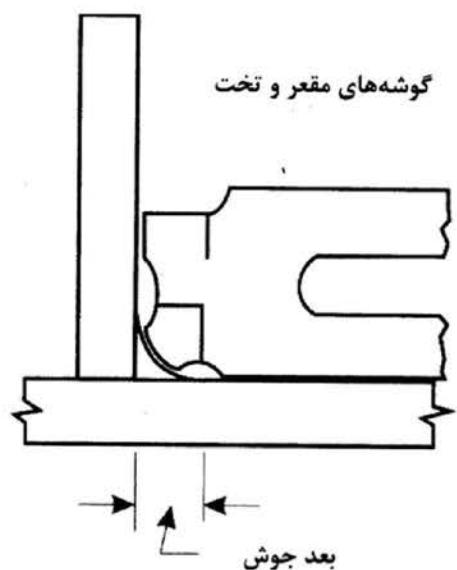


شکل ۷-۱۳ روش کاربرد ابزار اندازه‌گیری جوش گوشه جهت تعیین بعد جوش گوشه تخت و مقعر.

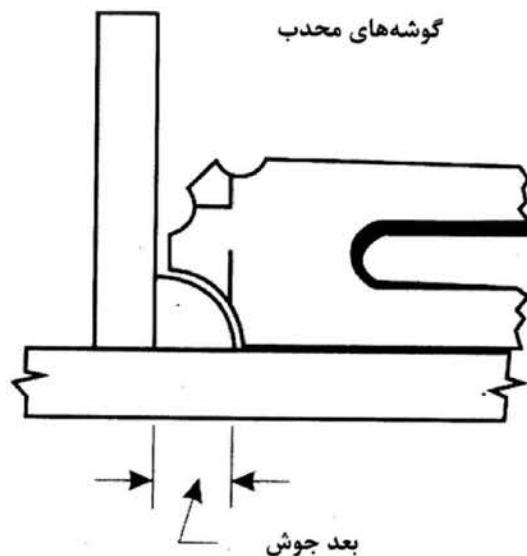

شکل ۷-۱۴ روش کاربرد ابزار اندازه‌گیری جوش گوشه جهت تعیین بعد جوش گوشة محدب.

۷. بازرسی جوشی - بازرسی چشمی (عینی)

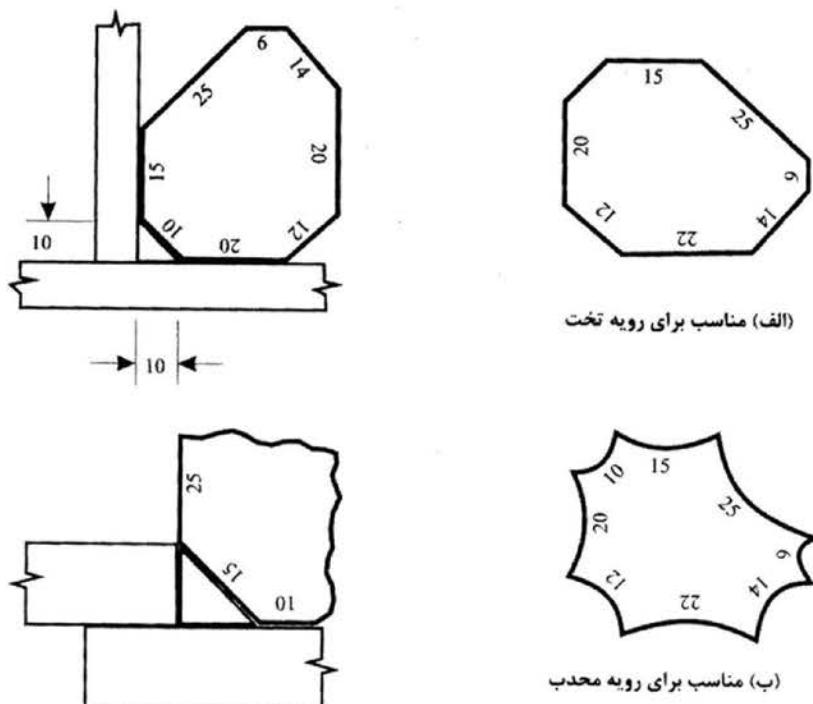

شکل ۷ - ۱۵ روش کاربرد دستگاه اندازه‌گیری کارگاهی جوش‌گوش.

جدول ۷ - ۱ روش‌های ارزیابی برای جوش‌های گوش و شیاری

بازرسی توصیه شده		
نوع عیوب	جوش گوش	جوش شیاری
جوش با بعد کم	عینی ^۱	عینی
تخلخل سطحی	عینی	عینی
تخلخل داخلی	مخرب	پرتونگاری
بریدگی	عینی	عینی
ترک	ذرات مغناطیسی	ذرات مغناطیسی
	نفوذ ماده رنگی	نفوذ ماده رنگی
	عینی مخرب ^۲	عینی فراصوتی پرتونگاری ^۳
نفوذ ناقص	مخرب فراصوتی	پرتونگاری فراصوتی
اختلاط	مخرب فراصوتی	پرتونگاری فراصوتی

۱ - از ابزار اندازه‌گیری جوش گوش استفاده کنید.

۲ - آزمایش‌های مخرب وجود ترک‌های داخلی را آشکار خواهد کرد.

۳ - آزمایش پرتونگاری نوع ترک‌های موجود در محدوده آزمایش را آشکار خواهد ساخت.

جدول ۷ - آزمایش‌های معايیب فلز جوش و فلز پایه

معایب	روش‌های آزمایش
معایب هندسی	
اعوجاج	بازرسی عینی با ابزار اندازه‌گیری دقیق
فاصله نامناسب قطعات	بازرسی عینی با وسایل اندازه‌گیری دقیق
بعد جوش نادرست	بازرسی عینی با اندازه‌گیری تقریبی جوش
نیميخ نامناسب جوش	بازرسی عینی با اندازه‌گیری تقریبی جوش
معایب متابولورژی	
تخلخل	پرتونگاری، شکست، میکروسکوپی، ماکروسکوپی، فراصوتی
حبس سرباره	پرتونگاری، شکست، میکروسکوپی، ماکروسکوپی، فراصوتی
امتزاج ناقص	پرتونگاری، شکست، میکروسکوپی، ماکروسکوپی، فراصوتی
ترک خوردگی	بازرسی عینی، آزمایش خمس، پرتونگاری، میکروسکوپی، ماکروسکوپی، ذرات مغناطیسی، فراصوتی
بریدگی لبه جوش	بازرسی عینی، آزمایش خمس، پرتونگاری، فراصوتی، رنگ نافذ
معایب سطحی	بازرسی عینی
نفوذ ناقص	پرتونگاری، شکست، میکروسکوپی، ماکروسکوپی، فراصوتی
معایب مکانیکی	
مقاومت کششی کم	کلیه آزمایش‌های کشش فلز جوش، کشش عرضی، برش جوش گوش، کشش فلز پایه
مقاومت تسلیم کم	کلیه آزمایش‌های کشش فلز جوش، کشش عرضی، کشش فلز پایه
شکل‌پذیری	کلیه آزمایش‌های کشش فلز جوش، آزمایش خمس آزاد، خمس هدایت شده، کشش فلز پایه
سختی نامناسب	آزمایش سختی
شکست ضربه‌ای	آزمایش ضربه
ترکیب ساختمانی نامناسب	تجزیه شیمیایی
مقاومت خوردگی کم	آزمایش خوردگی

۷ - ۶ ضوابط پذیرش بازرسی چشمی (عینی) جوش


پس از آشنایی با ضوابط ارزیابی و بازرسی جوش و همچنین آشنایی با عیوب جوشکاری این سؤال پیش می‌آید که پس از بازرسی، تحت چه شرایطی می‌توان جوش را قابل قبول دانست. همان‌طور که در ساخت اعضای ساختمانی ضوابطی برای رواداری‌های هندسی وجود دارد، وجود هر عیب در جوش به معنای مردود اعلام نمودن آن نیست و تحت رواداری‌هایی می‌توان عیوبی را در جوش پذیرفت.

جوشی تحت آزمایش‌های غیرمخرب قرار می‌گیرد که در بازرسی‌های عینی مورد پذیرش قرار گرفته باشد. شرایط پذیرش AWS به شرح زیر می‌باشد:

ضوابط پذیرش در بازرسی عینی مطابق AWS

تمام جوش‌ها باید مورد بازرسی عینی قرار گیرند و در صورتی که شرایط زیر اقناع گردد، می‌توانند مورد پذیرش قرار گیرند (فقط بارهای استاتیکی):

- ۱ - جوش باید فاقد هر گونه ترک باشد.
- ۲ - بین لایه‌های جوش مجاور و بین لایه جوش و فلز پایه، باید امتصاص کامل برقرار باشد.
- ۳ - تمام چاله‌های انتهایی نوار جوش باید به اندازه سطح مقطع کامل جوش پر شوند. این چاله‌ها می‌توانند حاوی ترک‌های ستاره‌ای باشند.
- ۴ - مقطع جوش باید مطابق شکل ۷ - ۱۶ باشد.
- ۵ - برای مصالحی با ضخامت ۲۵ میلی‌متر و کمتر، میزان بریدگی لبه جوش باید کمتر از ۱ میلی‌متر باشد، لیکن در طولی معادل ۵۰ میلی‌متر در هر ۳۰۰ میلی‌متر طول نوار، می‌توان بریدگی تا ۱/۵ میلی‌متر را پذیرفت.
- ۶ - در جوش‌های گوشه مجموع قطر تخلخل‌های سطحی با قطر ۱ میلی‌متر و بزرگتر، نباید از ۱۰ میلی‌متر در هر ۲۵ میلی‌متر طول جوش و از ۲۰ میلی‌متر در هر ۳۰۰ میلی‌متر طول جوش بیشتر باشد.
- ۷ - مجموعاً ۱۰ درصد از طول کل نوار جوش می‌تواند دارای اندازه‌ای به مقدار ۱/۵ میلی‌متر کوچکتر از اندازه نقشه باشد. در جوش گوشه متصل‌کننده بال به جان، در طولی معادل دو برابر عرض بال از انتهای تیر، هیچ‌گونه کمبود اندازه مجاز نیست.
- ۸ - در درزهای لب به لب با جوش شیاری تمام نفوذی که امتداد درز عمود بر امتداد تنש کششی است، نباید هیچ‌گونه تخلخل سطحی قابل ملاحظه باشد. در سایر موارد جوش‌های شیاری، مجموع قطر تخلخل‌های سوزنی با قطر ۱ میلی‌متر و بزرگتر، نباید از ۱۰ میلی‌متر در هر ۲۵ میلی‌متر طول جوش و ۲۰ میلی‌متر در هر ۳۰۰ میلی‌متر طول جوش بیشتر باشد.
- ۹ - بازرسی عینی جوش‌ها می‌تواند به محض خنک شدن جوش تا دمای محیط آغاز گردد. در فولادهای خیلی پر مقاومت با تنش تسلیم بزرگتر از ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، بازرسی‌های عینی باید ۴۸ ساعت بعد از تکمیل جوش انجام شود.

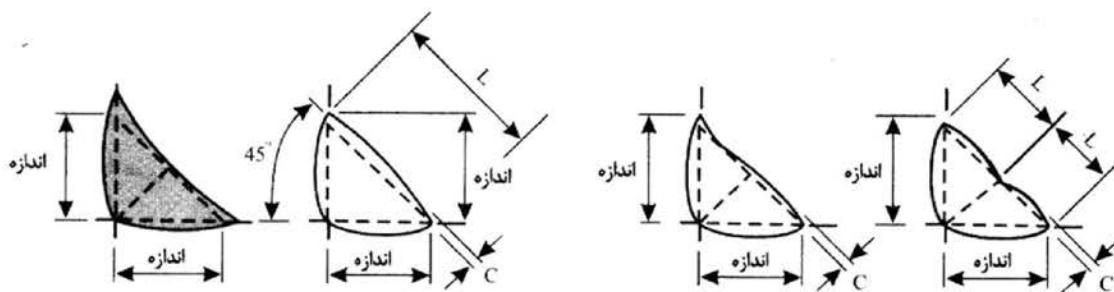


(الف) مقطع مطلوب برای جوش گوشه

(ب) مقطع قابل پذیرش جوش گوشه

توجه: میزان تحدب C نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید:

اندازه وتر (L)	حداکثر تحدب (mm)
$L \geq 8 \text{ mm}$	1.5 mm
$8 \text{ mm} < L < 25 \text{ mm}$	3 mm
$L > 25 \text{ mm}$	5 mm

(ب) مقاطع غیرقابل پذیرش جوش گوشه

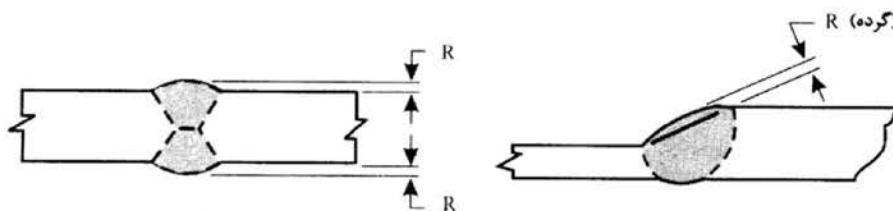


درز لب به لب (ورق با ضخامت یکسان)

درز لب به لب (دو ورق غیر هم ضخامت)

توجه: میزان گرده جوش نباید بیش از 3 میلی متر باشد

(ت) مقاطع جوش های شیاری قابل پذیرش در درزهای لب به لب

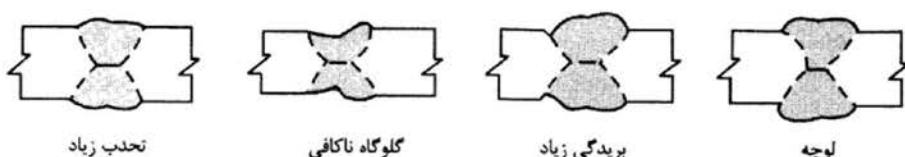

تحدب زیاد

گلوگاه ناکافی

بریدگی زیاد

لوجه

(ث) مقاطع غیر قابل پذیرش جوش شیاری در درزهای لب به لب

نکته: کلیه جوش ها باید شرایط پذیرش در بارزرسی چشمی را مطابق بخش ۷ - ۶ برآورده نمایند.

شکل ۷ - ۱۶ مقطع قابل پذیرش جوش ها.





۷-۷ رواداری‌های عیوب ظاهری جوش در بازرسی چشمی (عینی) طبق ISO 5817

جدول ۷-۳ رواداری‌های عیوب جوش مطابق ISO 5817

رده پذیرش			ضخامت <i>mm</i>	توضیحات	نوع عیوب	مرجع در ISO	ردیف
D	C	B					۱ - عیوب سطحی
مجاز نیست	مجاز نیست	مجاز نیست	≥ 0.5	-	ترک	100	1.1
مجاز نیست	مجاز نیست	مجاز نیست	≥ 0.5	-	ترک ستاره‌ای	104	1.2
$d \leq 0.3s$	مجاز نیست	مجاز نیست	$0.5 \text{ تا } 3$	بزرگترین اندازه یک تخلخل منفرد برای:	تخلخل سطحی	2017	1.3
$d \leq 0.3a$				- جوش لب به لب - جوش گوشه			
$d \leq 0.3s$, max, 3 mm	$d \leq 0.2s$, max, 2 mm	مجاز نیست	> 3	بزرگترین اندازه یک تخلخل منفرد برای: - جوش لب به لب - جوش گوشه			
$h \leq 0.2t$	مجاز نیست	مجاز نیست	$0.5 \text{ تا } 3$		تخلخل انتهای چاله	2025	1.4
$h \leq 0.2t$ max, 2 mm	$h \leq 0.1t$ max, 1 mm	مجاز نیست	> 3		جوش		
مجاز نیست	مجاز نیست	مجاز نیست	≥ 0.5	-	دوب ناقص دیواره	401	1.5
مجاز است	مجاز است	مجاز نیست		فقط با آزمایشات میکروسکوپی قابل رؤیت است	دوب ناقص میکروسکوپی		
عیوب کوچک	مجاز نیست	مجاز نیست	≥ 0.5	فقط برای جوش‌های لب به لب یک‌طرفه	نفوذ ناقص در ریشه	4021	1.6
$d \leq 0.2t$, max, 2 mm					جوش		





جدول ۷ - ۳ رواداری‌های عیوب جوش مطابق ISO 5817 (ادامه)

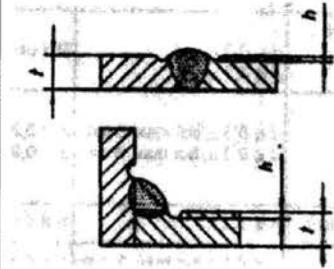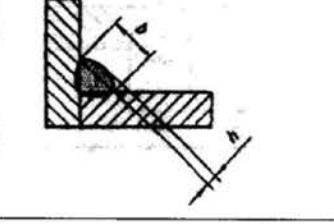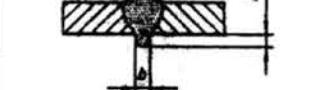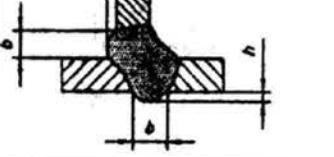رده پذیرش			ضخامت mm	توضیحات	نوع عیوب	مرجع در ISO	ردیف
D	C	B					
عیوب کوچک $h \leq 0.2t$	عیوب کوچک $h \leq 0.1t$	مجاز نیست	0.5 تا 3	باید سطح انتقال به صورت نرم و نه تیز باشد. این عیوب به صورت یک عیوب منظم دیده شده است.	بریدگی کناره جوش ممتد بریدگی کناره جوش منقطع	5011 5012	1.7
$h \leq 0.2t$ max, 1 mm	$h \leq 0.1t$ max, 0.5mm	$h \leq 0.05t$ max, 0.5mm	>3				
$h \leq 0.2 \text{ mm}$ $+ 0.1t$	عیوب کوچک $h \leq 0.1t$	مجاز نیست	0.5 تا 3	باید محل انتقال به صورت نرم و نه تیز باشد.	کشیدگی جوش در جوش شیاری	5013	1.8
عیوب کوچک $h \leq 0.2t$, max, 2 mm	عیوب کوچک $h \leq 0.1t$, max, 1 mm	عیوب کوچک $h \leq 0.05t$, max, 0.5 mm	>3				
$h \leq 1 \text{ mm} + 0.25b$, max, 10 mm	$h \leq 1 \text{ mm} + 0.15b$, max, 7 mm	$h \leq 1 \text{ mm} + 0.1b$, max, 5 mm	≥ 0.5	باید محل انتقال به صورت نرم و نه تیز باشد.	گرده جوش اضافی در جوش‌های لب به لب	502	1.9
$h \leq 1 \text{ mm} + 0.25b$, max, 5 mm	$h \leq 1 \text{ mm} + 0.15b$, max, 4 mm	$h \leq 1 \text{ mm} + 0.1b$, max, 3 mm	≥ 0.5		تخدب اضافی جوش در جوش‌های گوشه	503	1.10
$h \leq 1 \text{ mm} + 1.0b$, max, 5 mm	$h \leq 1 \text{ mm} + 1.0b$, max, 5 mm	$h \leq 1 \text{ mm} + 0.2b$, max, 3 mm	>3		نفوذ اضافی جوش	504	1.11
$h \leq 1 \text{ mm} + 0.6b$	$h \leq 1 \text{ mm} + 0.3b$	$h \leq 1 \text{ mm} + 0.1b$	0.5 تا 3				



جدول ۷ - ۳ رواداری‌های عیوب جوش مطابق ISO 5817 (دادمه)

رده پذیرش			ضخامت mm	توضیحات	نوع عیوب	مرجع در ISO	ردیف
D	C	B					
$\alpha \geq 90^\circ$	$\alpha \geq 110^\circ$	$\alpha \geq 150^\circ$	≥ 0.5	- جوش‌های لب به لب	بنجه جوش نامناسب	505	1.12
$\alpha \geq 90^\circ$	$\alpha \geq 110^\circ$	$\alpha \geq 150^\circ$	≥ 0.5	- جوش‌های گوشه $\alpha_1 \geq a$ $\alpha_2 \geq a$			
$h \leq 0.2b$	مجاز نیست	مجاز نیست	≥ 0.5		رویه افتادگی جوش	506	1.13
عیوب کوچک $h \leq 0.25t$	عیوب کوچک $h \leq 0.1t$	مجاز نیست	3 تا 0.5	باید محل انتقال به صورت نرم و نه تیز باشد.	عدم پرشدنگی سطح جوش‌های شیاری	509 511	1.14
عیوب کوچک $h \leq 0.25t$ max, 2mm	عیوب کوچک $h \leq 0.1t$ max, 1mm	عیوب کوچک $h \leq 0.05t$ max, 0.5 mm	> 3				
مجاز نیست	مجاز نیست	مجاز نیست	≥ 0.5	-	سوختگی (burn through)	510	1.15

جدول ۷ - ۳ رواداری‌های عیوب جوش مطابق ISO 5817 (ادامه)

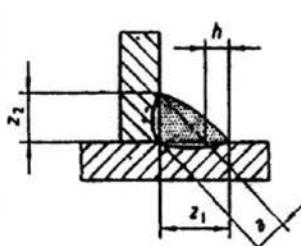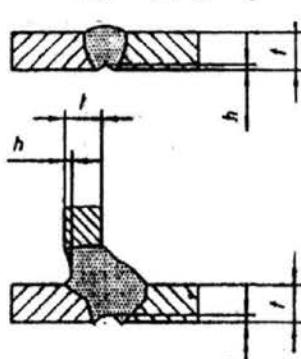رده پذیرش			ضخامت mm	توضیحات	نوع عیوب	مرجع در ISO	ردیف
D	C	B					
$h \leq 2\text{ mm} + 0.2a$	$h \leq 2\text{ mm} + 0.15a$	$h \leq 2\text{ mm} + 0.15a$	≥ 0.5	در مواردی که تقارن جوش گوشه تعیین نشده باشد.	ساق جوش نامساوی	512	1.16
							
$h \leq 2\text{ mm} + 0.1t$	عیوب کوچک $h \leq 0.1t$	مجاز نیست	0.5 تا 3	باید سطح انتقال نرم و نه تیز باشد.	تغیر ریشه جوش	515	1.17
عیوب کوچک $h \leq 0.2t$ max. 2 mm	عیوب کوچک $h \leq 0.1t$ max. 1 mm	عیوب کوچک $h \leq 0.05t$ max. 0.5 mm	> 3				
به طور محدود مجاز است.	مجاز نیست	مجاز نیست	≥ 0.5	شكل گیری اسفنجی در ریشه جوش که به علت حباب‌زایی در فلز جوش در لحظه انجاماد جوش آن اتفاق می‌افتد.	تخلخل ریشه جوش	516	1.18

جدول ۷ - ۳ رواداری‌های عیوب جوش مطابق ISO 5817 (ادامه)

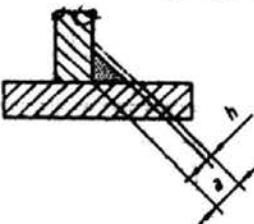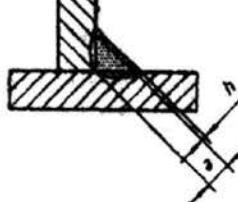رده پذیرش			<i>l</i> mm	توضیحات	نوع عیوب	مرجع ISO	ردیف	
D	C	B						
مجاز است، و محدوده آن وابسته به نوع عیوب به وجود آمده در اثر شروع مجدد نامناسب می‌باشد.	عیوب کوچک $h \leq 0.2 \text{ mm} + 0.1a$	عیوب کوچک $h \leq 0.2 \text{ mm}$	مجاز نیست	مجاز نیست	≥ 0.5	-	شروع مجدد نامناسب	517 1.19
عیوب کوچک $h \leq 0.3 \text{ mm} + 0.1a, \text{ max. } 2 \text{ mm}$	عیوب کوچک $h \leq 0.3 \text{ mm} + 0.1a, \text{ max. } 1 \text{ mm}$		مجاز نیست	مجاز نیست	$0.5 \text{ تا } 3$	برای فرایندهایی با مقیاس عمق نفوذ بیشتر کاربرد ندارد.		
نامحدود	$h \leq 1 \text{ mm} + 0.2a$ max. 4mm	$h \leq 1 \text{ mm} + 1.5a$ max. 3mm		مجاز نیست	> 3		گلوی جوش ناکافی	5213 1.20
مجاز است، به شرطی که بر خواص فلز مینا تأثیری نداشته باشد.			مجاز نیست	مجاز نیست	≥ 0.5		گلوی جوش اضافی	5214 1.21
حد پذیرش بستگی به کاربرد دارد مانند نوع مواد، حفاظت از خوردگی و ...			مجاز نیست	مجاز نیست	≥ 0.5	-	اثر قوس (لکه قوس)	601 1.22
					≥ 0.5	-	پاشش جوش	602 1.23

۷ - چک‌لیست بازررسی چشمی (عینی)


نکاتی که قبل، حین و بعد از جوشکاری باید مورد بازررسی عینی قرار گیرند:

●○○ کنترل قبل از جوشکاری

○○○ کنترل در حین جوشکاری



○○● کنترل بعد از جوشکاری

۱ - زاویه پخی (Included angle)

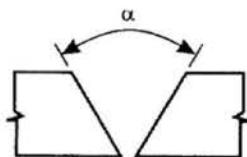

زاویه پخی باید به اندازه‌ای باشد که الکترود به راحتی به ریشه جوش برسد و در عبورهای متواالی، از ذوب کامل جداره‌ها اطمینان حاصل گردد. در حالت عمومی هر چه این زاویه بزرگتر باشد، مصرف مصالح جوش افزایش می‌یابد.

●○○ (Root opening) ۲ - دهانه ریشه

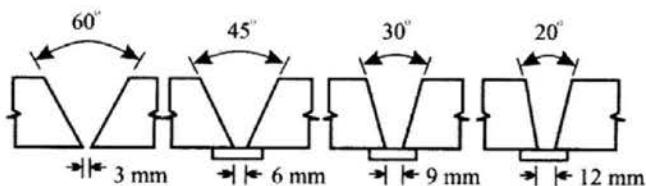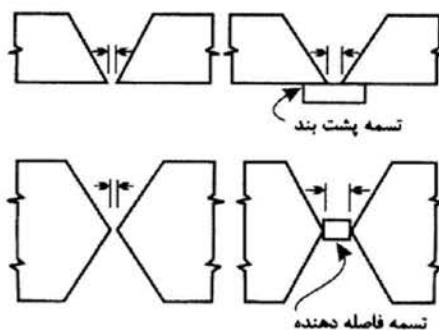


در صورت عدم استفاده از تسمه پشت‌بند، امکان سوختن ریشه در عبور (پاس) اول وجود دارد. در نتیجه، در این حالت دهانه ریشه کاهش داده می‌شود. در صورتی که امکان سنگ زدن ریشه از پشت کار وجود داشته باشد،

۷. بازرسی جوشی - بازرسی چشمی (عینی)


عدم ذوب کامل ریشه در عبور (پاس) اول خیلی جدی نیست. در صورت استفاده از تسممه پشت‌بند، دهانه ریشه افزایش داده می‌شود تا ذوب کامل ریشه و تسممه پشت‌بند امکان‌پذیر باشد. در این حالت نیازی به سنگ زدن ریشه از پشت کار نمی‌باشد و امکان سوختن ریشه نیز در میان نیست. در پنج دو طرفه، تسممه فاصله‌دهنده نقش ورق پشت را بازی می‌کند. لیکن قبل از جوش، پشت کار باید سنگ زده و کاملاً برداشته شود.

تذکر: برای دستیابی به ذوب کامل ریشه و لبه‌ها، زاویه پخی و دهانه ریشه، اثر عکس روی یکدیگر دارند. یعنی هر چه زاویه پخی کم باشد، باید دهانه ریشه افزایش داده شود و هر چه دهانه ریشه کم باشد، باید زاویه پخی افزایش داده شود. در عمل باید به کمک آزمون و خطاط، مطلوب‌ترین حالت تعیین شود.

۳ - ضخامت ریشه (Root face)

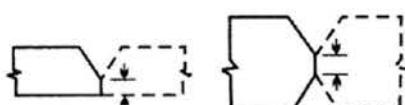


رعایت ضخامت ریشه به منظور جلوگیری از سوختن ریشه می‌باشد و معمولاً در جوش‌های خودکار زیرپودری مقرر می‌گردد. ضخامت ریشه دارای یک مقدار حداقل و یک مقدار حداکثر است و در صورت عدم رعایت مقدار حداقل، ریشه جوش می‌سوزد و در صورت عدم رعایت مقدار حداکثر، ذوب ریشه کامل نخواهد بود.

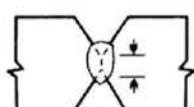

(پ) ضخامت ریشه مناسب باعث نفوذ مناسب می‌شود




(ب) ضخامت ریشه زیاد باعث عدم نفوذ کامل می‌شود

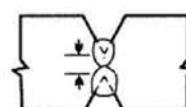

(الف) ضخامت ریشه کم باعث سوختن ریشه می‌شود

۴ - هم محوری درز (Alignment)

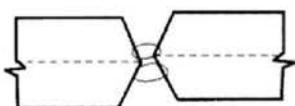

عدم هم محوری صحیح باعث تشکیل قسمت‌هایی با نفوذ ناقص جوش می‌شود.

۵ - تمیزی درز (Cleanliness of Joint)

سطح درز باید تمیز و عاری از هر گونه آلودگی، گرد و غبار و رطوبت باشند.

۶ - نوع و اندازه مناسب الکترود (Proper type and size of electrode)

نوع و اندازه الکترود باید برای نوع فلز مورد جوش، وضعیت جوشکاری، وظيفة جوش، ضخامت ورق، اندازه درز وغیره مناسب باشد.


۷ - قطبیت و شدت جریان مناسب (Proper welding current and Polarity)

بر حسب نوع و قطر الکترود، نوع درز و وضعیت جوشکاری باید شدت جریان و قطبیت جوشکاری مناسب انتخاب شود.

۸ - خال جوش مناسب (Proper tack weld)

حال جوش‌ها باید کوچک و بلند باشند، به طوری که با جوش اصلی تداخلی نداشته باشند. در ورق‌های ضخیم، برای اجرای حال جوش‌ها باید از الکترودهای کم‌هیدروژن استفاده نمود.

۹ - ذوب خوب (Good Fusion)

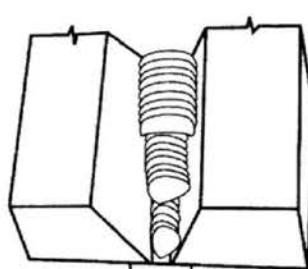


هر عبور (پاس) جوش باید به طور کامل با ورق پشت‌بند، عبور قبلی و فلز پایه هم‌جوش شده و امتراج کامل به وجود آورد، به طوری که هیچ‌گونه حفره‌هوا در فصل مشترک به وجود نیاید.

۱۰ - پیش‌گرمایش و درجه حرارت پاس‌های میانی

۱۰ - پیش‌گرمایش و درجه حرارت پاس‌های میانی (Proper Preheat and interpass temperature)

مقدار پیش‌گرمایش و درجه حرارت مناسب برای عبورهای میانی، بستگی به ضخامت ورق، نوع فولاد، روش جوشکاری و درجه حرارت محیط دارد. در صورتی که شرایط گفته شده، پیش‌گرمایش و درجه حرارت خاصی برای جوش‌های میانی لازم بدارند، در حین عملیات جوشکاری این موضوع باید به طور پیوسته مورد بررسی قرار گیرد.

۱۱ - توالی و ترتیب پاس‌های جوش (Proper sequencing of Passes)

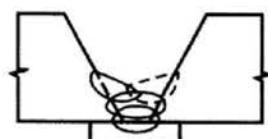


(الف) هیچ مشکلی برای عبور
بعدی وجودندازد




(ب) به علت فضای محدود امکان
تولید حفرات هوا وجودندازد

ترتیب و توالی پاس‌ها باید طوری باشد که امکان وقوع حفرات هوا در حد فاصل عبورهای جوش وجود نداشته باشد.

۱۲ - سرعت مناسب حرکت نوک الکترود (Proper travel speed)

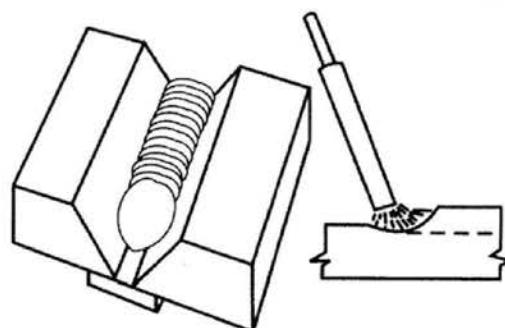


اگر سرعت حرکت خیلی آهسته باشد، فلز جوش ذوب شده و گل جوشکاری، به سمت جلوی الکترود فرار کرده و شروع به سرد شدن می‌نمایند. در نتیجه جوش اصلی که به روی این قسمت اجرا می‌گردد، شانس نفوذ کافی به ریشه را از دست می‌دهد.

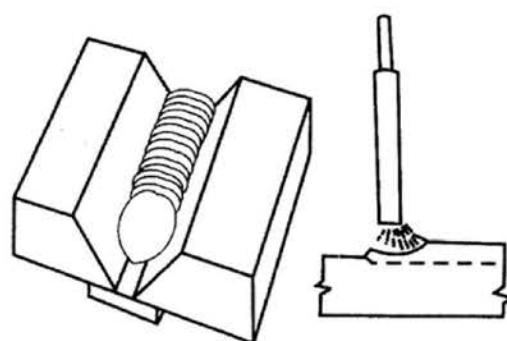


اگر سرعت حرکت افزایش داده شود، امکان فرار مواد مذاب به جلوی الکترود وجود نداشته و نفوذ کامل صورت می‌گیرد.

۱۳ - لوجه (شره) جوش (Over lap) (Over lap welding)

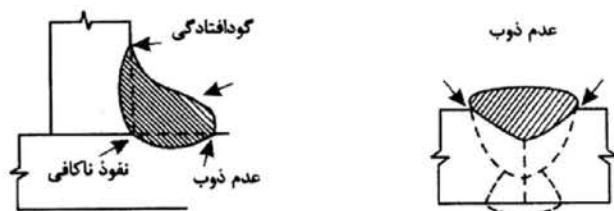


اگر سرعت نوک الکترود خیلی آهسته باشد، هم مقادیر زیادی از فلز جوش در حال رسوب، از لبه‌های نوار جوش به‌سمت بیرون سرریز (شره) کرده و هم‌جوشی کامل به وجود نمی‌آید. عمل سرریز به‌سهولت در حین جوشکاری قابل مشاهده بوده و روش اصلاح آن افزایش سرعت جوشکاری است (شکل زیر).

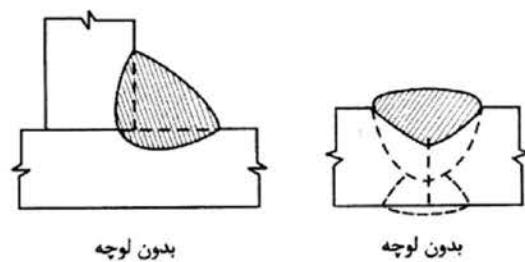


۱۴ - غلتاندن حوضچه مذاب در جوش‌های سربالا (قائم) (Tilt of crater in vertical welding)

○○○ (Tilt of crater in vertical welding)

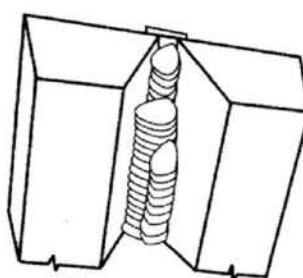

در جوش‌های سربالا (قائم) با دادن حرکت زیگزاگ به نوک الکترود و غلتاندن حوضچه مذاب، گل جوشکاری را به‌طرف جلو رانده و از تداخل آن با جوش جلوگیری می‌شود.

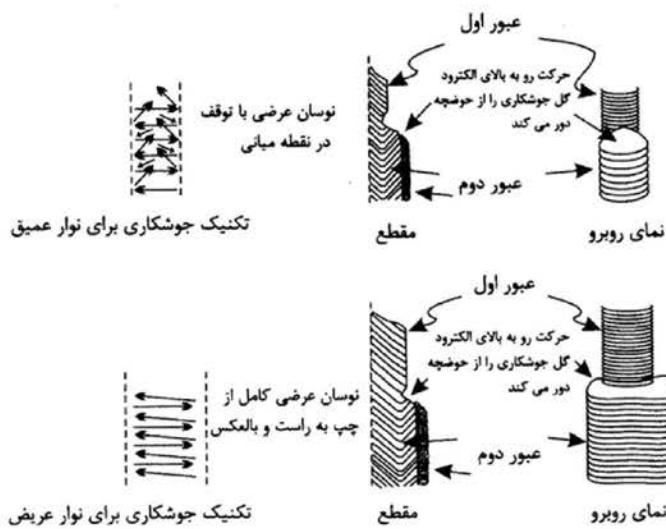


۱۵ - چاله انتهای جوش (Filled crater) (Filled crater)

چاله دو انتهای جوش از دو نقطه نظر زیر ممکن است بحث برانگیز باشد:


- ۱ - ضخامت گلوبی جوش کمتر از سایر قسمت های نوار جوش است.
- ۲ - با توجه به اینکه سطح مکرر دارند، امکان وقوع ترک ستاره ای در آنها در هنگام سرد شدن وجود دارد. در جوش های گوشه پیوسته، خطر چاله انتهای جوش وجود ندارد، زیرا جوشکار در هنگام تعویض الکترود، چاله انتهای جوش قبلی را با جوش پر می کند.
- در جوش ها با طول محدود، لازم است انتهای جوش در محلی واقع گردد که میزان تنش کم است، در غیر این صورت باید دقت گردد که در انتهای جوش چاله کاملاً پر شود.

مثال: در جوش گوشه ورق فوقانی اتصال صلب به بال تیر، در شروع و ختم جوش باید دقیق بود تا چاله ایجاد نشود.

مثال: در جوش نبیشی نشیمن، جوش از پشت بال نبیشی شروع شده و بهله آن ختم می گردد، به طوری که چاله در این محل که تنش های کمتری دارد، ایجاد شود.

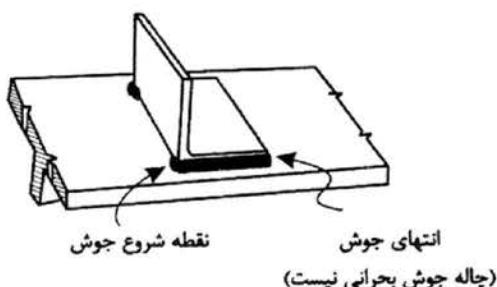


مثال: در جوش‌های منقطع، تشکیل چاله در دو انتهای هر قطعه، مشکل مهمی نیست، لیکن با روش کار مناسب نباید اجازه تشکیل آن را بدهیم. مکث جوشکار در انتهای و کمی برگشت دست به عقب مشکل را حل می‌نماید.

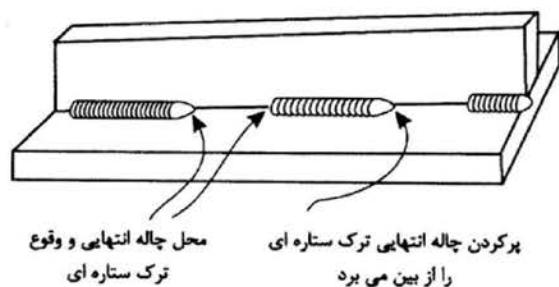


۱۶- بریدگی لبه‌های جوش (Under cut)


الف: قوس الکتریک قادر به ذوب قسمت‌هایی از فلز پایه می‌باشد.

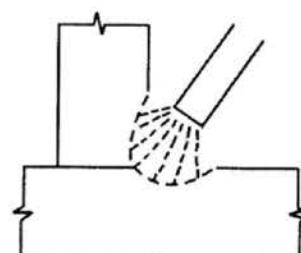

ب: اگر طول قوس بلند باشد (فاصله نوک الکترود تا سطح جوش)، مصالح جوش نمی‌توانند تمام فضای ذوب شده را پر کنند، در نتیجه در لبه جوش گودافتادگی یا بریدگی به وجود می‌آید.

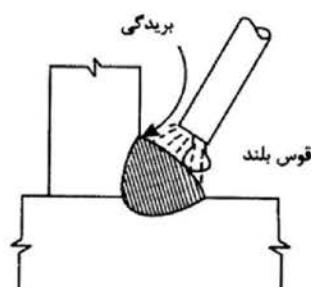


په: با کاهش طول قوس (نزدیک کردن نوک الکترود به سطح جوش)، مصالح جوش تمام فضای ذوب شده را پر می کند.

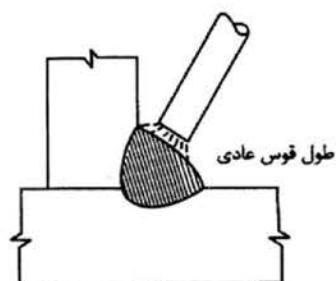


با توجه به اینکه بریدگی به راحتی با اصلاح دستورالعمل جوشکاری قابل اصلاح است، وقوع آن قابل پذیرش نیست. اما این سؤال پیش می آید که بریدگی در چه مواردی مضر بوده و باید اصلاح گردد.


۱- اگر بریدگی باعث کاهش عمدت در ضخامت یا سطح مقطع گردد، وقوع آن مردود است.

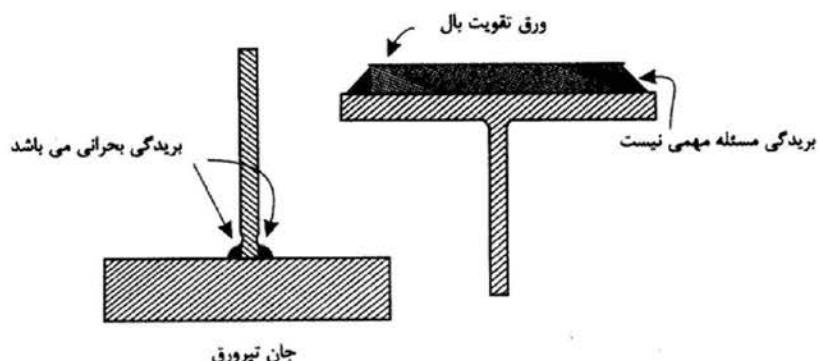

۲- اگر تنش در امتداد عرضی اعمال گردد، بریدگی همانند یک زخم عمل کرده و زیان بار خواهد بود.

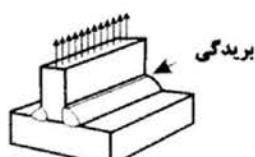

در شکل رو به رو بریدگی زیان بار است.

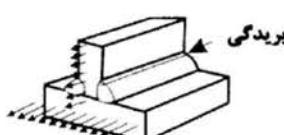


در شکل رو به رو بریدگی خیلی مضر نیست.


در شکل رو به رو نیز تنش برشی بهموزات بریدگی عمل نموده و زیان بار نخواهد بود.



طبق آیین‌نامه AWS، در حالتی که نیرو به طور عرضی بر بریدگی اعمال می‌گردد، بریدگی تا عمق ۰/۲۵ میلی‌متر و در صورتی که نیرو بهموزات بریدگی باشد، تا عمق ۰/۸ میلی‌متر قابل قبول است. به عنوان آخرین مطلب، توجه گردد که بریدگی تحتانی دارای تأثیر زیان‌بارتری نسبت به بریدگی فوقانی است.

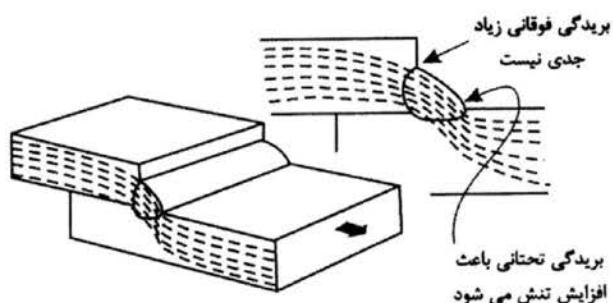


هر گونه برونمحوری، باعث ایجاد تنش خمشی در بریدگی تحتانی می‌گردد.

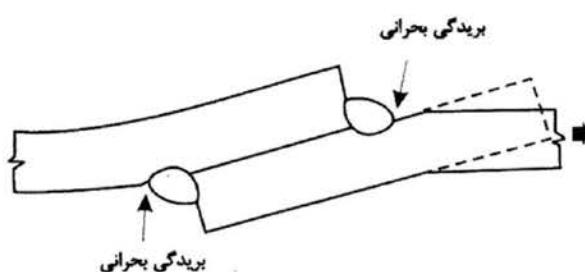


۱۷ - گرده در جوش‌های شیاری (Slight Reinforcement on Groove Welds)

وجود گرده تا ۱/۵ میلی‌متر در جوش‌های شیاری قابل پذیرش است. مقادیر بیشتر باعث افزایش مخارج و کاهش مقاومت خستگی می‌گردد.

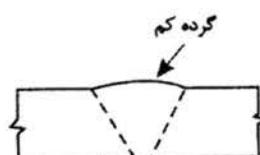

۱۸- اندازه جوش گوشه (Full size of fillet weld)

با استفاده از اندازه‌گیری‌های مخصوص، اندازه جوش گوشه باید کنترل گردد.

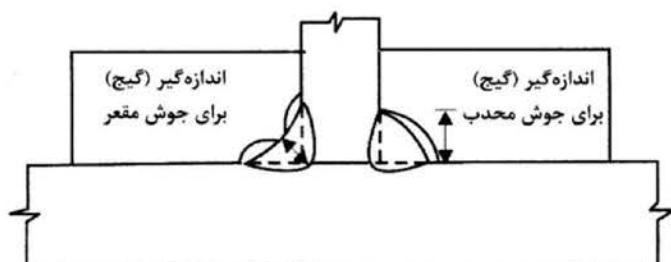

۱۹- وقوع ترک (Cracks)

وقوع هر گونه ترک به هر صورت (سطحی یا عمیقی)، باعث مردود شدن جوش خواهد شد.

۸

آزمایش‌های ارزیابی

۲۳۱	۱-۸	معرفی
۲۳۱	۲-۸	آزمایش‌های ارزیابی و تأیید
۲۳۲	۳-۸	آزمایش‌های مخرب
۲۵۷	۴-۸	آزمایش‌های غیرمخرب
۲۰۱	۵-۸	برنامه‌ریزی آزمایش‌های غیرمخرب
۳۰۲	۶-۸	ضوابط پذیرش عیوب داخلی جوش مطابق ISO 5817

آزمایش‌های ارزیابی

۸

۱-۸ معرفی

از هنگام کاربرد جوشکاری به عنوان ابزار ساخت اسکلت‌های فولادی، مقاوم بودن درز اتصال جوش شده در مقابل شرایط بهره‌برداری و شرایط بحرانی (مثل نیروهای زلزله) امر مهمی گردید. به همین جهت در کنار گسترش کاربرد جوش، باید روش‌هایی جهت ارزیابی کیفیت جوش و ارزیابی صلاحیت فنی جوشکار و در نهایت بازرسی و تأیید کار تمام‌شده، تدوین گردد.

قابلیت اعتماد از عملکرد سازه ایجاب می‌نماید که فلز جوش و درز جوشکاری شده از لحاظ مقاومت، سلامت و دیگر خصوصیات مورد نظر سازه‌ای و عاری بودن از عیوب جوشکاری مورد آزمایش و ارزیابی قرار گیرد.

۲-۸ آزمایش‌های ارزیابی و تأیید

آزمایش‌های جوش با اهداف عمدۀ زیر انجام می‌شوند:

الف) آزمایش‌های ارزیابی شامل:

- ۱ - آزمایش‌های ارزیابی و تأیید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری (W.P.S)
- ۲ - آزمایش‌های ارزیابی، تعیین صلاحیت و رده‌بندی جوشکاران

ب) آزمایش‌های تأیید شامل:

- ۳ - آزمایش‌های بازرسی و تأیید

آزمایش‌های ردیف ۱ و ۲ در قالب برنامه تضمین کیفیت بوده و در قالب آزمایش‌های مخرب و غیرمخرب انجام می‌شوند. به عنوان مثال در آزمایش ارزیابی دستورالعمل جوشکاری (W.P.S)، یک قطعه با درز جوشی با طول محدود

(حدود ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر) مطابق با مشخصات و روش ارایه شده در دستورالعمل جوشکاری (که از طرف پیمانکار ارایه شده) توسط یک جوشکار با صلاحیت، جوشکاری می‌شود و پس از تأیید در آزمایش‌های غیرمخرب نمونه‌هایی از این قطعه اخذشده و تحت آزمایش‌های مکانیکی نظری کشش و یا خم که در قسمت‌های بعدی به‌طور کامل در مورد آنها بحث می‌گردد، قرار می‌گیرد. در صورت قابل پذیرش بودن نتایج، نوع الکترود، شدت جریان، اختلاف پتانسیل، قطبیت، هندسه درز، تعداد پاس‌ها و تمام اطلاعاتی از این قبیل که در دستورالعمل جوشکاری معرفی شده است، قابل پذیرش خواهد بود. این آزمایش‌ها در برنامه QA قرار می‌گیرد.

ازمایش‌های ارزیابی و ردپهندی جوشکاران (پیوست ۲) نیز کم و بیش مطابق فوق است و در این آزمون‌ها، یک جوش که دستورالعمل آن مورد تأیید است، توسط جوشکار در وضعیت مورد نظر انجام می‌گردد. از قطعه جوشکاری شده نمونه‌هایی اخذ شده و تحت آزمایش‌های مکانیکی تا نقطه خرابی قرار می‌گیرد. بر حسب نتایج حاصل، صلاحیت جوشکار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در ارزیابی جوشکار، می‌توان از آزمایش‌های غیرمخرب UT و RT نیز استفاده نمود.

ازمایش‌های بازرسی و تأیید اساساً با آزمایش‌های فوق متفاوت است و غالباً در رده آزمایش‌های غیرمخرب قرار می‌گیرند. هدف از انجام آزمایش‌های بازرسی و تأیید، اطمینان از کیفیت جوشی است که مقاومت آن در ارزیابی دستورالعمل جوشکاری به تأیید رسیده و توسط جوشکاری انجام می‌شود که صلاحیت آن نیز مورد تأیید است. آزمایش‌های بازرسی و تأیید از بازرسی عینی درز جوش و نحوه نگهداری الکترودها اغزار شده و با بازرسی در حین عملیات جوشکاری ادامه می‌یابد و در نهایت به بازرسی عینی درز جوش شده و بالاخره با انجام آزمایش‌های تکمیلی نظیر پرتونگاری، فرآصوت، نفوذ و پودر مغناطیسی به‌اتمام می‌رسد. نتیجه کار می‌تواند مبین بی‌عیوبی و قابل پذیرش بودن کار و یا مردود بودن و تعمیری شدن کار باشد. این آزمایش‌ها در برنامه Q.C. قرار می‌گیرد.

۳ - ۸ آزمایش‌های مخرب

ازمایش‌های مخرب عبارتند از آزمایش‌های مکانیکی روی نمونه جوش شده جهت تعیین مقاومت و سایر خواص مکانیکی. روش‌های آزمایش از این نوع نسبتاً ارزان قیمت و بسیار کاربردی هستند، به‌همین جهت در سطح وسیعی جهت ارزیابی دستورالعمل جوشکاری و صلاحیت جوشکار به کار می‌روند. آزمایش مخرب معمولاً روی نمونه اخذشده از ورق یا لوله جوش شده انجام می‌شود که در حقیقت نمونه‌ای از مصالح و دستورالعمل‌های جوشکاری به کار رفته در کارگاه یا کارخانه می‌باشند. آزمایش‌های مخرب در برنامه تضمین کیفیت مورد توجه قرار می‌گیرند.

۴ - ۱ مراحل انجام آزمایش‌های مخرب

در آزمایش‌های مخرب، ابتدا جوش با مشخصات مورد نظر روی ورق یا قطعه آزمون^۱ در وضعیت مورد نظر توسط


1. Test plate or test piece

جوشکار اجرا می‌شود.

در صورتی که هدف آزمایش مصالح و یا wps باشد، جوشکار باید دارای صلاحیت مربوطه باشد. سپس از این نمونه، آزمونه‌هایی^۱ با عرض مشخص بریده می‌شود و هر آزمونه تحت آزمایش خاصی قرار می‌گیرد. مطابق شکل‌های













۸ - ۱ تا ۸ - ۹ - مراحل انجام آزمایش‌های غیرمخرب به شرح زیر است:

- ۱ - تهیه تجهیزات لازم برای عملیات جوشکاری آزمایشی.
- ۲ - تهیه نمونه آزمایشی که ورقی با ضخامت ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر و طول ۳۰۰ میلی‌متر و عرض ۲۵۰ میلی‌متر (شامل دو قطعه هر یک به عرض ۱۲۵ میلی‌متر می‌باشد).
- ۳ - انجام جوش در وضعیت موردنظر توسط جوشکار (تخت، افقی، قائم و یا سقفی) در ورق آزمایشی.
- ۴ - تهیه آزمونه از نمونه آزمایشی با برش آن در عرضی حدود ۲۰ تا ۴۰ میلی‌متر.
- ۵ - انجام آزمایش‌های لازم بر روی آزمونه‌ها.

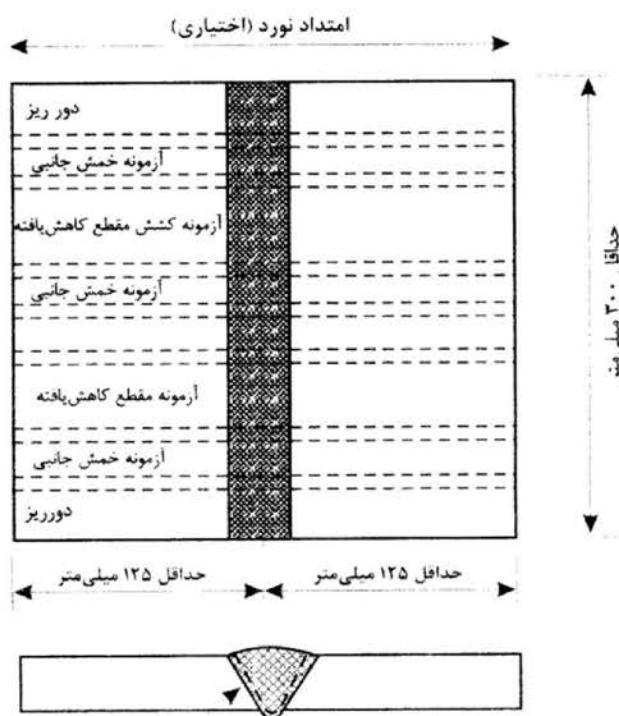

شکل شیار فقط به منظور نمایش می‌باشد
هنده واقعی شیار منطبق بر جوش مورد ارزیابی است

شکل ۸ - ۱ - قطعه آزمون و برش‌های لازم برای تهیه آزمونه‌ها.

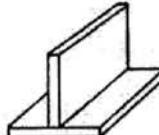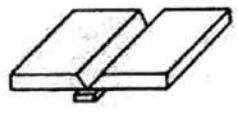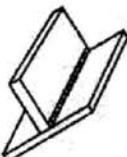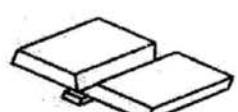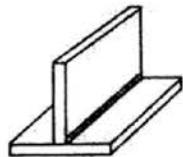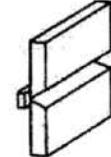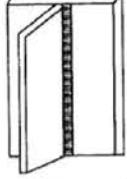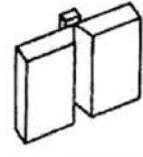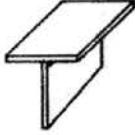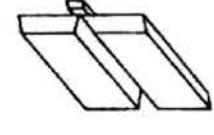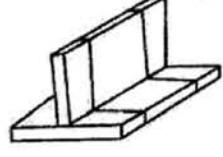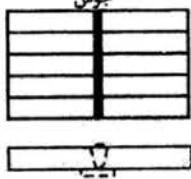	آزمون جوش گوشه	آزمون جوش شیاری
آزمون آماده‌سازی درز		
وضعیت تخت		
وضعیت افقی		
وضعیت قائم (سربالا)		
وضعیت بالای سر (سقفی)		
آماده‌سازی نمونه		

شکل ۸ - ۲ نمونه آزمایشی و وضعیت‌های جوشکاری.



شکل ۸ - ۳ تجهیزات تهیه نمونه آزمایشی.

تجهیزات شامل دو بخش است:

(الف) قطعه آزمون و متعلقات:

- **قطعه آزمون:** که قبل از انجام آزمون، عملیاتی شامل: بریدن، پیخسازی لبه و تمیزکاری بر روی آن انجام شده.
- **قید یا گیره:** که جهت مهار اتصال و جلوگیری از تغییرشکل و انطباق دو لبه قطعه استفاده می‌شود.
- **ناودان انتهایی:** در ابتدا و انتهای درز جوش جهت جلوگیری از شره کردن، ذوب ناقص لبه‌های کار مونتاژ می‌گردد.

(ب) تجهیزات جوشکاری و فردی جوشکاران:

دستگاه جوش، کابل و انبر جوشکاری، الکترود (متناسب با جنس فولاد و خواص مورد نظر و وضعیت جوشکاری) فرجه برقی یا دستی، ماسک جوشکاری، دستنکش و در صورت لزوم تجهیزات مربوط به پیش گرم.




شکل ۸ - ۴ قطعه آزمون آماده برای جوشکاری.




شکل ۸ - ۵ جوشکار در حین انجام جوش شیاری در وضعیت تخت (G ۱).




شکل ۸ - ۶ انجام جوش گوشه از مایشی در وضعیت نخت (VF)

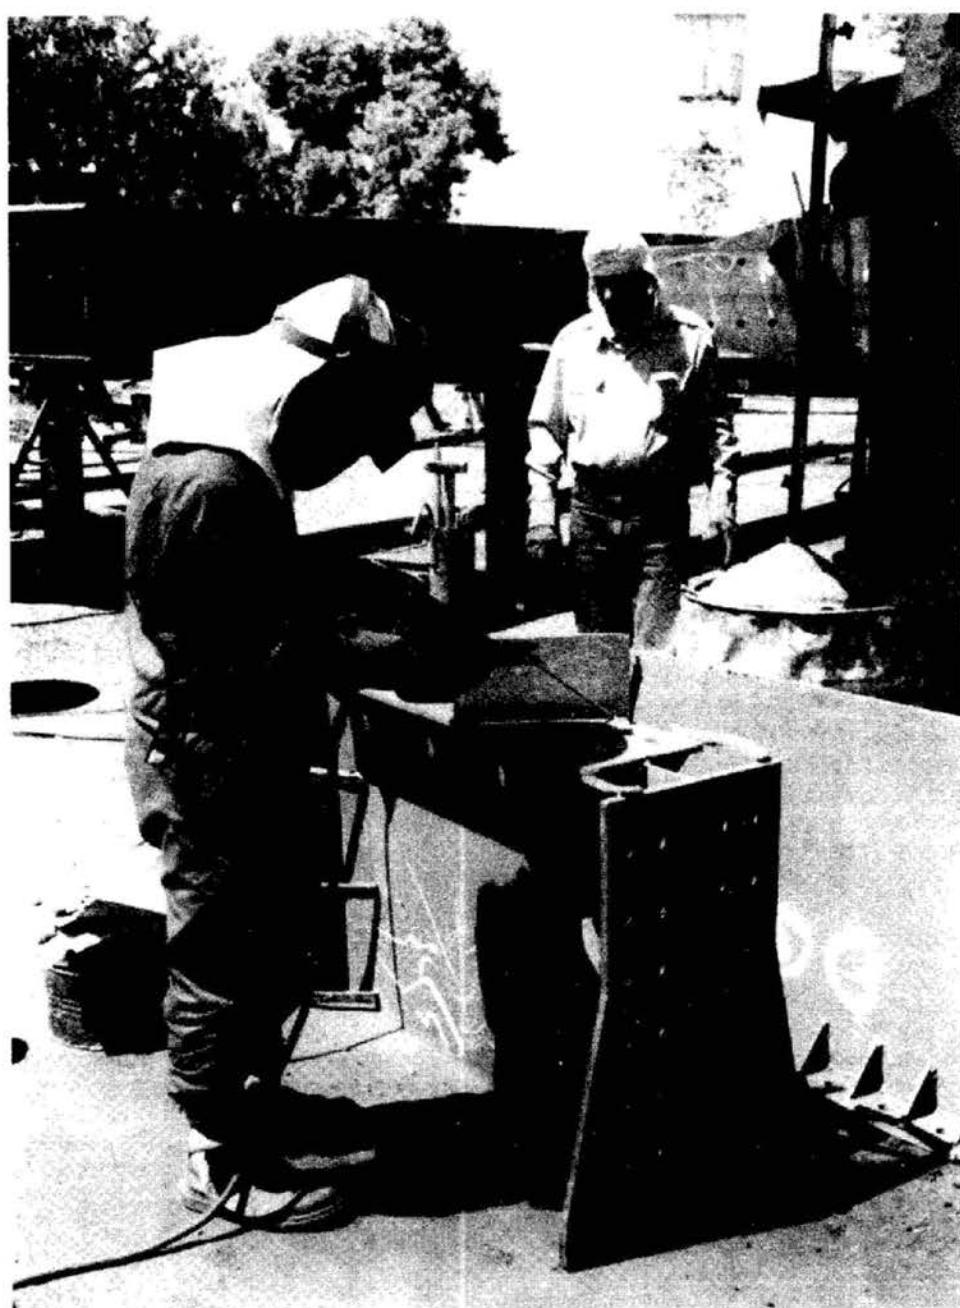

شکل ۸-۷ انجام جوش گوش آزمایشی در وضعیت افقی (ZF).

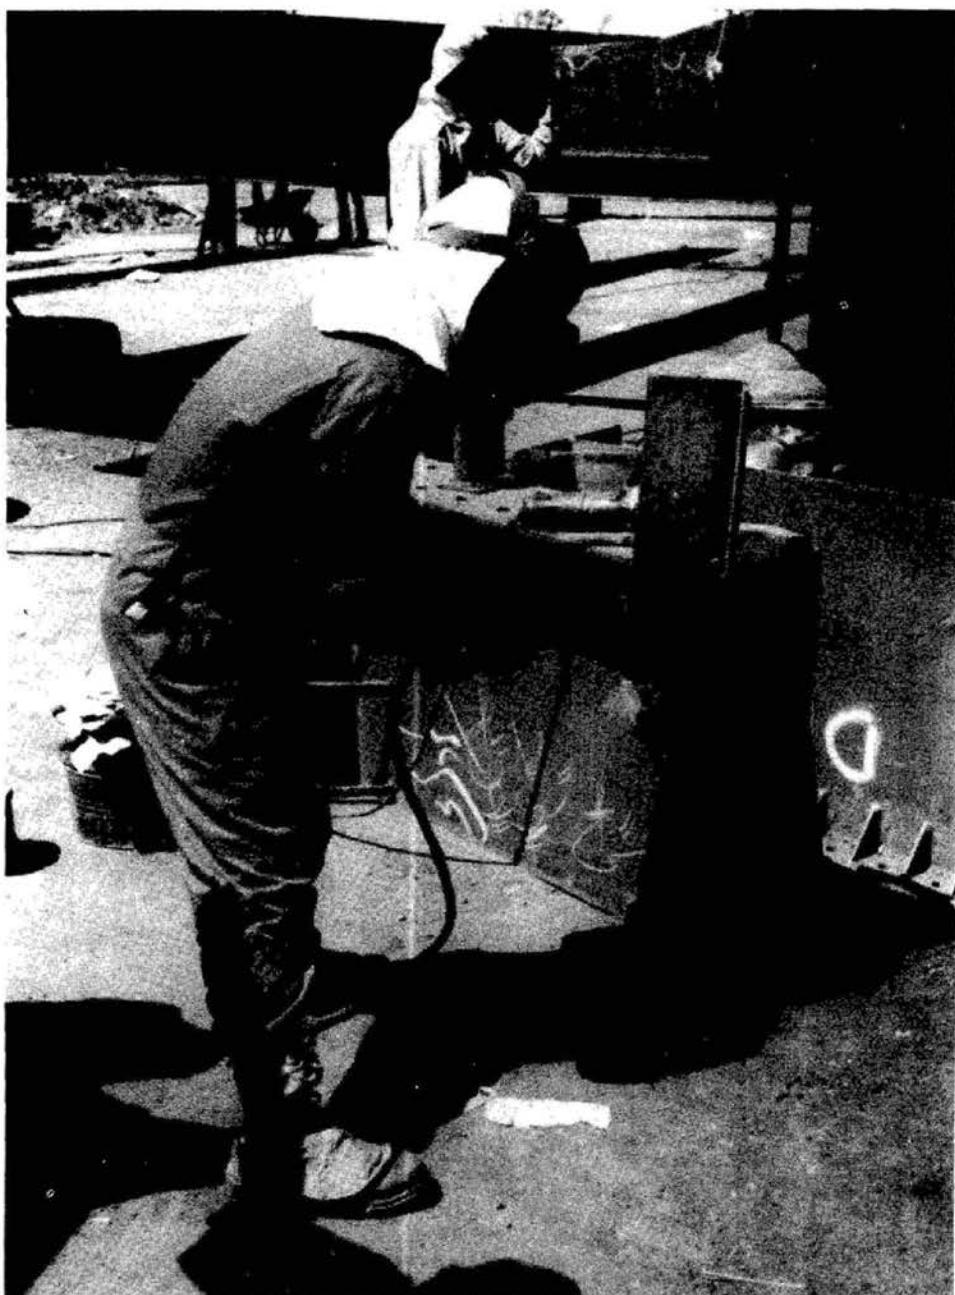

شکل ۸-۸ انجام جوش گوش آزمایشی در وضعیت سربالا (۳ F).

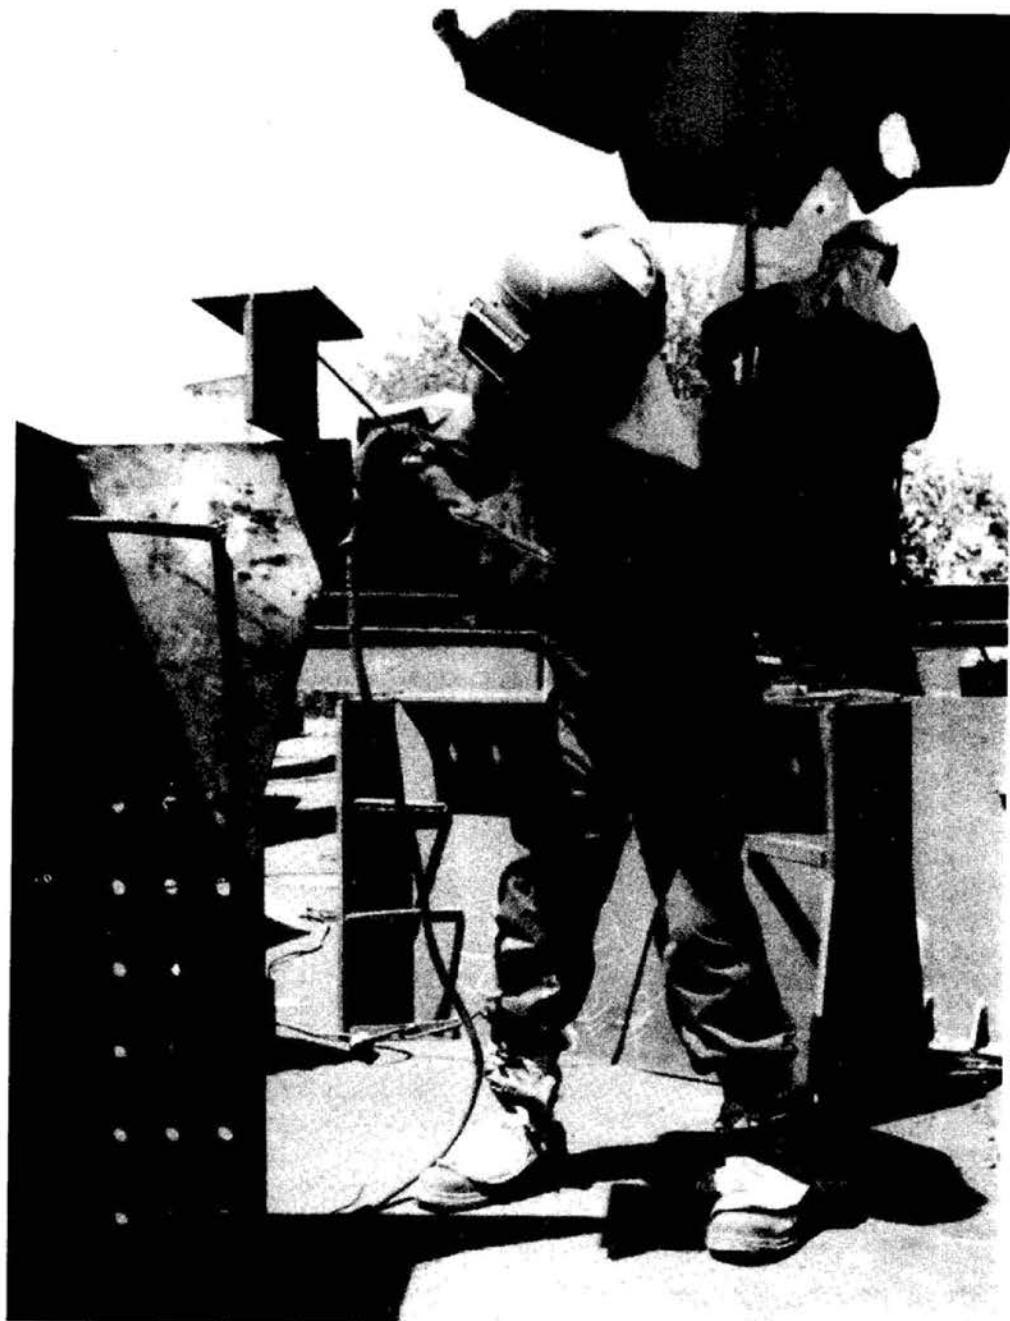

شکل ۸ - ۹ انجام جوش گوشه آزمایشی در وضعیت سقفی (۴ F)

۲-۳-۸ آماده‌سازی نمونه‌های آزمایشی

نکته قابل توجه برای کارآموزان جوشکاری و جوشکاران در ارتباط با جوشکاری قطعه آزمون این است که با وجودی که این آزمایش‌ها برای تعیین توانایی جوشکاران طرح شده است، بسیاری از آنها به دلایلی که ارتباطی به قابلیت‌شان در جوشکاری ندارد، در امتحانات قبول نمی‌شوند. علت این امر بی‌دقیقی در کاربرد جوش و بی‌توجهی نسبت به آماده‌سازی قطعه آزمایش و نمونه‌های آزمایشی است.

انتخاب و آماده‌سازی ورق‌ها. در هنگام آزمون ضروری است که ورق و تسمه پشت‌بند، جوش‌پذیر، شکل‌پذیر و از جنس فولاد کم‌کربن باشند. آزمایش به گونه‌ای طراحی شده است که هم ورق و هم خط جوش تحت خمش و کشش قرار می‌گیرند. اگر مقاومت کششی ورق خیلی بیشتر از مقاومت فلز جوش باشد، در حین آزمایش از محدوده تغییرشکل‌های خطی فراتر نرفته و تمام تغییرشکل‌ها به جوش اعمال می‌شود و در نتیجه تغییرشکل جوش فراتر از نقطه تسلیم شده و موجب گسیختگی در منطقه فلز جوش می‌گردد.

جوشکاری ورق‌ها. انتخاب صحیح الکترود، اولین گام در تولید جوش سالم می‌باشد. با توجه به اینکه ورق‌ها عموماً در تمام وضعیت‌ها جوشکاری می‌شوند، الکترود مورد استفاده برای ورق‌ها باید مناسب برای تمام وضعیت‌ها بوده و شکل‌پذیری مناسبی داشته باشد، به همین جهت باید از طبقه E6017، E6011، E6010، E6018 یا E70S در جوشکاری ورق‌ها با جوش قوسی تحت حفاظت گاز استفاده می‌شود.

مهمازین مرحله در اجرای جوش، پاس اول (یا پاس ریشه) در جوش شیاری و پاس ریشه در جوش گوشه می‌باشد. باید کوشش کافی از طرف جوشکار جهت نفوذ کافی، ذوب مناسب و سلامت فلز جوش در پاس ریشه انجام گیرد.

هیچ‌گونه عملیات اصلاحی توسط پیش‌گرمایش و پس‌گرمایش برای پذیرفتن آزمایش مجاز نیست. این امر باعث گرم شدن تدریجی ورق شده و باعث می‌گردد ورق بعد از تکمیل عملیات جوشکاری به ملایمت سرد شود. جوشکار تحت هیچ شرایطی مجاز نیست که قطعه جوش شده را در آب سرد قرار داده و یا از هر طریق دیگری سرد شدن قطعه را پس از جوشکاری تسریع کند.

عملیات پرداخت نمونه آزمایشی. توجه کافی به پرداخت سطحی نمونه آزمایش ضروری است و عدم دقت در انجام آن می‌تواند باعث مردود شدن جوش سالم شود. پس از پایان جوش، عملیات تراشکاری و سنگزنانی قطعه باید در امتداد طولی بر روی نمونه انجام شود. انجام این عمل در جهات دیگر موجب اثراتی حواهد شد که به شکست قطعه منجر می‌شود. هرقدر در عملیات پرداخت، سطح صافتری ایجاد گردد، شناس پذیرفتن نمونه آزمایشی بیشتر است. حتی یک شکاف عرضی باریک ممکن است تحت شرایط سخت تنفسی آزمایش باز شود.

هرگونه گرده جوش (پاس تقویتی) چه در سطح رویی و چه در جوش ریشه باید زدوده شود. همواری لبه‌های نمونه آزمایشی باید شعاعی معادل ۱/۵ میلی‌متر داشته باشد که با برش تأمین می‌شود. پس از سنگزنانی نمونه و

هنگامی که نمونه گرم است، هیچ‌گاه آن را در داخل آب قرار ندهید. این عمل موجب ایجاد ترک‌های ریز سطحی خواهد شد که تحت آزمایش خمثی بزرگتر می‌شوند.

پس از آنکه نمونه آزمایشی تحت خمی قرار گرفت، سطح محدب نمونه باید از لحاظ ترک، شکست و دیگر معایب کنترل شود. هر نمونه‌ای که ترک و دیگر معایب (بازشدنی) آن ناشی از آزمایش خمی، بیش از ۳ میلی‌متر در هر جهت دلخواه اندازه‌گیری شود، قابل قبول نیست. البته ترک‌های ایجادشده در کنج‌های نمونه در حین انجام آزمایش شامل این مطلب نیست.

۸ - ۳ - آزمایش‌های مخرب جوش شیاری

پس از تهییه نمونه آزمایشی و برش آن به قطعات کوچکتر و تهییه آزمونه‌ها، آزمایش‌های لازم روی آنها انجام می‌شود؛ آزمایش‌های مخرب جوش شیاری عبارتند از:

- (الف) آزمایش کشش مقطع کاہش یافته

(ب) آزمایش خمس هدایت شده


(پ) آزمایش شکست نمونه زخم دار

(ت) آزمایش کشش روی نمونه تمام مصال

الف) آزمایش کشش مقطع کاہش یافته

این آزمایش برای تعیین مقاومت کششی جوش و تنها به منظور ارزیابی دستورالعمل جوشکاری به کار می‌رود. این آزمایش می‌تواند برای اتصالات لب به لب با جوش شیاری هم در ورق و هم در لوله‌ها به کار رود.

اندازه و شکل نمونه های آزمایشی، هندسه و شکل نمونه ها در شکل ۸ - ۱۰ ارایه شده است.

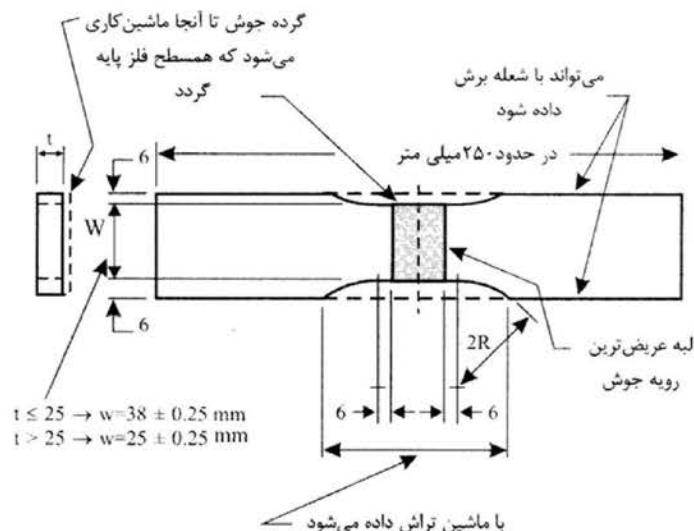

شکا، ۸ - ۱۰ آزمایش، کشش، مقطع کاوش، بافته.

روش آزمایش. این آزمایش با اعمال نیروی کششی طولی بر نمونه انجام می‌شود و مقدار بار تا آنجا افزایش می‌یابد که موجب شکست نمونه یا جدا شدن آن بهدو قسمت مجزا شود. این عمل معمولاً با استفاده از ماشین آزمایش کشش انجام می‌شود. قبل از انجام آزمایش، کمترین عرض و ضخامت ورق در محل کاهش مقطع برحسب میلی‌متر یا سانتی‌متر اندازه‌گیری می‌شود.

نمونه آزمایشی تحت اثر بار کششی گسیخته شده و حداکثر بار واردہ در لحظه گسیختگی برحسب کیلونیوتن یا تن تعیین می‌گردد.

بر سطح مقطع عرضی طبق رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$\text{ضخامت} \times \text{عرض} = \text{سطح مقطع عرضی}$$

مقاومت کششی جوش برحسب kg/cm^2 یا N/mm^2 از تقسیم حداکثر بار اندازه‌گیری شده بر سطح مقطع عرضی به دست می‌آید.

در انجام یک آزمایش دقیق، محاسبات فوق لازم است، ولی برای آزمایشی که در آن فقط تعیین مقاومت‌تر بودن اتصال جوشی نسبت به ورق مورد نظر است، گرده جوش حذف نمی‌شود و نمونه آزمایشی تا حد گسیختگی کشیده می‌شود. در کنار انجام این نوع آزمایش هیچ‌گونه محاسبه‌ای انجام نمی‌گیرد.

نتایج مورد نیاز. نمونه آزمایشی باید دارای مقاومت کششی، برابر یا بزرگتر از موارد زیر باشد:

- حداقل مقاومت کششی فلز پایه
- پایین‌ترین مقاومت کششی از میان مصالح غیر هم‌جنns
- مقاومت کششی فلز جوش، اگر مقاومت فلز جوش کمتر از مقاومت فلز پایه باشد.
- ۵ درصد کمتر از حداقل مقاومت کششی فلز پایه در صورتی که در هنگام آزمایش، نمونه در قسمت فلز پایه و خارج از قسمت جوش شکسته شده باشد.


ب) آزمایش خمش هدایت شده

آزمایش‌های خمش ریشه، خمش رویه و خمش جانبی (خمش‌گونه)

این آزمایش‌ها با هدف آشکارسازی عدم سلامت جوش، عدم نفوذ و امتراج فلز جوش انجام می‌شود و برای ارزیابی دستورالعمل جوشکاری و صلاحیت جوشکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمایش در مورد جوش‌های شیاری در ورق‌ها و لوله اعمال می‌شود. آزمایش خمش رویه (خمش سطحی) کیفیت امتراج فلز جوش در دیواره‌ها و سطح درز اتصال، تخلخل، حبس سرباره و حفره‌های گازی و دیگر معایب احتمالی را کنترل می‌کند. این آزمایش همچنین میزان شکل‌پذیری جوش را اندازه می‌گیرد. آزمایش خمش ریشه، میزان نفوذ و امتراج فلز جوش را در داخل ریشه درز اتصال کنترل می‌کند. آزمایش خمش جانبی به منظور کنترل سلامت و میزان ذوب فلز جوش می‌باشد.

اندازه و شکل نمونه‌های آزمایش. هندسه نمونه‌های آزمایشی مطابق شکل‌های ۸ - ۱۱ تا ۸ - ۱۳ می‌باشد.


روش آزمایش. نمونه در داخل دستگاهی با مشخصات نشان داده شده در شکل ۸ - ۱۴ قرار گرفته و با اعمال فشار سنبه، خمیده می‌شود. توجه کنید که برای ورق و لوله یک اندازه وجود دارد. از هر وسیله‌ای، اعم از دستی، مکانیکی، الکتریکی و یا هیدرولیکی می‌توان برای رانش سنبه بداخل گیره استفاده نمود (شکل ۸ - ۱۵).

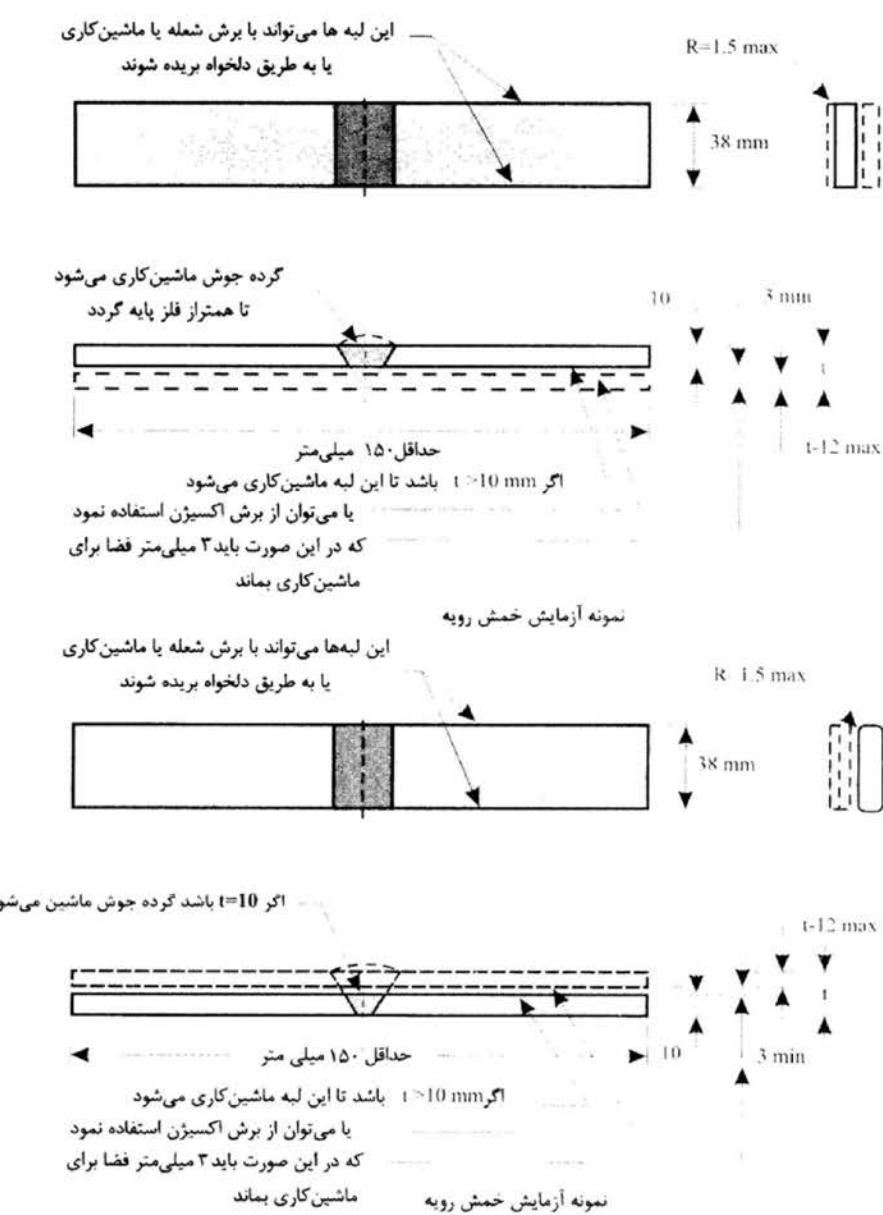


توجه: انجام آزمایش‌های خمس رویه و خمس ریشه بر روی ورق‌های نازک‌تر از ۱۰ میلی‌متر امکان‌پذیر نیست.

شکل ۸ - ۱۱ نمونه‌های آزمایش خمس رویه و خمس ریشه.


نمونه آزمایشی بر روی شکاف دستگاه طوری قرار داده شود که جوش در وسط دهانه قرار گیرد. نمونه‌های آزمایش خمسم رویه طوری قرار می‌گیرند که سطح جوش به سمت شکاف، و نمونه‌های آزمایش خمسم ریشه طوری قرار می‌گیرند که ریشه جوش به سمت شکاف، و نمونه‌های آزمایش خمسم جانبی طوری قرار می‌گیرند که گونه دارای معایب و شکاف‌های بزرگتر (البته در صورت وجود) به سمت شکاف وسیله باشند. پس از قرارگیری نمونه در محل و جهت مناسب، سنبله به سمت قالب فشار داده می‌شود تا میزان انحنای نمونه به مقداری برسد که یک سیم به قطر ۰/۸ میلی‌متر از میان فضای انحنای تحتانی گیره و نمونه آزمایشی عبور نکند. سپس نمونه آزمایشی از داخل گیره خارج می‌شود.

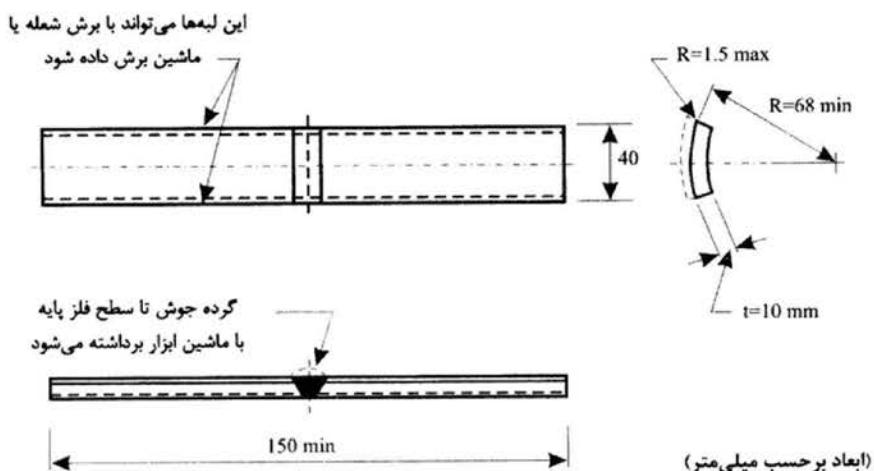

شکل ۸ - ۱۲ نمونه آزمایش خمسم رویه و خمسم ریشه جوش در لوله‌ها.

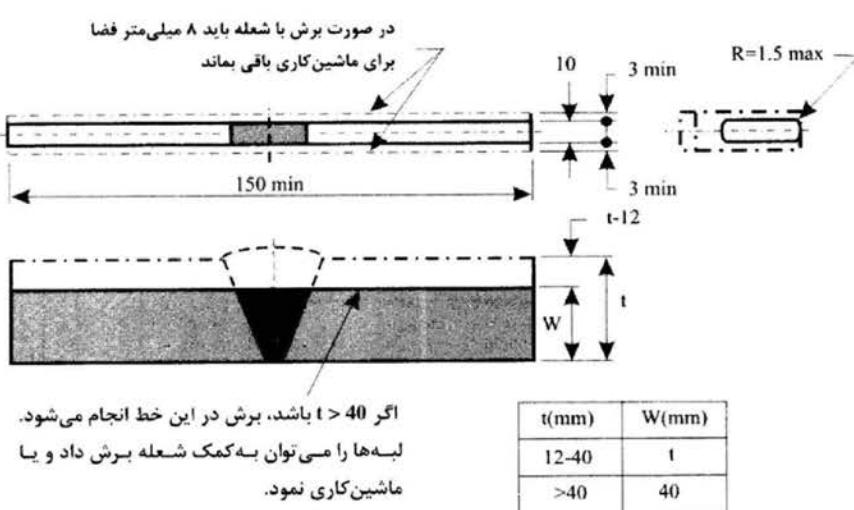


شکل ۸ - ۱۳ نمونه آزمایش خمسم جانبی.

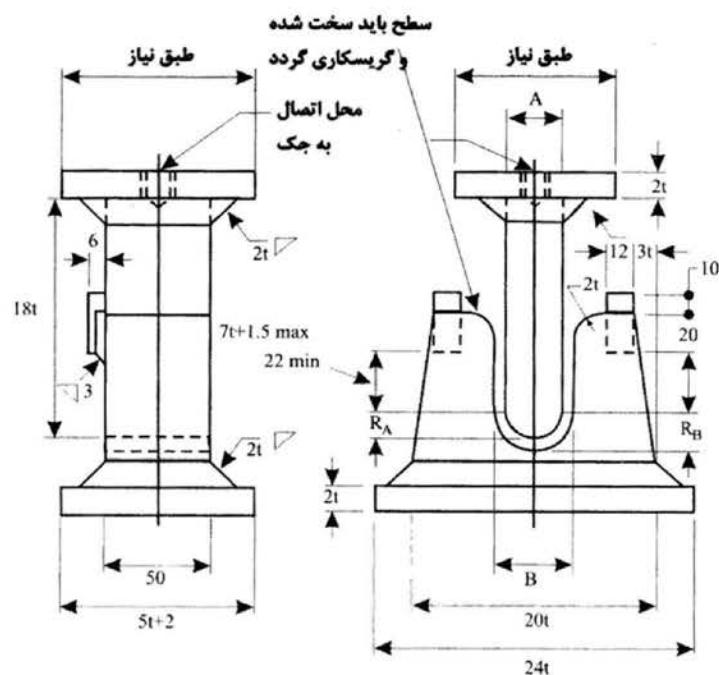

شکل ۸-۱۴ دستگاه مورد استفاده در آزمایش خمش هدایت شده که برای ارزیابی

صلاحیت جوشکاران در جوشکاری طبق ضوابط آییننامه AWS و

به کار می‌روند.

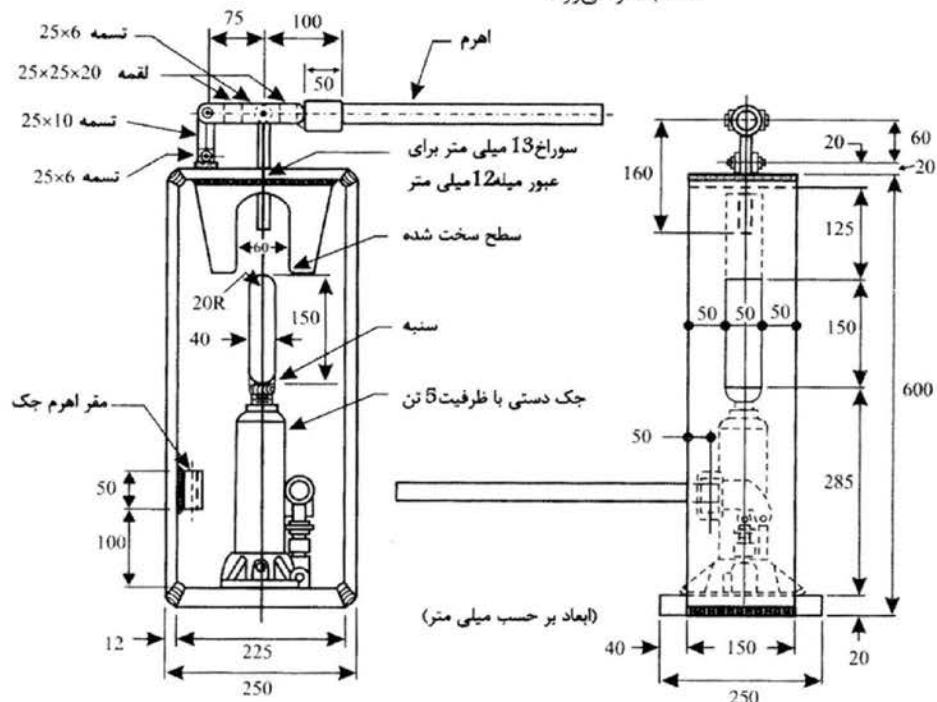

شکل ۸-۱۵ دستگاه آزمایش خمش هدایت شده با چک دستی قابل تهیه در کارگاه‌های

جوشکاری و آموزشگاه‌های جوشکاری.

پذیرش نتایج. سطح محدب نمونه پس از انجام آزمایش از لحاظ ظهر ترک‌ها و شکاف‌های طولی و دیگر معایب بازرسی می‌شود. هر نمونه‌ای که طول ترک‌ها و دیگر معایب ایجادشده بر سطح آن پس از اعمال خمش در هر جهت دلخواه بیش از $1/5$ تا 3 میلی‌متر اندازه گیری شود، مردود اعلام می‌شود. ترک‌های ایجادشده در کنج نمونه مشمول محدودیت فوق نیستند مگر اینکه طول ترک بیش از 3 میلی‌متر باشد و مدرکی دال بر حبس سرباره یا معایب داخلی وجود داشته باشد.

شکل‌های ۸-۱۶ و ۸-۱۷ را برای تطابق و مقایسه نمونه‌های مناسب و معیوب مطالعه کنید.




شکل ۸-۱۶ نمونه‌های آزمایش خمش رویه. نمونه سمت

راست به طور رضایت‌بخشی در آزمایش

مقاومت کرد در حالی که نمونه سمت چپ

قبل از خمش کامل ترک خورد و شکست.

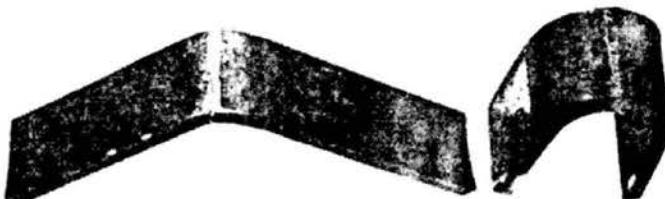

شکل ۸-۱۷ نمونه آزمایش خمش رویه. نمونه سمت راست به طور

رضایت‌بخشی در آزمایش مقاومت کرده در حالی که نمونه


سمت چپ قبل از خمش کامل ترک خورد و شکسته شده

است. بهنفوذ کامل جوش در نمونه مورد قبول توجه کنید.

پ) آزمایش شکست نمونه زخم‌دار

آزمایش شکست بر روی نمونه زخم‌دار با هدف تعیین سلامت جوش انجام می‌شود. این آزمایش در یک دوره زمانی کاربرد نسبتاً وسیعی داشت، ولی امروزه تعداد افراد کمی هستند که صلاحیت ارزیابی ساختمان بلورین مقطع شکسته شده جوش را داشته باشند. بنابراین این آزمایش به رغم دیگر آزمایش‌ها چندان قابل اطمینان نیست.


اندازه و شکل نمونه‌ها. مطابق شکل ۸-۱۸ می‌باشد.

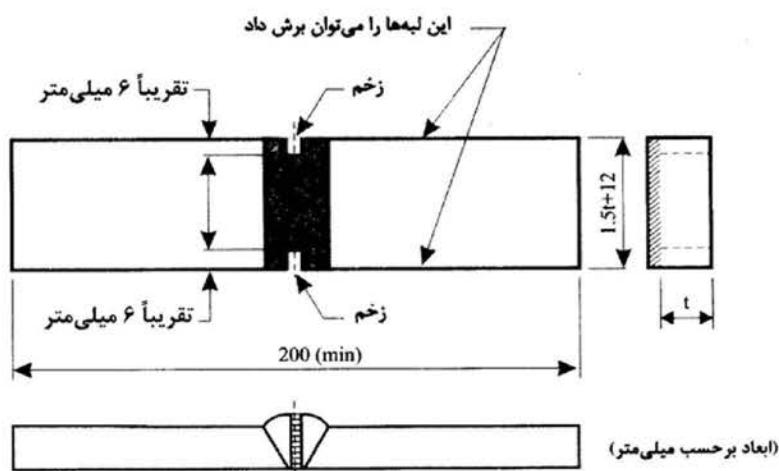

شکل ۸ - ۱۸ آزمونه شکست نمونه زخم دار (ورق).

روش انجام آزمایش. گرده جوش از روی نمونه مورد آزمایش برداشته نمی‌شود. شیاری در هر دو وجه نمونه به کمک اره ایجاد می‌گردد. سپس نمونه بر روی دو تکیه‌گاه ثابت قرار گرفته و با استفاده از چکش ضربه‌ای سریع و تیز مطابق شکل ۸ - ۱۹ به آن وارد می‌شود. این عمل باعث ایجاد شکست در قسمت زخم دار نمونه می‌گردد. فلز جوش از لحاظ معایبی نظیر حبس سرباره و اکسید، حفره‌های گازی و امتزاج ناقص فلز جوش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (شکل ۸ - ۲۰).

پذیرش نتایج. شرایط لازم برای پذیرش نمونه آزمایشی آن است که میزان تخلخل سطح شکسته شده نباید بیش از یک حفره گازی در هر سانتی‌متر مربع از سطح جوش باشد. حداقل بعد هریک از حفره‌های فوق در هر امتداد نباید بزرگتر از $1/5$ میلی‌متر باشد. همچنین مطالعه سطح شکسته باید امتزاج کامل فلز جوش و عاری بودن آن از اختلاط سرباره را نشان دهد.

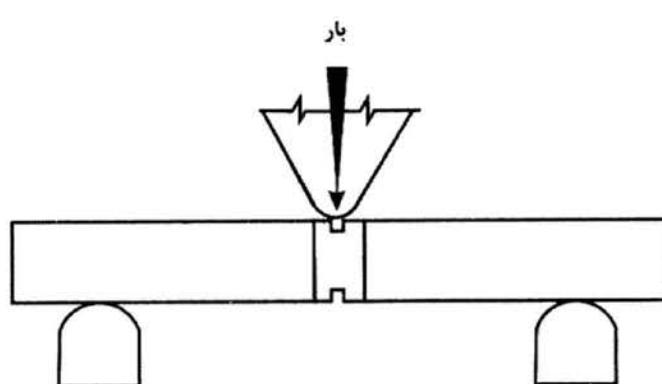

شکل ۸ - ۱۹ روش شکستن نمونه زخم دار.



شکل ۸ - ۲۰ نمونه زخم‌دار بعد از شکست. مطالعه نشان می‌دهد جوش سالم و عاری از سرباره و اختلاط اکسید و سرباره و حفره‌های گازی بوده و میزان ذوب نیز کامل است.

ت) آزمایش کشش تمام مصالح

در این آزمایش مطابق شکل ۸ - ۲۱ نمونه‌ای از داخل جوش شیاری توسط عملیات ماشین‌کاری حاصل می‌گردد. این نمونه که جنس آن تماماً از مصالح جوش‌شده می‌باشد، تحت آزمایش کشش قرار گرفته و نمودار تنش - کرنش برای آن رسم می‌گردد. کرنش نظیر گسیختگی در این آزمایش بستگی به مصالح الکترود دارد.

۴-۳-۸ آزمایش‌های مخرب جوش گوشه

آزمایش‌های مخرب جوش گوشه عبارتند از:

(الف) آزمایش کشش مستقیم برای برش طولی و برش عرضی

(ب) آزمایش خمس هدایت‌شده جوش گوشه


(پ) آزمایش شکست نمونه کنج

الف) آزمایش کشش مستقیم برای برش طولی و برش عرضی


این آزمایش‌ها مقاومت برشی جوش گوشه را تعیین می‌کنند و معمولاً برای ارزیابی نحوه اجرای جوشکاری به کار می‌روند.

اندازه و شکل نمونه‌های آزمایشی. هندسه نمونه‌ها مطابق شکل‌های ۸ - ۲۲ تا ۸ - ۲۴ می‌باشد.

روش آزمایش. نمونه مورد نظر با کشیدن توسط دستگاه آزمایش کششی گسیخته می‌گردد. حداقل بار وارد بر حسب تن یا کیلونیوتون تعیین می‌شود.

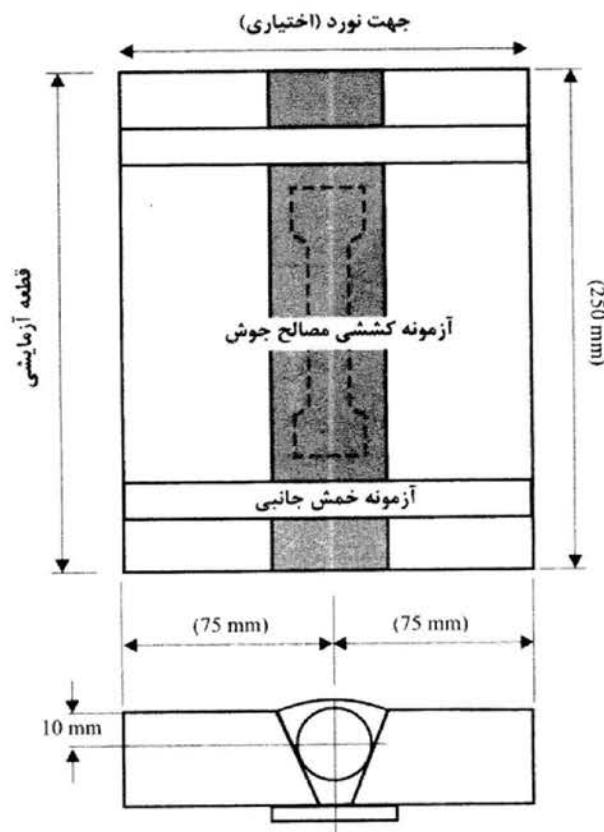


شکل ۸ - ۲۱ - نمونه آزمایش کشش تمام مصالح.

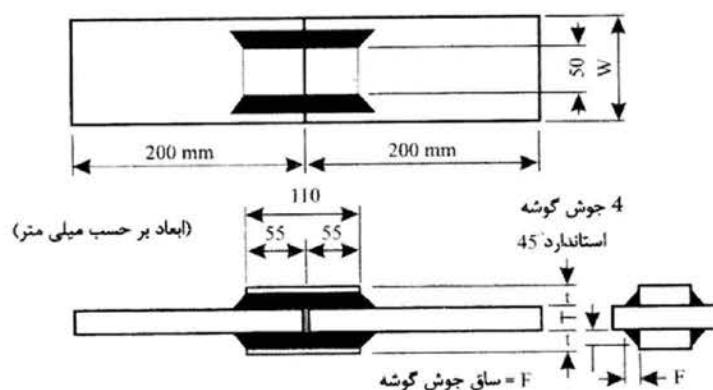


ابعاد				
ساق جوش	3	6	10	12
ضخامت (t) (میلی متر)	10	12	20	25
ضخامت (T) (میلی متر)	10	10	25	32
عرض (W) (میلی متر)	75	75	75	90

شکل ۸ - ۲۲ - نمونه آزمایش برش طولی جوش گوشه.

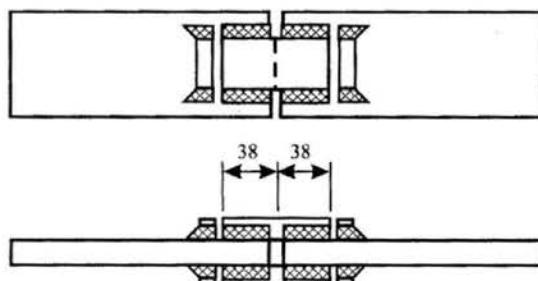

برای ابعاد دیگر شکل قبل را ببینید

شکل ۸ - ۲۳ نمونه آزمایش برش طولی گوش که برای آزمایش آماده‌سازی شده است.

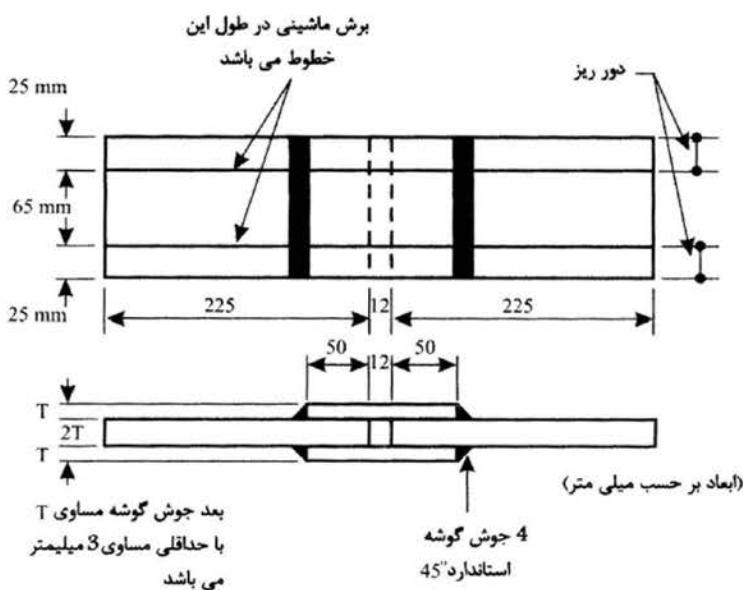

شکل ۸ - ۲۴ نمونه آزمایش برش عرضی گوش گوش.

الف - ۱) گوش عرضی، مقاومت برشی گوش بر حسب kg/cm^2 یا N/mm با استفاده از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$\frac{\text{حداکثر بار}}{2 \times \text{عرض نمونه}} = \frac{(\text{نیرو بر واحد طول})}{(\text{ظرفیت برشی گوش عرضی})} \quad (۱-۸)$$

تنش مقاوم برشی گوش بر حسب kg/cm^2 یا N/mm^2 با استفاده از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\frac{\text{ظرفیت برشی گوش عرضی} (\text{نیرو بر واحد طول})}{\text{اندازه گلوی گوش عرضی} (\text{واحد طول})} = \frac{\text{تنش برشی نهایی گوش عرضی}}{\text{اندازه گلوی گوش عرضی} (\text{واحد طول})} \quad (۲-۸)$$

الف - ۲) جوش طولی. ظرفیت برشی جوش برحسب kg/cm یا N/mm از رابطه زیر به دست می‌آید:


$$\frac{\text{حداکثر بار}}{\text{کل طول جوش}} = \frac{(\text{نیرو بر واحد طول})}{(\text{نیرو بر واحد سطح})} \quad (3-8)$$

$$\frac{\text{ظرفیت برشی جوش طولی (نیرو بر واحد طول)}}{\text{اندازه گلوی جوش طولی (واحد طول)}} = \frac{(\text{نیرو بر واحد سطح})}{(\text{نش برشی نهایی جوش طولی})} \quad (4-8)$$

ب) آزمایش خمش هدایت شده جوش گوشه

این آزمایش عدم سلامت فلز جوش در جوشکاری گوشه را مشخص می‌کند:

اندازه و شکل نمونه‌های آزمایش، هندسه نمونه مطابق شکل ۸ - ۲۵ می‌باشد.

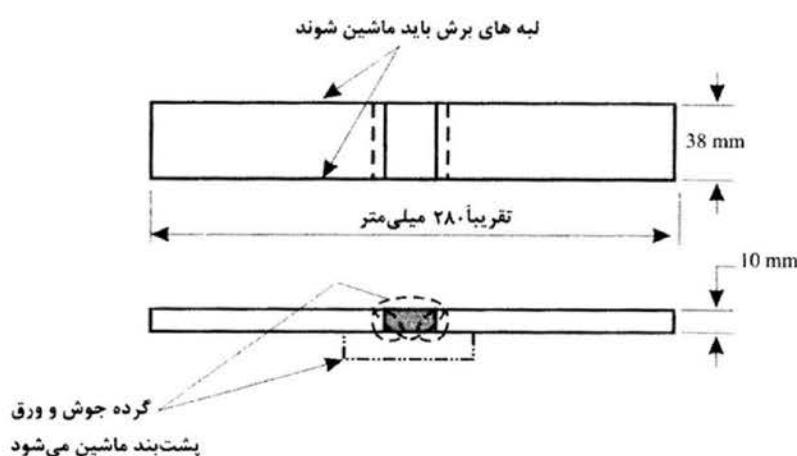

شکل ۸ - ۲۵ نمونه آزمایش خمش هدایت شده جوش گوشه.

روش آزمایش. هر نمونه در قالبی که دارای سنبه و دیگر ملحقات نشان داده شده در شکل ۸ - ۱۴ می‌باشد، خمیده می‌شود. از هر وسیله مناسبی می‌توان جهت رانش سنبه به داخل قالب استفاده نمود. نمونه آزمایشی به گونه‌ای در روی دهانه قالب قرار می‌گیرد که جوش در وسط دهانه باشد. نمونه در جهتی قرار می‌گیرد که ریشه جوش رو به شکاف دستگاه باشد. پس از اعمال خمش، نمونه از داخل گیره خارج می‌شود.

پذیرش نتایج. سطح محدب نمونه از لحاظ ظهور ترک‌های سطحی و دیگر معاویب، بعد از آزمایش کنترل می‌شود. نمونه‌هایی که طول ترک ایجاد شده در آنها در هر جهت دلخواه بعد از انجام آزمایش خمش بیش از $1/5$ تا 3 میلی‌متر اندازه‌گیری شود، مردود می‌باشد. ترک‌های با طول کمتر از $1/5$ میلی‌متر که در کنچ‌های نمونه در حین آزمایش ایجاد می‌شود، شامل محدودیت فوق نیستند.

پ) آزمایش شکست جوش گوش


این آزمایش با هدف تعیین سلامت جوش گوش انجام می‌شود.

اندازه و شکل نمونه آزمایشی. نمونه آزمایشی برای ارزیابی جوشکاران طبق آیین‌نامه AWS در شکل ۸ - ۲۶ نشان داده شده است.


روش آزمایش. نمونه آزمایشی با اتصال یک ورق به ورق دیگر (تحت زاویه قائمه) مطابق شکل ۸ - ۲۶ توسط جوش گوش ساخته می‌شود. سپس مطابق شکل ۸ - ۲۷ نمونه با اعمال فشار از طریق دستگاه آزمایش یا استفاده از چکش دستی شکسته می‌شود. با انجام این عمل جوش گوش از ناحیه ریشه شکسته می‌شود (شکل ۸ - ۲۸).

فلز جوش شکسته از لحاظ معاویی نظیر حبس سرباره و اکسیدها در فلز جوش، وجود حفره‌های هوا، امتصاص، نفوذ ریشه و توزیع غیریکنواخت فلز جوش بررسی می‌شود.


پذیرش نتایج (روش AWS). جوش طبق شکل ۸ - ۲۸ باید در ناحیه گلو گسیخته شود. جوش انجام‌شده باید دارای نفوذ کامل در ریشه بوده و فاقد اثر حبس سرباره یا حفره گازی باشد.

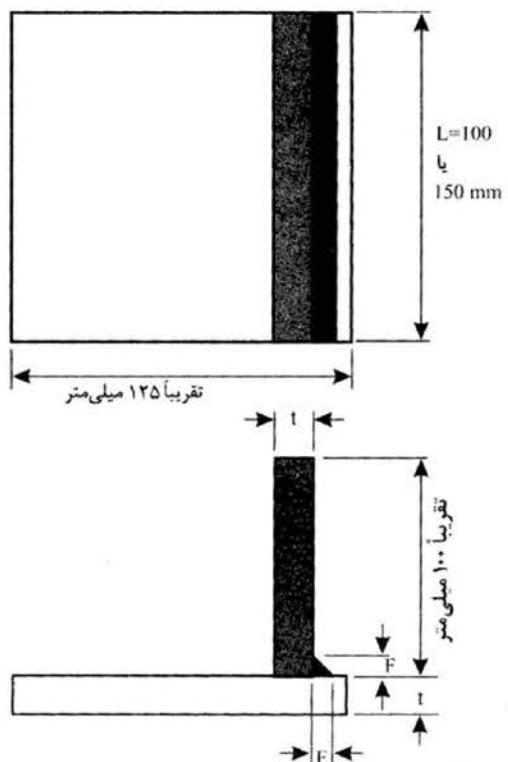

شکل ۸ - ۲۶ نمونه آزمایش شکست جوش گوش.

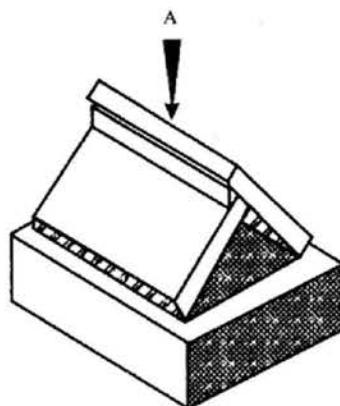

شکل ۸ - ۲۷ - روش شکستن نمونه آزمایش شکست جوش گوش.

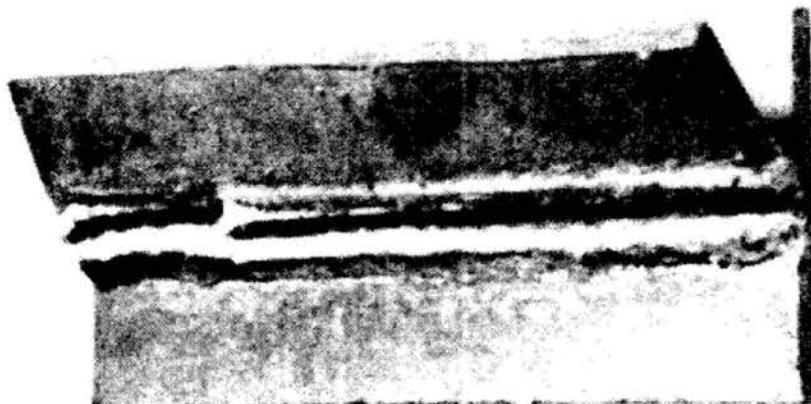

شکل ۸ - ۲۸ - یک نمونه گسیخته شده در آزمایش شکست جوش گوش. ملاحظه کنید که جوش در قسمت مرکزی شکسته است. این نفوذ و توزیع یکنواخت فلز جوش را نشان می‌دهد.


۵ - ۳ - ۸ آزمایش‌های دیگر

علاوه بر آزمایش‌های مخرب که در قسمت‌های قبل شرح داده شد، روش‌های آزمایش دیگر نیز در صنعت جوشکاری نظری آزمایش حک، ضربه و خستگی وجود دارند.

۳ - ۵ - ۱ آزمایش حک

اغلب باید مقطعی از جوش تهیه شده و پس از حک‌کاری برای عیب‌یابی مورد بررسی قرار گیرد. روش حک‌کاری میزان نفوذ فلز جوش و همچنین سلامت جوش را در مقطع مورد نظر مشخص می‌کند (شکل ۸ - ۲۹). بررسی جوش در مقطع مورد نظر با اهداف زیر دنبال می‌شود:

- تعیین سلامت جوش
- آشکار شدن مرزهای بین فلز جوش و فلز پایه و همچنین بین لایه‌های مختلف فلز جوش
- تعیین محل و عمق نفوذ جوش
- بررسی متالورژی ناحیه تفتیده (HAZ)

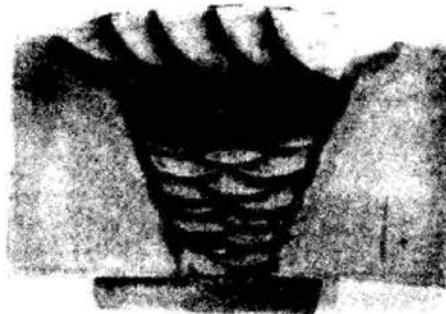

شکل ۸ - ۲۹ نمونه حک کاری شده فولاد کرمدار که جوش شیاری چند پاسه را در یک اتصال جناغی یکطرفه نشان می‌دهد.

حک کاری عمیق، معایب بی‌ضرری نظیر ترک‌ها و تخلخل‌های کوچک را به طور اغراق‌آمیزی بزرگ نشان می‌دهد. بنابراین بازبینی سطحی باید به محض مشخص شدن واضح جوش انجام شود و حک کاری نباید به میزانی باشد که موجب تخریب حجم داخلی نمونه گردد. سطح مورد مطالعه ممکن است با استفاده از لایه نازکی از رنگ شفاف محافظت شود. در این صورت بازبینی سطح با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شده یا با دوربین‌های مخصوص از ساختار داخلی آن عکس تهیه کرد.

در این روش، یک مقطع عرضی از اتصال جوش شده جهت عملیات حک کاری بریده می‌شود. عمل برش درز اتصال با استفاده از یک اره دنده ریز انجام می‌شود. سطح فلز جوش و فلز پایه باید سوهان شود تا به یک سطح صاف تبدیل شده و سپس با سنباده ریز پرداخت شود. این سطح با یکی از انواع محلول‌های حک کاری پرداخت می‌شود که معروف‌ترین آنها اسیدنیتریک می‌باشد.

اسیدنیتریک. این محلول از اختلاط ۱ واحد اسید نیتریک غلیظ و ۳ واحد حجمی آب به دست می‌آید. در هنگام استفاده از اسیدنیتریک دقت کنید زیرا موجب سوختگی شدید خواهد شد. همیشه اسید نیتریک را با مخلوط کردن در آب رقیق کنید.


اسید نیتریک تهیه شده ممکن است توسط یک میله شیشه‌ای (نظیر لوله پیتوت آزمایشگاه) بر روی سطح جوش پرداخت شده و در دمای معمولی اتاق ریخته شود، یا ممکن است نمونه مورد نظر در محلول جوشیده مستغرق شود. در هنگام آزمایش از تهويه مناسب هوای اتاق مطمئن باشيد. انجام حک کاری با اسید نیتریک باید سریع انجام شود. پس از حک کاری، نمونه باید بلافضله توسط آب گرم شسته شود. پس از آن آب اضافی را خشک کرده و سطح حک کاری شده را در الکل قرار دهيد. سپس نمونه را خارج کرده و با قرار دادن نمونه در معرض وزش هوای گرم آن را خشک کنيد. ظاهر جوش ممکن است با پوششی از لایه نازک و شفاف محافظت شود.

۲-۵-۳ آزمایش ضربه

هدف از انجام آزمایش ضربه، تعیین مقاومت ضربه‌ای جوش و فلز پایه در یک سازه جوش‌شده می‌باشد. منظور از مقاومت ضربه‌ای، طاقت فلز در مقابل ضربه ناگهانی و سریع می‌باشد. این آزمایش اطلاعات لازم در مورد مقایسه طاقت ضربه‌ای فلز جوش و فلز پایه را فراهم می‌کند. یک جوش یا فلز ممکن است مقاومت کششی زیادی داشته و شکل پذیری بالایی در تنش‌های کششی از خود نشان دهد ولی تحت اثر ضربات ناگهانی و سریع دچار شکستگی شود که به خاطر فقدان طاقت ضربه‌ای مصالح است.

آزمون‌های شارپی و ایزوود

دو روش استاندارد برای آزمایش ضربه وجود دارد: آزمایش ایزوود و آزمایش شارپی. در این روش‌ها نمونه آزمایشی با یک ضربه می‌شکند و مقاومت ضربه‌ای نمونه بر حسب واحد نیرو - طول که واحد کار و انرژی است، سنجیده می‌شود. (در فیزیک کار به صورت حاصل ضرب نیرو در جابه‌جایی نقطه اثر نیرو تعریف می‌شود) دو نوع نمونه آزمایشی مورد استفاده در این روش‌ها و در ضمن شیوه اعمال بار در مورد آنها در شکل ۸-۳۰ نشان داده شده است.

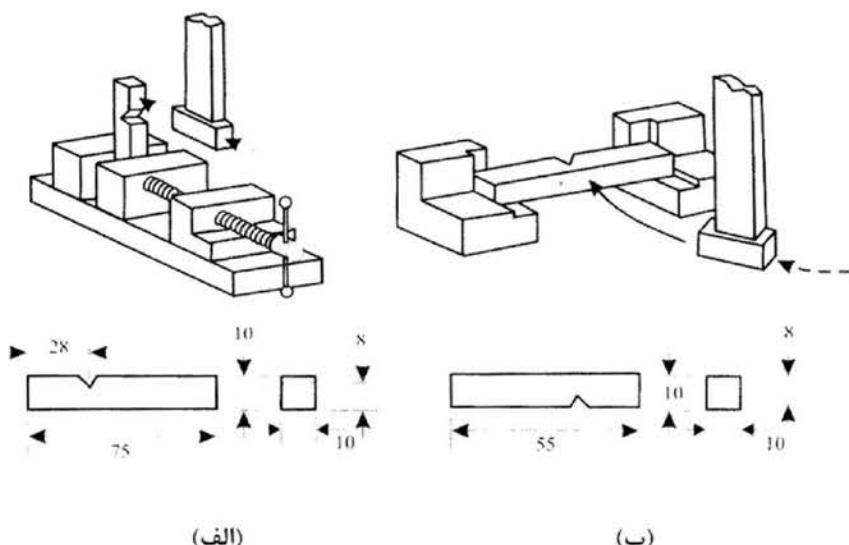

شکل ۸-۳۰ نمونه آزمایشی آزمون ضربه ایزوود (شکل الف) و آزمون ضربه شارپی (شکل ب) و روش اعمال بار در هر روش. نمونه‌های زخم‌دار (شیار V) مطابق شکل دارای زاویه پخی ۴۵ درجه و شعاع کف معادل ۰/۲۵ میلی‌متر در محل شیار می‌باشند.

۴-۸ آزمایش‌های غیرمخرب

آزمایش‌های غیرمخرب در برنامه کنترل کیفیت (QC) قرار می‌گیرند و از آن برای تأیید جوش تمام‌شده استفاده می‌شود. انواع آزمایش‌های غیرمخرب عبارتند از:


۱-۴-۸ بازرسی با مواد نافذ^{*} (PT)

بازرسی با مواد نافذ یکی از شیوه‌های غیرمخرب برای محل یابی معايب سطحی می‌باشد. مشابه روش پرتونگاری، این آزمایش برای فلزات غیرمغناطیسی نظیر فولاد ضدزنگ، الومینیوم، منزیم و تنگستن و پلاستیک‌ها نیز قابل کاربرد است. آزمایش با مواد نافذ جهت تشخیص عیوب داخلی قابل استفاده نمی‌باشد. محدودیت این آزمایش عدم امکان استفاده از آن برای مواد متخلخل (Porous) می‌باشد.

آزمایش با رنگ نافذ قرمز

سطح مورد بازرسی باید در ابتدا از لکه‌های روغن، گریس و مواد ناخالص و خارجی توسط ماده آماده‌ساز (پرایمر) تمیز شود. سپس ماده نافذ قرمز رنگی روی سطح پاشیده می‌شود که در داخل ترک‌ها و سایر ناهمواری‌ها نفوذ می‌کند. رنگ اضافی از روی سطح پاک شده و سپس یک مایع فوق العاده فرار حاوی ذرات ریز سفید رنگ بر روی سطح پاشیده می‌شود. این ماده بهنام ماده ظهر (ظاهرکننده) خوانده می‌شود.

تبخیر مایع فرار باعث برجای ماندن گرد خشک سفید رنگ بر روی ماده قرمز نفوذ کرده در ترک‌ها می‌گردد و بر اثر عمل مویینگی، ماده قرمز از ترک بیرون کشیده شده و پودر سفید کاملاً قرمز می‌شود. به همین جهت ترک مورد نظر بهوضوح با این روش قابل شناسایی است (شکل ۸ - ۳۱).

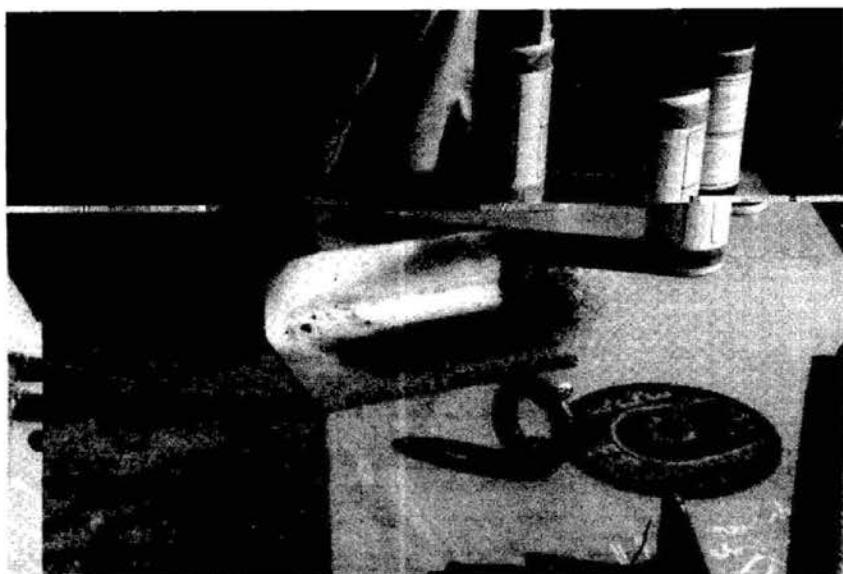

شکل ۸ - ۳۱ آزمایش با رنگ نافذ در یک اتصال جوشی.

ضوابط پذیرش در آزمایش با رنگ نافذ، مطابق آیین‌نامه AWS، مانند ضوابط پذیرش بازرسی عینی می‌باشد.

۴-۴-۲ آزمون ذرات مغناطیسی^۵ (MT)

آزمون ذرات مغناطیسی یکی از آسان‌ترین آزمایش‌های غیرمخرب جوشکاری است. این آزمایش برای بررسی و بازبینی عیوب سطحی و نزدیک به سطح ورق‌ها قبل از جوشکاری و برای معایبی از قبیل ترک‌های سطحی، ذوب ناقص، تخلخل، بردگی، نفوذ ناقص ریشه و اختلاط سرباره در نوار جوش به کار می‌رود. این روش محدود به مواد مغناطیسی شونده نظیر چدن، فولاد، نیکل و کروم بوده و برای مواد و فلزات غیرمغناطیسی مانند فولاد ضدزنگ، الومینیوم و مس کاربرد ندارد. نام دیگر این آزمایش، روش پودر یا گرد مغناطیسی است.

این آزمایش که در شکل ۸-۳۲ نشان داده شده، محل ترک‌های داخلی و سطحی بسیار ریز را برای رویت با چشم غیرمسلح آشکار می‌کند. معایب موجود توسط این روش در عمقی معادل ۵ تا ۷ میلی‌متر زیر سطح جوش قابل تشخیص هستند. معایب عمیق‌تر با این روش قابل شناسایی نیستند.

قطعه مورد آزمایش با استفاده از جریان الکتریکی جهت ایجاد میدان مغناطیسی در داخل مصالح، مغناطیسی می‌گردد. سطح مغناطیسی شده قطعه، با لایه نازکی از یک گرد مغناطیسی نظیر اکسید آهن قرمز پوشیده می‌شود. این لایه گرد در صورت عدم وجود عیوب در جوش یا فلز پایه به شکل میدان مغناطیسی و در راستای خطوط میدان در می‌آید، ولی در صورت وجود هر گونه ناپیوستگی که موجب ایجاد نشت میدان گردد، با ایجاد دو قطبی جدید در محل عیوب در آن نقطه تجمع پودر اتفاق می‌افتد که از این طریق ناپیوستگی مذکور آشکار می‌گردد.

ضوابط پذیرش در آزمایش ذرات مغناطیسی مطابق آیین‌نامه AWS، مانند ضوابط پذیرش بازرسی عینی است. مطابق استاندارد ASME، بازرس آزمایشات PT و MT فقط مجاز به تعیین خطی یا کروی بودن عیوب و حد پذیرش و یا رد این عیوب نیز در استاندارد به شرح زیر می‌باشد:

- ۱ - کلیه نشانه‌ها (Indications) کوچکتر از $1/6$ میلی‌متر قابل پذیرش می‌باشند.
- ۲ - کلیه عیوب خطی با ابعاد بزرگتر از $1/6$ میلی‌متر غیرقابل پذیرش بوده و باید تعمیر گردد.
- ۳ - کلیه عیوب کروی با ابعاد بزرگتر از $4/8$ میلی‌متر غیرقابل پذیرش بوده و باید تعمیر گردد.

لازم به ذکر است علایمی که طول آنها بزرگتر از سه برابر عرض آنها باشد به عنوان عیوب خطی ارزیابی می‌شوند.

۴-۴-۳ آزمون فراصوتی^۶

آزمون فراصوتی یکی از آزمایش‌های نسبتاً پیشرفته در رده آزمایش‌های غیرمخرب می‌باشد. این روش سریع بوده و قادر به تشخیص معایب داخلی بدون نیاز به قطعه جوش شده می‌باشد. چون این روش از نزدیک کنترل می‌شود، قابلیت ارایه اطلاعات دقیق و مورد نیاز قطعه جوش شده، بدون نیاز به یکسری عملیات پر کار را دارد می‌باشد. این روش هم معایب سطحی و هم نواقص داخلی فلز جوش و فلز پایه را مشخص، مکان‌یابی و اندازه‌گیری می‌کند.


آزمایش فرacoتی با انتشار امواج از یک فرستنده (بلور کوارتز تحت جریان متناوب)، که مشابه یک موج صوتی ولی با فرکانس بالاتری است، انجام می‌شود. موج‌های فرacoتی از داخل قطعه مورد آزمایش عبور داده می‌شوند و با هرگونه تغییر در تراکم داخلی قطعه، منعکس می‌شوند. امواج منعکس شده توسط گیرنده جذب شده و پس از تقویت، روی صفحه نمایشگر (اسیلوسکوپ) به صورت منحنی‌های ضربانی ظاهر می‌گردند. ارتفاع این منحنی‌های ضربانی نسبت به یک خط مینا قابل تنظیم است.



شکل ۸ - ۳۲ - دستگاه آزمایش ذرات مغناطیسی.

هنگامی که واحد جستجوگر (پروب) روی مصالح مورد نظر قرار داده می‌شود (حدفاصل سطح پروب و سطح جسم باید به یک ماده روغنی بمنام کوپلنت آگشته شود)، دو نوع پژواک بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. ضربان اول، انعکاس صدا از سطح رویی جسم که در تماس با دستگاه است و ضربان دوم مربوط به انعکاس موج از سطح مقابل است. فاصله بین این دو ضربان با دقیقیت کالیبره می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که مصالح در شرایط مناسبی از نظر معایب و نواقص داخلی قرار دارد. هنگامی که یک عیب یا ترک داخلی توسط واحد جستجو (پروب) پیدا شود، ضربان سومی بین ضربان اول و دوم بر روی صفحه نمایش ثبت می‌شود (شکل ۸ - ۳۳).

بنابراین مشخص می‌شود که محل این عیب بین سطوح بالا و پایین مصالح (در داخل جسم مصالح) می‌باشد. فاصله میان ضربان‌ها و ارتفاع نسبی آنها، محل و میزان سختی (تراکم) عیب مزبور را مشخص می‌کند. یک مورد از کاربرد روش آزمایش فرماصوتی در شکل ۸ - ۳۴ برای بازرسی اتصال جوشی بال فوکانی تیر به ستون نشان داده شده است.

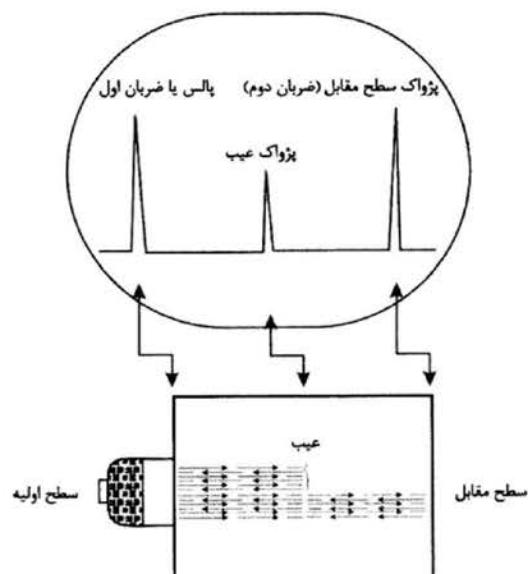

شکل ۸ - ۳۳ انعکاس امواج در برخورد با سطوح ورق و عیب، به صورت امواج ضربانی بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شوند.



شکل ۸ - ۳۴ کاربرد یک دستگاه آزمایش فرماصوتی قابل حمل در کنترل جوش ساختمانی در طبقه ۷۶ یک آسمان خراش.


۱-۳-۴-۸ نوع نمایش تصویری در آزمون فراصوتی

اطلاعاتی را که طی آزمون فراصوتی به دست می‌آیند به چند طریق می‌توان به صورت تصویر نمایش داد.

• نمایش تصویری A

معمول ترین سیستمی که مورد استفاده قرار می‌گیرد نمایش تصویری روبشی "A" است. یک موج ناقص در سمت چپ صفحه اسیلوسکوپ ظاهر می‌شود که مربوط به پالس اولیه است، موج‌های ناقص دیگری نیز در سمت چپ صفحه اسیلوسکوپ ظاهر می‌شوند که مربوط به علامت پژواک‌های دریافتی هستند. ارتفاع پژواک معمولاً متناسب با اندازه سطح بازتاب است، ولی مسافتی که پژواک طی می‌کند و اثرات تضعیف درون ماده روی آن تأثیر دارد. در هر صورت، با فرض یک مبنای خطی زمان، موقعیت خطی پالس (پژواک) متناسب با فاصله سطح بازتاب از پروب است. این نوع نمایش تصویری در تکنیک‌های بازرگانی با پروب دستی معمول است.

از معایب نمایش تصویری روبشی "A" این است که ثبت دائم تصویر ممکن نیست، مگر اینکه از تصویر اسیلوسکوپ عکس گرفته شود. البته دستگاه‌های جدید پیشرفته دارای وسایل ثبت دیجیتال هستند.

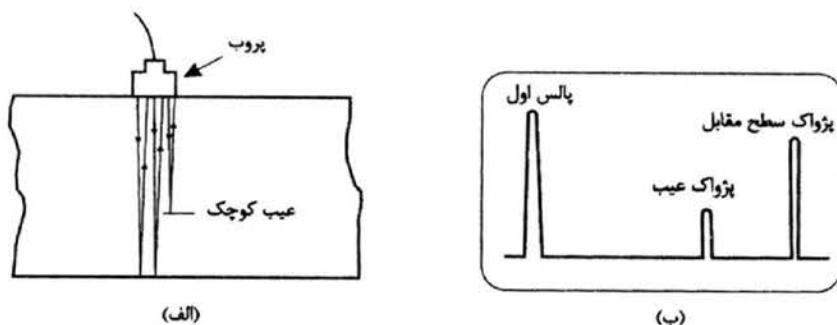


شکل ۸-۳۵ نمایش تصویری روبشی "A": (الف) بازتاب‌هایی که از دیواره پشتی قطعه و یک عیب داخلی به دست آمده‌اند؛ (ب) نحوه نمایش تصویری روبشی "A".

• نمایش تصویری B

با نمایش تصویری روبشی "B" می‌توان موقعیت عیب درون قطعه را ثبت کرد. این سیستم در شکل ۸-۳۶ نشان داده شده است. لازم است که بین موقعیت پروب و اثر عیب، ارتباط مختصاتی به وجود بیاید. استفاده از نمایش تصویری روبشی "B" به تکنیک‌های آزمون اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک محدود می‌شود.

هنگامی که پروب در موقعیت (۱) است علایم روی صفحه اسیلوسکوپ مطابق شکل هستند، (i) نشان‌دهنده پالس اولیه و (ii) نمودار دیواره پشتی قطعه است. وقتی که پروب به موقعیت (۲) می‌رسد، خط (iii) روی تصویر نشان‌دهنده عیب است. این طرز نمایش از مقطع قطعه کار می‌تواند روی یک نمودار کاغذی ثبت عکاسی، و یا اینکه روی مانیتور ثابت نمایش داده شود.

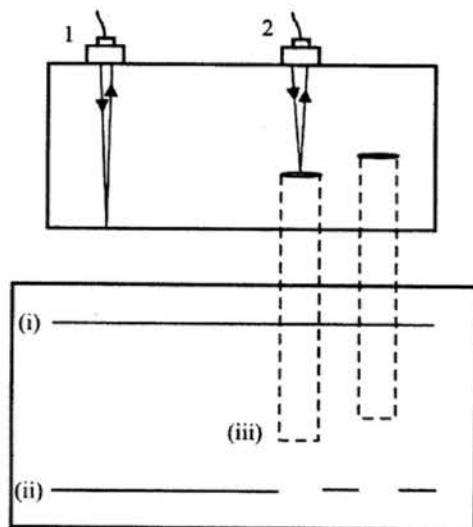

شکل ۸ - ۳۶ نمایش تصویری روبشی "B".

۸ - ۴ - ۲ تکنیک‌های بازرسی در آزمون فراصوتی

وجود یک عیب در داخل یک ماده را می‌توان با استفاده از تکنیک امواج فراصوتی عبوری یا بازتابی پیدا کرد.

● روش بازتابی با پرورب عمودی


این روش در آزمون فراصوتی از معمولی‌ترین تکنیک‌های است و در شکل ۸ - ۳۵ یا ۸ - ۳۶ نمایش داده شده است. تمام یا بخشی از پالس توسط عیب داخل ماده، بازتاب یافته و به‌وسیله پرورب دریافت می‌شود. این پرورب به صورت فرستنده و گیرنده عمل می‌کند. فاصله زمانی بین ارسال پالس و دریافت پژواک برای محاسبه فاصله عیب از پرورب به کار می‌رود. روش بازتابی نسبت به روش عبوری دارای مزایای معینی است که عبارتند از:

- الف) قطعه کار به‌هر شکلی می‌تواند باشد.
- ب) فقط دسترسی به یک طرف قطعه کار مورد نیاز است.
- پ) فقط یک نقطه تماس وجود دارد و در نتیجه مقدار خطأ حداقل می‌شود.
- ت) فاصله عیب‌ها از پرورب می‌تواند اندازه‌گیری شود.

● روش عبوری با پرورب عمودی

در این روش فرستنده با استفاده از روغن کوپلنت با سطح قطعه کار تماس برقرار می‌کند. یک پرورب دریافت‌کننده روی سطح مقابل ماده نصب می‌شود (شکل ۸ - ۳۷). اگر در داخل ماده هیچ‌گونه عیبی وجود نداشته باشد، علامتی با یک شدت معین به گیرنده خواهد رسید. اگر

مابین پروب فرستنده و گیرنده عیبی وجود داشته باشد، شدت علامت دریافتی کاهش خواهد یافت. این امر به علت بازتاب جزئی پالس عیب است که بدین ترتیب می‌توان به وجود عیب پی برد.

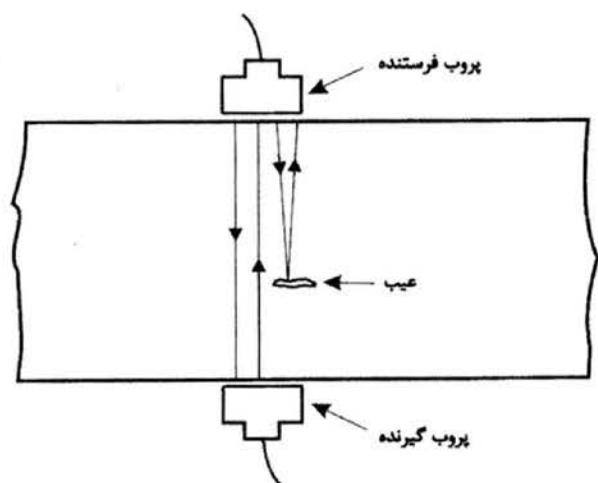


شکل ۸ - ۳۷ - روش عبوری با پروب عمودی.

این روش معایبی دارد که عبارتند از:

- الف) قطعه کار باید دارای دو سطح موازی باشد و بهر دو سطح آن نیز باید دسترسی داشت.
- ب) دو عدد پروب مورد نیاز است لذا جفت کردن آنها ممکن است عمل سیال اتصالی را کم بهره کند.
- پ) باید دقیق کافی به خروج داد تا دو پروب کاملاً در مقابل یکدیگر قرار گیرند.
- ت) علایمی از عمق عیب نمی‌توان به دست آورد.

• روش عبوری با پروب زاویه‌ای


وضعیت‌های بخصوص آزمون وجود دارند که در آن‌ها امکان به کارگیری از پروب‌های عمودی برای شناسایی عیب وجود ندارد و تنها راه حل معقول این است که از یک پروب زاویه‌ای استفاده شود. مثال خوبی از این روش بازرسی جوش‌های لب بهلب صفحات هم امتداد است. اگر در منطقه جوش عیبی وجود داشته باشد، شدت علامت دریافتی کاهش خواهد یافت. فاصله AB را فاصله پرش می‌نامند و برای روش کامل ناحیه جوش، پروب‌ها باید مطابق شکل روی سطح قطعه جابه‌جا شوند. در عمل هر دو پروب باید در یک حامل نصب شوند تا همیشه فاصله درستی از هم داشته باشند (شکل ۸ - ۳۸).

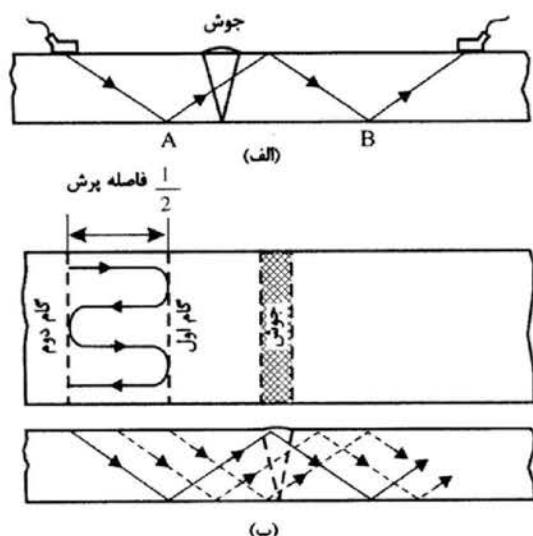

شکل ۸ - ۳۸ روش عبوری با پروب زاویه‌ای: (الف) موقعیت پروب‌ها و فاصله پرش؛ (ب) روش رویش برای بازرسی کامل یک جوش لبه‌لب.

● روش بازتابی با پروب زاویه‌ای

همچنان که در شکل ۸ - ۳۹ دیده می‌شود با به کاربردن یک پروب زاویه‌ای در حالت بازتابی می‌توان عیوب‌ها را ردیابی کرد. ذکر این نکته مهم است، هنگامی که در این گونه آزمون‌ها از پروب زاویه‌ای استفاده می‌شود، آشکارساز عیوب باید به‌دقت با استفاده از یک قطعه مرجع، کالیبره شود. طراحی و استفاده از قطعات مرجع در بخش بعدی شرح داده می‌شود.

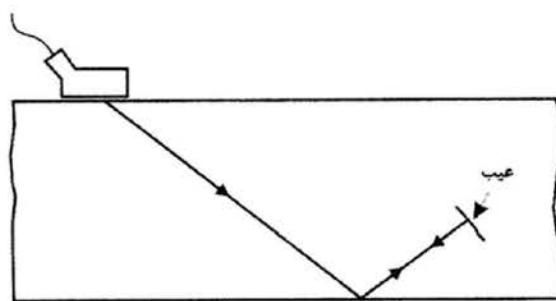

شکل ۸ - ۳۹ روش بازتابی با پروب زاویه‌ای.

۳ - ۴ - ۸ اصول تشخیص عیوب در آزمایش فرا صوتی

بازرسین آزمایش فراصوتی باید درک خوبی از فرآیند آزمایش فراصوتی و محدودیت‌های آن جهت اطمینان از به‌کارگیری پارامترهای مناسب آزمایش داشته باشند. بازرس فراصوتی باید انواع عیوب و ناپیوستگی‌های ممکن را که


احتمال دارد در فرآیند تولید به وجود آمده باشد، بشناسد. شناخت متغیرها و انتخاب تجهیزات مناسب، امکان دستیابی شرایط بهینه آزمایش را افزایش می‌دهد.

برای رسیدن به حساسیت مناسب، طول موج پرتوهای فرماحت و دامنه فراوانی سیگنال منتشرشده باید به طور صحیح انتخاب شود، طول موج صوت نباید بزرگتر از دو برابر کوچکترین اندازه عیوب (عمود بر جهت انتشار صوت) باشد. گاهی اوقات، اندازه، شکل، نوع، جهت‌گیری و محل ناپیوستگی بر قابلیت آن جهت ایجاد انعکاس فرماحت مؤثر است. با فرض اینکه طول آنقدر کوتاه باشد که بتوان موج بازتاب ناپیوستگی را دید، ناپیوستگی مدور، مانند تخلخل، کمترین پژواک و عیوب تخت بیشترین پژواک را دارد. الگوهای اسکن باید براساس دانش انتشار موج و محل انجام بازرسی انتخاب گردد.


الف - تخمین اندازه عیوب

در صفحه نمایشی نوع A، امواج برگشتی (پژواک) از نمونه مورد آزمایش به پالس‌های (سیگنال‌های) الکتریکی قابل نمایش روی صفحه دستگاه تبدیل می‌شوند. فراوانی این امواج برگشتی متناسب با ارتفاع پالس نشان داده شده روی صفحه نمایش می‌باشد، در حالی که فاصله تا عیوب (زمان برگشتی) در محور افقی دستگاه از سمت چپ به راست خوانده شود (شکل ۸-۴۰ - ۴۱). در شکل ۸-۴۱ - a، الف واحد جستجوگر را روی قطعه مرجع با ارتفاع ۶۴ میلی‌متر که در کف آن سوراخی با ارتفاع ۱۳ میلی‌متر است، نشان می‌دهد. در شکل ۸-۴۱ - b، نمایش اسکن این عیوب در عمق ۲ اینچی از سطح می‌باشد. ارتفاع پالس برگشتی، شدت امواج برگشتی را نشان می‌دهد. محور عمودی روی صفحه نمایش (شکل ۸-۴۲) جهت اندازه‌گیری فراوانی سیگنال‌های متناسب با درصدی از ارتفاع به کار می‌رود.

ممکن است که ناپیوستگی، جهت نامناسبی با جهت امواج صوتی منتشرشده داشته باشد، بنابراین باید واحد جستجوگر دستگاه (پروب) را با مهارت لازم حرکت داده تا بیشترین و بالاترین پالس برگشتی از ناپیوستگی حاصل گردد. در حالت استفاده از پروب نرمال (عمودی) این عمل با حرکت جلو و عقب دست انجام می‌شود و در پروب‌های زاویه‌دار حرکت دست به صورت عقب جلو کردن با حرکت دایره‌ای در اطراف محل ناپیوستگی انجام می‌شود.

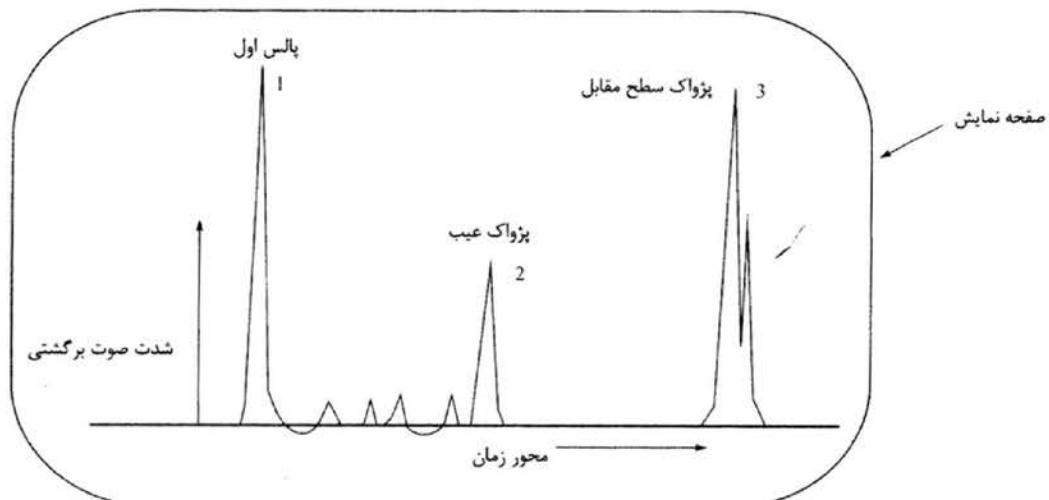


شکل ۸-۴۰ محورهای افقی و عمودی صفحه نمایش دستگاه فرماحت.

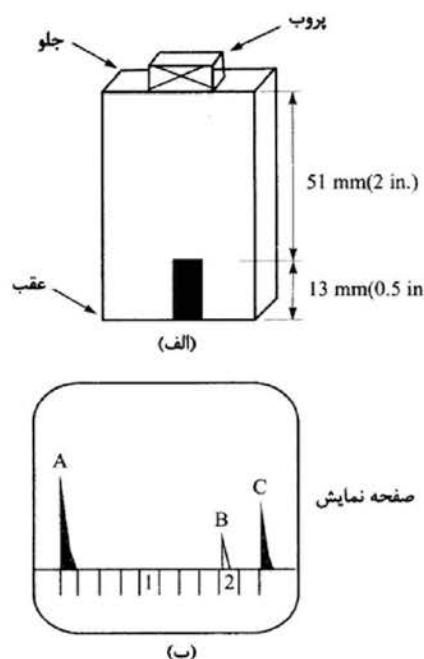

شکل ۸-۴۱ بلوک مرجع و نمایش مرتبط با آن.

تخمین اولیه اندازه ناپیوستگی معمولاً با مقایسه کردن بیشترین پالس به دست آمده از این عیب با عیوب ساختگی در بلوک‌های مرجع استاندارد به دست می‌آید. به علت اینکه فراوانی امواج برگشتی با تغییر هر دو عامل فاصله از عیوب و سطح عیوب متناسب است، باید از یک منحنی فاصله - فراوانی به دست آمده از قطعات مرجع با اندازه یکسان جهت مقایسه استفاده شود. پژواک عیوب با این منحنی‌ها مقایسه شده و اندازه عیوب تخمین‌زده می‌شود.

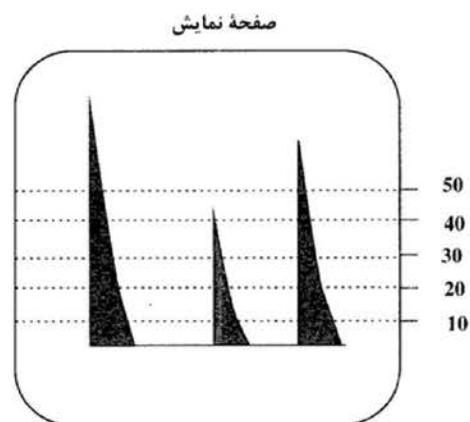


شکل ۸-۴۲ مقیاس محور عمودی صفحه نمایش.

اندازه‌های تخمین‌زده شده در این روش اغلب از اندازه واقعی عیب کوچکتر است، زیرا پژواک به دست آمده متأثر از عواملی نظیر جهت‌گیری عیب و ناصافی سطح، مقاومت قطعه و یا شکل عیب می‌باشد. به طور مثال ممکن است پژواک یک عیب سرباره یا آخال محبوس شده در داخل قطعه با اندازه‌ای به مراتب بزرگتر از یک حفره تخت، کوچکتر باشد؛ که دلیل آن وجود مقاومت ظاهری بسیار پایین‌تر عیب و فلز پایه می‌باشد.

ب- ارزیابی الگوهای پژواک عیوب

از روی شکل و عرض پژواک بازگشتی روی صفحه نمایش، می‌توان به طور تقریبی نوع عیب را پیش‌بینی نمود. این اطلاعات غیرعینی بوده و با این فرض می‌باشد که تکنیک آزمایش طوری انتخاب شده که امواج بازگشتی در حالت بیشینه ممکن (با فرض اینکه بازتابنده یک شکل ساده و نامنظمی داشته باشد) می‌باشد.

به عنوان مثال، شکل ۸-۴۳- شکل عمومی پژواک‌های به دست آمده از عیوب تخلخل و عیوب ترک مانند را نشان می‌دهد.

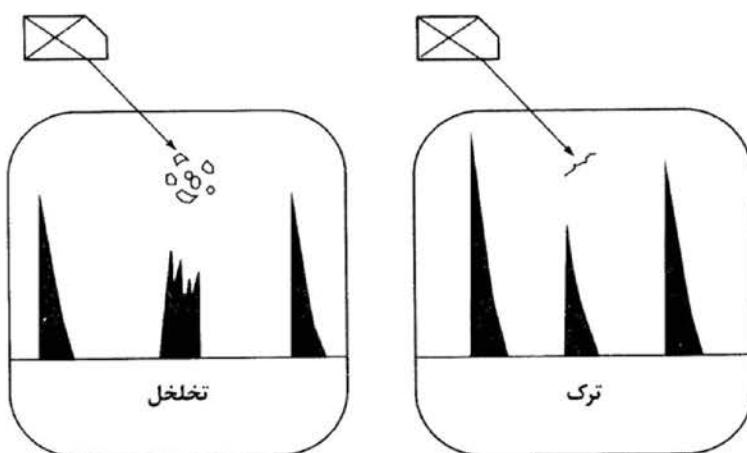

شکل ۸-۴۳- پژواک به دست آمده از عیوب رایج تخلخل و ترک.

۴-۳-۴- قطعات مرجع

در آزمون‌های فراصوتی نشانه‌های حاصل از ناپیوستگی‌ها با نشانه‌های به دست آمده از استانداردهای مرجع مقایسه می‌گردند. قطعات مرجع متعددی برای آزمون‌های فراصوتی وجود دارند که هر یک از آنها با هدف خاصی ساخته شده است.


واسنجی (کالیبراسیون) دستگاه به دو منظور انجام می‌گیرد:

- (۱) اطمینان از عملکرد صحیح مجموعه دستگاه و پروف:
- (۲) تعیین معیار رد و قبول ناپیوستگی.

مقایسه پالس‌های حاصل از ناپیوستگی‌های موجود در نمونه‌های مورد آزمون با پالس‌های ناشی از عیوب مصنوعی که با اندازه و عمق مشخصی در داخل قطعات مرجع استاندارد تعییه می‌شود، می‌تواند معیار خوبی برای

تشخیص نوع عیب باشد. توجه داشته باشید که تخمین اندازه ناپیوستگی، متأثر از عوامل دیگری چون نوع ناپیوستگی، جهت قرار گرفتن آن و... نیز می‌باشد.

مواد خام مورد استفاده برای ساخت قطعات مرجع با دقت از میان نمونه‌هایی انتخاب می‌شوند که به وسیله امواج فراصوتی بازرسی شده و از نظر میزان استهلاک صوت، اندازه دانه‌بندی، و نوع عملیات حرارتی از استانداردهای معینی برخوردارند. ناپیوستگی‌ها ممکن است به‌شکل سوراخ‌های کف تخت^۷، سوراخ‌های جانبی^۸ و یا شیارهای سطحی در قطعات مرجع ایجاد شوند. قطعات مرجع با دقت بسیار بالایی ساخته شده و مورد آزمایش قرار می‌گیرند تا اطمینان حاصل شود که تنها ناپیوستگی موجود در این قطعات ناپیوستگی‌ای است که عمدتاً در قطعه تعییه شده است.

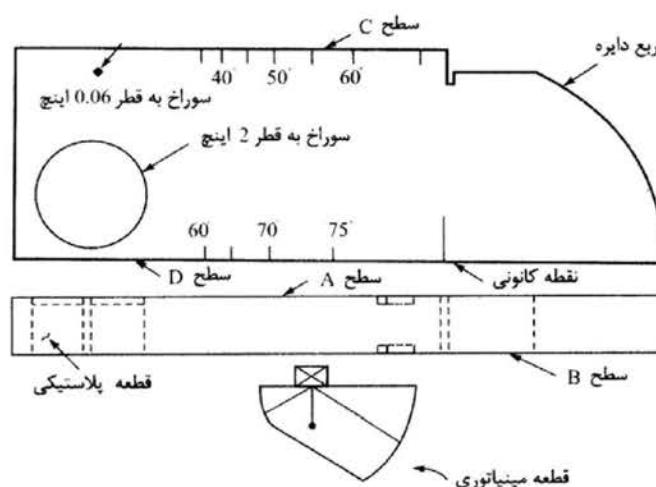

شکل ۸ - ۴۴ قطعات مرجع IIW و مینیاتوری.

قطعه مرجع IIW^۹ و قطعه مرجع مینیاتوری^{۱۰} که در شکل ۸ - ۴۴ نشان داده شده‌اند، نمونه‌هایی از قطعات مرجع مورد استفاده در صنعت ساختمان هستند که به‌طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی دیگر از قطعات مرجع، قطعه ASME برای کالیبراسیون لوله‌ها^{۱۱} است. مشخصات این قطعه در کد ASME برای بویلهای و مخازن تحت فشار^{۱۲} آمده است و بسیاری از صنایع از این قطعه استفاده می‌کنند. بسته به جنس قطعه، راستای قرار گرفتن ناپیوستگی و نوع کاربرد، قطعات دیگری نیز برای کالیبراسیون دستگاه‌ها ساخته شده است.

7. Flat- Bottomed Holes (FBH)

8. Side- Drilled Holes

۹. IIW مخفف نام مؤسسه International Institute of Welding است. به قطعه IIW، قطعه (یا بلوك) VI نيز گفته می‌شود.

۱۰. به قطعه مینیاتوری، قطعه V2 یا بلوك قلوهای نیز گفته می‌شود. در انگلیسی به قطعه مینیاتوری Romp as Blok نیز می‌گویند.

11. ASME Piping Calibration Block

12. ASME Boiler and Pressure Vessel Code

۴-۳-۵ مراحل انجام آزمون فراصوت

در آزمون‌های فراصوتی نیز مانند دیگر آزمون‌های غیرمختلط، برای دستیابی بهنتایجی یکسان و تکرارپذیر، باید مراحل خاصی دنبال شود. این مراحل عبارتند از:

۱ - واسنجی (کالیبراسیون)

۲ - انجام آزمون

۳ - تفسیر نتایج

۴-۳-۶ واسنجی (کالیبراسیون) دستگاه فراصوتی

واسنجی دستگاه فراصوتی یکی از مراحل اساسی در انجام آزمون است. واسنجی عبارت است از تنظیم دستگاه بهنحوی که کاربر از تشخیص صحیح ناپیوستگی‌های مورد نظر اطمینان داشته باشد. برای واسنجی سیستم فراصوتی باید ابتدا دستگاه بههمان نحوی که در انجام آزمون‌های واقعی به کار برده می‌شود، آماده گردد. سپس دستگاه بهنحوی تنظیم می‌شود که از ناپیوستگی مصنوعی ایجاد شده در یک قطعه مرجع، پاسخ‌های مناسبی به دست آید. نوع، اندازه و محل قرار گرفتن ناپیوستگی‌های مصنوعی در قطعه مرجع معلوم هستند.

۴-۳-۶-۱ مراحل انجام واسنجی

دستگاه‌های فراصوتی باید در فواصل زمانی معینی از نظر الکترونیکی توسط کارخانه سازنده کالیبره شوند تا از عملکرد صحیح و خطی بودن پاسخ دستگاه اطمینان حاصل گردد. پس از واسنجی الکترونیکی دستگاه طبق استانداردهای موجود، کاربر می‌تواند با اطمینان خاطر دستگاه را برای انجام آزمون فراصوتی کالیبره و یا تنظیم نماید. پس از انجام مراحل فوق، می‌توان اطمینان داشت که اندازه‌گیری‌های به عمل آمده صحیح و دقیق هستند. اگر دستورالعمل صریحی برای رد یا قبول قطعه وجود نداشته باشد، مرحله انجام واسنجی دستگاه باید با دقت بیشتری انجام گیرد. واسنجی دستگاه با استفاده از قطعات خاصی به نام قطعات مرجع استاندارد^{۱۲} انجام می‌شود. در بعضی موارد، عیوب واقعی نیز در نمونه‌هایی از قطعات مورد آزمون ایجاد می‌کنند تا ناپیوستگی‌هایی را که احتمال تشکیل آنها در قطعه وجود دارد شبیه‌سازی کنند.

در واسنجی دستگاه فراصوتی، فراهم بودن لوازم و شرایط زیر ضروری است:


- **دستگاه فراصوتی:** یکی از انواع مختلف دستگاه‌های فراصوتی که معمولاً به صورت تجاری در بازار موجود است.

- پروب: پروب با فرکانس اسمی مناسب.

- منبع تغذیه: جریان متناوب برق شهر که ولتاژ آن توسط مبدل ولتاژ تنظیم می‌گردد.

- **ماده واسط (Couplant)**

• قطعات مرجع: برای واسنجی دستگاه لازم است مجموعه قطعات مرجع مساحت - دامنه و مجموعه قطعات مرجع فاصله - دامنه در دسترس باشند. از مجموعه قطعات اصلی ASTM که بهنوعی هر دو مجموعه مساحت - دامنه و فاصله - دامنه را در یک مجموعه فراهم می‌سازند نیز می‌توان استفاده کرد.

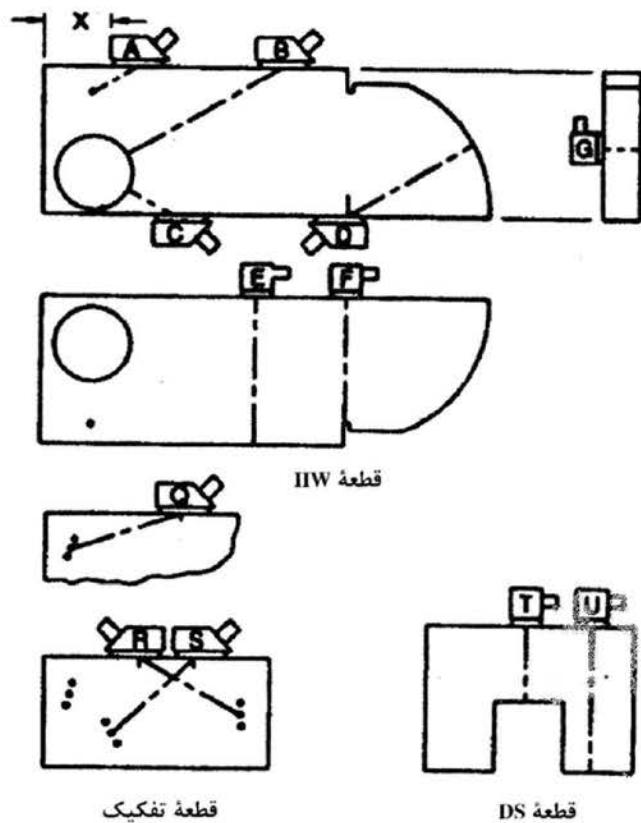

شکل ۸-۴۵ - وضعیت پروف برای کالیبراسیون روی قطعه IW.

۸-۴-۳-۶-۲ - واسنجی دستگاه فراصوتی به روش AWS روی قطعه IW (بلوک VI)

الف) واسنجی با پروف نرمال

۱ - واسنجی مقیاس طولی:

مطابق شکل ۸-۴۵ پروف در وضعیت G قرار داده می‌شود. دستگاه باید طوری تنظیم شود که به ترتیب فواصل ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی‌متر را نشان دهد. مقیاس افقی صفحه نمایش دستگاه باید بعد از هر ۴۰ ساعت کار مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

۲ - واسنجی مقیاس قائم (دامنه Amplitude)

مطابق شکل ۸-۴۵ پروف در وضعیت G قرار داده می‌شود. دگمه دسی بل آنقدر تنظیم می‌شود که ارتفاع پژواک سطح مقابل به ۵۰ و ۷۵ درصد ارتفاع صفحه نمایش برسد. دگمه تنظیم دسی بل باید در فواصل ۲ ماه واسنجی شود.

۳- تفکیک (Resolution)

مطابق شکل ۸ - ۴۵ پروب در وضعیت F قرار داده می‌شود. پروب در دستگاه باید قادر به تشخیص جداگانه هر سه فاصله باشد.

ب- واسنجی با پروب زاویه‌ای

۱- تعیین نقطه ورود موج از پروب (نقطه شاخص Index Point) بهاین ترتیب که:
مطابق شکل ۸ - ۴۵ پروب در وضعیت D قرار داده می‌شود. سپس پروب حرکت داده می‌شود تا پژواکی با دامنه حداقل به دست آید. نقطه‌ای از پروب که در امتداد خط شعاعی از قطعه تنظیم قرار می‌گیرد، نقطه شاخص می‌باشد.

۲- کنترل زاویه انتشار موج:

مطابق شکل ۸ - ۴۵ پروب باید در وضعیت B (برای زوایای ۴۰ تا ۶۰ درجه) و یا وضعیت C (برای زوایایی ۶۰ تا ۷۰ درجه) قرار گیرد و به طرف سوراخ ۵۰ میلی‌متر هدف‌گیری شود.
برای زاویه انتخابی، باید آنقدر جلو و عقب شود تا پژواک رسیده از سوراخ حداکثر گردد. در این صورت نقطه شاخص در روی عمودی در قطعه تنظیم قرار دارد که با اختلاف $2 \pm$ درجه باید مساوی زاویه انتشار صوت باشد.

۳- واسنجی مقیاس افقی دستگاه

مطابق شکل ۸ - ۴۵ پروب باید در وضعیت D بر روی قطعه تنظیم قرار گیرد (با هر زاویه‌ای). سپس دستگاه طوری واسنجی می‌شود که به ترتیب با قراردادن نقطه شاخص در روی اعداد ۱۰۰ و ۲۰۰ در روی قطعه تنظیم، این اعداد در روی صفحه نشان داده شود.

۴- واسنجی مقیاس قائم و حساسیت - تعیین تراز مرجع

مطابق شکل ۸ - ۴۵ پروب باید در وضعیت A قرار گیرد و به سمت سوراخ ۱/۵ میلی‌متر هدف‌گیری شود و آنقدر عقب جلو شود تا حداکثر پژواک دریافت شود. سپس با کمک دگمه دسی بل، موج پژواک تبدیل به خط افقی می‌شود. حداکثر قرائت بر حسب دسی بل، تراز مرجع (Reference level) می‌باشد.

۵- تفکیک

مطابق شکل ۸ - ۴۵ پروب باید در روی قطعه تفکیک RC در وضعیت Q (برای پروب ۷۰ درجه) یا در وضعیت R (برای پروب ۶۰ درجه) و یا در وضعیت S (برای پروب ۴۵ درجه) قرار گیرد. در این حالت دستگاه باید سه سوراخ را به تفکیک نشان دهد.

۶- فاصله تقریب تفکیک


حداقل فاصله مجاز بین پنجه پروب و لبه قطعه کالیبراسیون باید به صورت زیر باشد.

$$\text{برای پروب } ۷۰ \text{ درجه} \quad X = ۵۰ \text{ mm}$$

$$\text{برای پروب } ۶۰ \text{ درجه} \quad X = ۳۷ \text{ mm}$$

$$\text{برای پروب } ۴۵ \text{ درجه} \quad X = ۲۵ \text{ mm}$$

۸-۴-۳-۶-۳-۶-۴-۸ واسنجی دستگاه فراصوتی به روش AWS روی قطعه DSC (بلوک V2)

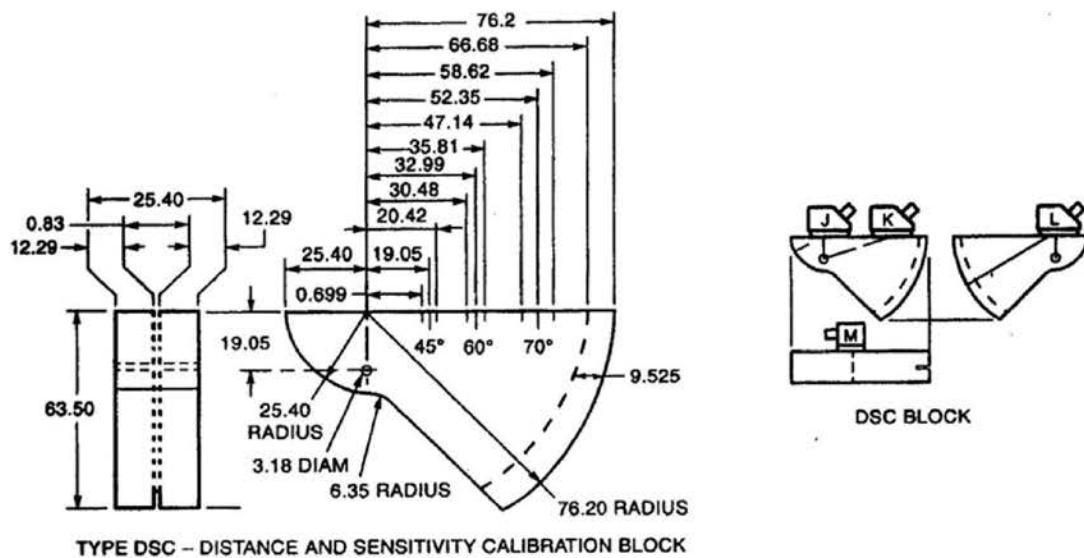

شکل ۸-۴۶ وضعیت پروب برای کالیبراسیون روی قطعه DSC (بلوک V2).

الف - واسنجی با پروب نرمال

۱ - کالیبراسیون مقیاس طولی

مطابق شکل ۸-۴۶ پروب در وضعیت M قرار داده می‌شود. دستگاه باید طوری تنظیم شود که به ترتیب فواصل ۱۰۰، ۷۵، ۵۰ و ۲۵ میلی‌متر را نشان دهد. مقیاس افقی صفحه نمایش دستگاه باید بعد از هر ۴۰ ساعت کار مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

۲ - کالیبراسیون مقیاس قائم (دامنه Amplitude)

مطابق شکل ۸-۴۵ پروب در وضعیت M قرار داده می‌شود. دکمه دسی بل آنقدر تنظیم می‌شود که ارتفاع پژواک سطح مقابل به ۵۰ و ۷۵ درصد ارتفاع صفحه نمایش برسد. دکمه تنظیم دسی بل در فواصل ۲ ماه واسنجی شود.

ب - واسنجی با پروب زاویه‌ای

۱ - تعیین نقطه ورود موج از پروب (نقطه شاخص) به این ترتیب که:

مطابق شکل ۸-۴۶ پروب در وضعیت J یا L قرار داده می‌شود. سپس پروب حرکت داده می‌شود تا پژواکی با دامنه حداکثر به دست آید. نقطه‌ای از پروب که در امتداد خط شعاعی از قطعه تنظیم قرار گیرد، نقطه شاخص می‌باشد.

۲- کنترل زاویه انتشار موج

مطابق شکل ۸-۴۶ پروب باید در وضعیت K برای زوایای ۴۵ تا ۷۰ درجه قرار گیرد و به طرف سوراخ هدف‌گیری شود. برای زاویه انتخابی، باید آنقدر جلو و عقب شود تا پژواک رسیده از سوراخ حداکثر گردد. در این صورت نقطه شاخص در روی علامت عمومی در قطعه تنظیم قرار دارد که با اختلاف ± 2 درجه باید مساوی زاویه انتشار صوت باشد.

۳- واسنجی مقیاس افقی دستگاه

مطابق شکل ۸-۴۶ پروب باید در وضعیت L در روی قطعه تنظیم قرار گیرد (با هر زاویه‌ای). سپس دستگاه طوری واسنجی می‌شود که به ترتیب با قرار دادن نقطه شاخص در روی اعداد ۷۵ و ۱۸۰ در روی قطعه تنظیم، این اعداد در روی صفحه نشان داده شود.

پروب باید در وضعیت J در روی قطعه تنظیم قرار گیرد (با هر زاویه‌ای). سپس دستگاه طوری واسنجی می‌شود که به ترتیب با قرار دادن نقطه شاخص در روی اعداد ۲۵ و ۲۳۰ در روی قطعه تنظیم، این اعداد در روی صفحه نشان داده شود.

۴- واسنجی مقیاس قائم و حساسیت - تعیین تراز مرجع

مطابق شکل ۸-۴۶ پروب باید در وضعیت L قرار گیرد و به سمت شکاف ۸/۰ میلی‌متری هدف‌گیری شود و آنقدر عقب و جلو شود تا حداکثر پژواک دریافت شود. سپس با کمک دکمه دسی‌بل، موج پژواک تبدیل به خط افقی می‌شود. حداکثر قرائت برحسب دسی‌بل تراز مرجع می‌باشد.

۴-۳-۷-۸ انجام آزمون

پس از واسنجی سیستم فرacoتی، می‌توان آزمون قطعات را آغاز نمود. در هنگام انجام آزمون، دسترسی کامل به تمامی دکمه‌های تنظیم دستگاه وجود ندارد، زیرا تغییر بعضی از این تنظیم‌ها موجب از بین رفتن کالیبراسیون شده و ممکن است کالیبراسیون مجدد دستگاه را ایجاد نماید. آزمون‌های فرacoتی بهیکی از دو روش تماسی و یا غوطه‌وری انجام می‌گیرند. در آزمون‌های تماسی، پروب مستقیماً بر روی قطعه قرار داده می‌شود. لایه بسیار نازکی از ماده واسطه، برای تسهیل عبور موج از پروب به سطح قطعه، بین دو سطح اعمال می‌گردد. در بعضی موارد نیز گوههای پلاستیکی، صفحات سایش و یا پوسته‌های انعطاف‌پذیر^۱، بر روی پروب سوار می‌شوند. در آزمون‌های تماسی معمولاً پالس اولیه و بازتاب سطح رویی قطعه بسیار نزدیک به یکدیگر ظاهر می‌گردند.

در آزمون‌های غوطه‌وری، از یک پروب ضد آب استفاده می‌شود. این پروب در فاصله قابل توجهی از سطح قرار می‌گیرد و پرتو فرacoتی از میان ستونی از آب به طرف قطعه فرستاده می‌شود. با توجه به کم بودن سرعت امواج فرacoتی در آب، مسیر آب بر روی صفحه اسیلوسکوپ به صورت فاصله‌ای نسبتاً طولانی بین پالس اولیه و بازتاب سطح رویی ظاهر می‌گردد. نحوه دقیق انجام آزمون در دستورالعمل انجام آزمون توضیح داده می‌شود.

۱-۷-۳-۴ آماده شدن برای انجام آزمون

آمادگی برای انجام آزمون فراصوتی با بررسی قطعه و تشخیص روش مناسب برای ارزیابی و سنجش آن آغاز می‌گردد. پس از این مرحله باید تجهیزات لازم برای انجام آزمون انتخاب گردد. انتخاب روش مناسب برای انجام آزمون بستگی به عوامل گوناگونی دارد. برای مثال، نمونه مورد آزمون ممکن است بسیار بزرگ باشد بهنحوی که امکان قراردادن آن در مخزن وجود نداشته باشد. در مواردی که اندازه نمونه بسیار بزرگ است و یا اصولاً امکان جابه‌جا کردن آن وجود ندارد (مانند سازه‌های ساختمانی)، دستگاه فراصوتی به محلی که نمونه در آنجا قرار دارد بردۀ می‌شود و آزمون به روش تماسی انجام می‌شود. در این‌گونه موارد از دستگاه‌های فراصوتی قابل حمل استفاده می‌شود. عوامل دیگری که در انجام آزمون باید مد نظر قرار گیرند عبارتند از: زبری سطح، شکل هندسی، جنس قطعه، نحوه اتصال قطعات به یکدیگر (جوش، جسب، پرج و غیره)، و تعداد قطعاتی که باید مورد آزمون قرار گیرند. هنگامی که نیاز به انجام آزمون بر روی تعداد زیادی از قطعات مشابه باشد و همچنین تهیه گزارش ثبت‌شده‌ای از آزمون‌ها مورد نیاز باشد، استفاده از روش غوطه‌وری که در آن روش قطعه و ثبت نتایج به صورت خودکار انجام می‌شود مناسب خواهد بود. اگر تنها ارزیابی یک قطعه خاص مورد نظر باشد، استفاده از دستگاه‌های فراصوتی قابل حمل و انجام آزمون به روش تماسی مناسب‌تر است. به‌هر صورت برای هر موردی نیاز به مطالعه و بررسی برای یافتن بهترین و عملی‌ترین روش انجام آزمون و تهیه دستورالعمل انجام آزمون می‌باشد.

برای انجام هر آزمونی لازم است فرکانس مورد نظر، پروب مناسب، و استاندارد مرجع مورد نیاز انتخاب گردد. قطعه مورد آزمون نیز باید برای شناسایی ناپیوستگی‌های احتمالی موجود در آن، به خوبی بازرسی شود. برای مثال، در قطعات آهنگری شده، ناپیوستگی تورق به موازات جهت پیتک‌کاری ظاهر می‌شوند. ناپیوستگی‌های ناشی از تورق در ورق‌های فلزی معمولاً در سطح ورق بوده و در امتداد جهت نورد قرار می‌گیرند. در صورت امکان، باید قطعه تقليیدی ساخته شود و در آن عیوب واقعی در نقاط حساسی از قطعه ایجاد شوند تا با بررسی این عیوب بتوان آزمون واقعی را شبیه‌سازی کرد.

۱-۷-۳-۴ اقدامات قبل از انجام آزمایش فراصوتی

- ۱ - قبل از انجام آزمایش، اپراتور باید از هندسه درز، ضخامت مصالح، روش جوشکاری و انجام هرگونه تعمیر آگاه گردد.
- ۲ - اپراتور انجام آزمایش باید تحت آزمون قرار گرفته و توانایی انجام آزمایش و اجرای آئین‌نامه‌ها را داشته باشد.
- ۳ - اپراتور باید از شارژ بودن دستگاه و کالیبره بودن آن اطمینان حاصل نماید.
- ۴ - سطحی که قرار است پروب روی آن بلغزد باید عاری از هرگونه پاشش جوش، پوسیدگی، ناهمواری سطحی، رنگ و فلسفه‌ای شل باشد و باید تماس خوبی با پروب برقرار نماید.
- ۵ - قبل از قرار دادن پروب روی سطح، باید روی سطح قطعه روغن واسطه (گیریس یا گلیسیرین و...) مالیده شود.
- ۶ - باید پروب مناسب مطابق جدول‌های استاندارد با توجه به ضخامت قطعه انتخاب گردد.
- ۷ - کالیبراسیون حساسیت و مقیاس افقی دستگاه با استفاده از بلوك‌های استاندارد نظیر بلوك V2 و V1 انجام شود.


- ۸ - تعیین تراز مرجع (Reference level).
- ۹ - تعیین ضریب کاهندگی (c).
- ۱۰ - تعیین ضخامت قطعه مورد آزمایش و تنظیم آن روی دستگاه.

۴-۳-۷-۳ شرایط انجام آزمایش فرacoتوی

مطابق استاندارد AWS D1-1، آزمایش جوش‌های شیاری و ناحیه تفتیده (HAZ) در ورق‌های با ضخامت ۸ تا ۲۰۰ میلی‌متر قابل استفاده می‌باشد. دستگاه فرacoتوی باید از نوع ضربانی (Pulse-echo) با مبدلی (transducer) با دامنه ارتعاشی ۱ تا ۶ مگاهرتز و صفحه نمایش از نوع روبشی "A" باشد.

دستگاه‌های آزمایشی باید دارای هشداردهنده‌هایی برای خالی بودن باتری باشند.

پایدارکننده‌های داخلی دستگاه باید تغییر ولتاژی در حدود ۱۵ درصد اسمی را با تغییراتی در حدود $1\text{db} \pm \text{نماش}$ دهد. دستگاه باید دارای دکمه تنظیم دسی‌بل با گام ۱ یا ۲ دسی‌بل باشد. مبدل دستگاه در حالت زاویه‌ای مشکل از دو واحد جدأگانه و یا یک واحد یکپارچه با فرکانس بین ۲ تا ۲/۵ مگاهرتز می‌باشد. ابعاد پروب باید به گونه‌ای باشد که فاصله بین لبه هادی و نقطه شاخص از ۲۵ میلی‌متر بیشتر نباشد (شکل ۸-۴۷).

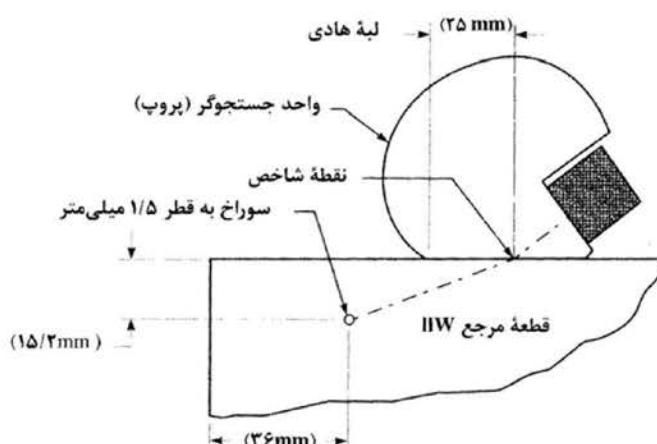


شکل ۸-۴۷

پس از انجام اقدامات اولیه قبل از آزمایش فرacoتوی، اکنون لازم است با پروب مناسب انتخاب شده از روی جدول ۸-۱ اقدام به انجام آزمایش فرacoتوی مطابق یکی از الگوهای روش مناسب نشان داده شده در شکل ۸-۴۸ نماییم.

جدول ۱-۸ زاویه آزمایش

نوع جوش	ضخامت مصالح (میلی‌متر)								
	A ۳۸	> ۴۸ ۴۵	> ۶۵ ۶۵	> ۹۰ ۹۰	> ۱۱۵ ۱۱۵	> ۱۳۰ ۱۳۰	> ۱۶۵ ۱۶۵	> ۱۷۸ ۱۷۸	> ۲۰۰
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
لب به لب	1 O 1 F 4		1G 5	1G 5	6 7	8 10	9 11	12 13	12 F
(سپری)T	1 O 1 F XF	F XF	F XF	F XF	F XF	F XF	F XF	-	-
کنج	1 O 1 F XF	1G 4	1G 5	6 F 7 XF	8 F 10 XF	9 F 11 XF	10 F 11 XF	11 F 14 XF	-
گاز الکتریکی	1 O 1 O 4	1G 2 PT	1G P1 3 PT	6 7	11 15	11 15	11 15	11 15	11 P1 15**
سرباره الکتریکی									

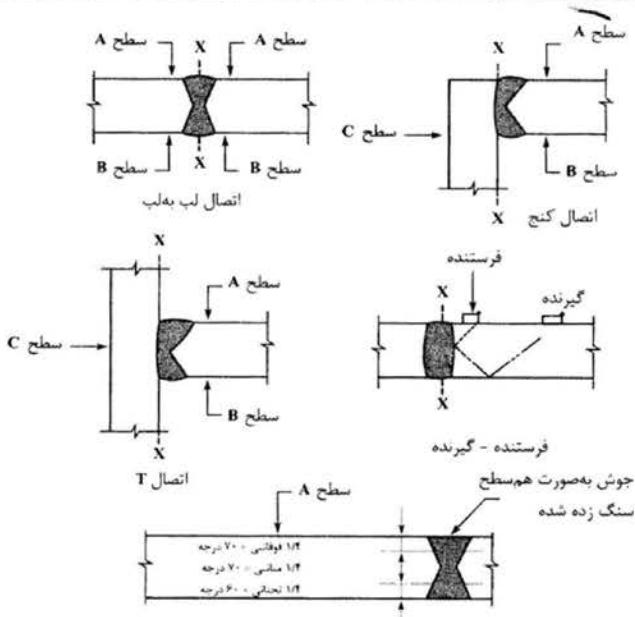

تذکر: ۱- در صورت امکان، تمام آزمون‌ها باید در سطح A و ساق ۱ انجام شود.

روش کار				روش کار			
محدوده ضخامت				محدوده ضخامت			
شماره	شماره	نیمه میانی	نیمه میانی	شماره	شماره	نیمه میانی	نیمه میانی
۴۵°	۶۰°	V-G A	۹	V-G	V-G	V-G	V-G
۶۰°	۶۰°	V-B	۱۰	V-G	V-G	V-G	V-G
۴۵°	۷۰°**	۴۵° B	۱۱	V-G	V-G	V-G	V-G
V-G B	۴۵°	V-G A	۱۲	V-G	V-G	V-G	V-G
۴۵°	۴۵°	۴۵° B	۱۳	V-G	V-G	V-G	V-G
۴۵°	۴۵°	V-G A	۱۴	V-G	V-G	V-G	V-G
V-G B	V-AB	V-G A	۱۵	V-G	V-G	V-G	V-G

راهنمای:

X = آزمون از سطح C.

G = سطح جوش هم‌سطح شده است.

O = از مرمت.

A = سطح خالی که اولین روش از آن انجام می‌شود.

B = سطح مقابله.

C = سطح مقابل جوش در اتصالات T و کنجی.

* = در صورتی لازم است که در صفحه ناعیash محل ترک را در قصل مشترک


فلزجوش و فلز پایه نشان دهد.

** = از تنظیم فاصله صفحه ناعیash ۳۸۰ میلی‌متر یا ۵۱۰ میلی‌متر استفاده شود.

P = برای تعیین محل دقیق ترک باید از روش فرستنده - گیرنده استفاده شود.


R = اصل مشترک فلزجوش و فلز پایه باید بدوسیله بروب ۴۵ و ۷۰ مورد ارزیابی

قرار گیرد.

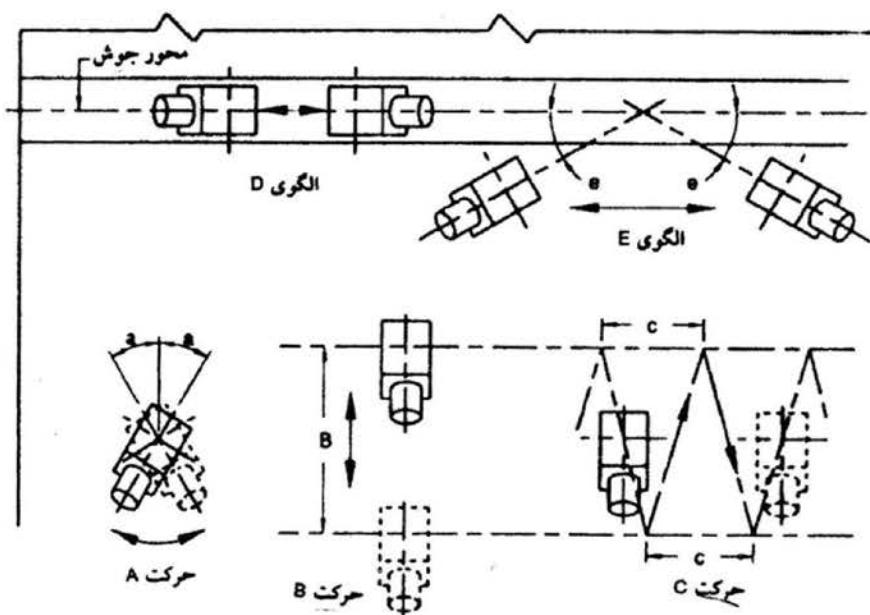

توجه:

- ۱- الگوی روش همواره نسبت به محور جوش متقارن است به استثنای الگوی D که به طور مستقیم در روی محور جوش انجام می‌شود.
- ۲- در صورت امکان، آزمایش باید از هر دو طرف محور جوش انجام شود.

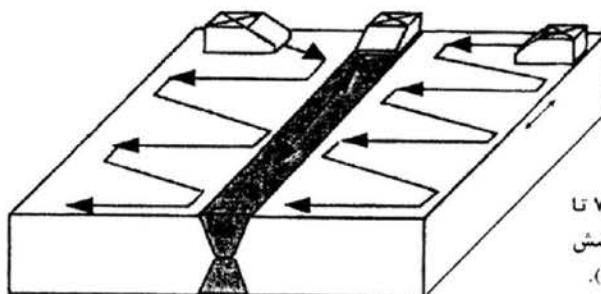


مسیر حرکت پروب

جهت روش جوش که در هر گام ۷۵ تا ۸۰ درصد عرض پرتوهای صوتی را پوشش می‌هد (۲۰ درصد همیوشانی بین گام‌ها).

شكل ۸ - ۴۸ پلان الگوهای روش.

۸-۳-۴ تفسیر نتایج

پس از انجام آزمون فراصوتی، نتایج به دست آمده باید مورد بررسی قرار گرفته و تفسیر شوند. به هنگام تفسیر نتایج، عوامل متعددی باید مدنظر قرار گیرند.

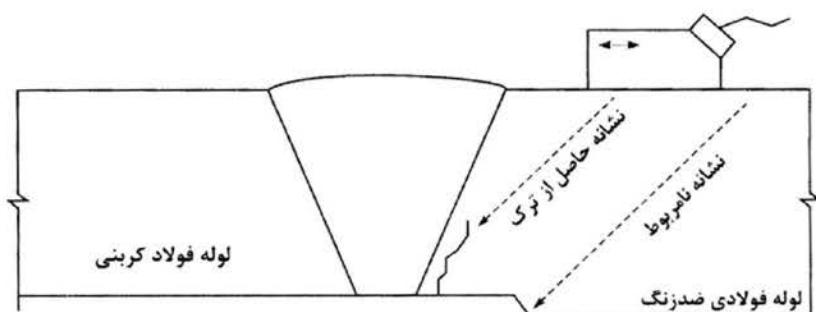

شکل ۸ - ۴۹ قطعه تقلیدی و نشانه‌های نامربوط دیده شده در آن.

در بعضی از موارد تفسیر نتایج حاصل از آزمون‌های فراصوتی به راحتی قابل انجام نیست. تفسیر صحیح نتایج تنها با در نظر گرفتن شرایط آزمون و مرتبط ساختن نشانه‌های مشاهده شده با ناپیوستگی‌های احتمالی امکان‌پذیر است. تشدید صوتی، زبری سطح، گوشه‌های تیز، تغییر در خواص ماده و نیز زاویه تابش موج، همگی عواملی هستند که در هنگام ارزیابی اندازه و محل قرار گرفتن ناپیوستگی باید به آنها توجه نمود. چنین تغییراتی می‌توانند سیگنال‌ها را با نشانه‌های نامربوط (جعلی) در صفحه نمایش به وجود آورند. ساده‌ترین روش برای تفسیر نتایج آزمون، مقایسه آنها با نشانه‌های حاصل از ناپیوستگی‌های موجود در قطعات مرجع یا قطعات تقلیدی است. یک کاربر ماهر می‌گیرد که نشانه‌های حاصل از عیوب واقعی را از نشانه‌های نامربوط بازشناسد (شکل ۸ - ۴۹).

ضوابط پذیرش عیوب در آزمایش فراصوتی

در صورت مشاهده علائم ناپیوستگی در صفحه نمایش، باید با تنظیم دکمه دسی بل دستگاه، حداقل علائم قابل حصول از ناپیوستگی تعیین گردد. مقدار تنظیم بر حسب دسی بل، تراز تشخیص عیوب (a) نامیده می‌شود و از آن برای محاسبه درجه عیوب (d) استفاده می‌شود.

ضریب کاهندگی (c) نیز از تفرقه ۲۵ میلی‌متر از طول مسیر صوت (S) (طول مستقیم بینوده شده صوت برای ردیابی عیوب) و تقسیم نتیجه آن بر ۲۵ و ضرب نتیجه حاصل در ۲ به دست می‌آید. این ضریب باید به نزدیک‌ترین مقدار دسی بل گرد گردد.

ضریب کاهندگی (C)	طول مسیر (S)	۳۷/۵	۵۰	۶۲/۵	۷۵	۸۷/۵	۱۰۰	۱۱۲/۵	۱۲۵
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸

$$C = \frac{S - 25}{25} \times 2$$

$$S = \frac{V \cdot t}{2}$$

t: زمان (ms)

V: شدت صوت (km/s)

پس از اندازه‌گیری مقادیر a , b و c , درجه عیب (d) از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$d = a - b - c$$

پس از تعیین درجه عیب، عدد بهدست آمده را با ستون متناسب در جدول ۸-۲ مقایسه شده و رده عیب تعیین می‌شود. سپس از جدول ۸-۳ با توجه به رده عیب، طول مورد پذیرش برای بارهای استاتیکی تعیین می‌شود. محل و عمق ناپیوستگی‌ها باید در روی جوش علامت زده شوند.

جدول ۸-۲ ضوابط پذیرش بازرسی فراصوت در سازه‌های تحت بارهای استاتیکی

رده ناپیوستگی و حفرات*	ضخامت جوش بر حسب میلی‌متر و زاویه پربوپ**				
	۲۰ تا ۸	۳۸ تا ۲۰	بزرگتر از ۶۴ تا ۳۸	بزرگتر از ۱۰۰ تا ۶۴	بزرگتر از ۲۰۰ تا ۱۰۰
	۷۰°	۷۰°	۷۰° ۶۰° ۴۵°	۷۰° ۶۰° ۴۵°	۷۰° ۶۰° ۴۵°
A ۵۵	+۵ و کمتر	+۲ و کمتر	-۲ +۱ +۳ و کمتر و کمتر و کمتر	-۵ -۳ ۰ و کمتر و کمتر و کمتر	-۷ -۴ -۱ و کمتر و کمتر و کمتر
B ۵۵	+۶	+۳	-۱ +۲ +۴ +۰ +۳ +۵	-۴ -۱ +۱ -۳ ۰ +۲	-۶ -۳ ۰ -۵ -۲ +۱
C ۵۵	+۷	+۴	+۱ +۴ +۶ +۲ +۵ +۷	+۱ +۲ +۳ +۲ +۴ +۴	+۲ +۱ -۴ +۳ +۲ +۲ +۳
D ۵۵	+۸	+۵	+۳ +۶ +۸ و بیشتر و بیشتر و بیشتر	+۳ +۲ +۵ و بیشتر و بیشتر و بیشتر	-۳ +۳ +۴ و بیشتر و بیشتر و بیشتر

* برای دیدن رده ناپیوستگی به جدول ۸-۳ مراجعه شود.

** ضخامت جوش، ضخامت قطعه نازک‌تر است.

۱- ناپیوستگی‌های رده B و C باید به اندازه $2L$ از یکدیگر فاصله داشته باشند. L طول بزرگترین ناپیوستگی است.

۲- ناپیوستگی‌های رده B و C باید به اندازه $2L$ از لبه فاصله داشته باشند. L طول ناپیوستگی است.

جدول ۸-۳ رده شدت ناپیوستگی و حفرات

هر عیوبی در این رده مردود است (بدون توجه به طول)	ناپیوستگی‌های وسیع	A
هر عیوبی در این رده با طول بزرگتر از ۲۰ میلی‌متر مردود است.	ناپیوستگی‌های متوسط	B
هر عیوبی در این رده با طول بزرگتر از ۵۰ میلی‌متر مردود است.	ناپیوستگی‌های کوچک	C
هر عیوبی در این رده بدون توجه به طول با محل قابل پذیرش است.	ناپیوستگی‌های ریز	D

تراز روش

بالای تراز مرجع (db)	* مسیر تابش (میلی‌متر)
۱۴	۶۰ تا
۱۹	۱۲۵ تا ۶۰
۲۹	۲۵۰ تا ۱۲۵
۳۹	۳۸۰ تا ۲۵۰

* این ستون طول مسیر تابش است نه ضخامت قطعه

۸-۴-۳-۹ معرفی دستگاه‌های عیب‌یاب فراصوتی بازتابی (دیجیتال)

دستگاه‌های عیب‌یاب فراصوتی دارای مدارهای الکترونیکی مشابهی هستند. نمونه‌ای از این دستگاه‌ها در شکل ۸-۵۰ نشان داده شده است. سازندگان مختلف، نام‌های یکسانی را برای نامگذاری دکمه‌های کنترل دستگاه به کار نمی‌برند. دفترچه راهنمای دستگاه شامل نحوه استفاده و نگهداری از دستگاه، مروری بر آزمون‌های فراصوتی و اصول حاکم بر آنها و سایر اطلاعات لازم می‌باشد. در صورت مغایرت اطلاعات داده شده در این کتاب با آنچه در دفترچه راهنمای دستگاه آمده است، دفترچه راهنمای باید ملاک قرار گیرد.

یک دستگاه فراصوتی شامل قسمت‌های اصلی زیر است:


• **منبع تغذیه:** مدارهایی که جریان برق را برای قسمت‌های مختلف دستگاه تأمین می‌کنند، منبع تغذیه را تشکیل می‌دهند. جریان برق از طریق برق شهر و یا از طریق باطری نصب شده بر روی دستگاه تأمین می‌گردد.

• **پروب:** پروب شامل بلوره، بدنه و کابل رابط است. بلوره انرژی الکتریکی را به انرژی فراصوتی تبدیل نموده و سبب ایجاد موج در قطعه می‌گردد. علاوه بر این، پروب امواج بازتابیده از داخل قطعه را نیز دریافت نموده و آنها را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کند. این سیگنال‌ها پس از تقویت بر روی صفحه اسیلوسکوپ نمایش داده می‌شوند.

• **پالس‌ساز/گیرنده:** پالس‌ساز یا مولد پالس، منبع تولید پالس‌های الکتریکی بسیار کوتاه ولی با انرژی زیاد است (فاصله زمانی ایجاد این پالس‌ها توسط زمان‌سنجد کنترل می‌شود). پالس‌های الکتریکی از طریق کابل رابط به پروب فرستاده می‌شوند. پالس‌های برگشتی از قطعه نیز توسط پروب دریافت شده و به دستگاه فرستاده می‌شوند تا در آنجا پس از تقویت بر روی صفحه اسیلوسکوپ نمایش داده شوند.

• **صفحه نمایش:** صفحه نمایش معمولاً یک لامپ کاتدی یا یک صفحه نمایش دیجیتالی است. این صفحه دارای یک مولد جاروب است و کنترل‌های لازم برای تنظیم چگونگی نمایش سیگنال‌های دریافتی بر روی آن تعییب شده است.

• **زمان‌سنجد:** تمامی سیگنال‌های زمانی توسط زمان‌سنجد به پالس‌ساز ارسال می‌شوند و لذا به زمان‌سنجد «مولد نرخ» و یا «سرعت» نیز گفته می‌شود.

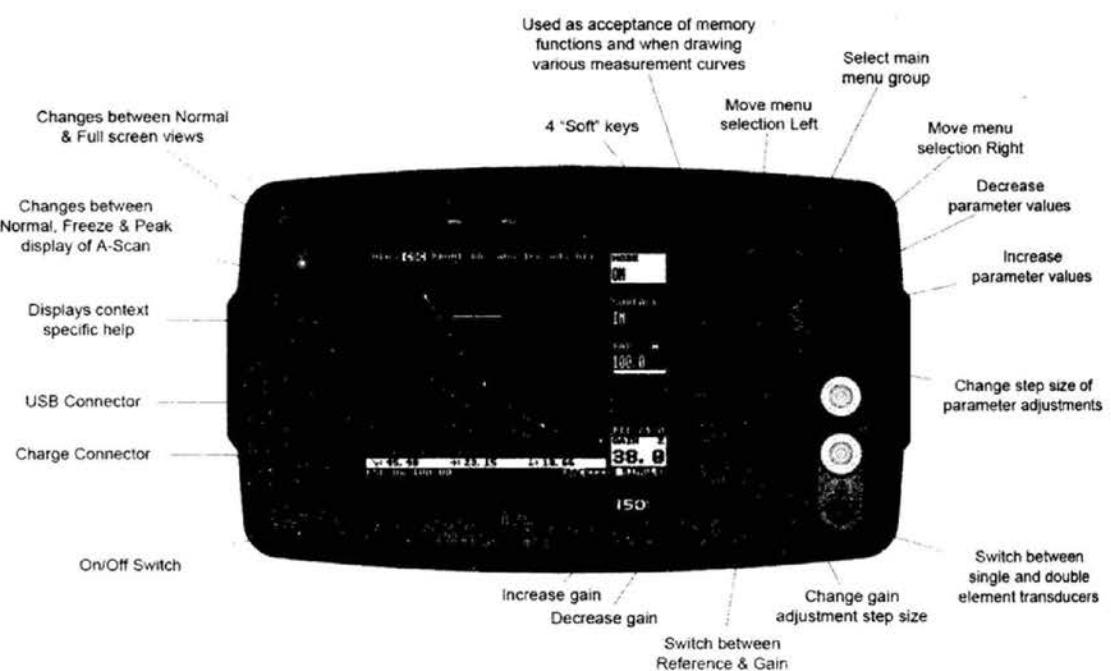

شکل ۸ - ۵۰ نمونه‌ای از یک دستگاه فرآصوتی دیجیتالی.

۱-۹-۳-۴-۸ دکمه‌های کنترل

دکمه‌های کنترل متنوعی برای تنظیم قسمت‌های مختلف دستگاه از جمله منبع تغذیه، پالس‌ساز، زمان‌سنج و صفحه نمایش بر روی دستگاه تعییه شده است. نامگذاری به کار برده شده در ذیل ممکن است در تمامی دستگاه‌های فرآصوتی یکسان نباشد.

• **منبع تغذیه:** منبع تغذیه معمولاً توسط یک دکمه روش/اخاموش (ON/OFF) و یک فیوز کنترل می‌شود. پس از روش کردن دستگاه در طول زمان گرم شدن آن، مدارهای برقی توسط اجزاء تأخیر زمانی^{۱۵} محافظت می‌شوند.

• **پالس ساز / گیرنده:** طول پالس انرژی فرآصوتی که به داخل قطعه ارسال می‌شود توسط دکمه طول پالس (PULSE LENGTH) تنظیم می‌شود. هنگامی تنها از یک پروف برای انجام آزمون استفاده می‌شود، هر دو مدار ارسال و دریافت پالس به پروف وصل می‌شوند. در حالتی که دو پروف برای انجام آزمون مورد استفاده قرار گیرند (آزمون عبوری)، کابل‌ها به دو محل مختلف بر روی دستگاه وصل می‌شوند که یکی از این دو محل با حرف T (محل اتصال فرستنده) و دیگری با حرف R (محل اتصال گیرنده) مشخص می‌گردد. دکمه‌ای به نام PULSE-ECHO روی دستگاه وجود دارد که می‌توان آن را روی یکی از دو حالت THRU (عبوری) و یا MODE

15. Time - Delay

(بازتابی) قرار داد. تنظیمی با نام FREQUENCY نیز روی دستگاه وجود دارد که محدوده فرکانس را بر حسب مگاهرتز تعیین می‌کند. با استفاده از این تنظیم می‌توان محدوده فرکانسی را برای انجام آزمون تنظیم کرد. دکمه GAIN حساسیت دستگاه را کنترل می‌کند و معمولاً دارای دو تنظیم COARSE (درشت) و FINE (دستگاه) است. در صورتی که تنها یک دکمه برای کنترل حساسیت وجود داشته باشد، این دکمه (ریز) است. در صورتی که تنها یک دکمه برای کنترل حساسیت وجود داشته باشد، این دکمه SENSITIVITY نامیده می‌شود. برای حذف اغتشاشات کم دامنه و داشتن تصویری واضح، دکمه‌ای به نام REJECT روی دستگاه تعییه شده است. این دکمه نشانه‌هایی را که دامنه آنها از حد معینی (که این حد قابل تنظیم است) کمتر باشد از روی صفحه نمایش حذف خواهد کرد. باید توجه داشت که در صورت استفاده از این ویژگی دستگاه، محدوده افقی صفحه نمایش دیگر خطی نخواهد بود و بدین لحاظ بهنگام استفاده از این تنظیم چراغ قرمز کوچکی جهت یادآوری این امر روش نشده و یا به نحو دیگری فعال بودن این ویژگی نمایش داده می‌شود.

• صفحه نمایش: دکمه‌های تنظیم صفحه نمایش و طرز کار آنها به شرح زیر است:

- VERTICAL (قائم): محل قرار گرفتن خط پایه را در امتداد محور قائم تنظیم می‌کند.
- HORIZONTAL (افقی): محل قرار گرفتن خط پایه را در امتداد محور افقی تنظیم می‌کند.
- INTENSITY (شدت): میزان روشنی خط پایه و نشانه را تنظیم می‌کند.
- FOCUS (تمرکز): میزان تمرکز پرتو الکترونی را تنظیم می‌کند (در لامپ کاتدی).
- ASTIGMATISM (آستیگماتیسم): عدم وضوح یا آستیگماتیسم ناشی از تغییر زمان جاروب شدن پرتو الکترونی در طول صفحه نمایش را تصحیح می‌کند (در لامپ کاتدی).
- POWER (قدرت): دستگاه را روشن یا خاموش می‌کند.
- SCALE ILLUMINATION (روشنی درجه‌بندی): میزان روشنی درجه‌بندی صفحه نمایش را تنظیم می‌کند.

• زمان سنج: مدار زمان سنج معمولاً شامل قسمتی است که با آن نرخ تکرار پالس^{۱۶} تنظیم می‌شود. فرکانس تولید پالس‌هایی که به سایر مدارها فرستاده می‌شوند توسط این مدار کنترل می‌شود. نرخ تکرار پالس براساس جنس ماده و ضخامت آن تنظیم می‌شود. دکمه تأخیر (DELAY) نیز به منظور قراردادن پالس اولیه در منتهی‌الیه سمت چپ صفحه و قراردادن پژواک سطح پشتی (یا تعدادی از پژواک‌های سطح پشتی) در سمت راست صفحه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• سایر دکمه‌های کنترل: دکمه‌های کنترل دیگری که روی بعضی از دستگاه‌ها وجود دارند عبارتند از:
- STC یا DAC : دکمه DAC (تصحیح فاصله - دامنه) یا TVG (کنترل حساسیت - زمان) روی بعضی از دستگاه‌ها با نام TCG (بهره تصحیح شده در زمان)^{۱۷} یا TVG (بهره تغییریافته در زمان)^{۱۸} نیز ظاهر می‌شود.

16. Pulse Repetition Rate

17. Time Corrected Gain

18. Time Corrected Gain

این دکمه به منظور جبران افت دامنه نشانه‌های حاصل از بازتابندهایی که در فواصل زیادی از سطح قرار دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورت استفاده از این دکمه، دامنه نشانه حاصل از یک ناپیوستگی معین، صرف‌نظر از طول مسیر صوتی طی شده، یکسان خواهد بود.

- **میرایی (DAMPING)**: با زیاد کردن میرایی، طول پالس الکترونیکی کم می‌شود. در واقع با افزایش میرایی، طول دسته موجی^{۱۹} که به پروب فرستاده می‌شود کم می‌شود. افزایش میرایی، حساسیت سیستم را بهبود می‌بخشد.

- **انتخاب صفحه نمایش (DISPLAY SELECTOR)**: با استفاده از دکمه انتخاب صفحه نمایش می‌توان یکی از دو حالت VIDEO یا RADIO FREQUENCY را انتخاب کرد. در حالت RF شکل کامل پالس بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌گردد در حالی که در حالت VIDEO شکل یکسوشده پالس بر روی صفحه، نمایش داده می‌شود. حالت VIDEO در دستگاه‌های فراصوتی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- **هشداردهنده پنجره‌ای (GATED ALARM)**: دستگاه‌هایی که به هشداردهنده پنجره‌ای مجهز هستند، هنگام دریافت نشانه‌ای که دامنه آن بیش از میزان مجاز باشد، کاربر را با ارسال علائم هشداردهنده آگاه می‌سازند. پنجره^{۲۰} مورد نظر را می‌توان روی نشانه‌هایی که از منطقه خاصی از قطعه ارسال می‌شوند قرار داد. نشانه‌هایی که داخل این پنجره قرار می‌گیرند و دامنه آنها از حد معینی بیشتر است، موجب فعال شدن علائم هشداردهنده می‌شوند. علائم هشداردهنده می‌توانند صوتی (زنگ خطر) و یا تصویری (چشمکزدن یا روشن شدن چراغ) باشند. از علائم هشداردهنده به منظور کنترل سایر دستگاه‌ها از طریق سیستم کنترلی بازخورد^{۲۱} استفاده می‌شود. هشداردهنده پنجره‌ای معمولاً دارای سه دکمه کنترل به شرح زیر است:

- **شروع (START) یا تأخیر (DELAY)**: با استفاده از این دکمه محل قرار گرفتن ابتدای مختصات صفحه نمایش تنظیم می‌گردد.

- **طول (WIDTH) یا عرض (LENGTH)**: با استفاده از این دکمه، طول پنجره یا محل قرار گرفتن گوشش انتهایی آن تنظیم می‌شود.

- **سطح هشدار (ALARM LEVEL) یا آستانه (THRESHOLD)**: دکمه سطح (LEVEL) یا آستانه (THRESHOLD) ارتفاع پنجره را تنظیم می‌کند. به محض بیشتر شدن دامنه نشانه از ارتفاع پنجره (ارتفاع ممکن است + یا - باشد)، سیستم هشداردهنده فعال می‌گردد.

19. Wave Train

20. Gate

21. Feedback

۲-۹-۴-۸ مراحل عیب‌یابی

۱- یک مبدل (پروب مناسب)، ترجیحاً MHZ 2.3 انتخاب نمایید.

۲- دستگاه را روشن کنید.

۳- در منوی کالیبراسیون پارامترهای زیر را ثبت نمایید.

- عدد 0.000 در Zero

- شدت صوت در ماده مورد آزمایش را در VEL تنظیم نمایید.

- عدد 125 را در Range یا عدد مناسب دیگری که محدوده آزمایش را پوشش دهد.

ضخامت قطعه: $t = 1.2 (2t/\cos \alpha) \alpha$

- عدد 0.000 در Delay

- عدد 50.0 در Gain

۴- در منوی آمپلی‌فایر (AMP) پارامترهای زیر را تنظیم نمایید.

- منوی آشکارسازی (Detect) را روی کامل (Full) قرار دهید.

- منوی تنظیم ماقزیم فرکانس تکراری (PRF) را روی 50HZ قرار دهید.

۵- در منوی بازه ۱ (Gate 1) پارامترهای زیر را تنظیم نمایید.

- منوی حالت (State) را روی حالت ON+VE قرار دهید، تا وقتی شدت اکوی عیب از خط آستانه بیشتر شد هشدار دهد.

- منوی شروع (Start) را روی 10.0 قرار دهید. این منو جهت تعیین موقتی شروع بازه (Gate) نسبت به پالس اولیه استفاده می‌شود.

- منوی عرض بازه (Width) را روی عدد 50.0 یا عدد مناسبی که محدوده آزمایش را پوشش دهد قرار دهید.

- منوی سطح بازه (Level) را روی عدد 50.0 تنظیم نمایید. این منو سطح خط آستانه را تعیین می‌نماید.

۶- در منوی تنظیم اندازه‌گیری (MEAS) پارامترهای زیر را تنظیم نمایید.

- منوی حالت اندازه‌گیری (mode) را روی حالت (Depth) عمق تنظیم نمایید. در این حالت بازه ۱ (Gate 1) به عنوان عمق یا ضخامت قطعه عمل می‌نماید.

- منوی Trigger را روی حالت Flank قرار دهید.

- منوی Hud را روی حالت خاموش قرار دهید.

- منوی T-min را روی حالت خاموش قرار دهید.

دستگاه UT اکنون آماده عیب‌یابی اولیه می‌باشد.

با استفاده از یک بلوك کالیبراسیون مناسب، پارامتر Gain را جهت حساسیت صحیح تعیین نمایید. سایر

پارامترها را نیز جهت بهینه‌سازی کالیبراسیون انجام دهید.

۴-۳-۹-۳-۴-۸ انجام آزمون فراصوتی با استفاده از منوی AWS

منوی AWS جهت بازرگانی ناپیوستگی‌هایی که براساس استاندارد AWS D1-1 ارزیابی می‌شوند، استفاده می‌شود. استفاده از این منو، روش مناسب جهت محاسبه اتماتیک a (IR) که در استاندارد تعریف شده است، می‌باشد. منوی AWS می‌تواند به صورت ترکیبی با حالت مثلثاتی (Trigonometry) استفاده شود که به طور همزمان فاصله مسیر مستقیم (beam path)، فاصله افقی و فاصله عمودی را در پایین صفحه نمایش نشان دهد. منوی AWS با منوی DAC روش عمل نخواهد کرد.

جهت تنظیم کردن اندازه‌گیری‌های منوی AWS، مراحل زیر باید انجام شود:

- ۱ - دستگاه را برای آزمایش جوش و تنظیم با حالت مثلثات (Trigonometry) با پیروی کردن از مراحل کاری مربوطه کالیبره می‌کنیم.
- ۲ - در منوی AWS، MEAS را انتخاب کرده و منوی MODE را روی حالت SET قرار می‌دهیم.
- ۳ - خط مرجع را در منوی REF روی مرجع مطلوب (معمولًاً 80%) تنظیم می‌کنیم.
- ۴ - پروب را روی بلوك آزمایش قرار داده و بلندترین سیگنال را می‌گیریم.
- ۵ - CURSOR روی صفحه نمایش را روی حالت Adjust قرار می‌دهیم.
- ۶ - وقتی که سیگنال به حالت بیشینه رسید کلید OK را فشار می‌دهیم.

دستگاه فراصوتی اکنون جهت تعیین اندازه‌گیری IR مطابق AWS D1-1 کالیبره شده است.

۴-۳-۱۰-۴-۸ نشانه‌های حاصل از ناپیوستگی‌ها*


نشانه‌های حاصل از ناپیوستگی‌های جوش

نشانه‌های بدست آمده از آزمون‌های فراصوتی تماسی معمولاً به علت وجود ناپیوستگی‌هایی چون ناخالصی‌های فلزی، ترک، درزه^{۲۲}، پکیدگی و پوسته شدن^{۲۳} حاصل از نورد می‌باشد که در شکل‌های ۸-۱ و ۸-۵۱ و ۸-۵۲ به صورت شماتیک نشان داده شده‌اند.


* بهنگ از کتاب «آزمون فراصوتی» نوشته دکتر فرهنگ هنرور، انتشارات نویردادان، تابستان ۱۳۸۴

22. Seam

23. Flaking

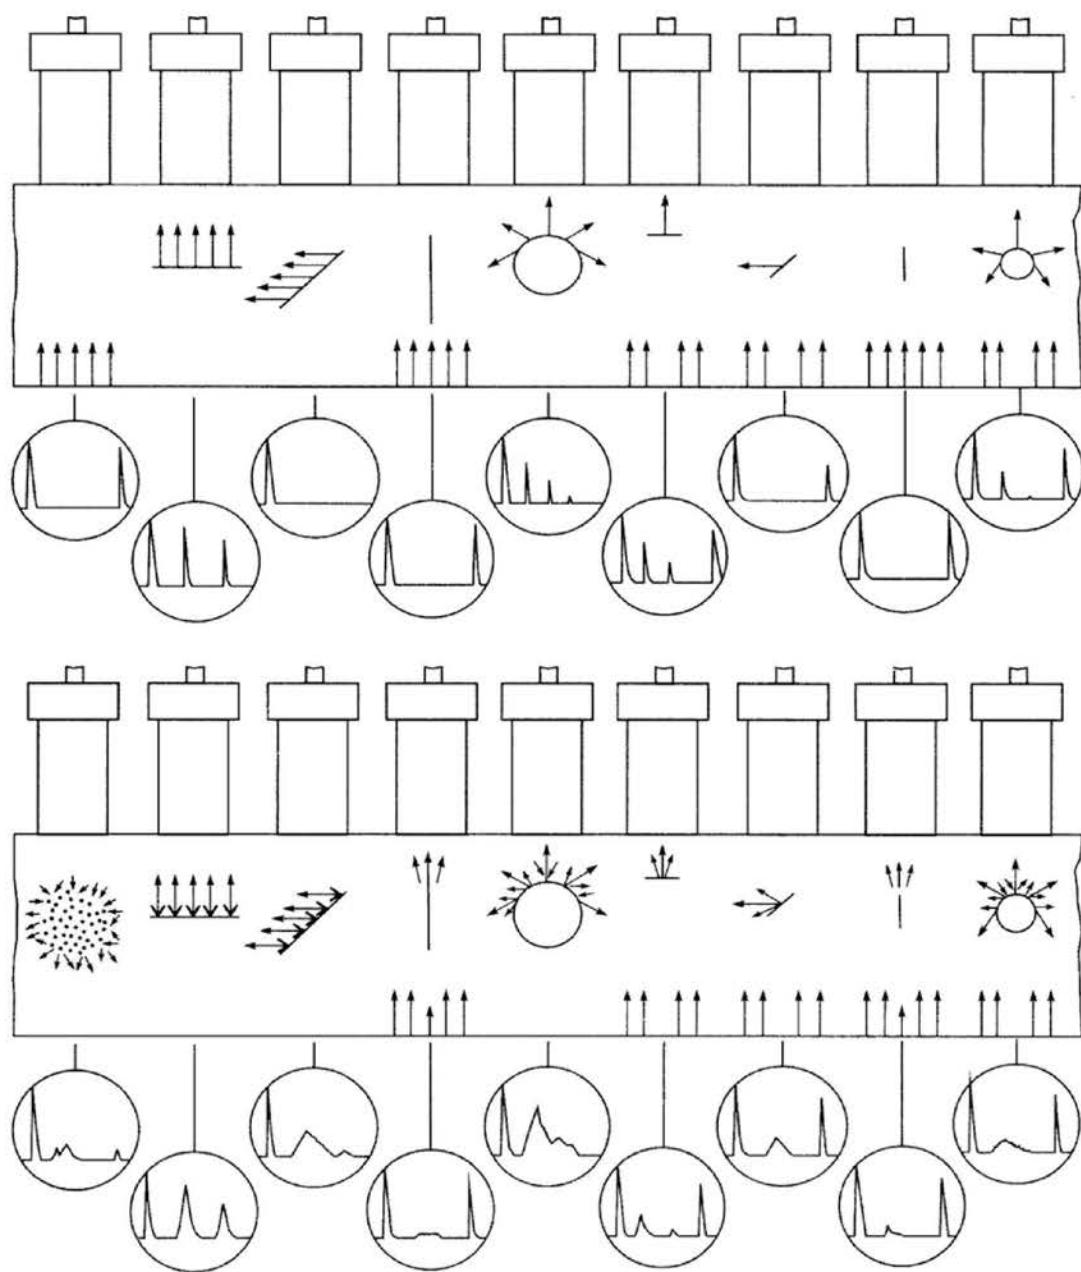


شکل ۸ - ۵۱ شکل عمومی بازتاب‌ها و نشانه‌های حاصل از ناپیوستگی‌ها (قابل استناد نیست).

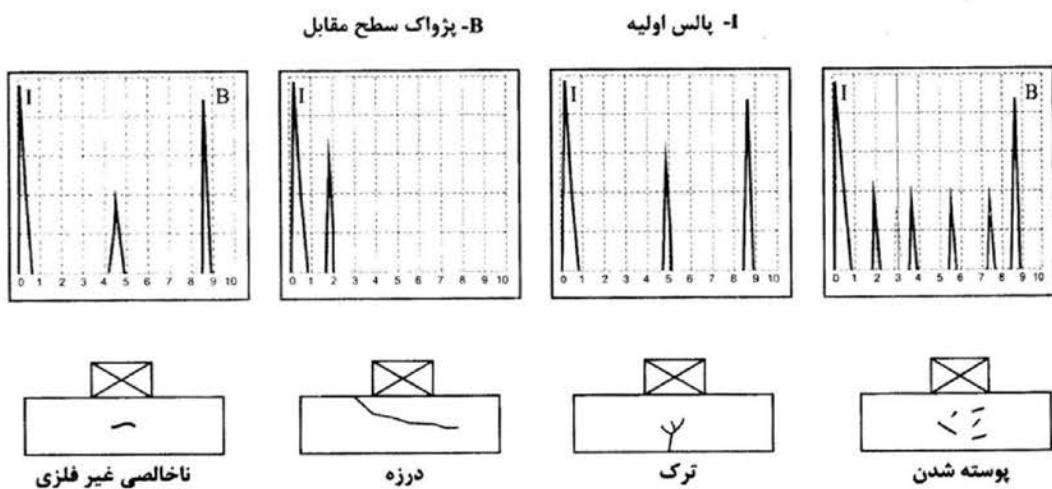

شکل ۸ - ۵۲ نشانه‌های حاصل از ناپیوستگی‌هایی که به طور معمول در آزمون‌های تماسی مشاهده می‌شوند.

همان‌طور که در شکل ۸ - ۵۳ دیده می‌شود، وجود تورق در ورق‌های نوردشده موجب کاهش فاصله پژواک‌های متواالی حاصل از سطح مقابل قطعه می‌گردد. در سمت چپ شکل ۸ - ۵۳ پژواک حاصل از سطح مقابل برای یک ورق بدون عیب و در سمت راست آن پژواک‌های حاصل از قسمتی که تورق در آن روی داده است نشان داده شده‌اند.

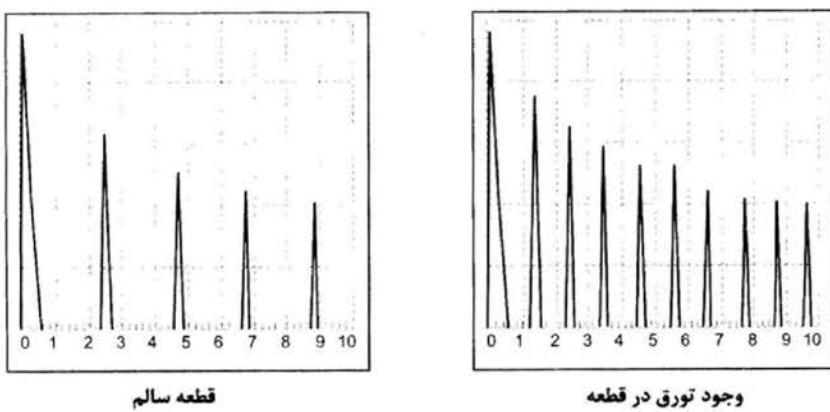


شکل ۸ - ۵۳ تأثیر تورق بر روی بازتاب‌های سطح پشتی.

در آزمون اتصالات جوش با پرتو زاویه‌ای، ندیدن هیچ‌گونه نشانه‌ای بر روی صفحه نمایش، دلالت بر عدم وجود ناپیوستگی در جوش دارد. به محض قرار گرفتن یک ناپیوستگی در مسیر پرتوها، نشانه‌های بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. البته واضح است که همه نشانه‌های مشاهده شده لزوماً ناشی از وجود ناپیوستگی در جوش نمی‌باشند و در بعضی از موارد این نشانه‌ها ممکن است کاملاً نامریوط باشند. نشانه‌های غیرواقعی از این نوع ممکن است به علل

متالوژیکی به وجود آیند که در این حال این نشانه‌ها از منطقه‌ای که مذاب به قطعه وصل شده است ارسال می‌شوند (شکل ۸ - ۵۴ - ب).


در شکل ۸ - ۵۴ - پ بازتاب‌های حاصل از منطقه متأثر از حرارت^{۲۴} (ناحیه تفتیده) در ناحیه تماس مذاب و قطعه، هنگامی به وجود می‌آید که مواد غیرمشابهی که ترکیبات آلیاژی متفاوتی دارند به یکدیگر جوش داده شده باشند (مثلًا فولاد کربنی به فولاد ضد زنگ). اتصال جوشی به خودی خود یک ماده ریخته‌گری است که در قالبی که توسط پخ‌های ایجاد شده در قطعات به وجود آمده ریخته شده است و موجب بازتاب امواج فرماصوتی و ایجاد نشانه‌هایی بر روی صفحه نمایش می‌گردد. مناطق متأثر از حرارت (HAZ) ممکن است یا هیچ نشانه‌ای ایجاد نکنند و یا نشانه‌های قابل توجهی پدید آورند که هر دو آنها، به‌نوع قطعات جوشکاری شده و نوع الکترود بستگی دارد.

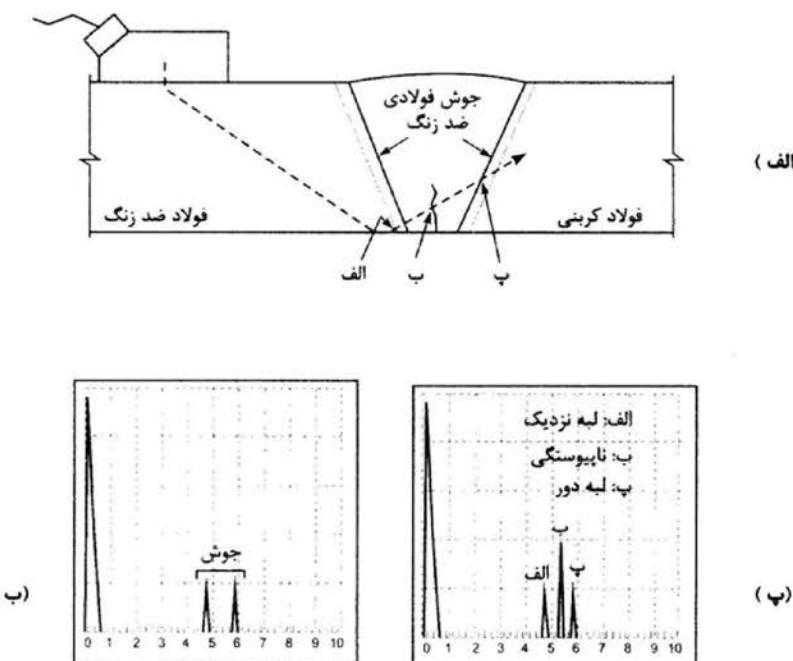


شکل ۸ - ۵۴ نشانه‌های مشاهده شده در یک اتصال جوشی.

معمولًا در اتصالات جوشی، ناپیوستگی‌هایی نظیر مک و یا ناخالصی وجود دارد. نشانه‌های حاصل از این گونه ناپیوستگی‌ها در شکل ۸ - ۵۵ نشان داده شده است.

در بعضی موارد، به‌هنگام انجام آزمایش توسط یک پروب زاویه‌ای، تشخیص ترک‌های سطحی در قطعه نیز امکان‌پذیر خواهد بود. در شکل ۸ - ۵۶، نشانه حاصل از یک ترک سطحی در قطعه‌ای که توسط یک پروب زاویه‌ای بازرسی می‌شود نشان داده شده است.

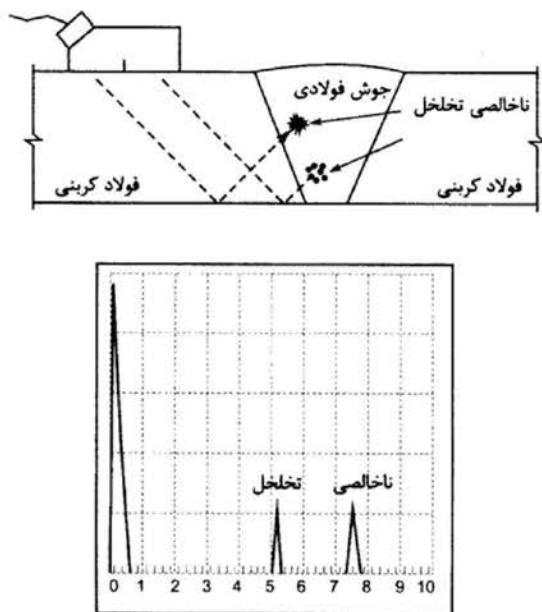

شکل ۸ - ۵۵ نشانه‌های حاصل از مک و یا ناخالصی در اتصال جوشی.

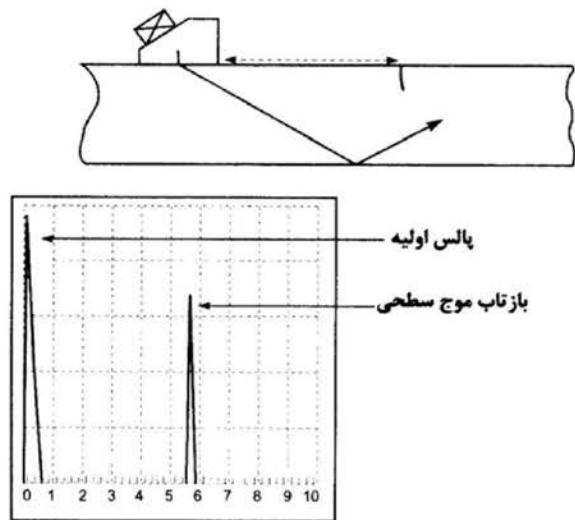


شکل ۸ - ۵۶ استفاده از پرورب زاویه‌ای و تشخیص ترک سطحی در قطعه.

نشانه‌هایی که در منطقه مرده قرار می‌گیرند

منطقه مرده که در نزدیکی سطح رویی قطعه قرار دارد، منطقه‌ای است که در آن هیچ‌گونه سیگنال قابل قبولی نمی‌توان به دست آورد، زیرا تمامی سیگنال‌هایی که از این منطقه به پرورب باز می‌گردند توسط پالس اولیه پوشانده شده‌اند. در بسیاری از آزمون‌های تماسی، نشانه حاصل از سطح رویی قطعه توسط پالس اولیه پوشانده می‌شود.^{۲۵} به همین لحاظ

^{۲۵} - چنین مشکلی در آزمون‌های غوطه‌وری وجود ندارد زیرا در آزمون‌های غوطه‌وری پالس اولیه و نشانه حاصل از سطح رویی قطعه توسط فاصله مسیر آب از یکدیگر جدا می‌شوند.

در آزمون‌های تماسی که به روش پرتو مستقیم انجام می‌گیرند معمولاً مشاهده و تشخیص ناپیوستگی‌هایی که در نزدیکی سطح قرار دارند امکان‌پذیر نیست. کوتاه کردن پالس باعث کاهش طول منطقه مرده می‌گردد و شناسنی بیشتری را برای تشخیص ناپیوستگی‌های نزدیک به سطح فراهم می‌سازد. در شکل ۸-۵۷ دو پالس کوتاه و بلند که برای تشخیص ناپیوستگی‌ای در نزدیکی سطح مورد استفاده قرار گرفته‌اند نشان داده شده است. با استفاده از یک خط تأخیری که معمولاً یک استوانه پلاستیکی است، و یا با استفاده از پروپ‌های دوقلو، می‌توان قابلیت تفکیک سیگنال‌ها در نزدیکی سطح را بهبود بخشید.

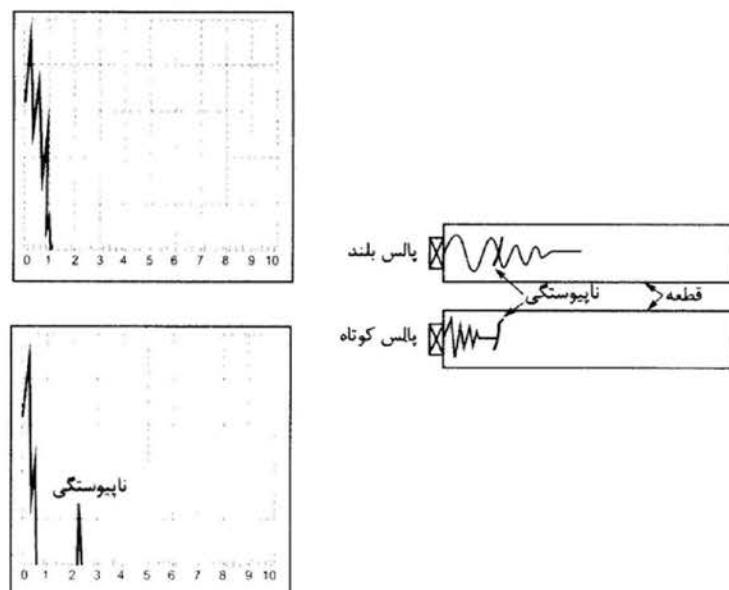

شکل ۸-۵۷ مقایسه پالس‌های کوتاه و بلند.

نشانه‌های ناشی از اندازه دانه‌بندی


همان‌گونه که در شکل ۸-۵۸ نشان داده شده است، درشت بودن دانه‌بندی قطعه نیز ممکن است موجب ایجاد سیگنال‌های اضافی^{۲۶} بر روی صفحه نمایش گردد. اگر دانه‌بندی قطعه ریز باشد، سیگنال‌های مزاحم بر روی صفحه نمایش ظاهر نخواهند شد. در بعضی موارد که اندازه دانه‌ها به‌طور غیرطبیعی بزرگ است، پژواک سطح مقابل کاملاً از روی صفحه نمایش محو می‌گردد. چنین وضعیتی معمولاً زمانی روی می‌دهد که انجام عملیات آهنگری بر روی قطعه، در دمای مناسبی به کار نرفته باشد و یا در هنگام انجام عملیات کارگرم و یا تابکاری^{۲۷} از دمای بالایی استفاده شده باشد. اغلب چنین ساختاری که دانه‌هایی با اندازه‌های مختلف در آن وجود دارد در فولادهای ضدزنگ آستنیتی^{۲۸} دیده می‌شود و موجب کاهش قابل توجهی در نسبت سیگنال به نویه^{۲۹} می‌گردد.

۲۶- به این‌گونه سیگنال‌های مزاحم که به صورت پیوسته در طول خط پایه بر روی صفحه نمایش دیده می‌شوند Grass Hash یا Hash گفته می‌شود.

27. Annealing

28. Austenitic stainless steel

29. Signal - to - Noise Ratio

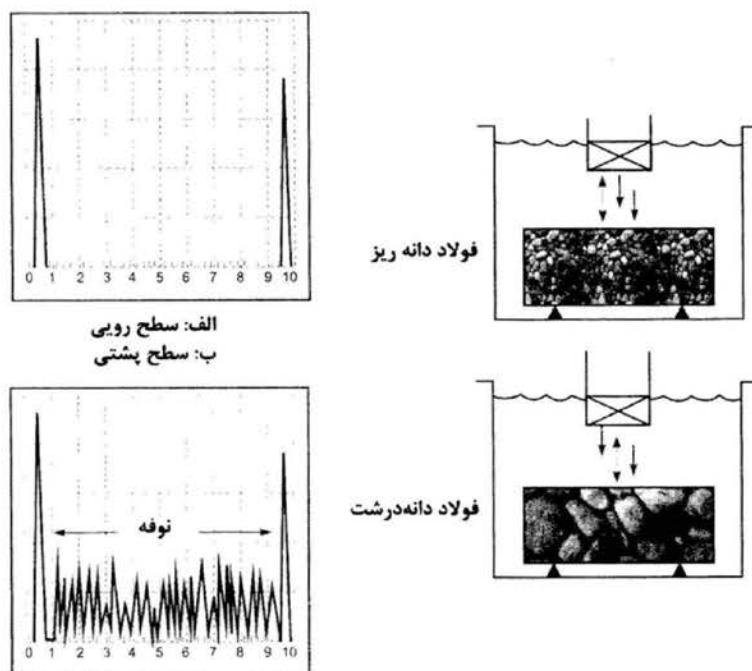

شکل ۸ - ۵۸ تأثیر اندازه دانه‌بندی بر روی نشانه‌های فرماصوتی.

نشانه‌های نامریوط^{۳۰}


تمامی نشانه‌هایی که دامنه و شکل آنها با حرکت دادن پروب در طول قطعه تغییر نمی‌کند، مظنون به قرار گرفتن در دسته سیگنال‌های نامرتب هستند. بازتاب‌های حاصل از گوشه‌های گرد قطعه و سطوح مقعر آن ممکن است نشانه‌هایی را بر روی صفحه نمایش در فاصله بین نشانه‌های حاصل از سطوح رویی و مقابل ایجاد نمایند. در بعضی مواقع این‌گونه نشانه‌ها به عنوان نشانه‌های حاصل از ناپیوستگی تلقی می‌شوند.

در بعضی مواقع در نزدیکی لبه قطعاتی که سطح مقطع آنها مستطیل شکل است، بازتاب‌هایی از لبه‌ها مشاهده می‌شود بدون اینکه در بازتاب سطح پشتی دیده شود. این‌گونه نشانه‌ها معمولاً هنگامی ظاهر می‌شوند که پروب در فاصله ۱۳ میلی‌متر از لبه قطعه قرار داشته باشد. قطعاتی که دارای سطوح صاف و براق هستند نیز در بعضی موارد نشانه‌های گمراه‌کننده‌ای ایجاد می‌کنند.

اگر برای بازرسی قطعه‌ای با دانه‌بندی درشت از فرکانس‌های بالا استفاده شود، احتمال ظاهر شدن سیگنال‌های اضافی بر روی صفحه نمایش وجود دارد.


برای کاستن یا از بین بردن این سیگنال‌های مزاحم، می‌بایست فرکانس کاهش داده شود و یا در صورت امکان از پروب‌های زاویه‌ای که مسیر صوتی کوتاهتری دارند استفاده گردد.

هنگامی که قطعات استوانه‌ای بازرسی می‌شوند (خصوصاً وقتی سطح پروب انحنای لازم را برای جفت شدن به قطعه ندارد) سیگنال‌های اضافی بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهند شد. همان‌طور که در شکل ۸ - ۵۹ نشان داده شده است، این سیگنال‌ها بعد از نشانه سطح پشتی ظاهر می‌شوند.

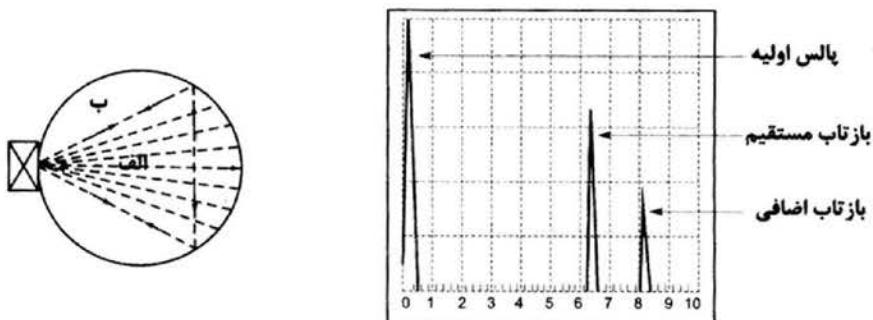

شکل ۸ - ۵۹ سیگنال‌های نامربوط به دست‌آمده از یک نمونه استوانه‌ای شکل.

به هنگام بازرسی قطعات طویل، در اثر برخورد پرتوها با دیواره‌های جانبی قطعه، تغییر حالت در موج حاصل می‌شود. در این حالت، موج طولی به موج عرضی تبدیل شده و پس از بازتاب‌های متوالی از دیواره قطعه، سرانجام به پروپ باز می‌گردد (شکل ۸ - ۶۰).

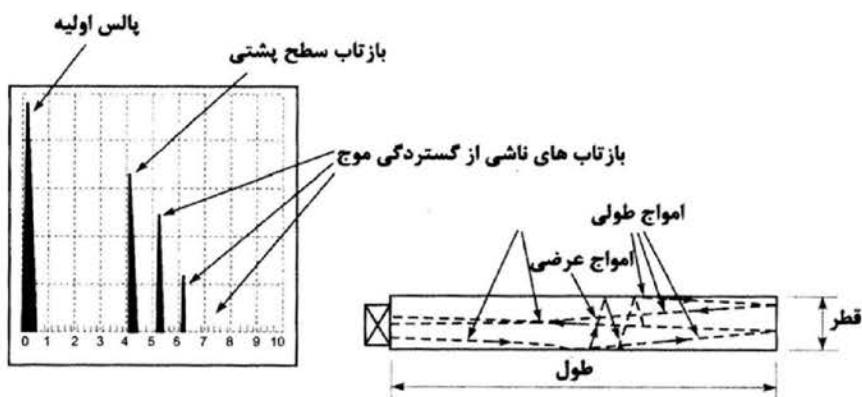

شکل ۸ - ۶۰ نشانه‌های مزاحم در یک قطعه طویل.

با زیاد کردن قطر پروپ (و در نتیجه کاستن گستردگی پرتو) می‌توان این مشکل را تا حدی کم نمود. در مورد قطعات طویل، به علت آنکه سرعت امواج عرضی کمتر از سرعت امواج طولی در قطعه است و نیز به لحاظ طولانی بودن مسیر امواجی که از سطح جانبی قطعه بازتابیده شده‌اند، تمامی نشانه‌های مزاحم بعد از اولین نشانه حاصل از سطح پشتی مذبور همچنان بر روی صفحه نمایش باقی خواهند ماند. در اثر مرور زمان و استفاده زیاد از پروپ، بلوره پیزوالکتریک آن ممکن است آسیب ببینند. در چنین حالتی ممکن است طول پالس اولیه بیشتر از میزان عادی آن نگردد. از آنجا که طولانی شدن طول پالس اولیه موجب کاهش توانایی سیستم در تشخیص ناپیوستگی‌ها می‌گردد، چنین پروپی باید تعمیر شده و یا کنار گذاشته شود.

محو پژواک سطح مقابل

نایپیوستگی‌هایی که اندازه آنها در مقایسه با سطح مقطع دسته پرتو بزرگ باشد، تقریباً تمام انرژی فراصوتی را باز می‌تابانند و در نتیجه نشانه حاصل از سطح پشتی قطعه از روی صفحه نمایش محو می‌گردد. ابعاد این گونه نایپیوستگی‌ها با حرکت دادن پرتو بر روی سطح قطعه و مشاهده نقاطی که در آنها نشانه حاصل از نایپیوستگی همچنان بر روی صفحه نمایش دیده می‌شود، قابل اندازه‌گیری است. ارزیابی دقیق‌تر ابعاد نایپیوستگی و تفکیک نایپیوستگی‌های مجاور، با آزمودن قطعه از سطوح مختلف آن قابل انجام است.

در صورتی که علیرغم عدم وجود نایپیوستگی قابل ملاحظه‌ای در درون قطعه، دامنه پژواک سطح مقابل به صورت قابل توجهی کاهش یابد، علت وقوع این پدیده باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در این حالت، کاهش دامنه و یا محو کامل سیگنال حاصل از سطح مقابل ممکن است به‌یکی از علل زیر باشد:

- ۱ - درشتی دانه‌بندی
- ۲ - وجود مک و تخلخل
- ۳ - وجود ناخالصی‌های ریز در قطعه


۴-۴ آزمون پرتونگاری^{۳۱} (RT)

پرتونگاری یکی از روش‌های آزمایش غیرمخرب می‌باشد که نوع و محل عیوب داخلی و بسیار ریز (میکروسکوپی) جوش را نشان می‌دهد. در این روش دو نوع پرتو X یا گاما مورد استفاده قرار می‌گیرد. اشعه گاما به خاطر طول موج کوتاه خود می‌تواند در ضخامت‌های نسبتاً زیادی از مواد نفوذ کند، در ضمن زمان تابش^{۳۲} اشعه به قطعه مورد پرتونگاری در مورد اشعه گاما نسبت به اشعه X بسیار طولانی تر می‌باشد. فیلم‌های به دست آمده از پرتونگاری با اشعه X به نام ایکس‌نگار و فیلم‌های به دست آمده از کاربرد اشعه گاما، به نام گامانگار خوانده می‌شوند. این دو نوع فیلم در حالت کلی به نام پرتونگار خوانده می‌شوند.

در آزمایش پرتونگاری یک عکس از وضعیت داخلی فلز جوش گرفته می‌شود. در حین عکس‌برداری، فیلم در یک طرف و منبع پرتوزا (X یا گاما) در سمت دیگر قطعه قرار می‌گیرد.

پرتو رادیویی در ضخامت فلز نفوذ کرده و پس از عبور از این ضخامت لکه‌ای بر روی صفحه فیلم ایجاد می‌کند. میزان جذب پرتوهای رادیویی توسط مواد مختلف متفاوت است. حبس سرباره، حفره گازی، ترک‌ها، بریدگی‌های کناره جوش و قسمت‌های نفوذ ناقص جوش، تراکم کمتری نسبت به فولاد سالم دارند. بنابراین در حوالی این قسمت‌ها پرتو بیشتری به سطح فیلم می‌رسد و عیوب فلز جوش، به صورت لکه‌های تاریکی بر روی فیلم ثبت می‌شوند. این شیوه پرتونگاری حضور معاوی مختلف در فلز جوش و فلز پایه را مسجّل کرده و اندازه، شکل و محل آنها را ثبت می‌کند (شکل‌های ۸-۶۱ و ۸-۶۲).

31. Radiographic Inspection

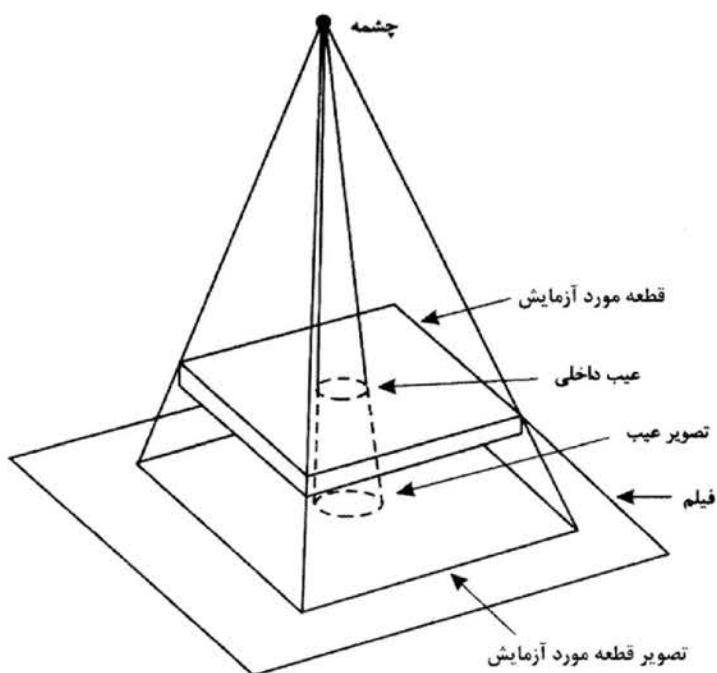

شکل ۸ - ۶۱ طرح شماتیک آزمایش پرتونگاری.


۸ - ۴ - ۱ ضوابط پذیرش بازرسی‌های پرتونگاری

در عکس‌های پرتونگاری، جوش نباید حاوی ترک باشد. شرایط پذیرش سایر ناپیوستگی‌ها (حفرات) بستگی به هندسه حفره دارد که آیا سوزنی است یا گرد. حفره سوزنی آن است که نسبت طول به عرضش بزرگتر از ۳ باشد. در حفره گرد، نسبت طول به عرض مساوی و یا کوچکتر از ۳ می‌باشد و از لحاظ شکل می‌تواند به صورت گرد یا نامنظم دمدار باشد. در صورتی که ابعاد حفرات آشکار شده در عکس‌های پرتونگاری بزرگتر از محدودیت‌های زیر باشد، غیرقابل پذیرش خواهند بود ($E =$ اندازه جوش).


- (۱) حفره سوزنی که اندازه آن بزرگتر از اندازه نشان داده شده در شکل ۸ - ۶۳ باشد.
- (۲) حفراتی که فاصله آنها کوچکتر از حداقل فاصله نشان داده شده در شکل ۸ - ۶۳ باشد.
- (۳) حفرات گرد با اندازه بزرگتر از $E/3$ یا ۶ میلی‌متر. در صورتی که ضخامت قطعه بزرگتر از ۵۰ میلی‌متر باشد، محدودیت ۶ میلی‌متر می‌تواند به ۱۰ میلی‌متر افزایش یابد. حداقل فاصله آزاد این نوع حفره با بعد بزرگتر از ۲ میلی‌متر، تا یک حفره سوزنی و یا گرد قابل پذیرش و یا تا لبه جوش تقاطعی، سه برابر بزرگترین بعد حفره مورد نظر است.




نام عیب: عدم همترازی به همراه ذوب ناقص ریشه
(Misalignment With Lack of Root Fusion)

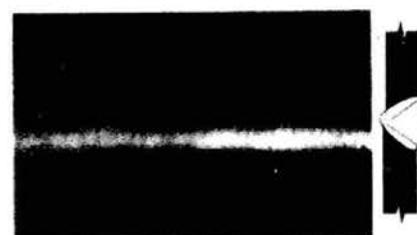


نام عیب: عدم همترازی خطی (Linear Misalignment)
فرآیند جوشکاری: SMAW

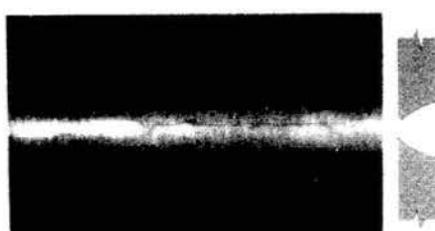


نام عیب: سوختگی کنار جوش در سطح
(External Undercut)
(Internal Undercut)

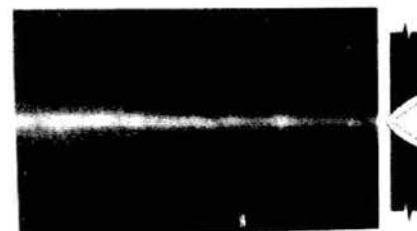

نام عیب: سوختگی کنار جوش در سطح (External Undercut)
فرآیند جوشکاری: SMAW

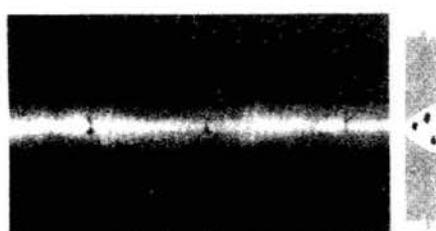

نام عیب: نفوذ ناقص (Lack of Penetration) (نام عیب: نفوذ ناقص در اثر Stop-Start ضعیف در پاس ریشه)
(Penetration Faults Due to Poor Restart)
فرآیند جوشکاری: SMAW

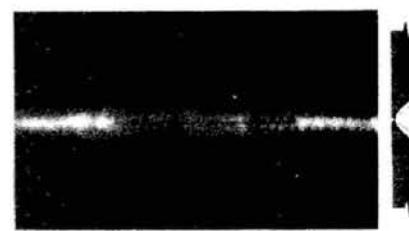


شکل ۸ - ۶۲ - تصاویر آزمایش پرتونگاری.




(Lack of Side wall Fusion)

نام عیب: حفرات گازی پراکنده (Scattered Porosity)

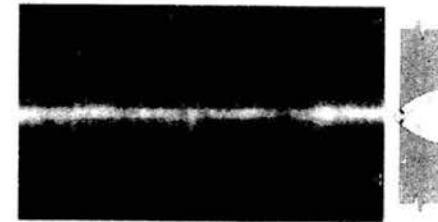


فرآیند جوشکاری: SMAW

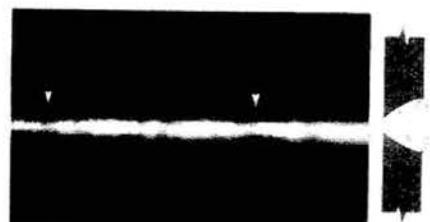


(Elongated Slag Inclusion)

نام عیب: سرباره حبس شده خطی

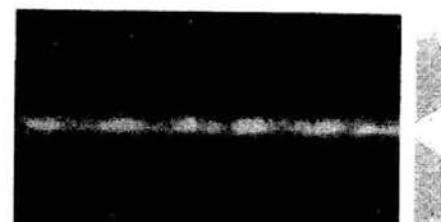


فرآیند جوشکاری: GMAW

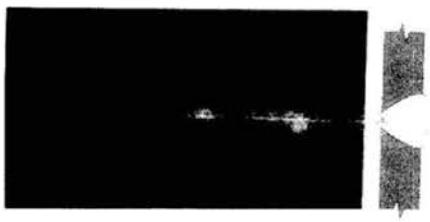

(Root Pass Aligned Porosity)

نام عیب: حفرات گازی خوش‌های خطی شده در پاس ریشه

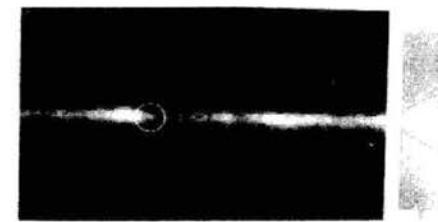


فرآیند جوشکاری: GMAW

فرآیند جوشکاری: SMAW

شکل ۸ - ۶۲ تصاویر آزمایش پرتونگاری (ادامه).

(۴) خوشه حفرات گرد که مجموع بزرگترین بعد آنها، بزرگتر از اندازه مجاز حفره تک طبق شکل ۸ - ۶۳ است. فاصله حداقل هر خوشه تا خوشه یا حفره تک بعدی یا انتهای یا لبه جوش متقطع، مساوی مقدار C در شکل ۸ - ۶۳ می‌باشد.

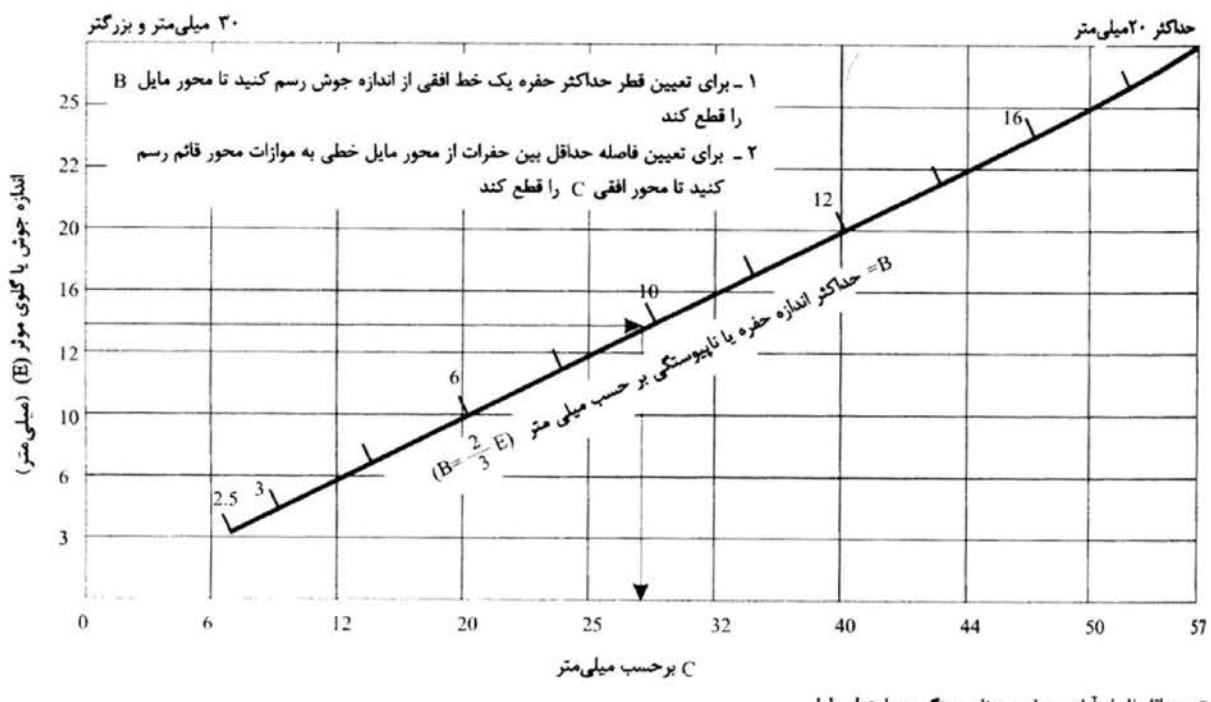


شکل ۸ - ۶۳ - شرایط پذیرش نایپوستگی یا حفرات سوزنی آشکارشده در عکس‌های پرتونگاری برای جوش‌ها تحت بار استاتیکی.


(۵) مجموع بعد حفرات تک با بعد حداکثر ۲ میلی‌متر، در هر ۲۵ میلی‌متر طول جوش، نباید بزرگتر از $E/3$ یا ۱۰ میلی‌متر (هر کدام که کوچکتر است)، باشد. این محدودیت مستقل از بندهای ۱ و ۲ و ۳ می‌باشد.

(۶) در حفرات سوزنی وقتی که مجموع بعد بزرگتر حفرات، بزرگتر از E در هر 6 طول نوار جوش باشد. وقتی که کل نوار جوش کوچکتر از E 6 باشد، مقدار مجاز مجموع حفرات، به تناسب کاهش می‌یابد.

در شکل‌های ۸ - ۶۴ و ۸ - ۶۵ کاربرد بند ۸ - ۴ - ۴ - ۱ به صورت تصویری نشان داده شده است.

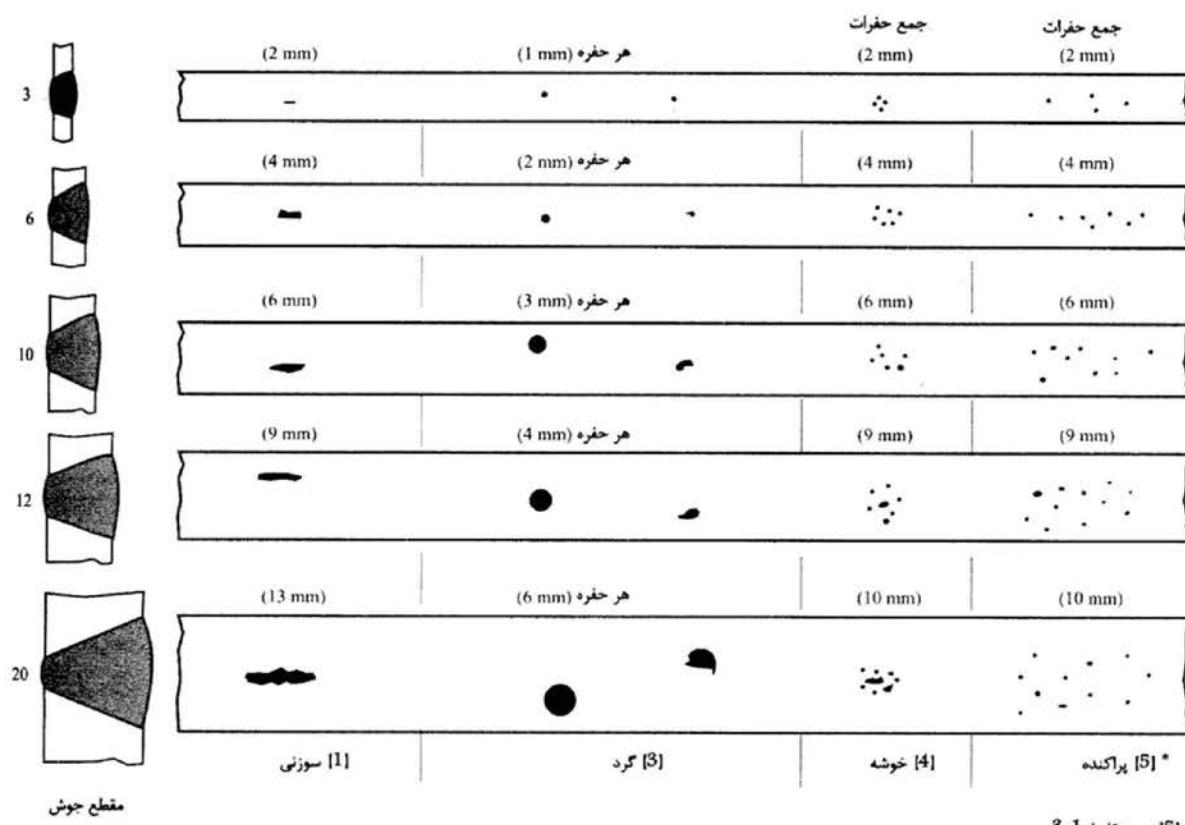

شکل ۸ - ۶۴ ضوابط پذیرش نتایج بازرسی پرتونگاری.

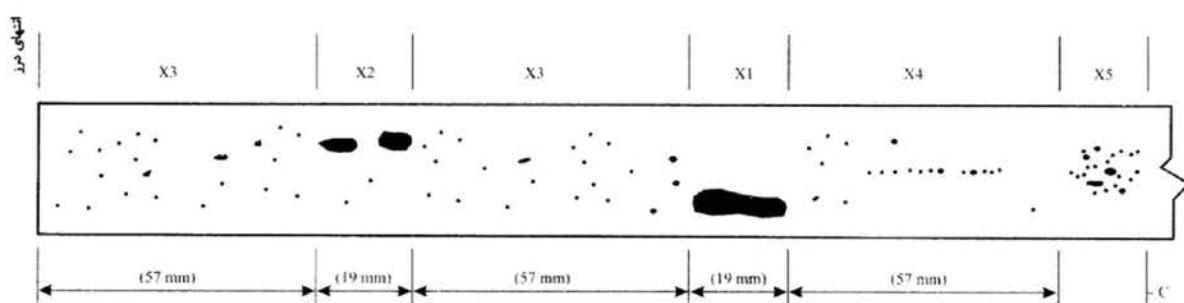

شکل ۸ - ۶۵ ضوابط پذیرش نتایج بازرسی پرتونگاری.

۴-۵ آزمایش جریان گردابی^{۳۳}

آزمایش جریان گردابی (یا جریان القایی: جریان الکتریکی که در داخل یک جسم فلزی بر اثر قرار گرفتن آن در داخل یک میدان مغناطیسی القایی شود) مشابه روش ذرات مغناطیسی، از انرژی الکترومغناطیسی جهت آشکارسازی معایب و ناقص در مصالح استفاده می‌کند.

این روش هم برای مصالح آهن‌دار و هم ترکیبات غیرآهنی مناسب بوده و بهویژه در بازرسی جوشکاری خطوط لوله کاربرد دارد. این شیوه عیوبی از قبیل تخلخل، نفوذ یا اختلال گل جوشکاری، ترک و ذوب ناقص فلز جوش را ظاهر می‌سازد.

۴-۶ آزمایش نشت

آزمایش جوش در مقابل نشت یا تراوش مایعات با کاربرد فشار باد یا فشار هیدرولیکی انجام می‌شود. فشار وارد شده برابر یا بزرگتر از مقدار فشار مورد انتظار وارد بر سازه در شرایط بهره‌برداری است. اگر آزمایش فقط برای تعیین نشتی انجام می‌شود، اعمال فشاری بیش از فشار بهره‌برداری وارد بر جوش لازم نیست. ولی اگر گسیختگی قطعه جوش شده خدمات مالی و جانی بزرگی را در پی داشته باشد، فشاری اضافه بر شرایط بهره‌برداری اعمال خواهد شد. این روش معمولاً برای آزمایش جوشکاری مخازن تحت فشار و خطوط لوله به کار می‌رود. اگر آزمایش از نوع مخرب باشد، فشار تا حد ترکیدن (گسیختگی) قطعه مورد نظر وارد می‌شود (شکل ۸-۶۶).

در این آزمایش معمولاً از آب جهت تعیین محل نشت استفاده می‌شود ولی روزنه‌های خیلی کوچک همیشه با آب قابل تشخیص نیستند. با استفاده از هوا یا روغن تحت فشار و چسبندگی کم، امکان شناسایی این موارد نیز وجود دارد.




شکل ۸-۶۶ یک واحد لوله که تحت آزمایش نشت با فشار هیدرولیکی قرار گرفته است. جوش تحت فشاری معادل 435 kg/cm^2 گسیخته است.

۷-۴-۸ آزمایش سختی

اگلب آزمایش سختی فلز جوش و فلز پایه در محدوده جوشکاری علاوه بر بازرسی کیفی جوش، مهم می‌باشد. اطلاع از میزان سختی جوشی که ماشین‌کاری می‌شود یا در معرض ساییدگی قرار دارد، مهم و ضروری است. تعدادی آزمایش سختی به شیوه غیرمخرب وجود دارد که انتخاب هر نوع بستگی به نوع مصالح مورد آزمایش دارد.

برینل

آزمایش سختی برینل شامل اثرگذاری یک گلوله فولادی سخت بر روی قطعه فلزی مورد آزمایش تحت یک فشار معین و زمان از پیش تعریف شده می‌باشد (شکل ۸-۶۷). قطر اثر گلوله روی قطعه اندازه‌گیری می‌شود و براساس این قطر یک عدد برینل از جدول مربوطه استخراج می‌شود. اثر گلوله برینل بر روی قطعه مورد آزمایش معمولاً بزرگ است، بنابراین، این روش در مورد تعیین سختی سطوح بزرگ و زمانی که اثرگذاری روی سطح مجاز باشد، به کار می‌رود.

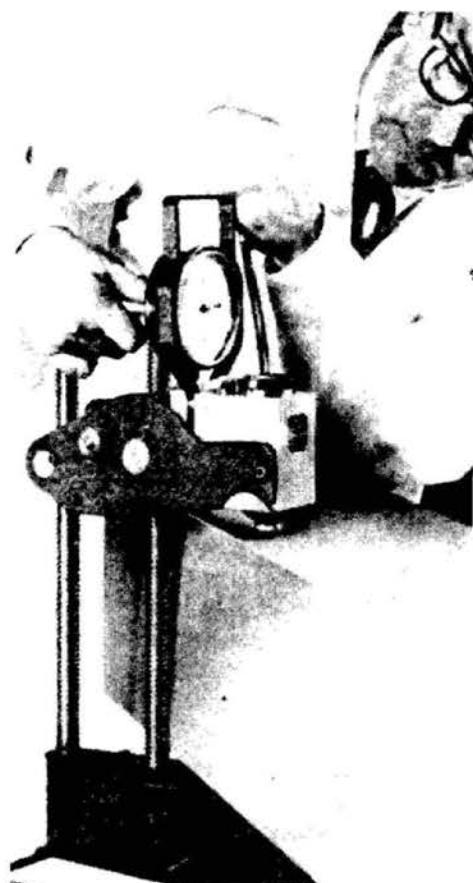

شکل ۸-۶۷ یک دستگاه آزمایش سختی برینل.

۴-۴-۸ زمان انجام آزمایش پس از جوشکاری

به غیر از جوشکاری ورق‌ها با تنش تسلیم F_y بزرگتر از 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، تمام بازرسی‌های غیرمخرب جوشکاری را می‌توان بلا فاصله بعد از خنک شدن جوش انجام داد. در مورد جوشکاری فولادهای خیلی پر مقاومت ($F_y > 6000 \text{ kg/cm}^2$)، بازرسی‌ها 48 ساعت بعد از خنک شدن جوش آغاز می‌شود.

۵ برنامه‌ریزی آزمایش‌های غیرمخرب

یکی از سوالات مهمی که در برنامه‌ریزی آزمایشات جوش پیش می‌آید، تعیین درصدی از جوش‌ها می‌باشد که باید مورد آزمایش غیرمخرب قرار گیرند. در تعیین میزان آزمایش‌ها دو واقعیت اثر متقابل بر هم دارند، هزینه آزمایش‌ها، و سلامتی و ایمنی جوش‌ها. بدون شک روشی که با حداقل هزینه، حداقل ایمنی مطلوب را به وجود آورد، مورد توجه خواهد بود. در جدول ۸ - ۴ دستورالعملی که در اکثر قراردادهای ساخت قطعات فولادی مورد استناد قرار می‌گیرد، ارایه شده است.

* جدول ۸ - ۴ میزان آزمایش‌های غیرمخرب هنگام تولید

نوع آزمایش	نوع جوش مورد آزمایش
بازرسی عینی	۱ - صد درصد کلیه جوش‌ها
پرتونگاری یا فراصوت	۲ - صد درصد جوش‌های لب به لب عرضی بال‌های کششی، اعضای کششی خرپاها، $\frac{1}{4}$ ارتفاع جان تیرها در مجاورت بال کششی* و جوش شیاری ورق روسربی و زبرسری ستون در اتصال صلب تیر به ستون
پرتونگاری یا فراصوت	۳ - ۵۵ درصد جوش‌های لب به لب طولی بال‌های کششی و اعضای کششی خرپاها
پرتونگاری یا فراصوت	۴ - بیست درصد جوش‌های لب به لب عرضی و طولی در بال‌های فشاری و اعضای فشاری خرپاها
پرتونگاری یا فراصوت	۵ - بیست درصد جوش‌های لب به لب عرضی جان تیرها که شامل بند ۲ فوق نمی‌باشد و جوش‌های لب به لب طولی جان تیرها
براده مغناطیسی یا رنگ نافذ	۶ - ۵۵ درصد جوش گوشة بال به جان و سخت‌کننده‌ها
رنگ نافذ	۷ - صد درصد جوش‌های گوشة اتصالات مهاربندها و اتصالات تیر به ستون*

* در صورت حصول نتایج مثبت، مهندس ناظر می‌تواند دستور تقلیل آزمایشات را تا سقف ۳۰ درصد صادر نماید. در صورت بروز نامنظمی در نتایج آزمایش و حضور جوش‌های معیوب، درصد بازرسی مجدداً به‌وضعیت جدول برمی‌گردد.



۸ - ۶ ضوابط پذیرش عیوب داخلی جوش مطابق ISO 5817

در قسمت‌های گذشته این فصل ضوابط پذیرش آزمایش‌های پرتونگاری و اولتراسونیک طبق آیین‌نامه AWS (انجمن جوش آمریکا) در قسمت‌های مربوطه ذکر گردید. در این قسمت ضوابط پذیرش عیوب داخلی (از هر آزمایشی که به دست آمده) طبق ISO 5817 مطابق جدول ۸ - ۵ ارائه می‌گردد.



جدول ۸ - ۵ ضوابط پذیرش عیوب داخلی جوش مطابق ISO5817

ردۀ پذیرش			ضخامت mm	توضیحات	نوع عیوب	مرجع در ISO	ردیف
D	C	B					
عیوب داخلی							
مجاز نیست	مجاز نیست	مجاز نیست	≥ 0.5	همه انواع ترک‌ها به جز ترک‌های مویی و ترک‌های ستاره‌ای چاله جوش	ترک‌ها	100	2.1
مجاز است	پذیرش آن به نوع فلز پایه با توجه خاص به حساسیت ترک بستگی دارد.		≥ 0.5	هر ترکی که فقط تحت میکروسکوب (با بزرگنمایی 50x) قابل روئیت باشد.	ترک‌های مویی	1001	2.2
				شرابط و محدودیت‌های زیر باید برآورده شوند.		2011 2012	2.3
جوش تک‌پاسی: $\leq 2.5\%$	جوش تک‌پاسی: $\leq 1.5\%$	جوش تک‌پاسی: $\leq 1\%$	≥ 0.5	a) حداقل ابعاد سطح عیوب شامل عیوب سیستماتیک (نسبت به سطح تصویرشده توجه: تخلخل در سطح تصویر به تعداد لایه‌ها بستگی دارد.			
جوش چند‌پاسی: $\leq 5\%$	جوش چند‌پاسی: $\leq 3\%$	جوش چند‌پاسی: $\leq 2\%$		a2) حداقل ابعاد سطح مقطع عیوب شامل عیوب سیستماتیک (نسبت به سطح شکست (فقط در مورد آزمایشات ارزیابی جوشکاران، فرآیند جوشکاری و تولید قابل استفاده است).	تخلخل گازی با توزیع یکنواخت		
$d \leq 0.4s$, but max 5 mm	$d \leq 0.3s$, but max 4 mm	$d \leq 0.2s$, but max 3 mm	≥ 0.5	b) حداقل ابعاد یک تخلخل منفرد برای: - جوش لب به لب - جوش گوشه			
$d \leq 0.4a$, but max 5 mm	$d \leq 0.3a$, but max 4 mm	$d \leq 0.2a$, but max 3 mm					

جدول ۸ - ۵ ضوابط پذیرش عیوب داخلی جوش مطابق ISO5817 (ادامه)

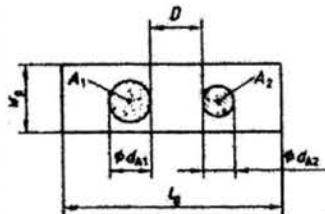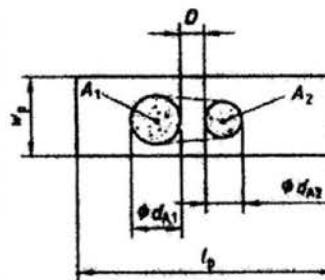ردۀ پذیرش			ضخامت mm	توضیحات	نوع عیوب	مرجع در ISO	ردیف
D	C	B					
				<p>مورد اول: $(D > d_{A2})$</p>  <p>مورد دوم: $(D < d_{A2})$</p>  <p>مجموع سطح حفرات مختلف $(A_1 + A_2 + \dots)$ نسبت به سطح ارزیابی $A_p \times A_w$ (مورد اول) طول مرجع برای l_p بهمیزان ۱۰۰ میلی‌متر است.</p> <p>اگر D از d_{A1} یا d_{A2} کوچکتر باشد، هر کدام که کوچکتر باشد، یک پوشی که سطح این حفرات را در بر بگیرد $A_1 + A_2$ باید به عنوان یک عیوب در نظر گرفته شود (مورد دوم)</p>	تخلخل خوش‌های (تخلخل موضعی)	2013	2.4


جدول ۸ - ۵ ضوابط پذیرش عیوب داخلی جوش مطابق ISO5817 (ادامه)

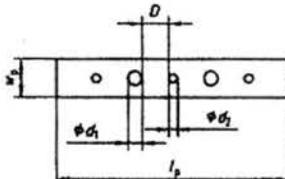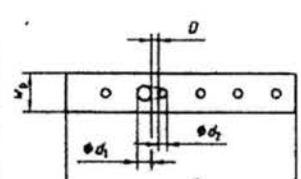ردۀ پذیرش			ضخامت mm	توضیحات	نوع عیوب	مرجع در ISO	ردیف
D	C	B					
				شرابط و محدودیت‌های ابعادی زیر باید برای این عیوب برآورده شوند			2013 2.4
$\leq 16\%$	$\leq 8\%$	$\leq 4\%$	≥ 0.5	(a) حداکثر ابعاد مجموع سطوح تصویرشده عیوب (شامل عیوب سیستماتیک)		تخلخل خوشای (تخلخل موضعی)	
$d \leq 0.4s$, but max 4 mm	$d \leq 0.3s$, but max 3 mm	$d \leq 0.2s$, but max 2 mm	≥ 0.5	(b) حداکثر ابعاد یک حفره منفرد در جوش‌های لب-لبه - جوش گوشه			
				مورد اول: $(D > d_2)$ 	تخلخل خطی	2014	2.5
				مورد دوم: $(D < d_2)$ 			


جدول ۸ - ۵ صوابط پذیرش عیوب داخلی جوش مطابق ISO5817 (ادامه)

رده پذیرش			ضخامت mm	توضیحات	نوع عیوب	مرجع در ISO	ردیف
D	C	B					
				مجموع سطح حفرات مختلف نسبت به سطح $\left[\frac{d_1^2 \times \pi}{4} + \frac{d_2^2 \times \pi}{4} + \dots \right]$ ارزیابی $L_p \times w_p$ (مورد اول)	تخلخل خطی	2014	2.5
				اگر D کوچکتر از قطر کوچکتر یکی از حفرات همسایه باشد، سطح کامل دو حفره به هم چسبیده باید به عنوان مجموع عیوب در نظر گرفته شود. (حدود ۲)			
جوش تکپاسی: $\leq 8\%$	جوش تکپاسی: $\leq 4\%$	جوش تکپاسی: $\leq 2\%$	≥ 0.5	شرط و محدودیت‌های زیر برای عیوب باید برآورده شود. a) حداقل ابعاد سطح عیوب (شامل عیوب سیستماتیک) نسبت به سطح تصویرشده			
$\leq 8\%$	$\leq 4\%$	$\leq 2\%$	≥ 0.5	a2) حداقل ابعاد سطح مقطع عیوب (شامل عیوب سیستماتیک) نسبت به سطح شکست (فقط برای آزمایشات ارزیابی جوشکاران، فراآیندهای جوشکاری و تولید کاربرد دارد).			
$d \leq 0.4s,$ but max 4 mm	$d \leq 0.3s,$ but max 3 mm	$d \leq 0.2s,$ but max 2 mm	≥ 0.5	b) حداقل ابعاد یک حفره منفرد برای - جوش لب به لب - جوش گوشه			
$d \leq 0.4a,$ but max 4 mm	$d \leq 0.3a,$ but max 3 mm	$d \leq 0.2a,$ but max 2 mm					



جدول ۸ - ۵ ضوابط پذیرش عیوب داخلی جوش مطابق ISO5817 (ادامه)

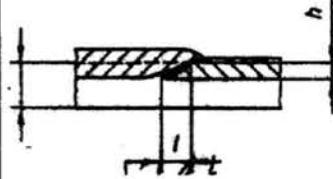رده پذیرش			ضخامت <i>mm</i>	توضیحات	نوع عیوب	مراجع در ISO	ردیف
D	C	B					
$h \leq 0.4s$, but max 4 mm $l \leq s$, but max 75 mm	$h \leq 0.3s$, but max 3 mm $l \leq s$, but max 50 mm	$h \leq 0.2s$, but max 2 mm $l \leq s$, but max 25 mm	≥ 0.5	- جوش لب به لب	حفرات کرمی شکل کشیده شده	2015 2016	2.6
$h \leq 0.4a$, but max 4 mm $l \leq a$, but max 75 mm	$h \leq 0.3a$, but max 3 mm $l \leq a$, but max 50 mm	$h \leq 0.2a$, but max 2 mm $l \leq a$, but max 25 mm	≥ 0.5	- جوش گوشه			
عیوب کوچک مورد تأیید است. اما نباید از سطح بیرون باشد. - جوش لب به لب $h \leq 0.4s$, but max 4 mm - جوش گوشه $h \leq 0.4a$, but max 4 mm	مجاز نیست	مجاز نیست	≥ 0.5	-	حفرات انقباض	202	2.7
$h \text{ or } l \leq 0.2t$ $h \text{ or } l \leq 0.2t$, but max 2 mm	مجاز نیست	مجاز نیست	0.5 to 3 > 3		سوراخ چاله جوش	2024	2.8
$h \leq 0.4s$, but max 4 mm $l \leq s$, but max 75 mm	$h \leq 0.3s$, but max 3 mm $l \leq s$, but max 50 mm	$h \leq 0.2s$, but max 2 mm $l \leq s$, but max 25 mm	≥ 0.5	- جوش لب به لب	آخال جامد آخال سرباره آخال گدازآور آخال اکسیدی	300 301 302 303	2.9
$h \leq 0.4a$, but max 4 mm $l \leq a$, but max 75 mm	$h \leq 0.3a$, but max 3 mm $l \leq a$, but max 50 mm	$h \leq 0.2a$, but max 2 mm $l \leq a$, but max 25 mm	≥ 0.5	- جوش گوشه			

جدول ۸ - ۵ ضوابط پذیرش عیوب داخلی جوش مطابق ISO5817 (ادامه)

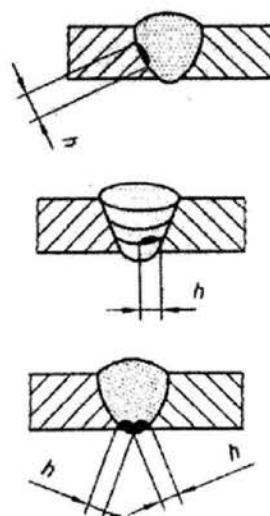رده پذیرش			ضخامت <i>mm</i>	توضیحات	نوع عیوب	مرجع در	ردیف ISO
D	C	B					
$h \leq 0.4s,but max 4 mm$	$h \leq 0.3s$, but max 3 mm	$h \leq 0.2s$, but max 2 mm	≥ 0.5	- جوش لب به لب	آخال فلزی به غیر از مس	304	2.10
$h \leq 0.4a$, but max 4 mm	$h \leq 0.3a$, but max 3 mm	$h \leq 0.2a$, but max 2 mm	≥ 0.5	- جوش گوشه			
مجاز نیست	مجاز نیست	مجاز نیست	≥ 0.5	-	آخال مسی	3042	2.11
عیوب کوچک مورد تأیید است. - جوش لب به لب $h \leq 0.4s$, but max 4 mm - جوش گوشه $h \leq 0.4a$, but max 4 mm			≥ 0.5		ذوب ناقص ذوب ناقص دیواره ذوب ناقص یکپاسی ذوب ناقص ریشه جوش	401 4011 4012 4013	2.12

جدول ۸ - ۵ ضوابط پذیرش عیوب داخلی جوش مطابق ISO5817 (ادامه)

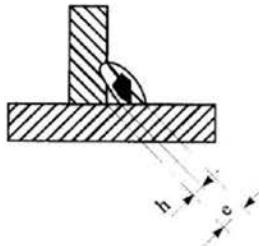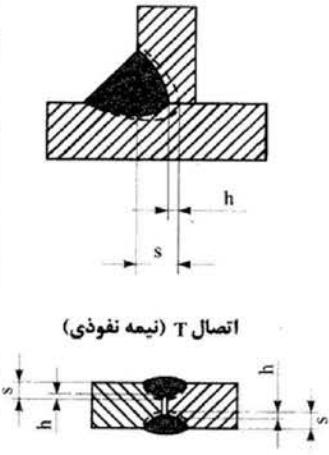ردہ پذیرش			ضخامت mm	توضیحات	نوع عیوب	مرجع در ISO	ردیف
D	C	B					
عیوب کوچک $h \leq 0.2a$, but max 2 mm	مجاز نیست	مجاز نیست	>0.5		نفوذ ناقص	402	2.13
عیوب کوچک butt joint $h \leq 0.2s$, but max 2 mm T-joint $h \leq 0.2a$, but max 2 mm	عیوب کوچک butt joint $h \leq 0.1s$, but max 1.5 mm fillet joint $h \leq 0.1a$, but max 1.5 mm	مجاز نیست	≥ 0.5		اتصال T (نیمه نفوذی) اتصال لب به لب (نیمه نفوذی)		
عیوب کوچک $h \leq 0.2t$, but max 2 mm	مجاز نیست	مجاز نیست	≥ 0.5		اتصال لب به لب (نفوذی کامل)		

۹

مسائل اجرایی در کارهای فولادی

۱-۹	عملیات اجرایی در کارهای فولادی	۳۱۱
۲-۹	تهییه نقشه‌های ساخت	۳۱۲
۳-۹	عملیات برشکاری و آماده‌سازی لبه‌ها	۳۱۳
۴-۹	ساخت اعضا	۳۲۱
۵-۹	عملیات تمیزکاری و رنگ	۳۵۶
۶-۹	عملیات حمل	۳۶۰
۷-۹	عملیات پیش‌مونتاژ و مونتاژ در پای کار	۳۶۲
۸-۹	عملیات ودادشتن، نصب، خال‌جوش و اتصالات موقت	۳۶۳
۹-۹	شاقولی کردن ستون‌ها، هم‌محور کردن تیرها و تکمیل اطلاعات	۳۶۴
۱۰-۹	نصب گف ستون	۳۶۸
۱۱-۹	رواداری نصب ستون	۳۶۹

مسائل اجرایی در کارهای فولادی

۹

اسکلت فولادی مجموعه‌ای است از نیمرخ‌های فولادی، ورق و نیمرخ‌های چرخی که باید به کمک اتصالات و وسائل اتصال مناسب نظیر جوش، پیچ و یا پرج به یکدیگر متصل شوند.

۱-۹ عملیات اجرایی در کارهای فولادی


ترتیب عملیات اجرایی در کارگاه فولادی به شرح زیر است:

- ۱ - تهیه نقشه‌های ساخت با توجه به نقشه‌های محاسباتی
- ۲ - عملیات برشکاری و سوراخ‌کاری
- ۳ - عملیات ساخت اعضا
- ۴ - تمیزکاری و رنگ
- ۵ - حمل
- ۶ - عملیات پیش‌مونتاژ و مونتاژ در پای کار
- ۷ - عملیات وداشتن، نصب، خال‌جوش و اتصالات موقت
- ۸ - تنظیم نهایی، شاقولی کردن ستون‌ها، هم‌محور کردن تیرها و تکمیل اتصالات
- ۹ - بازرسی و تأیید نهایی
- ۱۰ - رنگ‌آمیزی و لکه‌گیری

در ادامه موارد فوق مورد بحث قرار می‌گیرند.

۲-۹ تهییه نقشه‌های ساخت


قبل از شروع عملیات اجرایی، نقشه‌های محاسباتی که توسط مهندس طراح ارایه شده، به وسیله مهندسین دفتر فنی و تکنسین‌های اجرایی پیمانکار مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و پس از سیاست‌گذاری عملیات ساخت و اجرا و گرفتن تأییدیه‌های لازم از طراح، اسکلت فولادی به‌اجزای ریزتر تقسیم شده و پس از تعیین هندسه هر جزء، ابعاد ورق، محل سوراخ‌ها، نحوه آماده‌سازی لبه‌ها، محل و اندازه جوش‌ها، در مقیاس مناسب رسم می‌گردد. در شکل ۹-۱ نمونه‌ای از نقشه ساخت یک قطعه فلزی نشان داده است که به‌آن نقشه‌های کارگاهی (shop drawing) می‌گویند.

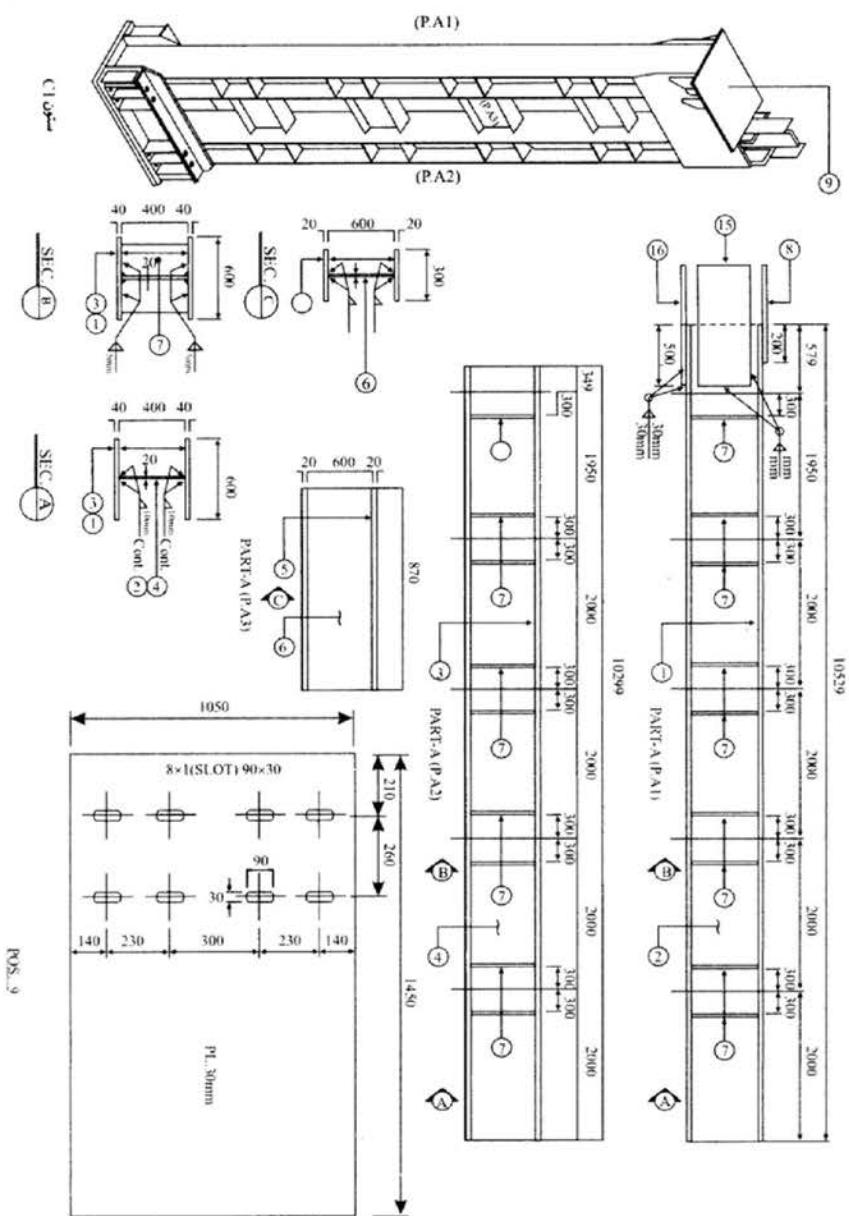

شکل ۹-۱ نقشه کارگاهی یک قطعه ساختمانی.

۹ - ۳ عملیات برشکاری و آماده‌سازی لبه‌ها


عملیات برشکاری بر حسب ضخامت ورق می‌تواند به کمک برش حرارتی یا برش گیوتینی انجام پذیرد. برای انجام عملیات برشکاری به روش حرارتی، ابتدا شاسی‌های مناسبی که ورق یا پروفیل را در وضعیت تخت و تراز قرار می‌دهند، ساخته می‌شوند. در شکل ۹ - ۲ تصویری از شاسی‌های برش نشان داده است.

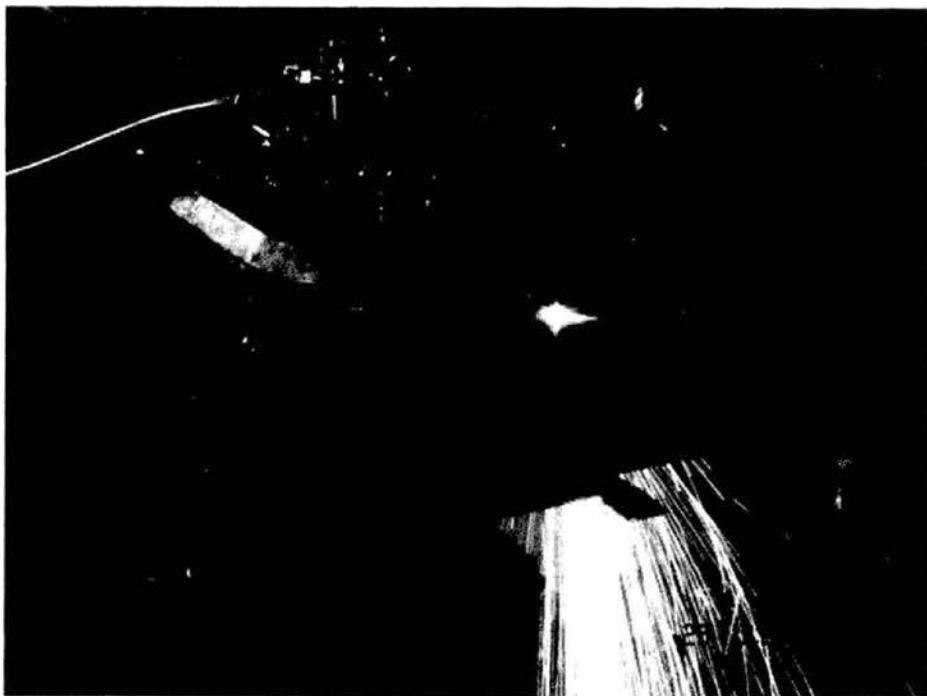


شکل ۹ - ۲ شاسی‌کشی برای برشکاری.

بعد از استقرار ورق در روی شاسی و خط‌کشی آن، ریل گذاری انجام شده و دستگاه برش خودکار بر روی ریل مستقر می‌گردد (شکل ۹ - ۳)، بر حسب ضخامت ورق، اپراتور سرعت حرکت مناسبی برای دستگاه برش تنظیم می‌نماید و دستگاه با حرکت به سمت جلو عملیات برش را به صورت خودکار تحت نظر اپراتور انجام می‌دهد. پس از انجام برش‌های اصلی، به دستگاه برش حرارتی زاویه داده می‌شود و این بار با انجام برش زاویه‌دار، پخی لازم به لبه‌ها جهت انجام جوش شیاری داده می‌شود (شکل ۹ - ۴). عملیات آماده‌سازی لبه‌ها برای ضخامت‌های کم را می‌توان به کمک دستگاه لبه‌زن انجام داد. با توجه به اینکه لبه‌زن، زاویه مورد نظر را باله کردن ورق ایجاد می‌نماید، لبه به وجود آمده از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و پس از جوشکاری، ترک‌هایی در نواحی مجاور جوش به وجود می‌آید. به علت به وجود آمدن انقباض که در نتیجه برش هوا رخ می‌دهد، در صورتی که ورق از یک طرف بریده شود، به صورت شمშیری در می‌آید. به همین دلیل باید هر دو سمت ورق بال به صورت همزمان برش داده شوند. می‌توان این عملیات را با یک دستگاه برش که دارای چندین مشعل می‌باشد، به طور همزمان انجام داد (شکل ۹ - ۶ - پ). در مورد تیرها و شاهتیرهایی که دارای انحنای افقی می‌باشند، ورق‌های بال با انحنای مشخصی به وسیله برش هوا بریده می‌شود.


در شکل‌های ۹-۶ و ۹-۵ دستگاه‌ها و تکنیک‌های مختلف برش قطعات فولادی نشان داده شده است.

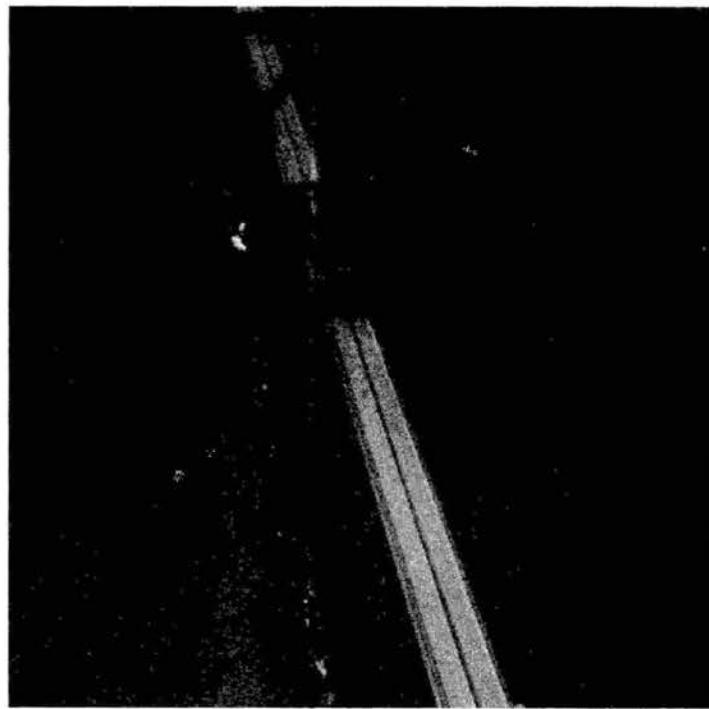


شکل ۹-۳ عملیات برشکاری با دستگاه برش خودکار. برشکاری باید در هر دو لبه انجام شود، و گرنه باعث شمشیری شدن ورق بریده شده می‌شود.

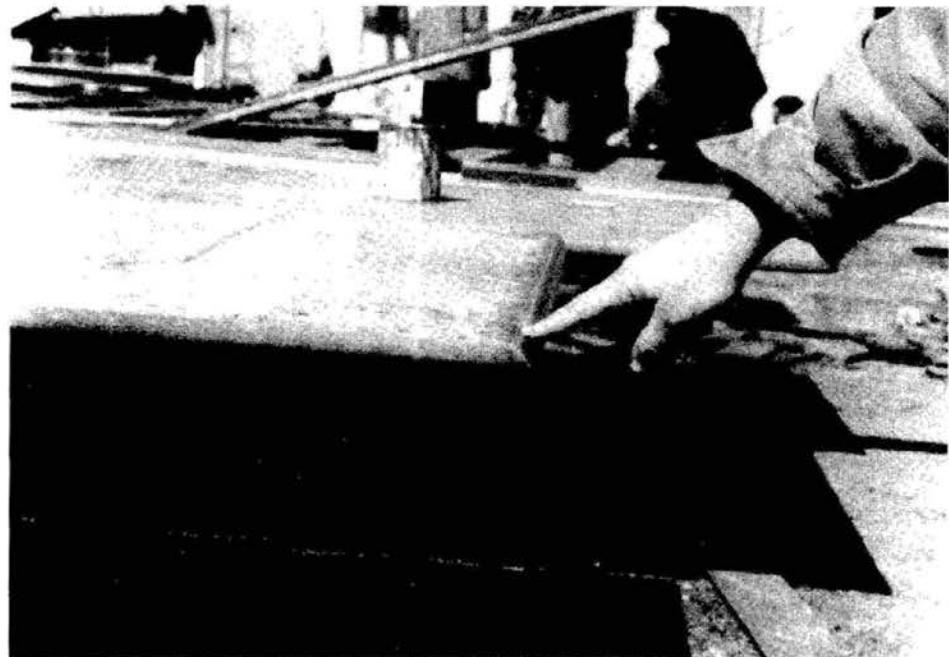


شکل ۹-۴ آماده‌سازی لبه‌ها.

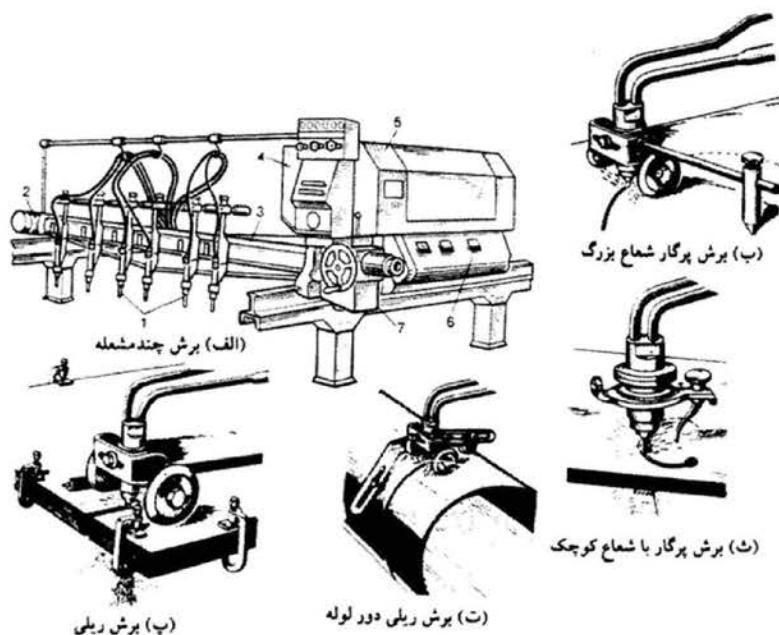


شکل ۹-۵ وسایل مختلف برش.

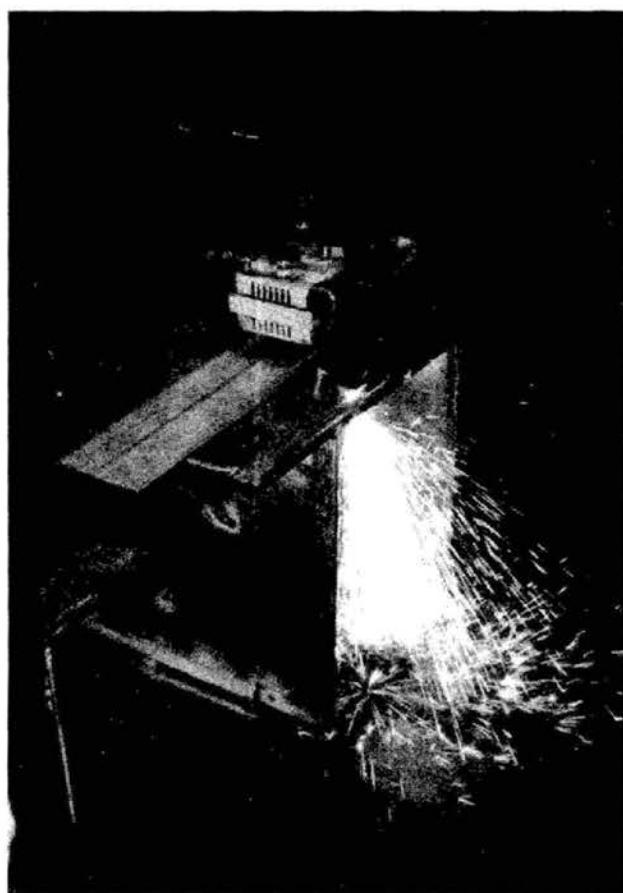

شکل ۹-۶-الف برش انتهای ستون و گونیا کردن آن بعداز ساخت کامل عضو.

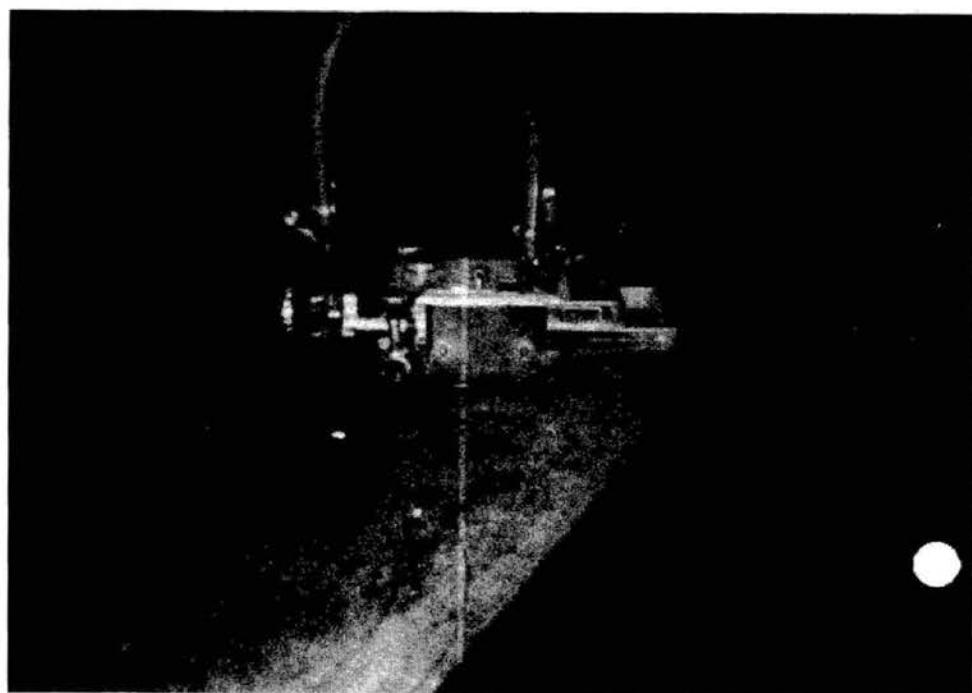


شکل ۹-۶-ب دستگاه برش پرگاری.

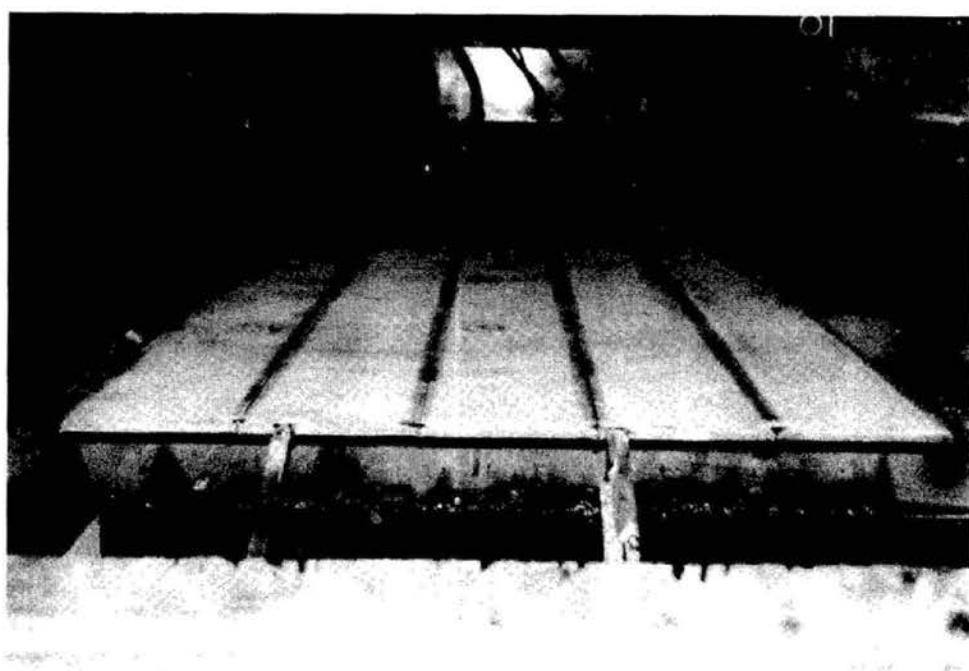


شکل ۹-۶-پ دستگاه برش چندمشعله. در سمت چپ عکس به برش لبه گرد ورق (لبه فابریک) توجه نمایید. برش و دورریز لبه گرد ورق به علت وجود ترک‌های حین نورد لازم است.




شکل ۹-۶-ت دستگاه برش گیوتین.

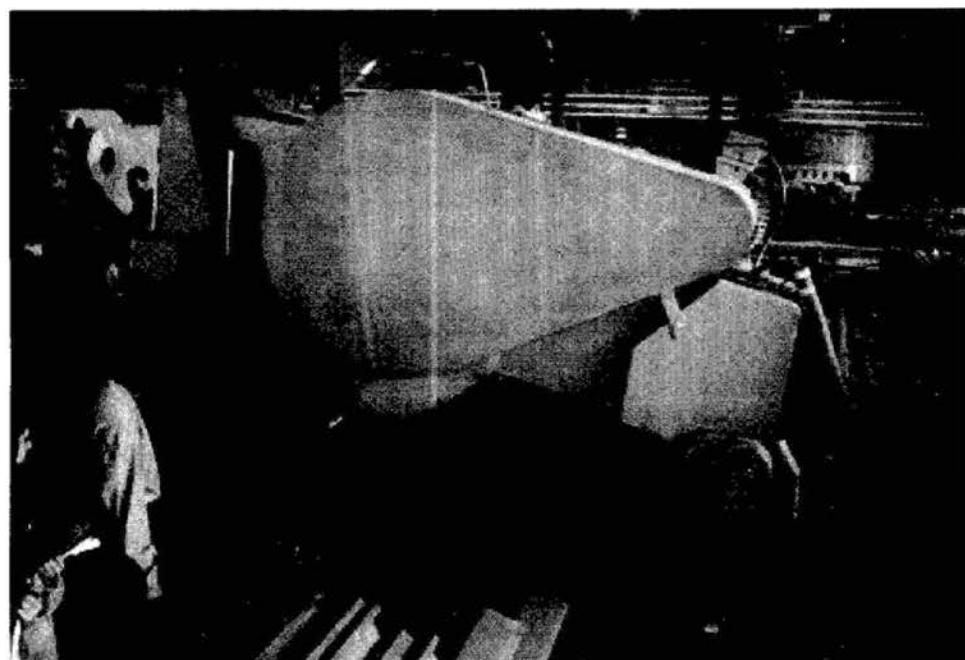

شکل ۹-۶-ث دستگاه برش اره گرد برای برش نیمرخها.

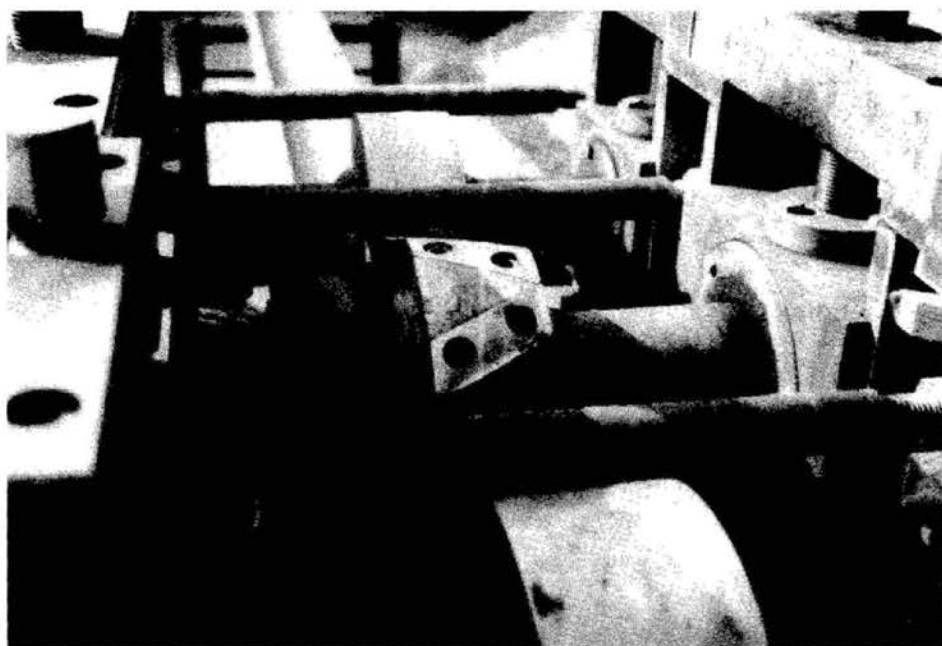

شکل ۹-۶-ج برش تیر لانه‌زبوری به کمک تیغه برش.

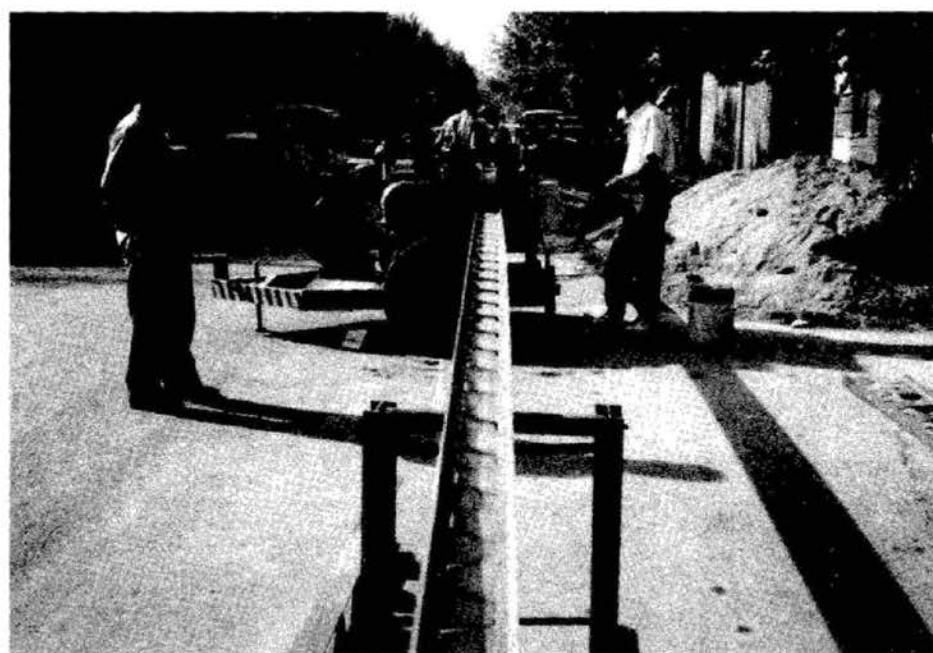


شکل ۹-۶-ج برش تیر لانه‌زبوری به کمک تیغه برش (ادامه).

عملیات سوراخ کاری

پس از عملیات برش، در صورت نیاز عملیات سوراخ کاری انجام می‌شود. انجام عملیات سوراخ کاری بهدو روش ممکن است:

- ۱ - متنه (شکل‌های ۹ - ۷ - الف و ب)
- ۲ - دستگاه پانچ (ضربهزن) (شکل ۹ - ۷ - ت)


سوراخ ایجادشده توسط متنه از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است ولی عملیات مربوطه پرهزینه می‌باشد. عملیات متنه کاری معمولاً توسط متنهای رادیال انجام می‌شود (شکل ۹ - ۷ - ب) که دارای بازده خوبی می‌باشد. در صورتی که ضخامت ورق در حد کم یا متوسط (تا حدود ۱۵ میلی‌متر) باشد، انجام سوراخ‌ها توسط دستگاه سوراخ‌زن (پانچ) انجام می‌شود. آزمایشات نشان می‌دهند که در پیرامون سوراخ‌های ایجادشده توسط دستگاه سوراخ‌زن، ترک‌های میکروسکوپی وجود دارد که در محاسبات تأثیر این افزومن قدر سوراخ به مقدار ۲ میلی‌متر منظور می‌نمایند. راه حل میانه این است که ابتدا سوراخی با قطر کوچکتر توسط دستگاه سوراخ‌زن ایجاد شود و سپس توسط متنه کاری گشاد شده و به قطر مورد نظر افزایش یابد.

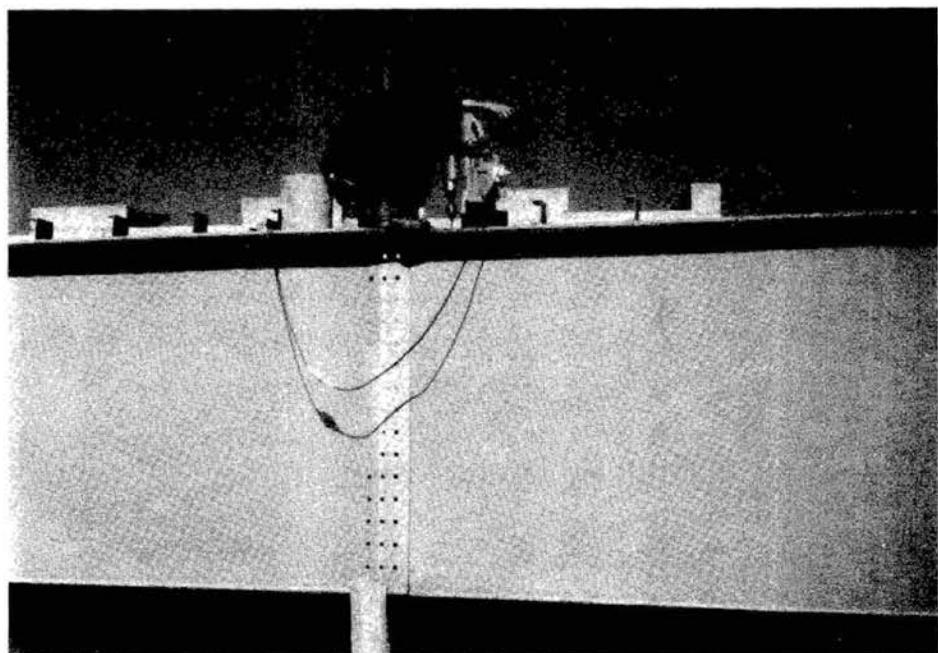


شکل ۹ - ۷ - الف متنه مغناطیسی.



شکل ۹-۷-ب مته رادیال.

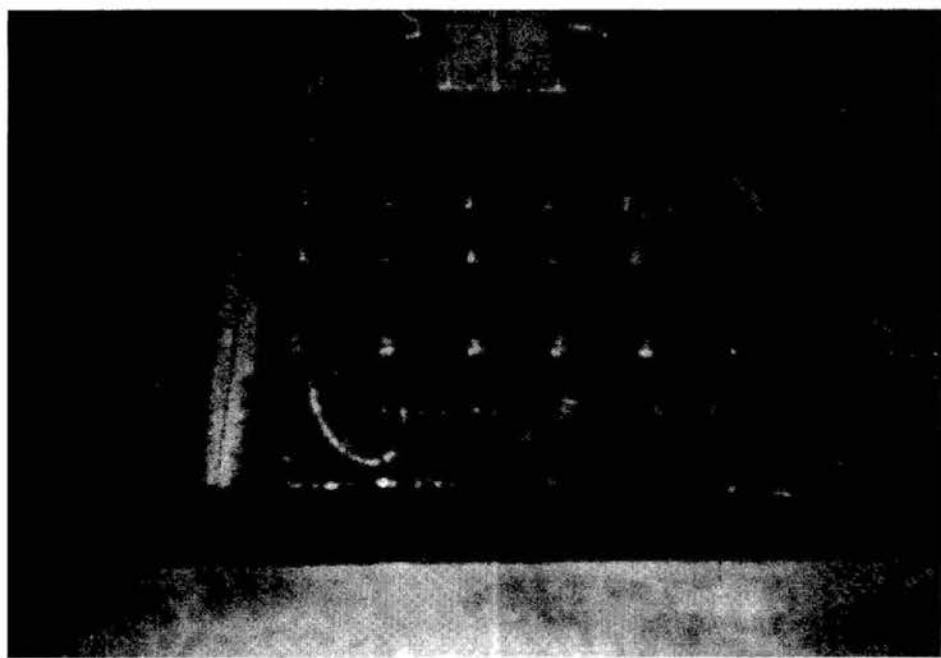

شکل ۹-۷-پ خط کشی قطعه برای انجام عملیات سوراخ کاری.

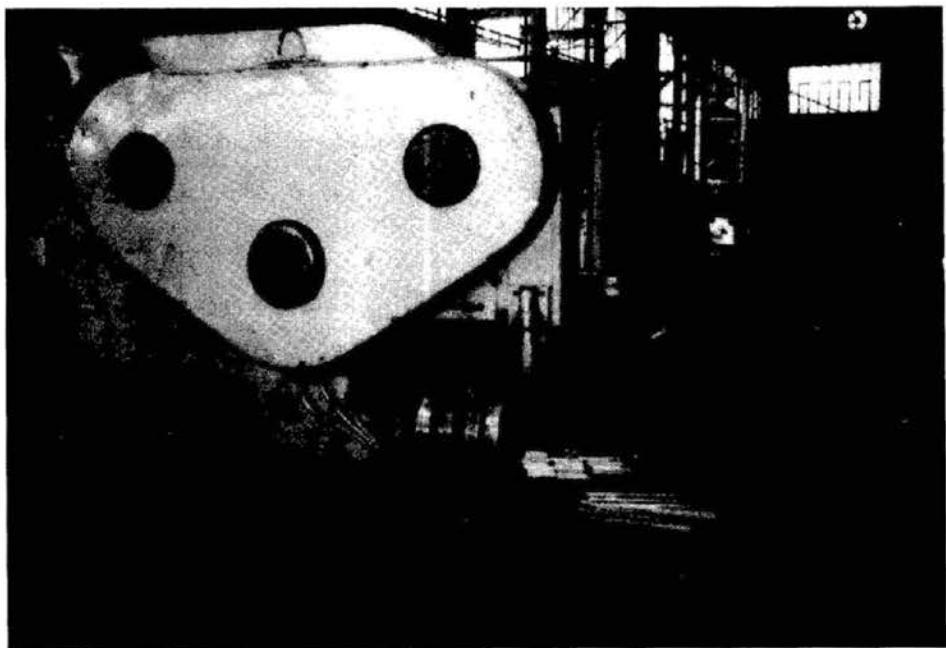

شکل ۹-۷-ت برشکاری توسط برش ضربه‌زن.

۴-۹ ساخت اعضا

روش ساخت اعضا بر حسب اینکه از ورق ساخته شوند و یا پروفیل، متفاوت خواهد بود. در صورتی که اعضا از ورق ساخته شوند، مراحل کار به صورت زیر است:

۱ - برشکاری

۲ - تسمه‌سازی - یعنی یکسره کردن ورق‌ها و انجام جوش درزهای آنها در روی شاسی و بازرسی جوش درزها

۳ - مونتاژ اولیه - یعنی مونتاژ بال و جان و خال جوش کردن آن در داخل قالب

۴ - جوش اولیه - تکمیل جوشکاری بال و جان یا جوش سخت‌کننده‌های ستون‌های جعبه‌ای

۵ - مونتاژ صفحه ستون یا فلنچ تیر

۶ - تابگیری

۷ - مونتاژ سخت‌کننده‌ها و سایر الحاقیات هسته ستون یا مونتاژ وجه چهارم در ستون‌های جعبه‌ای

۸ - جوش ثانویه - تکمیل جوش هسته ستون و یا تیر

۹ - مونتاژ نهایی - ملحقات ستون (دستک، ورق زیرسری، ورق بادبند و...)

۱۰ - جوش نهایی

در موقعی تقدم و تأخیر دیفهای ۲ و ۳ عوض می‌شود; یعنی ورق‌های بال و جان مونتاژ می‌شوند و سپس جوش درزها انجام می‌شود. این کار هر چند ممکن است از نظر کنترل تغییر شکل‌ها مفید باشد، لیکن به علت به وجود آمدن دو عیب عمدی زیر غیرمجاز می‌باشد:

۱- ایجاد تنش‌های پسماند با توجه به قیدهای موجود در مقابل تغییر شکل‌های حرارتی جوش و فلز جوش شده.

۲- دشواری اجرای جوش در زهای به صورت پیوسته و بی عیب.

۹-۴-۱ تسممه‌سازی

تسممه‌سازی فقط در مورد اعضای ساخته شده از ورق به کار می‌رود. از آنجایی که ورق به صورت رول بر ش نخورد و یا اغلب به طول ۶ متری بر ش نخورد در بازار موجود می‌باشد و از طرفی اکثر دستگاه‌های بر ش گیوتین قابلیت بر ش ورق تا طول ۶ متر را دارا می‌باشند، جهت ساخت اعضای ساخته نظری ستون‌ها و یا حتی شاه‌تیرها که دارای طول بیش از ۶ متر می‌باشند تسممه‌سازی امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

در تسممه‌سازی باید از تسممه ورق‌های صاف و بدون پیچیدگی و یا شمشیری استفاده شود. مونتاژ و یا سر هم کردن صحیح تسممه‌ها و رعایت محل قرارگیری بندهای جوش در قطعه نهایی از نکات بسیار مهم در کیفیت نهایی و کارآبی تیروورق‌ها می‌باشد.

در مرحله مونتاژ، تسممه‌ها روی یک شاسی مسطح در راستای یک سری صفحات عمودی کوچک (به صورت لچکی) که از قبل به صورت ریسمانی در یک راستا قرار گرفته‌اند، قرار می‌گیرند و درز جوش‌ها هم راستا شده و با حال جوش و ناوادان کنار جوش به هم متصل می‌شوند.

قطعاتی که با جوش شیاری به صورت لب به لب به یکدیگر متصل می‌شوند، باید هم‌باد یکدیگر قرار گرفته و به وسیله پیچ، گیره، گوه، قید و یا حال جوش تا اتمام جوشکاری در وضعیت خود تثبیت شوند. در صورت امکان استفاده از قید و قالب، توصیه می‌شود آزادی‌های مناسب برای جمع‌شدگی و تابیدگی وجود داشته باشد.

۹-۱-۱ درزهای لب به لب

بر حسب نوع آماده‌سازی لبه‌ها و درز حاصل، انواع مختلفی از جوش لب به لب به وجود می‌آید. درزهای للامی و نیم للامی (J, U) کمترین مقدار فلز جوش را لازم دارند، اما در عین حال عملیات سنگزنه و تراش برای آماده‌سازی لبه‌ها پرکار و پرهزینه است و امکان انجام آن در هر کارخانه‌ای وجود ندارد. وجود این مشکلات، طراح را به استفاده از درزهای جناغی (V) محدود می‌کند. در درز V، با کاهش زاویه درز، مصرف فلز جوش کاهش می‌یابد. لیکن با کاهش این زاویه، دهانه ریشه باید به منظور دستیابی الکترود به داخل درز و ایجاد یک جوش سالم در ریشه درز، افزایش داده شود. بدینهی است برای حصول جوش اقتصادی، باید تعادلی بین زاویه پیخی و دهانه ریشه به وجود آید. در ورق‌های ضخیم‌تر، درز با زاویه کوچک‌تر و ریشه بزرگ‌تر، کمترین مقدار فلز جوش را لازم دارد.

چنانچه تسممه پشت‌بند مورد استفاده قرار گیرد، دست طراح در انتخاب دهانه ریشه باز خواهد بود، لیکن جوشکاری باید در یک سمت انجام گیرد، به عبارت دیگر یک درز V تنها خواهیم داشت. اما اگر تسممه پشت‌بند مورد استفاده قرار نگیرد، دهانه ریشه باید در حدود ۳ میلی‌متر باز نگه داشته شود. در این صورت جوش روی دهانه ریشه


پل زده و پایین نمی‌ریزد. درز جناغی ممکن است به صورت یکطرفه (V) یا دوطرفه (X) باشد. در هر دو صورت، ریشه باید از سمت دیگر سنگ خورده و یک عبور جوش انجام شود. این امر سلامت درز جوش را تضمین می‌کند. در ورق‌های نازک، استفاده از جوش جناغی یکطرفه (V) کافی است، لیکن با افزایش ضخامت ورق، استفاده از درز جناغی دوطرفه ترجیح دارد. به خاطر داشته باشید که در درز V، تغییرشکل زاویه‌ای بیشتر است و با افزایش ضخامت ورق، به سرعت افزایش می‌یابد.

۹-۱-۲ هم‌راستا کردن ورق‌ها

هم‌راستا کردن جهت افزایش و بهبود عملیات جوشکاری ضروری است. قرارگیری درزهای لب به لب جان و بال در یک صفحه، تا حد زیادی هم‌راستا کردن ورق بال و جان را ساده می‌نماید.

شکل ۹-۸ یک درز لب به لب × غیر هم‌راستا را در بال یک شاهتیر، در نقطه تغییر مقطع نشان می‌دهد. این عدم هم‌راستایی، حصول یک ریشه سالم و جوش بی‌عیب را مشکل می‌نماید.


حتی در صورت هم‌راستایی کامل در ورق جان، ورق بال می‌تواند تحت غیر هم‌راستایی قرار گیرد. کج شدن ناگهانی بال‌ها در خلال ساخت، عدم دقیقت در جایه‌جایی به محل اجرا، یا حتی یک اختلاف در هلالی شدن در بال می‌تواند چنین شرایطی را ایجاد کند. مشکل هلالی شدن، با اندازه جوش گوشه جان به بال، افزایش پیدا کرده و با زیاد شدن ضخامت بال تیر کاهش می‌یابد.

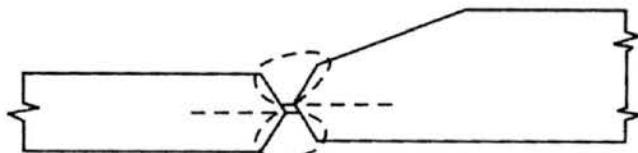


شکل ۹-۸ هم‌راستا کردن ورق‌ها.

روش‌های مختلفی برای تصحیح این شرایط وجود دارد که شکل ۹-۹ یکی از این روش‌ها را نشان می‌دهد. زمانی که ورق‌ها زیاد ضخیم نیستند، می‌توان گیره‌های کوچکی به انتهای یکی از ورق‌ها جوش داد. راندن یک گوه فولادی بین هر گیره و ورق دیگر، لبه‌ها را هم‌راستا می‌نماید. جوش دادن گیره‌ها در یک سمت، تا حد زیادی برداشتن آنها را تسهیل می‌کند.

شکل ۹-۱۰ هم روش دیگری را که معمولاً در مورد بال‌های ضخیم‌تر، مورد استفاده قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد.

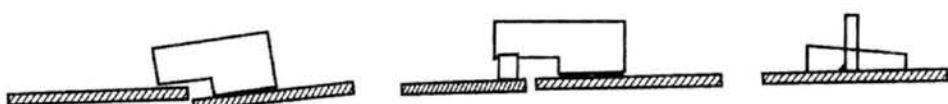


شکل ۹-۹ گیره فقط در طول یک لبه جوش می‌شود، بنابراین می‌تواند به راحتی با یک چکش برداشته شود. گوه فولادی به منظور قرار دادن لبه‌های ورق در یک ردیف به‌زیر گیره رانده می‌شود.

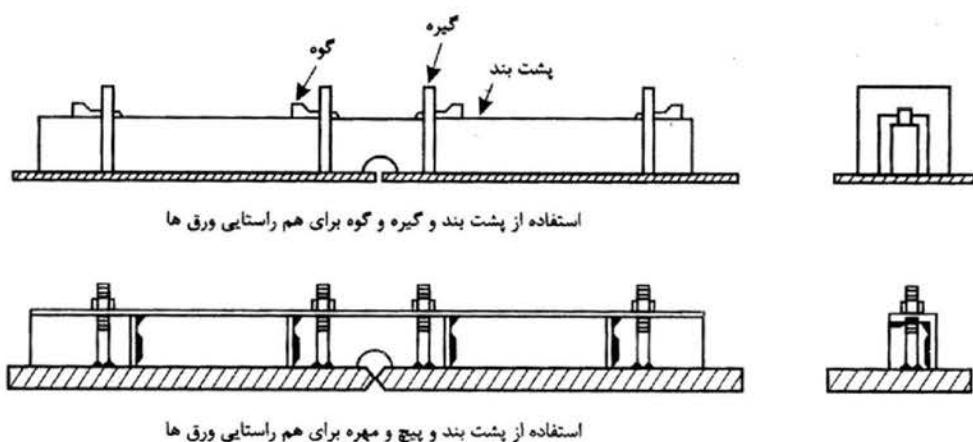


شکل ۹

۳-۱-۴-۹ ریزش انتهای جوش


به علت ریزش مواد مذاب جوش، انتهای جوش درزهای لب بهلب به صورت تمام ضخامت در نمی‌آید. برای رفع این عیب، غالباً در انتهای درز، به کمک تسممه، اضافه‌طولی برای درز ایجاد می‌شود که بعد از اتمام عملیات جوشکاری، این قطعه سنگ زده می‌شود (شکل‌های ۹-۱۱ و ۹-۱۲). تعییه این جزئیات در درزهای بال بسیار مهمتر می‌باشد. به این اضافه‌طول، ناوдан گویند. در شکل‌های ۹-۱۳ و ۹-۱۴ تصاویری از اجرای درزهای لب بهلب نشان داده شده است.

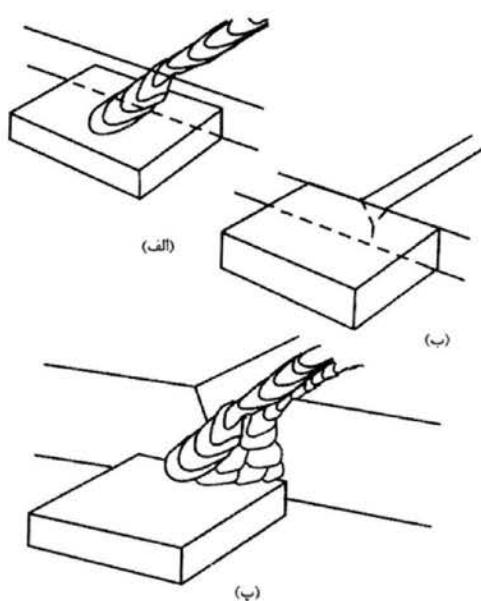

شکل ۹-۱۱ نصب ناوдан در ابتدا و انتهای درز.

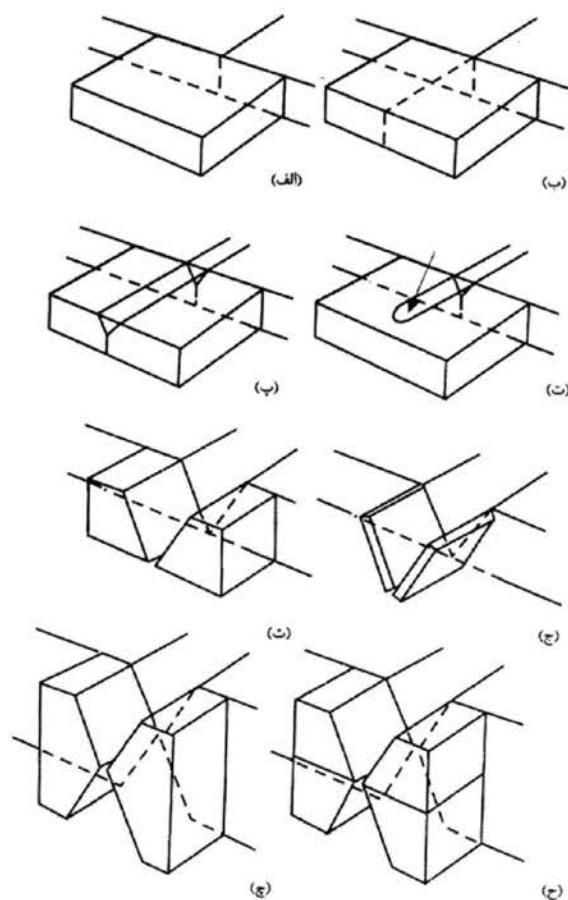

شکل ۹-۱۲ تعبیه ناودان.

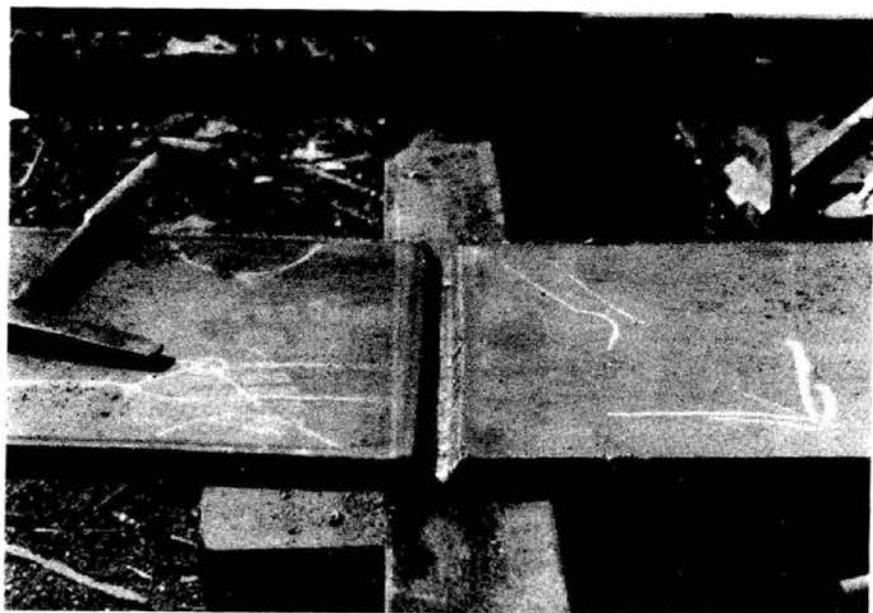

شکل ۹-۱۳ سرهم کردن ورق‌ها و انجام پاس ریشه.



شکل ۹ - ۱۴ - تکمیل جوش شیاری و ناودان انتهایی.

۹ - ۴ - ۲ - مونتاژ ورق‌های بال و جان مقاطع I شکل

در ساخت تمام خودکار، ابتدا ورق بال و جان با خال جوش بهم متصل شده و سپس توسط جوش زیرپودری نوار جوش کامل می‌شود. تیرورق‌ها را می‌توان به وسیله یکی از روش‌های زیر مونتاژ نمود:


۱ - نخست یک بال بر روی زمین به صورت تخت قرار داده شده و محور آن توسط گج علامت زده می‌شود. در این حالت گیره‌های قائم کوچکی در فواصل مشخصی نسبت به یکدیگر در طول بال، در نزدیکی خط میانی آن خال جوش می‌شوند (شکل ۹ - ۱۵). سپس جان تیرورق به صورت قائم بر روی بال قرار گرفته و به طور موقت با قطعات مهاری موقت که بین جان و بال جوش شده‌اند، نگه داشته می‌شود. گیره‌ها در طول بال، موقعیت جان را در طول خط میانی بال حفظ می‌کنند. حال می‌توان ورق بال فوقانی را در بالای جان نصب و خال جوش کرد. این روش در مورد تیرهای مستقیم با ارتفاع کم و متوسط به کار می‌رود.

می‌توان تیرورق را با خواباندن ورق جان بر روی قالب در موقعیت افقی مونتاژ نمود (شکل ۹ - ۱۶). در این روش بعد از خواباندن جان بر روی قالب، ورق‌های بال در موقعیت خودشان قرار گرفته و با وسایلی نظری گوه، پیچ، جک و یا در بعضی شرایط هوای فشرده، بهدو لبه جان محکم می‌شوند. قالب به صورت خودکار، بال را در موقعیت مشخص به صورت قائم نگه می‌دارد.


1. Wedges

2. Screws

3. Jacks

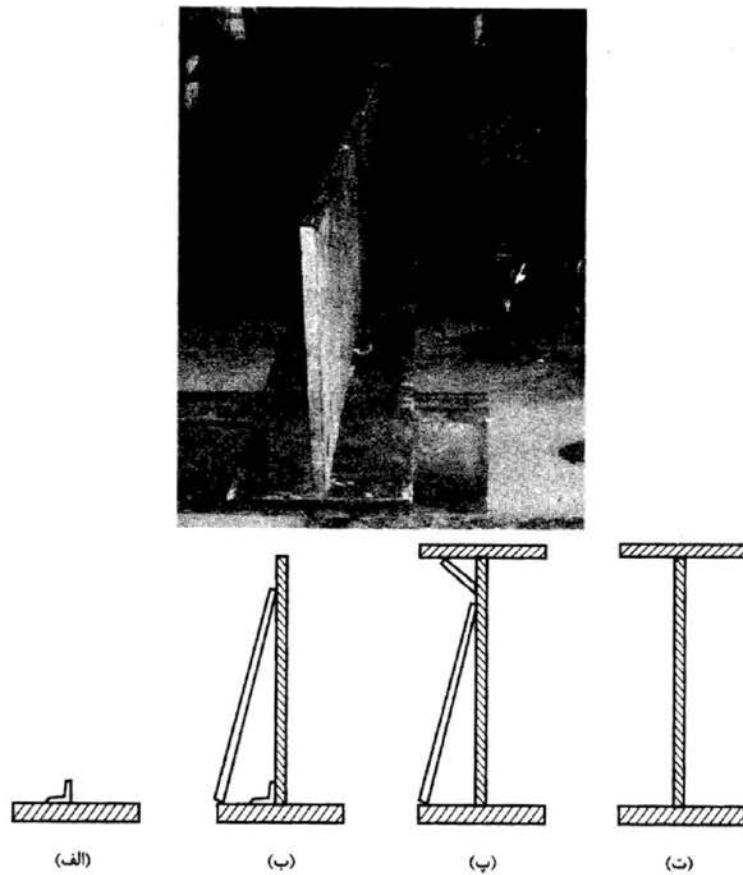


شکل ۹-۱۵ مراحل مونتاژ و جوشکاری ورق جان و بال تیرورق به روش جان قائم.

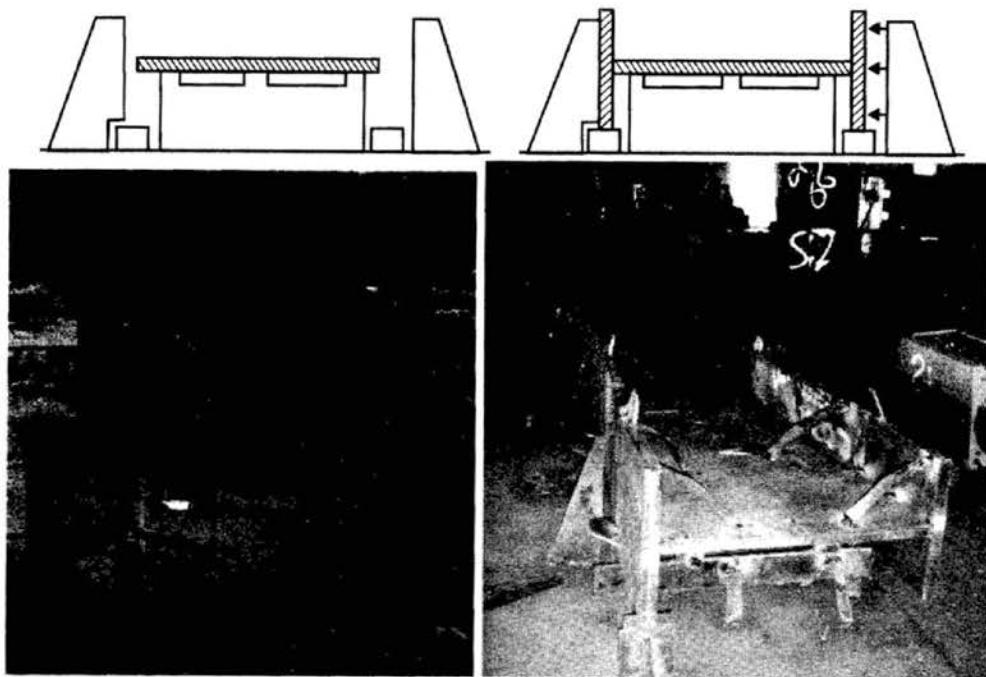


شکل ۹-۱۶ مونتاژ تیرورق در قالب به روش بال قائم.

اگر جان لاغر و یا عمیق (با ارتفاع زیاد) باشد، باید احتیاط کرد که فشار زیادی بر روی بال‌ها وارد نشود، چرا که می‌تواند باعث کمانه کردن جان به‌سمت بالا شود (شکل ۹ - ۱۷). از آنجایی که بال‌ها به‌صورت قائم بر روی پایه نگه داشته می‌شوند، زمانی که فشار از روی آنها برداشته شده و جان به‌صورت اولیه درمی‌آید، امکان دارد که بال‌ها بچرخدند و دیگر نسبت بهم موازی نباشند.

تیرهای ماهیچه‌ای به‌شکل شکم ماهی^۱، معمولاً با خواباندن جان به‌صورت افقی مشابه روش بال قائم مونتاژ می‌شوند. اما در عین حال برخی از این‌گونه تیرها که زیاد عمیق نیستند، به‌روش جان قائم مونتاژ می‌شوند (شکل ۹ - ۱۸). در این روش بال مستقیم فوقانی روی قالب قرار داده شده، و جان به‌صورت قائم در موقعیت خود قرار می‌گیرد، در این حالت بال تحتانی، روی قسمت فوقانی قرار داده شده و با کمی فشار و یا حرارت در مقابل لبه منحنی جان محکم می‌شود.

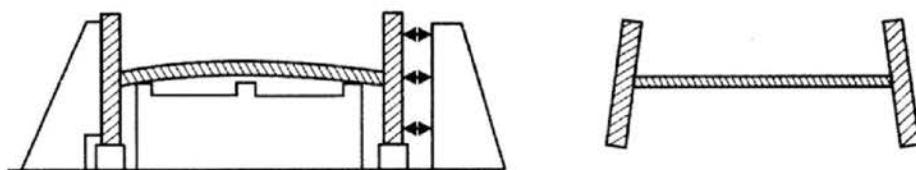

شکل ۹ - ۱۷

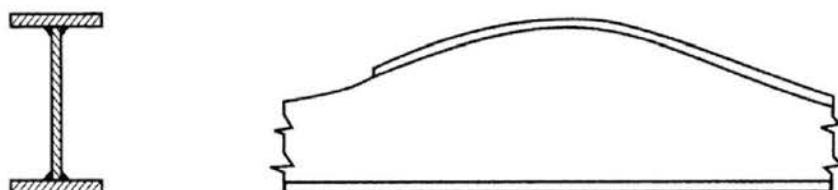

شکل ۹ - ۱۸

۳ - ۴ - ۹ مونتاژ مقاطع جعبه‌ای

ستون‌های جعبه‌ای داری دو بال و دو جان می‌باشند و در اکثر سازه‌های ساختمانی با اسکلت فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به عدم امکان دسترسی به داخل ستون پس از بسته شدن آن و در نتیجه عدم امکان جوشکاری سخت‌کننده‌های داخلی آن در مرحله مونتاژ اولیه، یک وجه از چهار وجه ستون نباید مونتاژ شود.

ترتیب کار به‌این شکل است که مطابق مونتاژ I شکل ابتدا یک قالب یا فیکسچر مناسب در روی یک شاسی ساخته می‌شود. در اینجا مونتاژ بر روی یک بال انجام می‌شود، و دو جان ستون مطابق نقشه‌های کارگاهی با رعایت فاصله آنها از لبه بال، روی بال زیرین مونتاژ می‌شوند. (شکل ۹ - ۱۹)

جهت مونتاژ دو وجه جان روی بال زیرین، ابتدا تعدادی ورق‌های کوچک که به‌صورت گونیا بریده شده‌اند از داخل، روی بال، خال جوش می‌شوند به نحوی که دو ورق جان پس از چسبیدن به‌آنها در محل نهایی خود قرار گرفته

4. Haunched or fish belly girders

باشد. لازم به ذکر است این ورقهای کوچک پس از تکمیل مونتاژ ورقهای جان برداشته شده و جهت ساخت ستون‌های بعدی به کار می‌روند. پس از مونتاژ ورقهای جان روی بال، باید این ورقهای روی بال گونیا شوند که این امر توسط مونتاژ کار به وسیله ابزار مناسب نظیر گوه، پتک آهنگری و گونیا انجام می‌شود.

ورقهای سخت‌کننده نیز در این مرحله مطابق نقشه‌های کارگاهی در داخل ستون جعبه‌ای (که اکنون به صورت یک مقطع U شکل می‌باشد) مونتاژ می‌شود. این کار با رعایت اضافه طول مناسب جهت جمع‌شدگی پس از جوشکاری، که متناسب با ضخامت ورق و اندازه جوش بال به جان می‌باشد، صورت می‌گیرد.

در ستون‌های جعبه‌ای در حالت U شکل، جهت جلوگیری از تغییر شکل و ناگونیایی جان و بال نسبت به هم از میله‌های مهاری در سرتاسر طول ستون استفاده می‌شود. این کار از ناحیه داخل ستون به صورتی انجام می‌شود که دو جان نسبت به هم و نسبت به بال ستون مهار شده باشد.



شکل ۹ - ۱۹. مونتاژ اولیه ستون جعبه‌ای.

مونتاژ وجه چهارم ستون‌های جعبه‌ای

پس از تکمیل جوش سخت‌کننده‌های داخل ستون‌های جعبه‌ای، نوبت مونتاژ وجه چهارم این ستون‌ها می‌رسد. قبل از مونتاژ وجه چهارم باید کلیه جوش‌های داخل ستون مورد بازرسی و تأیید مهندس ناظر یا بازرس جوش ساختمان قرار گرفته و پس از تأیید، مونتاژ وجه چهارم مجاز می‌باشد. تاب‌گیری و صاف کردن ورق وجه چهارم قبل از مونتاژ الزامی می‌باشد. مونتاژ وجه چهارم در این نوع ستون‌ها عموماً به یکی از دو روش زیر انجام می‌شود:


- ۱ - ورق وجه چهارم به صورت کامل بندزنی و جوش شده و جهت اتصال به سخت‌کننده‌های داخلی از جوش کام استفاده می‌شود.

در این روش محل قرارگیری سخت‌کننده‌ها در زیر وجه چهارم توسط مونتاژ کار مربوطه با دقت اندازه‌گیری شده و روی ورق خط کشی می‌شود. ابعاد و شکل درز جوش کام مطابق نقشه‌ها و آیین‌نامه می‌باشد. (شکل ۹ - ۲۰)

کلیه برش‌ها باید توسط برش خودکار و با دقت انجام شود.

وجه چهارم باید به طور کامل به لبه‌های جان چسبیده و نسبت به آنها گونیا باشد. می‌توان با استفاده از یک قطعه U شکل و گوه، وجه چهارم را تا حد ممکن به لبه‌های جان ستون چسباند. در صورتی که لبه‌های درز جوش کام، نیاز به سنگزنانی داشته باشد، باید قبل از مونتاژ کامل، عملیات سنگزنانی و آماده‌سازی لبه روی آن انجام شود.


۲ - وجه چهارم ستون به صورت تکه تکه در حداصل میان ترازهای ستون روی U مونتاژ شده به نحوی که ورق‌های سخت‌کننده را بتوان به آن از داخل جوشکاری نمود (شکل ۹ - ۲۰). عموماً این روش در مورد مقاطع بزرگ کاربرد دارد. اتصال ورق‌های بال بهم نیز به صورت شیاری با ورق پشت‌بند انجام می‌شود. کلیه موارد در خصوص گونیا بودن این وجه نسبت به ستون که در روش اول گفته شد در این موارد نیز صادق می‌باشد.

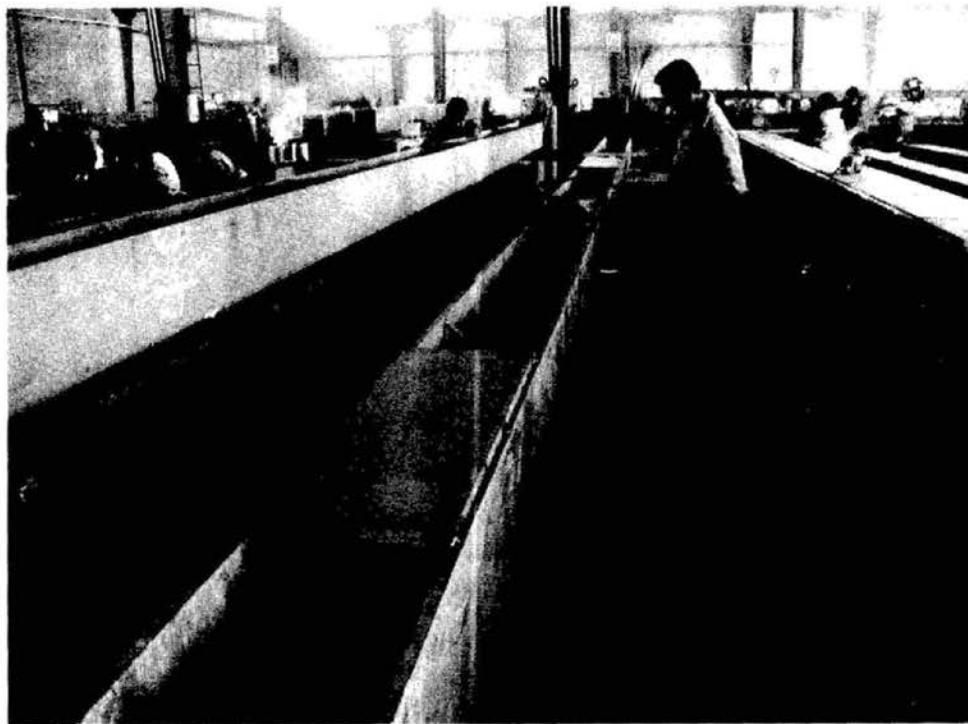

شکل ۹ - ۲۰ - نصب وجه چهارم روی ستون جعبه‌ای.


۴ - ۴ - ۹ جوشکاری بال و جان

چنانچه تیرورق‌ها، تیرجعبه‌ها و یا ورق‌های تقویتی^۵، متقارن باشند، چهار نوار جوش به خوبی در حول محور خنثای مقطع متعادل می‌شوند و در نتیجه انحنای حاصل از جوشکاری بسیار کم خواهد بود (شکل ۹ - ۲۱). ترتیب و توالی جوشکاری خودکار جهت انجام چهار نوار جوش، می‌تواند بدون تأثیر عمدت‌های در تغییر شکل متفاوت باشد. در بیشتر حالات، توالی و ترتیب جوشکاری، تابعی از نوع قالب به کار رفته و روش حرکت تیر از یک موقعیت جوشکاری به موقعیت دیگر در کارگاه می‌باشد.

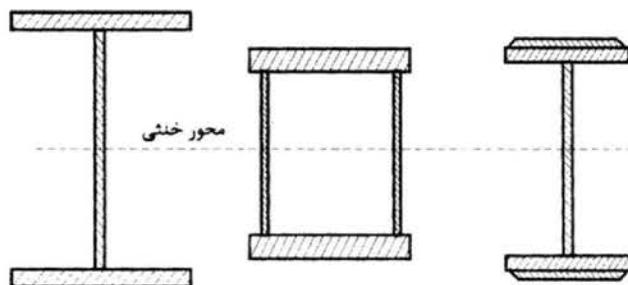


شکل ۹-۲۱

در شکل ۹-۲۲-الف، دستگاه مونتاژ دارای دو پایه برای حفظ ورق‌های مونتاژ شده تحت دو زاویه مخالف می‌باشد. وضعیت قرارگیری طوری است که جوش بال به جان در وضعیت تخت انجام می‌شود. از آنجایی که برگرداندن کامل تیر، مشکل و وقت‌گیر است، لذا توالی و ترتیب جوش‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تعداد برگرداندن آن تا حد امکان کاهش یابد.

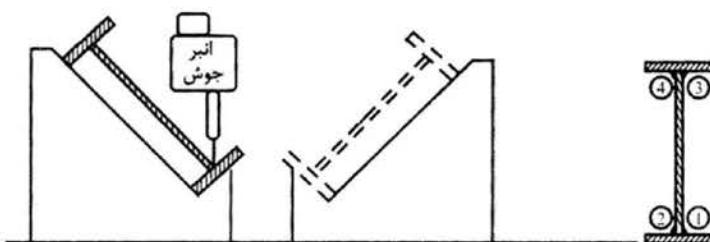

شکل ۹-۲۲-الف ترتیب جوشکاری طولی تیر ورق.

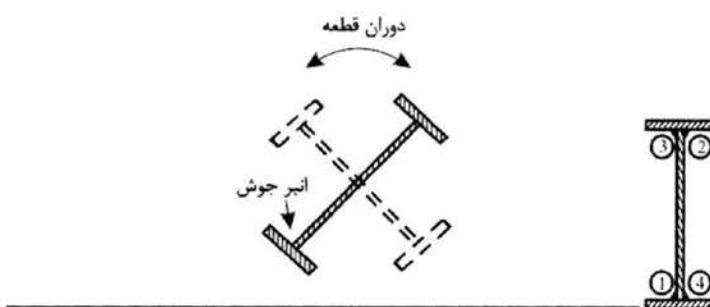

شکل ۹-۲۲-ب ترتیب جوشکاری طولی تیر ورق.

در شکل ۹-۲۲-الف مجموعه تیر مونتاژ شده، نخست بر روی پایه چپ قرار گرفته و جوش ۱ اجرا می‌شود. ساده‌ترین گام بعدی برداشتن تیر با جرثقیل قلاب شده به بال فوقانی و خواباندن آن بر روی پایه سمت می‌باشد. در این مرحله جوش ۲ بر روی همان بال اما در سمت دیگر جان انجام می‌شود. حالا تیر برداشته شده و بر روی زمین قرار گرفته و پس از سر و ته شدن، برای اجرای جوش ۳ در موقعیت تخت، بر روی یکی از پایه‌ها قرار داده می‌شود. بالاخره

تیر برداشته شده و برای آنکه جوش ۴ انجام شود بر روی پایه دیگر خوابانده می‌شود. در شکل ۹ - ۲۲ - ب از یک قالب چرخان برای اجرای جوش بال به جان استفاده شده است. بعد از اینکه جوش ۱ کامل شد، تیر دوران یافته و جوش ۲ انجام می‌شود. حال باید سر دستگاه جوش به عقب و به سمت دیگر جان تیر برگشته و جوش ۳ را اجرا کند، در نهایت دوباره تیر دوران یافته و جوش ۴ انجام می‌گردد. ترتیب‌های مختلف عبور جوش که در بالا بیان شد، بستگی کامل به قالب، روش به کار رفته و ترجیحاً مقدار تأثیر آن بر تغییرشکل دارد.


۹ - ۴ - ۵ تحدب بال و سخت‌کننده‌های عرضی

معمولًاً بعد از تکمیل نوارهای جوش بال به جان، سخت‌کننده‌های عرضی مونتاژ شده و به تیر جوش می‌شوند (شکل ۹ - ۲۳).


اگر ورق بال لاغر و عریض باشد، امکان ایجاد پدیده تحدب یا هلالی شدن در ورق بال در حین اجرای جوش بال به جان وجود دارد. در صورت وقوع چنین پدیده‌ای قبل از قرار دادن سخت‌کننده، ورق بال را باید با فشار بهوضیت اولیه درآورد.

رابطه زیر، مقدار تحدب بال‌ها را به صورت تخمینی نشان می‌دهد (شکل ۹ - ۲۴ - الف).

$$\Delta = \frac{0.5W(0.38 D^{1.3})}{t^2} \quad (9 - ۱)$$

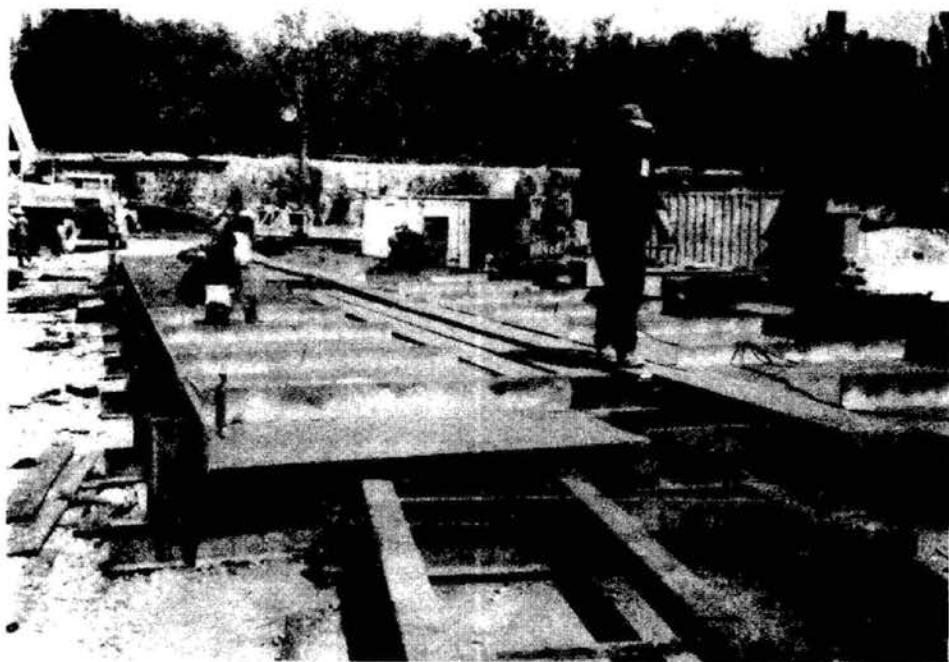

شکل ۹ - ۲۳

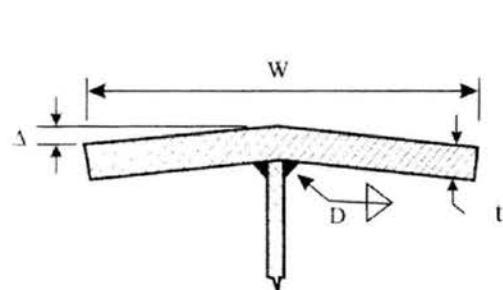

شکل ۹ - ۲۴ - الف

که در آن:

D = اندازه ساق جوش بر حسب میلی متر

W = عرض ورق به میلی متر

t = ضخامت بال به میلی متر

Δ = انحراف نوک بال از وضعیت اولیه به میلی متر

در شکل ۹ - ۲۴ - ب روش جلوگیری از تحدب بال نشان داده شده است.



شکل ۹ - ۲۴ - ب روش‌های جلوگیری از تحدب بال.

آینه‌نامه‌ها، بخصوص آینه‌نامه‌های طراحی پل، اجازه جوش سخت‌کننده به بال کششی را نمی‌دهند. از طرفی فاصله بین سخت‌کننده و بال کششی، می‌تواند نقطه‌ای برای شروع خوردگی در فولاد باشد. لذا باید به طریقی سخت‌کننده به بال کششی جفت شود. برای رسیدن به این هدف، روش زیر می‌تواند به کار گرفته شود:

- ۱ - لزومی ندارد که سخت‌کننده به صورت کاملاً جذب بریده شود و می‌تواند مقداری لقی در حد فاصل دو بال داشته باشد.
- ۲ - سخت‌کننده را محکم در مقابل بال کششی فشار دهید.
- ۳ - سخت‌کننده را به جان تیر جوش دهید.
- ۴ - در نهایت سخت‌کننده را به بال فشاری جوش دهید.

در صورت عدم نگرانی از خوردگی، لزومی به جفت کردن محکم سخت‌کننده‌ها به بال کششی نمی‌باشد، بلکه سخت‌کننده در حدود ۲/۵ سانتی‌متر، کوتاه‌تر بریده شده و با فشار به بال فشاری، به جان جوش داده می‌شود. در حالتی که فقط یک سخت‌کننده در یک طرف جان به کار می‌رود، لازم است سخت‌کننده به بال فشاری هم جوش شود. در صورت عدم استفاده از جوش خودکار، سخت‌کننده‌های عرضی را قبل از جوشکاری بال به جان، در جای خود قرار می‌دهند. از آنجایی که بال‌های جوش نشده کاملاً مسطح هستند (تغییرشکل نداده‌اند)، این عمل به راحتی انجام می‌شود. در این حال جوش بال و جان در حد فاصل دو سخت‌کننده بهروش دستی یا نیمه‌خودکار انجام می‌شود. گوشه‌های سخت‌کننده‌ها جهت پیوستگی نوار جوش بال به جان، به صورت ۴۵ درجه بریده می‌شوند.

۹-۶-۶ ساخت ستون مرکب با مقاطع نوردشده و ورق

ستون‌ها ممکن است برحسب نیاز از اتصال انواع پروفیل‌های مختلف ساخته شوند که رایج‌ترین آنها عبارتند از :

- (الف) اتصال دو پروفیل به‌یکدیگر به طریقه جفت کردن
- (ب) اتصال دو پروفیل با یک ورق سراسری روی بال‌ها
- (پ) اتصال دو پروفیل با قیدهای موازی و یا مورب (ستون مشبك)


۹-۶-۱ روش ساخت ستون جفت

ابتدا دو تیرآهن در کنار یکدیگر و بر روی سطح شاسی کار (شکل ۹-۲۵) با خال جوش به‌هم متصل می‌شوند؛ سپس دو سر و وسط ستون جوش شده و سپس برگردانده شده و مانند قبل جوشکاری می‌شود. در ادامه قسمت‌های باقی‌مانده جوشکاری می‌شود؛ همین کار در سوی دیگر ستون انجام می‌شود و جوشکاری ادامه می‌باید تا جوش مورد نیاز ستون تأمین گردد. این شیوه جوشکاری برای جلوگیری از پیچش ستون در اثر حرارت زیاد در حین جوشکاری ممتد می‌باشد. در صورتی که در سرتاسر ستون به جوشکاری نیازی نباشد، حداقل طول جوش‌های منقطع باید مطابق شکل ۹-۲۶ و دستورات زیر اجرا گردد:

- (الف) حداقل فاصله آزاد جوش منقطع نباید از ۲۰ یا ۳۰ سانتی‌متر تجاوز کند.
- (ب) طول جوش ابتدایی و انتهایی ستون باید حداقل برابر با بزرگترین عرض منقطع باشد و به‌طور یکسره انجام شود.
- (ج) طول مؤثر هر قطعه از جوش منقطع نباید از ۱۰ برابر ضخامت بال یا حداقل ۱۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- (د) فاصله میان لبه بال دو پروفیل نباید از یک شکاف ۱/۵ میلی‌متر تجاوز کند.



شکل ۹ - ۲۵ جوشکاری ستون جفت روی شاسی کار.

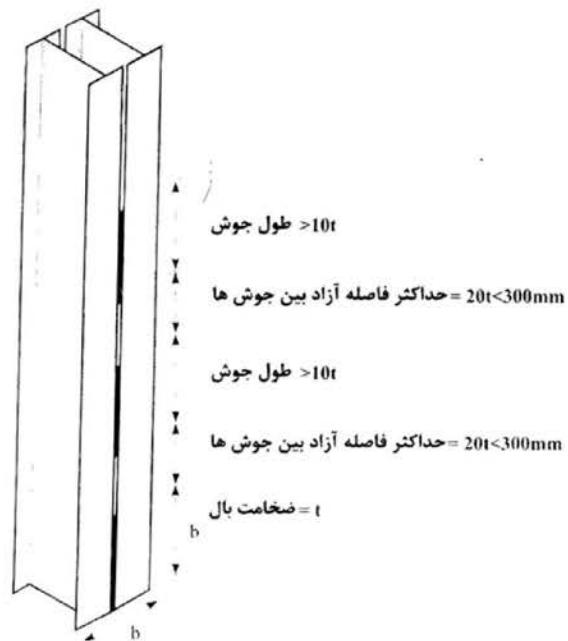


شکل ۹ - ۲۶ ستون با پروفیل جفت.

۹ - ۶ - ۲ روش ساخت ستون دوبل با ورق سراسری

جوش ورق تقویتی به نیمرخ‌ها


برای جوش ورق تقویتی می‌توان از یکی از سه طرح شکل ۹ - ۲۷ استفاده نمود.

جهت ساخت این ستون‌ها، مطابق ستون‌های جفت، ابتدا مونتاژ دو تیرآهن در کنار هم روی یک شاسی مناسب و با رعایت رواداری‌های مجاز انجام شده و سپس ورق‌های سراسری به صورت پوششی که از قبیل بهروش‌های مناسب برشکاری شده، روی ستون جفت شده، نصب و خال جوش می‌شود.

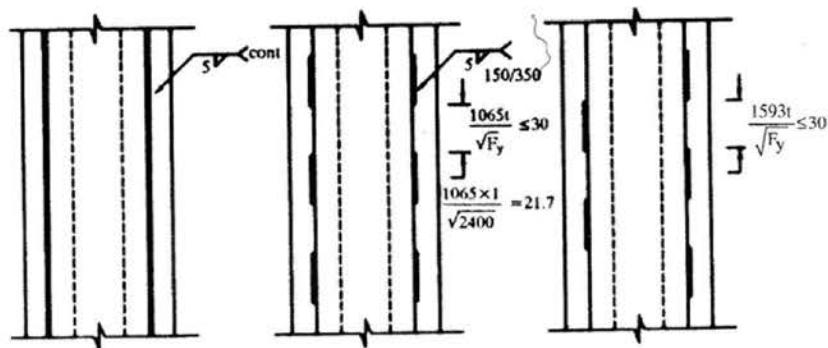

شکل ۹-۲۷ انواع جوش ورق روی نیمرخ‌ها.

جهت جلوگیری از پیچش ستون نیز باید ترتیب جوشکاری مطابق بخش ۹-۶-۱ انجام شود. در ستون‌های جفت با ورق سراسری، فاصله جوش‌های منقطع (غیرممتد) که ورق را به نیمرخ‌ها متصل می‌کند از ۳۰ سانتی‌متر بیشتر شود. حداقل فاصله فوق الذکر در مورد فولاد معمولی ۲۲۱ می‌باشد. (ضخامت ورق تقویت $t =$

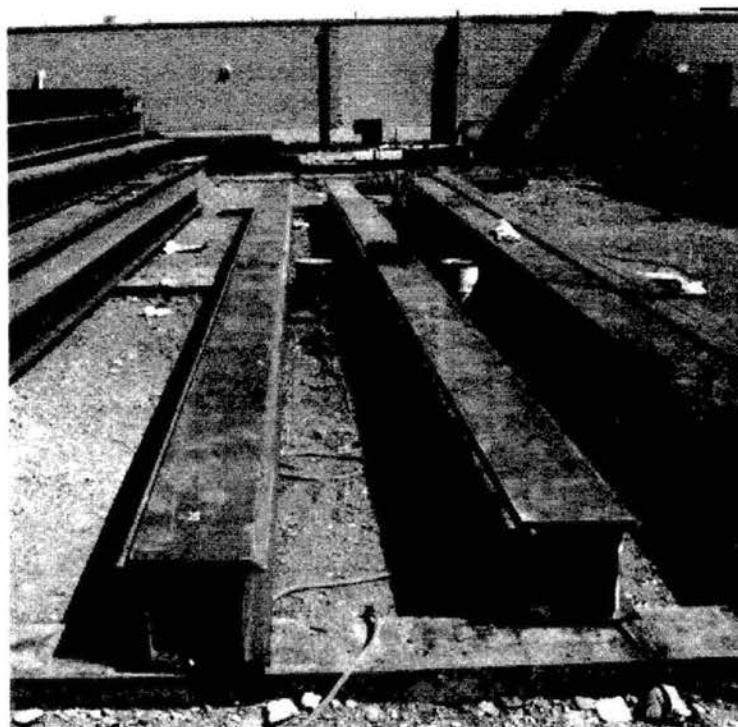


شکل ۹-۲۸ ستون دوبل با ورق تقویتی یکسره.

۹-۶-۴-۳ روش ساخت ستون مرکب با بستهای موازی (ستون دوبل پاباز)
متداول‌ترین نوع ستون در ایران ستون‌های مرکبی است که دو تیرآهن در کنار هم قرار گرفته و قیدهای افقی یا چپ و راست، این نیمرخ‌ها را بهم متصل می‌کند. البته بستهای چپ و راست که شکل‌های مثلثی را به وجود می‌آورند،




شکل ۹-۲۹ - ستون مشبک با قیدهای موازی.

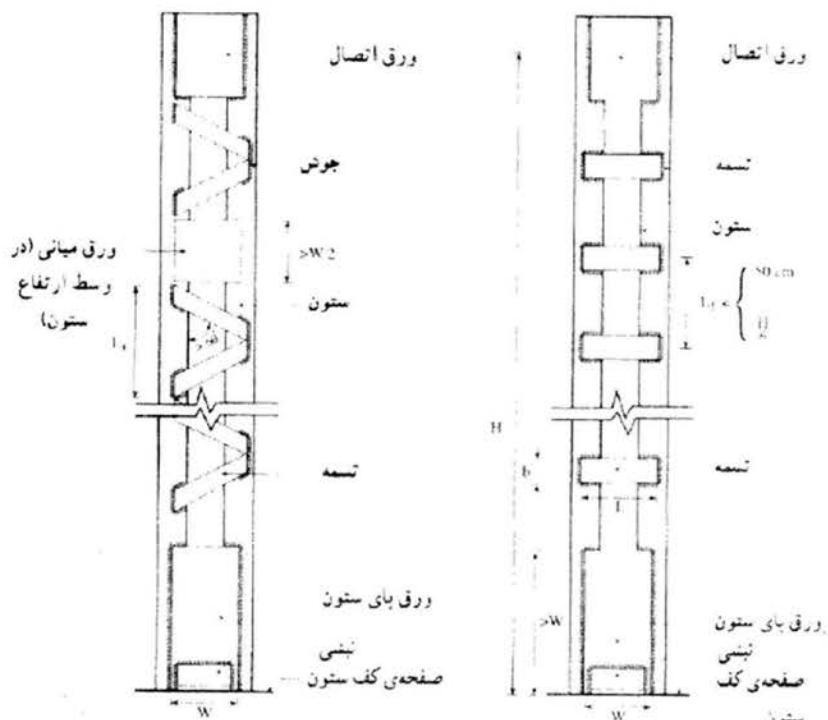


الف - ستون مشبک با بست موأزى
ب - ستون مشبک با بست موأزى و موأب

شکل ۹-۳۰ - جزئیات ستون مشبک با بست موأزى و موأب.

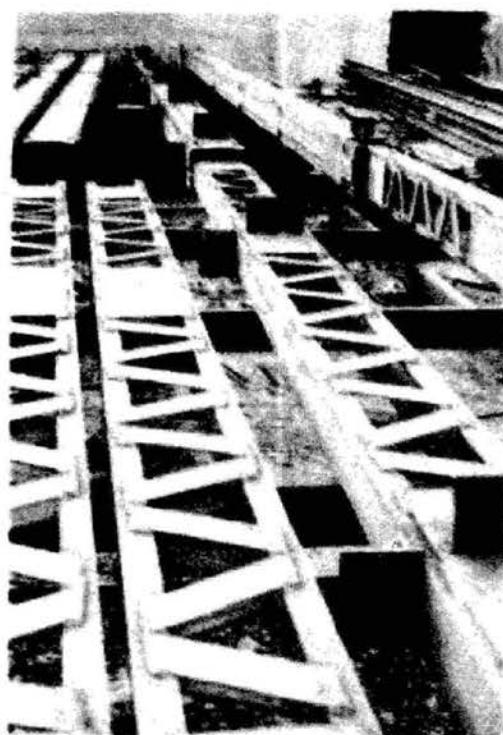

شکل ۳۱-۹ ساخت ستون‌های دوپل پاباز با قید موازی و مورب.

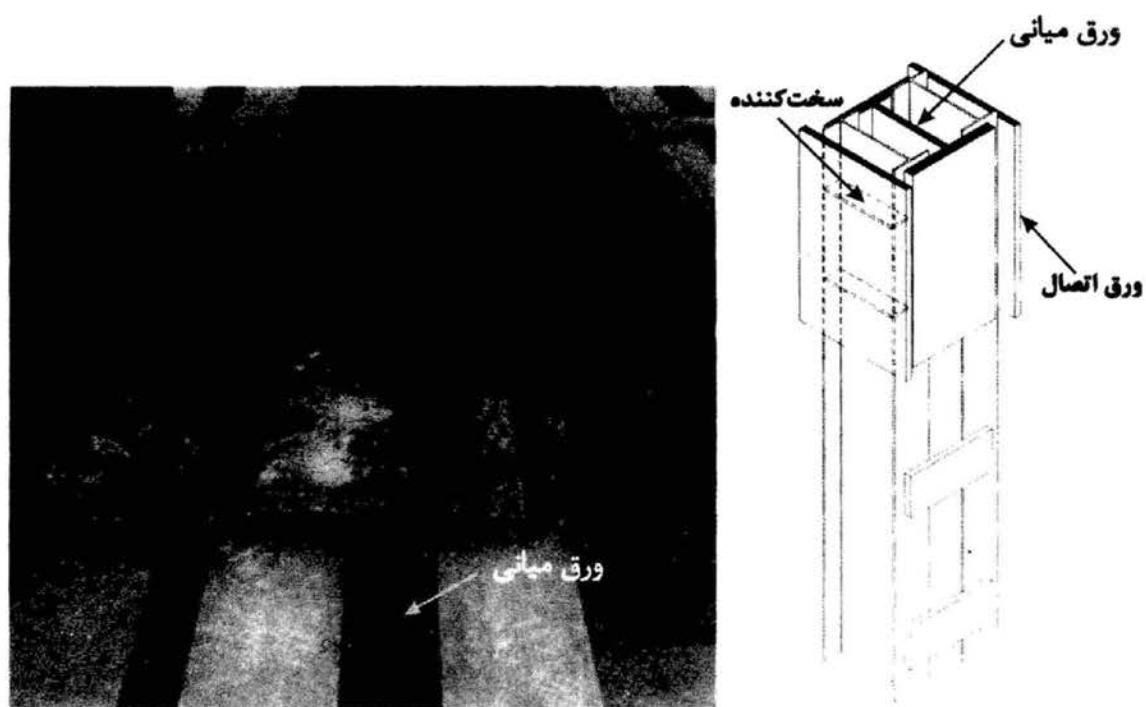

شکل ۳۲-۹ جزئیات ورق اتصالی در قاب‌های خمی.

دارای مقاومت بهتری نسبت به سطوح موازی می‌باشند. در مورد این گونه ستون‌ها، بهویژه ستون با بست موازی نکات زیر باید رعایت گردد (شکل ۹ - ۲۹ تا ۹ - ۳۱):

الف) حداقل ابعاد بست یا تسمه افقی ستون باید به این صورت باشد:

$L =$ طول وصله حداقل معادل فاصله مرکز تا مرکز دو نیم‌رخ باشد.

$b =$ عرض تسمه از ۴۲ درصد طول کمتر نباشد.

$t =$ ضخامت تسمه از $\frac{1}{25}$ طول کمتر نباشد.

ب) در اطراف کلیه تسمه‌ها و در سطح تماس با بال نیم‌رخ‌ها، عمل جوشکاری انجام شود (مجموع طول خط جوش در هر طرف صفحه نباید از طول صفحه کمتر شود).

پ) فاصله قیدها و ابعاد آن براساس محاسبات فنی تعیین می‌شود.

ت) در قسمت انتهایی ستون، باید حتماً از ورقی با طول حداقل برابر با عرض ستون استفاده کرد تا علاوه بر تقویت پایه، محل مناسبی برای اتصال پادیندهای فلزی به ستون به وجود آید.

ث) در محل اتصال تیر به ستون لازم است قبل از ورق تقویتی به ابعاد کافی روی بال‌های ستون جوش شده باشد.

۹ - ۴ - ۶ - ۴ جزئیات ساخت ستون در محل اتصال خمشی تیر به ستون

در اتصالات خمشی یا گیردار در محل اتصال تیر به ستون از یک ورق میانی بین ورق‌های تقویتی روی بال ستون استفاده می‌شود. در مرحله ساخت ستون، پس از مونتاژ دو تیرآهن در فاصله مورد نظر و حال جوش کردن قیدها یا ورق پوششی سراسری روی بال ستون، در محل تراز سقف‌ها از یک ورق میانی بین دو ورق وصله روی بال ستون استفاده می‌شود. همچنین در جان ستون نیز قبل از نصب ورق وصله در امتداد بال شاه‌تیرها، دو ورق سخت‌کننده مونتاژ و جوش می‌شود. (شکل ۹ - ۳۲).

۹ - ۴ - ۷ ساخت ستون‌های صلیبی شکل



ستون‌های صلیبی شکل شامل مقطع H اصلی و دو مقطع T فرعی می‌باشند که روش ساخت هر یک از آنها مطابق مطالب گفته شده در بخش ۹ - ۴ - ۲ می‌باشد. در خیلی موارد، قطعات T از نصف کردن قطعه H به دست می‌آید.

در خصوص ستون‌های صلیبی شکل، مونتاژ وجهه سوم و چهارم (که از قبل به صورت T شکل آماده شده و جوش بال به جان آن انجام شده است) به طرق زیر انجام می‌شود:

مونتاژ تک مرحله‌ای

در این روش ابتدا سخت‌کننده‌های ستون که از قبل برشکاری و آماده‌سازی شده‌اند با ابزار مناسب مونتاژ و حال جوش می‌شوند. این کار مطابق نقشه‌های کارگاهی و با در نظر گرفتن اضافه طول جهت جبران جمع‌شدنی ناشی از جوش‌های طولی جان به جان ستون و حتی جوش‌های نفوذی سخت‌کننده‌ها صورت می‌گیرد.

سپس با استفاده از ابزار مناسب مانند زنجیر و جک هیدرولیکی وجهه T شکل را در محل خود قرار داده و محکم می‌کنند. به همین ترتیب وجه دیگر نیز مونتاژ می‌شود (شکل ۹ - ۳۳).

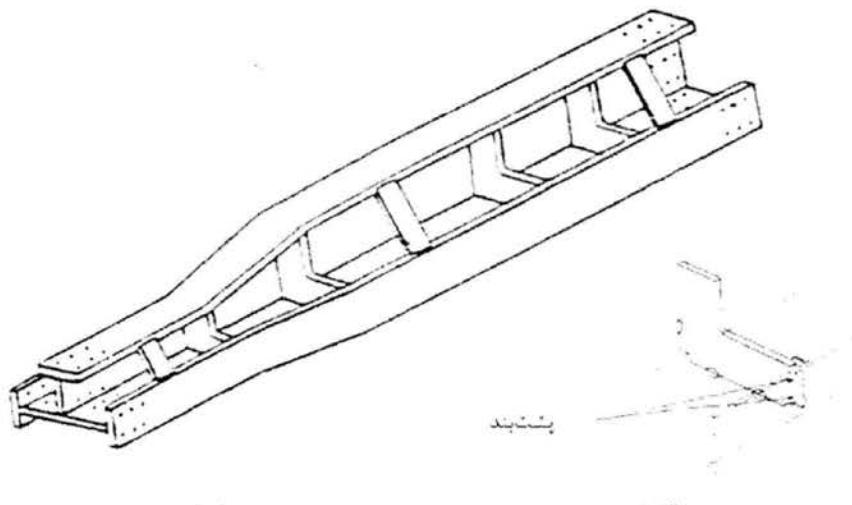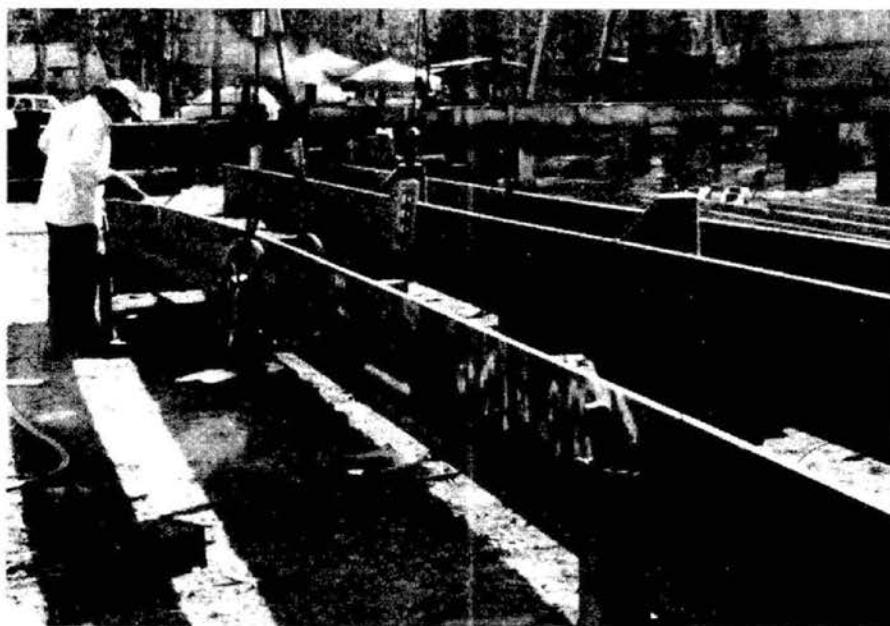


شکل ۹-۳۳ مونتاژ تک مرحله‌ای.

مونتاژ دو مرحله‌ای

در این روش ابتدا وجود T شکل سوم و چهارم در محل خود با دقت مونتاژ و خال جوش می‌شوند. کنترل گونیایی بودن و نداشتن خروج از مرکزیت این وجوده نسبت به وجوده اول و دوم و نیز نسبت به خودشان از نکات بسیار حائز اهمیت می‌باشند. در این مرحله جوش طولی جان به جان ستون، بهروش دستی یا خودکار به صورت یکسره اجرا می‌شود. پس از تکمیل جوش جان به جان، سخت‌کننده‌ها مونتاژ می‌شوند (شکل ۹-۳۴).

در هر دو روش فوق باید دقت شود که در صورتی که اتصالات از نوع پیچ و مهره‌ای بوده و نیاز به سوراخ کاری جان ستون باشد، باید قبل از هرگونه مونتاژ عملیات سوراخ کاری جان ستون انجام شده باشد.

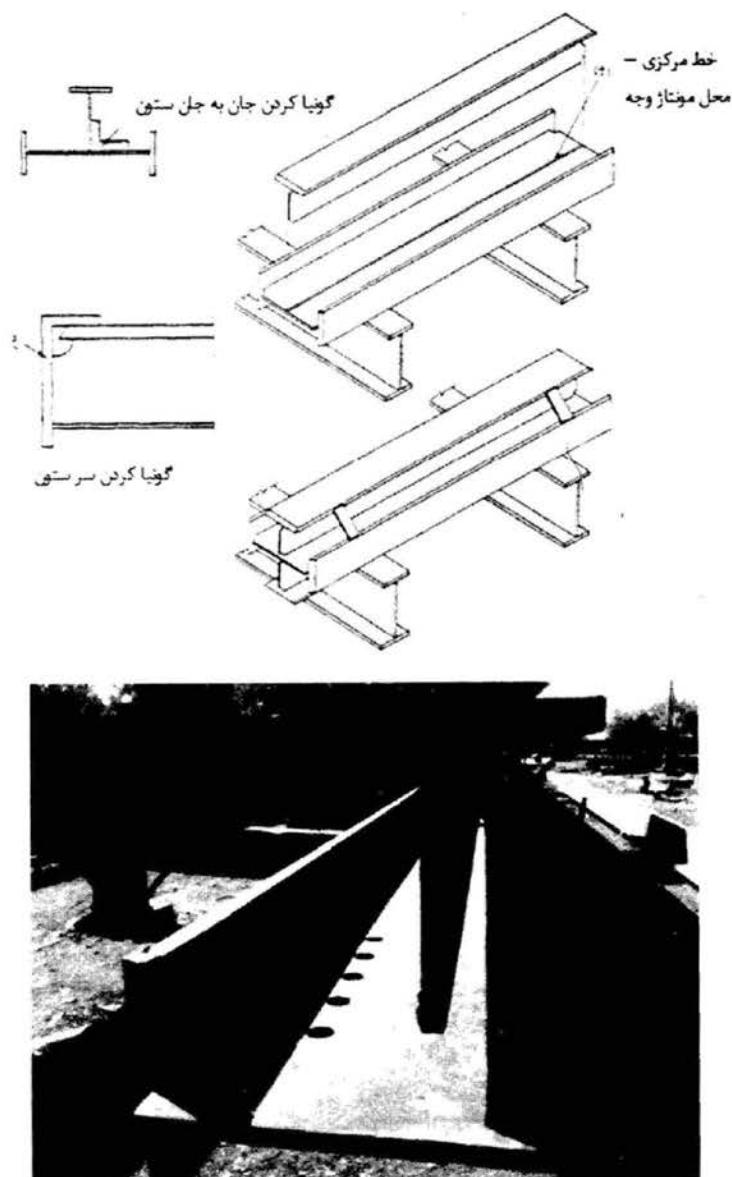

شکل ۹-۳۴. مونتاژ دومرحله‌ای.

۸-۴-۹ جوش ثانویه - جوش سخت‌کننده‌ها

سخت‌کننده‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: سخت‌کننده‌های ساده و ورق‌های پیوستگی. سخت‌کننده‌های ساده معمولاً در میانه تراز طبقات و یا در ادامه ورق‌های سخت‌کننده گاست‌ها نصب می‌شوند که جوش آنها به ستون اصولاً به صورت جوش گوشه می‌باشد. ورق‌های پیوستگی ستون نیز در محل اتصال بال تیر به ستون در داخل ستون نصب شده و بخصوص در مورد قاب‌های خمشی باید با جوش نفوذی کامل به بال‌های ستون جوش شوند، و جوش اتصال دهنده آنها به جان ستون از نوع جوش گوشه می‌باشد مگر اینکه در نقشه‌ها به شکل دیگر مشخص شده باشد.

به طور کلی ترتیب جوشکاری سخت‌کننده‌ها چه در ستون‌های I شکل و چه در ستون‌های صلیبی، به صورت اجرای کامل پاس اول جوش کل سخت‌کننده‌ها و سپس اجرای کامل جوش با در نظر داشتن نکات پیشگیری از اعوجاج قطعات انجام می‌شود.


جهت جوشکاری ستون‌های صلیبی بهتر است ابتدا جوش طولی جان به جان ستون به طور کامل اجرا شود. به این ترتیب که پاس اول جوش کلیه سخت‌کننده‌ها و جوش طولی جان به جان ستون اجرا می‌شود و سپس جوش جان به جان در وضعیت جوشکاری کنج کامل می‌شود و در نهایت جوش کامل سخت‌کننده‌ها با رعایت ترتیب و توالی مناسب جهت پیشگیری از اعوجاج و تابیدگی ستون اجرا می‌شود.



شکل ۹-۳۵ - تکمیل مونتاژ وجه سوم و چهارم ستون صلیبی.

۹-۴-۹ مونتاژ نهایی


پس از اجرای کامل جوش‌های هسته ستون، سایر اعضای ستون مانند صفحه ستون، سخت‌کننده‌های صفحه ستون، دستک‌ها یا ورق‌های زیرسی، و گاست‌های بادبندی مطابق نقشه و به ترتیب روی ستون نصب می‌گردد. قبل از مونتاژ نهایی قطعات، باید هسته ستون، که تحت جوشکاری‌های مختلفی قرار گرفته، از لحظه صاف بودن کنترل گردد. در صورت وجود پیچیدگی، کمانش و یا شمشیری تا حد قابل پذیرش صاف گردد. برش انتهای ستون (و سوراخ‌کاری بال‌های ستون در اتصالات پیچ و مهره‌ای) نیز در این مرحله انجام می‌شود.

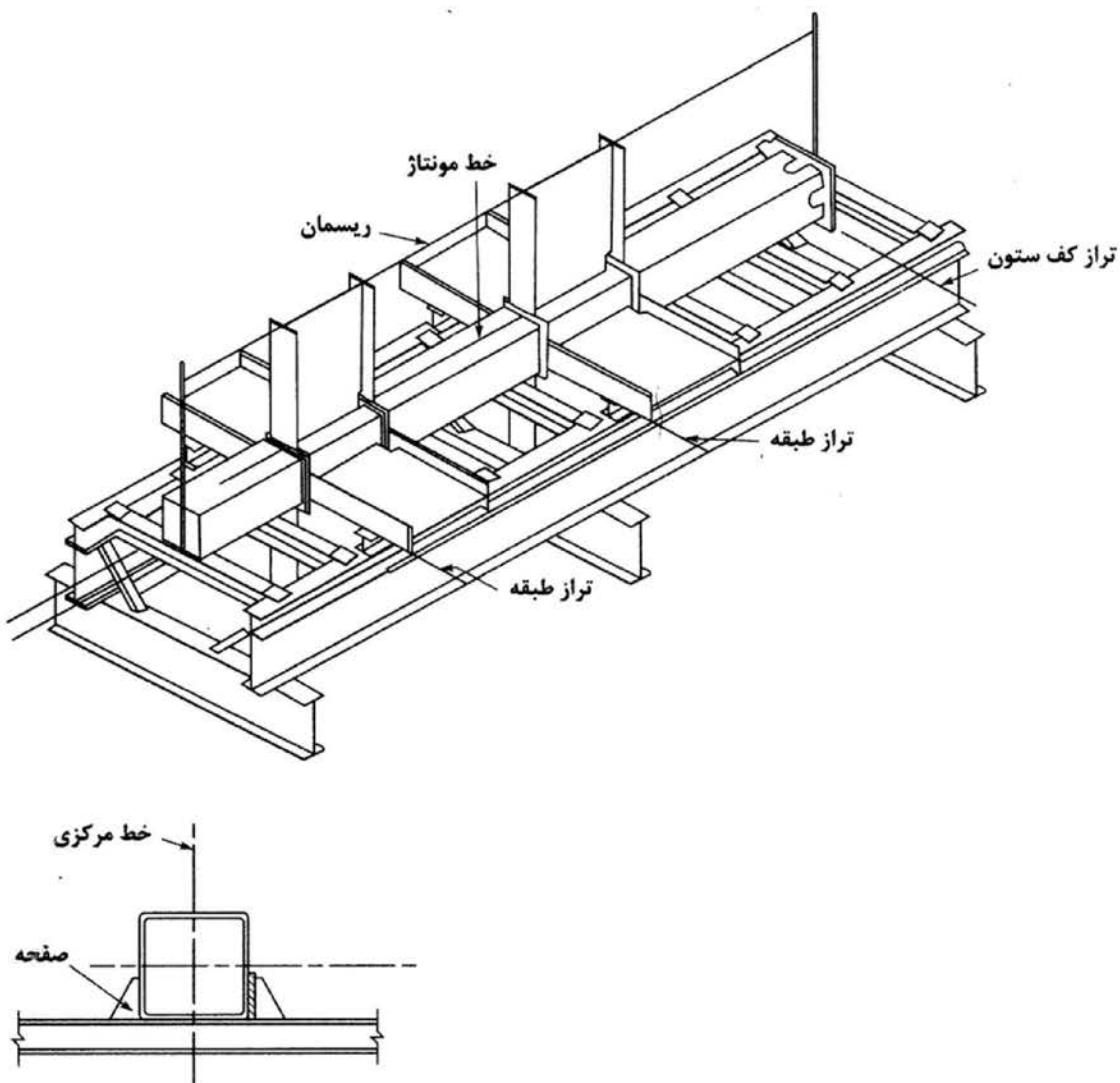

شکل ۳۷-۹ فیکسچر مونتاژ نهایی قطعات الحاقی دستک‌ها روی هسته ستون جعبه‌ای شکل.

۱۰-۴-۹ جوش نهایی

در این مرحله کلیه ملحقات نهایی نظیر دستک، ورق زیرسی، لچکی و ورق گاست بادبندی مطابق دستورالعمل‌های تأییدشده قبلی، جوشکاری می‌شوند.

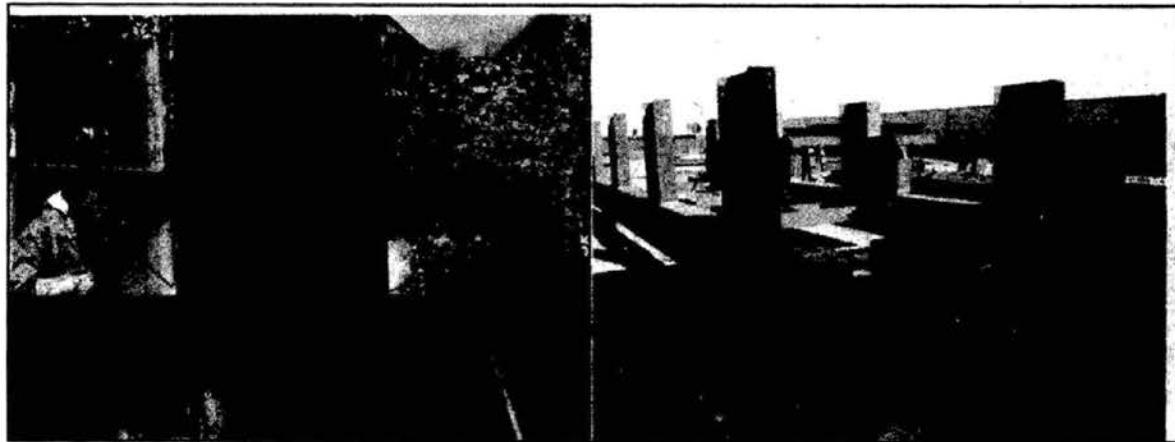

(ب) جوشکاری دستک روی ستون توسط دو جوشکار به طور همزمان
جهت پیش‌گیری از پیچیدگی دستک روی ستون

(الف) مونتاژ دستک روی ستون در کارگاه ساخت



(پ) سنگ زنی درز جوش‌های شیاری پس از اجرای جوش گوشه پشت آنها


شکل ۹-۳۸ - مراحل جوشکاری دستک روی ستون در کارگاه ساخت.

۹-۱۱-۴ موقعیت جوشکاری

می‌توان تیرها را در موقعیتی که جان آنها زاویه‌ای بین 30° تا 45° درجه با افق می‌سازد، جهت اجرای جوش‌ها در موقعیت تخت، قرار داد. این موقعیت به خاطر آنکه جوشکاری ساده‌تر و کمی سریع‌تر انجام می‌شود، مطلوب می‌باشد. به علاوه این طرز قرارگیری امکان کنترل و بازرسی بهتر از شکل نوار جوش و انجام جوش‌های بزرگ‌تر در یکبار عبور را در موقع ضروری فراهم می‌کند. به عنوان مثال بزرگ‌ترین نوار جوش در یکبار عبور که در موقعیت افقی اجرا می‌شود، در حدود ۸ میلی‌متر است. حال آنکه در موقعیت تخت، این اندازه می‌تواند تا ۲۰ میلی‌متر افزایش یابد.

برای نوار جوش با ساق ۶ تا ۸ میلی‌متری، موقعیت اجرای جوش (به صورت افقی یا تخت)، اختلاف زیادی ایجاد نمی‌کند. اگر نوار جوش ۱۰ میلی‌متر یا ۱۳ میلی‌متری مورد نیاز باشد، سازنده موقعیت‌های مختلفی را می‌تواند انتخاب کند. چنانچه تیر با جان قائم قرار گرفته باشد، این موقعیت امکان اجرای هر دو جوش را بر روی همان بال، بدون حرکت دادن تیر فراهم می‌کند (شکل ۹-۳۹-الف). حال اگر سازنده دارای دو انبر جوش باشد، این دو نوار جوش ممکن است به طور همزمان انجام شوند، که در این صورت زمان کلی جوشکاری کاهش می‌یابد. اما در عین حال موقعیت افقی، حداکثر اندازه جوش را که در یکبار عبور جوش به دست می‌آید، محدود می‌کند.

با کج کردن تیر در یک زاویه، می‌توان جوش با اندازه بزرگتر را فقط با یکبار عبور اجرا کرد. ولی در عین حال باید توجه کرد که فقط یک نوار جوش نیز در هر زمان می‌تواند صورت گیرد (شکل ۹-۳۹-ب)، و لازم است که تیر برای اجرای هر کدام از جوش‌ها بچرخد که این، زمان جابه‌جا کردن را افزایش می‌دهد.

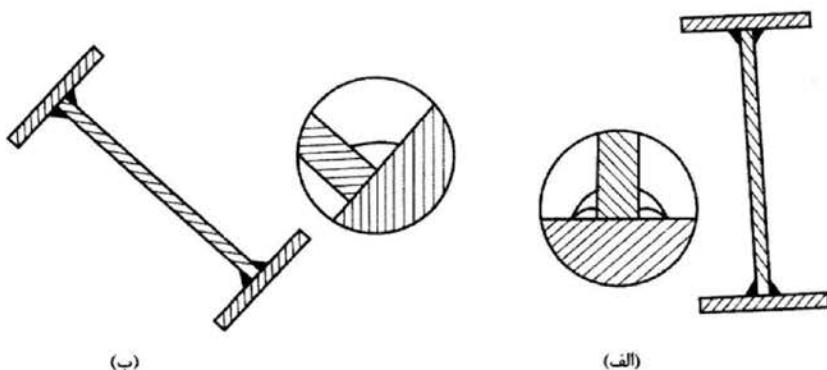


شکل ۹-۳۹

در کارگاه ساخت با دو انبر جوش خودکار، می‌توان به طور همزمان دو نوار جوش را بر روی تیر انجام داد. برای اجرای چنین عملیاتی باید از بین دو روش قرارگیری تیر که در شکل ۹-۴۰ نشان داده شده است، یکی را انتخاب کرد. ممکن است مطرح شود که روش (الف) نسبت به حالت (ب) بهتر می‌باشد، چراکه تیر نسبت به محور X-X دارای صلبیت بیشتری است و بنابراین، در نتیجه اجرای دو جوش اول بر روی بال تحتانی، تمایل کمتری به انحنای طولی وجود دارد.

اما در عین حال در روش (ب)، جوش در مجاورت محور خنثای (y-y) از تیر می‌باشد، این فاصله تا محور، در مقایسه با حالت (الف) بسیار کمتر است و بنابراین در این حالت تأثیر خمشی بسیار کمی بر روی تیر وجود دارد. در صورت وجود بال ضخیم، امکان دستیابی به نوار جوش با اندازه کافی جهت القای حرارت جوشکاری کافی برای ورق بال مطرح می‌شود. در این صورت روش (الف) به خاطر تهییه دو برابر مقدار حرارت و گرما بر روی بال نسبت به روش (ب) بهتر خواهد بود.

در واقع در مورد تأثیر انقباض جوش بعد از اجرای همه نوارهای جوش، بین این دو روش، اختلاف بسیار کمی وجود دارد.

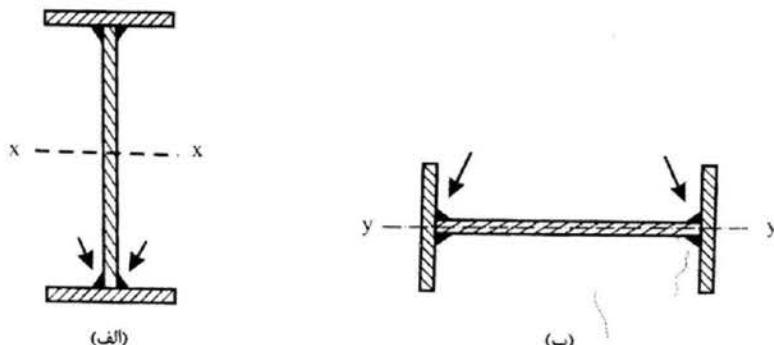

شکل ۹-۴۰

۹-۴-۱۲ ورق‌های تقویتی بال تیر

بسیاری از اوقات، جهت افزایش ظرفیت خمشی تیرهای نوردشده، ورق‌های تقویتی به بال‌های آنها اضافه می‌شود. معمولاً دو ورق تقویتی به گونه‌ای قرار می‌گیرند که تقارن مقطع را نسبت به محور افقی حفظ کنند. از آنجایی که بتن کف در تیرهای مرکب (مخلط) با اتصالات برشگیر بر روی بال فوقانی، به صورت مرکب با تیر عمل می‌کند، امکان دارد که فقط بال تحتانی توسط ورق تقویت شود.

اتصالات جوشی ورق‌های تقویتی به بال تیرها، منجر به انقباض تیر در نتیجه خنک شدن فلز می‌شوند. با یک ورق تقویتی در هر بال، این انقباض در بالا و پایین بال‌های تیر، متعادل شده و تیر تغییرشکل نخواهد داشت. اما در عین حال اگر تنها یک ورق تقویتی در بال تحتانی به کار رود، انقباض نامتعادل باعث می‌شود که تیر به صورت خمیده یا منحنی درآید.

انحنای ناشی از جوش نامتعادل را می‌توان با استفاده از رابطه ذیل تخمین زد (شکل ۹-۴۱).

$$\Delta = \frac{0.005AdL^2}{I} \quad (9-41)$$

که در آن:

A = سطح کلی مقطع عرض جوش (cm^2)


d = فاصله مرکز ثقل جوش تا محور خنثای مقطع (cm)

L = طول تیر (cm)

I = ممان اینرسی مقطع (cm^4)


انحنای فوق می‌تواند از پیش‌خیز مورد نیاز بزرگتر و یا کوچکتر باشد.

اگر انحنای ناشی از جوشکاری، بیش از حد لازم برای پیش‌خیز باشد، تیر باید طوری تکیه داده شود که افتادگی ناشی از وزن در خلاف جهت انحنای جوش باشد و چنانچه انحنای ناشی از جوشکاری برای پیش‌خیز کافی نباشد. باید تیر طوری تکیه داده شود که افتادگی آن به علت وزن، هم‌جهت با انحنای جوش باشد. یک سازنده با تجربه تیر را یا در نزدیکی دو انتهای یا در نزدیکی وسط جهت حصول خیز اولیه لازم، تکیه می‌دهد.

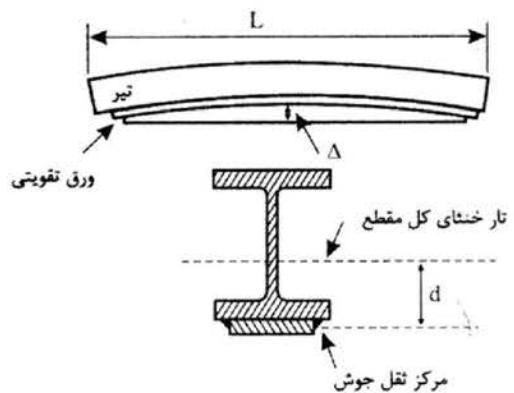

شکل ۹-۴۱

اگر عرض ورق تقویتی کوچکتر از عرض بال تیر باشد، باید به طور معکوس به بال جوش گردد (شکل ۹-۴۲-الف). اتكای این تیر در نزدیکی نقاط انتهایی آن، انحنای نهایی را افزایش و حال آنکه اتكای تیر در نزدیکی نقطه میانی این کمیت را کاهش می‌دهد. اما در صورتی که عرض ورق تقویتی بیشتر از بال تحتانی باشد، باید در موقعیت مستقیم جوش شود که تکنیک قرارگیری تکیه‌گاهها مطابق با شکل ۹-۴۲-ب می‌باشد.

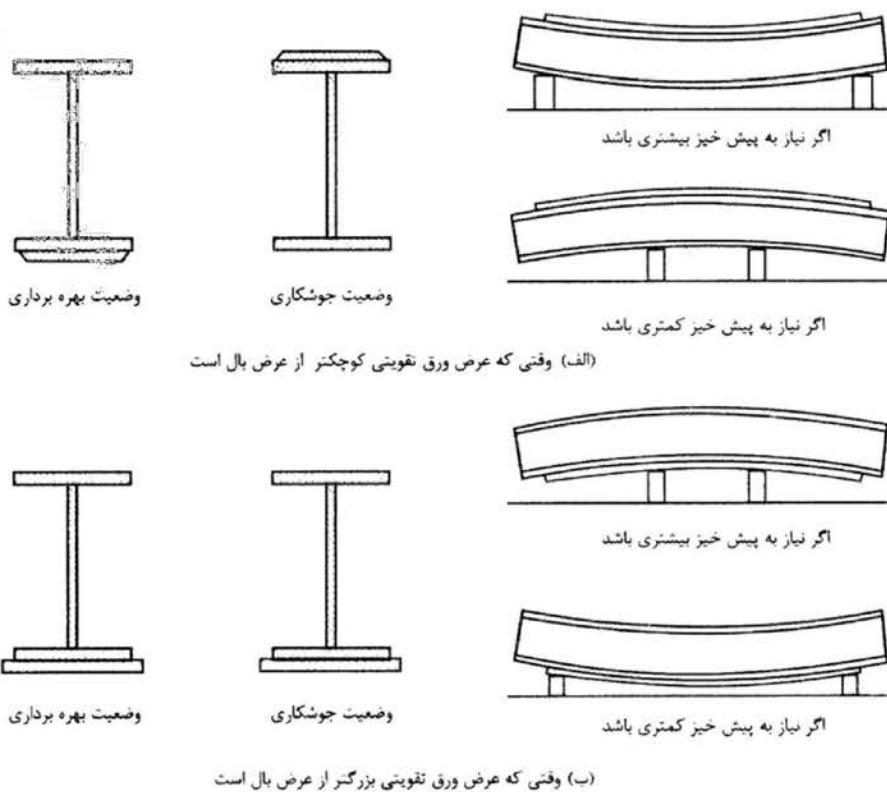


شکل ۹-۴۲

۹. مسائل اجرایی در کارهای فولادی

چنانچه ورق تقویتی از بال تیر عریض‌تر باشد، جوش اتصال به بال باید در انتهای قطع شده و به صورت قلاب دربیاید (شکل ۹ - ۴۳).

در شکل‌های ۹ - ۴۴ الی ۹ - ۴۸ تصاویری از عملیات مونتاژ و ساخت اعضا ارایه شده است.

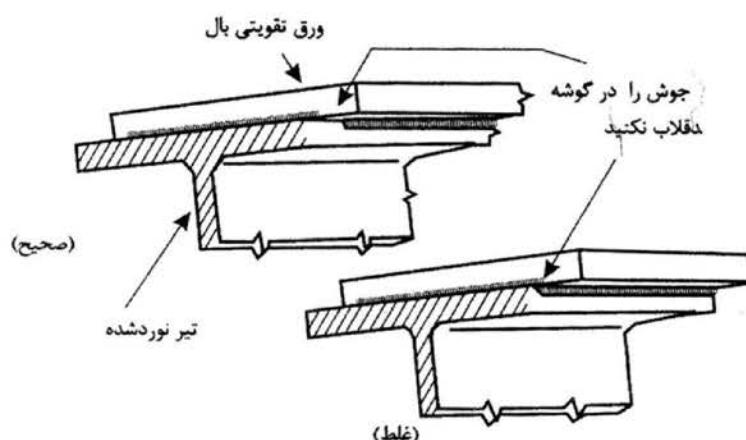


شکل ۹ - ۴۳



شکل ۹ - ۴۴ مونتاژ بال و جان در تیرورق‌های ۱.




شکل ۹ - ۴۵ مونتاژ بال و جان ستون جعبه‌ای.

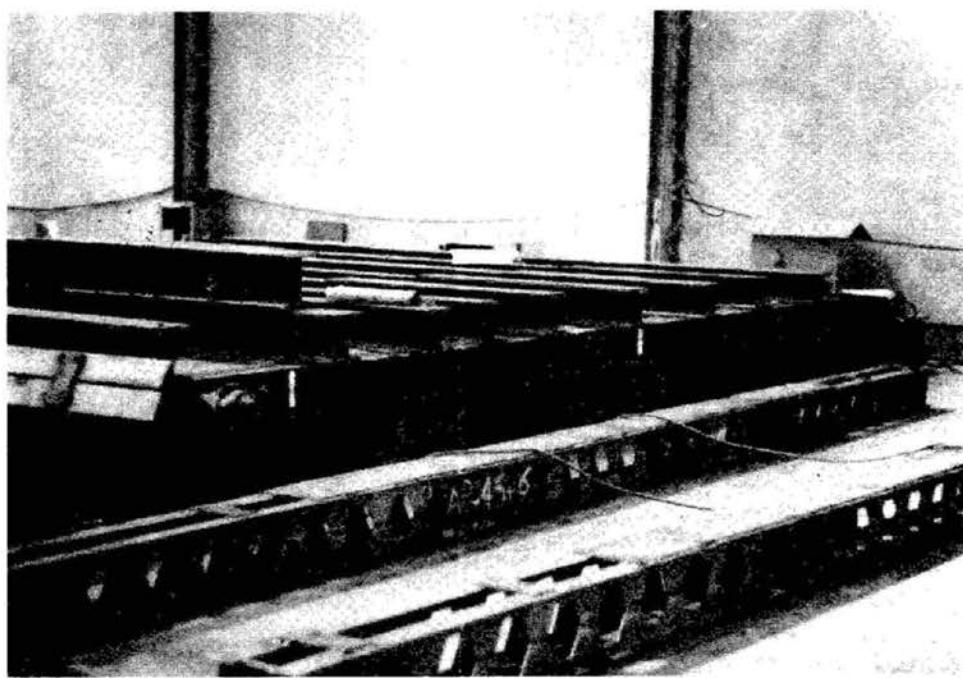

شکل ۹ - ۴۶ تولید تیرهای لاندزبوري.



شکل ۹ - ۴۷ - اتصال ورق‌های اتصال بهستون ساخته شده از ورق.

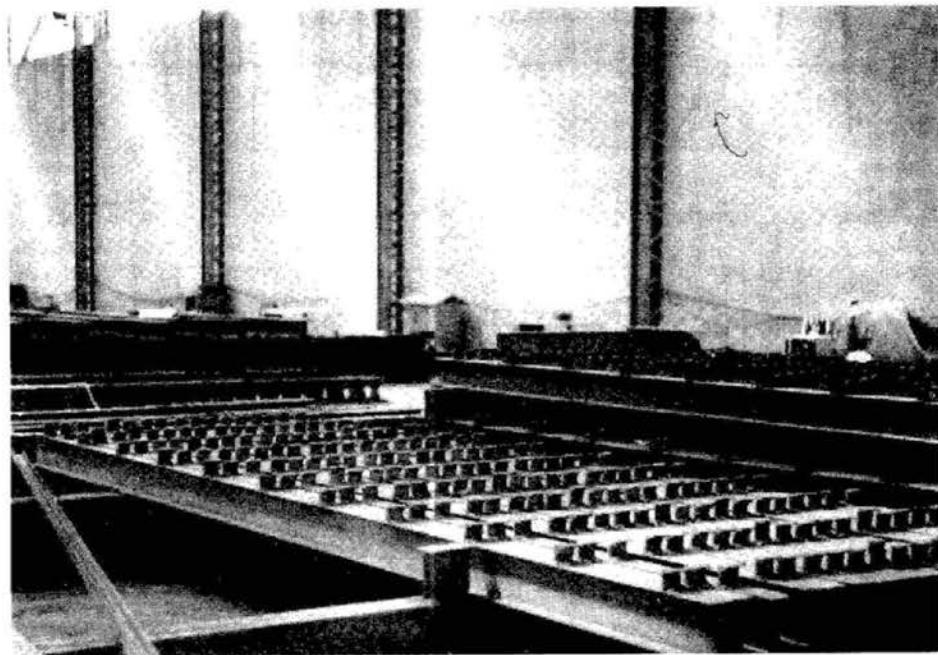

شکل ۹ - ۴۸ - اتصال پرشگیر بدبال تیر.


۱۳-۴-۹ وصله کارخانه‌ای

درزهای جوش در ورق‌های بال و جان، باید قبل از مونتاژ قطعات بال و جان و در مرحله تسممه‌سازی تکمیل شوند. محل جوش درز بال و جان بهتر است در یک صفحه واقع نشوند. محدودیت‌های موجود در طول ورق، حمل و نقل، تبدیل ورق نازک‌تر به ضخیم‌تر، تبدیل عرض و موارد مشابه، از جمله نقاط درز اجباری می‌باشند. در شکل ۹-۴۹ انواع مختلف جوش درز با هزینه مربوطه نشان داده شده است.


در کارخانه، ورق‌های بال به منظور انجام جوش پشت درز، برگردانده می‌شوند، بنابراین در ورق‌های ضخیم‌تر، می‌توان از درزهای X استفاده نمود. این گونه درزها، کمترین مقدار فلز جوش را مصرف می‌کنند و از آنجایی که جوش دارای تعادل است، لذا در این حالت هیچ گونه تغییرشکل زاویه‌ای به وجود نخواهد آمد. در ورق‌های عریض‌تر، حدود ۶۰ الی ۹۰ سانتی‌متر، اغلب وسایل جوش قوس الکتریکی زیرپودری تمام‌خودکار یا نیمه‌خودکار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۴-۴-۹ وصله کاری کارگاهی

وصله‌های کارگاهی معمولاً در یک صفحه تنها واقع می‌شوند. پس و پیش کردن جوش‌های لب به لب بال‌ها و جان‌ها، کیفیت اجرای تیر را افزایش نمی‌دهد. آماده کردن درزها به وسیله برش و پخت زدن آنها زمانی که همه آنها در یک صفحه قرار دارند، بسیار ساده‌تر می‌باشد (شکل ۹-۵۰). واقع شدن درز بال در یک صفحه و پس و پیش کردن درز جان سهولت خوبی در مونتاژ وصله ایجاد می‌کند.

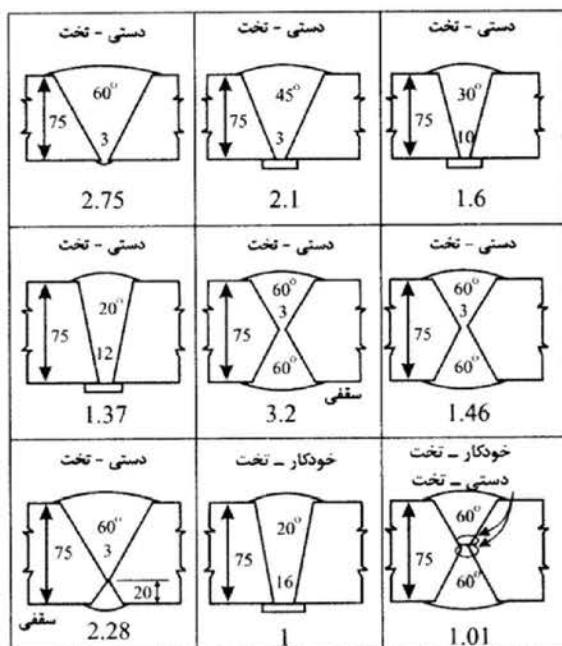

شکل ۹-۴۹ هزینه نسبی جوش‌های لب به لب بال.

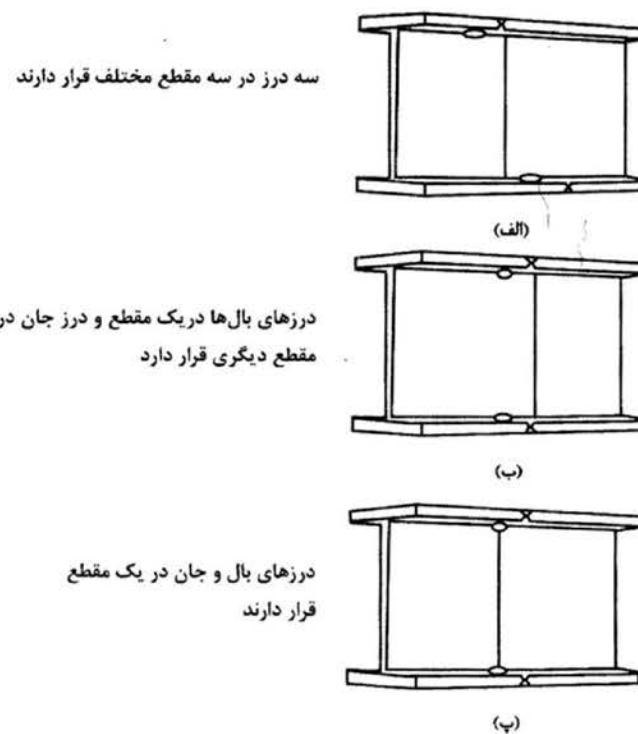

شکل ۹ - ۵۰ سه روش آماده سازی لبه های تیرها برای جوشکاری کارگاهی. قرار دادن سه جوش در سه صفحه متفاوت، جفت شدن ورق ها را با مشکل موواجه می سازد. قرار گیری هر سه جوش لب به لب در یک صفحه ساده تر است. واقع شدن درز بال در یک صفحه و پس و پیش کردن درز جان سهولت خوبی در مونتاژ وصله ایجاد می نماید.

متداول ترین روش به کار رفته در وصلة کارگاهی تیرها، جوش یک در میان بال و جان به صورت زیر است (شکل ۹ - ۵۱):

۱ - بخشی از ضخامت هر دو بال (در حدود $\frac{1}{3}$ تا $\frac{1}{2}$)، در تمام عرض جوش می شود.


۲ - قسمتی از ضخامت جان (حدود $\frac{1}{2}$)، در تمام عرض جوش می گردد.

۳ - جوشکاری بال ها کامل می شود.


۴ - در نهایت جوشکاری جان نیز تکمیل می گردد.

در مورد جان های مرتفع، گاهی اوقات جوش های قائم بهدو یا سه قسمت تقسیم شده و روش گام به عقب مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۹ - ۵۲). این عمل انقباض یکنواخت تری را در درز نتیجه خواهد داد. بیشترین درزهای لب به لب به کار رفته در وصله های کارگاهی از نوع جناغی یک طرفه (V) می باشند. در مورد ورق های ضخیم تر، ۲۰ میلی متر و بزرگ تر، به منظور کاهش مقدار جوشکاری مورد نیاز و تعادل جوش در هر دو طرف و حذف تغییر شکل زاویه ای، از درز جناغی دو طرفه (X) استفاده می شود.

بیشترین درزهای لب به لب کارگاهی بال، بر حسب ضخامت بال و روش جوشکاری، به صورت جناغی یک‌طرفه (V) و یا دو‌طرفه (X) می‌باشند. باید ترتیبی فراهم نمود که جوش‌ها در وضعیت تخت قابل انجام باشند.

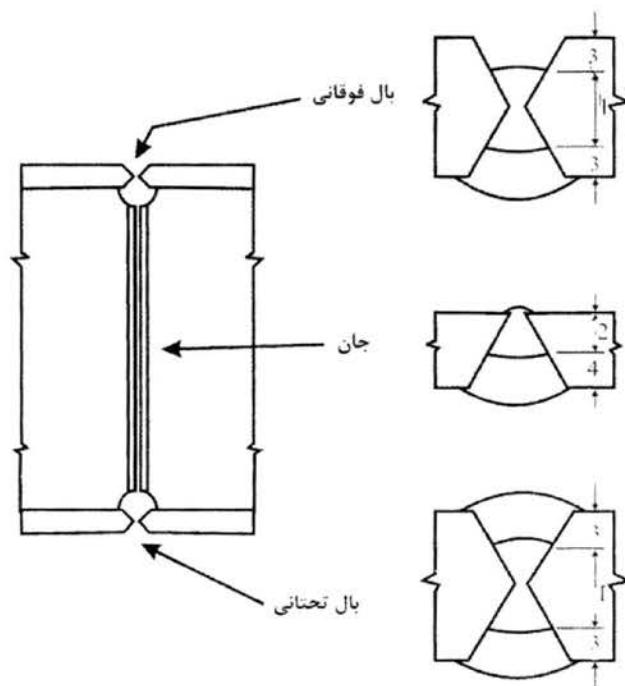


شکل ۹-۵۱ جوش یک در میان بال و جان.

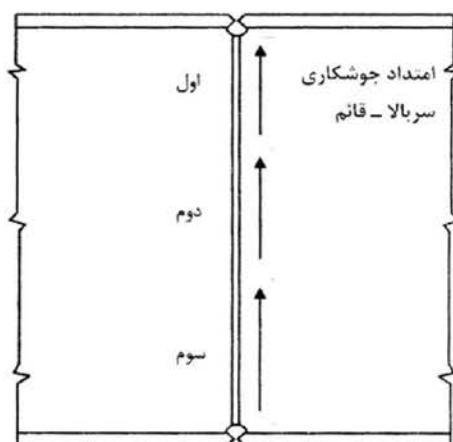


شکل ۹-۵۲ برای جان‌های عمیق، توالی گام به عقب به کارمی‌رود.

باید در نظر داشت که درز ۷، تغییرشکل زاویه‌ای بیشتری را نتیجه می‌دهد، و با زیاد شدن ضخامت بال، میزان این تغییرشکل به سرعت افزایش می‌یابد. درز X، با نیمه‌های از جوش در بالا و نیمه‌های در پایین درز، به جهت کاهش و


حتی حذف تغییرشکل‌ها بهتر خواهد بود. اما در اجرای این نوع درز، مقداری از عملیات جوشکاری در وضعیت سقفی خواهد بود. بهمین دلیل AWS در درزهای استاندارد خود، درز X نامتقارن را نیز پیشنهاد می‌نماید (شکل ۹-۵۳). این حالت تا حدی مصرف فلز جوش را کاهش داده و از حجم عملیات جوشکاری سقفی نیز کم می‌کند. در درزهای X، گاهی ابتدا عبور اول جوش تحتانی در وضعیت سقفی انجام می‌شود. ریشه این جوش در وضعیت تخت، سنگ‌خورده و اجرای عبور بعدی در موقعیت تخت انجام می‌شود. این روش عملیات سنگزنانی از پشت را در وضعیت سقفی، حذف می‌نماید.

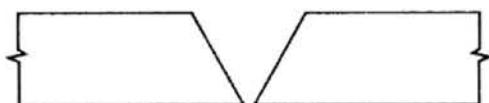

(الف) درز ۷ (جناغی یک‌طرفه)، ساده‌ترین آماده‌سازی و دارای تمایل به تغییرشکل زاویه‌ای.

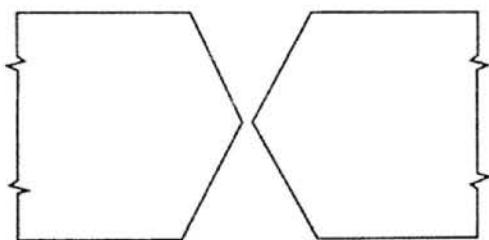

(ب) درز X (جناغی دو‌طرفه)، برای ورق ضخیم‌تر مقدار فلز جوش را کاهش می‌دهد. چنانچه جوش‌ها به صورت متناوب در بالا و پایین اجرا شود، هیچ تغییرشکل زاویه‌ای ایجاد نمی‌شود.

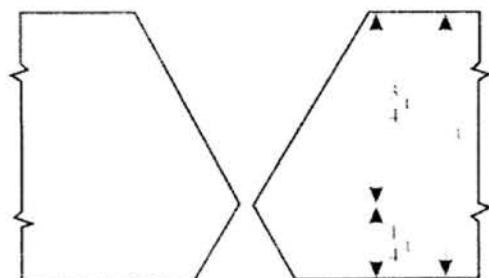


(پ) زمانی که ورق‌ها نمی‌توانند برگردانده شوند، مقدار جوش سقفی می‌تواند با ادامه دادن بخش بالایی درز X تا حد اکثر ۴ ضخامت ورق، کاهش بارد (جناغی دو‌طرفه نامتقارن).

شکل ۹-۵۳

۱۵-۴-۹ سوراخ‌های دسترسی^۶ در جان در محل درز بال

سؤال‌های عمده‌ای مطرح شده است که آیا سوراخ‌های دسترسی در جان، کمکی به اجرای جوش کارگاهی درز لب بهلب در بال‌ها می‌کند یا خیر. معایب این سوراخ‌ها باید بدقت در مقابل مزایای ایجاد یک جوش سالم‌تر در بال سنجیده شود.

آزمایش‌های انجام‌شده روی تیرهایی به ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر در دانشگاه ایلی‌نویز، نشان می‌دهد که در حالت سوراخ در جان، مقاومت خستگی در حدود ۸۴٪ در ۱۰۰۰۰ سیکل بارگذاری، و حدود ۹۰٪ در ۲۰۰۰۰۰ سیکل بارگذاری نسبت به حالت بدون سوراخ می‌باشد (شکل ۹-۵۴).

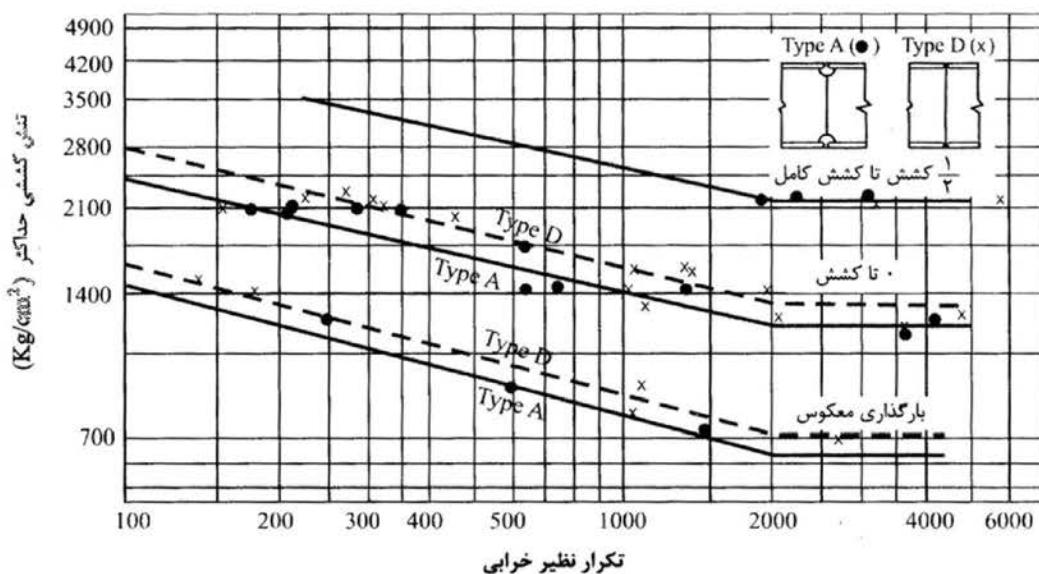

شکل ۹-۵۴ آزمایش خستگی روی سوراخ دسترسی جان.

با توجه به افزایش قابل توجه کیفیت جوش در حالت وجود سوراخ دسترسی، و کاهش ناچیز در مقاومت خستگی، ملاحظه می‌شود که مزیت این سوراخ‌ها از عیب‌شان بیشتر است. با افزایش ارتفاع تیرورق، کاهش در مقاومت خستگی نیز کمتر می‌شود. در صورت نگرانی، می‌توان بعد از اتمام جوش درز، محل سوراخ جان را با جوش پر نمود.

۹-۵ عملیات تمیزکاری و رنگ

در سطح فولادی که به صورت نورد گرم تولید شده است، لایه‌ای از اکسید تشکیل می‌شود که چسبندگی دائمی با آن ندارد و به مرور زمان طبله کرده و جدا می‌شود. به این لایه فلس^۷ می‌گویند. علاوه بر آن، به مرور زمان سطح فولاد زنگ

6. Coped hole

7. Mill Scale

می‌زند و لایه‌ای از زنگ روی آن تشکیل می‌شود که آن نیز چسبندگی دائمی نداشته و به مرور زمان از آن جدا می‌شود. یکی از روش‌ها برای محافظت فولاد در مقابل عوامل خورنده خارجی، رنگ‌آمیزی سطح آن است. اما قبل از رنگ‌آمیزی باید سطح قطعه از لایه‌های شل مثل فلس و زنگ‌های قدیمی تمیز گردد. در مورد بزدودن لایه‌های سطحی فولاد معمولاً سیاست زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱- برای قطعه فولادی که در داخل بتن قرار می‌گیرد و دارای زنگزدگی سطحی زیادی نمی‌باشد، معمولاً هیچ‌گونه تمیزکاری سطحی صورت نمی‌گیرد.

۲- برای قطعاتی که در داخل ساختمان، آجرکاری‌ها، گچکاری‌ها و موارد مشابه قرار می‌گیرند، تمیزکاری سطحی با استفاده از برس‌های سیمی کافی است. برس زدن قادر به بزدودن لایه‌های سطحی زنگ است، لیکن تمام فلس‌ها را نمی‌تواند از سطح قطعه بکند و فلس‌هایی که چسبندگی خوبی با سطح فولاد دارند در روی آن باقی می‌مانند.

۳- برای قطعاتی که به صورت نما و در معرض مستقیم هوا و حملات خورده‌گی قرار می‌گیرند، تمیزکاری به وسیله ماسه‌پاشی (سنند بلاست^۸) انجام می‌شود. در این روش سطح قطعه فولادی از هرگونه مواد اضافی پاک می‌شود و کاملاً به صورت نقره‌ای در می‌آید. ماسه‌پاشی عبارت است از پاشیدن دانه‌های ریز ماسه کوارتزی به کمک هوای فشرده (شکل ۹ - ۵۵). این کار با گرد و غبار زیادی همراه است. در صورت مضربودن گرد و غبار، استفاده از مس باره مفید خواهد بود. مس باره سرباره کوره‌های مس‌گذاری است که اسیاب شده و به صورت دانه‌های ریز درمی‌آیند.



شکل ۹ - ۵۵ عملیات ماسه‌پاشی.

در جدول ۹ - ۱ درجات زنگزدگی و در جدول ۹ - ۲ درجات تمیزکاری سطحی ارایه شده است.

بعد از عملیات تمیزکاری، نوبت به رنگ آمیزی می‌رسد. سیستم‌های رنگ در حالت کلی به رنگ‌های آلی^۹ و غیرآلی^{۱۰} طبقه‌بندی می‌شوند. این نام‌گذاری به‌واسطه آلی و یا غیرآلی بودن مواد چسباننده^{۱۱} (رنگ مایه) است.

مواد تشکیل‌دهنده رنگ عبارتند از: رنگدانه^{۱۲}، رنگ مایه (مواد چسباننده) و حلال^{۱۳}.

رنگدانه‌ها مواد جامد رنگ هستند و رنگ، قوام و پایایی رنگ از آن است.

رنگ مایه شامل روغن‌ها، رزین‌ها، ترکیبات غیرآلی و سایر مواد مشابه هستند که همانند مواد سیمانی فضای بین رنگدانه‌ها را پر کرده و لایه رنگ را به وجود می‌آورند. سیالیت رنگ ناشی از رنگ مایه است.

حلال‌ها یا تینرها، مایعاتی هستند که به رنگ اضافه می‌شوند تا آن را رقیق نمایند و باعث کارپذیری آن شوند.

حلال‌ها بعد از رنگ آمیزی، می‌برند و سخت شدن رنگ به‌علت فعل و انفعالات پیچیده شیمیایی بین رنگدانه‌ها و رنگ مایه است.

رنگ را می‌توان به‌بنابراین تشبيه نمود که رنگدانه‌ها آن نقش سنگدانه‌ها را بازی می‌کنند، رنگ مایه نقش سیمان، و حلال‌ها نقش آب و مواد روانساز را دارند.

رنگ‌ها عموماً به‌دو دسته روغنی و اپوکسی تقسیم می‌شوند. گیرش رنگ‌های روغنی ناشی از تبخیر (پریدن) حلال و سخت شدن رنگ مایه و رنگدانه‌هاست. اما گیرش رنگ‌های اپوکسی به‌واسطه تشکیل بلور در رنگ مایه می‌باشد و در نتیجه این نوع رنگ‌ها بسیار سخت هستند و به خوبی به‌فلز پایه می‌چسبند.

جدول ۹ - ۱ درجات زنگزدگی سطحی

درجه زنگزدگی	تشریح
A	سطح فولادی که عمدتاً با لایه اکسیدی چسبنده حاصل از نورد پوشیده شده اما زنگزدگی آن در صورت وجود بسیار اندک می‌باشد.
B	سطح فولادی که شروع به زدن کرده است و در نتیجه آن، لایه اکسیدی حاصل از نورد شروع به‌دور آمدن و ورقه‌ای شدن نموده است.
C	سطح فولادی که لایه اکسیدی حاصل از نورد روی آنها در اثر زنگزدگی کاملاً از بین رفته و یا اینکه قابل تراشیدن از سطح می‌باشد، اما حفره‌های جزیی بر روی آنها ایجاد شده که با چشم غیرمسلح نیز قابل دیدن می‌باشد.
D	سطح فولادی که لایه اکسیدی نورد روی آنها در اثر زنگزدگی کاملاً از بین رفته و روی آن حفره‌های گسترده‌ای که با چشم غیرمسلح قابل دیدن می‌باشد وجود دارد.

9. Organic

10. Inorganic

11. Binder or vehicle

12. Pigment

13. Solvent

جدول ۹ - ۲ درجات تمیزکاری سطحی

آماده‌سازی سطح به وسیله‌ی ماسه‌پاشی با حروف "Sa" معرفی شده‌اند. پیش از عملیات ماسه‌پاشی باید تمام لایه‌های سنگین زنگ به وسیله تراشیدن زدوده شوند. روغن، چربی و چرک‌های قابل مشاهده نیز باید کاملاً برطرف گردند. بعد از ماسه‌پاشی باید سطح مورد نظر از گرد و غبار و ذرات باقیمانده عملیات پاک‌سازی شود. درجات تمیزکاری به شرح زیر می‌باشند:

1 : تمیز کردن به صورت شن‌پاشی خفیف (Light blast cleaning)

هنگامی که به سطح بدون بزرگنمایی بنگریم، باید عاری از روغن، چربی و چرک‌های مرئی بوده، همچنین لایه اکسیدی نورد که چسبندگی آن کم می‌باشد، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی نیز بر روی سطح موجود نباشد.

2 : تمیز کردن به صورت شن‌پاشی عمیق (Through blast cleaning)

هنگام نگریستن به سطح بدون بزرگنمایی باید عاری از روغن، چربی و چرک‌های مرئی بوده، بیشترین مقدار لایه اکسیدی نورد که چسبندگی آن کم می‌باشد، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی نیز از روی سطح زدوده شده باشد. هرگونه آلینده باقیمانده دیگر باید به شدت به سطح چسبیده باشد که از روی آن جدا نشود.

2.5 : تمیز کردن به صورت شن‌پاشی عمیق‌تر (Very through blast cleaning)

هنگامی که به سطح بدون بزرگنمایی بنگریم، باید عاری از روغن، چربی و چرک‌های مرئی بوده همچنین لایه اکسیدی نورد که چسبندگی آن کم می‌باشد، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشد. هرگونه اثر بجا مانده از آلینده‌ها فقط به صورت لکه‌های خفیقی به شکل خال‌ها و نوارها به نظر خواهد آمد.

3 : تمیز کردن به صورت شن‌پاشی تا درجه نمایان شدن سطح فولاد (Visually clean steel)

هنگام نگریستن به سطح بدون بزرگنمایی، باید عاری از روغن، چربی و چرک‌های مرئی بوده، همچنین لایه اکسیدی نورد که چسبندگی آن کم می‌باشد، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی نیز کاملاً زدوده شده باشند. این سطح تمیزشده دارای رنگ یکنواخت و نقره‌ای می‌باشد.

در مواردی لازم است فساد و خورдگی مصالح در طرح و محاسبه اعضا سازه در نظر گرفته شود و ابعاد آنها طوری داده شود که اثر خوردگی را جبران کند و یا در حالت دیگر با حفاظت در مقابل خوردگی به وسیله رنگ زدن و یا راه حل‌های دیگر، باید شرایط بهره‌برداری حفظ شود. دستورالعمل رنگ‌آمیزی قطعات فولادی به شرح جدول ۹ - ۳ می‌باشد. در شکل ۹ - ۵۶ - الف بازرس کارگاه در حال ضخامت‌سنگی رنگ قطعات نشان داده شده است. در جاهایی که تیرها و یا ستون‌ها در معرض عوامل جوی قرار می‌گیرند باید سطوح داخلی آنها (در صورتی که قسمت‌های توخالی داشته باشند) برای مقابله با خوردگی کاملاً مسدود شود و به صورت آب‌بندی شده درآید، یا فضاهای داخلی آنها ابعاد کافی داشته باشند تا با دسترسی به داخل آنها هر چند وقت یکبار تمیز و رنگ شوند.

جدول ۹ - ۳. حداقل ضخامت رنگ‌آمیزی قطعات فولادی در شرایط محیطی مختلف

قطعة فولادی در معرض شرایط جوی	نوع و ضخامت رنگ			آماده‌سازی سطح فولادی	شرایط محیطی
	قطعة فولادی به صورت رو باز لیکن درون محیط بسته	قطعة فولادی در داخل دیوار و نازک کاری	قطعة فولادی در داخل دیوار و نازک کاری		
۴۰ میکرون آستر الکیدی ۴۰ میکرون لایه میانی الکیدی ۴۰ میکرون رویه الکیدی	۴۰ میکرون آستر الکیدی ۴۰ میکرون رویه الکیدی	۴۰ میکرون ضدزنگ		Sa 2	معتدل ^۱
۶۰ میکرون آسترابوکسی غنی از روی ۶۰ میکرون آستر میانی ابوبکسی ۶۰ میکرون رویه ابوبکسی پلی‌بورتان	۶۰ میکرون آسترابوکسی غنی از روی ۶۰ میکرون لایه میانی ابوبکسی ۶۰ میکرون رویه ابوبکسی	۶۰ میکرون آسترابوکسی غنی از روی		Sa 2.5	سخت ^۲
۶۰ میکرون آسترابوکسی غنی از روی به مطالعه خاص ندارد	۶۰ میکرون آسترابوکسی غنی از روی ۶۰ میکرون لایه میانی ابوبکسی ۶۰ میکرون رویه ابوبکسی پلی‌بورتان	۶۰ میکرون آسترابوکسی غنی از روی ۶۰ میکرون رویه ابوبکسی		Sa 3	بسیار سخت ^۳ و ساحلی

(۱) شرایط معبدل، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط کمتر از ۵۰٪ (همانند شهر تهران).

(۲) شرایط سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط بیش از ۸۰٪ (همانند شهر رشت).

(۳) شرایط بسیار سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط بیش از ۸۰٪ همراه با بخار کلر یا نظایر آن (مانند شهر بندرعباس).

(۴) در صورتی که دستورالعمل رنگ‌آمیزی توسط کارشناس ذیصلاح تهیه شود، می‌توان از شرایط جدول فوق عدول نمود.

(۵) صفحاتی که قرار است در اتصال اصطکاکی رویهم قرار گیرند، نباید رنگ شوند، فقط به لایه‌ای در حد ۲۰ میکرون به عنوان رنگ انبارداری نیاز می‌باشد.

(۶) یک میکرون، $\frac{1}{1000}$ میلی‌متر است.

۶ - ۶ عملیات حمل

با توجه به مخارج سنگین، عملیات حمل از موارد قابل تأمل در تولید اجزای اسکلت فولادی است. در هنگام تولید اعضا در کارخانه، طول، عرض، ارتفاع و وزن قطعه تولید شده باید طوری انتخاب گردد که در هنگام حمل، شرایط بار ترافیکی ایجاد نگردد. بار می‌تواند در یکی از حالات زیر، در رده بارهای ترافیکی قرار گیرد:


الف) داشتن عرض بیشتر از عرض تریلی (حدود ۲/۸۰ متر)

ب) داشتن طول بیشتر از طول تریلی (حدود ۱۲ متر)


پ) داشتن ارتفاع بیش از حد (ارتفاع بالای بار از سطح جاده بیش از ۴ متر)

ت) داشتن وزن غیرعادی

بارهای ترافیکی دارای هزینه حمل بسیار گران قیمت می‌باشند و باید تا حد امکان از آن اجتناب نمود. در شکل ۹ - ۵۶ - ب، حمل یک قطعه سنگین توسط تریلی نشان داده شده است.

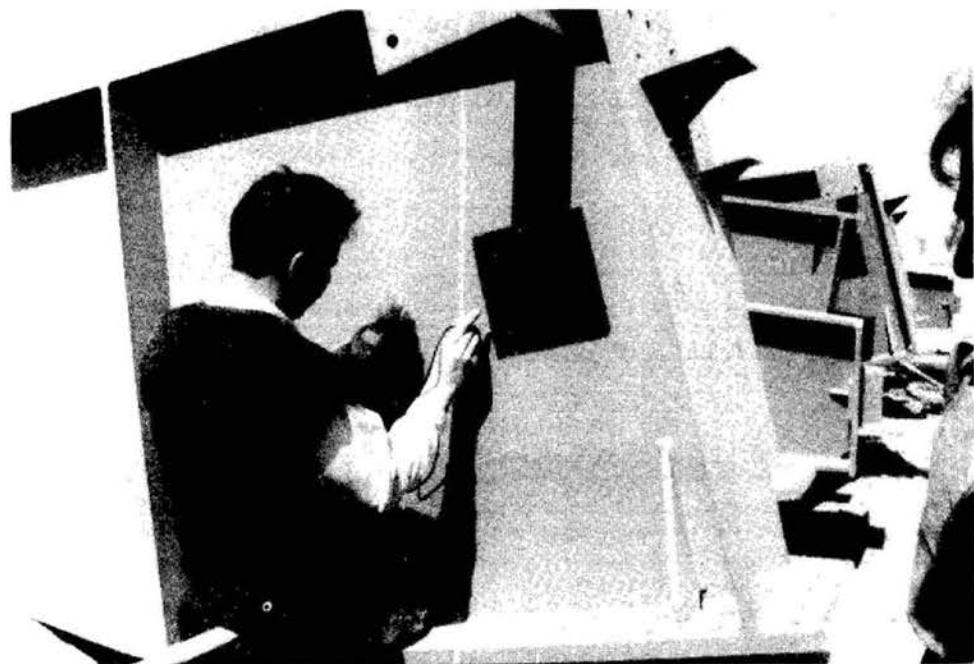


شکل ۹ - ۵۶ - الف. ضخامت سنگی رنگ.

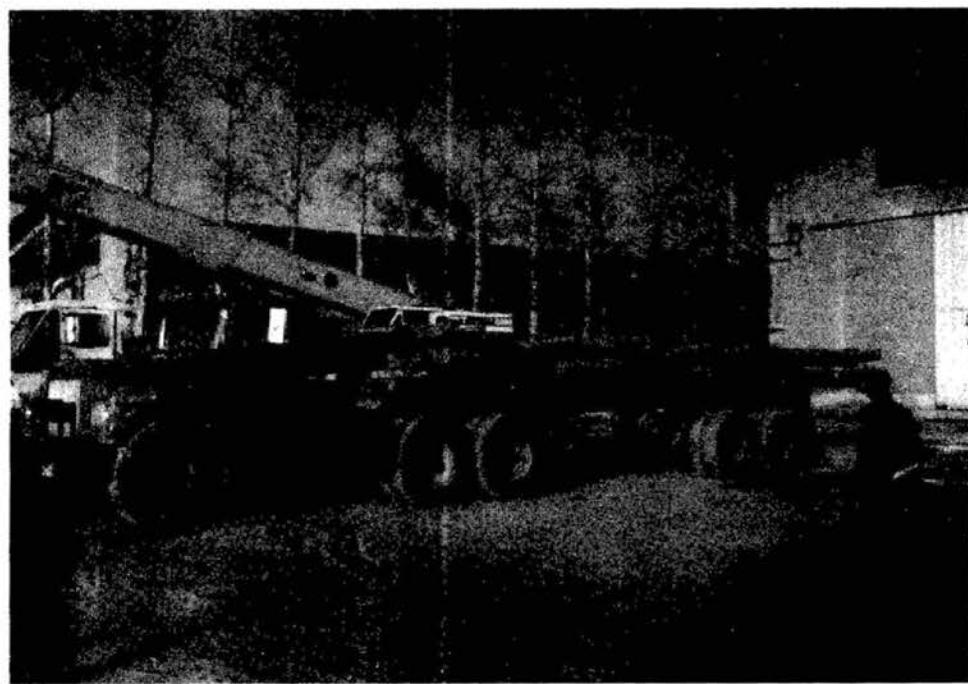

شکل ۹ - ۵۶ - ب. حمل یک قطعه سنگین.


۷-۹ عملیات پیش‌مونتاژ و مونتاژ در پای کار

همان‌طور که در قسمت قبل عنوان شد، در اکثر موارد امکان ساخت عضو با طول کامل در کارخانه وجود ندارد و لازم است عضو در قطعات کوتاه‌تر ساخته شده و به کارگاه حمل گردد. بنابراین قبیل از نصب لازم است قطعات در پای کار به صورت یکسره در آمده و سپس نصب شوند. به این عملیات پیش‌مونتاژ و یا پیش‌مونتاژ گفته می‌شود. برای انجام کار ابتدا در پای کار شاسی‌های مخصوص عملیات پیش‌مونتاژ آمده می‌گردد. سپس قطعات در مجاورت یکدیگر قرار گرفته و پس از رسیمان‌کشی و هم‌محور کردن آنها، قطعات به یکدیگر جوش و یا پیچ می‌شوند. گاهی موقع امکان نصب یکمرتبه عضو کامل وجود ندارد. لذا در چنین مواردی مجدداً بعضی از وصله‌های عضو باز می‌شوند و عملیات نصب به صورت قطعه‌قطعه انجام می‌شوند. در این حالت از آنجا که قبلاً قطعات در پای کار به یکدیگر به صورت آزمایشی متصل شده‌اند، اتصال مجدد آنها در جبهه کار بسیار ساده خواهد بود. در صورتی که اتصال قطعات به یکدیگر دایمی باشد، عملیات را مونتاژ و در صورتی که به صورت آزمایشی و موقت باشد، پیش‌مونتاژ نامند. بسیاری از پیمانکاران ترجیح می‌دهند انجام بعضی سوراخ‌کاری‌ها را در مرحله مونتاژ و یا پیش‌مونتاژ انجام دهند. بدین معنی که در کارخانه عمداً از چند صفحه سوراخ‌کاری که در مجاورت یکدیگر قرار می‌گیرند، یکی را انجام نمی‌دهند. بعد از عملیات پیش‌مونتاژ، صفحه سوراخ‌کاری نشده از طرف صفحه سوراخ‌کاری شده علامت زده می‌شود (سننه‌نشان) و سپس ورق اتصال باز شده و توسط مته مورد سوراخ‌کاری قرار می‌گیرد.

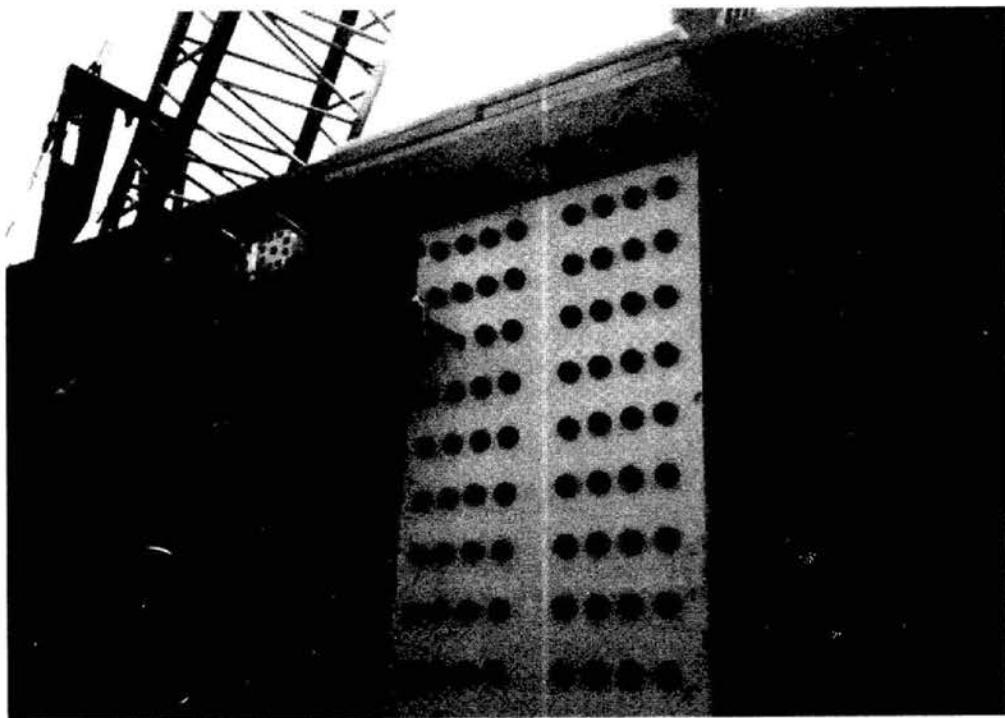

شکل ۹ - ۵۷ روشن سو راخ کردن ورق های اتصال.


به عنوان مثال، در عملیات نصب شاهتیرهای یکسره پلی به طول کل ۱۲۰ متر در سه دهانه ۴۰ متری، شاهتیر در طول های ۸، ۱۶ و ۲۴ متری به کارگاه حمل گردید. در کارگاه کل ۱۲۰ متر در پای کار به یکدیگر مونتاژ گردید. سپس بعضی اتصالات مجدداً باز شدند و عملیات نصب در طول های ۴۸، ۴۰ و ۳۲ متر انجام شد (شکل ۹ - ۵۸).

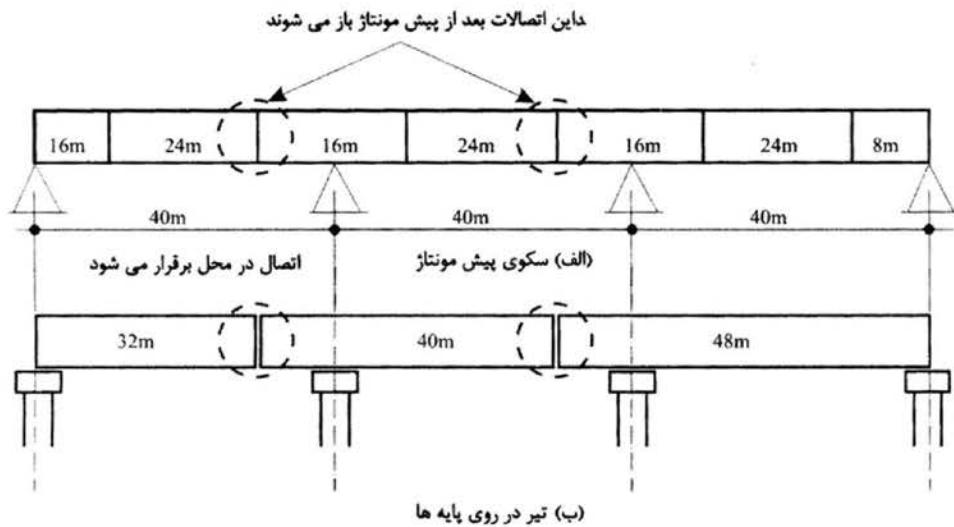

شکل ۹ - ۵۸

۸ - ۹ عملیات و اداشتن، نصب، خال جوش و اتصالات موقت

عملیات نصب توسط جرثقیل های متحرک و یا جرثقیل های برجی انجام می شود. در شکل ۹ - ۵۹ یک نمونه جرثقیل متحرک نشان داده شده است. جرثقیل های متحرک می توانند از نوع بوم خشک و یا بوم هیدرولیکی باشند. جرثقیل ها

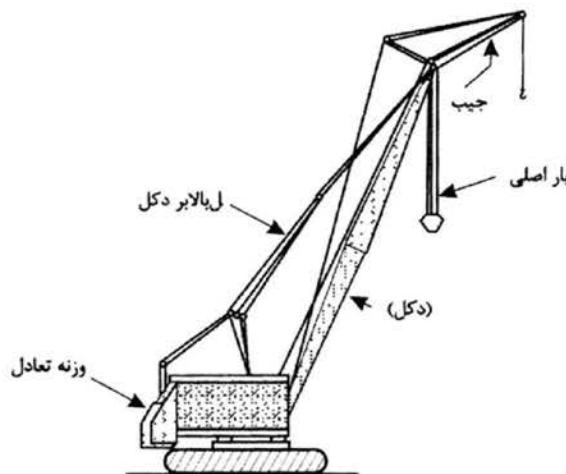

شکل ۹ - ۵۹ جرثقیل نصب.


علاوه بر بوم اصلی، دارای یک اضافه بوم می‌باشد که به آن جیب می‌گویند و از آن می‌توان برای نصب قطعات سبک در ارتفاع بالا استفاده نمود.

در شکل‌های ۹ - ۶۰ تا ۹ - ۶۹ تصاویری از عملیات و اداشتن و اجرای اتصالات موقت نشان داده شده است.

۹ - ۹ شاقولی کردن ستون‌ها، هم‌محور کردن تیرها و تکمیل اطلاعات

در آخرین مرحله، به کمک مهارهای ضربدری موقت و تجهیزات ایجاد کشش مثل تیفور یا دویچ، ستون‌ها در وضعیت شاقول قرار گرفته و با خال زدن اتصالات و یا سفت کردن پیچ‌های مونتاژ، تیرها و ستون‌ها در وضعیت نهایی قرار می‌گیرند.

در شکل‌های ۹ - ۶۲ تا ۹ - ۶۷ تصاویری از مراحل تنظیم نهایی و تکمیل اطلاعات ارایه شده است.

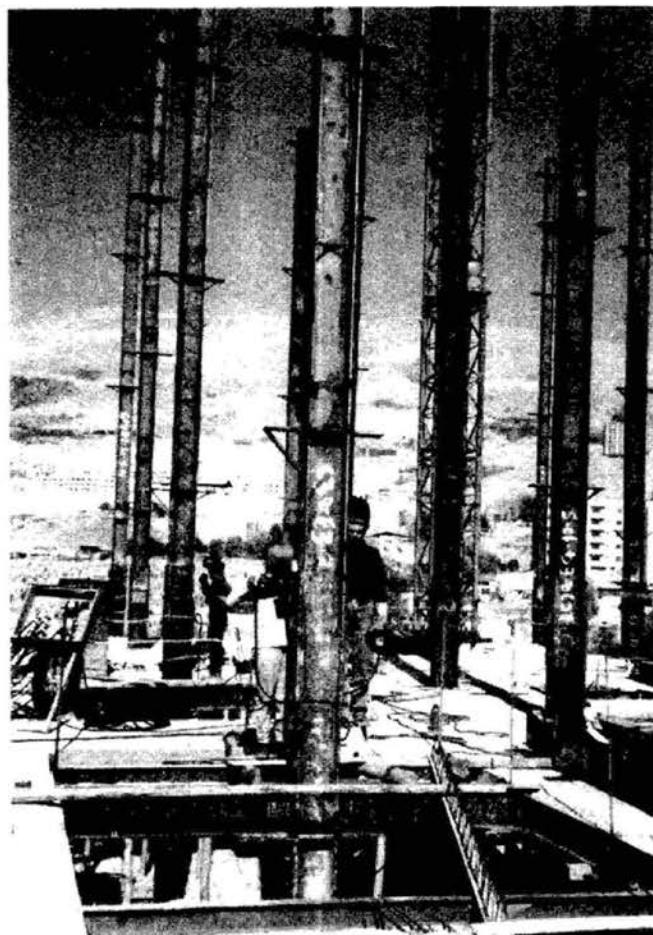

شکل ۹ - ۶۰ نصب ستون‌ها و اجرای وصله‌ها.



شکل ۹-۶۱ نصب و اداشتن ستون‌ها.



شکل ۹-۶۲ نصب قاب‌های ساختمان‌های صنعتی.




شکل ۹ - ۶۳ نصب پیچ‌ها در قاب و اداشته شده.




شکل ۹ - ۶۴ وصلة ستون.



شکل ۹-۶۵ شاقولی کردن ستون‌ها و هم‌محور کردن تیرها.

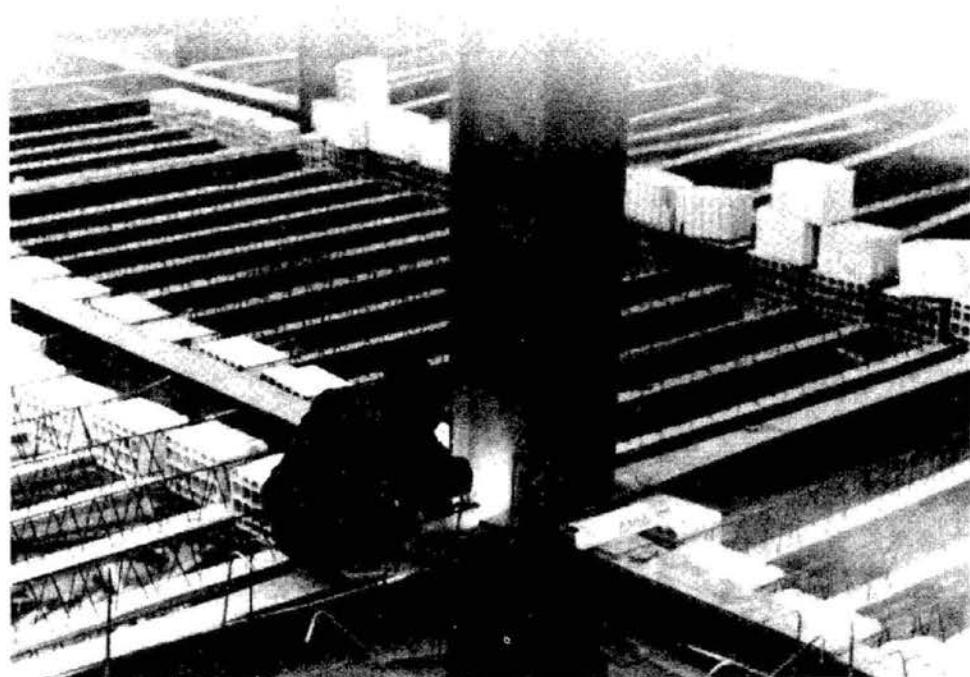

شکل ۹-۶۶ تکمیل اتصال تیر به ستون.

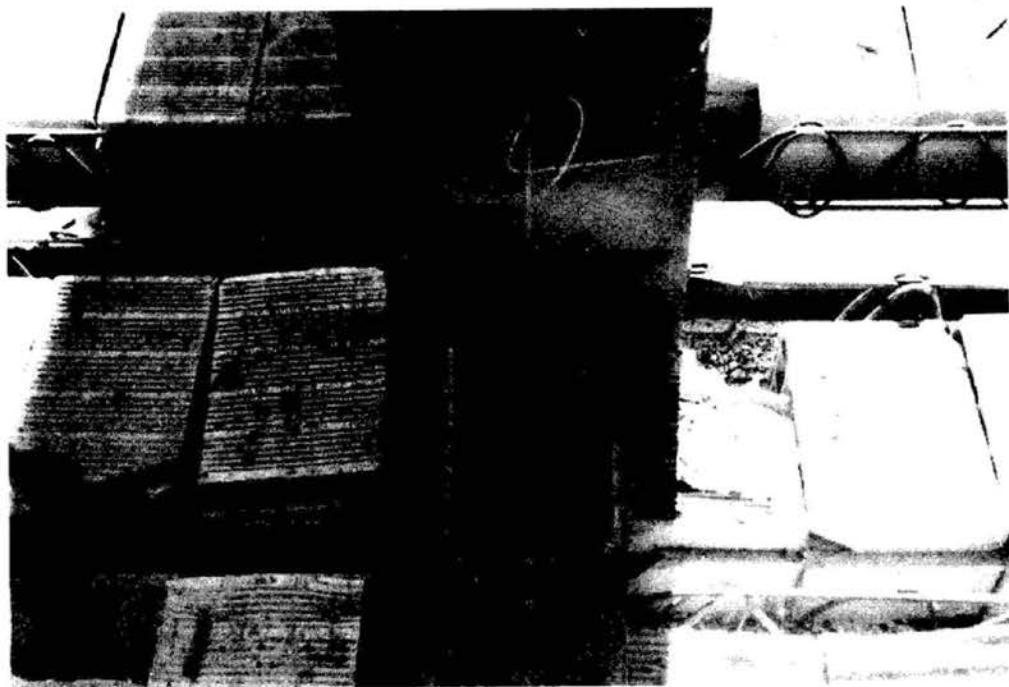


شکل ۶۷-۹ اتصال تکمیل شده.

۱۰-۹ نصب کف ستون


در انجام عملیات نصب اسکلت، دو روش عمومی برای نصب کف ستون بر روی فونداسیون وجود دارد:

۱ - روش سنتی: در این روش که در ساختمان‌سازی متعارف در ایران معمول است، ورق کف ستون بهصورت جدا از ستون بر روی فونداسیون مستقر می‌گردد. حد فاصل ورق کف ستون و فونداسیون به‌کمک ملات پر می‌شود. روش کار بدین‌ترتیب است که پس از تمیز کردن سطح فونداسیون و مربوط کردن آن، ملات پرسیمان با ضخامت لازم روی فونداسیون پخش شده و ورق کف ستون روی آن قرار گرفته و به‌کمک تراز و دوربین، در وضعیت نهایی خود قرار گرفته و مهره‌های میله مهارها سفت می‌شود. بعد از گرفتن ملات، کف ستون آماده نصب ستون بر روی آن می‌باشد.

۲ - روش صنعتی: در این روش کف ستون در کارخانه بهصورت گونیا به‌پای ستون جوش و یکپارچه می‌شود. برای نصب، ابتدا روی فونداسیون پدگذاری (Pading) می‌شود. پدها ورق‌های $4 \times 100 \times 100$ میلی‌متر می‌باشند که یک شاخک نیشی به‌سطح تحتانی آن جوش شده است. پدها به‌کمک ملات کاملاً در موقعیت مورد نظر، مستقر و تراز می‌شوند. بعد از گرفتن ملات زیر پد، ستون به‌همراه کف ستون روی آنها مستقر شده و با شیم‌گذاری، ستون کاملاً بهصورت شاقولی در می‌آید و مهره‌های میله مهار سفت می‌شود. در مرحله آخر دور ورق کف ستون قالب‌بندی شده و فضاهای خالی زیر کف ستون به‌کمک ملات خیلی روان ضدانقباض پر می‌شود (به‌این عمل گروت‌ریزی می‌گویند).

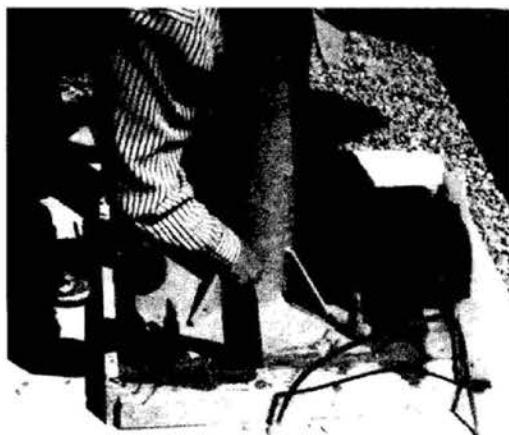

شکل ۹ - ۶۹ گروتربزی.

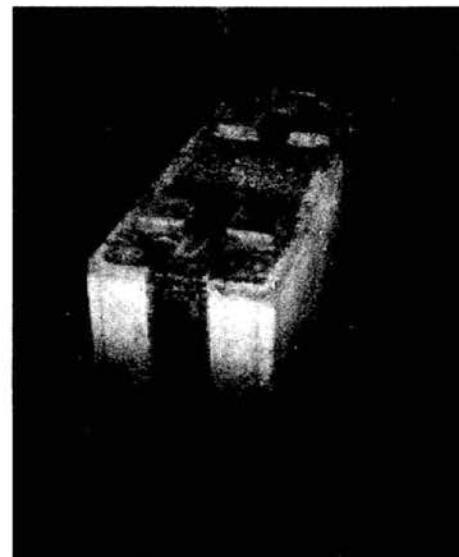

شکل ۹ - ۶۸ پدگذاری.

۱۱ - ۹ رواداری نصب ستون

حداکثر میزان جابه‌جایی مجاز محور ستون از محل فرضی، مساوی ± 6 میلی‌متر می‌باشد.

ناشقولی مجاز ستون‌ها، تا طبقه بیستم به‌ازای هر طبقه مساوی $\frac{1}{50}$ ارتفاع و حداکثر ۲۵ میلی‌متر به‌سمت نما و ۵۰ میلی‌متر به سمت داخل ساختمان می‌باشد.

۱۰ طراحی جوش

۳۷۳	۱-۱۰ مقدمه
۳۷۳	۲-۱۰ اندازه جوش گوشه
۳۷۷	۳-۱۰ محدودیت سایر جوش ها
۳۷۹	۴-۱۰ جوش شیاری با نفوذ نسبی
۳۸۰	۵-۱۰ انواع جوش
۳۸۰	۶-۱۰ تنش های مجاز جوش
۳۸۱	۷-۱۰ ارزش جوش
۳۸۲	۸-۱۰ حداقل اندازه مؤثر ساق جوش گوشه
۳۸۳	۹-۱۰ اتصال اعضا با نیروی محوری
۳۸۶	۱۰-۱۰ اتصالات جوشی با برون محوری
۳۸۸	۱۱-۱۰ ترکیب برش و پیچش
۳۹۲	۱۲-۱۰ ترکیب برش و خمش
۳۹۴	۱۳-۱۰ تخمین طول جوش تحت اثر لنگر خمی

طراحی جوش

۱۰

۱-۱ مقدمه


جوش بیش از حد لازم، یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه جوشکاری است. تعیین اندازه صحیح جوش اولین گام در کسب جوش اقتصادی است. این موضوع ایجاب می‌کند که روش صحیح و ساده‌ای برای تعیین اندازه جوش که استفاده از آن برای تمام اتصالات ممکن باشد، برقرار گردد.

در اتصال تمام قدرت، از جوش شیاری با نفوذ کامل در تمام طول درز استفاده می‌شود. از آنجایی که جوش شیاری نفوذی اگر به طور سالم انجام شود، دارای مقاومتی برابر مصالح اتصال می‌باشد، بنابراین در این حالت نه احتیاج به محاسبه تنی در جوش است و نه به پیدا کردن اندازه جوش نیازی می‌باشد. اگر جوش شیاری با نفوذ کامل صورت نگیرد، در این صورت لازم خواهد بود که اندازه جوش محاسبه شود. جوش‌های گوش با اندازه‌ها و طول‌های مختلف می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، که تعیین اندازه‌های مورد نیاز، از اهداف یک برنامه طراحی است.

۱-۲ اندازه جوش گوش


در آینین‌نامه طراحی سازه‌های فولادی، سطح مؤثر گلوی جوش گوش به صورت زیر تعریف شده است:
سطح مؤثر گلوی جوش گوش به سطح مؤثر گلو در طول مؤثر جوش، که ارتفاع مؤثر گلوی جوش برابر است با کوچکترین فاصله بین ریشه جوش تا سطح جوش (شکل ۱۰ - ۲).

طبق تعریف، اندازه ساق جوش گوش به وسیله بزرگترین مثلث قائم‌الزاویه که در داخل جوش محاط می‌شود، اندازه‌گیری می‌شود. تعریف بالا یک جوش با دو ساق نامساوی را مجاز می‌داند (شکل ۱۰ - ۱ - الف).
طبق تعریف دیگری، آینین‌نامه تصریح می‌کند که بزرگترین مثلث قائم‌الزاویه متساوی الساقین، نشان‌دهنده اندازه ساق جوش خواهد بود. پس این تعریف، جوش گوش را فقط با ساق‌های مساوی محدود می‌کند (شکل ۱۰ - ۱ - ب).

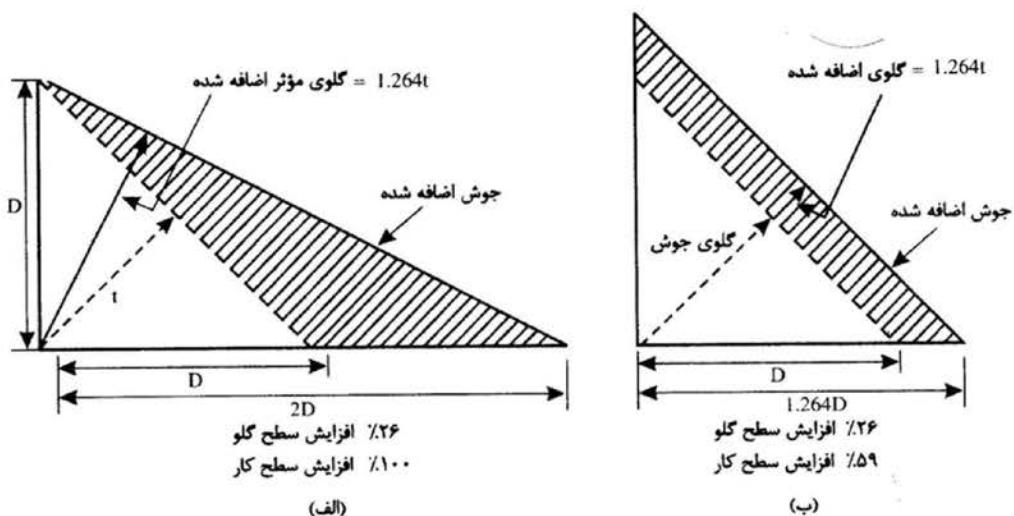

شکل ۱-۱۰


جوش‌های با ساق نامساوی زمانی به کار می‌رود که هدف، افزایش سطح گلوی جوش باشد و امکان افزایش اندازه هر دو ساق، نمی‌باشد. به همین علت لازم است که فقط اندازه یکی از دو ساق افزایش یابد. البته اگر امکان افزایش اندازه هر دو ساق باشد، باید از به کار بردن ساق‌های نامساوی پرهیز کرد، چراکه عمل غیراقتصادی خواهد بود (شکل ۱-۱۰).

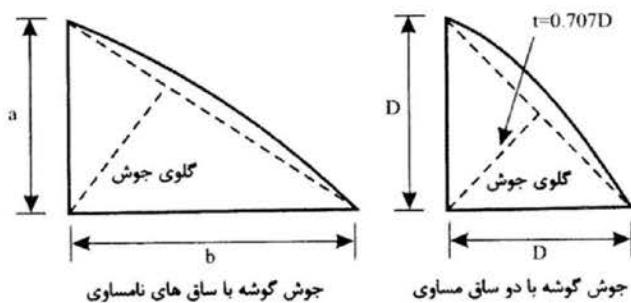

شکل ۲-۱۰

طول مؤثر جوش گوش

طول مؤثر جوش، طولی از جوش است که در سرتاسر آن، گلوی جوش کوچکتر از گلوی مؤثر نباشد. طبق مفاد آیین‌نامه فولاد، انتهای جوش‌های گوش با کمترین بیان ممکن باید باشد تا سطح مقطع کامل محاسباتی جوش، پرسوند (شکل ۱۰-۳). در جوش‌های پیوسته عمل پرسوند چاله انتهای جوش مشکل نخواهد بود، زیرا در این حالت جوشکار در موقع تعویض الکترود همواره چاله انتهایی قبلی را دوباره جوش داده و آن را پرسوند.

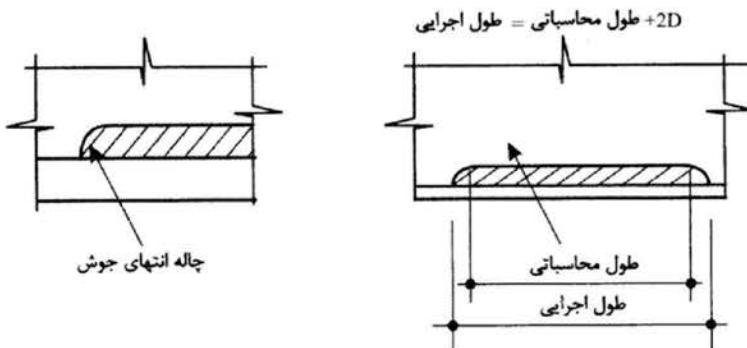

شکل ۱۰ - ۳

اما در جوش‌های منقطع برای رفع این مشکل، طول اجرایی جوش را به اندازه D در هر طرف از طول محاسباتی بزرگتر در نظر می‌گیرند و بنابراین در طول محاسباتی، جوش دارای سطح مؤثری یکنواخت خواهد بود. البته در همین جوش‌های منقطع، اگر بتوان چاله‌های ابتدا و انتها را با تدبیر خاصی به وسیله جوش پر کرد، طول اجرایی جوشکاری را می‌توان برابر با طول محاسباتی در نظر گرفت. پر کردن چاله‌ها به علت جلوگیری از ترک ستاره‌ای همواره توصیه می‌شود.

حداقل اندازه جوش گوشه

طبق ضوابط آیین‌نامه، حداقل اندازه جوش از جدول ۱۰ - ۱ به دست می‌آید. این حداقل بر مبنای ورق نازک‌تر می‌باشد که البته اندازه حداقل به دست آمده نباید بیشتر از ضخامت ورق نازک‌تر باشد.

جدول ۱۰ - ۱ - اندازه حداقل جوش گوشه بر حسب ضخامت ورق نازک‌تر

حداقل اندازه جوش D (میلی‌متر)	ضخامت ورق نازک‌تر ۱ (میلی‌متر)
۳	ناء و کوچک‌تر
۵	بیش از ناء
۶	بیش از ناء
۸	بیش از ناء

- ۱ - حداقل به دست آمده نباید از ضخامت ورق نازک‌تر بیشتر باشد.
- ۲ - ضخامت‌های نشان داده شده باید با یکبار عبور به دست آید.
- ۳ - در اتصال بال به جان تیر ورق‌ها، حداقل جوش گوشه را می‌توان به جوش هم مقاومت با جان محدود نمود.

طبق گزارشات فنی، جوش نازکی که در لبه ورق ضخیم داده می‌شود، خیلی سریع سرد می‌شود و به همین دلیل شکننده است. علت این امر گرفته شدن حرارت جوش به وسیله ورق می‌باشد.


اعداد نوشته شده در جدول ۱۰ - ۱ نیز برای مراعات همین حقیقت در نظر گرفته شده‌اند. اندازه حداقل

نوشته شده در جدول فوق جوشی را بهما می‌دهد که حرارت کافی در ورق تولید می‌کند و همین حرارت باعث می‌شود که جوش به آرامی سرد شود. با استفاده از پیش‌گرمایش و یا کاربرد الکترودهای کم‌هیدروژن، اثرات نامطلوب جوش‌های کمتر از حداقل را می‌توان کاهش داد.

حداکثر اندازه ساق جوش گوشه (D)


طبق توصیه‌های آیین‌نامه فولاد، حداکثر اندازه مؤثر جوش به ترتیب زیر به دست می‌آید:

- در لبه مصالحی با ضخامت کمتر از ۶ میلی‌متر، حداکثر اندازه ساق جوش گوشه برابر است با ضخامت ورق (شکل ۱۰ - ۴).

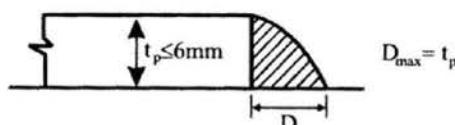

شکل ۱۰ - ۴

- در امتداد لبه مصالح با ضخامت بیش از ۶ میلی‌متر، حداکثر اندازه مؤثر جوش گوشه برابر با ضخامت ورق منهای ۲ میلی‌متر است، مگر اینکه در نقشه ذکر شود که اندازه جوش برابر با ضخامت ورق گردد (شکل ۱۰ - ۵).

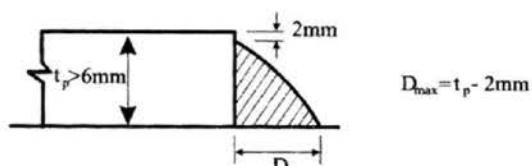


شکل ۱۰ - ۵

حداقل طول مؤثر جوش گوشه

حداقل طول مؤثر (L_e) برای جوش گوشه که به منظور انتقال نیرو به کار می‌رود، نباید کمتر از ۴ برابر اندازه ساق جوش یا ۴۰ میلی‌متر باشد (شکل ۱۰ - ۶).

$$L_e \geq 4D \geq 40\text{ mm}$$

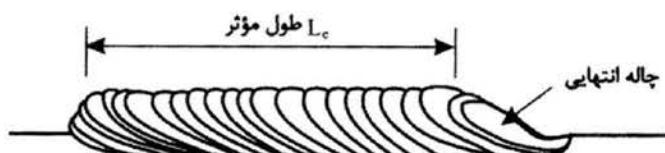


شکل ۱۰ - ۶

۱۰. طراحی جوش

در صورتی که برای اتصال انتهای میله‌ها یا تسممه‌های تحت کشش، تنها از جوش گوش استفاده شود، با مراجعه به شکل ۱۰ - ۷ باید داشته باشیم:

$$L_e \geq W$$
$$W \leq 200 \text{ mm}$$

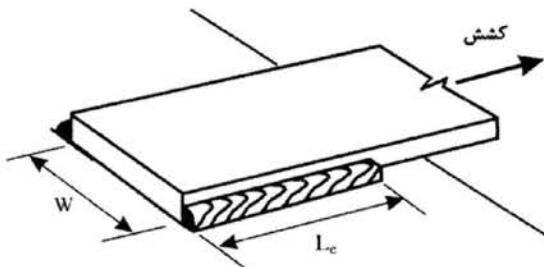

شکل ۷ - ۱۰


دو شرط بالا همیشه باید برقرار باشند، مگر اینکه جوش‌های اضافی دیگری به صورت جوش انگشتانه، خمث عرضی موجود در اتصال را تحمل کند.

۱۰ - ۳ محدودیت سایر جوش‌ها

حداقل طول پوششی در اتصالات پوششی

$$W \geq 5t \geq 25 \text{ mm}$$


t = ضخامت ورق نازکتر

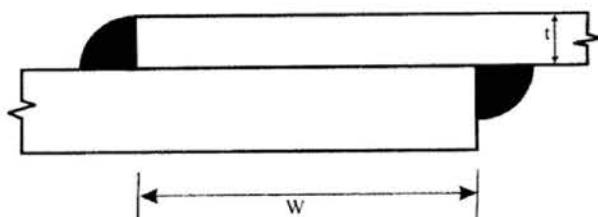

شکل ۸ - ۱۰

ضخامت جوش انگشتانه یا کام توپر

جوش انگشتانه جوشی است که در سوراخ و جوش کام جوشی است که در شکاف داده می‌شود. از جوش انگشتانه توپر و کام توپر می‌توان در اتصالات پوششی به منظور انتقال نیروی برشی، جلوگیری از کمانش قطعات اتصال و یا در اتصال قطعات مختلف اعضای ساخته شده از چند نیمرخ استفاده نمود. در شکل ۱۰ - ۹ ضخامت حداقل جوش انگشتانه و کام، در شکل ۱۰ - ۱۰ فواصل و قطر حداقل جوش انگشتانه و در شکل ۱۰ - ۱۱، فواصل و ابعاد حداقل جوش کام نشان داده شده است.

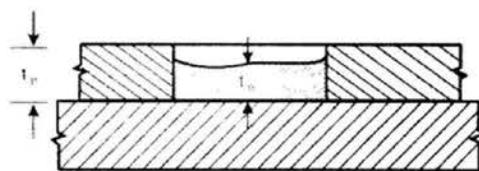

شکل ۱۰-۹ اندازه حداقل جوش انگشتانه و کام.

$$: t_p \leq 16 \text{ mm} \text{ اگر}$$

$$t_w = t_p$$


$$: t_p > 16 \text{ mm} \text{ اگر}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2} t_p \\ 16 \text{ mm} \end{array} \right. \text{ بزرگترین}$$

$$s \geq \frac{4d}{3}$$

$$d \geq t_p + \lambda \text{ mm} < 2/25 t_w$$

ضخامت جوش

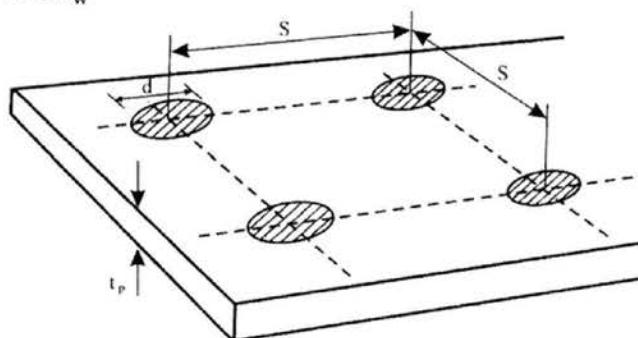

شکل ۱۰-۱۰ فواصل و قطر حداقل جوش انگشتانه.


$$L \leq 1 \cdot t_w$$

$$W \geq t_p + \lambda \text{ mm} \leq 2/25 t_w$$

$$S_T \geq \frac{4}{3} W$$

$$S_L \geq 2L$$

$$r \geq t_p$$

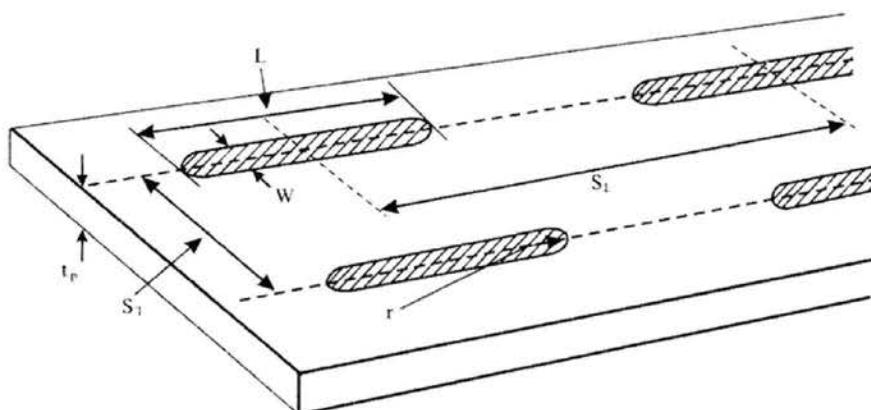

شکل ۱۰-۱۱ فواصل و ابعاد حداقل جوش کام.

۱۰-۴ جوش شیاری با نفوذ نسبی

استفاده از جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی در ساختمان‌ها مجاز می‌باشد. این گونه جوش‌ها کاربرد زیادی در ساخت اسکلت به خصوص ساخت مقاطع قوطی‌شکل یا I از ورق دارند.

ضخامت گلوی مؤثر برای جوش شیاری با نفوذ نسبی

برای هر نوع شکل لبه (جناغی، نیم‌جناغی، لاله‌ای، نیم‌لاله‌ای) اگر جوشکاری به صورت جوش خودکار زیرپودری صورت گیرد، ضخامت مؤثر گلوی جوش (t_e) برابر با ضخامت واقعی شیاری خواهد بود که برای جوشکاری مهیا شده است (شکل ۱۰-۱۲-ب).

اما اگر جوش در کارگاه به وسیله جوش دستی انجام گیرد دو حالت اتفاق می‌افتد:

۱- برای تمام شکل لبه‌ها به‌غیر از شکل لبه نیم‌جناغی ضخامت مؤثر گلو، همان ضخامت جوش نیمه‌نفوذی خواهد بود.


۲- برای شکل لبه به صورت نیم‌جناغی چون احتمال می‌رود که جوشکار نتواند ریشه جوش را کامل جوش بدهد، ضخامت مؤثر گلو برابر با ضخامت جوش نیمه‌نفوذی منهای ۳ میلی‌متر خواهد بود (شکل ۱۰-۱۲-الف). همانند جوش گوشه که اندازه حداقلی برای ورق‌های ضخیم به‌خاطر جلوگیری از سرد شدن سریع جوش دارد، برای جوش‌های شیاری نیمه‌نفوذی نیز ضخامت گلوی مؤثر حداقل به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$t_e \geq \sqrt{\frac{t_p}{2/25}}$$

که در آن:

t_p = ضخامت ورق نازک‌تر (cm)

t_e = ضخامت گلوی مؤثر حداقل (cm)

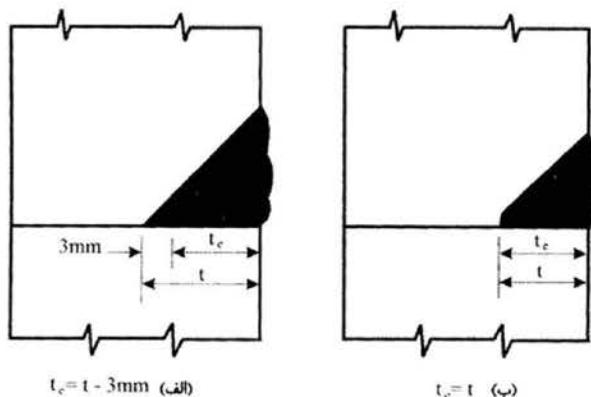

شکل ۱۰-۱۲

۱۰ - ۵ انواع جوش

الف) جوش‌های اصلی: جوش‌هایی هستند که به منظور انتقال نیرو به کار می‌روند. در نقاط اتصال، اگر جوش از بین برود قطعه نیز از بین می‌رود. این گونه جوش‌ها باید همان خواصی را دارا باشند که عضو متصل شونده دارد. به عبارت بهتر در نقطه اتصال، جوش جایگزین عضو می‌گردد.

ب) جوش‌های فرعی: جوش‌هایی هستند که فقط برای نگه داشتن اعضا در فرم بخصوصی به کار می‌روند. نیروهای وارده بر این جوش‌ها بسیار ناچیز می‌باشند.

پ) جوش‌های طولی: جوش‌هایی هستند که نیروهای وارده، موازی محور جوش می‌باشند. در حالت جوش‌های گوشه، گلوی جوش فقط تحت تأثیر تنש‌های برشی قرار می‌گیرد. برای جوش گوشه با ساق‌های مساوی، حداکثر تنش برشی در گلوی جوش اتفاق می‌افتد.

ت) جوش‌های عرضی: جوش‌هایی می‌باشند که در آنها محور جوش و محور نیروی وارده با یکدیگر زاویه درجه می‌سازند. در حالت جوش‌های گوشه، گلوی جوش تحت تأثیر ترکیب تنش‌های برشی و تنش‌های فشاری یا کششی قرار می‌گیرند. برای جوش گوشه با ساق‌های مساوی، حداکثر تنش برشی در گلوی $67/5$ درجه و حداکثر تنش عمودی در گلوی $22/5$ درجه اتفاق می‌افتد. به هر حال در محاسبات مربوط به جوش گوشه، عملکرد جوش به صورت برشی در نظر گرفته می‌شود. اصولاً بهتر است از جوش گوشه به عنوان جوش عرضی تحت کشش استفاده نکرد.

۱۰ - ۶ تنش‌های مجاز جوش

جوش‌ها باید طوری محاسبه شوند که محدودیت‌های تنش مندرج در جدول ۱۰ - ۲ را با اعمال ضرایب بازرگانی زیر جوابگو باشند:

۱ - در صورت انجام آزمایش‌های غیرمخرب نظیر پرتونگاری و فراصوت:

$$\phi = 1/0$$

۲ - در صورت انجام جوش در کارخانه (و یا شرایط مشابه) و بازرگانی چشمی جوش توسط افراد مجرب:

$$\phi = 0/85$$

۳ - در صورت انجام جوش در محل و بازرگانی چشمی جوش توسط افراد مجرب:

$$\phi = 0/75$$

۱۰-۷ ارزش جوش

حاصل ضرب گلوی مؤثر جوش در تنش مجاز جوش، ارزش جوش R_w نامیده می‌شود. R_w در واقع نیروی مجاز جوشی با ضخامت گلوی t_w و طول ۱ سانتی‌متر می‌باشد.

به عنوان مثال برای جوش گوشه با الکترود E_{60} ($F_u = 4200 \text{ kg/cm}^2$) که در شرایط کارگاهی با $\phi = 75/0$ اجرا می‌شود، ارزش جوش برابر است با:

$$R_w = (0.3F_u)\phi(t_w) = (0.3 \times 4200)0.75(0.707D) = 650D$$

D اندازه ساق جوش و t ضخامت گلوی جوش گوشه می‌باشد که طبق رابطه $t = 0.707D$ بهم مربوط هستند.

جدول ۱۰-۲ تنش مجاز روی سطح مؤثر جوش

نوع جوش	نوع تنش روی سطح مؤثر	تنش مجاز	مقاومت جوش مورد نیاز
جوش شیاری با نفوذ کامل	کشش عمود بر سطح مؤثر	مثل فلز پایه	باید از جوش سازگار استفاده شود
	فشار عمود بر سطح مؤثر	مثل فلز پایه	باید از جوش سازگار استفاده شود
	کشش یا فشار موازی محور جوش	مثل فلز پایه	باید از جوش سازگار استفاده شود
	بروش روی سطح مؤثر	فلز جوشی با مقاومت کششی اسمی $\times 0.3$ فلز جوش، ولی تنش برشی فلز پایه نباید از $\times 0.4$ مقاومت تسلیم فلز پایه، تجاوز نماید.	فلز جوشی با مقاومت مساوی یا کمتر از جوش سازگار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
	فشار عمود بر سطح مؤثر	مثل فلز پایه	باید از جوش سازگار استفاده شود
	کشش یا فشار موازی محور جوش	مثل فلز پایه	باید از جوش سازگار استفاده شود
جوش شیاری با نفوذ نسبی	بروش موازی محور جوش	فلز جوشی با مقاومت کششی اسمی $\times 0.3$ فلز جوش، ولی تنش برشی فلز پایه نباید از $\times 0.4$ مقاومت تسلیم فلز پایه، تجاوز نماید.	فلز جوشی با مقاومت مساوی یا کمتر از جوش سازگار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
	کشش عمود بر سطح مؤثر	فلز جوشی با مقاومت کششی اسمی $\times 0.3$ فلز جوش، ولی تنش برشی فلز پایه نباید از $\times 0.4$ مقاومت تسلیم فلز پایه، تجاوز نماید.	فلز جوشی با مقاومت مساوی یا کمتر از جوش سازگار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
	بروش روی سطح مؤثر	فلز جوشی با مقاومت کششی اسمی $\times 0.3$ فلز جوش، ولی تنش برشی فلز پایه نباید از $\times 0.4$ مقاومت تسلیم فلز پایه، تجاوز نماید.	فلز جوشی با مقاومت مساوی یا کمتر از جوش سازگار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
	کشش یا فشار موازی محور جوش*	مثل فلز پایه	باید از جوش سازگار استفاده شود.
جوش گوش	بروش موازی سطوح متصل شده بدوسیله جوش (بر روی سطح مؤثر)	فلز جوشی با مقاومت کششی اسمی $\times 0.3$ فلز جوش، ولی تنش برشی فلز پایه نباید از $\times 0.4$ مقاومت تسلیم فلز پایه، تجاوز نماید.	فلز جوشی با مقاومت مساوی یا کمتر از جوش سازگار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
	جوش انگشتانه و کام		

* جوش‌های گوشه یا شیاری با نفوذ نسبی که اعضا نیمرخ‌های ساخته شده از ورق را به یکدیگر اتصال می‌دهند. نظریه جوشی که بال را به جان اتصال می‌دهد، می‌توانند بدون توجه به تنش کششی یا فشاری موجود در موازات محور جوش، طراحی گردند.

۱۰-۸ حداکثر اندازه مؤثر ساق جوش گوشه

مقاومت جوش نباید بیشتر از مقاومت فلز پایه منظور شود. به عنوان مثال در شکل ۱۰-۱۳ حداکثر اندازه مؤثر جوش بر حسب ضخامت t در مقطع a-a برابر است با:

$$E60 = \text{ارزش دو خط جوش گوشه با الکترود } E60 = 2(0.3 \times 4200)\phi = 1782\phi D$$

$$\text{ مقاومت ورق در برش} = 0.4F_y t$$

$$1782\phi D = 0.4F_y t$$

$$D = \frac{0.4F_y t}{1782\phi}$$

با فرض $F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$ داریم:


$$D = \frac{0.4 \times 2400t}{1782\phi} = \frac{0.54}{\phi} t$$

$$\phi = 1 \rightarrow D \approx 0.5t$$

$$\phi = 0.85 \rightarrow D \approx 0.6t$$

$$\phi = 0.75 \rightarrow D \approx 0.7t$$

اندازه‌های ساق معرفی شده در فوق، معرف جوش گوشه تمام قدرت هستند و اجرای اندازه‌های بزرگ‌تر باعث افزایش بیشتر مقاومت اتصال نمی‌گردد.

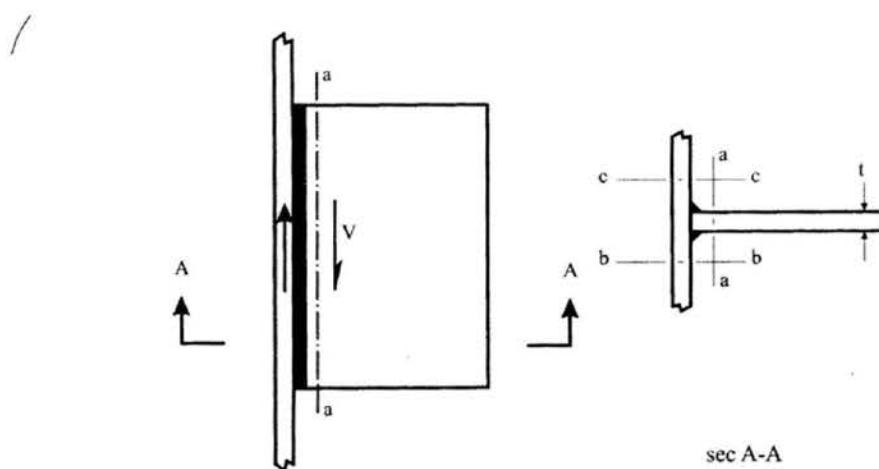

شکل ۱۰-۱۰

۹ - ۹ اتصال اعضا با نیروی محوری

مثال ۱۰ - ۱ جوش گوشه طولی


مطلوب است اندازه ساق و طول جوش لازم برای انتقال بار ورق کوچکتر در شکل ۱۰ - ۱۴.

$$P = (1400 \text{ kg/cm}^2) \times (7.5\text{cm})(1.2\text{cm}) = 12600 \text{ kg}$$

$$\text{حداکثر } D = 12 - 2 = 10\text{mm}$$

$$R_w = 650D = 650 \times 1.0 = 650 \text{ kg/cm}$$

$$\text{طول کلی جوش گوشه} = \frac{12600}{650} = 19.39\text{cm}$$

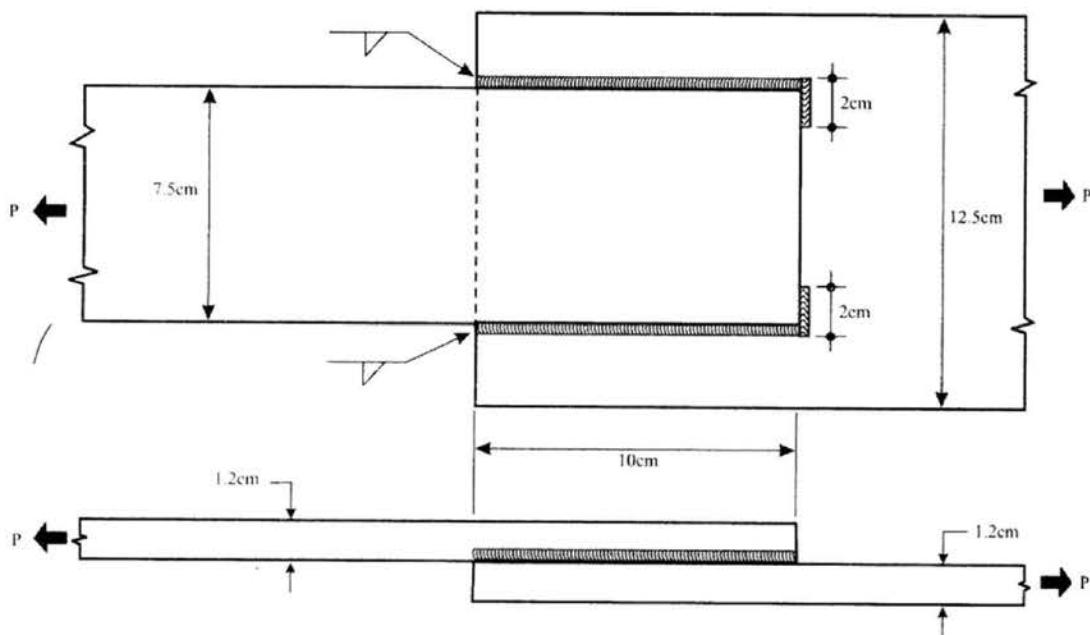

شکل ۱۰ - ۱۴ مربوط به مثال ۹ - ۱۰

به دلیل تقارن، طول جوش هر دو طرف باید یکسان باشد. بنابراین هر طرف به اندازه ۱۰ سانتی‌متر جوش داده می‌شود. طول مؤثر جوش باید از بزرگترین سه مقدار زیر بیشتر باشد:

$$4D = 4 \times 1.0 = 4 \text{ cm}, 4.0 \text{ cm}, 7.5 \text{ cm}$$

که در مسئله فوق این شرط برقرار است.

همچنین انتهای جوش‌های گوشه، حداقل به اندازه $2D = 2 \text{ cm}$ در انتهای برگشت داده می‌شوند (قلاب).

مثال ۱۰ - ۲ جوش گوشه عرضی ورق‌های هم‌ضخامت در اتصال پوششی


مطلوب است تعیین مقدار بار مجاز قابل انتقال بهوسیله اتصال شکل ۱۰ - ۱۵.

حداکثر $D = 10 - 2 = 8\text{mm}$

جوش $P = 2 \times (650D) \times L = 2 \times (650 \times 0.8) \times 20 = 20800 \text{ kg} = 20.8 \text{ ton}$

ورق $P = (1.0 \times 20) \times (1400) = 28000 \text{ kg} = 28 \text{ ton}$

محاسبات نشان می‌دهد که جوش قادر به حمل تمام نیروی ورق نیست و حداکثر ظرفیت مجاز $20/8\text{ton}$ می‌باشد.

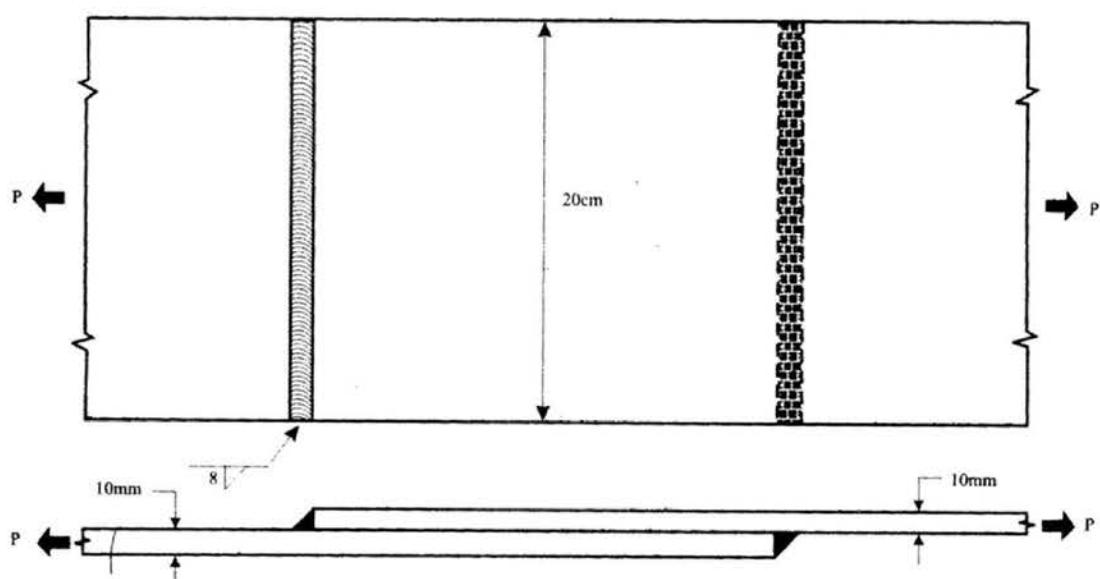

شکل ۱۰ - ۱۵ مربوط به مثال ۱۰ - ۲

مثال ۱۰ - ۳ جوش گوشه عرضی ورق‌های غیر هم‌ضخامت در اتصال رویهم

مطلوب است تعیین مقدار بار مجاز قابل حمل بهوسیله اتصال شکل ۱۰ - ۱۶. فرض کنید که جوش‌ها به برش کار می‌کنند.

وقتی ورق‌ها، ضخامت‌های نامساوی داشته و بهوسیله جوش عرضی به یکدیگر متصل گردند، میزان کرنش طولی ورق‌ها تحت اثر بار، در حد فاصل بین دو جوش یکسان می‌باشند. این بدان معنی است که در این فاصله تنفس در ورق‌ها برابر بوده و در نتیجه نیرو در هر یک متناسب با ضخامت ورق می‌باشد. جوش‌های عرضی در انتهای ورق‌ها باید این نیروها را انتقال دهند، لذا اندازه ساق هر یک باید متناسب با ضخامت ورق باشد.

$$P = 1400 \times 20 \times 0.60 = 16800 \text{ kg} = 16.8 \text{ ton}$$


در انتهای ورق ۶ میلی‌متری از جوش گوشهای با $D=4\text{ mm}$ و در انتهای ورق ۱۲ میلی‌متری در تناسب با ضخامت ورق‌ها، از جوش گوشهای با $D=8\text{ mm}$ استفاده می‌شود.

ظرفیت مجاز جوش ۴ میلی‌متری $= 650 \times 0.4 \times 20 = 5200 \text{ kg}$

ظرفیت مجاز جوش ۸ میلی‌متری $= 650 \times 0.8 \times 20 = 10400 \text{ kg}$

ظرفیت مجاز کل جوش $= 5200 + 10400 = 15600 \text{ kg} = 15.6 \text{ ton}$

بنابراین بار مجاز حمل، $P = 15.60 \text{ ton}$ خواهد بود.

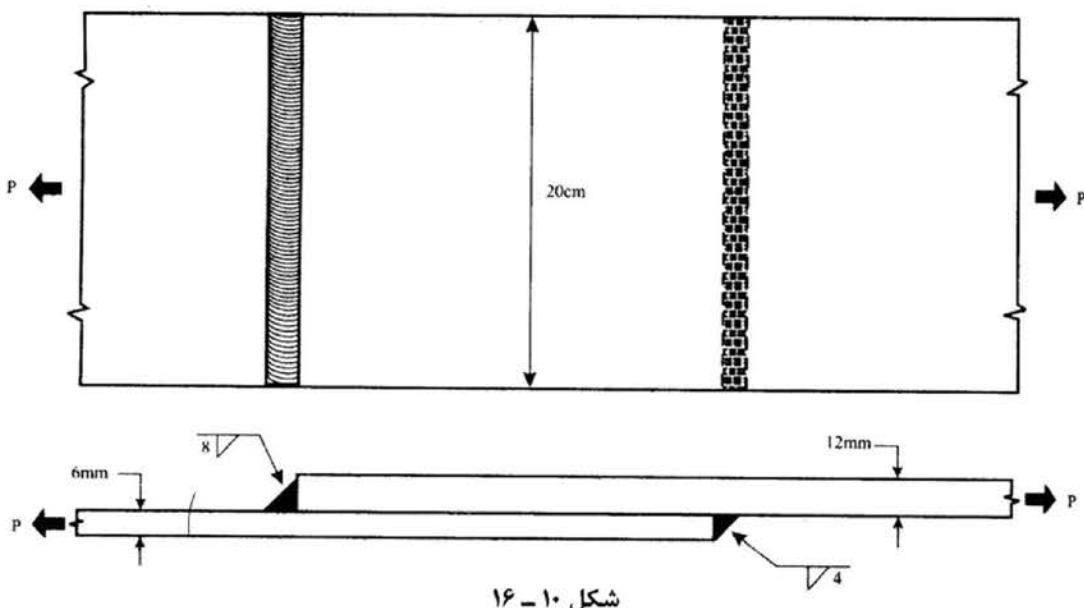

مثال ۱۰ - ۴ اتصال متعادل در انتهای نبشی

مطلوب است تعیین طول و اندازه جوش‌های گوشه‌ای که قادر به انتقال ظرفیت کششی مجاز یک نبشی باشد (شکل ۱۰ - ۱۷). از جوش گوشه عرضی در انتهای نبشی و جوش‌های متعادل در کناره‌های آن استفاده نمایید. اندازه نبشی $12 \times 100 \times 150$ بوده که از بال 15 cm بهورق متصل شده است. سطح مقطع نبشی می‌باشد. در نتیجه بار مجاز کششی نبشی برابر است با:

$$P = 1400 \times 28.7 = 40180 \text{ kg} = 40.18 \text{ ton}$$

$$\text{اندازه ساق جوش حداکثر} = 12 - 2 = 10 \text{ mm}$$

برای سهولت اجرا از جوش ۹ میلی‌متر استفاده می‌شود.

$$R_w = 650 \times 0.9 = 585 \text{ kg/cm}$$


$$P_e = 15 \times 585 = 8775 \text{ kg} \quad \text{در انتهای نبشی}$$

برای تعیین L_1 حول خط اثر نیروی F_z لنگر می‌گیریم.

$$(40180) \times (4.89) - (8775) \times (7.5) - (L_1 \times 585) \times (15) = 0 \rightarrow L_1 = 14.89 \text{ cm} \approx 15 \text{ cm}$$

برای تعیین L_2 ، از شرط صفر بودن مجموع نیروها در امتداد P استفاده می‌شود.

$$40180 - 8775 - (14.89) \times (585) - (L_2) \times (585) = 0 \rightarrow L_2 = 38.79\text{cm} \approx 40\text{cm}$$

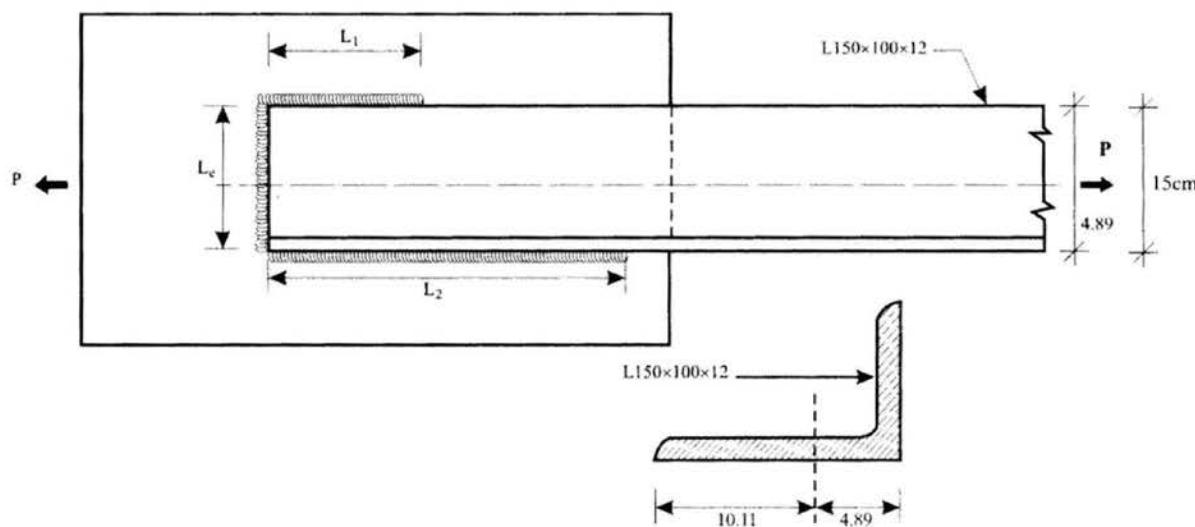

شکل ۱۰-۱۷

۱۰-۱۰ اتصالات جوشی با برون محوری

کارآیی بسیار زیاد جوش و سادگی جوشکاری، باعث شده که اتصالات جوشی برای موارد استفاده بسیار وسیعی مانند اتصالاتی که تحت بارگذاری‌های ترکیبی شکل ۱۰-۱۸ قرار دارند، راه حل مناسبی باشد.

تحلیل الاستیک دقیق تنش‌ها در اتصال جوشی برون محور کاری غیرعملی است. در این مورد از فلسفه مقاومت نهایی با استفاده از تنش‌های مجاز اسمی استفاده می‌شود.


روند عمومی برای تعیین تنش‌های اسمی در گروه جوش‌ها براساس فرضیات عمومی مورد بحث در قبل و قوانین مقاومت مصالح قرار دارد. این روش به طور خلاصه از گام‌های زیر تشکیل می‌گردد:

- ۱ - بعد گلوی مؤثر جوش (t_e) را مساوی واحد فرض نموده و مقطعی از گروه جوش‌ها، رسم نمایید.
- ۲ - دستگاه مختصاتی تعیین کرده و مرکز هندسی جوش‌ها را به دست آورید.
- ۳ - نیروهای وارد بر گروه جوش را تعیین کنید.

۴ - تنش‌های ناشی از برش مستقیم، پیچش و خمش را در نقاط بحرانی جوش با استفاده از روابط معمول مقاومت مصالح، به طور مستقل از هم پیدا کنید. در جدول ۱۰-۳ روابط مقاومت مصالح و روابط مورد استفاده در تعیین تنش جوش‌ها نشان داده شده است.


۵ - تنش‌های به دست آمده در یک نقطه را جمع برداری نمایید.

روش عمومی که در فوق ذکر شد، در مثال‌های بعد مورد استفاده قرار گرفته است.

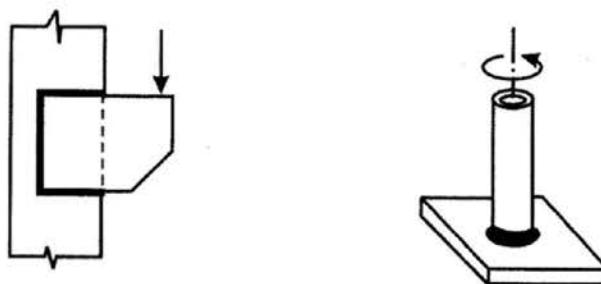

(الف) برش و پیچش

(ب) پیچش خالص

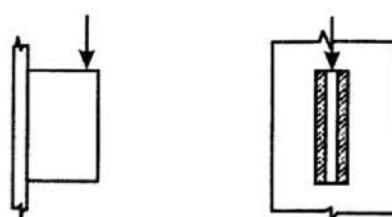

(پ) برش و خمش

شکل ۱۰-۱۸ انواع بارگذاری‌های خارج از مرکز.

جدول ۱۰-۳ روابط مقاومت مصالح و روابط تعیین تنش در جوش

نوع بارگذاری	رابطه عمومی تنش	رابطه نیروی واحد طول خط جوش
جوش‌های اصلی		
	کشن یا فشار	$\sigma = \frac{P}{A}$
	برش عمودی	$\tau = \frac{V}{A}$
	خمش	$\sigma = \frac{M}{Z}$
	پیچش	$\tau = \frac{TC}{J}$
جوش‌های فرعی		
	برش عمودی	$\tau = \frac{V Ay}{I_t}$
		$f = \frac{V Ay}{I_n}$

۱۹-۱۰ ترکیب برش و پیچش

شکل ۱۹-۱۰ - االف، اتصال لچکی را نشان می‌دهد که تحت اثر نیروی برشی و لنگر پیچشی قرار دارد. مقطع مؤثر و سیستم نیروهای وارده، در شکل ۱۹-۱۰ - ب، بهنمایش در آمدید است. با استفاده از روابط مقاومت مصالح، تنش ناشی از نیروهای فوق برابر است با:


$$f' = \frac{P}{A} \quad \text{تنش ناشی از نیروی برشی}$$

$$f'' = \frac{T_r}{I_p} \quad \text{تنش ناشی از لنگر پیچشی}$$

که در آن:

r = فاصله شعاعی از مرکز هندسی تا نقطه محاسبه تنش

I_p = لنگر اینرسی قطبی سطح مقطع مؤثر جوش‌ها

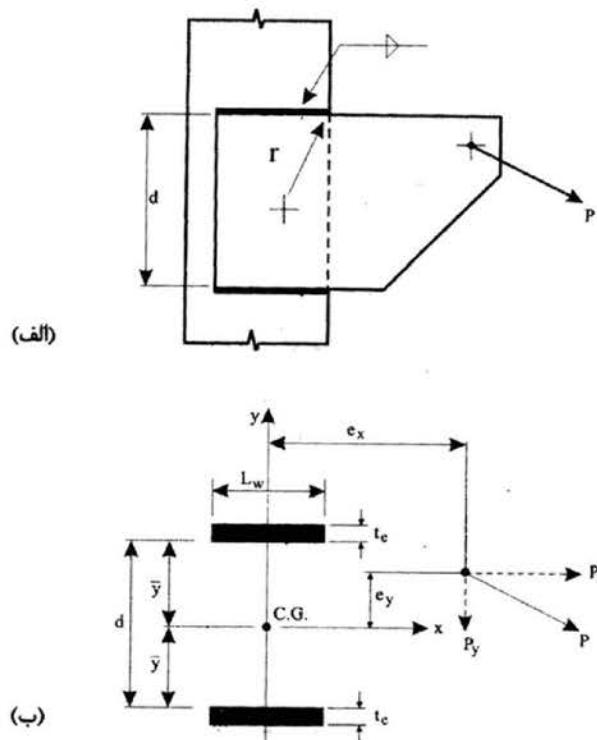

شکل ۱۹-۱۰

برای محاسبه تنش اسمی، محل خطهای جوش به جای مرکز گلوی مؤثر، در لبه جوش‌های گوشه در نظر گرفته می‌شوند. این امر تغییر محسوسی در نتایج ایجاد نمی‌نمایند.
برای حالت عمومی که در شکل ۱۹-۱۰ - ب، بهنمایش درآمدید، مؤلفه‌های تنش در اثر نیروی برشی مستقیم عبارتند از:

$$f'_x = \frac{P_x}{A}$$

$$f'_y = \frac{P_y}{A}$$

مولفه‌های x و y تنش "f" حاصل از پیچش عبارتند از:

$$f''_x = \frac{Ty}{I_p} = \frac{(P_x e_y + P_y e_x)y}{I_p}$$

$$f''_y = \frac{T_x}{I_p} = \frac{(P_x e_y + P_y e_x)x}{I_p}$$

$$I_p = I_x + I_y$$

$$I_x = 2Ad^2 = 2L_w ty^2$$

$$I_y = 2t \frac{L_w^3}{12} = \frac{1}{6} t L_w^3$$

$$I_p = \frac{tL_w}{6} (L_w^2 + 12y^2)$$

با استفاده از نمادهای شکل ۱۰ - ۲۰، رابطه فوق به صورت زیر در می‌آید:

$$I_p = \frac{bt}{6} (b^2 + 3d^2)$$

بنابراین پس از تعیین مولفه‌های پیچشی، مولفه‌های x و y برآیند تنش‌ها عبارتند از:

$$f_x = f'_x + f''_x$$

$$f_y = f'_y + f''_y$$

و برآیند تنش عبارت است از:

$$\begin{aligned} f_r &= \sqrt{(f_x)^2 + (f_y)^2} \\ &= \sqrt{(f'_x + f''_x)^2 + (f'_y + f''_y)^2} \end{aligned}$$

تنش برآیند به دست آمده، باید از مقدار تنش مجاز جوش کمتر باشد:

$$\text{مجاز جوش } f_r < F$$

با توجه به مجهول بودن t ، برای محاسبه تنش در گروه جوش‌ها، I_p و سایر مشخصات هندسی مورد لزوم را می‌توان با روشی شبیه آنچه در تعیین مشخصات شکل ۱۰ - ۱۹ مورد استفاده قرار گرفت، منتها با فرض $t = 1$ به دست آورد. پس از تعیین f_r برای ضخامت واحد، آن را می‌توان مساوی ارزش جوش قرار داده و ضخامت مؤثر مورد نیاز را محاسبه نمود:


$$f_r = R_w = 650 D$$

از معادله فوق به دست می‌آید:

$$D = f_r / 650$$

اگر جوش‌های تشکیل‌دهنده مقطع شکل ۱۰ - ۱۹ را با ضخامت واحد فرض نماییم، با استفاده از نمادهای عام b و d (شکل ۱۰ - ۲۰) رابطه ممان اینرسی قطبی بهاین صورت در می‌آید:

$$I_p = \frac{b}{6} (b^2 + 3d^2)$$

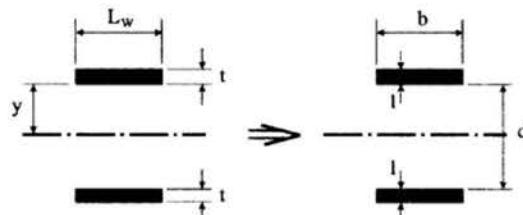

شکل ۱۰ - ۲۰ فرض جوش به عنوان شکل‌های مرکب از خطوط با ضخامت واحد.

در جدول ۱۰ - ۴ مقادیر I_p و سایر مشخصات هندسی، برای شکل‌های معمول جوش، ارائه شده است.

مثال ۱۰ - ۵

اندازه جوش گوشه مورد نیاز برای استفاده در اتصال شکل ۱۰ - ۲۱ را با فرض استفاده از الکترود E60 با تنش‌های مجاز آیین‌نامه فولاد ایران به دست آورید. در طرح اتصال ضخامت ورق تعیین کننده نبوده، جوش ظرفیت اتصال را کنترل می‌نماید.

حل:


حداکثر تنش در گروه جوش‌ها، در نقاط A و B اتفاق می‌افتد.

با استفاده از ردیف پنجم جدول ۱۰ - ۴ مختصات مرکز هندسی و ممان اینرسی قطبی جوش تعیین می‌شود:

$$b = 15\text{cm}, \quad d = 20\text{cm}$$









$$\bar{x} = \frac{(15)(15)}{2(15) + 20} = 4.5\text{cm}$$

$$I_p = \frac{8(15)^3 + 6(15)(20)^2 + 20^3}{12} - \frac{15^4}{2(15) + 20} = 4904.2 \text{ cm}^3$$

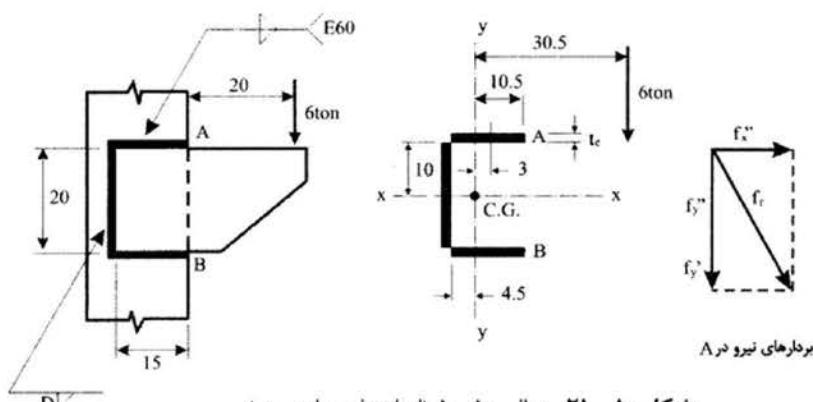

شکل ۱۰ - ۲۱ - ۵ مثال ۱۰ - ۵ (اندازه‌ها به سانتی‌متر).

جدول ۱۰-۴ مشخصات هندسی جوش‌ها با ضخامت مؤثر واحد

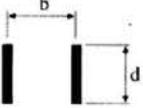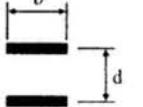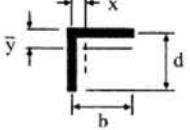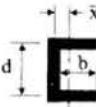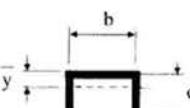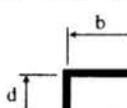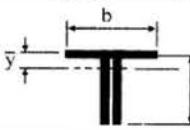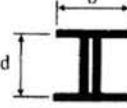ردیف	شکل مقطع	مختصات مرکز هندسی	اساس مقطع	لنگر اینرسی قطبی I_p حول مرکز هندسی
۱		—	$S = \frac{d^2}{6}$	$I_p = \frac{d^3}{12}$
۲		—	$S = \frac{d^2}{3}$	$I_p = \frac{d(3d^2 + b^2)}{6}$
۳		—	$S = bd$	$I_p = \frac{b(3d^2 + b^2)}{6}$
۴		$\bar{x} = \frac{b^2}{2(b+d)}$ $\bar{y} = \frac{d^2}{2(b+d)}$	$S = \frac{4bd + d^2}{6}$	$I_p = \frac{(b+d)^4 - 6b^2d^2}{12(b+d)}$
۵		$\bar{x} = \frac{b^2}{2b+d}$	$S = bd + \frac{d^2}{6}$	$I_p = \frac{8b^3 + 6bd^2 + d^3}{12} - \frac{b^4}{2b+d}$
۶		$\bar{y} = \frac{d^2}{(b+2d)}$	$S = \frac{2bd + d^2}{3}$	$I_p = \frac{b^3 + 6b^2d + 8d^3}{12} - \frac{d^4}{2d+b}$
۷		—	$S = bd + \frac{d^2}{3}$	$I_p = \frac{(b+d)^3}{6}$
۸		$\bar{y} = \frac{d^2}{b+2d}$	$S = \frac{2bd + d^2}{3}$	$I_p = \frac{b^3 + 8d^3}{12} - \frac{d^4}{b+2d}$
۹		—	$S = bd + \frac{d^2}{3}$	$I_p = \frac{b^3 + 3bd^2 + d^3}{6}$
۱۰		—	$S = \pi r^2$	$I_p = 2\pi r^3$

$$A = 2(15) + 20 = 50 \text{ cm}$$

$$f_y' = \frac{P}{A_p} = \frac{6 \times 1000}{(50)} = 120 \text{ kg/cm}$$

$$f_x'' = \frac{T.y}{I_p} = \frac{(6 \times 1000)(30.5)(10)}{4904.2} = 373.15 \text{ kg/cm}$$

$$f_y'' = \frac{T.x}{I_p} = \frac{(6 \times 1000)(30.5)(10.5)}{4904.2} = 391.81 \text{ kg/cm}$$

جمع برداری تنش‌ها، برآیند f_r را به دست می‌دهد.


$$f_r = \sqrt{(373.15)^2 + (120 + 391.81)^2} = 633.40 \text{ kg/cm}$$

با مساوی قرار دادن f_r با حداقل مقدار مجاز آن به دست می‌آوریم:


$$633.4 = 650D \rightarrow D = 0.974 \text{ بگوییم } D = 10 \text{ mm}$$

۱۰ - ۱۲ - ترکیب برش و خمش

ترکیب تنش‌های برشی و خمشی از جمع برداری تنش‌های اسمی برشی و خمشی به دست می‌آید. نحوه عمل با مثال تیغه نشیمن شکل ۱۰ - ۲۲ - الف و مقطع مؤثر گروه جوش‌های آن در شکل ۱۰ - ۲۲ - ب، به نمایش در آمده است. شکل ۱۰ - ۲۳ نمایشگر تغییرات تنش برشی و خمشی می‌باشد. باید متوجه این موضوع بود که حداقل‌های تنش برشی و خمشی در یک محل از جوش اتفاق نمی‌افتد. لیکن به منظور ساده کردن محاسبات، فرض می‌شود تنش برشی اسمی همانند شکل ۱۰ - ۲۳ - پ، توزیع می‌گردد. سپس حداقل تنش خمشی با تنش برشی اسمی جمع برداری می‌گردد.

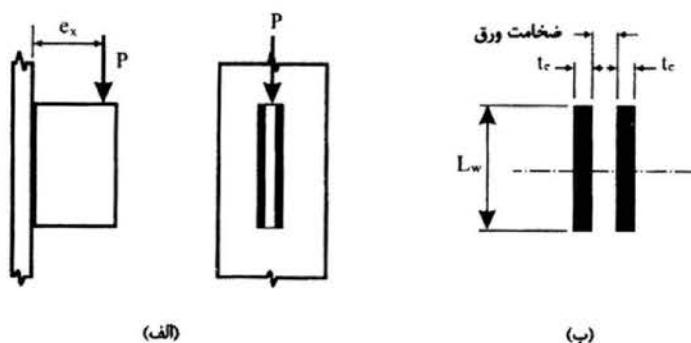

شکل ۱۰ - ۲۲ - جوش تحت اثر توازن برش و خمش.

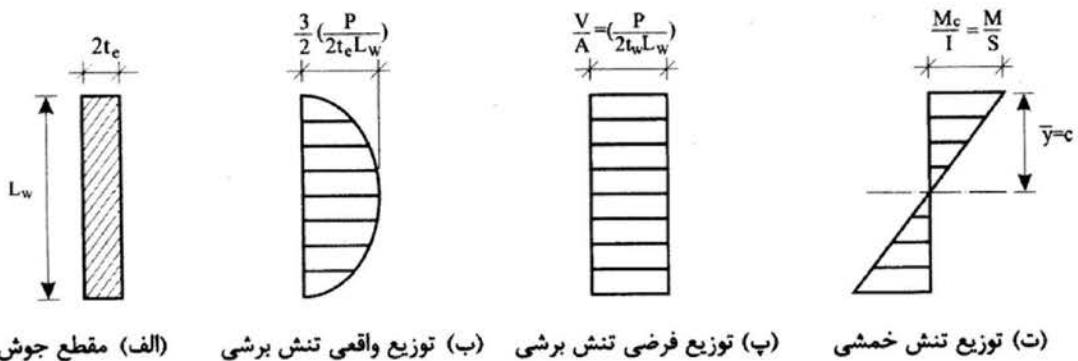

شکل ۱۰-۲۳ - تنش روی خطوط قائم جوش تحت اثر برش و خمی.

برای این مورد خاص، تنش برشی قائم برابر است با:

$$f_y' = \frac{P}{A} = \frac{P}{2t_e L_w}$$

و تنش قائم ناشی از خمی عبارت است از:

$$f_x'' = \frac{Mc}{I} = \frac{(Pe_x)(L_w/2)}{\left[\frac{2t(L_w)^3}{12} \right]} = \frac{3Pe_x}{t(L_w)^2}$$

$$f_r = \sqrt{(f_y')^2 + (f_x'')^2}$$

برآیند تنش‌ها به صورت زیر در می‌آید:

برای مؤلفه خمی تنش ممان اینرسی I بر حسب محور خمی، ممکن است I_x یا I_y باشد. مقادیر I را می‌توان به طریق مشابه I ، برای شکل‌های مختلف جوش که از خطوطی به عرض واحد تشکیل داده‌اند به دست آورد. برای بعضی شکل‌های متداول مقدار $\frac{I}{c}$ در جدول ۱۰-۴ داده شده است.

مثال ۱۰-۶

اندازه ساق جوش لازم برای اتصال نمایش داده شده در شکل ۱۰-۲۴ - الف را با استفاده از الکترود E60 با تنش مجاز آیین‌نامه فولاد ایران و جوشکاری به روش جوش قوس الکتریکی با الکترود روكش‌دار به دست آورید. فرض کنید که نیم‌رخ ستون و ورق مورد استفاده، طرح را کنترل نمی‌کند.

حل:

تنش متوسط برشی با فرض اندازه جوش مساوی ۱ سانتی‌متر عبارت است از:

$$f'_y = \frac{P}{A} = \frac{5 \times 1000}{2(26)} = 96.15 \text{ kg.cm}$$

$$I_x = \frac{2(l) \times (26)^3}{12} = 2929.33 \text{ cm}^3$$


$$f_x = \frac{Mc}{I} = \frac{(5 \times 1000)(14)13}{2929.33} = 310.65 \text{ kg.cm}$$

$$f_r = \sqrt{(96.15)^2 + (310.65)^2} = 325.19 \text{ kg.cm}$$


اندازه ساق جوش برابر می‌شود با:

$$650D = 325.19 \rightarrow D = 0.5 \text{ cm} = 5\text{mm}$$

استفاده شود از جوش ۵ میلی‌متری با الکترود E60 یا معادل آن.

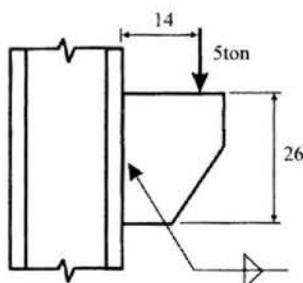

(الف) تفه نشیمن

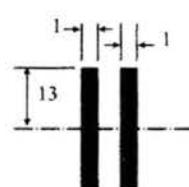

(ب) سطح مقطع فرضی جوش

شکل ۱۰ - ۲۴ - مربوط به مثال ۱۰ - ۶ (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر).

۱۰ - ۱۳ تخمین طول جوش تحت اثر لنگر خمشی

برای تخمین طول جوش گوشه مورد نیاز، در اتصالاتی که تحت اثر لنگر خمشی به علت نیروی خارج از مرکز می‌باشند، می‌توان روش زیر را به کار برد. اگر f_r برآیند تنش‌های واردہ بر جوشی با $= 1$ باشد، برای لنگری که تنها روی یک خط جوش اثر کرده می‌توان نوشت:

$$f_r = \frac{M}{S} = \frac{M}{\left(\frac{1}{6} L_w^2\right)}$$

چون حداقل مقادیر f_r مساوی R_w می‌باشد:

$$R_w = \frac{6M}{L_w^2}$$


$$L_w = \sqrt{\frac{6M}{R_w}}$$

یا

از آنجا که این رابطه برای لنگر تنها صادق است، مقدار R_w ای که در عبارت فوق جاگذاری می‌شود را باید برای به حساب آوردن اثر برش مستقیم مقداری کاهش داد.

مثال ۱۰ - ۲۵

طول جوش مورد نیاز برای تحمل بار شکل ۱۰ - ۲۵ را با فرض استفاده از جوش گوشه‌ای به اندازه ساق ۸ میلی‌متر با الکترود E60 و تشن‌های مجاز آیین‌نامه فولاد ایران به دست آورید.

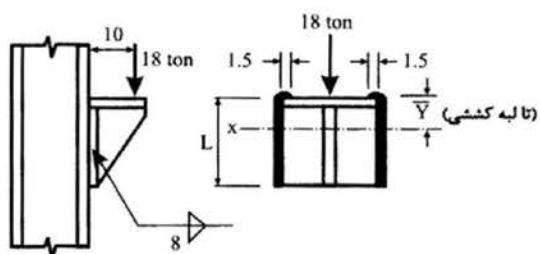

شکل ۱۰ - ۲۵ مثال ۱۰ - ۷ (اندازه‌ها به سانتی‌متر).

حل:

برای تخمین L با استفاده از رابطه قبل:

$$R_w = 650 \times 0.8 = 520 \text{ kg.cm}$$

$$M = 18(10) = 180 \text{ ton.cm} \quad (\text{بر دو خط جوش})$$

$$L = \sqrt{\frac{6M}{R_w}} = \sqrt{\frac{6(180 \times 1000)}{520}} = 45.57 \text{ cm}$$

را مساوی ۳۵ سانتی‌متر با دو خط جوش با برگشت $1/5$ سانتی‌متر در نظر می‌گیریم. با استفاده از حالت ۸ جدول ۱۰ - ۴ داریم:

$$b = 3 \text{ cm} \quad d = 35 \text{ cm}$$

$$(Y \text{ با علی) } \bar{y} = \frac{d^2}{b + 2d} = \frac{35^2}{3 + 70} = 16.78 \text{ cm}$$

$$S_t = \frac{2bd + d^2}{3} = \frac{2 \times 3 \times 35 + 35^2}{3} = 478.33 \text{ cm}^3$$

$$A = 2d + b = 2 \times 35 + 3 = 73 \text{ cm}$$

$$f = \frac{18000}{73} = 246.58 \text{ kg.cm}$$

$$f = 180000 / 478.33 = 376.31 \text{ kg.cm}$$

$$f_r = \sqrt{246.58^2 + 376.31^2} = 449.9 \text{ kg.cm}$$

$$R_w = 650 \times 0.8 = 520 \text{ kg.cm} > 449.9 \quad \text{خوبست}$$

۱۱

طراحی اتصالات

۳۹۹.....	۱-۱۱ معرفی
۴۰۳.....	۲-۱۱ اتصال ساده تیر با نبیشی جان
۴۰۷.....	۳-۱۱ اتصال ساده تیر با نبیشی نشیمن انعطاف‌پذیر
۴۱۱.....	۴-۱۱ اتصال ساده تیر با نشیمن تقویت شده
۴۲۱.....	۵-۱۱ اتصالات صلب تیر به ستون
۴۶۴.....	۶-۱۱ وصلة تیرها
۴۷۰.....	۷-۱۱ وصلة ستون‌ها
۴۷۷.....	۸-۱۱ اتصال مهاربندی همگرا
۵۰۶.....	۹-۱۱ اتصالات پای ستون (کف ستون)
۵۳۲.....	۱۰-۱۱ اتصالات لوله‌ها و قوطی‌ها

طراحی اتصالات

۱۱

۱-۱-۱ معرفی

۱-۱-۱ انواع اتصالات

مبحث دهم از مقررات ملی ساختمانی ایران، ساختمان‌های فولادی را برحسب نوع اتصالاتی که در آنها به کار می‌رود به سه دسته تقسیم می‌کند. این سه دسته عبارتند از:

الف) ساختمان‌های نوع ۱، قاب‌های صلب: در این نوع ساختمان‌ها پیوستگی کامل در محل اتصالات برقرار می‌باشد، به این ترتیب که زاویه اولیه بین اعضای متقطع در محل اتصال، ثابت نگاه داشته می‌شود. این عمل با تأمین درجه صلبیت چرخشی در حدود ۹۰ درصد یا بیشتر که برای جلوگیری از تغییر زاویه ضرورت دارد، انجام می‌پذیرد.

ب) ساختمان‌های نوع ۲، قاب‌های ساده: در این نوع ساختمان‌ها صلبیت چرخشی در انتهای اعضا در حدی که عملاً امکان آن وجود دارد، پایین نگاه داشته می‌شود. اگر زاویه اصلی بین اعضای متقطع امکان تغییری تا حدود ۸۰ درصد مقدار چرخش نظری اتصال مفصلی و کاملاً بدون اصطکاک را دارا باشد، اتصال این اعضا را می‌توان ساده محسوب نمود.

پ) ساختمان‌های نوع ۳، قاب‌های نیمه‌صلب: در این نوع اتصالات، صلبیت چرخشی بین ۲۰ تا ۹۰ درصد صلبیت لازم برای جلوگیری از هرگونه تغییر زاویه می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان فرض کرد که در اتصالات نیمه‌صلب لنگر انتقالی توسط اتصال، نه مانند اتصالات ساده صفر (یا مقداری کوچک) است و نه مساوی لنگر به دست آمده از تحلیل الاستیک قاب صلب می‌باشد. محدودیت استفاده از این نوع اتصال عمدتاً به خاطر اشکالاتی است که در تخمین صحیح درجه صلبیت آنها وجود دارد.


۱۱-۱-۲ نمودار لنگر - چرخش اتصال

مشخصه اصلی هر اتصال، نمودار لنگر - چرخش آن می‌باشد. برای رسم این نمودار باید نمونه‌ای از اتصال ساخته شده و با انجام آزمایش بر روی آن، نمودار $M - \theta$ برای آن رسم گردد. صلبیت اتصال را می‌توان توسط شیب منحنی $M - \theta$ تعیین نمود. از آنجا که رفتار غیرخطی حتی در مقدارهای ناچیز لنگر - انحنا خود را آشکار می‌سازد، سختی اولیه اتصال نمی‌تواند شاخص مناسبی برای بررسی پاسخ سازه در شرایط بهره‌برداری باشد. علاوه‌بر این بعضی از اتصالات سختی اولیه قابل اطمینانی از خود نشان نمی‌دهند و یا اینکه آن را تنها در لنگرهای بسیار کوچک نمودار می‌سازند. بهمین دلیل شیب سکانتی منحنی لنگر - انحنا به عنوان شاخص صلبیت اتصال مورد استفاده قرار می‌گیرد.


بعبارت دیگر K_s برابر است با M_s / θ_s که M_s و θ_s به ترتیب لنگر و دوران در بار بهره‌برداری هستند.

برای تعیین میزان صلبیت اتصال از شاخص $K_s = M_s L / EI$ استفاده می‌شود که در آن L دهانه و EI سختی خمشی تیر و K_s شیب منحنی $M - \theta$ است. اگر این مقدار بزرگتر از 20 باشد، اتصال صلب و اگر کوچکتر از 2 باشد اتصال مفصلي در نظر گرفته می‌شود. اتصالاتی که مقدار α در آنها بین 2 و 20 است اتصالات نیمه‌صلب محسوب می‌شوند. سختی، مقاومت و شکل‌پذیری سه مشخصه اصلی در طراحی اتصال هستند. این تعریف‌ها در شکل‌های


۱۱-۱-الف و ۱۱-۱-ب نشان داده شده است.

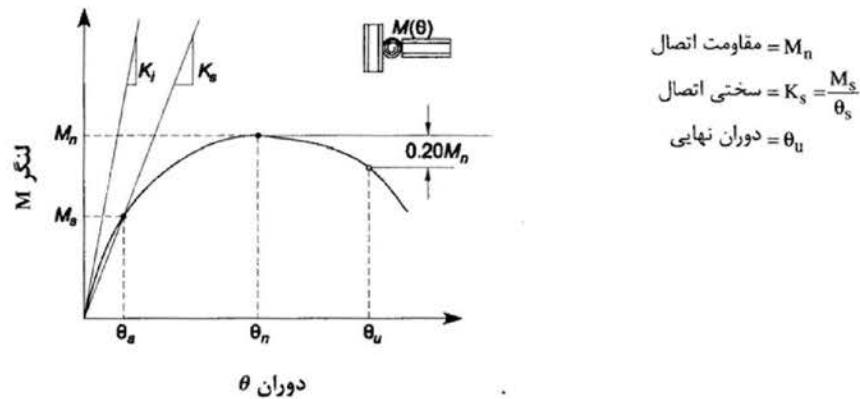

شکل ۱۱-۱-الف تعریف مشخصات صلبیت، مقاومت و شکل‌پذیری بر روی منحنی لنگر - انحنا.

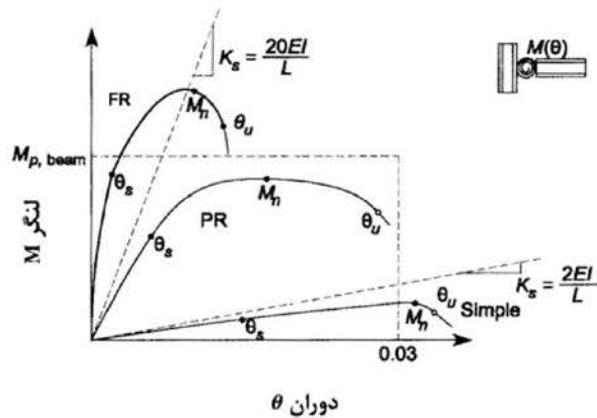

شکل ۱۱-۱-ب طبقه‌بندی اتصال به‌صلب، نیمه‌صلب و ساده.

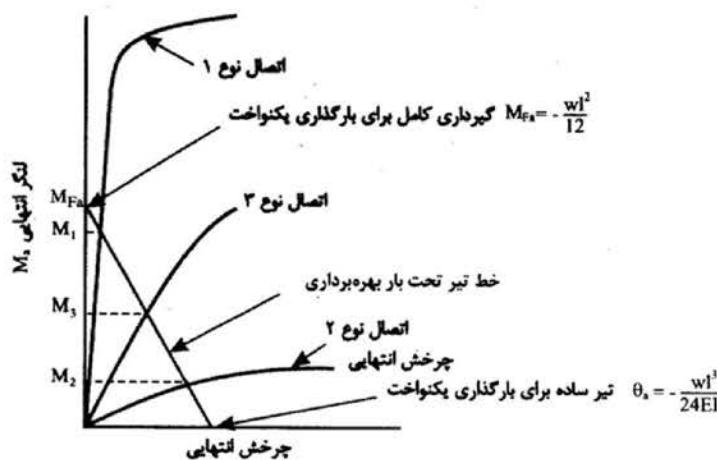

شکل ۱۱-۱-پ مشخصه‌های «لنگر - چرخش» اتصالات نوع ۱ و ۲ و ۳

باید توجه داشت اتصالاتی که در رده اتصالات نیمه‌صلب قرار می‌گیرند، ممکن است نتوانند رفتار مورد انتظار را از خود نشان داده و تمام ظرفیت خمیری اتصال را بسیج کنند. ساز و کار تسلیم و گسیختگی این اتصالات متفاوت از اتصالات صلب است، با این حال ممکن است بتوانند رفتار لرزه‌ای مناسب از خود نشان دهند.

سختی اتصال به‌مقدار قابل توجهی در رفتار سازه تأثیر می‌گذارد. اتصالات با سختی زیاد مانند اتصالات جوشی با ورق‌های تحتانی و فوقانی و برشگیر جان به‌صورت اتصالات کاملاً صلب مدل می‌شوند و تغییرشکل آنها در مدل‌سازی‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. اتصالات مفصلی مانند اتصالات جوش با نبیشی جان در مدل‌سازی‌ها به‌صورت مفصل کامل در نظر گرفته می‌شوند که هیچ‌گونه مقاومت دورانی از خود نشان نمی‌دهند. این ساده‌سازی‌ها در پایداری سازه تأثیر قابل ملاحظه‌ای ندارد. اتصالات نیمه‌صلب باید در مدل‌سازی‌ها مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرند و علاوه‌بر سختی تیر و ستون، یک فنر با سختی دورانی K در محل گره در نظر گرفته می‌شود که این امر تحلیل ویژه‌ای را می‌طلبید.

در شکل ۱۱-۱-پ نمودار $\theta - M$ برای سه نمونه اتصال نوع ۱ و ۲ و ۳ نشان داده شده است. نمودار نوع ۱ مربوط به‌اتصال صلب می‌باشد که در آن تغییر زاویه بین اعضای متصل شده خیلی کوچک بوده و اتصال قادر به‌انتقال لنگر بزرگ می‌باشد. منحنی نوع ۲ مربوط به‌اتصال ساده تیر به‌ستون می‌باشد که در آن لنگر قابل انتقال اتصال کوچک بوده و تحت این لنگر کوچک قادر به‌دوران قابل توجه می‌باشد. نمودار اتصال نیمه‌صلب (اتصال نوع ۳)، نیز حالت بینابین را دارد.

۱۱-۱-۳ خط تیر^۱


به‌منظور درک بهتر تفاوت‌های عملی بین انواع اتصالات می‌توان از مفهوم خط تیر که ابزار ترسیمی بسیار خوبی است، استفاده نمود.

1. Beam line

)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی

همان طور که در شکل ۱۱ - ۲ بهنمایش درآمده، تیری مانند AB را که تحت لنگرهای انتهایی M_a و M_b قرار گرفته و شیب‌های انتهایی آن θ_a و θ_b می‌باشد، در نظر بگیرید. لنگرهای انتهایی که برای حفظ وضعیت $\theta_a = \theta_b = 0$ مورد لزوم می‌باشند، با M_{Fa} و M_{Fb} نام‌گذاری می‌شوند که همان لنگرهای گیرداری هستند.

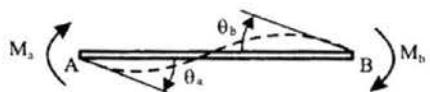

(الف) لنگرها و دورانهای انتهایی



(ب) لنگرها گیرداری

شکل ۱۱ - ۲ لنگر و چرخش برای معادلات شیب - افت (جهت مثبت لنگرها).

از معادلات شیب - افت می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} M_a &= M_{Fa} + \frac{4EI}{L} \theta_a + \frac{2EI}{L} \theta_b \\ M_b &= M_{Fb} + \frac{2EI}{L} \theta_a + \frac{4EI}{L} \theta_b \end{aligned} \quad (۱ - ۱۱)$$

با حل معادلات فوق برای θ_a و θ_b به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \frac{6EI}{L} \theta_a &= 2(M_a - M_{Fa}) - (M_b - M_{Fb}) \\ \frac{6EI}{L} \theta_b &= -(M_a - M_{Fa}) + 2(M_b - M_{Fb}) \end{aligned} \quad (۲ - ۱۱)$$

با کسر معادله دوم از معادله اول نتیجه می‌شود:

$$\frac{6EI}{L} (\theta_a - \theta_b) = 3(M_a - M_b) - 3(M_{Fa} - M_{Fb}) \quad (۳ - ۱۱)$$

با فرض بارگذاری قرینه خواهیم داشت:

$$M_b = -M_a \quad \theta_b = -\theta_a \quad M_{Fb} = -M_{Fa} \quad (۴ - ۱۱)$$

با جایگذاری مقادیر بالا در رابطه ۱۱ - ۳ به دست می‌آید:

$$\frac{2EI}{L} \theta_a = M_a - M_{Fa}$$

یا:

$$M_a = M_{Fa} + \frac{2EI}{L} \theta_a \quad (11-5)$$

رابطه بالا را معادله خط تیر^۳ می‌نامند. برای $\theta_a = 0$ (گیرداری کامل)، داریم: $M_a = M_{Fa}$ و برای انتهای مفصلی که در آن $M_a = 0$ است، شیب $\frac{M_{Fa}}{2EI} - \frac{\theta_a}{L}$ خواهد شد. در شکل ۱۱-۲ منحنی خط تیر به همراه نمودار لنگر-

چرخش اتصالات نوع ۱ و ۲ و ۳ نشان داده شده است.

اتصال صلب باید قادر باشد لنگر گیرداری (حدود ۹۰ درصد لنگر گیرداری) یا بیشتر را انتقال دهد. اتصال ساده‌ای از نوع ۲ تنها باید ۲۰ درصد M_{Fa} یا کمتر را انتقال دهد، که با لنگر M_2 نشان داده شده است. ولی از اتصال نیمه‌صلب انتظار می‌رود که قادر به تحمل و انتقال لنگری مابین مقادیر فوق باشد که احياناً حدود ۵۰ درصد لنگر گیرداری M_{Fa} می‌باشد.

۱۱-۲ اتصال ساده تیر با نبیشی جان

۱۱-۲-۱ کلیات

اتصالات ساده برشی به کمک نبیشی جان، برای اتصال تیرچه به شاهتیر یا تیر به بال ستون به کار می‌روند. در این نوع اتصال، نبیشی باید تا حد امکان انعطاف‌پذیر در نظر گرفته شود (شکل ۱۱-۳).

وقتی که از نبیشی جان برای اتصال تیر به ستون استفاده می‌گردد، فاصله بادخور در حدود ۲۰ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود تا نصب تیر ساده باشد. وقتی که اتصال تیرچه به شاهتیر به‌نحوی انجام می‌گیرد که بالهای فوقانی هر دو در یک تراز واقع می‌گردد، باید قسمتی از بال تیرچه را زبانه کرد (شکل ۱۱-۳-پ). در این حالت مقطع فقط مقدار کمی از بال خود را که در تحمل برش نقش ناچیزی دارد، از دست می‌دهد، بنابراین زبانه کردن تیرها فقط مقدار کوچکی از مقاومت برشی اولیه می‌کاهد.

در این نوع اتصال، جوش نبیشی اتصال به جان تیر را جوش A و جوش نبیشی اتصال به تکیه‌گاه را جوش B می‌نامند.

۱۱-۲-۲ طراحی اتصال نبیشی جان به تیر (جوش A)

جوش این اتصال تحت برش برون محور قرار دارد. از اصول مطرح شده در فصل دهم در خصوص طراحی جوش در اینجا نیز استفاده به عمل می‌آید.

3. Beam line equation

مثال ۱۱ - ۳

در اتصال به کمک نبشی جان شکل ۱۱ - ۳، ظرفیت جوش A را به دست آورید (شکل الف). تیر مورد استفاده IPE600 و اندازه ساق جوش ۸ میلی‌متر می‌باشد. ابعاد نبشی $10 \times 100 \times 100$ میلی‌متر به طول ۴۰ سانتی‌متر بوده و از الکترود E60 و تنش‌های مجاز طبق آییننامه فولاد ایران، مبحث دهم استفاده می‌شود.

حل:


با استفاده از رابطه شماره ۵ جدول ۱۰ - ۴، ممان اینرسی قطبی جوش A برابر می‌شود با:

$$b = 8 \quad d = L = 40\text{cm}$$

$$I_p = \frac{8(8)^3 + 6(8)(40)^2 + (40)^3}{12} - \frac{(8)^4}{2(8) + 40} = 12001.5 \text{ cm}^3$$

مؤلفه برش مستقیم:

$$f_y' = \frac{P}{2(40 + 2 \times 8)} = 0.0089P$$

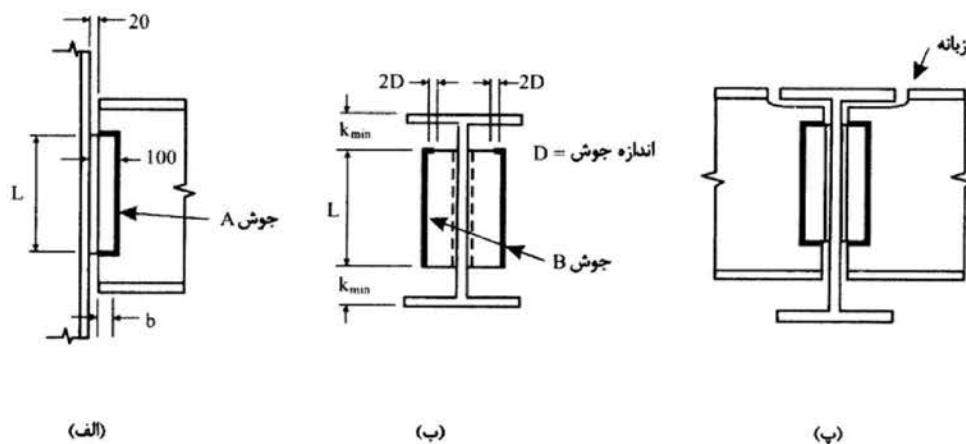

شکل ۱۱ - ۳ اتصال ساده تیر با نبشی جان (اندازه‌ها به میلی‌متر).

مرکز هندسی نوار جوش:

$$\bar{X} = \frac{8^2}{(2 \times 8 + 40)} = 1.14 \text{ cm}$$

$$e_l = 10 - 1.14 = 8.86 \text{ cm}$$

مولفه‌های x و y تنش پیچشی عبارتند از:

$$f_y'' = \frac{T_x}{I_p} = \frac{P(8.86)(10 - 1.14 - 2.0)}{2(12001.5)} = 0.00253P$$

$$f_x'' = \frac{T_y}{I_p} = \frac{P(8.86)(20)}{2(12001.5)} = 0.00738P$$

ارزش جوش:

$$f_r = P \sqrt{(0.0089 + 0.00253)^2 + (0.00738)^2} = 0.01361P$$

$$R_w = 650D = 650 \times (0.8) = 520 \text{ kg/cm}$$

$$f_r = R_w$$

$$0.01361 P = 520 \times 10^{-3}$$

$$P_{WA} = 38.2 \text{ ton}$$


۱۱-۲-۳ طراحی اتصال نبشی جان به تکیه‌گاه (جوش B)

با توجه به توزیع تنش شکل ۱۱-۴ می‌توان نوشت:


مولفه خمی تنش:

$$f'_x = \frac{MC}{I} = \frac{Pe_l \left(\frac{L}{2}\right)}{2 \times \frac{1}{12} \times 1 \times L^3} = \frac{3Pe_l}{L^2}$$

$$f'_y = \frac{P}{2L}$$

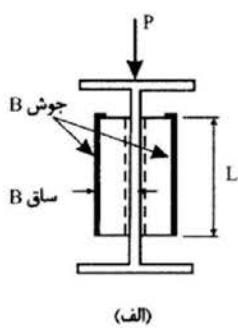

(الف)

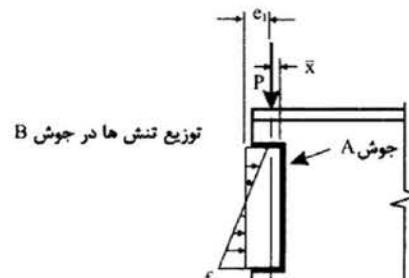

(ب)

شکل ۱۱-۴ اتصال نبشی جان (جوش شده در کارگاه).

با جمع دو مولفه فوق نتیجه می‌شود:

$$f_r = \sqrt{\left(\frac{P}{2L}\right)^2 + \left(\frac{3Pe_l}{L^2}\right)^2} = \frac{P}{2L^2} \sqrt{L^2 + 36e_l^2} \quad (۶-۱۱)$$

مثال ۱۱ - ۲

در ادامه مثال ۱۱ - ۱ ، مطلوب است تعیین ظرفیت جوش B در شکل ۱۱ - ۴ - الف، در صورتی که اندازه ساق جوش ۸ میلی‌متر بوده و طول L مساوی ۴۰ سانتی‌متر باشد. نبیشی‌های به کار رفته $100 \times 100 \times 100$ میلی‌متر و الکترود مصرفی در طرح E60 بوده و تنش‌های مجاز جوش از آیین‌نامه فولاد ایران، مبحث دهم به دست می‌آید:

حل:

$$\bar{x} = \frac{(10-2)^2}{2(10-2)+40} = 1.14\text{ cm}$$

$$e_l = 10 - \bar{x} = 10 - 1.14 = 8.86\text{ cm}$$

ارزش جوش:

$$f_r = \frac{P}{2(40)^2} \sqrt{(40)^2 + 36 \times (8.86)^2} = 0.0208P$$

$$R_w = 650D = 650 \times 0.8 = 520 \text{ kg/cm}$$

$$f_r = R_w$$

$$0.0208P = 520 \times 10^{-3}$$

$$P_{WB} = 25 \text{ ton}$$

با مقایسه با مثال ۱۱ - ۱ ، ملاحظه می‌شود که جوش B کنترل‌کننده بوده و نیروی برشی مقاوم اتصال ۲۵ تن است.

۱۱ - ۲ - ۴ تنش برشی در تیر و نبیشی

آنچه در بندهای قبل آمد، تنها محاسبه ظرفیت جوش‌های A و B نبیشی جان بود. ظرفیت هر اتصال، حداقل ظرفیت قابل تحمل توسط هر یک از عناصر تشکیل‌دهنده آن اتصال می‌باشد. در اتصال نبیشی جان، برای اینکه ظرفیت جوش‌های A و B حاکم بر طرح شوند، باید تیر، نبیشی و تکیه‌گاه، ظرفیت بیشتری (یا حداقل مساوی) از جوش‌ها داشته باشند.

ظرفیت برشی تیر باید از ظرفیت برشی جوش A بیشتر باشد:

$$0.4F_y t_w \geq 2 \times (650D_a) \quad (7-11)$$

$$t_w \geq \frac{1300D_a}{0.4F_y}$$

ظرفیت برشی نبیشی باید از ظرفیت برشی جوش‌ها بیشتر باشد:

$$P = 0.4F_y t L \geq P_w$$


$$t \geq \frac{P_w}{0.4F_y L} \quad (A - 11)$$

در روابط فوق، t_w ضخامت جان تیر، t ضخامت نبشی، D_a اندازه جوش A و L ارتفاع نبشی همه برحسب سانتی متر، F_y تنش تسلیم مصالح برحسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع و P_w کمترین دو مقدار ظرفیت جوش A و جوش B برحسب کیلوگرم می باشد. در مورد تکیه گاه نیز، برحسب نوع آن باید شرایط تحمل برش ارضاء گردد. در صورتی که ضخامت جان تیر یا نبشی از مقادیر فوق کمتر باشد، ظرفیت اتصال توسط جان تیر و یا نبشی محدود می گردد.

۱۱ - ۳ اتصال ساده تیر با نبشی نشیمن انعطاف پذیر

۱۱ - ۳ - ۱ کلیات

در این نوع اتصال، تیر بر روی نبشی نشیمن که هیچ گونه تقویتی در آن صورت نگرفته است، قرار می گیرد. این نوع اتصال را باید همیشه همراه با نبشی بالایی که تنها وظیفه آن تأمین تکیه گاه جانبی برای بال فشاری است، به کار برد. (شکل ۱۱ - ۵).

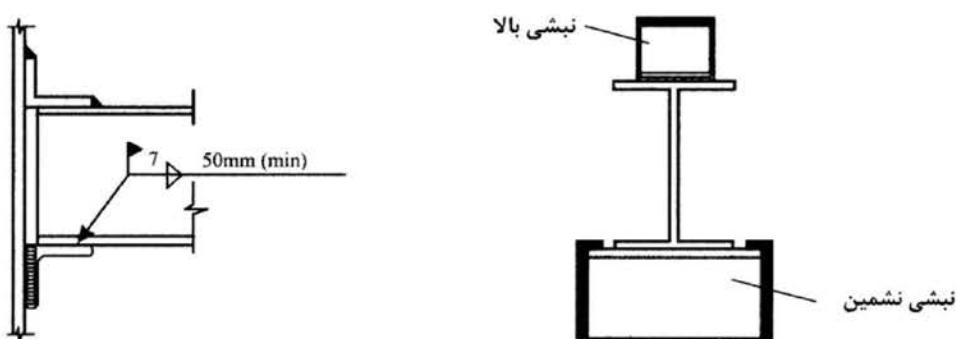


شکل ۱۱ - ۵ اتصال ساده با نبشی نشیمن انعطاف پذیر.

مانند اتصالات ساده با نبشی جان، منظور از اتصالات نشیمن، تنها انتقال واکنش تکیه گاهی قائم است. بنابراین اتصال نباید در انتهای تیر، گیرداری قابل توجهی ایجاد کند. به این دلیل است که نبشی نشیمن و نبشی بالایی باید نسبتاً قابل انعطاف باشند.


ضخامت نبشی نشیمن با توجه به تنش خمشی در مقطع بحرانی که در شکل ۱۱ - ۶ نشان داده شده است، تعیین می گردد. محل مقطع بحرانی را به طور تقریبی در فاصله ۱۰ میلی متری از وجه داخلی نبشی در نظر می گیرند.

در این مورد فرق نمی‌کند که تیر به نشیمن خود متصل شده باشد یا نه. در عمل، غالباً تیر را به نشیمن متصل می‌کنند. محل مقطع بحرانی در نزدیکی آغاز گردی اتصال ساق افقی نبشی به ساق قائم آن واقع شده است.

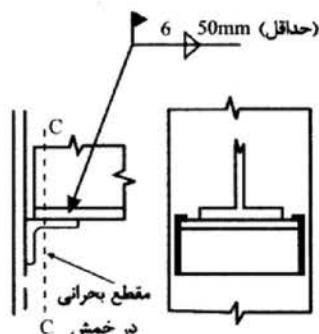

شکل ۱۱ - ۶

لنگر خمی در مقطع بحرانی نبشی و محل اتصال به بال ستون، با ضرب واکنش تکیه‌گاهی در فاصله آن از مقطع مورد نظر به دست می‌آید. محل اثر واکنش تکیه‌گاهی در مرکز ثقل طول تماس N که از انتهای تیر اندازه‌گیری می‌گردد، در نظر گرفته می‌شود. توزیع تنش در طول N به صورت سهمی مکعر در نظر گرفته می‌شود.

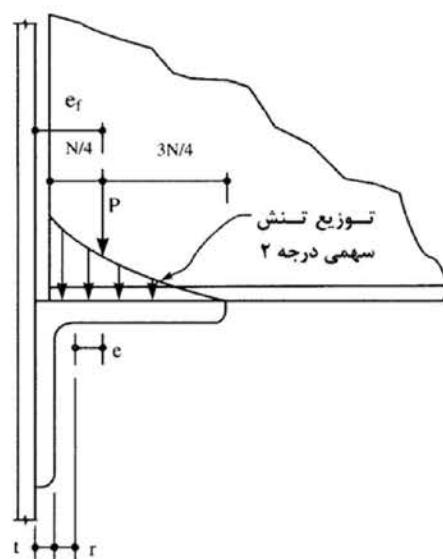

شکل ۱۱ - ۷ محل تأثیر واکنش تکیه‌گاهی در نشیمن انعطاف‌پذیر.

۱۱ - ۳ - ۲ روش طراحی

طراحی نشیمن انعطاف‌پذیر شامل مراحل زیر است:

- ۱ - تعیین عرض نشیمن N
- ۲ - تعیین باروهای لنگر e و e_f

۳ - تعیین طول و ضخامت نبشی

۴ - تعیین ابعاد ساق نبشی و اندازه جوش لازم

عرض نشیمن بر مبنای حداقل طول لازم N برای جلوگیری از تسلیم بین جان و بال، تعیین می‌گردد:

$$N = \frac{P}{0.66F_y t_w} - 2.5K \geq K \quad \text{حداقل} \quad (9-11)$$

که در آن:

t_w = ضخامت جان تیر

K = فاصله سطح خارجی بال تا آغاز گردی بین جان و بال

بنابراین:

$$\text{فاصله آزاد مونتاژ} + N \geq \text{عرض نشیمن} \quad (10-11)$$

عرض نشیمن نباید از $7/5$ سانتی‌متر کمتر باشد. در این مورد عدد 10 سانتی‌متر قابل توصیه است. بازوهای e_f و e به ترتیب زیر به دست می‌آید:

$$e_f = e_f + \frac{N}{4} \quad (11-11)$$

$$e = e_f - t - r \quad (12-11)$$

لنگر خشمی در مقطع بحرانی نبشی برابر است با:

$$M = P \cdot e$$

$$f_b = \frac{M}{S} = \frac{Pe}{\frac{1}{6}bt^2} = \frac{6Pe}{bt^2} \quad (13-11)$$

با استفاده از تنش مجاز مقطع توپر مربعی که حول محور ضعیف خود خم شده است، داریم:

$$F_b = 0.75 F_y$$

$$t^2 = \frac{6Pe}{0.75F_y b} = \frac{8Pe}{F_y b} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{8Pe}{F_y b}} \quad (14-11)$$

مثال ۱۱-۳

مطلوب است طراحی اتصال ساده با نبشی نشیمن انعطاف‌پذیر برای تیری با نیمرخ IPE300 و بهدهانه $7/5$ متر که دارای تکیه‌گاه جانبی کافی می‌باشد. تیر از جنس فولاد نرمه با تنش تسلیم 2400 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

حل:

در خیلی از موارد، عاقلانه آن است که نشیمن را برای حداکثر واکنش تکیه‌گاهی مربوط به‌هنگامی که تیر به‌ظرفیت خمی خود می‌رسد، طراحی نماییم. به‌چنین اتصالی، اتصال «تمام قدرت» می‌گویند. به کار بردن چنین اتصالی موجب آن می‌گردد که اعضای اصلی و اتصالات آنها از ضرایب اطمینان یکسانی برخوردار باشند و طرح یکنواخت‌تر شود. در مورد بعضی تیرهای با دهانه خیلی کوچک، ممکن است ظرفیت برشی معرف واکنش تمام قدرت باشد.

الف) تعیین طول و ضخامت نبشی

$$IPE300: b = 15\text{cm}, t_w = 0.71\text{cm}, K = 2.57\text{cm}, S_x = 557\text{cm}^3$$

$$M = 0.66F_yS_x = 0.66 \times 2400 \times 557 \times 10^{-5} = 8.82 \text{ ton.m}$$

$$R = \frac{qL}{2} = \frac{8M}{2L} = \frac{8 \times 8.82}{2 \times 7.5} = 4.70 \text{ ton}$$

$$N = \frac{P}{0.66F_y t_w} - 2.5K = \frac{4.70 \times 10^3}{0.66 \times 2400 \times 0.71} - 2.5 \times 2.57 = -2.25 < 0 \Rightarrow N = N_{\min} = 75\text{mm}$$

با انتخاب نبشی ۱۲ و با فرض ۲ سانتی‌متر فاصله آزاد، طول تماس مساوی ۱۰ سانتی‌متر به‌دست می‌آید.

طول تماس $N = 10\text{ cm}$

$$e_f = \frac{10}{4} + 2 = 4.5 \text{ cm}$$

انتخاب اول برای ضخامت نبشی:

$$t = 12\text{ mm}$$

$$e = e_f - t - r = 4.5 - 1.2 - 1.3 = 2 \text{ cm}$$

طول نبشی را بیشتر از پهنانی بال تیر اختیار می‌کنیم:

$$b = 15 + 2 \times 3.5 = 22 \text{ cm}$$

$$t^2 = \frac{8Pe}{F_y b} = \frac{8 \times (4.70 \times 10^3) \times 2}{2400 \times 22} = 1.42 \rightarrow t = 1.19 \text{ cm}$$

استفاده می‌شود از نبشی $120 \times 120 \times 120$ و طول ۲۲۰ میلی‌متر.

ب) تعیین ابعاد ساق نبشی و اندازه جوش لازم برای اتصال نبشی به‌ستون

در طرح اولیه از نبشی $120 \times 120 \times 120$ L که طول هر یک از ساق‌های آن ۱۲ سانتی‌متر است، استفاده می‌شود.

براساس محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای: حداکثر اندازه جوش ۱۰ و حداقل اندازه جوش ۵ میلی‌متر می‌باشد.

با صرف نظر از طول‌های جوش برگشت داریم:

$$f_r = \frac{P}{2L^2} \sqrt{L^2 + 36e_f^2}$$

$$P = 4.70 \text{ ton}, L = 12\text{cm}, e_f = 4.5 \text{ cm}$$


$$f_r = \frac{4.7 \times 10^3}{2 \times 12^2} \sqrt{12^2 + 36 \times 4.5^2} = 482 \text{ kg/cm}$$

$$650D = 482 \rightarrow D = 0.74 \text{ cm}$$

بنابراین از حوش یا اندازه $D = 10 \text{ mm}$ استفاده می‌کنیم.

$$= \text{طول حوش پرگشت} = 2D = 2 \times 10 = 20 \text{ mm}$$

نسبی بالایی و جوش‌های آن اسمی می‌باشند. به عنوان مثال می‌توان از نسبی $100 \times 100 \times 100$ با طول ۱۲۰ میلی‌متر و اندازه جوش ۵ میلی‌متر استفاده نمود.

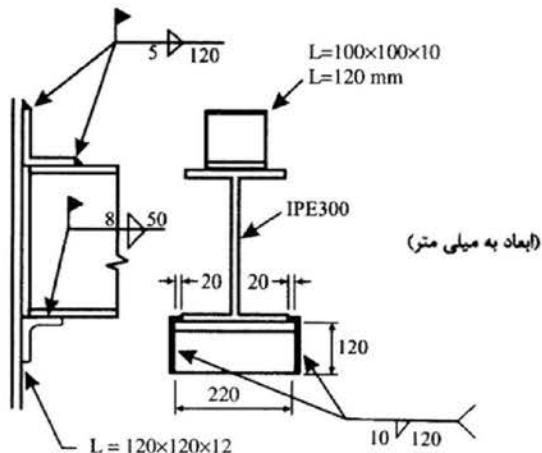


شكل ١١-٨ مربوط به مثال ١١-٣

۱۱-۴ اتصال ساده تیر یا نشیمن تقویت شده

۱-۴-۱۱ کلیات


وقتی در اتصالات ساده با نشیمن انعطاف‌پذیر، واکنش تکیه‌گاهی از حد قابل قبولی تجاوز نماید، باید از نشیمن تقویت شده استفاده کرد. در غیر این صورت ضخامت نبشی نشیمن تقویت نشده (انعطاف‌پذیر) بسیار بزرگ می‌شود. این اتصال نیز از نوع ساده بوده و تنها وظیفه آن انتقال بارهای قائم است و هیچ لنگری را منتقل نمی‌کند. واکنش‌های تکیه‌گاهی بهدو صورت ممکن است بر نشیمن تقویت شده وارد گردند؛ در حالت متداول، واکنش تکیه‌گاهی بهوسیله تیری که جان آن در امتداد سخت‌کننده قرار گرفته است، منتقل می‌شود (شکل ۱۱-۹).

در حالت دوم، تیر طوری قرار گرفته است که جان آن عمود بر ورق سخت‌کننده است (شکل ۱۱ - ۱۰). در حالت دوم، بروون محوری e_s مقدار مشخصی می‌باشد، لیکن در حالت اول این بروون محوری باید به نحو مناسبی تعریف گردد. همان‌طور که در شکل ۱۱ - ۱۱ دیده می‌شود، یکی دیگر از عوامل تفاوت رفتار نشیمن‌های تقویت‌شده، زاویه برش به

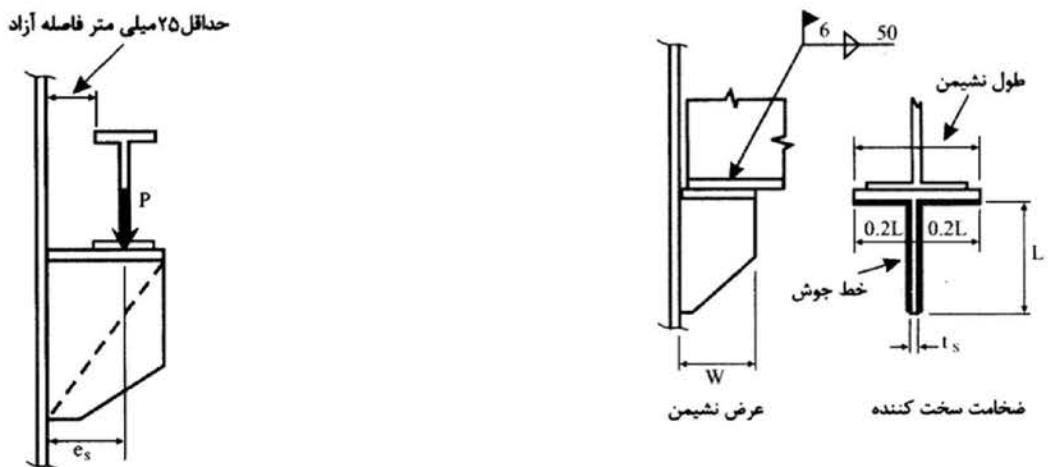

شکل ۱۱ - ۱۰

شکل ۱۱ - ۹

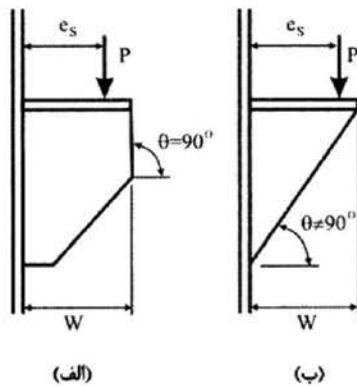

شکل ۱۱ - ۱۱

آزاد سخت‌کننده آن می‌باشد. اگر زاویه θ در حدود 90° درجه باشد، سخت‌کننده خود مانند ورق سخت‌نشده تحت فشار یکنواخت، رفتار می‌نماید که باید در مقابل کمانش موضعی محاسبه گردد. وقتی که ورق سخت‌کننده طوری برش خورده باشد که از آن یک صفحه سه‌گوش ایجاد گردد، رفتار متفاوتی از آن بروز می‌کند.

۱۱-۴-۲ روش طراحی

روش گام به گام برای طراحی نشیمن تقویت شده به ترتیب زیر می باشد:

- ۱ - تعیین طول نشیمن (W)
- ۲ - تعیین بروز محوری بار، e_s
- ۳ - تعیین ضخامت سخت کننده، t_s
- ۴ - تعیین اندازه و طول جوش

همانند حالت قبل، طول نشیمن بر مبنای حداقل طول لازم N برای جلوگیری از تسلیم بین جان و بال تیر تکیه داده شده، تعیین می گردد.

به خاطر صلبیت سخت کننده، قسمتی که تحت بیشترین تنش ها قرار دارد، برخلاف نشیمن های تقویت نشده، به جای کناره داخلی، در لبه خارجی نشیمن واقع می گردد (شکل ۱۱-۱۲-ب). بنابراین فرض می شود که واکنش P ، به صورت مثلثی در طول تماس توزیع گردد.

ضخامت صفحه نشیمن گاه، در حدود ضخامت بال تیر انتخاب می گردد.
۱- (ضخامت سخت کننده) باید طوری تعیین شود که شرایط زیر را ارضاء نماید:

شرط ۱: ضخامت سخت کننده حداقل به اندازه ضخامت جان تیر باشد:

$$t_s \geq t_w \quad (15-11)$$

شرط ۲: به منظور جلوگیری از کمانش موضعی سخت کننده:

$$t_s \geq \frac{w}{795/\sqrt{F_y}} \quad (16-11)$$

شرط ۳: برای جلوگیری از تسلیم سخت کننده:

$$f_b = \frac{P}{A} + \frac{M}{S} = \frac{P}{wt_s} + \frac{P\left(e_s - \frac{w}{2}\right)}{t_s \frac{w^2}{6}} = \frac{P}{t_s w^2} (6e_s - 2w) \quad (17-11)$$

$$t_s \geq \frac{P(6e_s - 2w)}{0.9F_y w^2}$$

در رابطه فوق، تنש مجاز تسلیم برابر $0.9 F_y$ اختیار شده است.

شرط ۳: برای کنترل تنش برشی انتقال یافته از جوش بین سخت‌کننده و تکیه‌گاه:

$$t_s \geq \frac{\text{ارزش دو خط جوش}}{\text{تنش برشی مجاز فولاد}} = \frac{2 \times \text{ضریب بازررسی} \times 0.3 F_u}{0.4 F_y} \quad (11-18)$$


با فرض دو خط جوش گوشه با اندازه ساق D سانتی‌متر با الکترود E60 و با تنش‌های مجاز مبحث دهم، برای اینکه جوش کاملاً مؤثر بوده و در ورق سخت‌کننده باعث اضافه تنش برشی نگردد، باید داشته باشیم:

$$2 \times (0.707D) \times (0.75 \times 0.30 \times 4200) = 0.4F_y t_s \Rightarrow t_s = \frac{3340D}{F_y}$$

که این معادله رابطه ۱۸ - ۱۱ را نتیجه می‌دهد. برای فولاد ساختمانی عادی با تنش تسلیم ۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع داریم:

$$t_s \geq 1.40D$$

به ترتیبی که در بالا آمد، می‌توان برای انواع فولاد و الکترود و براساس تنش‌های مجاز آیین‌نامه‌های مختلف، ضخامت سخت‌کننده را در رابطه با اندازه جوش لازم، به دست آورد.

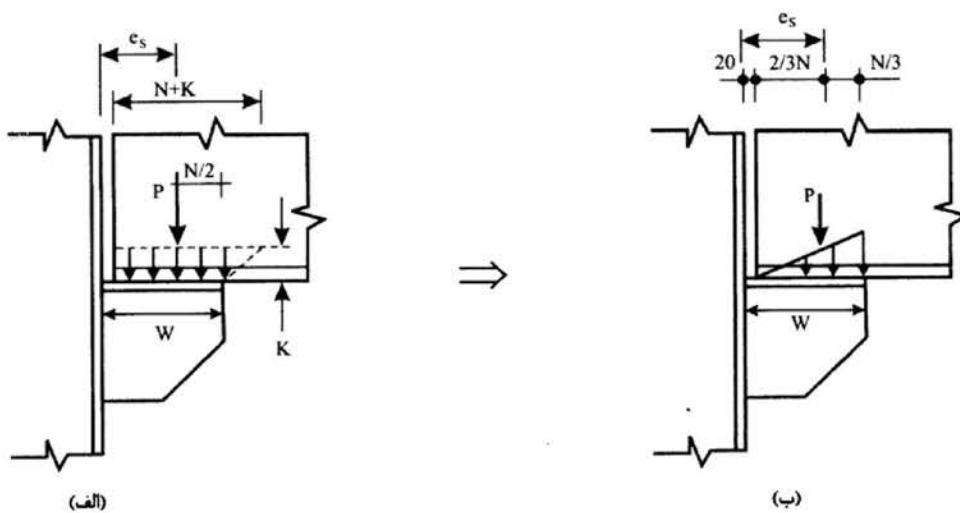

شکل ۱۱ - ۱۲ - تنش فشاری تماسی بر روی نشیمن‌های تقویت‌شده

وقتی که ابعاد سخت‌کننده تعیین گردید، باید جوش اتصال را طوری طراحی نمود که واکنش تکیه‌گاهی تیر را با بازوی لنگر ۵ بهستون انتقال دهد. برای نشیمن‌های جوش شده، طرح جوشی همانند شکل ۱۱ - ۹ پیشنهاد می‌شود. این جوش تحت برش مستقیم و خمس قرار دارد که تنش ترکیبی در بالای جوش، تنش بحرانی طرح می‌باشد. وضعیت جوش‌ها، مشابه حالت ۴ جدول ۱۰ - ۴ می‌باشد. با قرار دادن $L = d = 0.2L$ در مقادیر جدول مذکور، داریم:

$$\bar{y} = \frac{L^2}{2(L+b)} = \frac{L^2}{2(1.2L)} = \frac{L}{2.4}$$

$$S_x = \frac{2(4bL + L^2)}{6} = \frac{4(0.2L)L + L^2}{3} = 0.6L^2$$

$$f_x'' = \frac{M}{S_x} = \frac{Pe_s}{0.6L^2} \rightarrow$$

$$f_x' = \frac{P}{2(L+0.2L)} = \frac{P}{2.4L} \downarrow$$

$$f_r = \sqrt{\left[\frac{Pe_s}{0.6L^2} \right]^2 + \left[\frac{P}{2.4L} \right]^2} = \frac{P}{2.4L^2} \sqrt{16e_s^2 + L^2} \quad (19-11)$$

مثال ۱۱ - ۴

نشیمن تقویت شده‌ای با استفاده از جوش طوری طراحی نمایید که تیر IPE450 با واکنش تکیه‌گاهی ۴۰ تن را تحمل نماید. فولاد مورد استفاده از نوع ST37 با تنش تسلیم ۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد. (شکل ۱۱ - ۱۳).

حل:

$$IPE450: \quad b = 19\text{ cm}, \quad t_w = 0.94\text{ cm}, \quad t = 1.46\text{ cm}, \quad k = 3.56\text{ cm}$$

$$N = \frac{P}{0.66F_y t_w} - 2.5K = \frac{40 \times 10^3}{0.66 \times 2400 \times 0.94} - 2.5 \times 3.56 = 17.96\text{ cm}$$

$$W = 17.96 + 2 \text{ (باد خور)} = 19.96\text{ cm}$$

طول نشیمن W را مساوی ۲۲ سانتی‌متر در نظر می‌گیریم.

$$W = 22\text{ cm} \Rightarrow N = 20\text{ cm}$$

چون ضخامت بال تیر ۱/۴۶ سانتی‌متر است، از ورقی به ضخامت ۱۵ میلی‌متر برای نشیمن استفاده می‌کنیم. حداقل اندازه جوش لازم برای جوشکاری ورق ۱۵ میلی‌متری نشیمن و بال تیر به ضخامت ۱۴/۶ میلی‌متر، برابر ۶ میلی‌متر می‌باشد. ما از همین اندازه جوش برای تثبیت تیر روی نشیمن استفاده می‌نماییم. در مرحله بعد ضخامت سخت‌کننده را تعیین می‌کنیم.

$$t_s \geq t_w = 0.94 \text{ cm}$$


$$t_s \geq \frac{w}{795/\sqrt{F_y}} = \frac{22}{795/\sqrt{2400}} = 1.35 \text{ cm}$$

$$e_s = 2 + 2 \frac{N}{3} = 2 + \frac{2 \times 20}{3} = 15.33 \text{ cm}$$

$$t_s \geq \frac{P(6e_s - 2w)}{0.9F_y w^2} = \frac{40 \times 10^3 (6 \times 15.33 - 2 \times 22)}{0.9 \times 2400 \times 22^2} = 1.83 \text{ cm}$$

با استفاده از ورق ۲۰ میلی‌متری، حداقل اندازه مجاز جوش از رابطه ۱۱-۱۸ به دست می‌آید:

$$D_{\max \text{ eff}} = \frac{F_y t_s}{3340} = \frac{2400 \times 2}{3340} = 1.43 \text{ cm}$$

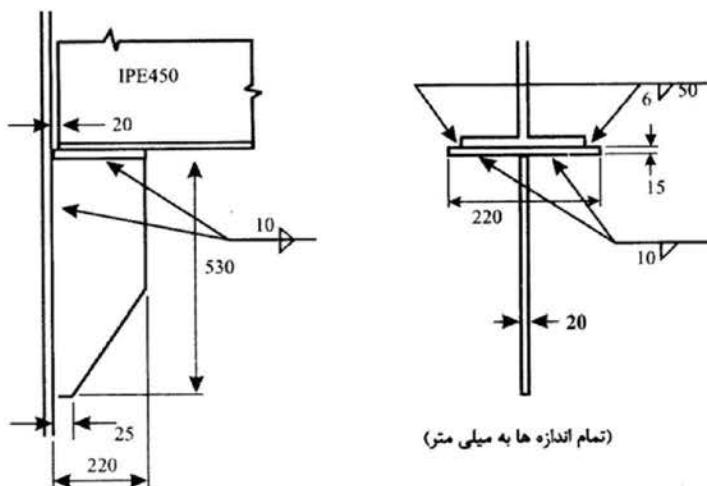

شکل ۱۱-۱۳ مربوط به مثال ۱۱-۴.

برای یافتن اندازه و طول جوش از $e_s = 15/33$ استفاده می‌نماییم. با استفاده از رابطه ۱۱-۱۹ با فرض $L = 55 \text{ cm}$ داریم:

$$f_r = \frac{P}{2.4L^2} \sqrt{16(e_s)^2 + L^2}$$

اگر از جوش ۸ میلی‌متری استفاده نماییم:

$$f_r = \frac{40 \times 10^3}{2.4 \times 55^2} \sqrt{16 \times 15.33^2 + 55^2} = 454 \text{ kg/cm}$$

$$650 D = 454 \rightarrow D = 0.69 \text{ cm} \rightarrow D = 8 \text{ mm}$$


عرض ورق نشیمن، مساوی عرض بال، بعلاوه فاصله کافی برای جوشکاری (تقریباً چهار برابر بعد جوش) انتخاب می‌گردد (شکل ۱۱-۱۳).

۱۱-۳-۴ استفاده از سختکننده مثلثی در نشیمن‌های تقویت‌شده

وقتی که صفحات سختکننده در زیر یک نشیمن طاقچه‌ای به صورت مثلثی مانند شکل ۱۱-۱۱-ب، برش داده می‌شود، صفحه به صورتی متفاوت با حالتی که لبه آزاد موازی جهت بار وارد است عمل می‌نماید.

شکل ۱۱-۱۴ نمایشگر قرارگیری صفحه لچکی زیر نشیمن و علایمی است که در مورد آن به کار می‌رود. برای صفحات سختکننده کوچک که واکنش تیر را متحمل می‌شوند، در صورت مثلثی بودن ورق سختکننده، خطر کمانش و خرابی بسیار کم می‌باشد.

در حالت کلی، برش ورق به صورت مثلثی باعث ایجاد اتصالی سخت‌تر از حالت ورق مستطیلی، می‌گردد.

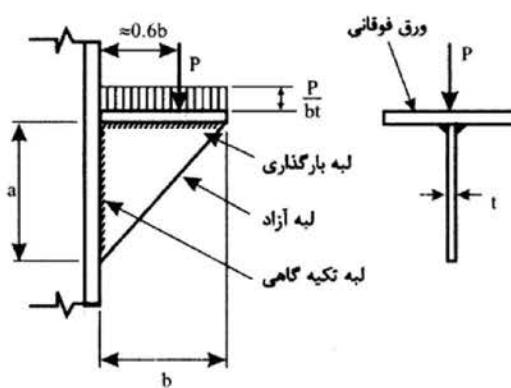

شکل ۱۱-۱۴ صفحه مثلثی در زیر نشیمن.

۱۱-۴-۱ توصیه‌های دقیق برای تحلیل و طراحی

در طی سالیان دراز طرح این نوع از نشیمن‌ها یا به صورت تجربی و بدون بهره‌گیری از تئوری و آزمایش انجام می‌گردید و یا اینکه هرگاه طراح دچار شک می‌شد، نبشی یا ورق سختکننده‌ای در طول لبه آزاد قرار می‌داد. توصیه‌هایی که در اینجا عرضه می‌گردد براساس فرضیات مشخص به شرح زیر قرار دارند:

- ۱- صفحه بالایی در سرتاسر طول خود بهستون متصل گردیده است.
- ۲- نیروی P گستردۀ می‌باشد (لازم نیست که گستردۀ یکنواخت باشد) و مرکز اثر آن در فاصله‌ای حدود $0.6b$ از سطح تکیه‌گاه واقع شده است.
- ۳- نسبت b/a یعنی طول لبه بارگذاری شده به لبه تکیه داده شده بین $0.5/0$ و $0.2/0$ قرار دارد.

تحلیل تئوریک فقط کمانش الاستیک را در نظر می‌گیرد، در حالی که مشاهدات تجربی نشان می‌دهند لچکی‌های مثلثی از مقاومت بعد از کمانش قابل توجهی برخوردارند. معمولاً تسلیم فولاد لبه آزاد قبل از وقوع کمانش اتفاق می‌افتد، در این مرحله توزیع مجددی از تنش‌ها به وجود می‌پیوندد. در عمل حاشیه اطمینان قابل توجهی مشاهده شده که نماینده آن است که ظرفیت نهایی مورد انتظار حداقل $1/6$ برابر بار کمانش می‌باشد. ملاحظه گردیده که حداکثر تنش در لبه آزاد به وجود می‌آید، اگرچه به خاطر طبیعت پیچیده توزیع تنش، تنش

موجود در لبه آزاد را نمی‌توان به روش‌های ساده تعیین نمود. به خاطر این شکل‌ها، نسبت Z بین تنش‌های متوسط روی لبه بارگذاری شده و f_{max} (تنش حداکثر روی لبه آزاد) برقرار نموده‌اند. رابطه تئوریک اصلی برای Z با توجه به نتایج آزمایش‌ها، اصلاح گردیده تا نزدیکی بیشتری با آنچه واقعاً در عمل می‌توان انتظار داشت، پیدا نماید. این رابطه به صورت زیر عرضه گردیده است:

$$Z = \frac{P/bt}{f_{max}} = 1.39 - 2.2\left(\frac{b}{a}\right) + 1.27\left(\frac{b}{a}\right)^2 - 0.25\left(\frac{b}{a}\right)^3 \quad (20-11)$$

اگر تسلیم فولاد ورق، کنترل کننده مقاومت باشد و مقدار y/F_y بعنوان ضابطه مطمئنی برای تنش مجاز در نظر گرفته شود، می‌توان این ضابطه را به صورت زیر بیان کرد:

$$f_{max} = \frac{P/bt}{Z} \leq 0.6F_y \quad (21-11)$$

برای جلوگیری از کمانش سخت‌کننده از روابط زیر می‌توان استفاده نمود:

$$0.5 \leq b/a \leq 1.0 \quad ; \quad \frac{b}{t} \leq \frac{2092}{\sqrt{F_y}} \quad (22-11-\text{الف})$$

$$1.0 \leq b/a \leq 2.0 \quad ; \quad \frac{b}{t} \leq \frac{2092(b/a)}{\sqrt{F_y}} \quad (22-11-\text{ب})$$

ارضای شرایط فوق بدان معنی است که تسلیم در لبه قطری آزاد قبل از وقوع کمانش اتفاق می‌افتد. نتایج به دست آمده در بالا تا حدودی بیشتر از نتایج حاصل از مطالعات صرفاً تئوریک می‌باشد.


۱۱-۴-۲-۳ تحلیل تقریبی براساس فرضیات خمس تیرها

برای سالیان دراز، تنش روی صفحات لچکی مثلثی و انواع دیگر صفحات سخت‌کننده زیر نشیمن‌ها براساس تحلیل تیر، و با استفاده از روابطی که از شکل ۱۱-۱۵ به دست می‌آیند، انجام می‌گرفت. تنش مرکب لبه آزاد روی مقطع بحرانی به ترتیب زیر محاسبه می‌گردد:

$$f_{max} = \frac{P}{A} + \frac{Mc}{I} = \frac{\frac{P}{\sin \phi}}{bt \sin \phi} + \frac{\left(\frac{P}{\sin \phi}\right)(e \sin \phi)\left(b \sin \frac{\phi}{2}\right)}{(b \sin \phi)^3 \frac{t}{12}} = \frac{P}{bt \sin^2 \phi} \left[1 + \frac{6e}{b} \right] \quad (23-11)$$

و یا بر حسب e_s رابطه ۱۱-۲۳ را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$f_{max} = \frac{P}{bt \sin^2 \phi} \left(\frac{6e_s}{b} - 2 \right) \quad (24-11)$$

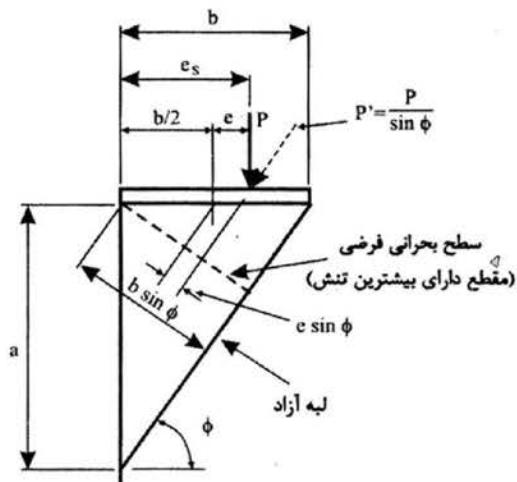

شکل ۱۱-۱۵ تحلیل تیر برای صفحات سخت‌کننده نشیمن.

اگر تنش حداکثر را به $F_y/6$ محدود کنیم، ضخامت لازم برای به وجود آمدن این تنش به ترتیب زیر می‌باشد:

$$t \geq \frac{P}{b(0.60F_y)\sin^2\phi} \left(\frac{6e_s}{b} - 2 \right) \quad (25-11)$$

وقتی که از راه حل تحلیل تیر استفاده می‌نماییم، فرض بر این است که نواری به عرض $\frac{b\sin\phi}{4}$ به صورت عضو فشاری عمل می‌کند.

برای جلوگیری از اثرات کمانش رابطه زیر پیشنهاد شده است:

$$\frac{L_d}{t} \leq \frac{1355}{\sqrt{F_y(\text{kg/cm}^2)}} \quad (26-11)$$

در رابطه فوق، t ضخامت سخت‌کننده و L_d طول آزاد لبه قطري می‌باشد.

مثال ۱۱-۵

ضخامت لازم برای صفحه سخت‌کننده نشیمنی به شکل مثلث و به اضلاع ۵۰ در ۶۰ سانتی‌متر را که تحت بار ۲۰ تن قرار گرفته است، به دست آورید. فرض کنید که بار مانند شکل ۱۱-۱۶ در ۳۵ سانتی‌متری از تکیه‌گاه واقع شده و در طرح از فولاد ST37 با تنش تسلیم ۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع استفاده به عمل آمده است.

حل:

الف) با استفاده از روش دقیق و طراحی الاستیک

چون بار در حدود نقطه ۱۶ از تکیه‌گاه قرار گرفته است، فرضیات روش مورد استفاده ارضا می‌گردد.


$$\text{از رابطه } 11-20 \text{ با } Z = 0.15 \text{ مقدار } \frac{b}{a} = \frac{60}{\Delta} = \frac{60}{15} = 4 \text{ بدست می‌آید. برای ضابطه تسلیم داریم:}$$

$$t \geq \frac{P}{bz(0.60F_y)} = \frac{20000}{60(0.15)(1440)} = 1.54 \text{ cm}$$

با استفاده از رابطه ۱۱-۲۲-ب داریم:

$$t \geq \frac{b\sqrt{F_y}}{2092\left(\frac{b}{a}\right)} = \frac{60\sqrt{2400}}{2092(1.2)} = 1.17 \text{ cm}$$

از ورق ۱۶ میلی‌متر استفاده می‌شود.

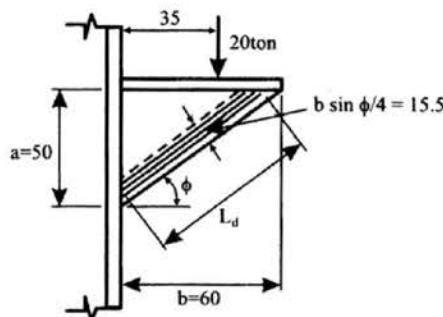

شکل ۱۱-۱۶ طاقجه نشیمن مثال ۱۱-۵. (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر)

ب) با استفاده از روش تقریبی تحلیل تیر و طراحی الاستیک

از رابطه ۱۱-۲۵ داریم:

$$t \geq \frac{P}{b(0.60F_y)\sin^2 \phi} \left(\frac{6e_s}{b} - 2 \right)$$

که $\sin^2 \phi = (0.64)^2 = 0.41$ ، پس:

$$t \geq \frac{20000}{60(1440)0.41} \left(\frac{6 \times 35}{60} - 2 \right) = 0.85 \text{ cm}$$

که در مقایسه با روش قبل در خلاف اطمینان است.

برای کنترل پایداری طبق رابطه ۱۱ - ۲۶ داریم:

$$t \geq \frac{L_d \sqrt{F_y}}{1355} = \frac{(68) \sqrt{2400}}{1355} = 2.46 \text{ cm}$$

که L_d در طول مرکز نوار لبه‌ای اندازه‌گیری شده است. سالمون و جانسون اعتقاد دارند که روش تحلیل تیر جواب‌های واقع‌بینانه‌ای به دست نمی‌دهد. ضابطه تنش، جواب‌های دست‌پایین و ضابطه پایداری، جواب‌های دست‌بالا عرضه می‌دارد. به هر حال براساس این روش قدیمی یا باید از یک ورق ۲۵ میلی‌متری و یا از ورق ۱۶ میلی‌متر همراه با سخت‌کننده در لبه آن استفاده نمود.

۱۱ - ۵ اتصالات صلب تیر به ستون

۱۱ - ۵ - ۱ معرفی


هدف طراح در استفاده از اتصال صلب تیر به ستون، انتقال کامل لنگر و عدم چرخش نسبی بین اعضای وارد به اتصال می‌باشد. از آنجایی که اکثر لنگر خمشی تیر به صورت زوج نیرو در بال‌های کششی و فشاری تیر با بازویی مساوی ارتفاع تیر حمل می‌گردد، نقش اصلی اتصال صلب فراهم آوردن امکاناتی برای انتقال این نیروهای محوری می‌باشد. همچنین چون اکثر نیروی برشی توسط جان تیر حمل می‌گردد، پیوستگی کامل اتصال ایجاب می‌کند که نیروی برشی مستقیماً از جان انتقال پیدا نماید.

در اتصال صلب تیر به ستون، تیرها ممکن است از دو طرف به هر دو بال ستون متصل شده باشند (شکل‌های ۱۱ - ۱۷ - الف و ۱۱ - ۱۷ - ب) و یا فقط به یک بال ستون متصل شوند (شکل ۱۱ - ۱۷ - پ). همچنین ممکن است همانند شکل ۱۱ - ۱۸، تیرها از یک یا دو طرف به جان ستون به طور صلب متصل شده باشند. اگر در سیستم قاب صلب، تیرها فقط از دو طرف بر دو بال و یا جان متصل شده باشند (البته نه با هم)، سیستم، قاب صلب دو طرفه یا صفحه‌ای خوانده می‌شود. سیستم قاب صلبی که شامل اتصالاتی باشد که در آن تیرها از چهار طرف بر دو بال و جان ستون متصل شده باشند (البته ممکن است که فقط بر یک طرف جان باشد) به نام قاب صلب فضایی یا چهارطرفه خوانده می‌شود.


اتصال صلب دو وظیفه اصلی دارد:

- (۱) انتقال لنگر انتهایی تیر به ستون؛
- (۲) انتقال برش انتهایی تیر به ستون.

در شکل ۱۱ - ۱۹ - الف، دو حالت برای انتقال لنگر انتهایی تیر به ستون نشان داده شده است. در جزئیات سمت چپ بال‌های پایینی و بال‌ای تیر به طور مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای با جوش شیاری به ستون جوش شده است. اجرای این جزئیات در پای کار مشکل است، زیرا طول تیر باید درست به اندازه فاصله آزاد دو ستون بردیده شود که این عمل به راحتی امکان‌پذیر نیست. در جزئیات سمت راست برای اتصال هر دو بال پایینی و بال‌ای از ورق‌های روسی و زیررسی استفاده شده است.

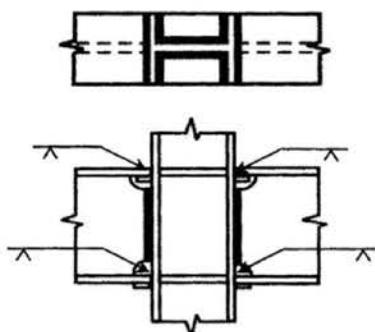


(الف) اتصال مستقیم بال به بال توسط جوش شیاری

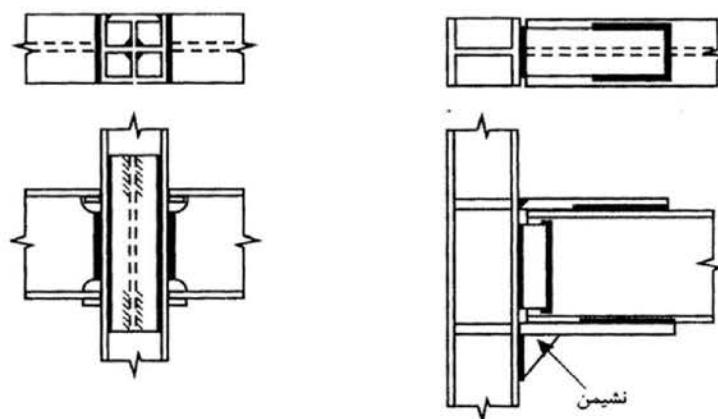

(ب) سختکننده قائم

(پ) اتصال با ورق روسربی و زیررسربی

شکل ۱۱ - ۱۷ اتصالات صلب تیر به ستون از نوع جوشی که در آنها تیر به بال ستون متصل شده است.

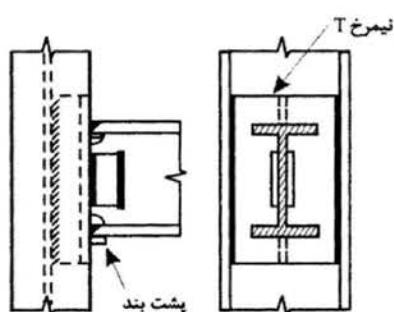


شکل ۱۱ - ۱۸ اتصالات صلب تیر به ستون از نوع جوشی با استفاده از نیمرخ T برای حالتی که تیر از طرف جان ستون متصل شده است.


در شکل ۱۱ - ۱۹ - ب ، دو حالت برای انتقال برش انتهایی تیر به ستون نشان داده شده است. در جزئیات سمت چپ، برش توسط ورق جان و در جزئیات سمت راست توسط نیشمن انتقال یافته است.

تنوع اتصالات صلب تیر به ستون آنقدر زیاد است که مشکل بتوان لیست کاملی از آنها تهیه نمود، لیکن اتصالات نشان داده شده در شکل‌های ۱۱ - ۱۷ تا ۱۹ - ۱۹ امروزه به نحو گستردگتری مورد استفاده قرار می‌گیرند. قسمتی از اغلب اتصالات در کارخانه و یا در روی زمین انجام می‌شود و باقی آن پس از نصب توسط جوش در محل و یا پیچهای پُر مقاومت تکمیل می‌گردد.

هدف اصلی در طرح اتصال صلب، انتقال نیروهای موجود از طریق اتصال بدون هرگونه تغییرشکل موضعی ناشی از این نیروها می‌باشد.

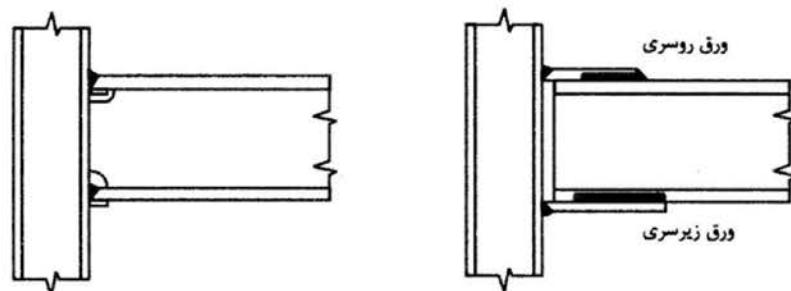

(الف) انتقال لنگر انتهایی تیر

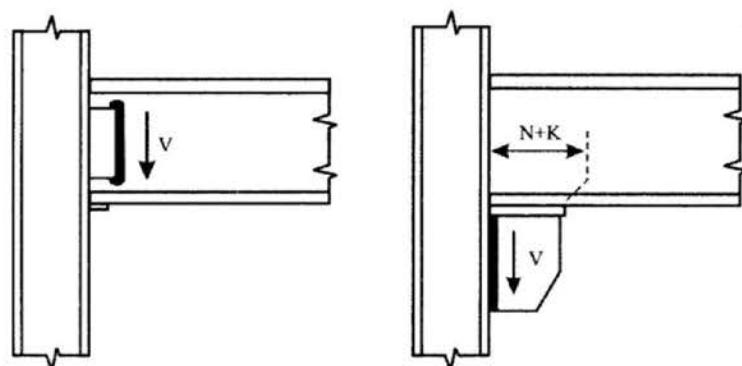

(ب) انتقال برش انتهایی تیر

شکل ۱۹ - ۱۱


۱۱ - ۵ - ۲ سختکننده‌های افقی در ناحیه فشاری اتصال

از آنجایی که در اتصال صلب، نیروهای موجود در بال‌های تیر به صورت نیروهای فشاری و کششی وارد بال ستون می‌شوند، ممکن است که احتیاج به سختکننده‌های فشاری و کششی داشته باشیم (شکل ۱۱ - ۱۷ - ۱۹ - ۱۹ - الف و ب). این سختکننده‌ها در ناحیه‌ای که نیروی بال فشاری می‌باشد، از لهیدگی جان ستون و در ناحیه‌ای که نیروی بال، کششی است، از کنده شدن بال ستون جلوگیری می‌نمایند.

در شکل ۱۱ - ۲۰ - الف، روش آبین نامه برای تعیین مقاومت لهیدگی جان ستون در مقابل نیروی فشاری بال تیر نشان داده شده است. در این روش اینطور فرض می‌شود که در مقاومت نهایی جان ستون، نیروی فشاری بال تیر با شیب $1/2.5$ در جان ستون گسترش می‌یابد تا به آغازگردی اتصال جان به بال ستون برسد. اگر فاصله شروع گردی اتصال جان به بال را از سطح خارجی بال مساوی K در نظر بگیریم، پهنای گسترش نیروی فشاری مساوی K می‌شود که در آن $t_b + 5K$ مساوی ضخامت بال تیر می‌باشد. در حالت نهایی رابطه تعادل نیروها در امتداد افقی به صورت زیر در می‌آید:

$$P_{bf} = F_{yc}(t_b + 5K)t \quad (27-11)$$

که در آن P_{bf} نیروی نهایی بال فشاری تیر و F_{yc} تنش تسلیم جان ستون می‌باشد. بر پایه فلسفه مقاومت نهایی، اگر خواسته باشیم که تیر در محل اتصال به ستون به لنگر پلاستیک M_p برسد، مقدار P_{bf} مساوی $F_{yb} A_f$ می‌شود که در آن A_f سطح مقطع و F_{yb} تنش تسلیم بال فشاری می‌باشدند.

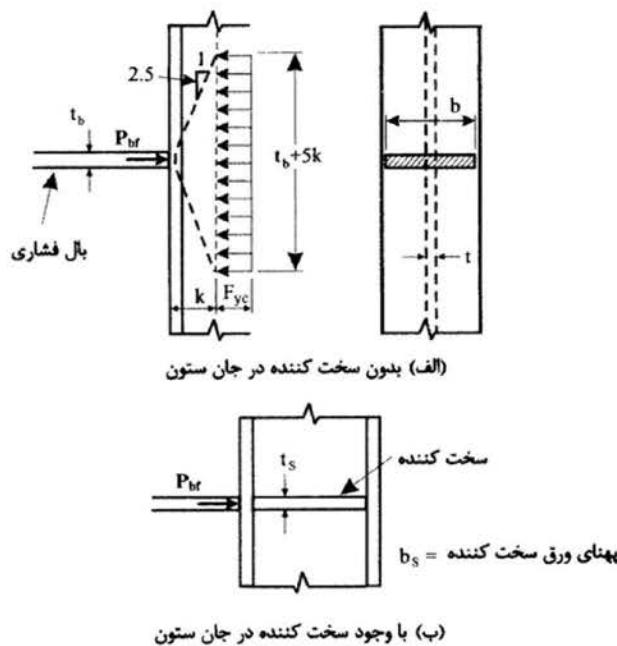

شکل ۱۱ - ۲۰ مقاومت جان ستون در مقابل بال فشاری تیر.

بر پایه تعریف P_{bf} به صورت فوق، حداقل ضخامت لازم برای جان ستون به منظور جلوگیری از لهیدگی آن در مقابل بال فشاری تیر، به صورت زیر در می‌آید:

$$t \geq \frac{A_f F_{yb}}{(t_b + 5K) F_{yc}} \quad , \quad F_{yb} = F_{yc} \rightarrow t \geq \frac{A_f}{(t_b + 5K)} \quad (28-11)$$

در رابطه فوق:

$$\begin{aligned}
 t_b &= \text{ضخامت بال فشاری تیر} \\
 K &= \text{فاصله آغاز گردی اتصال جان به بال ستون تا سطح خارجی بال آن} \\
 A_f &= \text{سطح مقطع بال فشاری تیر} \\
 F_{yb} &= \text{تنش تسلیم بال تیر (در طراحی لرزاوی باید در } 1/25 \text{ ضرب شود تا مقدار مورد انتظار به دست آید.)} \\
 F_{yc} &= \text{تنش تسلیم جان ستون} \\
 t &= \text{ضخامت جان ستون}
 \end{aligned}$$

علاوه بر جلوگیری از لهیدگی جان ستون، از کمانش قائم جان ستون نیز باید اجتناب شود. طبق مطالعات تئوریک، آینینه‌نامه برای جلوگیری از کمانش قائم جان، رابطه زیر را پیشنهاد می‌کند:

$$\frac{d_c}{t} \leq \frac{34500t^2 \sqrt{F_{yc}}}{P_{bf}} \quad (29 - 11)$$

که در رابطه فوق:

$$\begin{aligned}
 d_c &= \text{ارتفاع مقطع ستون به سانتی‌متر} \\
 t &= \text{ضخامت جان ستون بر حسب سانتی‌متر} \\
 F_{yc} &= \text{تنش تسلیم جان ستون بر حسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع} \\
 P_{bf} &= \text{نیروی فشاری بال تیر در حالت نهایی بر حسب کیلوگرم}
 \end{aligned}$$

وقتی که یکی از معادلات ۱۱ - ۲۸ و ۱۱ - ۲۹ برقرار نشود، باید در مقابل بال فشاری تیر سخت‌کننده‌ای تعییه گردد. در صورتی که ابعاد سخت‌کننده به طرز مناسبی انتخاب شود و سخت‌کننده به طور کامل در محل خود جوش شود، سخت‌کننده‌ها می‌توانند نیروی مساوی $A_{st} F_{yst}$ در حالت نهایی تحمل نمایند که در آن A_{st} و F_{yst} به ترتیب سطح مقطع و تنش تسلیم سخت‌کننده می‌باشند. بنابراین معادلات تعادل نیروها در ناحیه فشاری در امتداد افقی به صورت زیر در می‌آید:

$$P_{bf} = F_{yc}(t_b + 5K)t + A_{st}F_{yst}$$

با حل معادله فوق برای A_{st} به دست می‌آوریم:

$$A_{st} \geq \frac{P_{bf} - F_{yc}(t_b + 5K)t}{F_{yst}} = \frac{A_f F_{yb} - F_{yc}(t_b + 5K)t}{F_{yst}} \quad (30 - 11)$$

که تمام جملات فوق در روابط قبل تعریف شده‌اند. در کنار رابطه ۱۱ - ۳۰ و یا در مواقعی که مقدار A_{st} از رابطه ۱۱ - ۳۰ منفی به دست می‌آید، آینینه‌نامه روابط تجربی زیر را برای انتخاب ابعاد سخت‌کننده پیشنهاد می‌کند:

۱ - پهنهای b_s هر سخت‌کننده به علاوه $\frac{1}{2}$ ضخامت جان ستون نباید از $\frac{1}{3}$ پهنهای b بال فشاری تیر (یا هر ورق

- اتصالی که نیروی P_{bf} را بر بال ستون وارد می‌آورد)، کمتر باشد (در طرح لرزه‌ای، ضریب $\frac{1}{3}$ به $\frac{1}{2}$ افزایش می‌یابد):

$$b_s + \frac{t}{2} \geq \frac{b}{3} \quad (\text{در طرح لرزه‌ای}) \quad (31-11)$$

۲ - ضخامت b_s سخت‌کننده نباید از نصف ضخامت بال تیر کمتر باشد و همچنین محدودیت‌های ابعاد قطعات فشاری باید بر آن اعمال شود، به طوری که:

$$t_s \geq \frac{t_b}{2} \quad (32-11)$$

$$\frac{b_s}{t_s} < \frac{795}{\sqrt{F_y (\text{kg/cm}^2)}} \quad (33-11)$$

۳ - جوشی که سخت‌کننده را به جان ستون متصل می‌نماید باید برای نیروی ناشی از ظرفیت کششی سخت‌کننده طراحی شود.

۱۱ - ۵ - ۳ سخت‌کننده در ناحیه کششی اتصال

همان‌طور که در شکل ۱۱ - ۲۱ - الف، نشان داده شده است، در اثر نیروی کششی ناشی از بال کششی تیر، بال ستون به طرف بیرون کشیده شده و کنده می‌شود. با استفاده از تحلیل براساس تئوری خطوط گسیختگی^{*} برای ورق بالی به پهنهای q و طول P (شکل ۱۱ - ۲۱ - ب)، ظرفیت باربری نهایی آن در مقابل نیروی کششی بال کششی به صورت زیر در می‌آید:


$$P_u = F_{yc} t_f^2 \left[\frac{4/\beta + \beta/\beta_1}{2 - \beta_1/\alpha} \right] \quad (34-11)$$

که در آن β ضخامت بال ستون و F_{yc} تنش تسلیم بال ستون می‌باشد. به علاوه داریم:

$$\beta = \frac{P}{q}$$

$$\alpha = \frac{x_1}{q}$$

$$\beta_1 = \frac{\beta}{4} \left[\sqrt{\beta^2 + 8\alpha} - \beta \right]$$

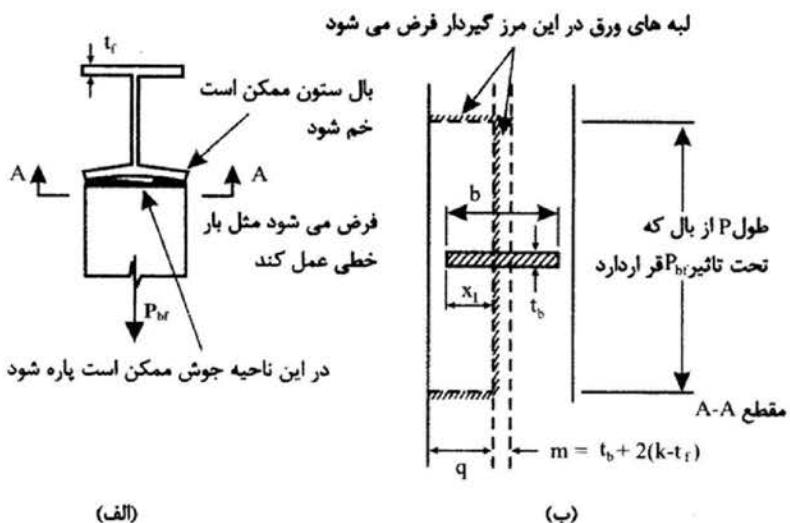

شکل ۱۱-۲۱ مقاومت بال ستون در ناحیه کششی اتصال.

رابطه ۱۱-۳۴ را به طور محافظه کارانه‌ای می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$P_u = 3.5 F_{yc} t_f^2 \quad (11-35)$$

از رابطه فوق به دست می‌آید:


$$t_f \geq 0.4 \sqrt{\frac{P_{bf}}{F_{yc}}} \rightarrow t_f \geq 0.4 \sqrt{\frac{A_f F_{yb}}{F_{yc}}} \quad (F_{yb} = F_{yc} \Rightarrow t_f \geq 0.4 \sqrt{A_f}) \quad (11-36)$$

در صورتی که ضخامت بال ستون نتواند رابطه فوق را اقناع نماید، باید یک جفت سخت‌کننده در مقابل بال کششی تیر، در ستون تعبیه گردد. (در طرح لرزه‌ای، F_{yb} باید در ضریب $1/25$ ضرب شود).

در طراحی لرزه‌ای، توصیه می‌شود همواره ورق پیوستگی در مقابل بال‌های کششی و فشاری تیر در جان ستون تعبیه گردد.

چشمۀ اتصال

چشمۀ اتصال، ناحیه‌ای از جان یا جان‌های ستون است که محصور بین امتداد بال‌های بالایی و پایینی تیرهای متصل بهدو وجه ستون و بال‌های ستون می‌باشد.

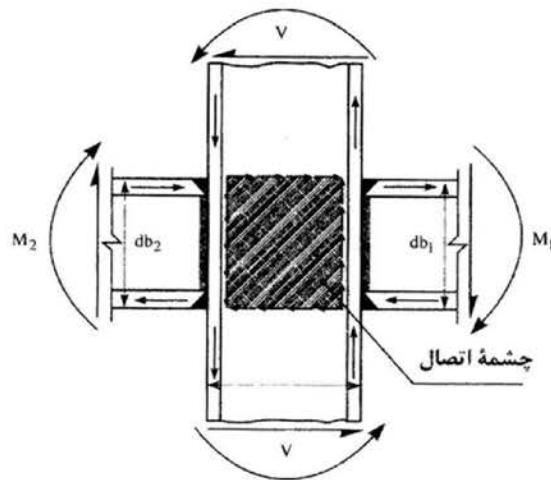

شکل ۱۱-۲۲ ناحیۀ چشمۀ اتصال

برش مورد نیاز چشمۀ اتصال

چشمۀ اتصال باید توانایی تحمل برش نظیر نیروهای کششی و فشاری در بال‌ها، حاصل از لنگرهای حداکثر ناشی از زلزله در تراز بهره‌برداری را داشته باشد. این برش از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$V_p = \frac{M_1}{d_{b1}} + \frac{M_2}{d_{b2}} - V$$

M_1, M_2 = به ترتیب لنگر انتهایی تیرهای سمت چپ و راست حاصل از بارگذاری قائم و جانبی
 V = برش انتهایی ستون فوقانی

d_{b1} و d_{b2} = به ترتیب ارتفاع تیرهای سمت چپ و راست
 تنش مجاز برشی چشمۀ اتصال برابر است با:

$$\frac{f_a}{F_y} \leq 0.5 \quad \text{اگر}$$

$$F_v = 0.4F_y \left(1 + \frac{3b_{cf} t_{cf}^2}{d_b d_c t_{cw}} \right)$$

$$\frac{f_a}{F_y} > 0.5 \quad \text{اگر}$$

$$F_v = 0.4F_y \left(1 + \frac{3b_{cf} t_{cf}^2}{d_b d_c t_{cw}} \right) \left(1.9 - 1.8 \frac{f_a}{F_y} \right)$$

که در آن:

t_{cw} = ضخامت جان (یا جان‌های) ستون، بعلاوه ضخامت ورق‌های تقویت چشمۀ اتصال در صورت وجود
 d_b = ارتفاع مقطع تیر (یا فاصله ورق‌های پوششی اتصال بال‌های تیر به ستون)

d_e = ارتفاع مقطع ستون در جهت اثر برش

b_{cf} = عرض بال ستون

t_{cf} = ضخامت بال ستون

f_a = تنش محوری فشاری موجود ستون در اثر بارهای ثقلی

روابط فوق برای ستون‌های با مقطع H شکل است که در آنها نیروی برشی جانبی لرزه‌ای در راستای صفحه جان وارد می‌گردد.

برای ستون‌های با مقطع قوطی شکل، تنش موجود و مجاز برشی با قرار دادن مجموع ضخامت جان‌های ستون و ضخامت ورق‌های تقویت چشمۀ اتصال، در صورت وجود بهجای t_{cw} در روابط فوق بهدست می‌آید. برای ستون‌های با مقطع H که در آنها نیروی برشی جانبی لرزه‌ای عمود بر صفحه جان وارد می‌گردد، تنش موجود با جایگزین کردن


$$t_{cf} \text{ با } 2t_{cf} \text{ و تنش مجاز برشی، با حذف جمله } \frac{3b_{cf} t_{cf}^2}{d_b d_c t_{cw}} \text{ از روابط فوق بهدست می‌آید.}$$

جوش اتصال جان (یا جان‌های) ستون در ناحیه چشمۀ اتصال به بال ستون باید برای نیروی برشی جانبی چشمۀ اتصال طراحی شود. در این مورد طول اتصال جوشی می‌تواند برابر عمق تیر به اضافه عمق ستون در بالا و پایین ورق‌های پیوستگی در نظر گرفته شود.

ورق‌های تقویت چشمۀ اتصال

در صورتی که برش مورد نیاز چشمۀ اتصال از تنش مجاز برشی چشمۀ اتصال بیشتر باشد، تعبیۀ ورق تقویتی جان (ورق مضاعف) و یا یک جفت سخت‌کننده قطری دارای مقاومتی حداقل برابر با اختلاف برش مورد نیاز و تنش مجاز برشی در محدوده چشمۀ اتصال ضروری است.

ورق‌های تقویت چشمۀ اتصال به منظور کاهش تنش برشی جان (یا جان‌های) ستون و علاوه بر آن در صورتی که با جوش انگشتانه کافی، به جان (جان‌های) ستون متصل شوند، برای جلوگیری از ناپایداری جان (یا جان‌های) ستون به کار گرفته می‌شوند. این ورق‌ها باید چسبیده به جان ستون و یا با فاصله از آن، به صورت متقارن نسبت به محور تقارن مقطع ستون - که موازی جهت اثر نیروی برشی می‌باشد - به کار روند.

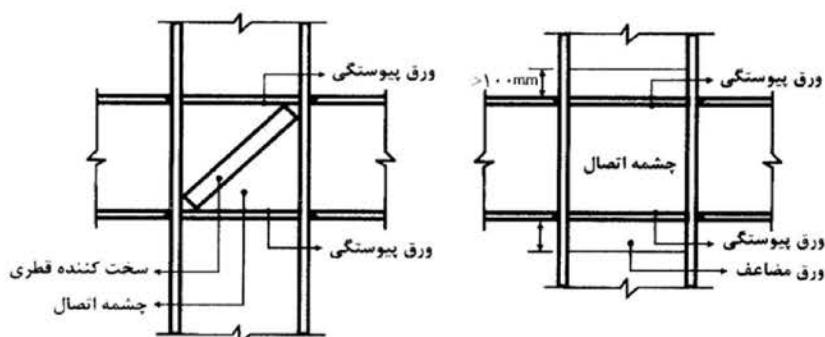

شکل ۱۱-۲۳ نمایش سخت‌کننده‌های قطری و ورق مضاعف در چشمۀ اتصال.

پایداری ورق‌های چشمۀ اتصال

ضخامت هر یک از ورق‌های واقع در چشمۀ اتصال، شامل جان (یا جان‌های) ستون و ورق‌های تقویت چشمۀ اتصال، باید رابطه زیر را برآورده نماید:

$$t_z \geq \frac{(d_z + w_z)}{90}$$

که در آن:

t_z = ضخامت جان (یا هر یک از جان‌های) ستون یا هر یک از ورق‌های تقویت چشمۀ اتصال

d_z = عمق چشمۀ اتصال که فاصلۀ خالص بین ورق‌های پیوستگی می‌باشد.

w_z = عرض چشمۀ اتصال که فاصلۀ خالص بین بال‌های ستون می‌باشد.

در صورتی که ورق‌های تقویت چشمۀ اتصال، با جوش انگشتانه کافی به جان ستون متصل شده باشند، مجموع ضخامت جان ستون و ورق‌های تقویت چشمۀ اتصال به عنوان t_z منظور می‌گردد.

مقررات تکمیلی برای ورق‌های تقویتی جان (ورق مضاعف) در مقابل نیروهای متتمرکز

ورق‌های تقویتی جان (ورق مضاعف) باید شرایط زیر را برآورده نمایند:

۱ - ضخامت ورق مضاعف و ابعاد آن باید جبران کمبود تنش مجاز موجود را بنماید.


۲ - ورق‌های مضاعف باید به بال‌های ستون و ورق‌های پیوستگی بالایی و پایینی متصل گردند و یا مطابق شکل

۱۱ - ۲۳ - قبل از ورق پیوستگی به اندازه ۱۰۰ میلی‌متر عبور کرده و به جان ستون جوش شوند. جوش‌های

فوق برای سهم ورق مضاعف از برش چشمۀ اتصال طراحی می‌گردند.

مثال ۱۱ - ۶

مطلوب است طراحی اتصال صلب دو تیر IPE400 به بال‌های ستونی از نیم‌رخ بال پهن سبک IPB_L300. تنش تسلیم فولاد تیر و ستون ۳۵۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و تنش تسلیم سخت‌کننده‌های مورد مصرف ۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد (شکل ۱۱ - ۲۴).

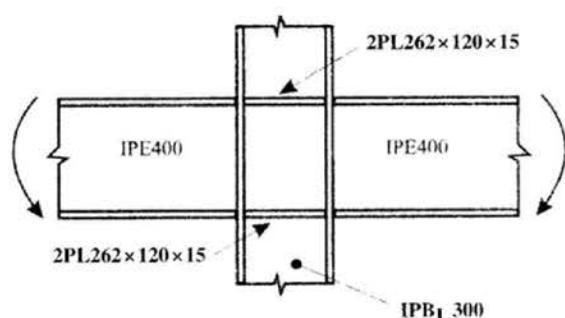

شکل ۱۱ - ۲۴ - مربوط به مثال ۱۱ - ۶

حل:

مشخصات نیمترخهای مصرفی بر حسب سانتی‌متر:

IPB _L 300	IPE400	
۲۹	۴۰	ارتفاع
۳۰	۱۸	پهنای بال
۱/۴	۱/۳۵	ضخامت بال
۰/۸۵	۰/۸۶	ضخامت جان
۴/۱	۳/۴۵	K

الف) ناحیه فشاری

ناحیه فشاری را برای حداکثر نیروی فشاری بال تیر طراحی می‌نماییم:

$$P_{bf} = A_f F_{yb} = (18)(1.35)(3500)10^{-3} = 85.05 \text{ ton}$$

ضخامت لازم جان ستون برای جلوگیری از لهیدگی (رابطه ۱۱ - ۲۸):

$$t \geq \frac{P_{bf}}{(t_b + 5K)F_{yc}} = \frac{85.05(1000)}{(1.35 + 5(4.1))3500} = 1.11 \text{ cm}$$

ضخامت لازم جان ستون برای جلوگیری از کمانش قائم (رابطه ۱۱ - ۲۹):

$$t \geq \sqrt[3]{\frac{P_{bf} d_c}{34500 \sqrt{F_{yc}}}} = \sqrt[3]{\frac{85.05(10)^3 29}{34500 \sqrt{3500}}} = 1.07 \text{ cm}$$

چون ضخامت جان ستون (مساوی ۰/۸۵ سانتی‌متر) کمتر از ضخامت لازم برای لهیدگی و کمانش می‌باشد، احتیاج به سخت‌کننده‌های فشاری در این ناحیه داریم:

$$A_{st} \geq \frac{P_{bf} - F_{yc}(t_b + 5K)t}{F_{yst}} = \frac{85.05(1000) - 3500(1.35 + 5 \times 4.10)0.85}{2400} = 8.35 \text{ cm}^2$$

با استفاده از رابطه ۱۱ - ۳۱ برای حداقل پهنای سخت‌کننده داریم:

$$b_s + \frac{t}{2} \geq \frac{b}{3}$$

$$b_s + \frac{0.85}{2} \geq \frac{18}{3}$$

$$b_s = 5.57 \text{ cm}$$

پهنای سخت‌کننده را مساوی ۱۲ سانتی‌متر در نظر می‌گیریم.

حداقل ضخامت سخت‌کننده با استفاده از رابطه ۱۱ - ۳۲:

$$\text{حداقل } t_s = \frac{t_b}{2} = \frac{1.35}{2} = 0.675 \text{ cm}$$

ضخامت سخت‌کننده را مساوی ۱۵ میلی‌متر در نظر می‌گیریم.

کنترل حداقل ضخامت برای جلوگیری از کمانش موضعی
بر حسب نوع طراحی ممکن است یکی از حالات زیر موجود باشد:

۱. روش تنش‌های مجاز - مقطع غیرفشرده

$$\frac{b_s}{t_s} \leq \frac{795}{\sqrt{F_y}} = \frac{795}{\sqrt{2400}} = 16.2$$

$$t_s \geq \frac{b_s}{16.2} = \frac{12}{16.2} = 0.74 \text{ cm}$$

۲. روش تنش‌های مجاز - مقطع فشرده

$$\frac{b_s}{t_s} \leq \frac{545}{\sqrt{F_y}} = \frac{545}{\sqrt{2400}} = 11.1$$

$$t_s \geq \frac{b_s}{11.1} = \frac{12}{11.1} = 1.08 \text{ cm}$$

ضخامت انتخابی ۱۵ میلی‌متر جوابگوی هر دو مورد بالا می‌باشد.

$$\text{موجود } A_{st} = 2 \times 12 \times 1.5 = 36 \text{ cm}^2 > 8.35$$

از دو ورق $15 \times 120 \times 262$ میلی‌متر استفاده می‌کنیم.

ب) ناحیه کششی

با استفاده از رابطه ۱۱ - ۳۶ داریم:

$$t_f \geq 0.4 \sqrt{\frac{P_{bf}}{F_{yc}}} = 0.4 \sqrt{\frac{85.05 \times 10^3}{3500}} = 1.97 \text{ cm}$$

ضخامت بال ستون $1/4$ سانتی‌متر است که از مقدار فوق کمتر می‌باشد. بنابراین در ناحیه کششی نیز احتیاج به سخت‌کننده داریم. با اینکه در ناحیه کششی هیچ‌گونه خطر کمانش موضعی برای سخت‌کننده‌ها وجود ندارد، لیکن باید تمام دستورات آیین‌نامه را که به دنبال رابطه ۱۱ - ۳۰ آورده‌ایم، رعایت نماییم. بنابراین در ناحیه کششی نیز از دو ورق $15 \times 120 \times 262$ میلی‌متر استفاده می‌کنیم.

پ) کنترل چشمۀ اتصال

جهت کنترل چشمۀ اتصال نیروی محوری ستون را ۱۵۰ تن فرض می‌کنیم.

کنترل برش در چشمۀ اتصال (فرض می‌شود که تأثیر تغییرشکل چشمۀ اتصال در تحلیل سازه منظور نمی‌شود):

$$V_p = 2 \times 0.66 A_f F_y = 2 \times 0.66 (18 \times 1.35) \times 3500 \times 10^{-3} = 112.3 \text{ ton}$$

محاسبۀ تنش برشی مجاز F_v (با فرض $f_a / F_y \leq 0.5$):

$$F_v = 0.4 F_y \left[1 + \frac{3b_{cf} t_{cf}^2}{d_b d_c t_{ew}} \right]$$

$$F_v = 0.4 (3500) \left[1 + \frac{3(30)(1.4)^2}{(40)(29)(0.85)} \right] = 1400(1.18) = 1652 \text{ kg/cm}^2$$

$$V_a = 1652 \times d_c t_w = 1652 \times 29 \times 0.85 \times 10^{-3} = 40.7 \text{ ton}$$

چون نیروی برشی مؤثر بر اتصال بیش از مقدار محاسبه شده می‌باشد، استفاده از ورق مضاعف و یا سخت‌کننده قطری برای تحمل اختلاف برش موجود و برش مقاوم لازم است.

$$\Delta V = V_p - V_a = 112.3 - 40.7 = 71.6 \text{ ton}$$

تعیین ضخامت ورق مضاعف:

$$\text{ورق مضاعف } h = 29 - 1.4 \times 2 = 26.2 \text{ cm}$$

$$t \times 26.2 \times 0.4 \times 3500 = 71.6 \times 10^3 \Rightarrow t = 1.95 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow t = 20 \text{ mm}$$

(از جملۀ افزایش مقاومت برشی صرف‌نظر شده است)

می‌توان از دو ورق مضاعف ۱۰ میلی‌متر در دو طرف جان استفاده نمود.

پایداری ورق‌های چشمۀ اتصال

حداقل ضخامت هر یک از ورق‌های چشمۀ اتصال برابر است با:

$$t_z \geq \frac{(d_z + w_z)}{90}$$

$$d_z = 40 - 2 \times 1.5 = 37 \text{ cm}$$


$$w_z = 30 - 2 \times 4.1 = 21.8 \text{ cm}$$

$$t_z \geq \frac{(37 + 21.80)}{90} = 0.65 \text{ cm}$$

در طرح حاضر ضخامت جان چشمۀ اتصال شامل جان ستون و ورق مضاعف بیش از مقدار t_z بوده و چشمۀ اتصال پایدار است.

ت) اتصال ورق‌های سخت‌کننده به ستون

در شکل ۱۱-۲۵ نیروهایی که جوش سخت‌کننده‌ها باید برای آنها طرح شوند، نشان داده شده است. وقتی که تیرها از هر دو طرف به بال ستون متصل گردند و نیروهای بال هر دوی آنها نیز P_{bf} باشد، جوش هر دو انتهای ورق سخت‌کننده باید برای انتقال آن قسمت از نیروی P_{bf} که به طور مستقیم توسط جان ستون گرفته نمی‌شود، طراحی گردد. در این حالت جوش اتصالی سخت‌کننده به جان ستون هیچ‌گونه نقشی در انتقال نیرو ندارد و جوش حداقل اسمی برای آن کافی می‌باشد.

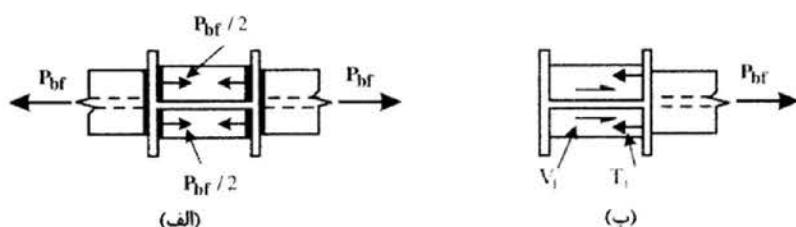

شکل ۱۱-۲۵ نیروهای لازم برای طراحی جوش سخت‌کننده‌ها.

ث) تعیین اندازه جوش دو انتهای سخت‌کننده

یک راه منطقی برای تعیین جوش این است که مقاومت جوش برابر مقاومت ورق شود. با استفاده از تنش‌های مجاز آیین‌نامه داریم:

$$0.6F_y t_s = 2(650)D$$

D اندازه ساق جوش می‌باشد.

$$0.6(2400)1.2 = 2(650)D$$

$$D = 1.33 \text{ cm}$$

D را مساوی ۱۵ میلی‌متر در نظر می‌گیریم. می‌توان از جوش شیاری تمام نفوذی نیز استفاده نمود. حداقل D نیز ۶ میلی‌متر می‌باشد که از آن در امتداد اتصال سخت‌کننده به جان استفاده می‌نماییم. وقتی که تیر فقط از یک طرف به ستون متصل می‌شود، مثل شکل ۱۱-۲۵-ب، در جوش اتصالی سخت‌کننده به جان ستون، نیروی برشی V_1 تولید می‌شود که مساوی نیروی کششی T_1 می‌باشد.

۱۱-۵-۴ استفاده از سخت‌کننده‌های قائم و سخت‌کننده‌های T

گاهی موقع لازم می‌گردد که در اتصالات صلب تیر به ستون همانند شکل ۱۱-۱۸، از ورق قائم و یا نیمرخ T استفاده نماییم. این کار بخصوص در سیستم‌های چهار طرفه که در آن تیرها به جان ستون متصل می‌شوند، بسیار مفید خواهد بود. تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که یک سخت‌کننده قائم که به لبه‌های بال ستون جوش شده است، به اندازه نصف جان مؤثر است.


بنابراین با فرض دو سخت‌کننده قائم (هر یک در یکی از لبه‌های بال) که هر یک به اندازه نصف ظرفیت جان (رابطه ۱۱ - ۲۷)، دارای ظرفیت برابری می‌باشد، رابطه‌ای معادل رابطه ۱۱ - ۲۷ برای این حالت به صورت زیر به دست می‌آید:

$$P_{bf} = F_{yc}(t_b + 5K)t + 2\left(\frac{F_{yst}}{2}\right)(t_b + 5K)t_s \quad (۳۷ - ۱۱)$$

که از حل آن برای ضخامت سخت‌کننده t_s به دست می‌آوریم:

$$t_s \geq \frac{P_{bf}}{(t_b + 5K)F_{yst}} - t \frac{F_{yc}}{F_{yst}} \quad (۳۸ - ۱۱)$$

اگر سخت‌کننده قائم فقط یک ورق باشد، کمانش کلی آن باید توسط رابطه ۱۱ - ۲۹ کنترل گردد. وقتی که از نیمرخ‌های T استفاده می‌نماییم، اتصال ساق آن به جان ستون از کمانش کلی آن جلوگیری می‌کند. برای طراحی سخت‌کننده‌های T و اتصال آن وقتی که تیری به آن متصل می‌شود، همانند شکل ۱۱ - ۱۸، نکات مخصوصی را باید در نظر گرفت. اگر پهنه‌ای بال تیر مساوی پهنه‌ای سخت‌کننده T باشد، عمل آن مطابق شکل ۱۱ - ۲۶ - الف، خواهد بود. برای تحلیل، نیروی کششی ناشی از بال را به صورت بار گسترده یکنواختی در روی سخت‌کننده در نظر می‌گیریم که خود سخت‌کننده نیز به صورت تیر یکسره دو دهانه عمل می‌نماید (شکل ۱۱ - ۲۶ - ب). در این تیر یکسره $\frac{5}{8}$ نیروی T به تکیه‌گاه وسطی و $\frac{3}{16}$ آن به دو تکیه‌گاه کناری منتقل می‌شود. بلاجت^۵ پیشنهاد می‌کند که وقتی پهنه‌ای تیر به اندازه پهنه‌ای سخت‌کننده T می‌باشد، می‌توان فرض نمود که پهنه‌ای مؤثر بال b_E (شکل ۱۱ - ۲۶ - الف) که نیروی خود را به جان سخت‌کننده می‌دهد، $\frac{3}{4}$ پهنه‌ای بال تیر می‌باشد.

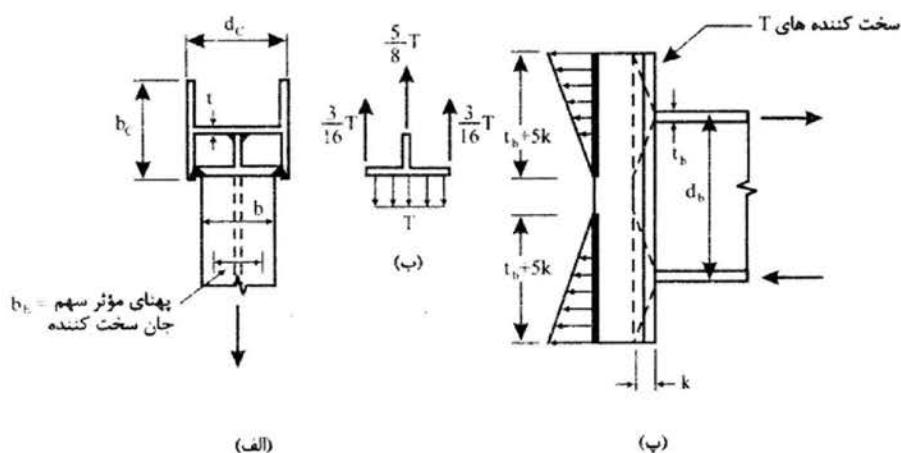

شکل ۱۱ - ۲۶ سخت‌کننده T .

وقتی که پهنهای بال تیر تقریباً مساوی پهنهای بال سخت‌کننده T باشد، روش طرح این‌گونه اتصالات را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

۱ - ضخامت جان سخت‌کننده T باید رابطه ۱۱ - ۲۸ را اقنان نماید، یعنی:

$$t_w \geq \frac{0.75P_{bf}}{(t_b + 5K)F_{yst}} \quad (39 - 11)$$

که در آن:

$0.75P_{bf}$ = سهمی از نیروی بال تیر (که ضریب بار در آن اعمال شده است) که وارد جان سخت‌کننده می‌شود.

K = فاصله ریشه اتصال بال به جان تا سطح خارجی بال در سخت‌کننده T

t_b = ضخامت بال تیر

۲ - ضخامت بال سخت‌کننده T یعنی t_s باید قادر به حمل نیروی کششی بال بدون هرگونه تغییرشکل بیش از حد باشد، بنابراین رابطه ۱۱ - ۳۶ باید اقنان شود. البته این رابطه در این مورد مقداری محافظه‌کارانه است، زیرا رابطه مزبور در اصل برای شرایط آزاد لبه‌های بال تنظیم شده است، در حالی که در حالت اخیر لبه‌های بال جوش شده است. همانند بند ۱ با استفاده از $P_{bf} = 75\%$ به دست می‌آوریم:

$$t_s \geq 0.4 \sqrt{\frac{0.75P_{bf}}{F_{yst}}} = 0.35 \sqrt{\frac{P_{bf}}{F_{yst}}} \quad (40 - 11)$$

۳ - پهنهای بال سخت‌کننده T یعنی d_s باید فاصله تولدی بین بال‌های ستون را کاملاً پر نماید.

که در آن:

d_c = ارتفاع کل نیمرخ ستون

t_f = ضخامت بال نیمرخ ستون

$$b_s = d_c - 2t_f \quad (41 - ۱ - \text{الف})$$

۴ - ارتفاع نیمرخ سخت‌کننده T یعنی d_s باید آنقدر باشد تا سطح خارجی بال سخت‌کننده، همباد لبه‌های

ستون قرار گیرد:

$$d_s = \frac{b_c - t}{2} \quad (41 - ۱ - \text{ب})$$

که در آن:

b_c = پهنهای بال ستون

t = ضخامت جان ستون

وقتی که پهنهای بال تیر به طور محسوسی کمتر از پهنهای بال سخت‌کننده T باشد (حدود ۲ تا ۴ سانتی‌متر)، در روابط ۱۱ - ۳۹ و ۱۱ - ۴۰ به جای P_{bf} از $0.75P_{bf}$ استفاده می‌نماییم.

در محاسبه جوش‌های سخت‌کننده در حالتی که پهنهای بال تیر تقریباً مساوی پهنهای بال سخت‌کننده می‌باشد، جوشی که جان سخت‌کننده را به جان ستون متصل می‌نماید (دو قطعه جوش در بالا و پایین که هر کدام دارای دو رشته جوش گوشه می‌باشد) باید قادر به حمل لنگر خمشی ناشی از $0.75P_{bf}$ باشد. جوش‌هایی که لبه بال سخت‌کننده را به لبه بال ستون متصل می‌نمایند، پیشنهاد می‌شود که برای $\frac{1}{3}$ نیروی بال تیر طراحی شوند ($\frac{1}{3}$ ، مقداری بزرگتر از $\frac{3}{16}$ می‌باشد که در شکل ۱۱-۲۶-ب نشان داده شده است).

مثال ۱۱-۷

مطلوب است طراحی اتصال صلب تیر به ستون با استفاده از سخت‌کننده T از نوعی که در شکل ۱۱-۲۶ نشان داده شده است. تیر از نیمرخ IPB^{۲۴۰} و ستون از نیمرخ IPB^{۳۰۰} می‌باشد. فولاد تیر و ستون از نوع ST^{۳۷} با تنש تسلیم ۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشند.

حل:

مشخصات، IPB^{۲۴۰} و IPB^{۳۰۰} به شرح زیر است (ابعاد بر حسب سانتی‌متر):

K	ضخامت جان	ضخامت بال	پهنهای بال	ارتفاع	
۲/۸	۱/۰	۱/۷	۲۴	۲۴	IPB ^{۲۴۰}
۴/۶	۱/۱	۱/۹	۳۰	۳۰	IPB ^{۳۰۰}

چون پهنهای بال تیر (۲۴ سانتی‌متر)، تقریباً مساوی فاصله تودلی بین بال‌های ستون ($30 - 1.9 \times 2 = 26.2$) است، روابط ۱۱-۳۹ و ۱۱-۴۰ قابل استفاده می‌باشند.

الف) تعیین ضخامت جان سخت‌کننده برای جلوگیری از لهیگی جان
حداکثر نیروی بال P_{bf} برابر است با:

$$P_{bf} = A_f F_y = (24)(1.7)2400(10^{-3}) = 97.92 \text{ ton}$$

با استفاده از رابطه ۱۱-۳۹ و تخمین $K=2/6 \text{ cm}$ برای سخت‌کننده:

$$t_w = \frac{0.75 P_{bf}}{(t_b + 5K) F_{y, st}} = \frac{0.75(97.92)(1000)}{(1.7 + 5(2.6))2400} = 2.08 \text{ cm}$$

ب) تعیین ضخامت بال سخت‌کننده به منظور جلوگیری از تغییرشکل آن در مقابل نیروهای کششی با استفاده از رابطه ۱۱ - ۴۰ داریم:

$$t_s = 0.35 \sqrt{\frac{P_{bf}}{F_{yst}}} = 0.35 \sqrt{\frac{97.92(10^3)}{2400}} = 2.24 \text{ cm}$$

پ) تعیین نیمرخ T مناسب

$$\text{حداکثر } b_s = d_c - 2t_f = 30 - 2(1.9) = 26.2 \text{ cm}$$

$$\text{حداکثر } d_s = 0.5(30 - 1.1) = 14.45 \text{ cm}$$

نیمرخ T مورد نظر را با برش یک نیمرخ IPB ۳۶۰ به دست می‌آوریم:

$$\text{ضخامت بال } t_s = 2.25 \text{ cm}$$

$$\text{ضخامت جان } t_w = 1.25 \text{ cm}$$

$$K = 4.95 \text{ cm}$$

کنترل ضخامت جان:

$$t_w = \frac{0.75(97.92)(1000)}{(1.7 + 5(4.95))2400} = 1.16 \text{ cm} < 1.25$$

ت) جوش جان سخت‌کننده

با مراجعه به شکل ۱۱ - ۲۴ - پ، طول لازم سخت‌کننده از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\text{طول لازم} = d_b + 5K = 24 + 5(4.95) = 48.75 \text{ cm}$$

طول سخت‌کننده را مساوی ۶۰ سانتی‌متر فرض می‌نماییم.


طول جوش در بالا و پایین:

$$t_b + 5K = 1.7 + 5(4.95) = 26.45 \text{ cm}$$

طول جوش را در هر طرف مساوی ۲۷ سانتی‌متر در نظر می‌گیریم.

فرض می‌شود که ۷۵ درصد لنگر خمشی تیر به جان سخت‌کننده انتقال پیدا می‌کند.

$$0.75M = 0.75F_bS = 0.75(1400)(938)(10^{-5}) = 9.85 \text{ ton.m}$$

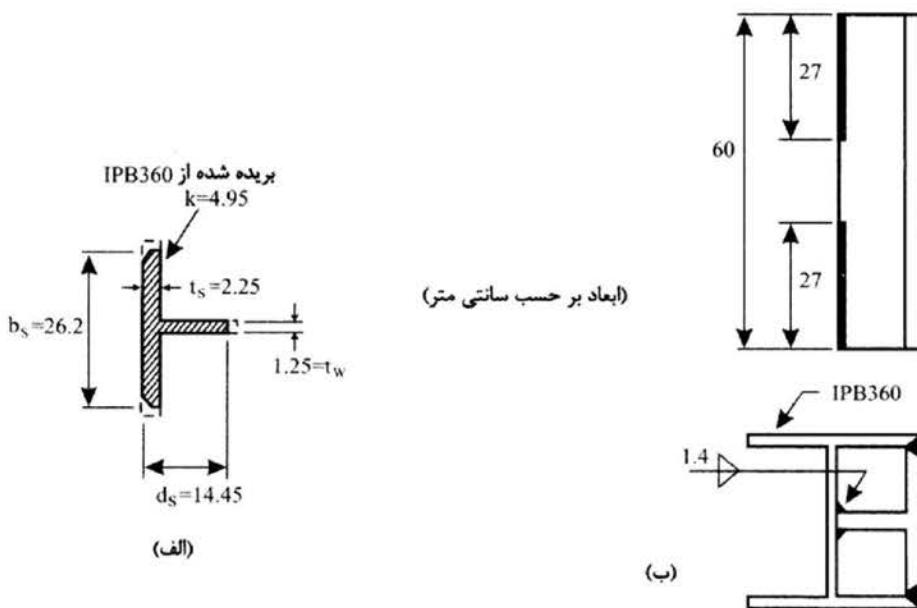

شکل ۱۱ - ۲۷ - مشخصات هندسی نیمرخ T.

محاسبه اساس مقطع جوش (با فرض پهنهای واحد):

$$S = 2 \left(\frac{1}{30} \right) \left[\frac{60^3}{12} - \frac{6^3}{12} \right] = 1199 \text{ cm}^3/\text{cm}$$

$$R_w = \frac{9.85(10^5)}{1199} = 822 \text{ kg/cm}^2 \text{ موجود}$$

ارزش محاز جوش = $650D$

$$650 D = 822$$

$$D = 1.26 \text{ cm}$$

از جوش گوشه ۱۴ میلی‌متر در هر طرف استفاده می‌کنیم.

کنترل تنش خمشی در جان سخت‌کننده:

$$f = \frac{M}{S}$$

$$S = 1.25 \frac{60^2}{6} = 750 \text{ cm}^3$$

$$f = \frac{9.85(10^5)}{750} = 1313 \text{ kg/cm}^2 < 1400 \text{ kg/cm}^2$$

ث) جوش لبه‌های سخت‌کننده

به طور محافظه‌کارانه فرض می‌کنیم که جوش لبه‌های سخت‌کننده T به لبه‌های ستون، $\frac{1}{3}$ نیروی بال را حمل می‌کند (شکل‌های ۱۱ - ۲۶ - الف و ب). همان‌طور که در شکل ۱۱ - ۲۸ نشان داده شده است، می‌توان فرض نمود که نیروی متمرکز بال در فاصله‌ای برابر $t_b + 5t_s$ توزیع شده است.

با فرض اینکه بال تا تنש ۱۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع بارگذاری شده است، نیروی کششی (شکل ۱۱-۲۸) برابر است با:

$$T = F \cdot t_b \cdot \left(\frac{b}{3} \right) = 1400(1.7) \left(\frac{24}{3} \right) 10^{-3} = 19.04 \text{ ton}$$

$$t_b + 5t_s = 1.7 + 5(2.25) = 12.95 \text{ cm}$$

$$= \frac{19.04(10^3)}{12.95} = 1470 \text{ kg/cm}^2 \quad \text{نیروی وارد بر واحد طول جوش}$$

اگر بخواهیم از جوش شیاری با نفوذ نسبی استفاده نماییم، ضخامت مؤثر گلو برابر است با:

$$900 \text{ kg/cm}^2 = \text{تنش برشی مجاز در جوش شیاری}$$

$$t_e = \frac{1470}{900} = 1.63 \text{ cm}$$

از جوش شیاری نیم‌جناغی (V) با ضخامت گلوی ۱۸ میلی‌متر استفاده می‌کنیم. اگر از جوش شیاری با نفوذ کامل استفاده نماییم، نیاز به محاسبه نداریم.

ج) اثر نیروی برشی تیر

معمولًاً طول جوش سخت‌کننده به ستون آنقدر زیاد است که بتوان از ظرفیت اضافی لازم برای حمل نیروی برشی انتهایی مطمئن شد.

$$\text{IPB240} = 24(1)(960)(10^{-3}) = 23.04 \text{ ton} \quad \text{حداکثر ظرفیت برشی مجاز}$$

البته امکان اینکه از حداکثر ظرفیت خمشی و برشی به طور همزمان استفاده شود، بسیار بعید به نظر می‌رسد. بنابراین نیروی برشی وارد بر اتصال را در حدود ۱۵ تن در نظر می‌گیریم.

طول جوش شیاری در بال + طول جوش گوشه در جان = طول کل جوش موجود


$$= 4(25) + 2(60) = 220 \text{ cm}$$

$$= \frac{15(1000)}{220} = 68.2 \text{ kg/cm}^2 \quad \text{ظرفیت لازم جوش}$$

$$= \frac{68.2}{650} = 0.1 \text{ cm} \quad \text{افزایش اندازه ساق جوش گوشه}$$

$$= \frac{68.2}{900} = 0.08 \text{ cm} \quad \text{افزایش گلوی جوش شیاری}$$

با توجه به اندازه‌های انتخابی که بزرگتر از اندازه‌های محاسبه شده در نظر گرفته شده‌اند، لزومی به تصحیح اندازه جوش نداریم. البته لازم به تذکر است که تنش‌های ناشی از خمش و برش با هم زاویه 90° درجه می‌سازند و جمع جبری انجام شده در فوق همیشه از جمع برداری محافظه کارانه‌تر می‌باشد.

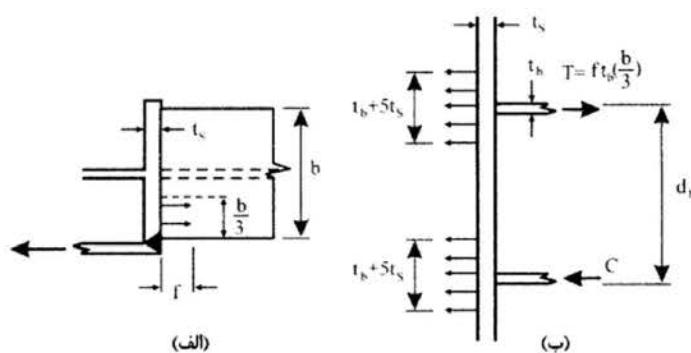


شکل ۱۱-۲۸ - گسترش نیروی متتمرکز بال در جوش سخت‌کننده.

۱۱-۵-۵-۱۱ ورق‌های روسربی و زیررسربی

یک وسیله ساده برای انتقال لنگر از تیر به ستون استفاده از ورق کششی در بالای تیر (ورق روسربی) و ورق فشاری در پایین تیر (ورق زیررسربی) می‌باشد. (شکل‌های ۱۱-۱۷ و ۱۱-۱۹).

ورق روسربی

اگر جوش شیاری اتصال دهنده ورق کششی به ستون بدون انجام آزمایش غیرمخرب در نظر گرفته شود، تنش کششی مجاز آن ۱۱۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باید در نظر گرفته شود که از تنش کششی مجاز ورق کمتر است. در این موارد لازم است که پهنه‌ای ورق در ناحیه جوش بزرگتر انتخاب شود که در این صورت ورق به شکل ۱۱-۲۹ (کله‌گاوی) در می‌آید.

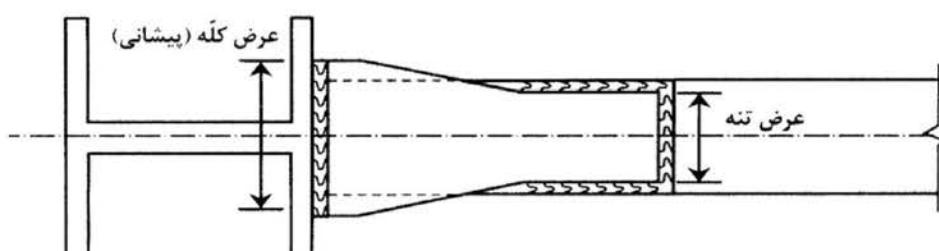


شکل ۱۱-۲۹ - ورق روسربی کله‌گاوی.

مثال ۱۱ - ۳۱

مطابق شکل ۱۱ - ۳۱ طراحی اتصال صلب یکتیر ورق به ستون ساخته شده از ورق مورد نظر می‌باشد. از ضوابط مبحث دهم و الکترود E60 (با $F_u = 4200 \text{ kg/cm}^2$ و $\phi = 0.75$) و فولاد ST37 با تنش تسلیم $F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$ استفاده نمایید.

لگر (تن. متر)	برش (تن)	ترکیب بار
۱۴/۰	۱۰	DL
۷/۰	۲/۸	LL
۲۱/۰	۱۲/۸	DL+LL
۳۲/۳۳	۱۱/۲	EQ
۵۲/۳۳	۲۵	DL+LL+EQ
۴۰/۰	۱۸/۷۵	۷/۷۵ (DL+LL+EQ)

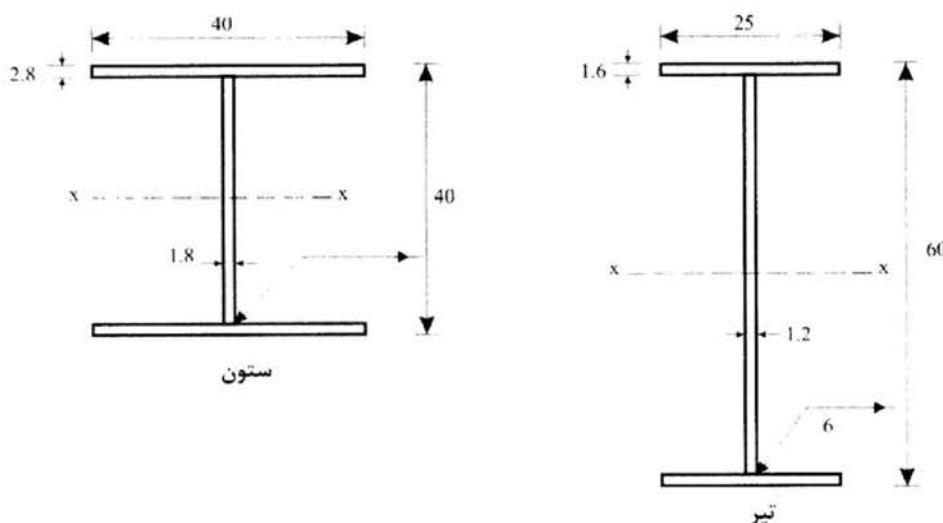

$$C_t = C_b = 20 \text{ cm}$$

$$A = 285.92 \text{ cm}^2$$

$$I_x = 83747.52 \text{ cm}^4$$

$$r_x = 17.1 \text{ cm}$$

$$S_t = S_b = 4187.38 \text{ cm}^3$$

$$C_t = C_b = 30 \text{ cm}$$

$$A = 148.16 \text{ cm}^2$$

$$I_x = 86553.31 \text{ cm}^4$$

$$r_x = 24.17 \text{ cm}$$

$$S_t = S_b = 2885.1 \text{ cm}^3$$

شکل ۱۱ - ۳۰

حل:

طراحی ورق‌های فوقانی و تحتانی (روسری و زیرسری)

$$T = \frac{40}{0.6} = 66.67 \text{ ton}$$

$$\text{تنش کششی مجاز ورق} = 0.6 \times 2400 = 1440 \text{ kg/cm}^2$$

جوش شیاری اتصال دهنده ورق فوق بهستون در کارگاه تحت نظر بازرسی‌های چشمی انجام می‌شود. لذا مقدار ϕ برای آن مساوی $75/0$ اختیاری می‌شود.

$$\text{تنش کششی مجاز جوش شیاری} = 0.75 \times 1440 = 1080 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{عرض ورق فوقانی} = 20 \text{ cm}$$

$$\text{ضخامت ورق فوقانی} = \frac{66.67 \times 10^3}{1440 \times 20} = 2.3 \text{ cm}$$

$$\text{عرض پیشانی} = \frac{1440}{1080} \times 20 = 26.7 \Rightarrow 30 \text{ cm}$$

بنابراین برای ورق فوقانی از ورق 25×200 میلی‌متر استفاده می‌شود.

$$\text{عرض ورق تحتانی} = 30 \text{ cm}$$

$$\text{ضخامت ورق تحتانی} = \frac{66.67 \times 10^3}{1440 \times 30} = 1.54 \text{ cm}$$

از ورق 15×300 میلی‌متر استفاده می‌شود.

جوش گوشه اتصال دهنده ورق فوقانی

$$D = 15 \text{ mm}$$

$$\text{ارزش جوش} = (0.3 \times 4200) \times 0.75 \times \cos 45^\circ D \approx 650D$$

$$\text{طول جوش لازم} = \frac{66.67 \times 10^3}{650 \times 1.5} \approx 68 \text{ cm}$$

جوش گوشه اتصال دهنده ورق تحتانی

$$D = 15 \text{ mm}$$

$$\text{طول جوش لازم} = 68 \text{ cm}$$

$$\text{طول جوش لازم در هر طرف} = \frac{68}{2} + 2D = 34 + 2 \times 1.5 = 37 \text{ cm}$$

طراحی ورق برشگیر جان به منظور انتقال برش*

$V = 18.75 \text{ ton}$

برای اتصال برشی جان از ورق $120 \times 120 \times 530$ میلی‌متر استفاده می‌شود:


$$t_w = 12 \text{ mm}$$

A = حداکثر ضخامت مؤثر جوش

$$650 \times D_{\max} = 0.4 \times 2400 \times 1.2$$

$$D_{\max} = 1.77 \text{ cm}$$

$D = 10 \text{ mm}$ انتخاب می‌شود.

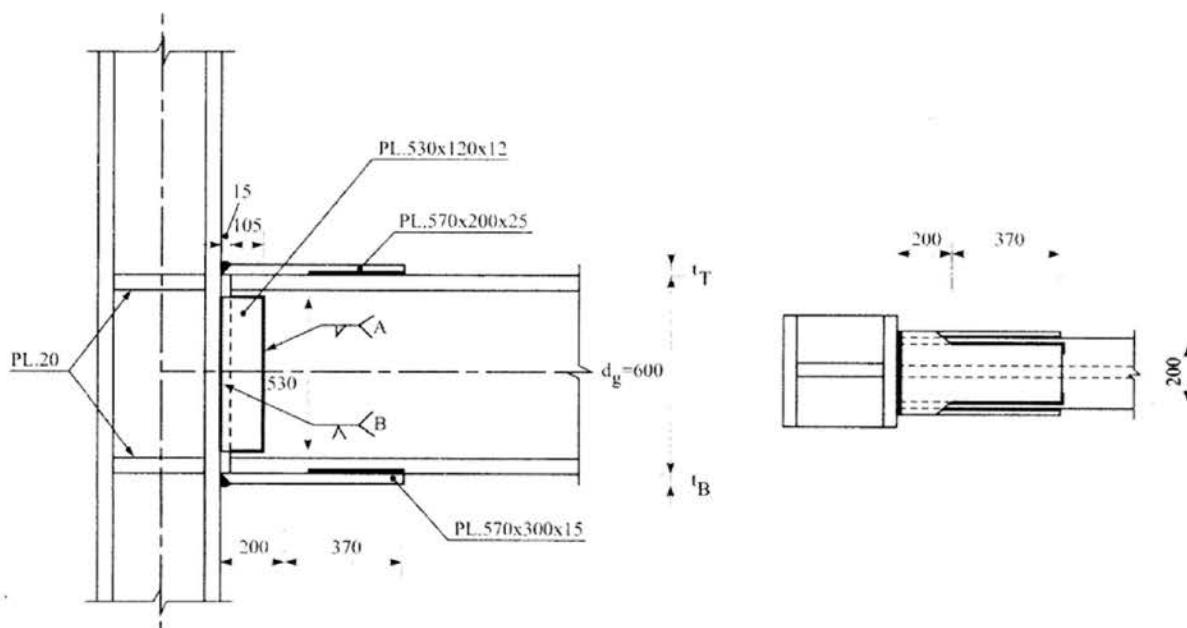

شکل ۱۱-۱۱

:A کنترل جوش

$$I_p = \frac{8b^3 + 6bd^2 + d^3}{12} - \frac{b^4}{2b+d}$$

$$\bar{x} = \frac{b^2}{2b+d}$$

$$b = 10.5 \text{ cm} \quad , \quad d = 53 \text{ cm}$$

$$I_p = \frac{8 \times 10.5^3 + 6 \times 10.5 \times 53^2 + 53^3}{12} - \frac{10.5^4}{2 \times 10.5 + 53} = 27761 \text{ cm}^3$$

$$\bar{x} = \frac{10.5^2}{2(10.5) + 53} = 1.49 \text{ cm}$$

$$e_I = 12 - 1.49 = 10.51 \text{ cm}$$

* به توضیح آخر مسنه رجوع کنید.

$$\text{برش مستقیم} = P$$

$$\text{لنگر} = Pe_l = 10.51 P$$

$$f'_y \text{ برش مستقیم} = \frac{P}{(2 \times 10.5 + 53)} = 0.0135 P \text{ kg/cm}$$

$$f''_y = \frac{T.X}{I_p} = \frac{10.51P(10.5 - 1.49)}{27761} = 0.0034 P \text{ kg/cm}$$

$$f''_x = \frac{T.y}{I_p} = \frac{10.51P(26.5)}{27761} = 0.01 P \text{ kg/cm}$$

$$f_r = P \sqrt{(0.0135 + 0.0034)^2 + (0.01)^2} = 0.0196 P \text{ kg/cm}$$

$$650D = 0.0196P \rightarrow 650 \times 1 = 0.0196P \text{ kg/cm}$$

$$(A \text{ ظرفیت جوش}) P = 33.16 > 18.75 \text{ ton}$$

کنترل جوش : B

$$f_r = \frac{P}{2L^2} \sqrt{L^2 + 36e_l^2}$$

$$f_r = \frac{18.75 \times 10^3}{53^2} \sqrt{53^2 + 36 \times 10.51^2} = 550 \text{ kg/cm}$$

$$650D_b = 550$$

$$D_b = 0.85 \text{ cm}$$

$$D_b = 10 \text{ mm} \quad \text{انتخاب می شود}$$

این جوش بهتر است به صورت شیاری انجام شود.

طراحی سخت کننده های ستون در ناحیه اتصال (ورق های پیوستگی)

کنترل ضخامت بال ستون در مقابل نیروی کششی

$$P_{bf} = A_f F_y = (25 \times 1.6) \times 2.4 = 96 \text{ ton} \quad (\text{حاکم است})$$

$$\frac{\text{عرض بال تیر}}{\text{عرض بال ستون}} = \frac{25}{40} = 0.63 > 0.15$$

$$t_f = 0.4 \sqrt{\frac{P_{bf}}{F_{yc}}} = 0.4 \sqrt{\frac{96 \times 10^3}{2400}} = 2.53 \text{ cm}$$

که این مقدار در حدود ضخامت بال ستون یعنی $2/8$ سانتی‌متر است. از لحاظ نظری احتیاجی به تقویت‌کننده در مقابل بال کششی نیست، لیکن قرار دادن آن همواره توصیه می‌شود.

کنترل تسلیم موضعی جان ستون (رابطه ۱۱ - ۲۸)

$$\frac{R}{t_w(N+5K)} = \frac{66.67 \times 10^3}{1.80(2+5 \times 2.8)} = 2314.9 \text{ kg/cm}^2 > 0.66 \times 2400 = 1584 \text{ kg/cm}^2$$

احتیاج به ورق سخت‌کننده می‌باشد.

کنترل اهیئتگی در جان ستون

$$R = 566t_w^2 \left[1 + 3 \left(\frac{N}{d} \right) \left(\frac{t_w}{t_f} \right)^{1.5} \right] \sqrt{F_{yw} \frac{t_f}{t_w}}$$

$$R = 566 \times 1.8^2 \left[1 + 3 \left(\frac{2}{40} \right) \left(\frac{1.8}{2.8} \right)^{1.5} \right] \sqrt{2400 \times \frac{2.8}{1.8}} \times 10^{-3}$$

$$R = 120.71 \text{ ton} > 66.67 \text{ ton}$$

کنترل کمانش فشاری جان (رابطه ۱۱ - ۲۹)

$$h_{l\max} = \frac{34.5 \times 10^3 t_{wc}^3 \sqrt{F_{yc}}}{P_{bf}}$$

$$h_{l\max} = \frac{34.5 \times 10^3 \times 1.8^3 \sqrt{2400}}{96 \times 10^3} = 102.68 \text{ cm} >> 34.4 \text{ cm}$$

سطح مقطع ورق سخت‌کننده در مقابل بال فشاری (رابطه ۱۱ - ۳۰)

$$A_{st} = \frac{P_{bf} - F_{yc} t_{wc} (t_b + 5K)}{F_{yst}}$$

$$A_{st} = \frac{96 \times 10^3 - 2400 \times 1.8(2+5 \times 2.8)}{2400} = 11.2 \text{ cm}^2$$

از دو ورق 180×20 میلی‌متر در ارتفاع کامل جان ستون در مقابل بال فشاری (و همچنین بال کششی تیر) استفاده شود.

توضیح در مورد نیروی برشی طرح

در قابها با شکل پذیری زیاد، به منظور دستیابی به مقاومت خمشی کامل اتصال، آیین نامه های زلزله توصیه می کنند که نیروی نهایی برشی طرح اتصال از رابطه زیر به دست آید:

$$V_D = V_{(D+L)} + \frac{2M}{L} \quad (42-11)$$

که در آن:

$$M = \text{ظرفیت خمشی مجاز تیر مساوی } 0.66S F_y$$

$$\text{طول دهانه} = L$$

$$\text{برش ناشی از نیروهای زلزله} = V_E$$

$$\text{برش ناشی از بار مرده و زنده} = V_{(D+L)}$$

مقاومت برشی چشمۀ اتصال

$$V_p = 0.4F_y d_c t \left[1 + \frac{3b_c t_{cf}^2}{d_b d_c t} \right]$$

$t = 1.8 \quad d_b = 60 \quad d_c = 40 \quad b_c = 40 \quad t_{cf} = 2.8 \quad (\text{بر حسب سانتی متر})$

$$V_p = 0.4 \times 2400 \times 40 \times 1.8 \left[1 + \frac{3 \times 40 \times 2.8^2}{60 \times 40 \times 1.8} \right] \times 10^{-3} = 69.12 \times 1.218 = 84.19 \text{ ton}$$

$$\text{نیروی برشی موجود} = 2 \times 0.6 \times 2400 (1.6 \times 25) \times 10^{-3} = 115.2 \text{ ton}$$

$$\Delta V = 115.2 - 84.19 = 31 \text{ ton}$$

محاسبات نشان می دهد که ضخامت جان ستون در چشمۀ اتصال کم است و باید افزایش یابد. ضخامت ورق تقویتی مضاعف برابر است با:

$$t(40 - 2 \times 2.8) 0.4 \times 2400 = 31 \times 10^3 \Rightarrow t = 0.94 \text{ cm} \rightarrow t = 10 \text{ mm}$$

۱۱-۵-۶ مفاهیم طرح لرزه‌ای اتصالات صلب

قاب‌های خمشی که برای تحمل بار جانبی زلزله به کار گرفته می‌شوند باید طوری طراحی شوند که اعضا و اتصالات آنها بتوانند شکل پذیری لازم را در سیستم باربر جانبی تأمین نمایند. این قاب‌ها بر حسب شکل پذیری مورد انتظار از آنها، ویژه، متوسط و کم، باید الزامات مندرج در آیین نامه سازه‌های فولادی (محبث دهم) را ارضاء نمایند.

قاب خمشی فولادی ویژه

قاب خمشی ویژه، به قابی اطلاق می‌شود که در برابر نیروی جانبی زلزله بتواند تغییرشکل‌های فرارتجاعی قابل ملاحظه‌ای تحمل کند. در طراحی این قاب‌ها سعی بر آن است که در یک یا دو انتهای تیر، خارج از محدوده اتصال تیر بهستون، مفصل‌های پلاستیک تشکیل شده و ظرفیت دورانی آنها به حدی باشد که دوران نظری تغییرمکان جانبی نسبی طبقه در سازه حداقل به 0.040 رادیان برسد که حدود 0.030 رادیان آن در ناحیه فرارتجاعی باشد.

در طراحی اعضا و اتصالات قاب‌های خمشی ویژه باید علاوه بر ضوابط عمومی، الزامات خاص طراحی رعایت شوند. در این بخش خلاصه‌ای از این ضوابط ارایه می‌گردد.

تیرها در قاب‌های خمشی ویژه

تیرها در این قاب‌ها نقش اصلی تأمین شکل‌پذیری لازم را از طریق ایجاد مفصل پلاستیک در نزدیکی دو انتهای خود ایفا می‌نمایند. برای دستیابی بهاین عملکرد، تیرها باید شرایط زیر را برأورده نمایند:

الف - مقاطع تیرها باید از نوع فشرده لرزه‌ای در نظر گرفته شوند.

ب - محل تشکیل مفصل پلاستیک در دو انتهای تیرها باید در فاصله‌ای بماندازه $5d/0.04$ تا $10d$ از برستون در نظر گرفته شود.

پ - در دو انتهای تیر، فاصله بین برستون تا $5d/0.04$ از محل مفصل پلاستیک به سمت داخل دهانه، ناحیه بحرانی تلقی می‌شود.


ناحیه بحرانی در یک عضو از سازه، عمدتاً در تیرها، به ناحیه‌ای عنوان می‌شود که انتظار می‌رود در آن مفصل پلاستیک تشکیل شود. نظر به اهمیت این ناحیه و رفتار حساس آن در حرکات رفت و برگشتی سازه، این محل باید عاری از هرگونه عملیاتی که در رفتار آن اثر ناخواسته ایجاد کند، باشد. در این ناحیه ضوابط ویژه زیر باید رعایت شوند:

- هرگونه ناپیوستگی ناشی از عملیات ساخت و نصب مانند جوش‌های موضعی، وسایل کمکی برای نصب، ناصافی‌های ناشی از برش‌های حرارتی باید به طور مناسبی برطرف شده و تعمیر گردد.

- برشگیرها که برای مرکب کردن دال بتن آرمه و تیرها به کار گرفته می‌شود، باید در این ناحیه به کار برده شود.

- قطعات الحاقی که برای نگهداری نماها، تیغه‌ها، لوله‌های تأسیساتی و غیره به کار گرفته می‌شود، باید در این ناحیه مورد استفاده قرار گیرد.

- حال جوش کردن ورق‌های ذوزنقه‌ای کف بهاین محل مجاز است.

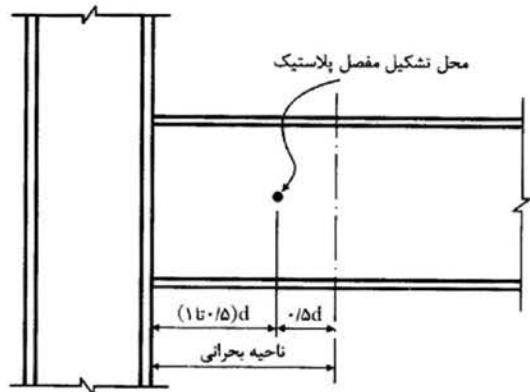

شکل ۱۱-۳۲ ناحیه بحرانی در دو انتهای تیر.

در طراحی تیرها برای خمس، ضابطه اضافی خاصی در قاب‌های خمشی ویژه وجود ندارد ولی در طراحی آنها برای برش باید نیروی برشی اضافی ناشی از ایجاد لنگرهای خمشی قبل انتظار در مفصل‌های پلاستیک دو انتهای تیر در نظر گرفته شود. جزئیات این روابط در متن آیین‌نامه فولاد ایران (مبخت دهم از مقررات ملی ساختمان) آمده است.

اتصال تیر به ستون در قاب‌های خمشی ویژه

کلیه اتصالات تیر به ستون در این قاب‌ها باید شرایط زیر را دارا باشند:

- الف - اتصالات تیر به ستون باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که شرایط ایجاد مفصل پلاستیک را در مقطعی به‌فاصله L از بر ستون در داخل تیر و خارج از اجزای اتصال فراهم نمایند. این امر یا از طریق تقویت تیر در محل اتصال به بر ستون انجام می‌شود، و یا با تضعیف مقطع تیر در محل تشکیل مفصل پلاستیک عملی می‌گردد.
- ب - در اتصالات جوشی تیر به ستون، اتصال بال تیر یا ورق پوششی آن، به‌وجه ستون یا به‌ورق پیشانی، (فلنج) که به ستون پیچ می‌شود، باید منحصرآ از نوع نفوذی کامل باشد. برای اتصال جان تیر یا ورق اتصال جان، به‌وجه ستون یا ورق انتهایی، استفاده از جوش نفوذی نسبی یا جوش گوشه مجاز است.

۱- طراحی برای خمس

اتصال تیر به ستون باید برای لنگر خمشی قابل انتظار که در بر ستون ایجاد می‌شود، طراحی گردد. این لنگر مطابق رابطه زیر محاسبه می‌گردد (شکل ۱۱-۳۳):

$$M_{ES} = 0.6 \times 1.1 M_{exp} + V_0 L_I + M_W \quad (۴۳-۱۱)$$

که در آن:

$$M_W = \text{لنگر ناشی از بار قائم بدون ضریب موجود در بازوی ای}$$

۲- طراحی برای برش

اتصال تیر به ستون باید برای برش مورد انتظار که در بر ستون ایجاد می‌شود، طراحی گردد. این برش مطابق روابط ارایه شده در زیر تعیین می‌شود (شکل ۱۱ - ۳۳).

نیروی برشی حاصل از تشکیل مفصل پلاستیک در مقطعی به فاصله L_h از بر ستون مطابق عبارت زیر می‌باشد:

$$V_{ES} = \frac{2 \times 0.6 \times 1.1 \times M_{exp}}{L_h} + V + W = V_0 + W$$

$$M_{exp} = Z_b F_{ye}$$
(۴۴ - ۱۱)

W = کل بار قائم در بازوی L_h

$Z_b F_{yc}$ = لنگر پلاستیک مورد انتظار تیر مساوی

V = نیروی برشی موجود در محل مفصل پلاستیک به عنوان بار قائم در طول L_h

V_0 = نیروی برشی کل موجود در محل مفصل پلاستیک

Z_b = اساس مقطع پلاستیک تیر

F_{yc} = تنش تسلیم مورد انتظار فولاد معادل $1/15 F_y$


L_h = فاصله محل نظری تشکیل مفصل پلاستیک از بر ستون

L_h = فاصله بین مقاطع تشکیل مفصل پلاستیک در تیر

V_{ES} = نیروی برشی مورد انتظار در بر ستون

۳- چشمۀ اتصال

چشمۀ اتصال، ناحیه‌ای از جان یا جان‌های ستون است که محصور بین امتداد بالهای بالایی و پایینی تیرهای دو وجه ستون و بالهای ستون می‌باشد. ناحیه چشمۀ اتصال در قاب‌های خمشی ویره، باید براساس ضوابط زیر طراحی شوند:

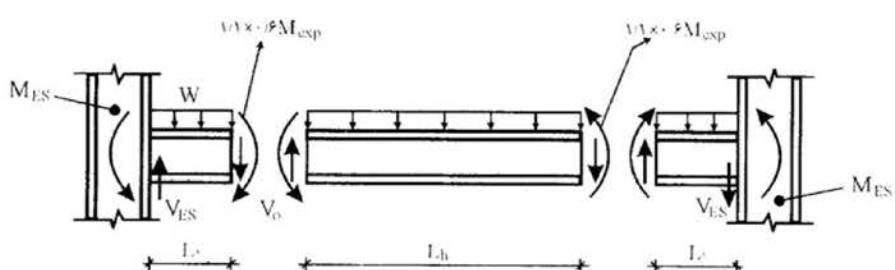

شکل ۱۱ - ۳۳ برش طراحی تیرها در قاب‌های خمشی ویره، در طراحی بهروش تنش مجاز.

الف - طراحی برای برش

چشمۀ اتصال باید برای برش ناشی از نیروهای کششی و فشاری موجود در بال‌های تیرهای سمت چپ و راست ستون، طراحی شود. این برش به شرح زیر محاسبه می‌شود:

- طراحی به روش تنش مجاز

$$V_{pa,s} = \sum \frac{M_{ES}}{d_b} - V_{col} \quad (45-11)$$

در این رابطه V_{col} برش موجود در ستون فوقانی زیر اثر بار جانبی زلزله، در حالت بدون ضریب می‌باشد.

۴ - ورق‌های پیوستگی

ورق‌های پیوستگی باید در مقابل بال‌های تیر یا ورق‌های پوششی اتصال بال بالایی و پایینی تیرهای متصل‌شونده به ستون و به صورت متقاضن نسبت به محور ستون، قرار داده شوند. این ورق‌ها برای انتقال نیروهای درون صفحه‌ای حاصل از لنگر تیر به چشمۀ اتصال در ستون به کار بردۀ می‌شوند و باید شرایط زیر را برآورده نمایند.

الف. طول ورق‌ها باید برابر با فاصلۀ خالص دو بال ستون باشد.

ب. ضخامت ورق‌ها باید از ضخامت بال یا ورق پوششی اتصال بال تیرهای دو طرف کمتر نباشد.

پ. پهنه‌ای ورق‌ها باید در ستون‌های با مقطع قوطی شکل، برابر فاصلۀ خالص دو جان ستون بوده، و در ستون‌های با مقطع H شکل از مجموع پهنه‌ای عرض تیر یا عرض ورق پوششی اتصال در دو طرف جان کمتر نباشد.

ت. نسبت عرض به ضخامت در ورق‌های با یک لبه متکی، نظیر ورق‌های پیوستگی ستون‌های H شکل، نباید از

$0.55 \sqrt{\frac{E}{F_{ys}}}$ و در ورق‌های با دو لبه متکی، نظیر ورق‌های پیوستگی ستون‌های با مقطع قوطی شکل، نباید از

$1.4 \sqrt{\frac{E}{F_{ys}}}$ کوچکتر باشد. در این روابط F_{ys} مقاومت تسلیم ورق‌های پیوستگی است.

۵ - مهاربندی جانبی اتصال تیر به ستون

به منظور جلوگیری از کمانش پیچشی ستون، لازم است اتصال در صفحه افقی در مقابل پیچش ستون مهار گردد. وقتی که جان تیرها و ستون‌ها هم‌صفحه باشد و نسبت به دست آمده از رابطه (۱۱ - ۴۶) بیش از ۲ باشد، وجود مهار در تراز بال فوقانی تیر کافی است. دال بتن مسلح می‌تواند جایگزین عضو مهاری گردد. در صورت نبود شرایط فوق، وجود مهار در تراز هر دو بال تحتانی و فوقانی لازم است. نیروی لازم برای مهاری مساوی ۲ درصد ظرفیت مجاز بال تیر می‌باشد.

اساس مقطع خمیری نیمرخ‌ها

INP نیمرخ		IPE نیمرخ		IPB نیمرخ	
نمره نیمرخ	Z(cm ³)	نمره نیمرخ	Z(cm ³)	نمره نیمرخ	Z(cm ³)
100	40	100	39	100	104.2
120	63	120	60	120	165.2
140	95	140	88	140	246
160	136	160	123	160	354
180	186	180	166	180	482
200	250	200	220	200	642
220	324	220	286	220	828
240	412	240	366	240	1054
260	514	270	484	260	1282
280	632	300	628	280	1534
300	762	330	804	300	1868
320	914	360	1020	320	2140
340	1080	400	1308	340	2400
360	1276	450	1702	360	2680
380	1482	500	2200	400	3240
400	1714	550	2780	450	3980
450	2400	600	3520	500	4820
500	3240			550	5600
550	4240			600	6420
600	5460			650	7320

آن طبقه و مجموع مقاومت برشی آنهایی که بر روی یک محور قرار دارند کمتر از ۳۳٪ کل مقاومت برشی ستون‌های آن محور باشد. در این بند محور ستون به محور یا محورهای موازی اطلاق می‌شود که در فاصله کمتر از ۱۰ درصد بعد پلان طبقه، در جهت عمود بر محور، از یکدیگر قرار گرفته باشند.

در عبارت فوق:

$$P_c = \text{مساوی } F_{yc} A_g \cdot 0.6 \text{ در طراحی به روش تنش‌های مجاز.}$$


$$P_{ac} = \text{نیروی محوری فشاری بدون ضریب در طراحی به روش تنش‌های مجاز}$$

۲ - ستون‌های هر طبقه که در آن نسبت مقاومت برشی ستون‌ها به برش واردہ در آن طبقه ۵۰ درصد بیشتر از این نسبت در طبقه فوقانی آن باشد.

مثال ۹ - ۱۱

تیر IPE600 را طبق شکل زیر تحت اثر بار گستردۀ ۴ton/m با دهانۀ ۱۰ متر در نظر بگیرید. با فرض تشکیل مفصل پلاستیک به فاصلۀ d از بر ستون، اتصال تیر به ستون را در شرایط شکل پذیری ویژه کنترل کنید.

$$\begin{cases} S = 3070 \text{ cm}^3 \\ Z = 3520 \text{ cm}^3 \\ I = 92080 \text{ cm}^4 \end{cases}$$

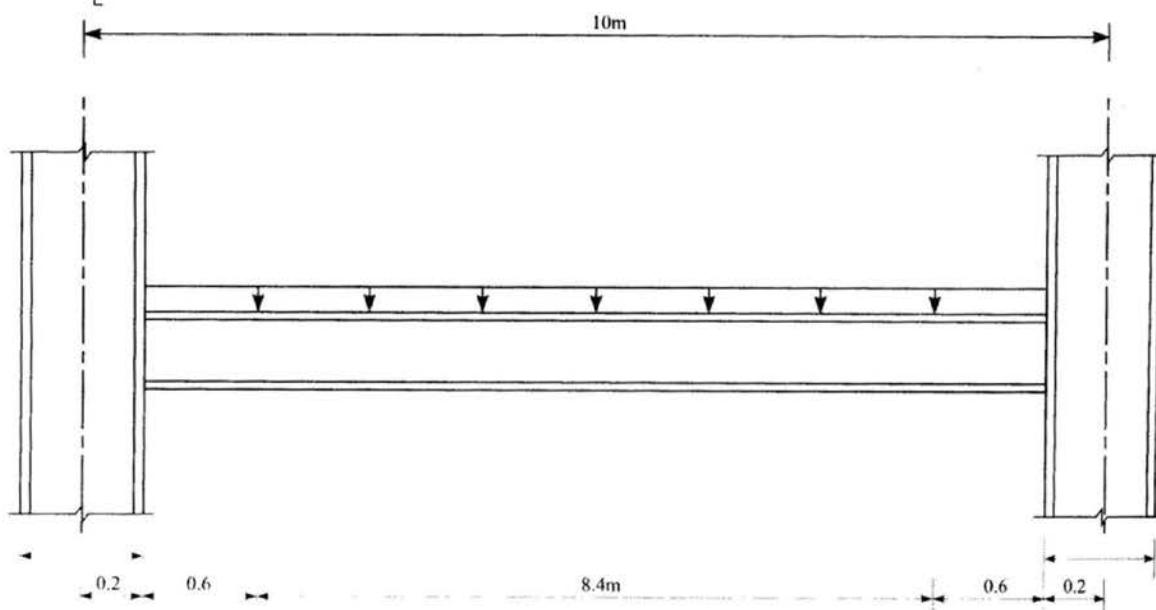

شکل ۱۱ - ۲۴

الف - نیروی برشی مورد انتظار (V_{ES}) در بر ستون:

نیروی برشی V_{ES} به صورت زیر تعیین می‌شود. طبق اطلاعات صورت مسئله، مفصل پلاستیک به فاصلۀ $d = 60 \text{ cm}$ از بر ستون تشکیل می‌شود.

$$V_{ES} = V_0 + W$$

$$V_0 = \frac{2 \times 0.6 \times 1.1 \times M_{exp}}{L_h} + V$$

$$M_{exp} = Z_b F_y e = 3520 \times (1.15 \times 2400) \times 10^{-5} = 97.2 \text{ (ton.m)}$$

$$V = 4 \times 8.4 / 2 = 16.8 \text{ (ton)}$$

$$V_0 = (2 \times 0.6 \times 1.1 \times 97.2) / 8.4 + 16.8 = 15.3 + 16.8 = 32.1$$

$$W = w \times L_l = 4 \times 0.6 = 2.4 \text{ (ton)}$$

$$V_{ES} = V_0 + W = 32.1 + 2.4 = 34.5 \text{ ton}$$

ب - طراحی برای خمس

اتصال تیر به ستون باید برای لنگر قابل انتظار در بر ستون طراحی شود؛

$$M_{ES} = 0.6 \times 1.1 M_{exp} + V_0 L_l + M_w$$

$$M_{exp} = 97.2 \text{ (ton.m)}$$

$$M_w = w \times L_l^2 / 2 = 4 \times 0.6^2 / 2 = 0.72 \text{ (ton.m)}$$

$$V_0 = 32.1$$



$$M_{ES} = 0.6 \times 1.1 \times 97.2 + 32.1 \times 0.6 + 0.72 = 84.1 \text{ (ton.m)}$$

این لنگر در حدود ۱/۶۷ برابر ظرفیت خمشی مجاز مقطع تیر است.

* پ - طراحی ورق تقویت در اتصال مستقیم تیر به ستون (توصیه بلاجت)

در قاب خمشی ویژه، اتصال تیر به ستون باید به گونه‌ای باشد که شرایط ایجاد مفصل پلاستیک را در مقطعی به فاصله A_L از بر ستون در داخل تیر و خارج از اجزای اتصال را فراهم نماید. این امر یا از طریق تقویت تیر در محل اتصال به بر ستون و یا با تضعیف تیر در محل تشکیل مفصل پلاستیک عملی می‌گردد. بلاجت توصیه می‌نماید تیر در محل اتصال به ستون تقویت شود.

(از کارشناسان بر جسته که در خصوص اتصالات حادثه دیده در زلزله نورتریچ اظهار نظر نمود) * O.Blodgett

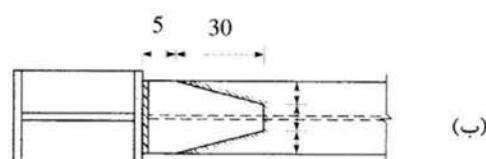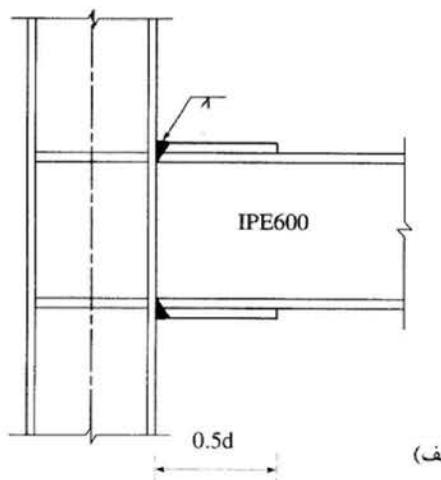


شکل ۱۱-۳۵ - مربوط به مثال ۱۱-۹.

اساس مقطع لازم در محل اتصال تیر به سطون (با ورق تقویت):

$$S_x = \frac{M_{ES}}{0.66 F_y} = \frac{84.1 \times 10^5}{0.66 \times 2400} = 5309.3 (\text{cm}^3)$$

$$t = 2(\text{cm}) \rightarrow I_x = 92080 + 2 \times (22 \times 2 \times 31^2) = 176648 (\text{cm}^4)$$

$$S_x = \frac{I_x}{C} = \frac{176648}{32} = 5520.3 (\text{cm}^3) > 5309.3 \text{ o.k.}$$

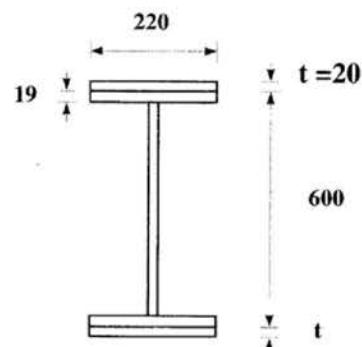

شکل ۱۱-۳۵-پ - مربوط به مثال ۱۱-۹.

طول جوش لازم برای ورق‌های تقویتی:

جوش در کارخانه با شرایط بازرگانی چشمی می‌باشد:

$\phi = 0.85$ ، E60 الکترود

$$R_w = t_e \phi (0.3 F_u) = 0.707 a \times 0.85 \times 0.3 \times 4200 = 757a$$

$$R_w \times l = 0.6 F_y \times b_f \times t$$

$$757a \times 75 = 0.6 \times 2400 \times 22 \times 2 \quad a = 1.1\text{cm} \rightarrow a = 12\text{ mm}$$

کنترل برشی اتصال تیر به ستون:

با در نظر گرفتن اتصال مستقیم جان تیر به ستون داریم:

$$h_w = 51.4 (\text{cm})$$

$$R_w \times 2h_w = V_{ES}$$

$$757a_{min} \times 2 \times 51.4 = 34.5 \times 10^3$$

$$a_{min} = \frac{34.5 \times 10^3}{757 \times 2 \times 51.4} = 0.44 (\text{cm})$$

$$a = 6\text{ mm} > 4.4\text{ mm} \quad \text{انتخاب}$$

ت - طراحی اتصال در صورتی که در نظر باشد از ورق‌های زیرسربی و روسری استفاده نماییم:

$$F = \frac{84.1}{0.6} = 140 \text{ ton} \quad \text{نیروی طراحی}$$


$$A = \frac{140 \times 10^3}{0.66 \times 2400} = 88.38 \text{ cm}^2$$

$$t = 30\text{ mm} \rightarrow b = \frac{88.38}{3} = 29.46 \Rightarrow b = 30\text{ cm}$$

طول جوش برای اتصال ورق روسری به تیر:

$$D = 17\text{ mm} \Rightarrow L_w = \frac{140 \times 10^3}{0.3 F_u (\cos 45) D} = \frac{140 \times 10^3}{0.3 \times 4200 \times 0.707 \times 1.7} = 93\text{ cm}$$

از طول ۴۶ سانتی‌متر در دوران استفاده می‌شود. شکل ورق فوقانی به صورت زیر در می‌آید. توجه شود که جوش بال تیر به ورق روسری باید در حالت سقفی انجام شود.

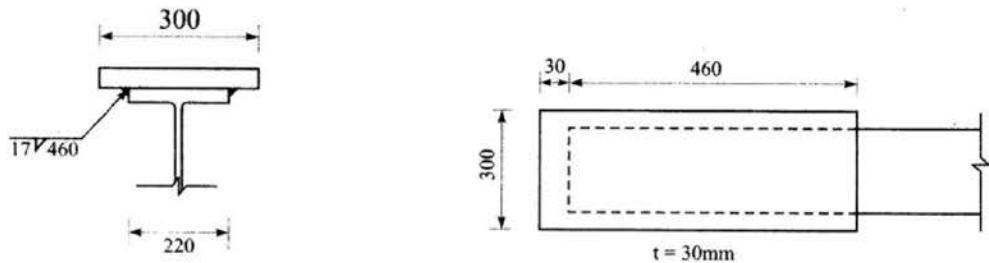

شکل ۱۱-۳۵-ت مربوط به مثال ۱۱-۹.


$$D = 17 \text{ mm} \Rightarrow L_w = \frac{140 \times 10^3}{890 \times 1.7} = 93 \text{ cm}$$

$t = 30 \text{ mm} \Rightarrow b = \frac{88.38}{3} = 29.46 \Rightarrow b = 30 \text{ cm}$

طول جوش برای اتصال ورق تحتانی

$$D = 17 \text{ mm} \Rightarrow L_w = \frac{140 \times 10^3}{890 \times 1.7} = 93 \text{ cm}$$

از دو خط ۴۶ سانتی‌متر در دو طرف استفاده می‌شود.

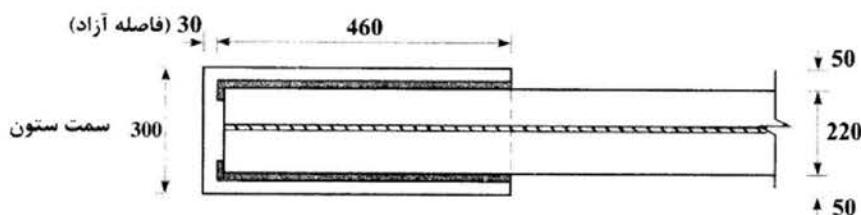


شکل ۱۱-۳۵-ث مربوط به مثال ۱۱-۹.

باید سعی شود که ورق‌های زیرسری و روسری وارد ناحیه تسلیم نشوند. برای اتصال جان از ورق برش‌گیر استفاده می‌شود. محاسبات در قبل ارائه شده است.

۱۱-۵-۷ اتصال صلب تیر به ستون با استفاده از تیر با مقطع کاهش یافته (RBS)^۶

از بحث قبل متوجه شدیم که فلسفه اصلی در طراحی اتصالات صلب تیر به ستون به گونه‌ای است که مفصل خمیری در محدوده‌ای در فاصله $10d/5d$ تا $10d$ از برستون تشکیل گردد و ملاحظه نمودیم که با این فلسفه نیروی برشی و لنگر خمیشی برای طراحی اتصال به مقدار قابل توجهی نسبت به مقادیر نظیر در تیر افزایش می‌یابد. برای عینیت بخشیدن به این فلسفه طراحی و همچنین اجتناب از طراحی اتصال برای نیروهای بزرگ، ایده اتصالات با مقطع کاهش یافته نیز مطرح گردید. در این روش مطابق شکل ۱۱-۳۶-الف در محدوده مورد نظر عرض بال‌ها به صورت تدریجی کاهش می‌یابد بهطوری که تشکیل مفصل پلاستیک در آن قطعی گردد.

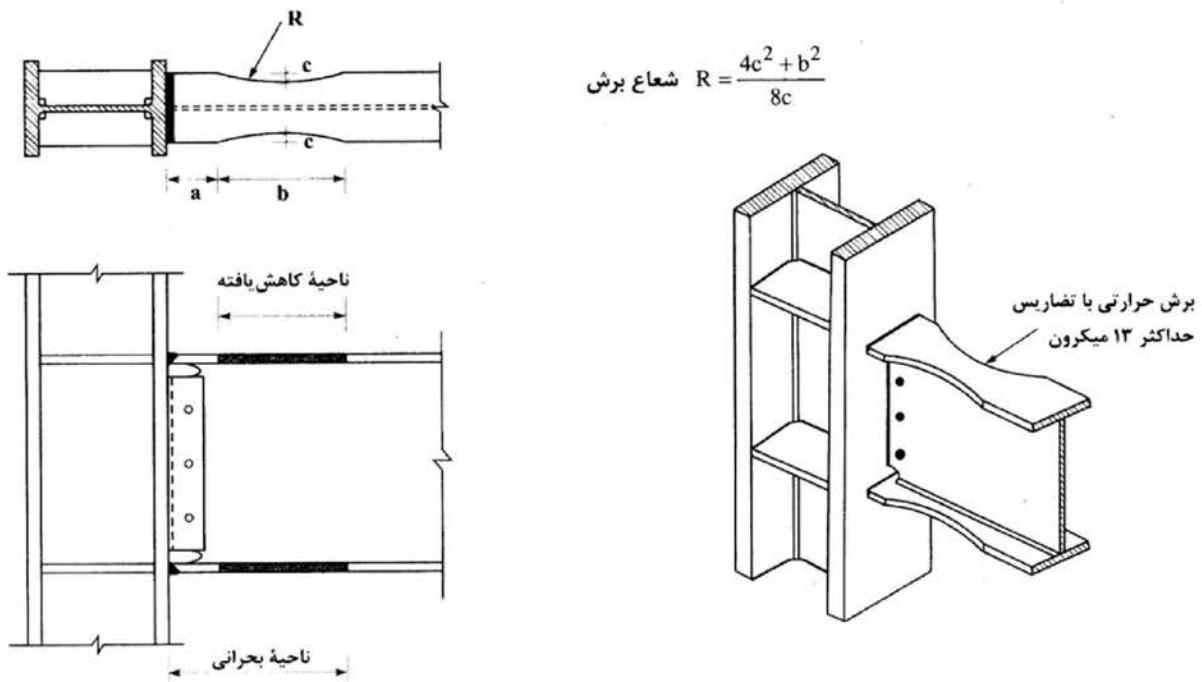

شکل ۱۱ - ۳۶ - الف اتصال صلب با تیر با مقطع کاهش یافته.

روش گام به گام برای طراحی اتصالات با مقطع کاهش یافته

گام ۱ - انتخاب مقطع اولیه برای تیر و ستون و مقادیر a ، b و c مطابق شکل ۱۱ - ۳۶ - الف.

$$\begin{aligned} 0.5b_{bf} \leq a &\leq 0.75b_{bf} \\ 0.65d \leq b &\leq 0.85d \\ 0.1b_{bf} \leq c &\leq 0.25b_{bf} \end{aligned} \quad (۴۹ - ۱۱)$$

b_{bf} = عرض بال تیر

d = ارتفاع کل مقطع تیر

c = مطابق شکل ۱ - ۳۶ - الف

گام ۲ - محاسبه اساس مقطع خمیری در مرکز ناحیه کاهش یافته

$$Z_c = Z_b - 2ct_{bf}(d - t_{bf}) \quad (۵۰ - ۱۱)$$

Z_c = اساس مقطع خمیری کاهش یافته

Z_b = اساس مقطع خمیری مقطع کل

t_{bf} = ضخامت بال تیر

گام ۳ - محاسبه لنگر خمی حداکثر مورد انتظار در مرکز مقطع کاهش یافته:

$$M_{Pr} = 0.6 \times 1.1 R_y F_y Z_e \quad (51-11)$$

$$R_y = 1.15$$

گام ۴ - محاسبه نیروی برشی در مرکز مقطع کاهش یافته (V_{RBS})
این کار مطابق نمودار آزاد شکل ۱۱-۳۶ - ب انجام می‌شود.

گام ۵ - محاسبه لنگر حداکثر محتمل در بر ستون
بر پایه نمودار آزاد شکل ۱۱-۳۶ - ب داریم:


$$M_f = M_{Pr} + V_{RBS} \left(a + \frac{b}{2} \right) \quad (52-11)$$

M_f = لنگر حداکثر محتمل تیر در بر ستون
 V_{RBS} = نیروی برشی حداکثر در مرکز ناحیه کاهش یافته
(با ساده‌سازی از بار قائم موجود در فاصله مفصل پلاستیک و بر ستون صرف نظر شده است)


گام ۶ - محاسبه لنگر حداکثر مورد انتظار تیر

$$M_{pe} = 0.6 Z_b R_y F_y \quad (53-11)$$

$$R_y = 1.15$$

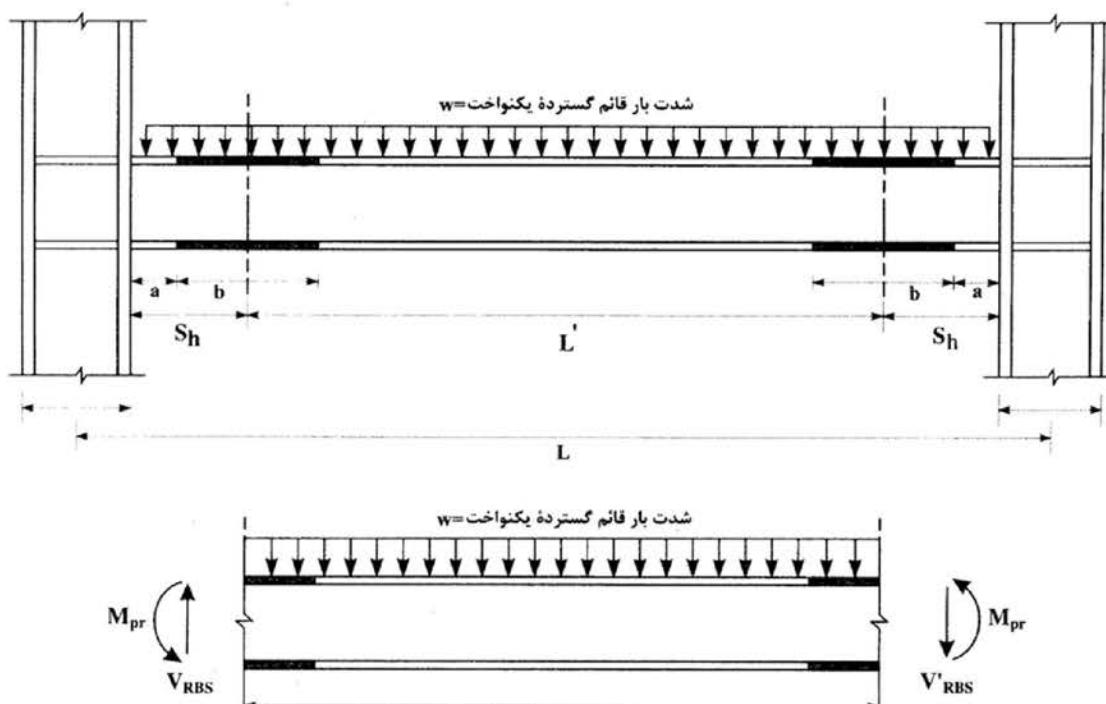

شکل ۱۱-۳۶ - ب نمودار آزاد تیر با مقطع کاهش یافته.

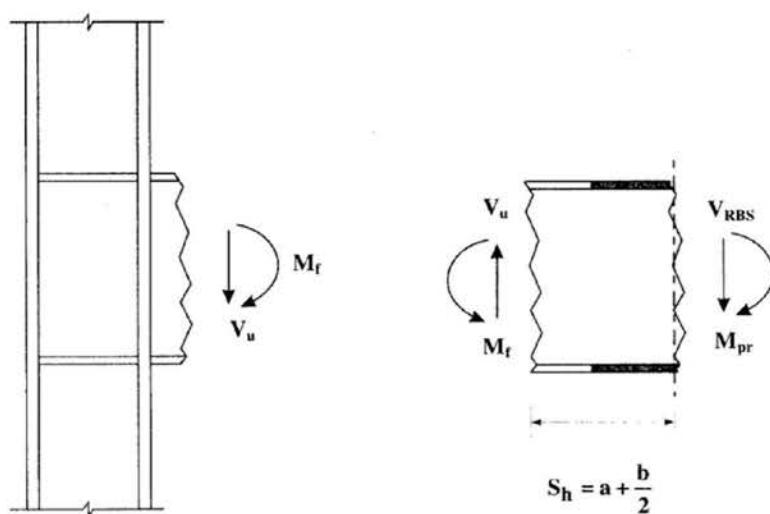

شکل ۱۱-۳۶-ب نمودار آزاد دستک خمیری.

در رابطه فوق:

$$M_{pe} = \text{لنگر خمیری مورد انتظار تیر}$$

گام ۷ - کنترل رابطه شرطی زیر:

$$M_f \leq \phi_d M_{pe} \quad (54-11)$$

$$\phi_d = \text{عددی بین } 0/85 \text{ تا } 1$$

در صورت عدم اقناع رابطه فوق با افزایش مقدار c و یا کاهش مقادیر a و b باید محاسبات گام‌های ۲ تا ۷ را تکرار نمود.

گام ۸ - تعیین نیروی برشی داخلی در محل اتصال تیر به ستون

$$V = \frac{2M_{pr}}{L'} + V_{\text{ثقلی}} \quad (55-11)$$

L' = فاصله بین دو مفصل پلاستیک (شکل ۱۱-۳۶-ب)

$V_{\text{ثقلی}}$ = نیروی برشی تیر فقط به علت بار قائم

گام ۹ - طراحی اتصال برشی جان تیر به ستون

گام ۱۰ - کنترل مقررات ورق پیوستگی

گام ۱۱ - کنترل چشمۀ اتصال

گام ۱۲ - کنترل رابطه ستون قوی - تیر ضعیف

مثال ۱۱ - ۱۰

مطلوب است طراحی اتصال با مقطع کاهش یافته تیر از نیمتر IPB600 با مشخصات زیر.

$$d_b = 60\text{ cm} \quad b_f = 30\text{ cm} \quad t_f = 3\text{ cm} \quad t_w = 1.55\text{ cm} \quad S_b = 5700\text{ cm}^3 \quad Z_b = 6420\text{ cm}^3$$

دهانه آزاد تیر (L_n) ۶/۵ متر و بار شلی وارد بر آن ۳ تن بر متر می‌باشد.

گام ۱:

انتخاب مقادیر کاهش یافته:

$$a = (0.5 \text{ تا } 0.75)b_f \Rightarrow a = 17.5\text{ cm}$$

$$b = (0.65 \text{ تا } 0.85)d_b \Rightarrow b = 47.5\text{ cm}$$

$$c \approx 0.2 b_f \Rightarrow c = 6.85\text{ cm}$$

گام ۲ - محاسبه اساس مقطع کاهش یافته

$$\begin{aligned} Z_e &= Z_b - 2ct_{bf} (d - t_{bf}) \\ &= 6420 - 2 \times 6.85 \times 3(60 - 3) \\ &= 6420 - 2343 = 4077\text{ cm}^3 \end{aligned}$$

گام ۳ - محاسبه لنگر خمسی حد اکثر مورد انتظار در مرکز ناحیه کاهش یافته


$$M_{pr} = 0.6 \times 1.1 \times 1.15 \times 2400 \times 4077 \times 10^{-5} = 74.3\text{ ton.m}$$

گام ۴ - محاسبه نیروی برشی در مرکز مقطع کاهش یافته

$$\begin{aligned} L' &= L_n - 2(a + \frac{b}{2}) \\ &= 6.5 - 2(0.175 + \frac{0.475}{2}) = 6.5 - 0.825 = 5.675\text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{RBS} &= \frac{2M_{pr}}{L'} + \frac{WL'}{2} = \frac{2 \times 74.3}{5.675} + \frac{3 \times 5.675}{2} \\ &= 26.19 + 8.51 = 34.7\text{ ton} \end{aligned}$$

$$V'_{RBS} = 26.19 - 8.51 = 17.68\text{ ton}$$

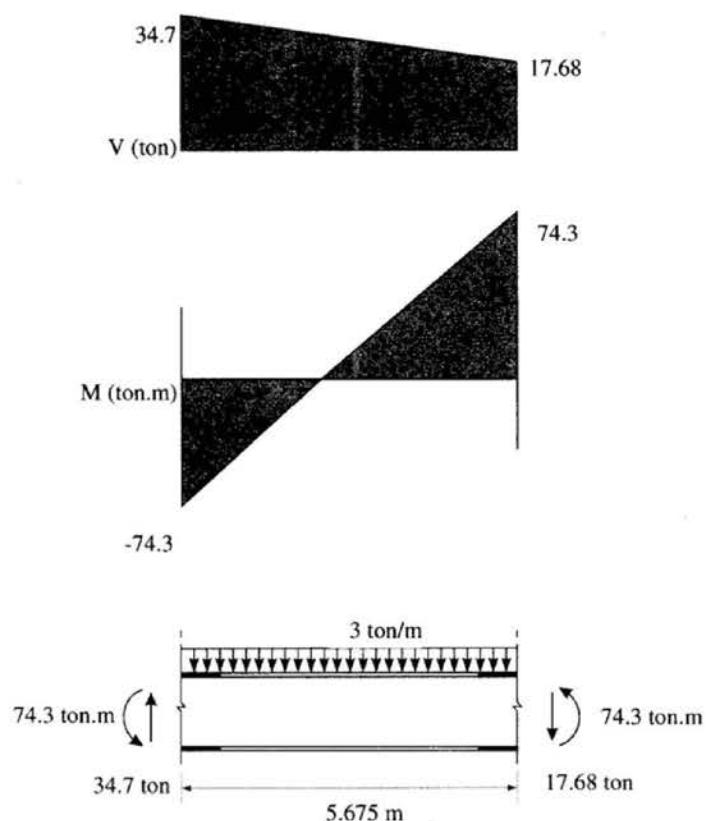

شکل ۱۱-۳۶-ت.

گام ۵ - محاسبه لنگر حداکثر محتمل در برستون

$$\begin{aligned} M_f &= M_{pr} + V_{RBS} \left(a + \frac{b}{2} \right) \\ &= 74.3 + 34.7(0.175 + 0.475 \times 0.5) \\ &= 88.62 \text{ ton} \end{aligned}$$

گام ۶ - محاسبه لنگر حداکثر مورد انتظار تیر

$$M_{pe} = 0.6 Z_b R_y F_y = 0.6 \times 6420 \times 1.15 \times 2400 \times 10^{-5} = 106.32 \text{ ton.m}$$

گام ۷ - کنترل رابطه شرطی

$$\frac{M_f}{M_{pe}} = \frac{88.62}{106.32} = 0.83$$


قابل قبول است

گام ۱ - تعیین نیروی برشی در محل اتصال تیر به ستون

$$V = \frac{2M_{pr}}{L'} + V_{ثقلی}$$

$$= \frac{2 \times 74.3}{5.675} + \frac{3 \times 6.5}{2} = 26.19 + 9.75 \cong 36 \text{ ton}$$

انجام گامهای ۹ تا ۱۲ با توجه به مثال‌های قبلی بر عهده دانشجو می‌باشد. در شکل ۱۱-۳۶-ث جزئیات نهایی اتصال نشان داده شده است.

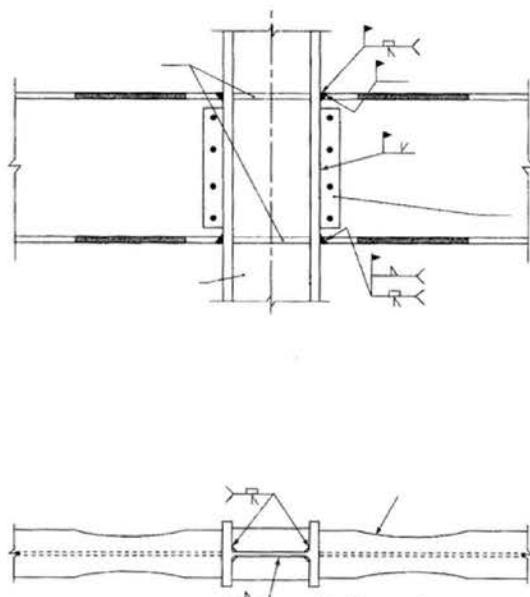


شکل ۱۱-۳۶-ث

۱۱-۵-۸ نتیجه‌گیری

همان‌طور که ملاحظه گردید ضوابط جدید طرح لرزه‌ای اتصالات صلب تیر به ستون، تشکیل مفصل خمیری را به فاصله d از بر ستون ایجاد می‌نماید. حال برای رسیدن به این مقصود دو راه حل در مقابل طراح وجود دارد.

- ۱ - ضعیف کردن تیر در محل تشکیل مفصل خمیری (اتصال RBS شکل ۱۱-۳۶-الف)
- ۲ - قوی کردن محل اتصال با استفاده از یکی از روش‌های ورق تقویت، ورق لچکی، ورق کناری، ورق زیرسری و روسربی قوی.

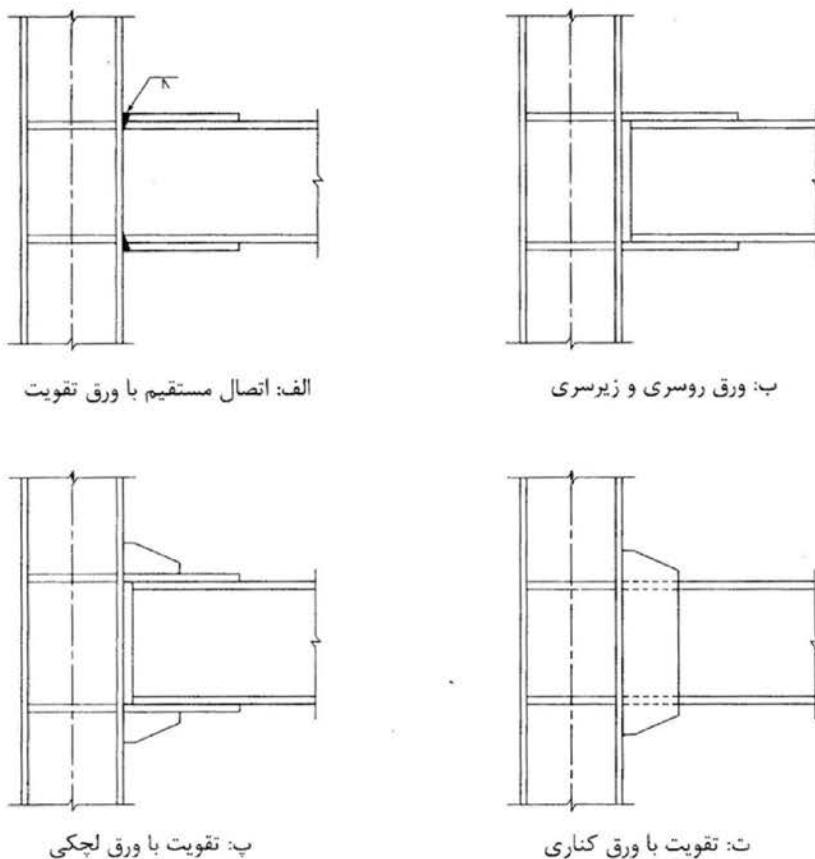

شکل ۱۱ - ۳۷.



۱۱ - ۶ وصلة تیرها

به دلایل متعددی مجبور هستیم که نیمترخهای نورد شده و یا تیر ورق‌ها را وصله نماییم. بعضی از این دلایل به قرار زیر می‌باشد:

- طول استاندارد نیمترخهای نورد شده که در کارخانه تولید می‌شود، ممکن است کافی نباشد.
- گاهی موقع از لحاظ اجرا اقتصادی‌تر است که تیرها در طولهای کوتاه به محل کار حمل شوند و در محل کار به یکدیگر وصله شوند.
- به علت کاهش ضایعات تیرآهن ممکن است که مجبور به وصلة کارگاهی باشیم.

شکل ۱۱ - ۳۸ - الف وصلة استاندارد را نشان می‌دهد که از چهار ورق تشکیل یافته است، به همین مناسبت به چنین وصله‌ای، وصلة چهار ورقی می‌گوییم. در موقعي که بال تیر ضخیم باشد، ممکن است که مجبور شویم همانند شکل ۱۱ - ۳۸ - ب از هشت ورق استفاده نماییم.


به عنوان قانون طراحی، هر قطعه از وصله باید برای نیروی قسمتی که جایگزین آن می‌شود، محاسبه گردد. از آنجایی که سهم بیشتر نیروی برشی توسط جان و سهم بیشتر لنگر خمی توسط بال نیمرخ حمل می‌شود، بنابراین وصله‌های جان عهده‌دار تحمل نیروی برشی و وصله‌های بال عهده‌دار تحمل لنگر خمی می‌باشند.

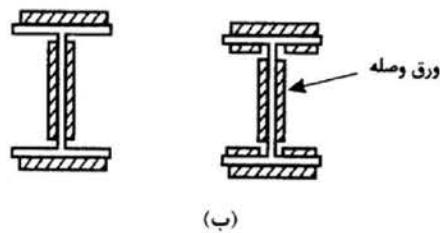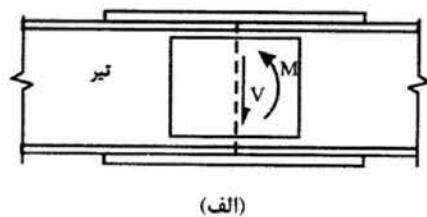

شکل ۱۱-۳۸

وصله‌ها را معمولاً برای نیروهای داخلی موجود در نقطه قطع که از روی نمودار تغییرات نیروی برشی و لنگر خمی به دست می‌آید، طراحی می‌نمایند. لیکن آیین‌نامه‌ها مقدار این نیروها را به حداقلی محدود می‌کنند. مثلاً مبحث دهم مقرر می‌دارد که نیروهای طراحی یک وصله نباید از 50° درصد ظرفیت نیمرخ کامل کمتر باشند. آیین‌نامه پل‌سازی آشتو این مقدار را به 75° درصد ظرفیت نیمرخ محدود می‌کند. البته اگر برای وصله تیرها بخواهیم از اتصال لب به لب با جوش شیاری استفاده نماییم، طبق مفاد آیین‌نامه جوش شیاری را باید برای تمام ظرفیت تیر طراحی نماییم.

در هنگام تعیین نیروهای طراحی وصله، به این نکته باید توجه داشته باشیم که وصله دارای طول مشخصی می‌باشد (بین 30° تا 60° سانتی‌متر). در این طول، مقدار لنگر خمی و نیروی برشی تغییر می‌نماید. طبق اصل مورد استفاده در طراحی اتصالات جوشی، گروه جوش باید برای نیروهای طراحی شوند که در مرکز هندسی آنها وجود دارد. از شکل ۱۱-۳۳ پیداست که از لحاظ تئوری، لنگر موجود در مرکز هندسی جوش‌ها در یک طرف وصله با لنگر موجود در طرف دیگر متفاوت می‌باشد. بنابراین بعضی از طراحان، اتصال هر دو طرف وصله را برای لنگر طراحی می‌نمایند. در وضعیت‌های نادری که وصله در محلی که نیروی برشی و لنگر خمی هر دو بزرگ هستند، قرار دارد، چنین طرز عملی بهجا بهنظر می‌رسد. اما از آنجایی که در اغلب موارد وصله در محلی قرار دارد که یکی از مقادیر نیروی برشی و یا لنگر خمی کوچک می‌باشد و نیروهای حداقل آیین‌نامه‌ای کنترل کننده طرح هستند، استفاده از $M_I = M + Ve$ منطقی بهنظر نمی‌رسد.

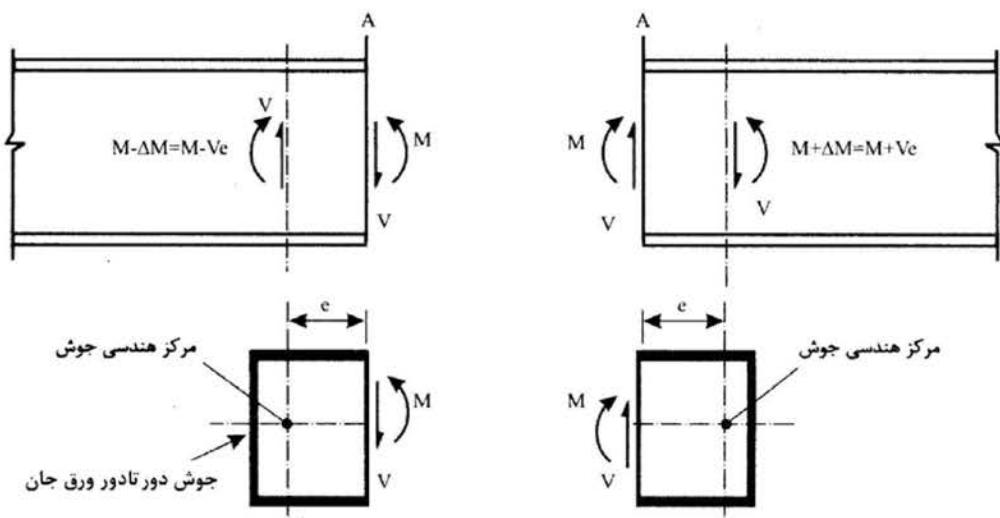

شکل ۱۱-۱۱

بنابراین در اکثر موقعیت‌های می‌شود که اتصال برای نیروهای واقعی در محل قطع و یا حداقل آینه‌های طراحی گردد و هیچ گونه خروج از مرکزیتی در نظر گرفته نشود. اگر نیروهای برشی و لنگرهای خمی سازه با استفاده از تئوری سازه‌های نامعین بدون هیچ گونه مفصل داخلی، به دست آمده باشند، طراح نباید وصله‌ای طرح کند که به علت نرمی زیاد همانند یک مفصل عمل نماید.

مثال ۱۱-۱۱

مطلوب است طراحی وصلة چهار ورقی تیر IPE600 از فولاد نرمه با تنش تسلیم ۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع. در محل وصله مقدار لنگر خمی ۳۷ تن متر و نیروی برشی ۳۲ تن می‌باشد. ورقهای وصله از فولاد نرمه و الکترود مصرفی از نوع E60 می‌باشد. ظرفیت وصله نباید از ۵۰ درصد ظرفیت نیميخ کمتر در نظر گرفته شود.

حل: مشخصات IPE600

$$h = 60 \quad , \quad b = 22 \quad , \quad t_w = 1/2 \quad , \quad t_f = 1/9 \text{ cm} \quad , \quad h - 2c = 51.4 \text{ cm}$$

$$A = 156 \text{ cm}^2 \quad , \quad I_x = 92080 \text{ cm}^4 \quad , \quad S_x = 3070 \text{ cm}^3$$

(الف) ظرفیت IPE600 (با فرض مقطع فشرده)

$$M = F_b S_x = 0.66 F_y S_x = 0.66(2400)(3070) \times 10^{-5} = 48.63 \text{ ton.m}$$

$$V = F_v d t_w = 0.4 F_y d t_w = 0.40(2400)(60)(1.2) 10^{-3} = 69.12 \text{ ton}$$

ب) شرایط طراحی

واقعی $M = 37 \text{ ton.m} > 0.50 \times 48.63 = 24.32 \text{ ton.m}$

پس:

طراحی $M = 37 \text{ ton.m}$

واقعی $V = 32 \text{ ton} < 0.50 \times 69.12 = 34.56 \text{ ton}$

پس:

طراحی $V = 34.56 \text{ ton}$

پ) طراحی ورق‌های وصلة جان

ورق‌های وصلة جان باید قادر باشند که کل نیروی برشی را تحمل نمایند.

$$A_g = \frac{V}{0.4F_y} = \frac{34.56 \times 10^3}{0.4(2400)} = 36 \text{ cm}^2 \quad \text{لازم}$$

$$\text{حداکثر ارتفاع ممکن} = h - 2c = 51.4 \text{ cm}$$

$$t = \frac{A_g}{2(\text{ارتفاع})} = \frac{36}{2(51.4)} = 0.35 \text{ cm} \quad \text{لازم}$$

از ورق ۶ میلی‌متری به عنوان حداقل عملی استفاده می‌شود. پس از دو ورق $6 \times 53 = 31.77 \text{ cm}^2$ میلی‌متر استفاده شود.

ت) طراحی ورق‌های وصلة بال

برای طراحی ورق‌های وصلة بال از این فلسفه استفاده می‌کنیم که چون این ورق‌ها باید نقش بال را در محل وصلة انجام دهند، سطح مقطع آنها باید مساوی سطح مقطع بال (به نسبت لنگر طراحی به ظرفیت خمی تیر) باشد.

$$\text{IPB600} = \text{سطح مقطع بال} = 41.8 \text{ cm}^2$$

$$= \frac{37}{48.63} (100) = \% 76$$

$$> 0.76 \times (41.8) = 31.77 \text{ cm}^2$$

$$t = \frac{31.77}{(22 - 2)} = 1.59 \text{ cm} \quad \text{لازم}$$

برای وصلة بار از ورق $16 \times 20 = 32 \text{ cm}^2$ سانتی‌متر مربع استفاده می‌شود.

البته سطح مقطع ورق وصلة بال را می‌توان به نسبت فاصله مرکز به مرکز ورق‌های بال به فاصله مرکز به مرکز ورق‌های وصلة کاهش داد.

$$= \left[1 - \frac{(60 - 1.9)}{(60 + 1.6)} \right] \times 100 = \% 5.681$$

در طراحی از این کاهش صرف نظر می‌شود.

$$f = \frac{MC}{I}$$

$$I = I_w + I_f = \left[2 \times \frac{1}{12} (0.6) (53)^3 \right] + \left[2 (1.6 \times 20) \left(30 + \frac{1.6}{2} \right)^2 \right]$$

$$I = 14887.7 + 60712.96 = 75601 \text{ cm}^4$$

$$f = \frac{37(10^5)(31.8)}{75601} = 1556 \text{ kg/cm}^2 < 0.66 F_y = 1584 \text{ kg/cm}^2$$

(با فرض مقطع فشرده)

ج) طراحی طول ورق‌های وصلة بال و جوش‌های آن

ابتدا نیروی موجود در ورق‌های وصلة بال را بدست می‌آوریم. لازم به توضیح است که لنگر به نسبت ممان اینرسی بین بال و جان تقسیم می‌شود.

$$M = \frac{I_f}{I} (M) = \frac{60713}{75601} (37) = 0.80(37) = 29.71 \text{ ton.m}$$

$$F = \frac{M}{d} = \frac{(29.71)10^2}{(60+1.6)} = 48.23 \text{ ton}$$

نیرو در وصلة بال را به طریق زیر نیز می‌توان بدست آورد:

$$F = \sigma_f \cdot A_f = \frac{37(10^5) \left(30 + \frac{1.6}{2} \right)}{75601} \times (1.6 \times 20) 10^{-3} = 48.23 \text{ ton}$$

A_f, σ_f به ترتیب تنش ناشی از خمش در مرکز سطح و مساحت ورق وصلة بال می‌باشند.

$$L_{wf} = \frac{F}{650D}$$

اگر از جوش به اندازه $D = 8 \text{ mm}$ استفاده کنیم:

$$L_{wf} = \frac{48.23 \times 10^3}{650(0.8)} = 92.8 \text{ cm}$$


طول لازم ورق وصلة بال در یک طرف درز:

$$L_l = \frac{1}{2} (92.8 - 20) = 36.4 \text{ cm}$$

طول کل لازم ورق وصلة بال:

$$2 \times (36.4) = 72.8 \text{ cm}$$

بنابراین از ورق‌های $740 \times 16 \times 200$ میلی‌متر در بالا و پایین تیر و جوش ۸ میلی‌متر استفاده می‌کنیم.

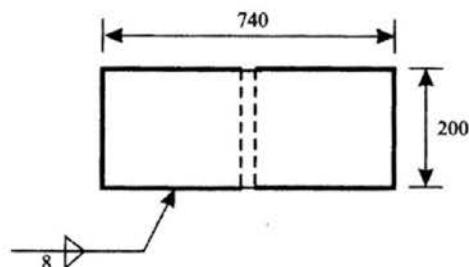

شکل ۱۱ - ۴۰ - پلان جوش‌های وصلة بال.

ج) طراحی طول ورق‌های وصلة جان و جوش‌های آن لنگر پیچشی وارد بر مجموعه جوش جان از سهم جان از لنگر خمی طرح به علاوه لنگر پیچشی ناشی از انتقال نیروی برشی به مرکز هندسی مجموعه جوش. برای جان از دو ورق وصلة $6 \times 530 \times 600$ میلی‌متر استفاده می‌نماییم.


$$b = \frac{60}{2} = 30 \quad , \quad d = 53 \text{ cm}$$

$$\bar{X} = \frac{30^2}{2(30) + 53} = 7.96 \text{ cm}$$

$$I_p = 2 \left[\frac{8(30)^3 + 6(30)(53)^2 + (53)^3}{12} - \frac{(30)^4}{2(30) + 53} \right] = 130746.6 \text{ cm}^3$$

$$M_T = \frac{I_w}{I} M + V_e = \frac{14887.7}{75601} (37) + (34.56)(30 - 7.96) \times 10^{-2}$$

$$M_T = 7.29 + 7.62 = 14.91 \text{ ton.m}$$

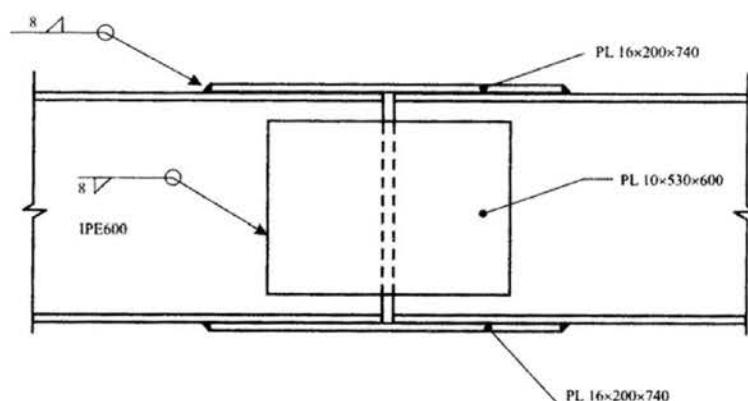

شکل ۱۱ - ۱۱

$$f'_x = \frac{V}{A} = \frac{34.56 \times 10^3}{2(2 \times 30 + 53)} = 152.92 \text{ kg/cm}$$

$$f''_x = \frac{M_T \cdot Y}{I_p} = \frac{(14.91 \times 10^5) \times 53}{130746.6} \times \frac{53}{2} = 302.20 \text{ kg/cm}$$

$$f''_y = \frac{M_T \cdot X}{I_p} = \frac{(14.91 \times 10^5) \times (30 - 7.96)}{130746.6} = 251.34 \text{ kg/cm}$$

$$f_r = \sqrt{(302.20)^2 + (152.92 + 251.34)^2} = 504.73 \text{ kg/cm}$$

$$f_r = 650 \text{ D} \rightarrow D = \frac{504.73}{650} = 0.78 \text{ cm}$$

از جوش 8 mm استفاده می‌کنیم. چون اندازه جوش از ضخامت ورق جان بیشتر است، بنابراین برای وصلة جان از دو ورق $10 \times 60 \times 30$ میلی‌متر استفاده می‌شود.

۷-۱۱ وصلة ستون‌ها

۱-۷-۱ معرفی

با رفتن به طبقات بالاتر، بار محوری ستون‌ها کم می‌شود، در نتیجه می‌توان برای آنها نیمرخ‌های سبک‌تری انتخاب نمود. این موضوع و همچنین محدود بودن طول تیرآهن، استفاده از وصلة در ستون‌ها را ایجاب می‌نمایند. هر چند که کاستن از شماره نیمرخ با کم شدن نیروی محوری، باعث سبک‌تر شدن ستون و کاهش فولاد مصرفی می‌شود، لیکن باید توجه داشت که وصلة نیمرخ جدید به نیمرخ قدیم، اضافه مخارجی در بر دارد که ممکن است کاهش مخارج ناشی از سبک‌تر کردن نیمرخ را جبران ننماید. لذا در عمل تا ارتفاعی مساوی طول یک شاخه تیرآهن 12 m در حدود سه طبقه)، شماره نیمرخ عوض نمی‌شود و همان نیمرخ پایین‌ترین طبقه، تا 2 طبقه بعد نیز ادامه می‌یابد.


۲-۷-۱ محل وصلة

وقتی که وصلة ستون اجتناب‌ناپذیر شد، بهترین محل برای وصلة در حدود 100 cm سانتی‌متری بالای کف طبقه است. چون اولاً در این محل به قدر کافی از محل اتصال تیر به ستون دور شده‌ایم و ثانیاً از لحاظ انجام عملیات جوشکاری، ارتفاع بسیار مناسبی را در اختیار داریم.


در صورتی که ستون عضوی از قاب خمشی باشد، در اثر بارهای جانبی در آن ایجاد لنگر خمشی می‌گردد که نقطه عطف آن تقریباً در وسط ارتفاع قرار دارد. در این حالت بهترین محل برای وصلة ستون، وسط ارتفاع طبقه است که در آن لنگر خمشی مساوی با صفر می‌باشد. اما در طرف دیگر، انجام عملیات جوشکاری در وسط ارتفاع طبقه، مشکلاتی همراه دارد که ممکن است طراح را به انتخاب ارتفاع کمتر برای وصلة وا دارد.

۳-۷-۱۱ انواع وصلة

در شکل ۱۱-۴۲، مثال‌های متعددی از وصلة ستون‌ها نشان داده شده است. غالباً برای تنظیم و قرارگیری ستون‌ها در محل وصلة، زایده‌های کوچکی به لبه ستون‌ها جوش می‌شود که از سوراخ‌های موجود در داخل این زایده‌ها، پیچ‌های مونتاژ عبور داده می‌شود. این موضوع در شکل ۱۱-۴۲-الف، نشان داده شده است. شکل‌های ۱۱-۴۲-ب و ۱۱-۴۲-پ، حالاتی را نشان می‌دهند که در آن اتصال ورق اتصال به ستون پایینی توسط جوش در کارخانه و یا پای کار قبل از وداشتن ستون انجام شده و اتصال ورق به ستون فوکانی توسط جوش یا پیچ به صورت درجا صورت پذیرفته است. در هر دو اتصال برای پر کردن فاصله به وجود آمده در اثر اختلاف ابعاد دو ستون، از ورق‌های پرکننده استفاده شده است. در صورتی که اختلاف در ابعاد دو ستون زیاد باشد، اتصال آنها به یکدیگر باید مطابق شکل ۱۱-۴۳ با استفاده از یک ورق سر ضخیم که تغییر‌شکل پذیری ناچیزی داشته باشد، و یا جزیبات کلمه‌قندی انجام گردد.

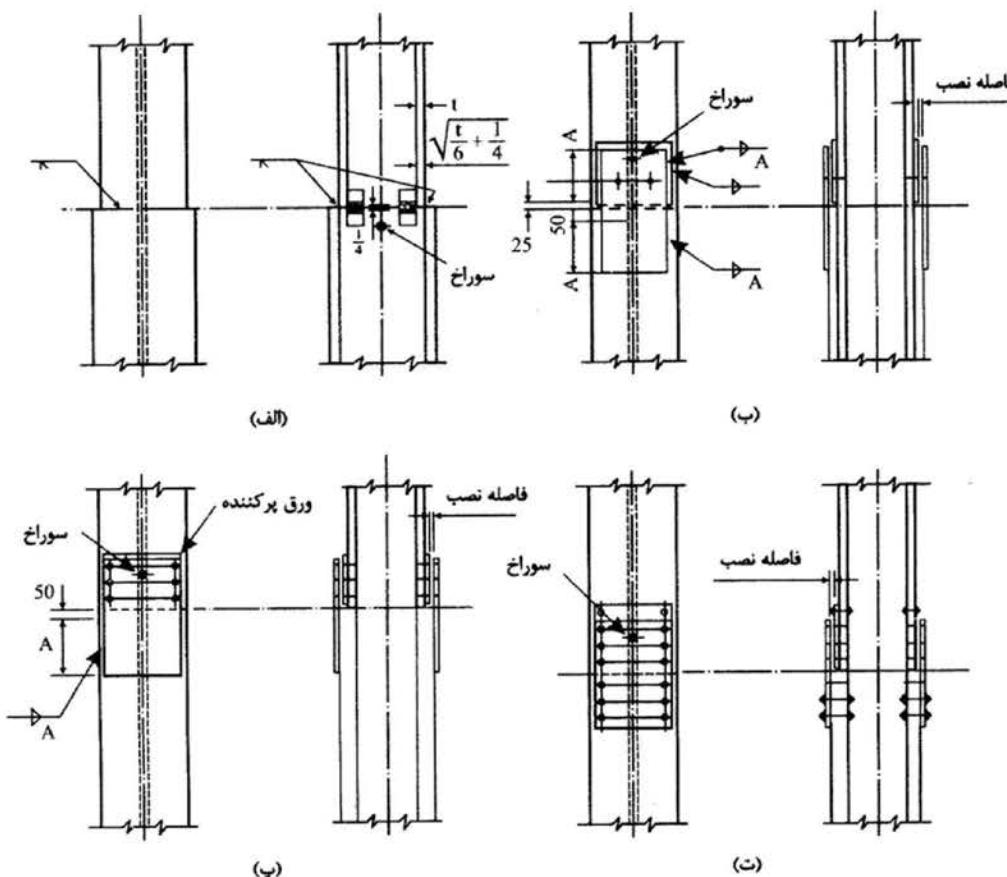

شکل ۱۱-۴۲

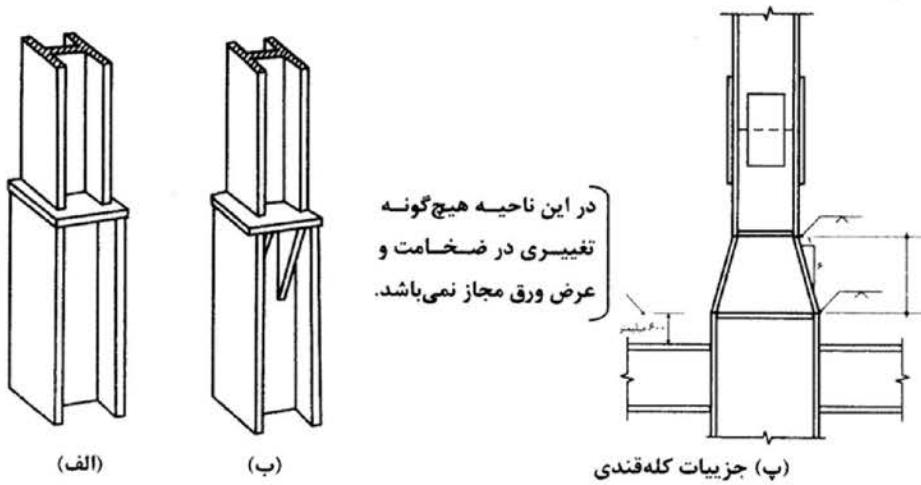

شکل ۱۱-۴۳

۱۱-۷-۴ نیروهای وصله

اگر لبه‌های در حال تماس دو ستون گونیا شده و خوب سنگ زده شود، می‌توان درصدی از بار طراحی ستون‌ها را به صورت فشار تماسی انتقال داد و در نتیجه از ابعاد ورق‌های اتصال کاست. با توجه به اضافه مخارج عمل سنگ زدن و گونیا کردن لبه‌های در حال تماس و عدم اطمینان از نظارت دقیق بر این عمل، استفاده از چنین تمهداتی برای کاهش نیروهای طرح منطقی به نظر نمی‌رسد. لیکن در صورتی که از اجرای دقیق کار مطمئن باشیم، در این صورت طبق توصیه AISC، ورق وصلة مربوط به بال یا جانی که تحت اثر نیروی فشاری و لنگر خمشی به فشار کار می‌کند، می‌تواند برای ۵۰ درصد نیروی فشاری طراحی گردد. اگر تحت اثر نیروی محوری و لنگر خمشی در بالی نیروی کششی ایجاد گردد، در این صورت ورق وصلة مربوط به‌این بال باید برای اثر مشترک لنگر ناشی از نیروهای جانبی (باد یا زلزله) و ۷۵ درصد نیروی فشاری ناشی از بار مرده (بدون احتساب بار زنده)، طراحی گردد.

۱۱-۷-۵ پرکننده‌ها

در اتصالات جوشی ساختمان‌ها، پرکننده‌هایی را که ضخامت‌شان از ۶ میلی‌متر بیشتر باشد باید به اندازه کافی از لبه ورق وصله ادامه داد و قسمت ادامه یافته را با جوش کافی به قطعه‌ای که در زیرش قرار دارد متصل نمود. (شکل ۱۱-۴۲-ت). قدرت جوش باید طوری باشد که تنش‌های ورق وصله را که به صورت بار برون محور بر روی سطح صفحه پرکننده وارد می‌شود، تحمل نماید. جوشی که ورق وصله را به پرکننده متصل می‌نماید باید طوری باشد که بتواند تنش‌های ورق وصله را به ورق پرکننده منتقل نموده و خط جوش باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا از تنش بیش از حد صفحه پرکننده در ناحیه جوش‌ها جلوگیری به عمل آید. لبه پرکننده با ضخامت کمتر از ۶ میلی‌متر باید با لبه ورق وصله هم سطح شده و اندازه جوشی که به کار برده می‌شود باید برابر مجموع اندازه لازم برای انتقال تنش ورق وصله به ورق پرکننده به علاوه ضخامت ورق پرکننده باشد. در صورتی که ضخامت ورق پرکننده زیاد باشد، توصیه می‌شود از جزئیات شکل ۱۱-۴۳ استفاده نمود.

۱۱-۶ اتصالات اعضای فشاری و کششی در خرپاها

اتصالات در دو انتهای اعضای کششی و یا فشاری خرپاها باید نیروی ناشی از باری که در طراحی به کار برده شده است را تحمل نماید، ولی این اتصالات نباید مقاومت کمتر از 5° درصد مقاومت مؤثر قطعات را بر مبنای نوع تنشی که قطعه بر آن اساس انتخاب می‌شود، دارا باشند.

۱۲-۱۱ مثال

مطلوبست طراحی وصلة یک ستون IPB240 به ستون طبقه زیر آن که یک ستون IPB260 می‌باشد.
نیروهای موجود در محل اتصال عبارتند از:

(نیروی محوری) $P = 65 \text{ ton}$

$M_x = 5 \text{ ton.m}$ (لنگر)

$V_x = 4 \text{ ton}$ (برش)

ارتفاعات طبقه $3/8$ متر می‌باشد و ضریب $K_y = 1/15$ و $K_x = 1/15$ تعیین گردیده است و فولاد مصرفی از نوع

$F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$ با ST37 می‌باشد.

حل:

تعیین تنش مجاز برای ستون:

$$\frac{K_x L_x}{r_x} = \frac{1.15 \times 380}{10.3} = 42.4$$

$$\frac{K_y L_y}{r_y} = \frac{1 \times 380}{6.08} = 63 \rightarrow F_a = 1149 \text{ kg/cm}^2$$

مشخصات هندسی	IPB260	IPB240
ارتفاع (cm)	۲۶	۲۴
پهنهای بال (cm)	۲۶	۲۴
ضخامت جان (cm)	۱	۱
ضخامت بال (cm)	۱/۷۵	۱/۷
مساحت (cm^2)	۱۱۸	۱۰۶
ارتفاع جان (cm)	۲۲/۵	۲۰/۶
$I_x (\text{cm}^4)$	۱۴۹۲۰	۱۱۲۶۰
$r_x (\text{cm})$	۱۱/۲	۱۰/۳
$r_y (\text{cm})$	۶/۵۸	۶/۰۸

نیروی محوری را به نسبت مساحت و لنگر خمی را به نسبت ممان اینرسی بین بال و جان IPB240 تقسیم می‌کنیم:

$$I_w = \frac{1 \times 20.6^3}{12} = 728 \text{ cm}^4$$


$$A_w = 1 \times 20.6 = 20.6 \text{ cm}^2$$

$$P_w = 65 \times \frac{20.6}{106} = 12.6 \text{ ton}$$

$$P_f = \frac{65 - 12.6}{2} = 26.2 \text{ ton}$$

$$M_w = 5 \times \frac{728}{11260} = 0.32 \text{ ton.m}$$

$$M_f = 5 - 0.32 = 4.68 \text{ ton.m}$$

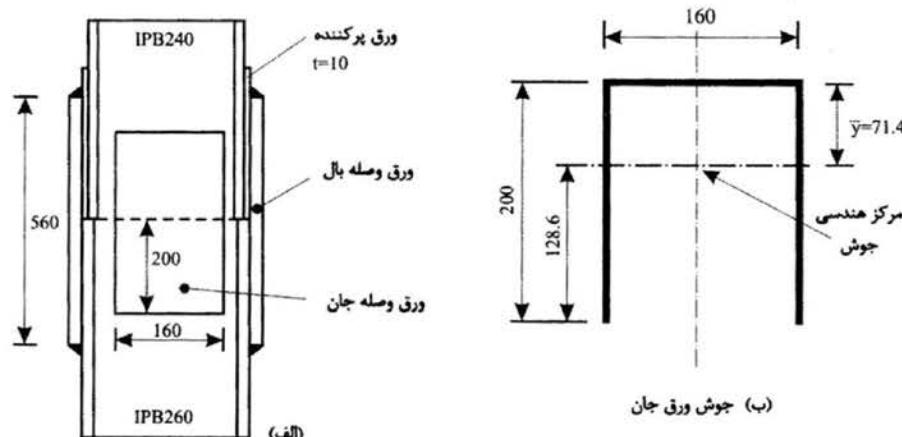

شکل ۱۱-۴۴ مربوط به مثال ۱۱-۱۲ (ابعاد به میلی‌متر).

محاسبه وصله بال

$$\text{نیروی حد اکثر} = 26.2 \pm \frac{4.68 \times 100}{(24 - 1.7)} = 26.2 \pm 21$$

$$\text{نیروی حد اکثر} = 47.2 \text{ ton}$$

$$\text{نیروی حداقل} = 5.2 \text{ ton}$$

وصله بال را برای تمام نیروی موجود در محل مقطع طراحی می‌نماییم.

$$\text{سطح لازم برای وصله} = \frac{47.2 \times 1000}{1149} = 41 \text{ cm}^2$$

$$\text{پهنای ورق} = 20 \text{ cm}$$

$$\text{ضخامت ورق} = \frac{41}{20} = 2.05 \rightarrow t = 2.2 \text{ cm}$$

محاسبه جوش

$$D = 10 \text{ mm}$$

$$650 \times 1 \times L = 47.2 \times 1000$$

$$L = 72.6 \text{ cm}$$

$$\frac{72.6 - 20}{2} = 26.3 \text{ cm} = \text{طول جوش دان}$$

طول وصله را در هر طرف ۲۸ سانتی‌متر در نظر می‌گیریم.

$$28 \times 2 = 56 \text{ cm} = \text{ارتفاع کل وصله بال}$$

ورق پُرکننده بال

$$\frac{26 - 24}{2} = 1 \text{ cm} = \text{ضخامت ورق پُرکننده}$$

$$= 28 + 4 = 32 \text{ cm} = \text{ارتفاع ورق پُرکننده}$$

$$= 20 + 2 = 22 \text{ cm} = \text{پهنای ورق پُرکننده}$$

جوش ورق پُرکننده مطابق جوش ورق بال انتخاب می‌گردد، یعنی $D = 10 \text{ mm}$ به طور دور تا دور انجام می‌شود.

محاسبه وصله جان

از دو ورق $160 \times 8 \text{ mm}$ استفاده کرده و آن را کنترل می‌کنیم:

$$S = 2 \times \frac{0.8 \times 16^2}{6} = 68.3 \text{ cm}^3$$

$$A = 2 \times 16 \times 0.8 = 25.6 \text{ cm}^2$$

$$f = \frac{P}{A} \pm \frac{M}{S} = \frac{12.6 \times 1000}{25.6} \pm \frac{0.32 \times 10^5}{68.3} = 492 \pm 469$$

$$= 961 \text{ kg/cm}^2 \quad (\text{خوبست})$$

$$= 23 \text{ kg/cm}^2 \quad (\text{خوبست})$$

محاسبه جوش

این جوش تحت اثر لنگر پیچشی و نیروهای محوری و برشی قرار دارد. چون دو ورق وصله داریم، بنابراین نیروی هر یک برابر است با:

$$V = \frac{4}{2} = 2 \text{ ton}$$

$$P = \frac{12.6}{2} = 6.3 \text{ ton}$$

$$M = \frac{0.32}{2} = 0.16 \text{ ton.m}$$

ابعاد جوش را طبق شکل ۱۱ - ۴۴ - ب، در نظر می‌گیریم:

$$b = 16 \text{ cm} \quad d = 20 \text{ cm}$$

$$A = 16 + 2 \times 20 = 56 \text{ cm}^2 / \text{cm}$$

$$f'_y = \frac{P}{A} = \frac{6.3 \times 1000}{56} = 112.5 \text{ kg/cm}$$

$$f'_x = \frac{V}{A} = \frac{2 \times 1000}{56} = 35.7 \text{ kg/cm}$$

$$I_p = \frac{(16)^3 + 6(16)^2(20) + 8(20)^3}{12} - \frac{(20)^4}{2(20) + 16} = 5377 \text{ cm}^4 / \text{cm}$$

$$\bar{Y} = \frac{d^2}{b + 2d} = \frac{20^2}{16 + 40} = 7.14 \text{ cm}$$

$$\text{فاصله نقطه A تا مرکز نقل} = 20 - 7.14 = 12.86 \text{ cm}$$

$$M_t = 2 \times 12.86 \times 10^{-2} + 0.16 = 0.42 \text{ ton.m}$$

$$f''_x = \frac{M_t y}{I_p} = \frac{0.42 \times 10^5 \times 12.86}{5377} = 100.45 \text{ kg/cm}$$

$$f''_y = \frac{M_t x}{I_p} = \frac{0.42 \times 10^5 \times 8}{5377} = 62.49 \text{ kg/cm}$$

$$f_x = 35.7 + 100.45 = 136.15 \text{ kg/cm}$$

$$f_y = 112.5 + 62.49 = 174.99 \text{ kg/cm}$$

$$f = \sqrt{f_x^2 + f_y^2} = 221.72 \text{ kg/cm}$$

$$650D = 221.72$$

$$D = 0.34 \text{ cm}$$

D = 5 mm انتخاب می‌شود:

۱۱-۸ اتصالات مهاربند همگرا


۱۱-۸-۱ مقدمه


انواع مهاربندهای همگرا و اتصالات آنها در شکل ۱۱-۴۵ نشان داده شده‌اند. در اتصال این نوع مهاربندها، عضو قطری به‌ورق^۷ اتصال به‌وسیله جوش و یا پیچ متصل شده و ورق اتصال به‌وسیله جوش‌های گوشة افقی و قائم به‌تیر و ستون جوش می‌گردد.

۱۱-۸-۲ نکات فنی

اتصال تیر به‌ستون باید قادر به‌انتقال نیروی قائم و محوری عضو افقی به‌ستون باشد، از این‌رو غالباً آن را با جوش مستقیم به‌ستون یکپارچه می‌سازند. اعضای قطری معمولاً از نیمرخ نبشی و یا ناوданی به‌صورت تک و یا زوج انتخاب می‌گردد. هنگام استفاده از نیمرخ‌های زوج به‌منظور کاهش طول‌های افقی و قائم جوش ورق به‌تیر و ستون، می‌توان این جوش را دوطرفه انجام داد.

برای جلوگیری از ایجاد لنگرهای ثانویه در اتصال، حتی‌الامکان باید سعی نمود تا محور هندسی مهاربند از محل برخورد محورهای هندسی تیر و ستون عبور نماید و زاویه اعضای قطری با افق در حدود ۴۵ درجه باشد. در عمل ورق اتصال را با شکل‌ها و برش‌های مختلفی به‌کار می‌برند که شکل ۱۱-۴۶ یک نمونه از آنها را نشان می‌دهد. هندسه ورق اتصال طوری باید باشد که طول جوش‌های محاسبات L_{wh}، L_{wv} و L_{wd} تأمین شود.

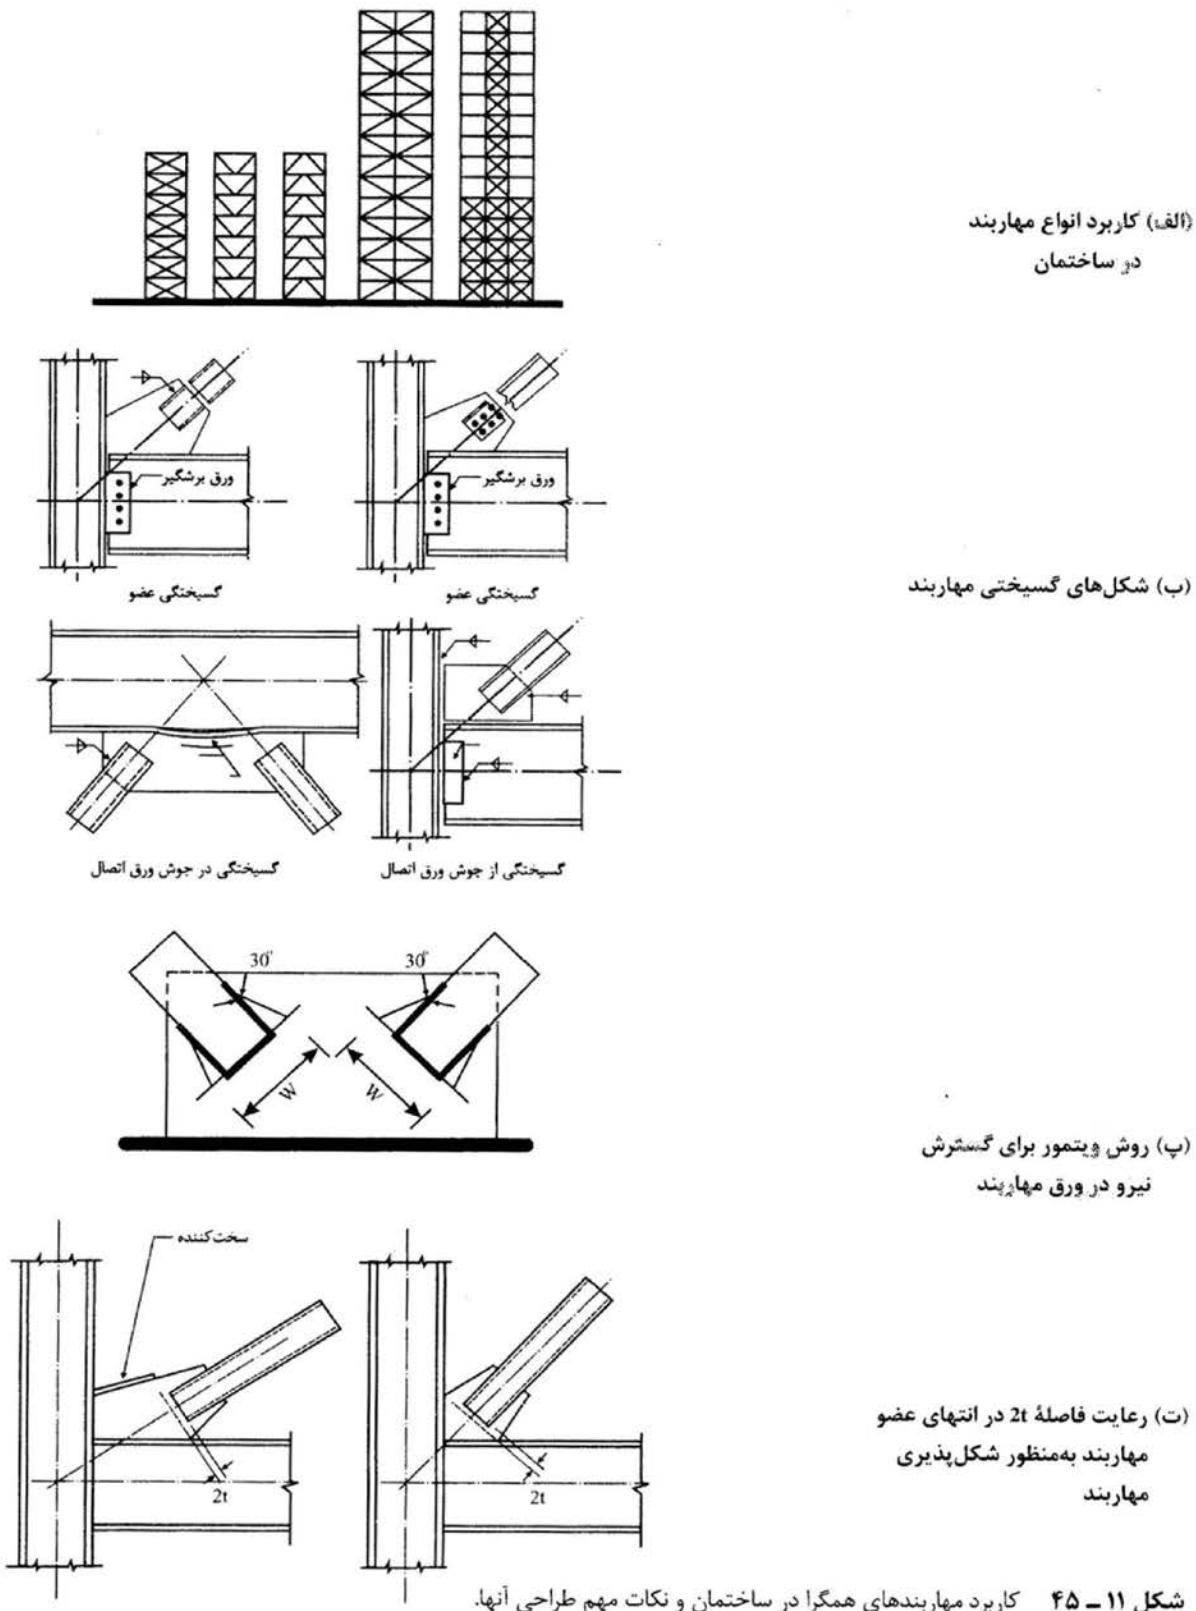

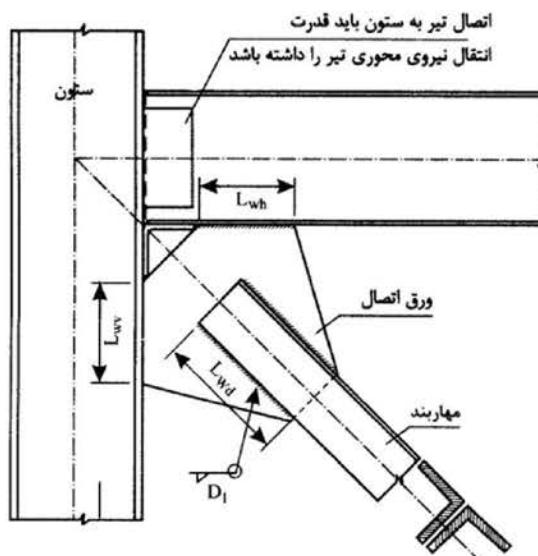

شکل ۱۱-۴۶ یک نمونه از اتصال مهاربندی.

۳-۸-۱۱ طرح اتصال مهاربندی

طراحی اتصال عضو قطری مهاربند، شامل طراحی و کنترل موارد زیر می‌باشد:

۱ - کنترل ورق اتصال

۲ - اتصال عضو مهاربند به ورق اتصال

۳ - اتصال ورق اتصال به تیر و ستون

۴ - اتصال تیر به ستون

۳-۸-۱۱ کنترل ورق اتصال

ورق اتصال باید جوابگوی ۵ کنترل تنش زیر باشد:

۱. کنترل تنش کششی در عرض مؤثر ویتمور (W)، مطابق شکل ۱۱-۴۷:

$$f = \frac{P}{Wt} \leq 0.6 F_y \quad (56-11)$$

۲. کمانش ورق اتصال در فشار مطابق شکل ۱۱-۴۸:

$$f_a = \frac{P}{Wt} < F_a \quad (57-11)$$


f_a = تنش فشاری در عرض مؤثر ویتمور

P = نیروی محوری فشاری مهاربند


W = عرض مؤثر ویتمور

t = ضخامت ورق اتصال


$$\frac{KL}{r} = F_a \quad \text{تشن فشاری مجاز با لاغری}$$

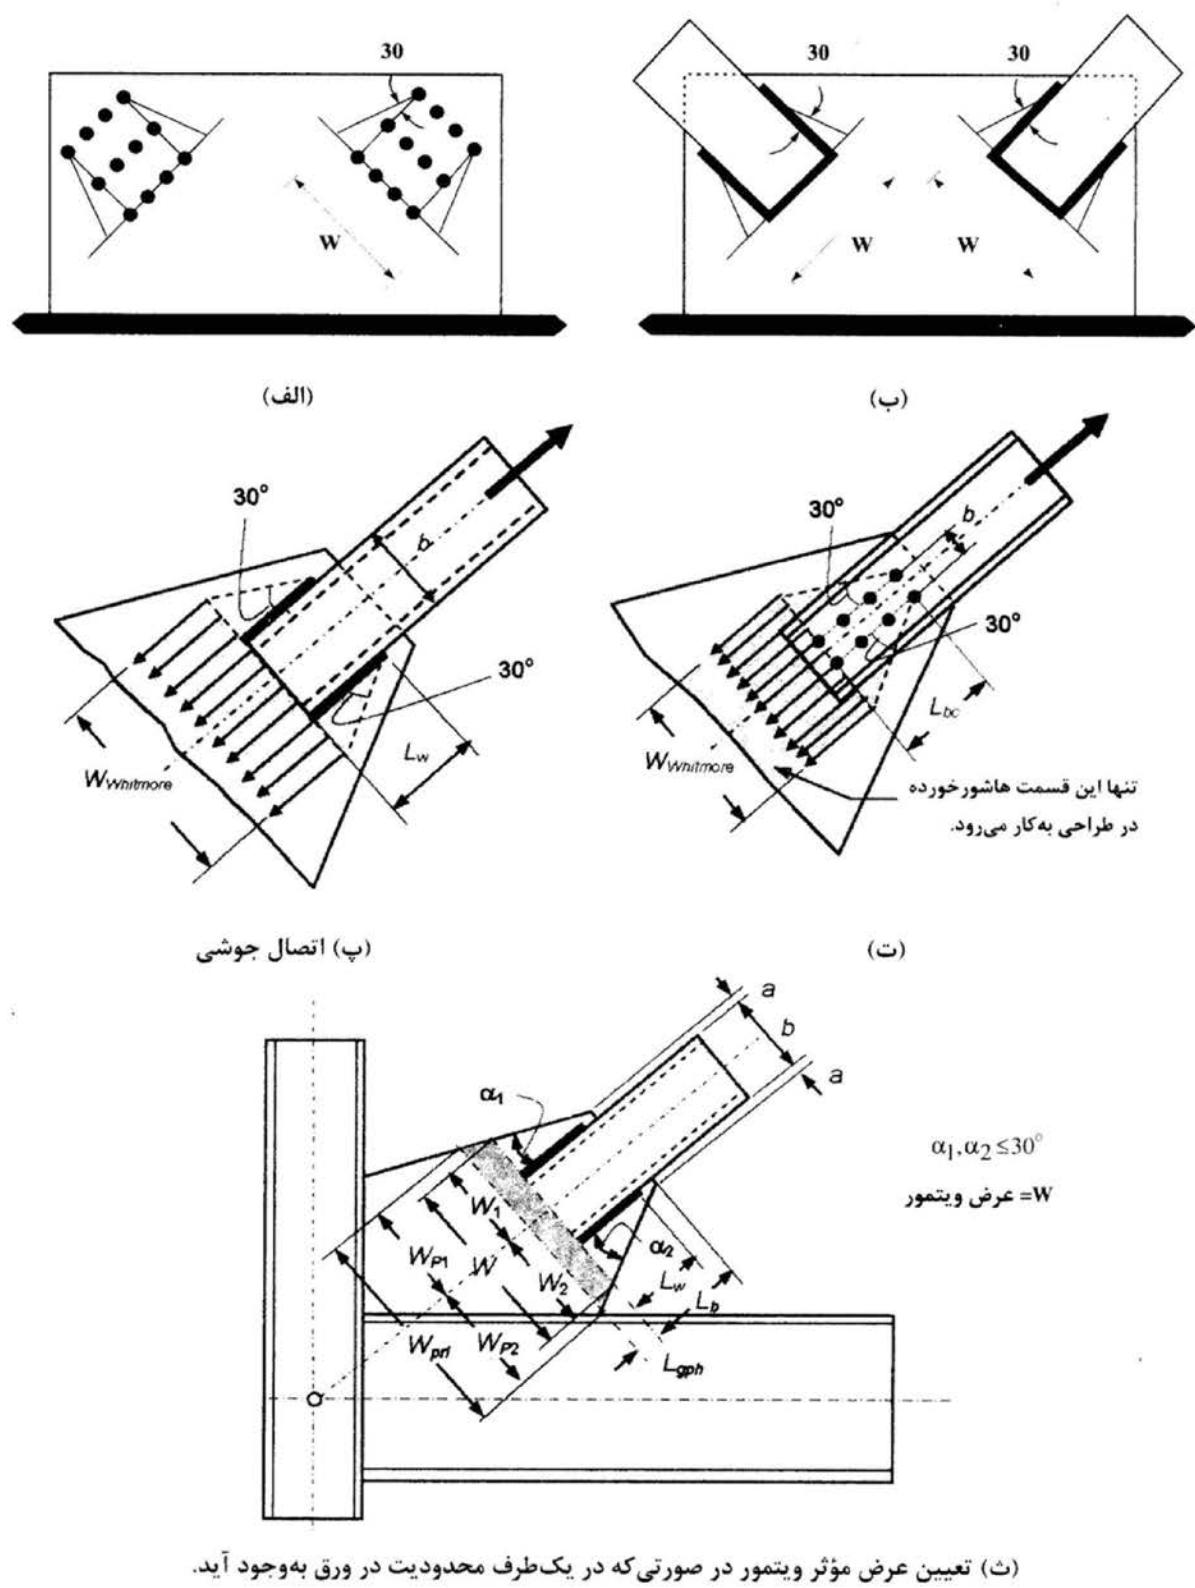

(ث) تعیین عرض مؤثر و بیتمور در صورتی که در یک طرف محدودیت در ورق به وجود آید.

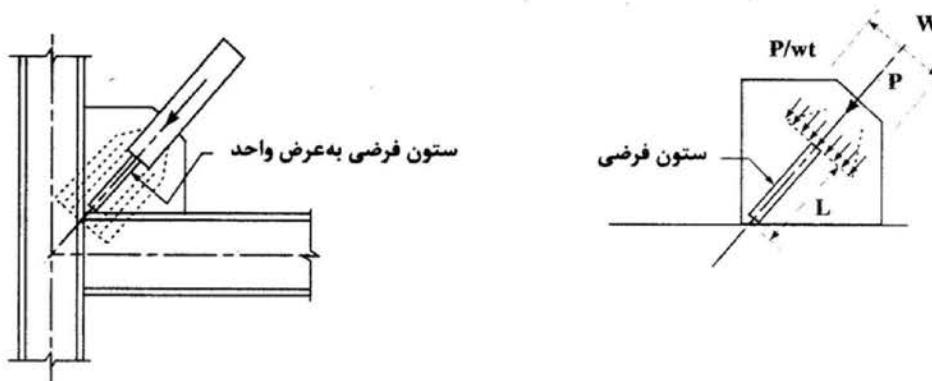

شکل ۱۱ - ۴۸ کمانش ورق اتصال در فشار.

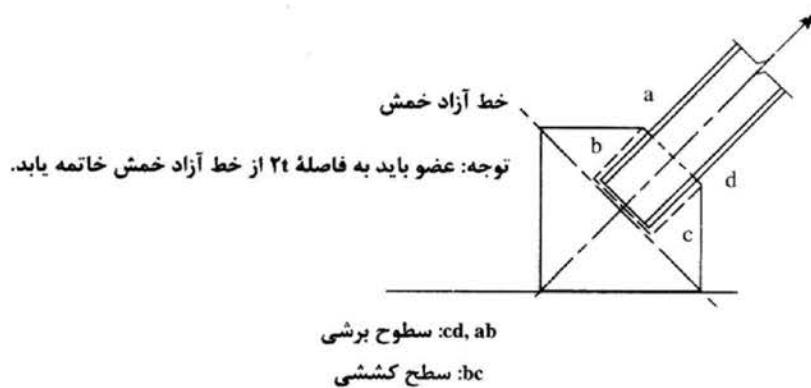

شکل ۱۱ - ۴۹ کنترل برش قالبی.

L = طول آزاد ورق اتصال

K = ضریب طول مؤثر مساوی $1/2$

t = شعاع زیراسیون ورقی به عرض واحد مساوی $1/3t$

۳. برش قالبی در کشش مطابق شکل ۱۱ - ۴۹

$$T \leq A_v F_v + A_t F_t \quad (۱۱-۴۸)$$

A_v = سطح مقطع خالص در برش

F_v = تنش برشی مجاز (مساوی $10/3F_u$)

A_t = سطح مقطع خالص کششی

F_t = تنش کششی مجاز (مساوی $10/5F_u$)

T = نیروی کششی مهاربند


۴. کنترل کمانش لبه آزاد ورق اتصال مطابق شکل ۱۱ - ۵۰

$$\frac{L}{t} \leq 0.85 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad (۱۱ - ۵۹)$$

E = ضریب الاستیسیته فولاد

F_y = تنش تسلیم فولاد

نسبت فوق برای فولاد نرمه با $F_y = 240 \text{ N/mm}^2$ مساوی ۲۵ به دست می‌آید.

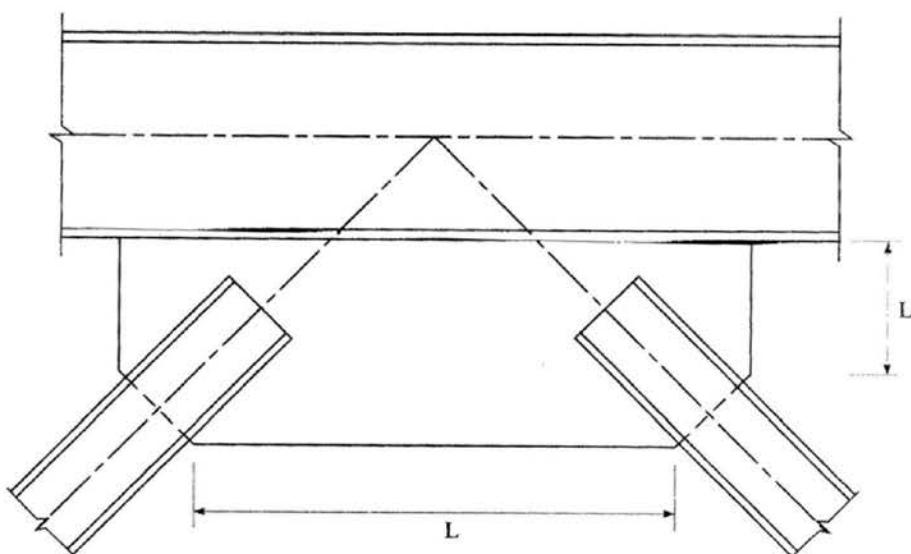

شکل ۱۱ - ۵۰ کمانش لبه آزاد ورق اتصال.

۵. کنترل تنش ترکیبی در هر مقطع دلخواه از ورق اتصال مطابق شکل ۱۱ - ۵۱


$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_b}{0.6F_y} + \frac{f_v}{0.4F_y} \leq 1 \quad (۱۱ - ۶۰)$$

که در آن:

f_a = تنش محوری در مقطع مورد مطالعه

f_b = تنش خمی در مقطع مورد مطالعه

f_v = تنش برشی در مقطع مورد مطالعه

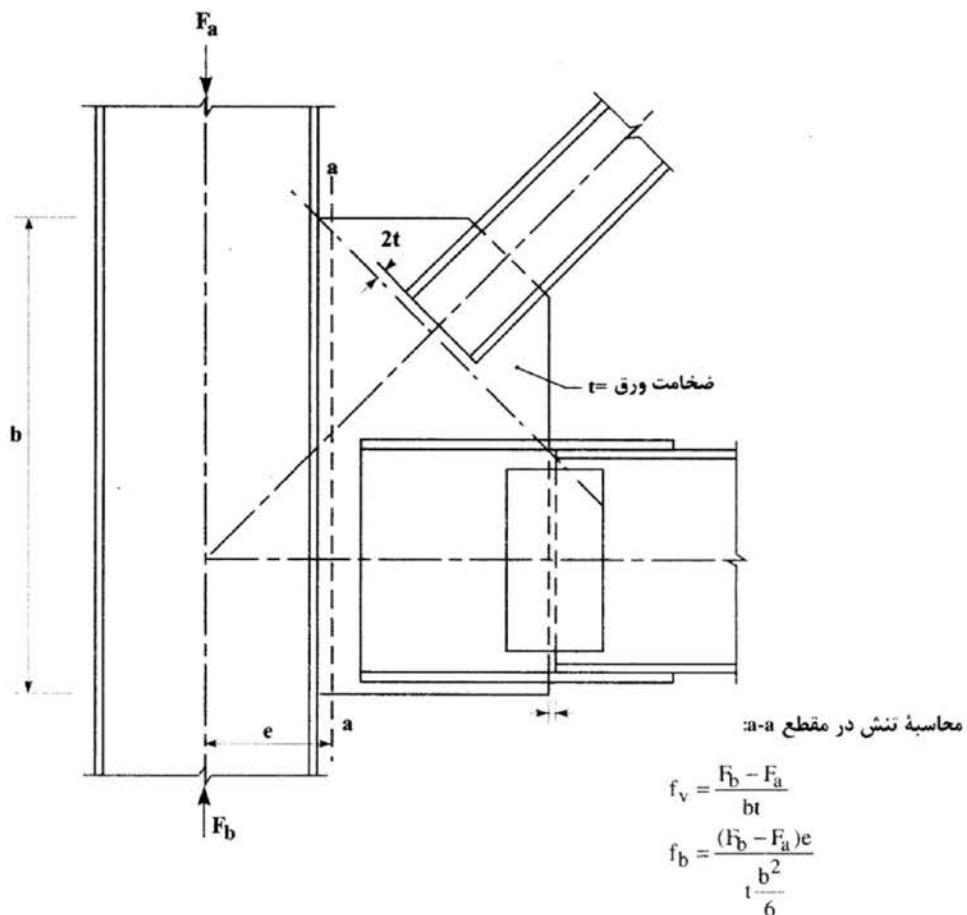

شکل ۱۱-۵۱ - کنترل تنش ترکیبی در مقطع a-a.

۱۱-۳-۲-۲ اتصال عضو قطری مهاربند به ورق اتصال

عضو قطری مهاربند که تحت نیروی محوری قرار دارد، باید با وسایل اتصال کافی (پیچ یا جوش) به ورق اتصال، متصل گردد. مقاومت مجاز اتصال، کمترین مقدار از مقادیر زیر می‌باشد:

- ۱ - مقاومت کششی عضو مهاربند (مساوی $A_{eff} = 0.16 F_y$) که A سطح مقطع عضو و F_y تنش تسلیم فولاد می‌باشد.
- ۲ - حداکثر نیرویی که از سیستم بر مهاربند اعمال می‌شود.

۱۱-۳-۳-۲ اتصال ورق اتصال به تیر و ستون

روش‌های مختلفی جهت کنترل اتصال ورق مهاربندی به تیر و ستون ارایه شده و از گذشته مورد استفاده بوده‌اند که


* در طرح لرزه‌ای و در حالت شکل پذیری زیاد $F_{ye} = 1.15 F_y$ جایگزین F_y می‌شود.

تعدادی از آنها براساس اصول کلاسیک تحلیل سازه و برخی براساس نتایج مدل‌سازی‌های عددی و مطالعات آزمایشگاهی ارایه شده‌اند. در این قسمت تعدادی از این روش‌ها به شرح زیر معرفی می‌شوند:

- ۱ - روش تجزیه نیروها
- ۲ - روش آستانه
- ۳ - مجموعه روش‌های تورنتون

۱ - روش تجزیه نیروها


این روش جزو روش‌های قدیمی بوده و در دهه‌های گذشته مورد استفاده بوده است. در این روش، نیروی مهاربندی بهدو مؤلفه متقاطع یا موازی مطابق شکل تجزیه می‌شود. روش تجزیه بهدو مؤلفه متعدد بسیار متداول می‌باشد (شکل ۱۱ - ۵۲).

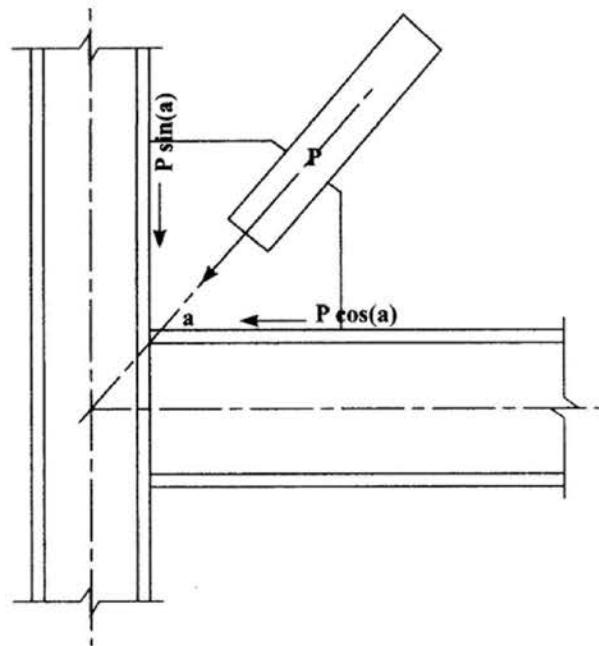

شکل ۱۱ - ۵۲ - روش تجزیه نیروهای مهاربندی.

۲ - روش شبیه به خربا (روش آستانه)

این روش توسط استاد آستانه اصل در سال ۱۹۸۹ ارایه شده است. در این روش با شبیه ورق اتصال به خربا، نیروی عضو قطری مهاربندی به دو مؤلفه وارد بر مرکز وجوده متصل به تیر و ستون تجزیه و محاسبه می‌گردد. شکل ۱۱ - ۵۳ مقادیر نیروهای محاسبه شده در وجوده متصل به تیر و ستون را در این روش نشان می‌دهد.

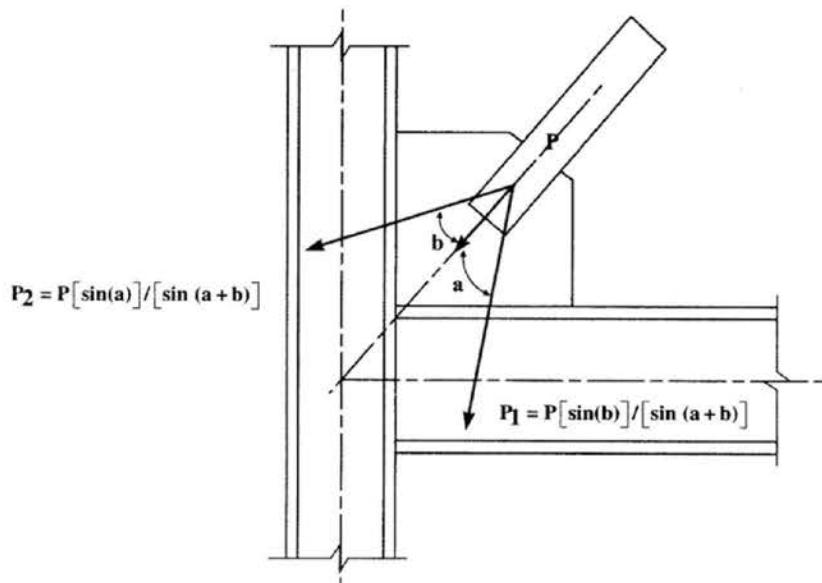


شکل ۱۱ - ۵۳ روش آستانه در تعیین نیروهای تکیه‌گاهی ورق اتصال.

۳- مجموعه روش‌های تورنتون

در این قسمت چندین روش مختلف که در قالب مقاله‌ای توسط تورنتون (۱۹۹۱) از طرف کمیته مشترک انجمن فولاد آمریکا و انجمن مهندسین عمران آمریکا ارایه شده است، معرفی می‌شود. در این روش‌ها بر اساس فرضیات مختلف، نمودار آزاد نیروهای وارد بر ورق مهاربندی تعیین شده و ورق اتصال برای این نیروها کنترل و طراحی می‌شود.

الف - روش کیس (KISS)


در این روش با تشبیه قاب مهاربندی شده همگرا به یک خرپای قائم و با فرض محل تقاطع نیروها در محل تقاطع خط محور تیر، ستون و قطری، نمودار آزاد ورق مهاربندی مطابق شکل ۱۱ - ۵۴ به دست می‌آید.

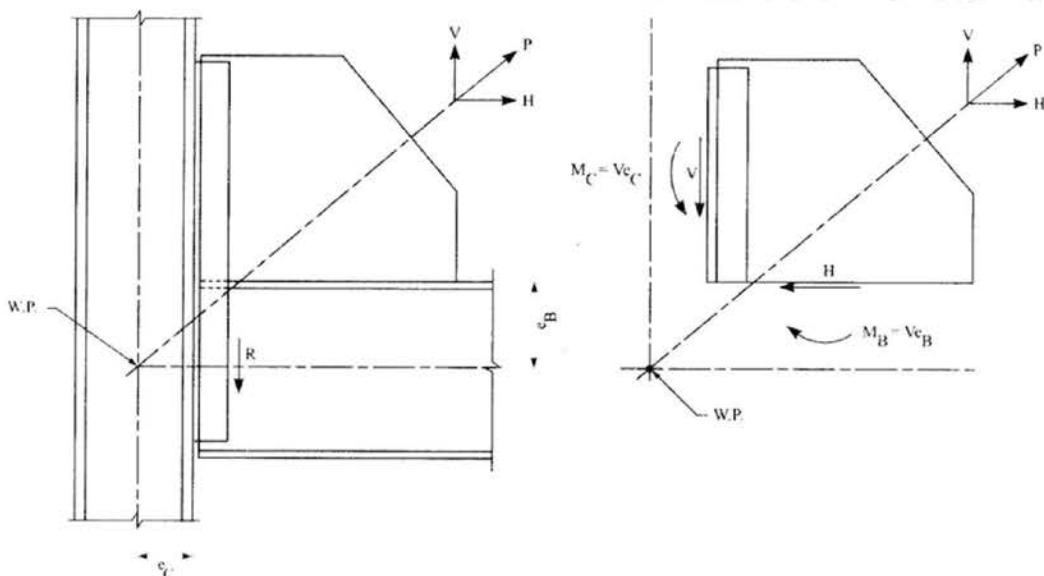


شکل ۱۱ - ۵۴ نیروهای وارد بر وجوه ورق اتصال در روش KISS.

ب - روش AISC

مطابق شکل ۱۱ - ۵۵، در این روش فرض می‌شود که برآیند نیروهای وارد بر وجه جان ستون از نقطه فرضی عملکرد نیروها می‌گذرد و در این روش لنگری بر وجه اتصال ورق به جان ستون ایجاد نمی‌شود. شکل ۱۱ - ۵۶ فرضیات این روش را نشان می‌دهد.

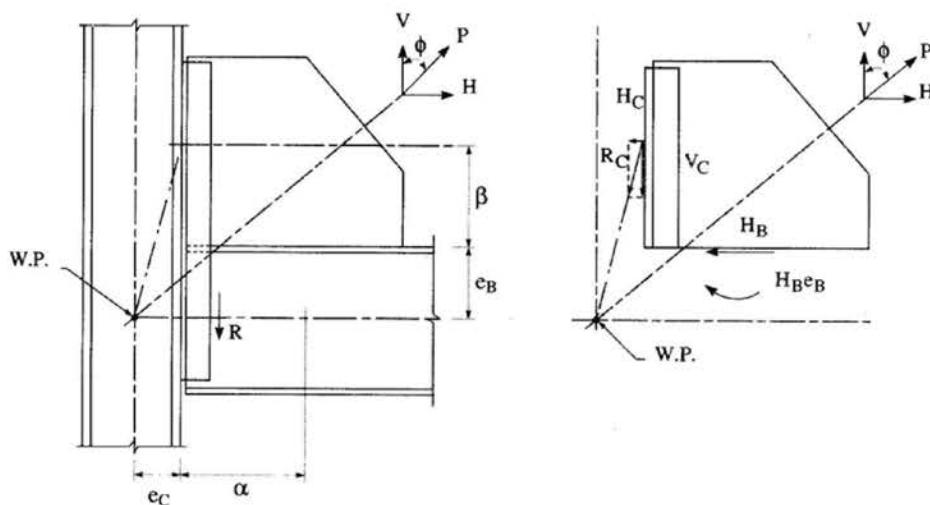


شکل ۱۱ - ۵۵ نیروهای وارد بر وجه ورق اتصال در روش AISC

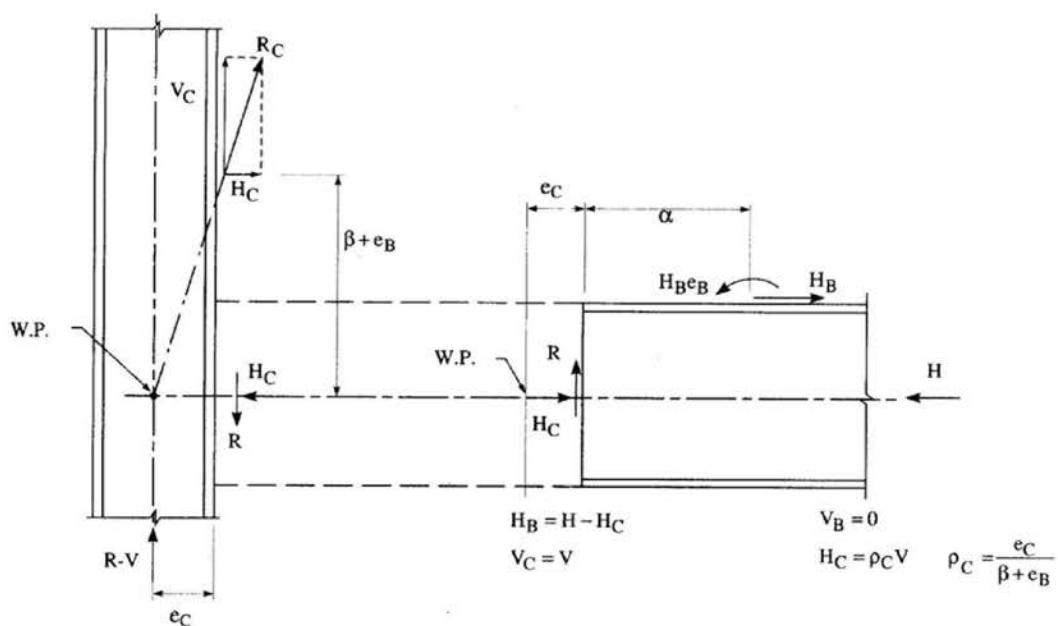


شکل ۱۱ - ۵۶ نمودار آزاد تیر و ستون در روش AISC

پ - روش ریکر^۸

در این روش فرض بر این است که برآیند نیروهای لبه ورق اتصال در هر دو وجه با خط اثر نیروی قطری موازی است. طبق نمودار آزاد نشان داده شده در شکل ۱۱ - ۵۷ وجود لنگر خمشی در لبه‌ها لازم است. از آنجا که لنگر مورد نظر به صورت بردار آزاد است، موقعیت اثر آن می‌تواند در وجه متصل به تیر، وجه متصل به ستون یا در محل اتصال تیر و ستون فرض شود. شکل ۱۱ - ۵۸ خلاصه‌ای از روابط محاسباتی این روش را نشان می‌دهد.

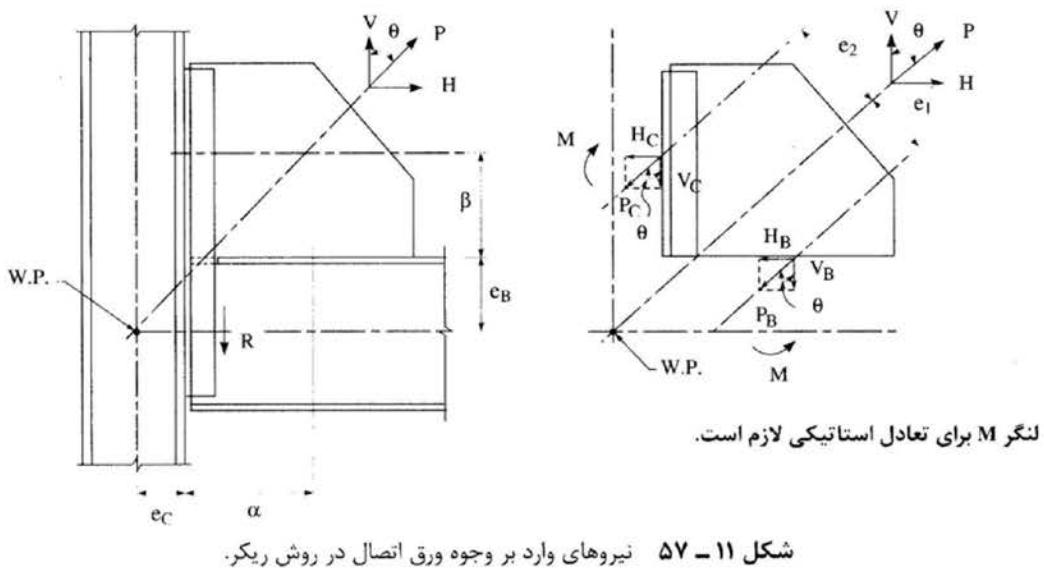



شکل ۱۱ - ۵۷ نیروهای وارد بر وجوده ورق اتصال در روش ریکر.

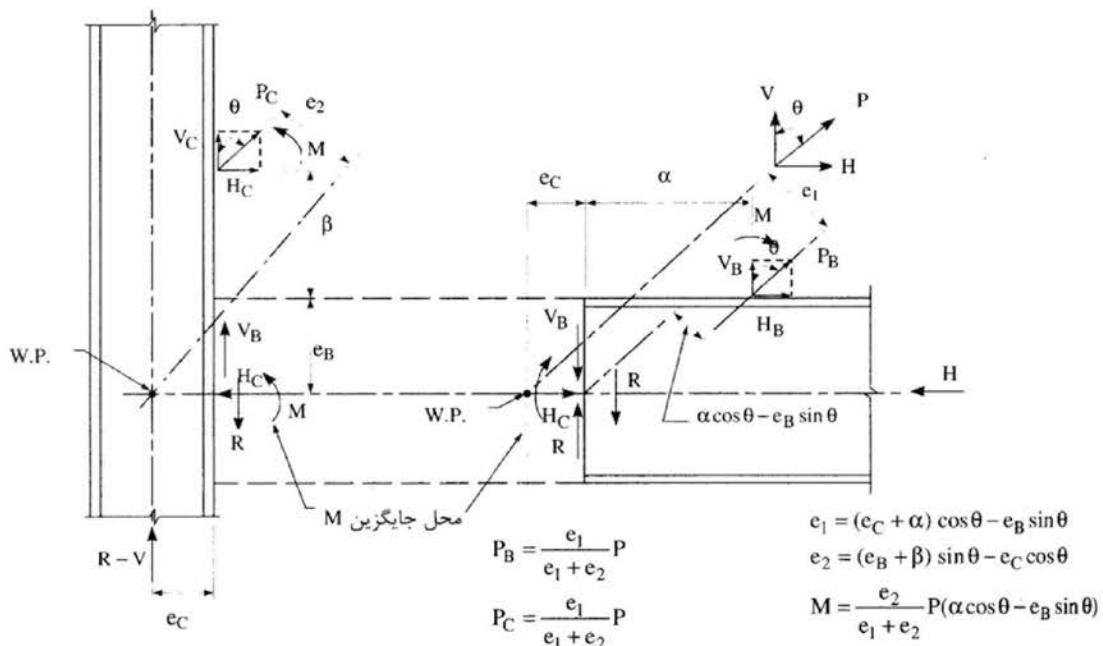

شکل ۱۱ - ۵۸ نمودار آزاد تیر و ستون در روش ریکر.

ت - روش اصلاح شده ریچارد


در این روش موقعیت برآیند نیروها در وجه اتصال ورق مهاربندی به تیر و ستون معرفی نمی‌شود ولی در هر وجه یک لنگر خمشی در نظر گرفته می‌شود. شکل ۱۱-۵۹ روابط محاسباتی جهت تعیین نیروهای وارد بر ورق اتصال را به طور خلاصه نشان می‌دهد.

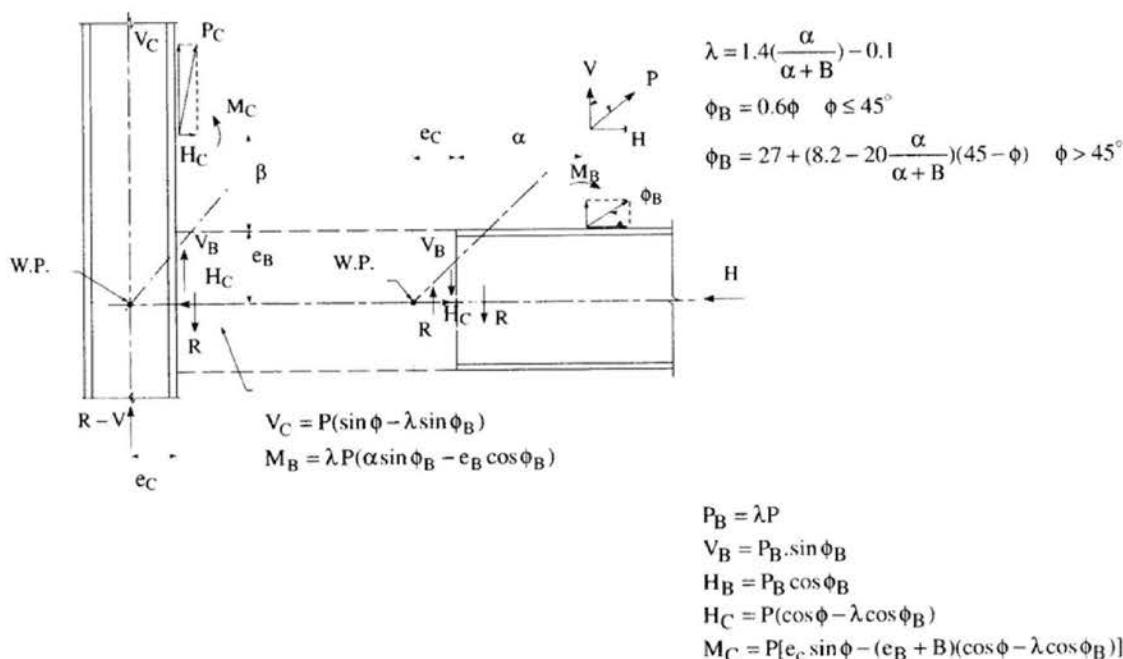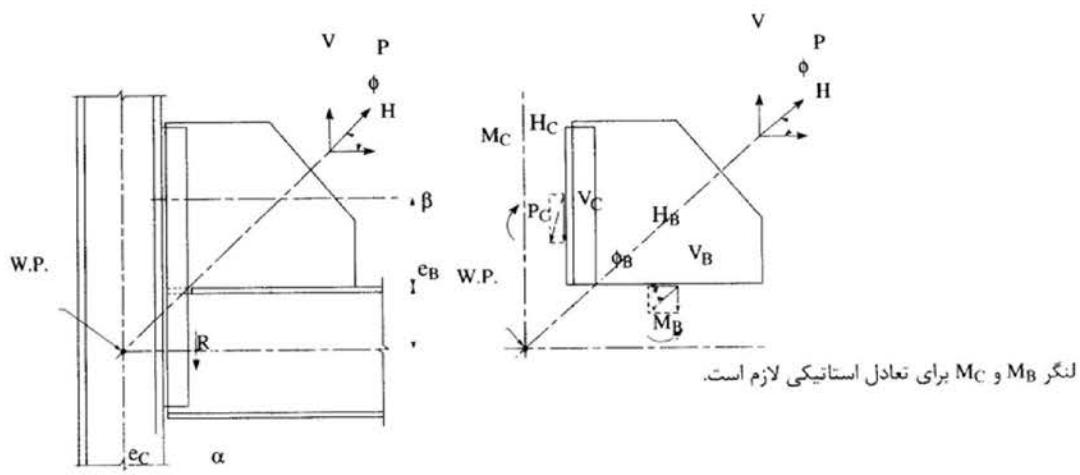

شکل ۱۱-۵۹ نمودار آزاد ورق اتصال و روابط محاسباتی روش اصلاح شده ریچارد.

ث - روش نیروی یکنواخت

در این روش فرض بر این است که سازه و اجزای آن، به همان شکلی که طراح مایل است، رفتار خواهند کرد، به شرط آنکه او مسیری با مقاومت کافی برای انتقال نیرو فراهم نماید. کفايت مقاومت اين مسیر بر مبنای اصول استاتیک و مقاومت مصالح تعیین می‌گردد. شکل ۱۱ - ۶۰ نیروهای وارد بر وجوده ورق اتصال را در روش نیروی یکنواخت نشان می‌دهد.

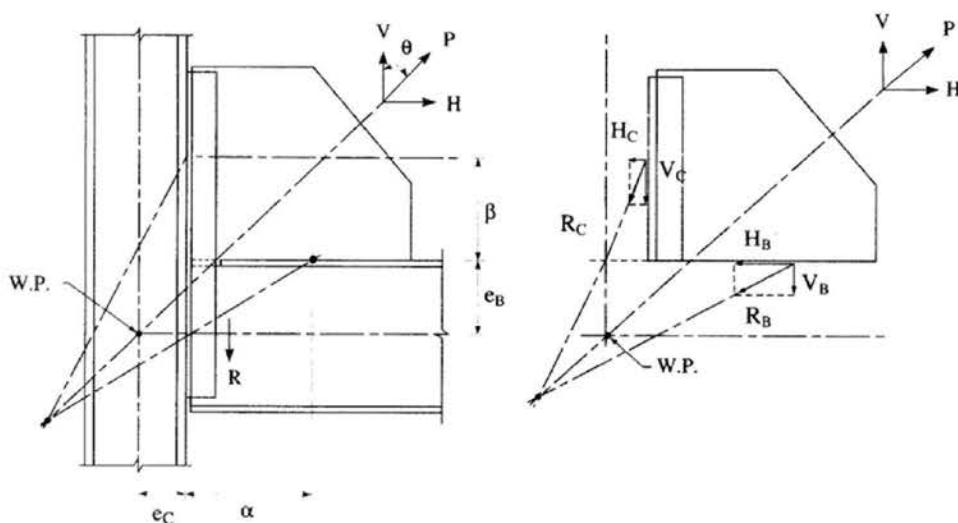

شکل ۱۱ - ۶۰ - نیروهای وارد بر وجوده ورق اتصال در روش نیروی یکنواخت.

مطابق شکل ۱۱ - ۶۱، نیروی عضو قطری مهاربند و نیروهای وارد بر وجوده ورق اتصال همه با هم متقاطعند. بنابراین هیچ لنگری برای برقراری تعادل مورد نیاز نخواهد بود. از سوی دیگر برآیند نیروی وجه ستون با محور ستون و مؤلفه افقی نیروی وجه تیر متقاطع است. همچنین نیروی برآیند وجه تیر با محور تیر و مؤلفه عمودی نیروی وجه ستون متقاطع است. بنابراین هیچ لنگری به ستون و یا تیر اعمال نمی‌شود.

این روش توانایی ایجاد توزیع تنش یکنواخت در تمام وجوده را دارد لذا آن را روش نیروی یکنواخت یا با اختصار UFM می‌خواند.

براساس نسبت‌های هندسی، محل نقطه تقارب نیروها قابل محاسبه می‌باشد. از انجام این محاسبات رابطه زیر حاصل می‌گردد:

$$\alpha - \beta \tan \theta = e_B \tan \theta - e_C \quad (۱۱ - ۶۱)$$

که در آن:

e_B = نصف ارتفاع تیر

e_C = نصف ارتفاع ستون

α = فاصله بین وجه ستون تا مرکز هندسی اتصال ورق به تیر


β = فاصله بین وجه تیر تا مرکز هندسی اتصال ورق به ستون

H = مؤلفه افقی نیروی مهاربند

V = مؤلفه قائم نیروی مهاربند

P = نیروی محوری مهاربند

A = نیروی محوری در میانه دهانه تیر

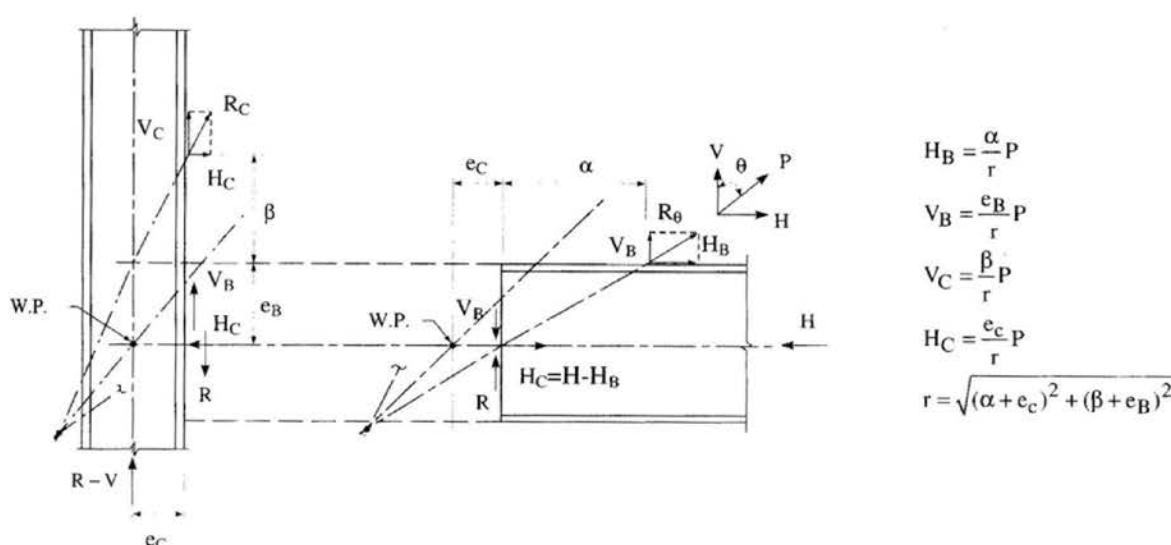

شکل ۱۱-۶۱ نمودار آزاد تیر تو ستون در روش نیروی یکنواخت.

مراحل کنترل و طراحی در این روش به قرار زیر است:

۱ - ابتدا با توجه به هندسه اتصال مقادیر فواصل α و β تعیین می‌شوند.

۲ - پارامتر r از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$r = \sqrt{(\alpha + e_c)^2 + (\beta + e_b)^2} \quad (11-62)$$


۳ - نیروهای بین ورق اتصال و تیر، H_B و V_B تعیین می‌شوند.

۴ - نیروهای بین ورق اتصال و ستون، H_C و V_C تعیین می‌شوند.

۵ - اتصال تیر به ستون باید برای نیروی برشی $R - V_B$ و نیروی محوری $A \pm (H - H_B)$ کنترل شود که R واکنش انتهای تیر و A نیروی محوری آن است.


در شکل ۱۱-۶۲ خلاصه‌ای از روش‌های نوین برای محاسبه نیروهای ورق اتصال به تیر و ستون نشان داده شده

است.

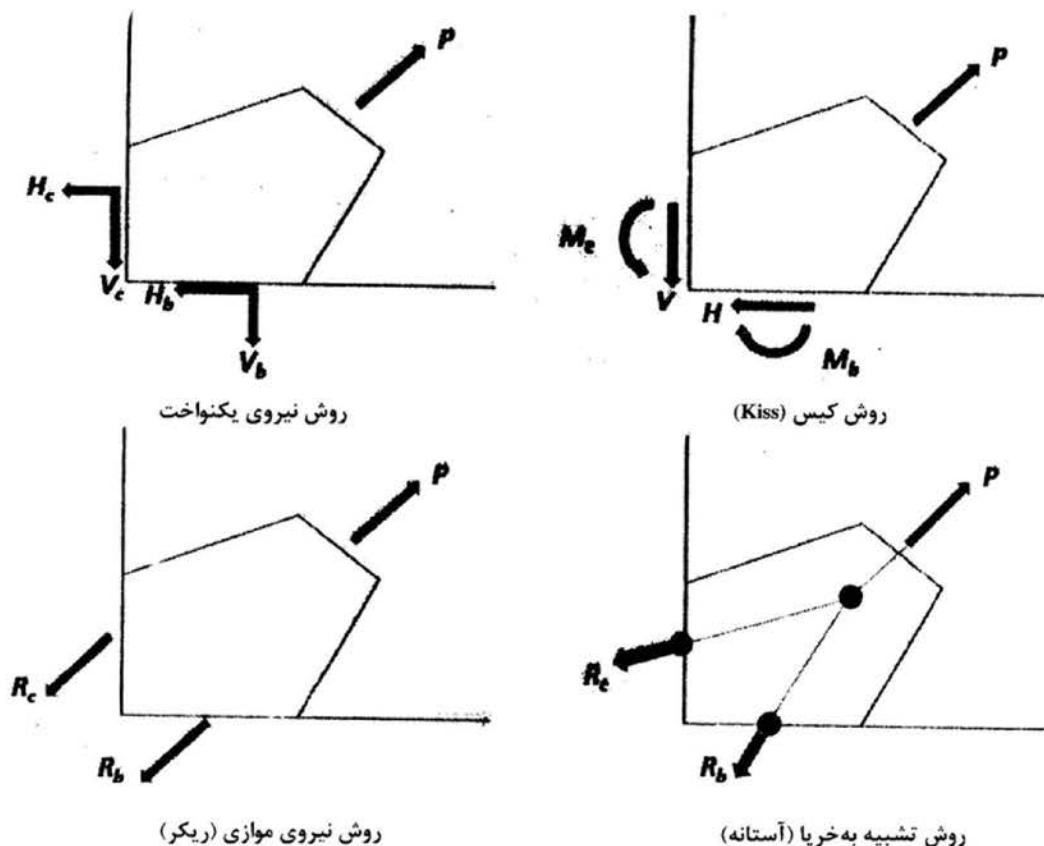


شکل ۱۱-۶۲ - خلاصه‌ای از روش‌های نوین برای تعیین نیروها در فصل مشترک ورق اتصال با تیر و ستون.

بهطور سنتی، ورق اتصال بهصورت غیریکپارچه بهتیر و ستون متصل می‌شود، لیکن ممکن است بهعلت برقراری اتصالات کارگاهی ساده‌تر، ورق اتصال را بهصورت یکپارچه^۱ در نظر گرفت که اعضای قطری و تیر افقی بهآن متصل شده است. (شکل‌های ۱۱-۶۳ و ۱۱-۶۴). در این حالت تعیین نیروهای داخلی در محل اتصال ورق اتصال بهستون شامل نیروی محوری، نیروی برشی و لنگر خمشی خواهد بود که تعیین آنها نسبتاً ساده است (شکل ۱۱-۶۳).

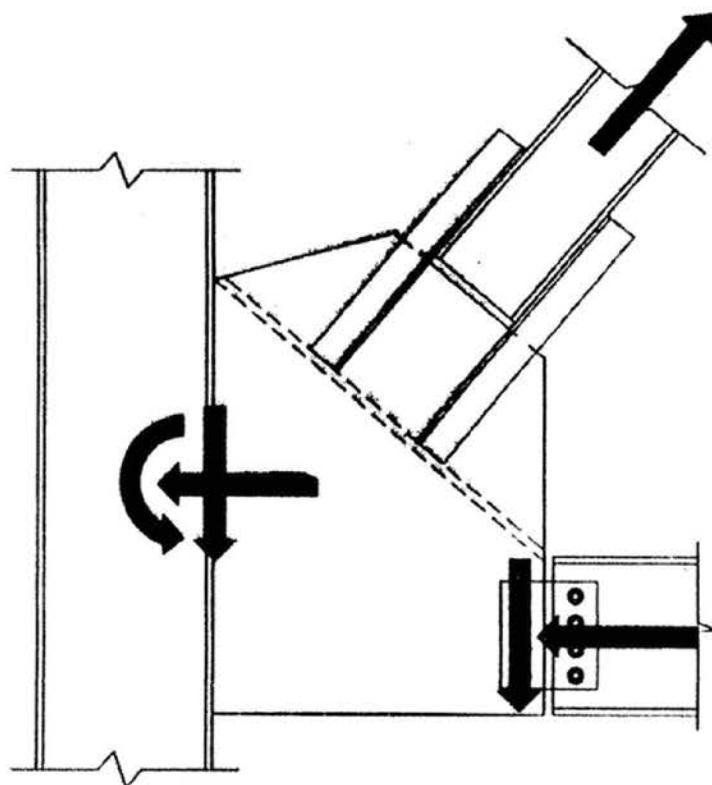

شکل ۱۱-۶۳ ورق اتصال یکپارچه برای عضو قطری و تیر.

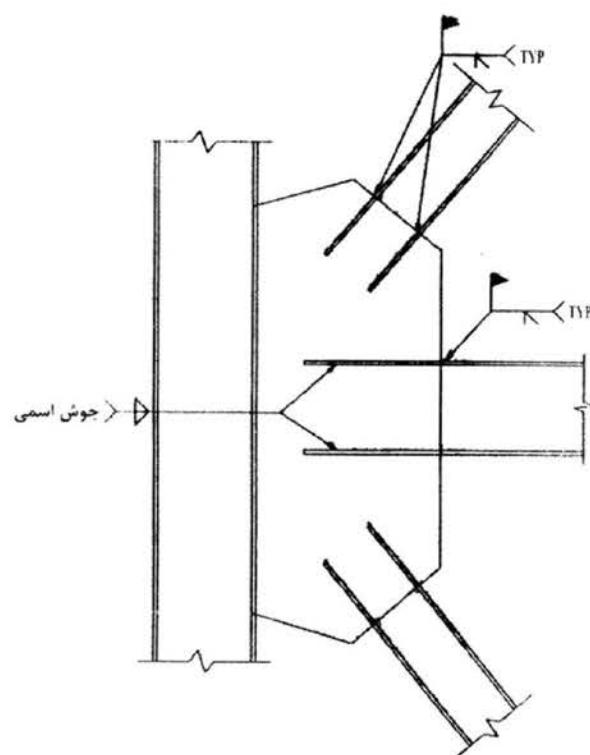

شکل ۱۱-۶۴ ورق اتصال یکپارچه برای کلية اعضای قطری و تیر.

مثال ۱۱ - ۱۳

اتصال مهاربندی در شکل ۱۱ - ۶۵ با هندسه نشان داده شده مفروض است. مقطع مهاربندی از دو عدد UNP240 طراحی شده است. ابعاد مناسبی برای ورق اتصال مهاربندی تعیین کنید و نیروهای وارد بر ورق اتصال را در محل اتصال به تیر و ستون براساس ظرفیت حداکثر کششی مقطع مهاربندی به روش نیروی یکنواخت محاسبه کنید.

حل:

مقطع مهاربندی 2UNP240

$$\text{سطح مقطع کل } A_g = 2 \times 42.3 = 84.6 \text{ cm}^2$$


$$\text{ظرفیت کششی مجاز } T = A_g \cdot 0.6 F_y = 84.6 \times 0.6 \times 2400 \times 10^{-3} = 122 \text{ ton}$$

$$\theta = 47^\circ \quad (\text{طبق طرح هندسه})$$

$$\tan \theta = \tan 47^\circ = 1.07$$

$$e_B = \text{نصف ارتفاع تیر} = 0.5 \times 90 = 45 \text{ cm}$$

$$e_C = \text{نصف ارتفاع ستون} = 0.5 \times 36 = 18 \text{ cm}$$

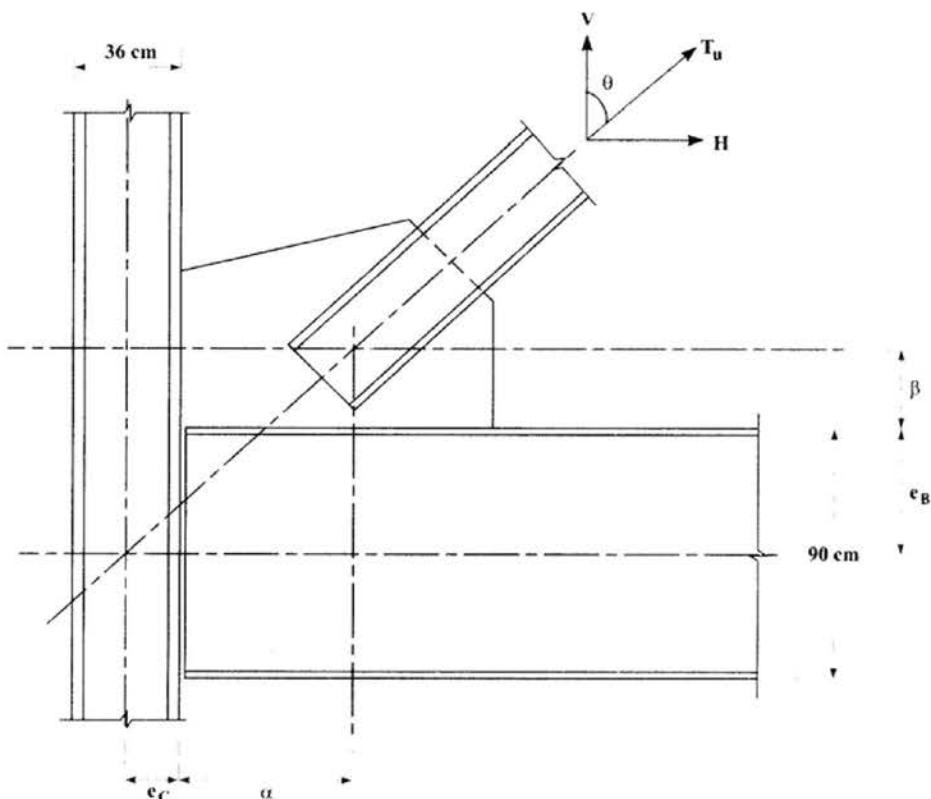

شکل ۱۱ - ۶۵

با انجام چندین نوبت سعی و خطأ مقدار β معادل 30° سانتی‌متر انتخاب می‌شود.

$$\alpha = e_B \tan \theta - e_C + \beta \tan \theta$$

$$\alpha = (45)(\tan 47) - 18 + 30(\tan 47)$$

$$\alpha = 62.4 \text{ cm}$$

$$r = \sqrt{(\alpha + e_C)^2 + (\beta + e_B)^2}$$

$$r = \sqrt{(62.4 + 18)^2 + (30 + 45)^2}$$

$$r = 110 \text{ cm}$$

نیروهای وارد بر ورق اتصال در محل اتکا به تیر و ستون براساس نیروی T به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:


$$V_C = \frac{\beta}{r}(T) = \frac{30}{110}(122) = 33.3 \text{ ton}$$

$$H_C = \frac{e_C}{r}(T) = \frac{18}{110}(122) = 20 \text{ ton}$$

$$H_B = \frac{\alpha}{r}(T) = \frac{62.4}{110}(122) = 69.2 \text{ ton}$$

$$V_B = \frac{e_B}{r}(T) = \frac{45}{110}(122) = 49.9 \text{ ton}$$

نمودار آزاد ورق اتصال و تیر ورق مطابق شکل زیر است:

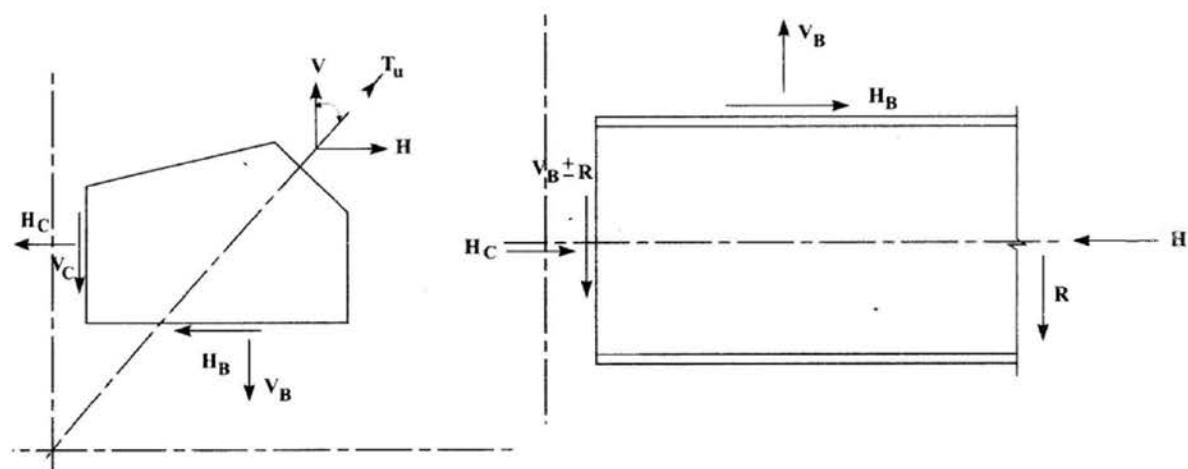

شکل ۱۱ - ۶۶

کنترل جسم آزاد ورق اتصال:

$$\sum H = 0$$

$$H = H_B + H_C$$

$$H = 122 \sin 47^\circ = 89.2 \text{ ton}$$

$$H_B + H_C = 69.2 + 20 = 89.2 \text{ ton}$$

$$\sum V = 0$$

$$V = V_B + V_C$$

$$V = 122 \cos 47^\circ = 83.2 \text{ ton}$$

$$V_B + V_C = 49.9 + 33.3 = 83.2 \text{ ton}$$

اتصال جوشی ورق اتصال در محل اتصال به تیر و ستون براساس نیروهای محاسبه شده کنترل می‌شود. به عنوان مثال خط جوش اتصال ورق به تیر برای نیروی V_B و H_B (جوش تحت اثر ترکیب برش و کشش) کنترل و محاسبه خواهد شد.

مثال ۱۱ - ۱۴

گره اتصال اعضا مهاربندی به تیر و ستون مطابق شکل ۱۱ - ۶۷ مفروض است. فولادهای مصرفی از نوع ST37 و الکترود جوشکاری از نوع E60 است. با توجه به مشخصات مقاطع تیر، ستون و مهاربند، اتصال ورق اتصال را به تیر و ستون با استفاده از روش AISC طراحی کنید. سازه مورد نظر در منطقه لرزه خیز شدید قرار دارد و $\Omega_0 = 2$ است.

قطع مهاربندی : 2UNP 200

$$A = 2 \times 32.20 = 64.40 \text{ cm}^2$$

قطع تیر : IPE450 , $d = 45 \text{ cm}$, $b_f = 19 \text{ cm}$


$$t_w = 0.94 \quad t_f = 1.46 \text{ cm}$$

قطع ستون : IPB400 , $d = 40 \text{ cm}$, $b_f = 30 \text{ cm}$

$$t_w = 1.35 \quad t_f = 2.4 \text{ cm}$$

حل:

برای حل مسئله ابتدا ظرفیت کششی و فشاری مجاز مقطع مهاربندی را تعیین نموده و سپس اتصال به صورت تمام قدرت طراحی می‌شود. از روش تنش مجاز استفاده شده است.

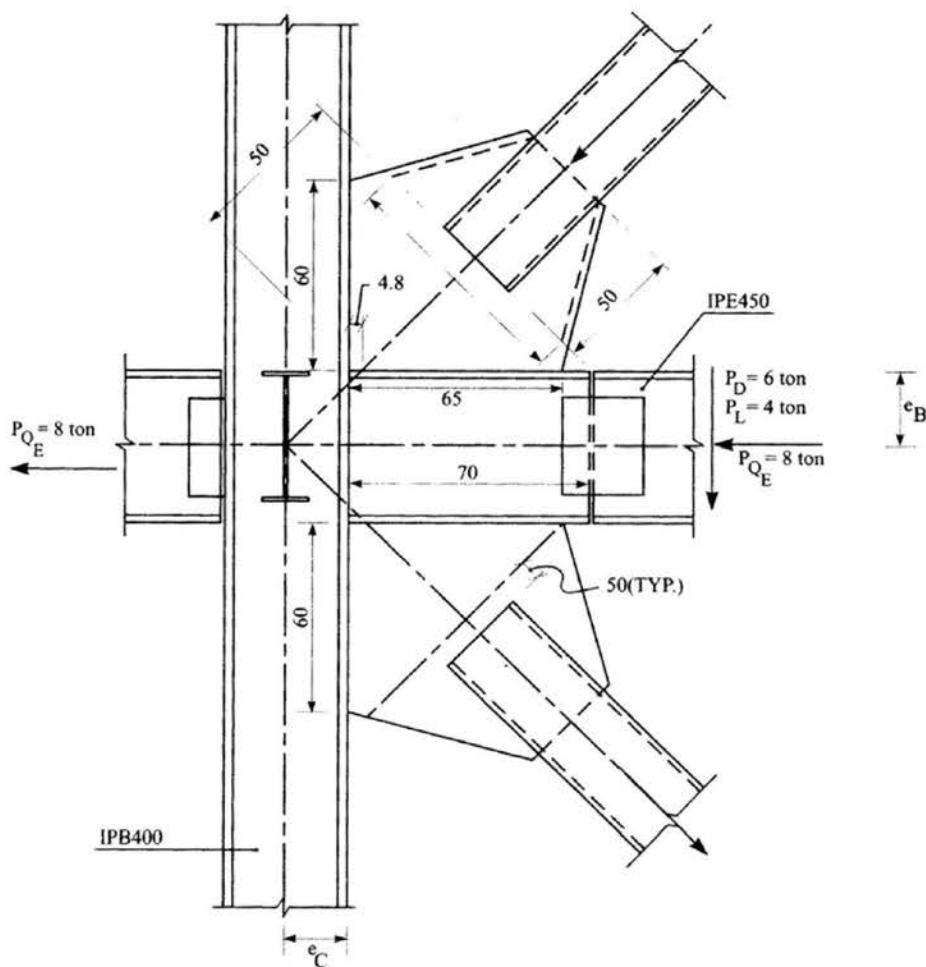

شکل ۱۱-۶۷

۱- محاسبه ظرفیت مقطع مهاربندی:

$$T_u = \text{ظرفیت کششی مجاز} = 0.6 F_y A_g$$

$$= 0.6 \times 2400 \times 64.4 \times 10^{-3} = 93 \text{ ton}$$

تنش مجاز فشاری را 1200 kg/cm^2 فرض می‌کنیم

$$P_c = 1.25 F_a \cdot A_g$$

$$= 1.25 \times 1200 \times 64.4 \times 10^{-3} = 97 \text{ ton}$$

نیروی طراحی مهاربند را در فشار و کشش معادل مقادیر به دست آمده در نظر می‌گیریم.

ضخامت اولیه ورق اتصال را 30 میلی‌متر فرض می‌کنیم.

۲- محاسبه نیروهای وارد بر ورق اتصال

با فرض عدم وجود لنگر خمی در ستون و براساس هندسه نشان داده شده در شکل، از روش AISC جهت تعیین نیروهای وارد بر ورق اتصال استفاده می‌شود:

$$e_B = \frac{1}{2} \times 45 = 22.5 \text{ cm}$$

$$e_C = \frac{1}{2} \times 40 = 20 \text{ cm}$$

$$\theta = \text{طبق شکل} = 45^\circ$$

$$\beta = \text{باسعی و خطأ} = 30 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \alpha &= e_B \tan \theta - e_C + \beta \tan \theta \\ &= (22.5) \tan 45 - 20 + 30 \tan 45 = 32.5 \text{ cm} \end{aligned}$$

نیروهای بدون ضریب ثقلی وارد بر تیر عبارتند از:

$$R = P_D + P_L = 6 + 4 = 10 \text{ ton}$$

فاصله محل اثر واکنش تیر از ستون برابر ۷۰ سانتی‌متر است. کل نیروی برشی وارد بر لب ستون برابر است با:

$$V_f = (93 + 97) \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 10 = 144 \text{ ton}$$

مقدار لنگر در بر بال ستون برابر است با:

$$\begin{aligned} M_f &= (93 + 97) \times \frac{1}{\sqrt{2}} e_C - R(70) \\ &= \left[190 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times 20 - 10 \times (70) \right] \times 10^{-2} = 19.87 \text{ ton.m} \end{aligned}$$

بازوی لنگر جهت تحمل لنگر خمی فوق برابر است با فاصله بین مراکز هندسی ناحیه اتصال ورق‌های اتصال بالا و پایین به وجه ستون:

$$d_{arm} = d_b + 2\beta = 45 + 2 \times 30 = 105 \text{ cm}$$

$$H_{UC} = \frac{M_f}{d_{arm}} = \frac{19.87}{1.05} = 18.92 \text{ ton}$$

نیروی برشی به نسبت سطح برشی ورق‌های اتصال و سطح برشی جان تیر توزیع می‌شود. در این مثال سطح برشی ورق‌های اتصال (در بالا و پایین) برابر است با:

$$A_{guss} = 2 \times 3 \times 60 = 360 \text{ cm}^2$$

$$A_{تیر} = d_b \cdot t_w = 45 \times 0.94 = 42.3 \text{ cm}^2$$

بنابراین سهم ورق اتصال از کل نیروی برشی در ستون برابر است با:

$$V_{UC} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{360}{360 + 42.3} \right) \times 144 = 64.4 \text{ ton}$$

$$R_{UB} = 144 - 2 \times 64.4 = 15.20 \text{ ton}$$

برای ورق اتصال مهاربند فشاری:

$$H_{UB} = P_c \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) - H_{UC} = 97 \times \frac{1}{\sqrt{2}} - 18.92 = 49.67 \text{ ton}$$

$$V_{UB} = P_c \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) - V_{UC} = 97 \times \frac{1}{\sqrt{2}} - 64.4 = 4.20 \text{ ton}$$

بازوی لنگر مؤلفه قائم نیروی مهاربندی برابر است با فاصله مرکز هندسی اتصال ورق به تیر تا محل برخورد محور مهاربندی با خط اتصال ورق با بال تیر. داریم:

$$\alpha - 4.8 = 32.5 - 4.8 = 27.7 \text{ cm}$$

مجموع لنگرهای حول مرکز خط اتصال ورق به بال تیر برای مهاربند فشاری برابر است با:

$$M_{UB} = 97 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \times 27.7 - V_{UC} \alpha - H_{UC} \beta \\ = [68.6 \times 27.7 - 64.4 \times 32.5 - 18.92 \times 30] \times 10^{-2} = -7.60 \text{ ton.m}$$

برای مهاربند کششی داریم:

$$H_{UC} = 18.92 \text{ ton}$$

$$V_{UC} = 64.4 \text{ ton}$$

$$H_{UB} = T_r \frac{1}{\sqrt{2}} - H_{UC} = 93 \times \frac{1}{\sqrt{2}} - 18.92 = 46.84 \text{ ton}$$

$$V_{UB} = T_r \frac{1}{\sqrt{2}} - V_{UC} = 93 \times \frac{1}{\sqrt{2}} - 64.4 = 1.4 \text{ ton}$$


مجموع لنگرهای حول مرکز اتصال ورق به بال تیر برای مهاربند کششی برابر است با:

$$M_{UB} = (93 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times 27.7 - V_{UC} \alpha - H_{UC} \beta) \times 10^{-2} \\ = -8.39 \text{ ton.m}$$

$$H_B = 0.75 \Omega_0 P_{QE} = 0.75 \times 2 \times 8 = 12 \text{ ton}$$

نیروی محوری موجود در تیر طبق صورت مسئله معادل ۸ تن و به دلیل رده‌بندی ساختمان ضریب $\Omega_0 = 2$ انتخاب شده است.

نیروهای وارد بر ورق اتصال در محل اتصال به تیر و ستون در شکل زیر نشان داده شده است. لازم به ذکر است که ممان وارد بر تیر در بالا و پایین غیرمتعادل است که از آن صرف‌نظر می‌شود. این اختلاف به دلیل اختلاف نیروی در ورق اتصال بالا و پایین است. H_C

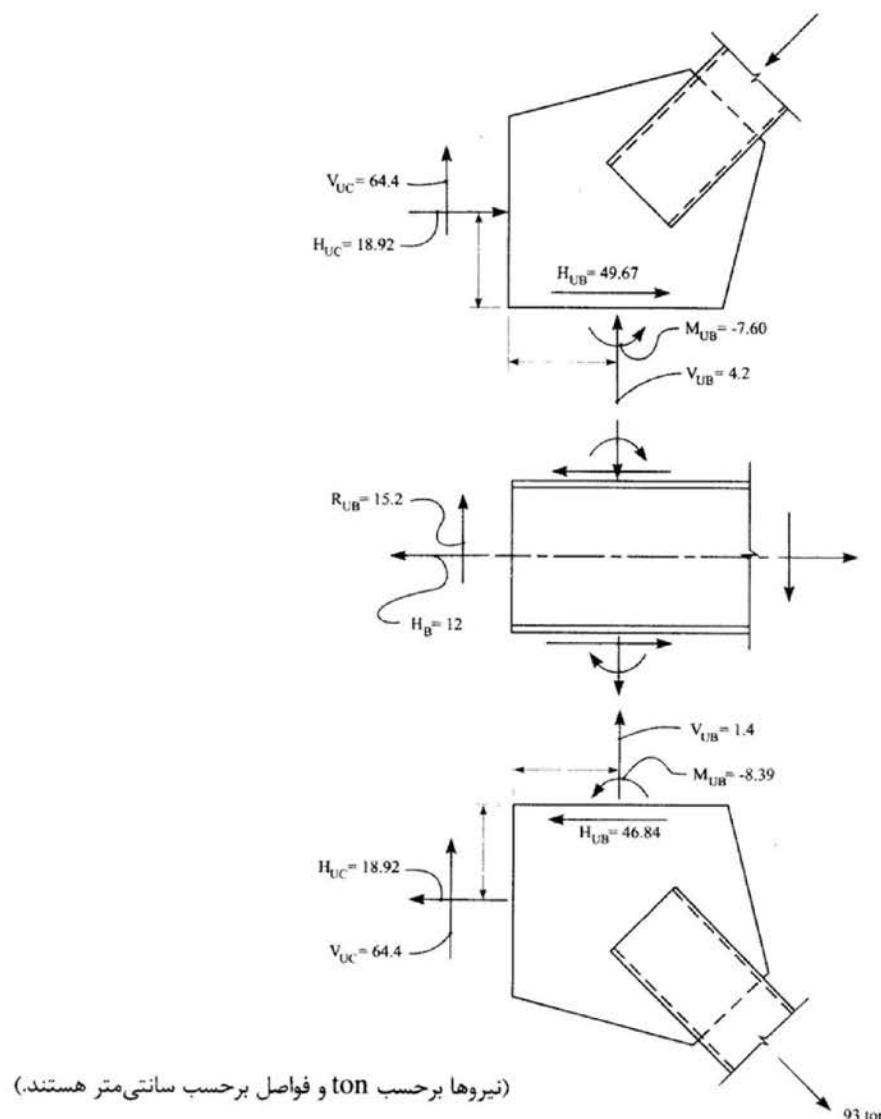

شکل ۱۱-۶۸

طرح جوش اتصال ورق بهستون

نیروهای وارد بر ورق اتصال در محازات ستون برای مهاربند کششی و فشاری یکسان است. نیروهای وارد بر خط جوش برابرند با:

$$f_v = \frac{V_{UC}}{L_w} = \frac{64.4 \times 10^3}{60} = 1073 \text{ kg/cm}$$

$$f_a = \frac{H_{UC}}{L_w} = \frac{18.92 \times 10^3}{60} = 315.33 \text{ kg/cm}$$

$$f_r = \sqrt{1073^2 + 315.33^2} = 1118.37 \text{ kg/cm}$$

$$F_w = (0.3\phi F_u) \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2} D\right) = 650D$$

$$D = \frac{f_r}{650} = \frac{1118.37}{650} = 1.72 \text{ cm}$$

انتخاب $D = 18 \text{ mm}$

کنترل ضخامت جوش‌ها بر حسب ضخامت ورق اتصال معادل ۳۰ میلی‌متر و ضخامت عضو مهاربندی متصل برعهده خوانندگان است.

طرح جوش اتصال ورق به تیر

نیروهای وارد بر اتصال شامل نیروی محوری، برش و لنگر خمشی است.

$$S_w = \frac{L_w^2}{6} = \frac{65^2}{6} = 704 \text{ cm}^2 \quad \text{اساس مقطع جوش}$$

$$f_v = \frac{H_{UB}}{L_w} = \frac{49.67 \times 10^3}{65} = 764.15 \text{ kg/cm} \quad \text{برای مهاربند فشاری}$$

$$f_a = \frac{V_{UB}}{L_w} = \frac{4.20 \times 10^3}{65} = 64.6 \text{ kg/cm}$$

$$f_b = \frac{M_{UB}}{S_w} = \frac{7.60 \times 10^5}{704} = 1079.55 \text{ kg/cm}$$

$$f_{max} = \sqrt{f_v^2 + (f_a + f_b)^2} = 1375.86 \text{ kg/cm}$$

$$D \geq \frac{1375.86}{650} = 2.12 \text{ cm}$$

ورق اتصال $t = 30 \text{ mm}$

$$\rightarrow \begin{cases} t_{min} = 6 \text{ mm} \\ t_{max} = 30 - 2 = 28 \text{ mm} \end{cases}$$

$t_f = 14.6 \text{ mm}$ بال تیر

انتخاب $t = 25 \text{ mm}$

مثال ۱۱ - ۱۵

در این مثال طراحی مهاربند ضربدری همگرا^{۱۰} برای ساختمان‌های کوتاه (مثلاً مسکونی) مورد توجه قرار می‌گیرد. مهاربند یک دهانه و دو طبقه شکل ۱۱-۶۹ را در نظر بگیرید. برش طبقه اول مساوی ۹۰ تن می‌باشد که فرض می‌شود به طور مساوی بین قطعی‌های فشاری و کششی تقسیم می‌گردد. فولاد مصرفی از نوع ST37 با $F_y = 2400$ و $F_u = 3700$ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد. (مطلوب است طراحی عضو قطعی مهاربند و اتصال آن)

$$L = \sqrt{3.6^2 + 6^2} = 7 \text{ m} \quad (\text{طول محور به محور عضو قطعی})$$

$$F = \frac{7}{6} \times \frac{90}{2} = 52.5 \text{ ton}$$

(نیروی مهاربند به صورت کششی یا فشاری)

طول آزاد برای کمانش در صفحه مهاربند، نصف طول کل قطری در نظر گرفته می‌شود:

$$L_{x-x} = \frac{L}{2}$$


طول آزاد برای کمانش خارج از صفحه، دو سوم طول کل مهاربند منظور می‌گردد:

$$L_{y-y} = \frac{2L}{3}$$

اگر نیمرخ ستون بال پهن IPB300 و نیمرخ تیر از IPE330 باشد، طول آزاد مهاربند برابر است با:

$$L = \sqrt{(6 - 0.3)^2 + (3.6 - 0.33)^2} = 6.57 \text{ m}$$

(البته وجود ورق اتصال نیز از طول آزاد عضو قطری خواهد کاست).

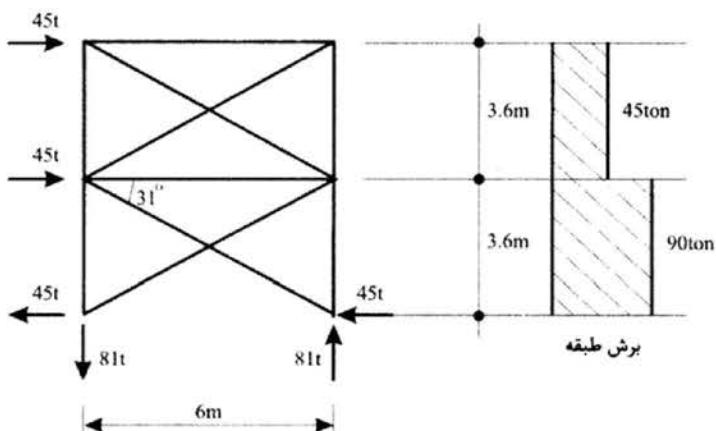

شکل ۱۱-۶۹

اگر برای مقطع عضو قطری از دو نبشی پشت به پشت $120 \times 120 \times 12$ میلی‌متر استفاده شود، مشخصات هندسی آن به قرار زیر خواهد بود:

(در تخمین اولیه، ضخامت ورق اتصال 10 میلی‌متر انتخاب شده است).

$$A = 55 \text{ cm}^2 \quad r_x = 3.65 \text{ cm} \quad r_y = 5.35 \text{ cm}$$

الف) کنترل کمانش

$$\left(\frac{KL}{r} \right)_x = \frac{1}{2} \times \frac{657}{3.65} = 90 < 6025 / \sqrt{2400} = 123 \quad (\text{حاکم است})$$

$$\left(\frac{KL}{r} \right)_y = \frac{2}{3} \times \frac{657}{5.35} = 82$$

$$90 = \text{لاگری}, F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2 \rightarrow F_a = 959 \text{ kg/cm}^2$$

تنش موجود در قطری:

$$f_a = \frac{0.75 \times 52.5 \times 10^3}{55} = 716 < 959$$

ب) کنترل ظرفیت کششی

تنش کششی مجاز برابر است با:

$$F_l = 0.6 F_y = 0.6 \times 2400 = 1440 \text{ kg/cm}^2$$

تنش موجود در مهاربند همان‌طور که در بند (الف)، محاسبه شد:

$$f_a = 716 < 1440 \text{ kg/cm}^2 \quad (\text{خوبست})$$

پ) طراحی جوش نبیشی به ورق

مبحث دهم مقرر می‌دارد: «به جز در مورد اعضاًی که تحت بارهای خستگی قرار دارند، اتصال متعادل شده برای نبیشی تک، نشانه، دو، اعضاً، اضلاع، خواهد بود و ندارد».

براساس توصیه فوق، طرح جوش نبیشی به ورق بر مبنای جوش نامتعادل انجام می‌گیرد: در انتخاب اول از جوش با اندازه ساق ۷ میلی‌متر استفاده می‌شود. ظرفیت لازم برای اتصال برابر است با:

$$= 0.6 \times 2400 \times 55 \times 10^{-3} = 79.2 \text{ ton}$$

$$R_{w1} = 650 D_l = 650 \times 0.7 = 455 \text{ kg/cm}$$

طول جوش لازم برای هر نبیشی برابر است با:

$$L_{w1} = \frac{79.2 \times 10^3}{2 \times (455)} = 87 \text{ cm}$$

دو طول ۴۴ سانتی‌متری در کنار نبیشی انجام می‌شود.

ت) طراحی جوش ورق اتصال به تیر و ستون

$$F_h = 79.2 \times \cos 31^\circ = 67.9 \text{ ton} \quad (\text{نیروی افقی مهاربند})$$

$$F_v = 79.2 \times \sin 31^\circ = 40.8 \text{ ton} \quad (\text{نیروی قائم مهاربند})$$

در تخمین اول از جوش دو طرفه با اندازه $D_2 = 7\text{mm}$ استفاده می‌شود:


$$R_{w2} = 650 D_2 = 650 \times (2 \times 0.7) = 910 \text{ kg/cm} \quad (\text{ارزش جوش})$$

$$= (0.4 F_y) t = (0.4 \times 2400) \times 1 = 960 \text{ kg/cm}$$

$$L_{wh} = \frac{F_h}{R_{w2}} = \frac{67.9 \times 10^3}{910} = 74.6 \text{ cm} \quad (\text{طول جوش افقی})$$

$$L_{wv} = \frac{F_v}{R_{w2}} = \frac{40.8 \times 10^3}{910} = 44.82 \text{ cm}$$

با توجه به بندهای (پ) و (ت)، جزئیات اتصال مانند شکل ۱۱ - ۷۰ در نظر گرفته می‌شود.

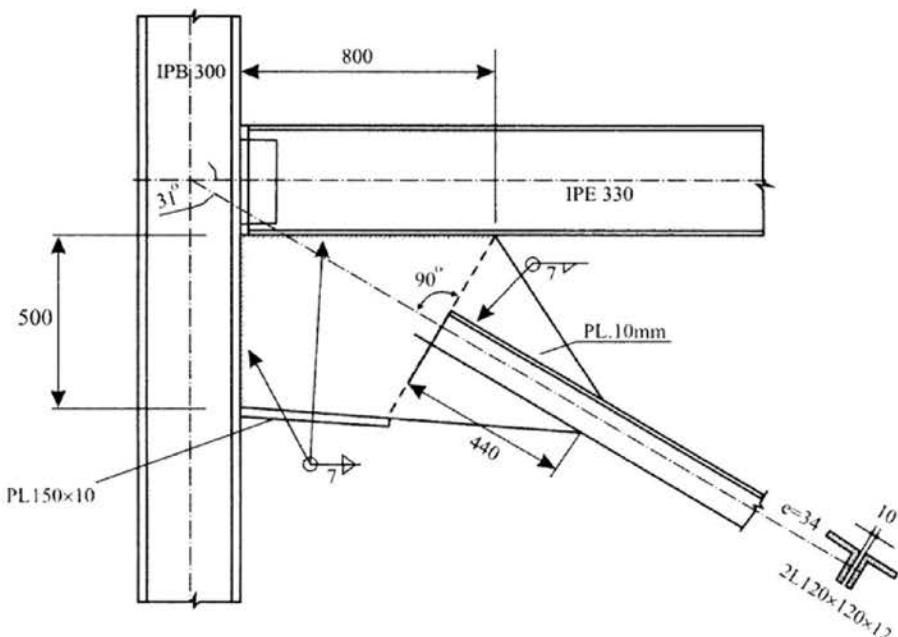


شکل ۱۱ - ۷۰

ث) کنترل ورق اتصال

در این روش فرض می‌شود که نیروی عضو قطری با زاویه ۳۰ درجه نسبت به امتداد آن، در ورق توزیع می‌شود شکل (۱۱ - ۷۱).

$$\text{عرض مؤثر در انتهای ورق} = 2(44 \tan 30^\circ) + 12 = 62.8$$










$$t = \frac{79.2 \times 10^3}{62.8 \times 1440} = 0.88 \text{ cm} \Rightarrow t = 10 \text{ mm}$$

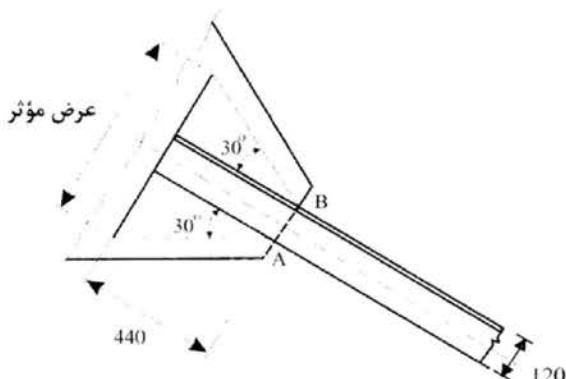


شکل ۱۱ - ۷۱

مثال‌هایی از اتصالات مهاربندها


در این قسمت مثال‌های متعددی از جزئیات پیشنهادی استاد آستانه اصل در اتصالات مهاربندها نشان داده شده است.

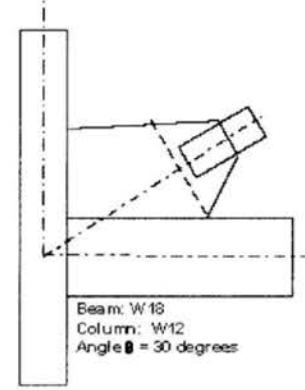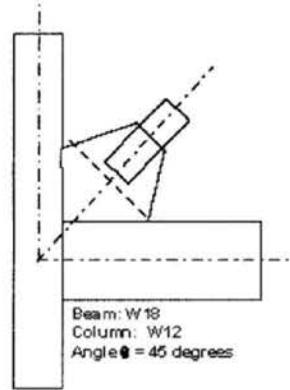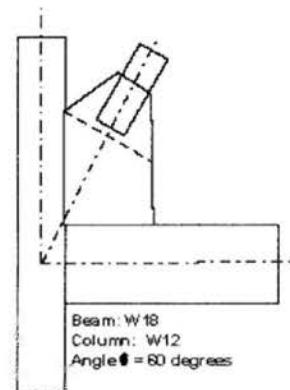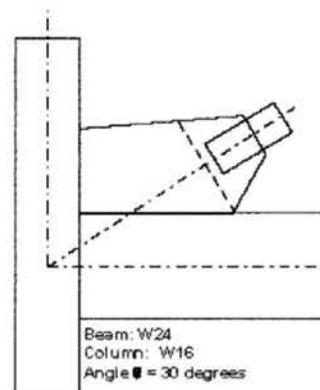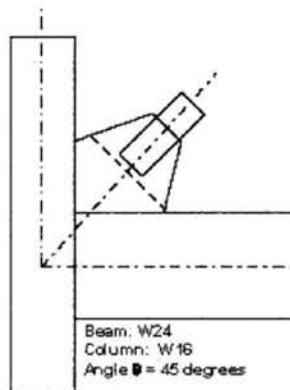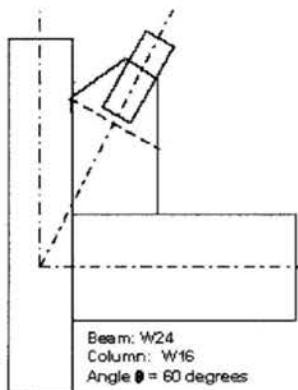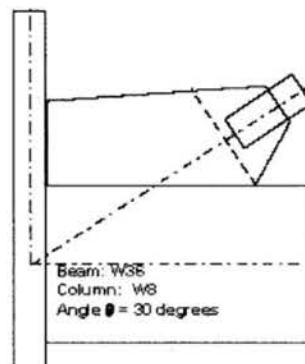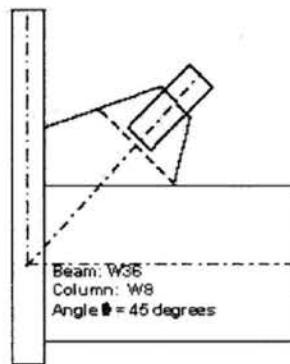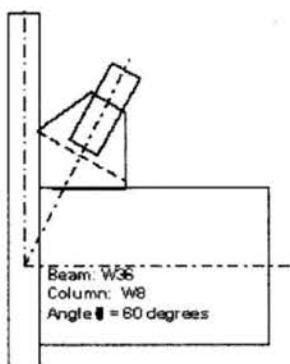


۷۲ - ۱۱

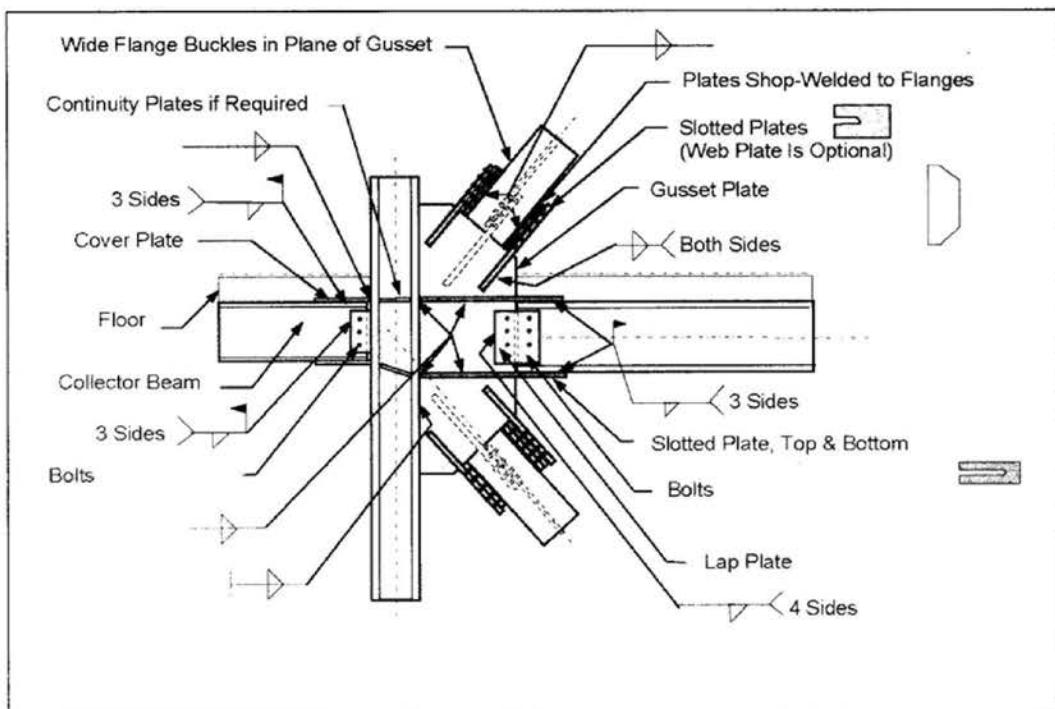


شكل ١١ - ٧٣

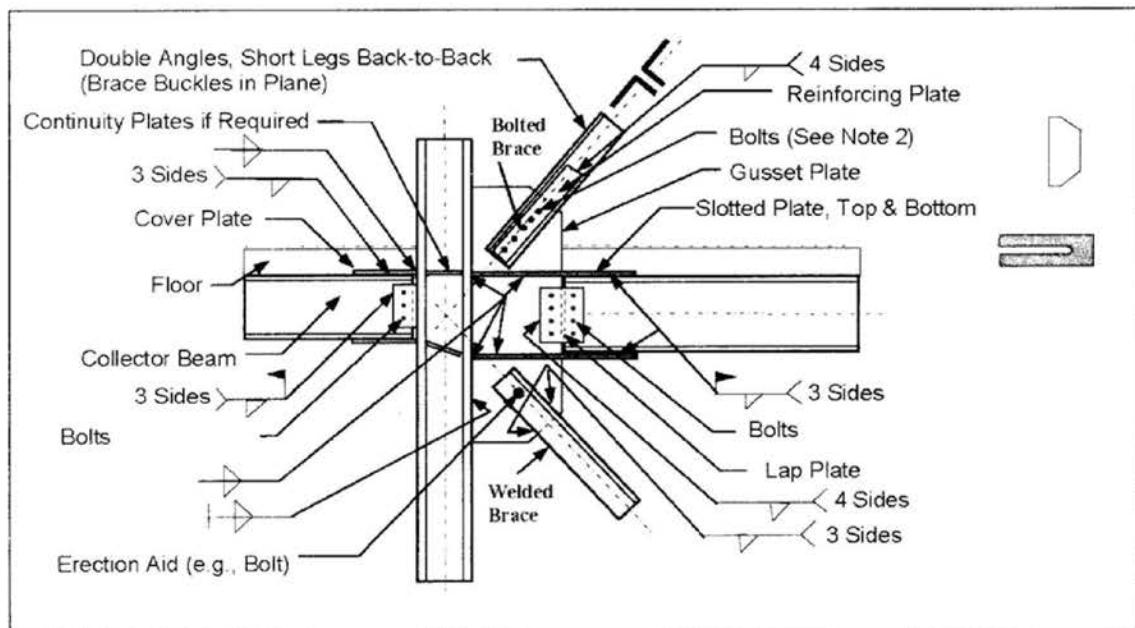


شكل ١١ - ٧٤

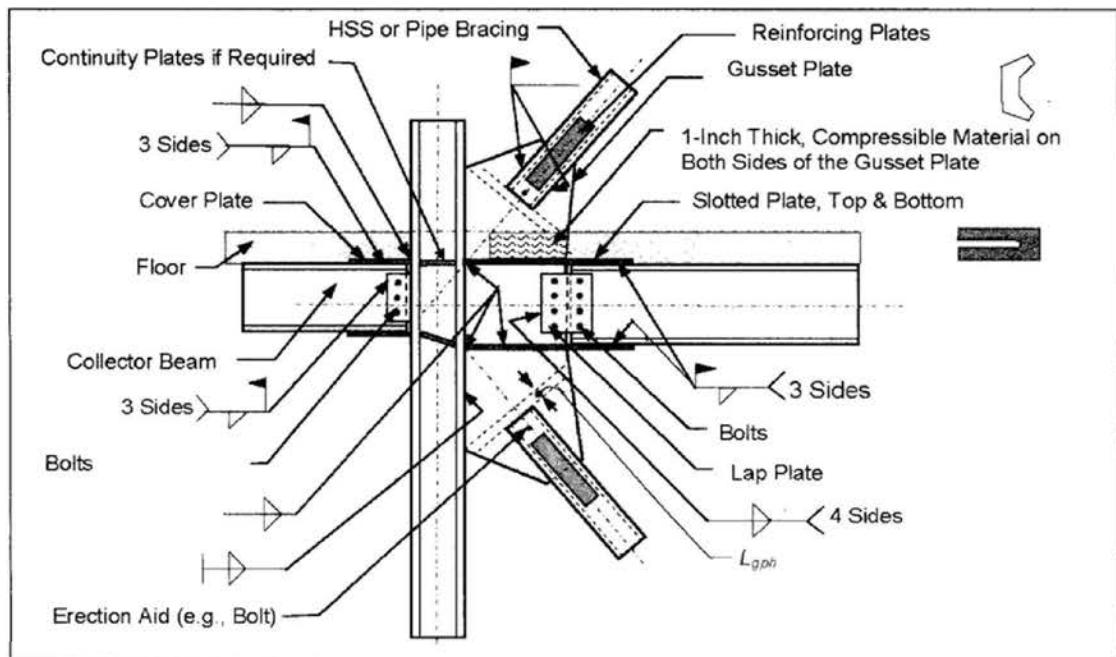


شکل ۱۱ - ۷۵

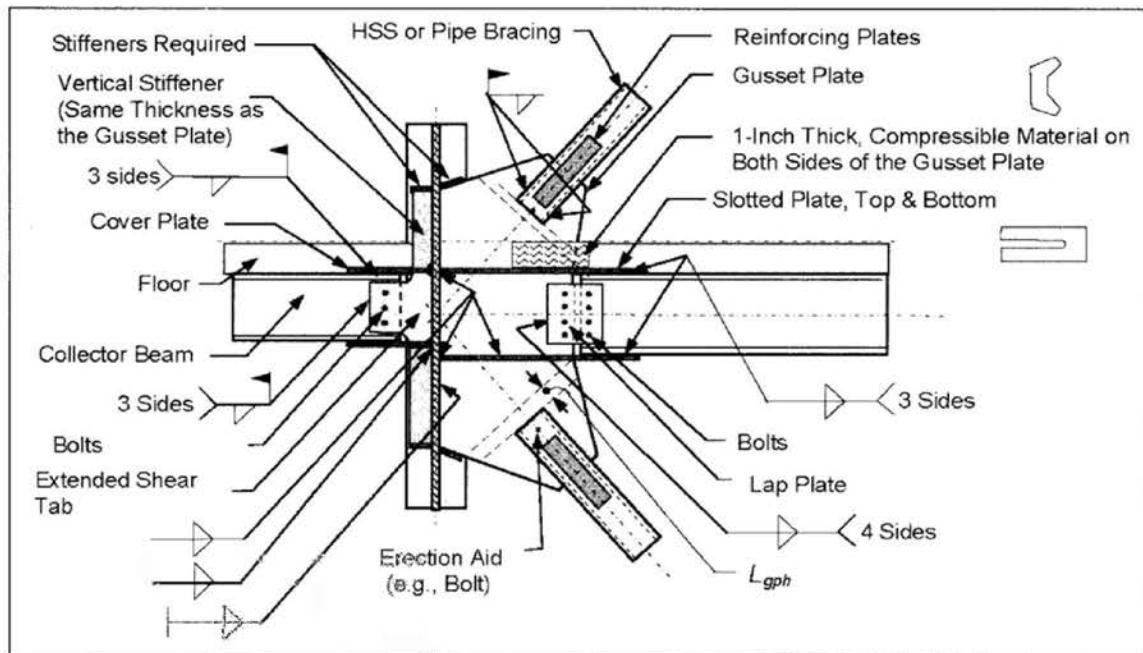


شکل ۱۱ - ۷۶

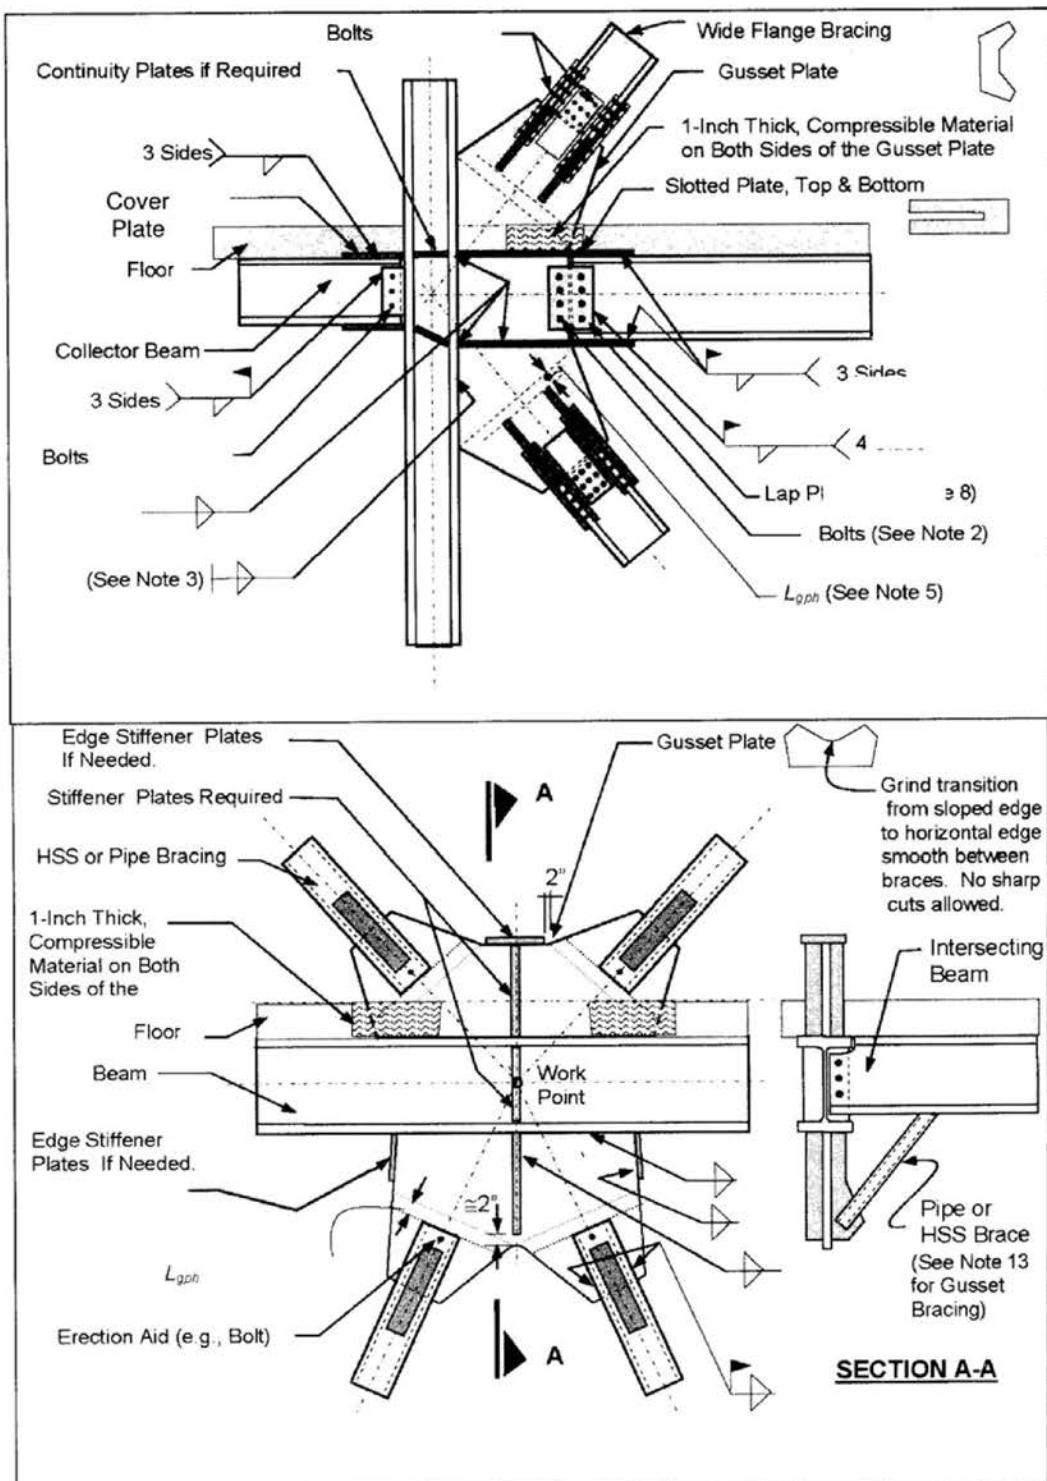

شكل ١١ - ٢٨

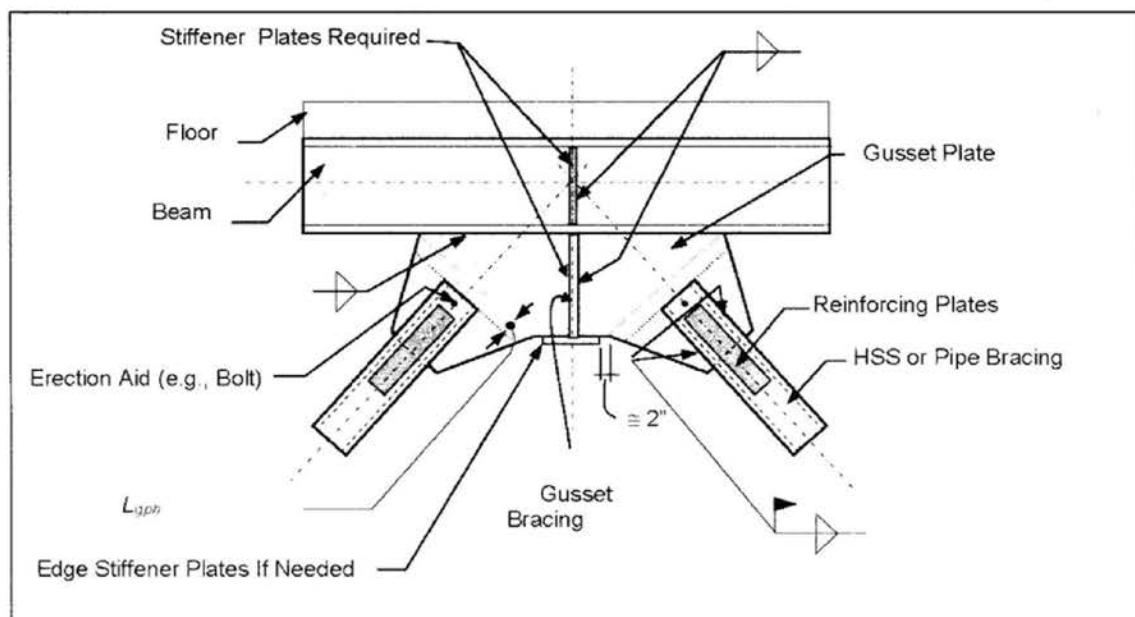


شکل ۱۱-۷۹

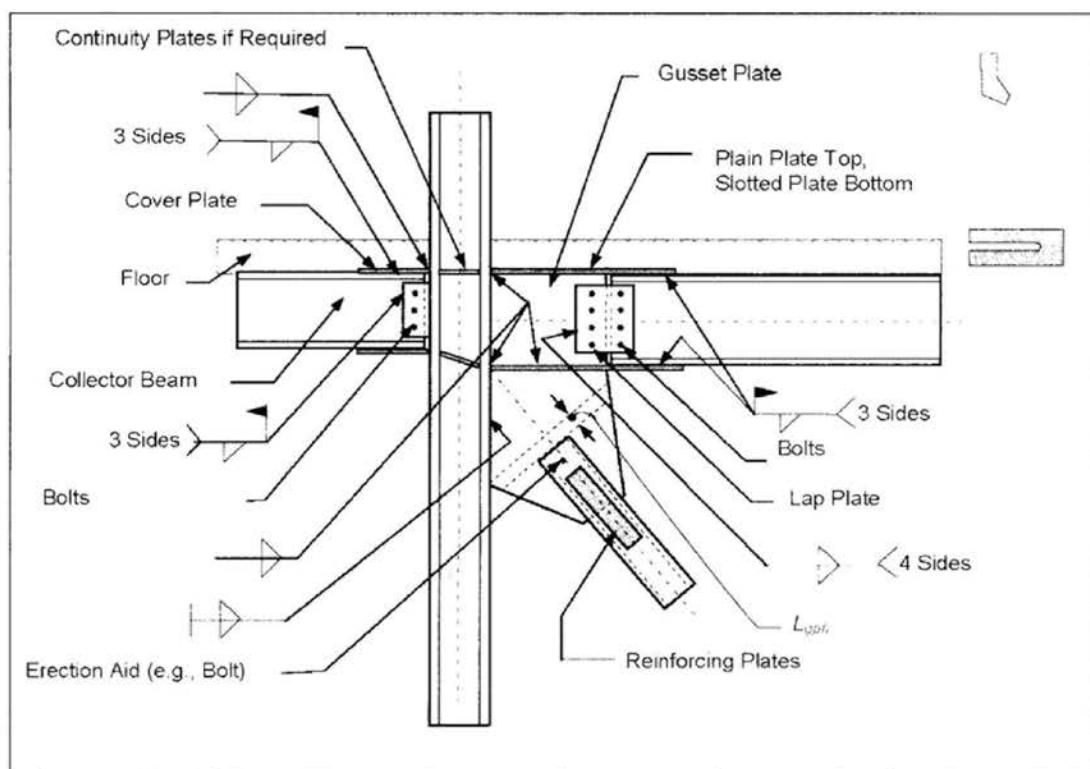


شکل ۱۱-۸۰


١١. طراحی اتصالات

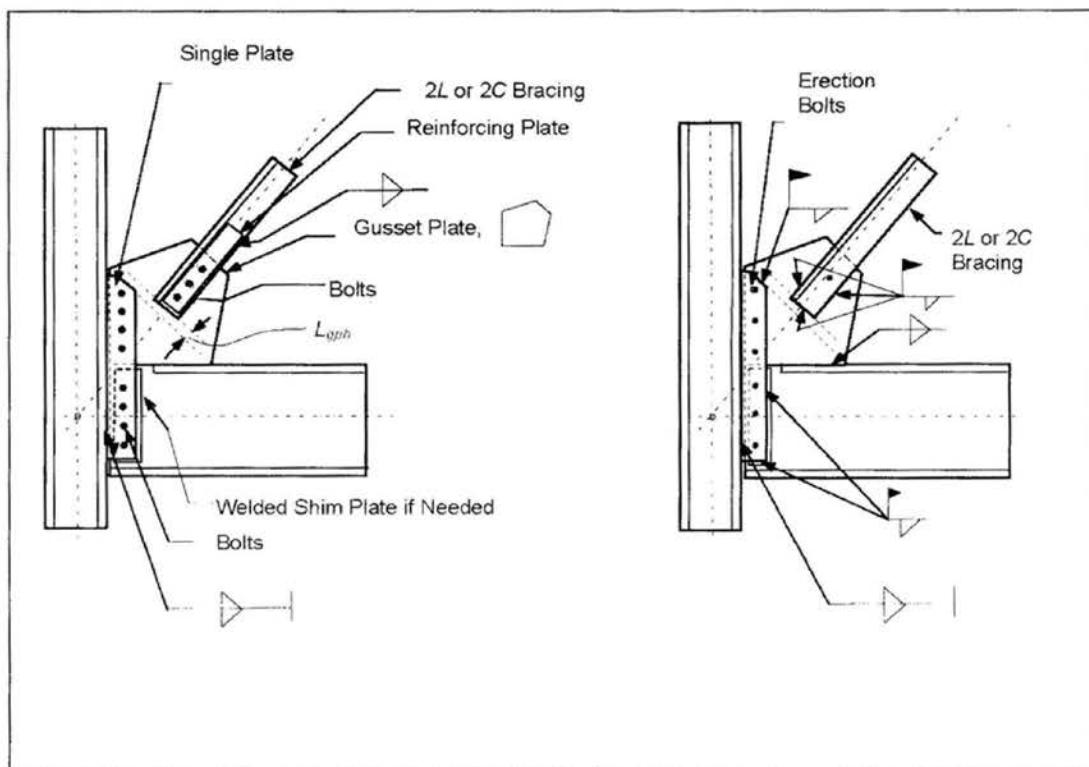


شكل ١١ - ٨١

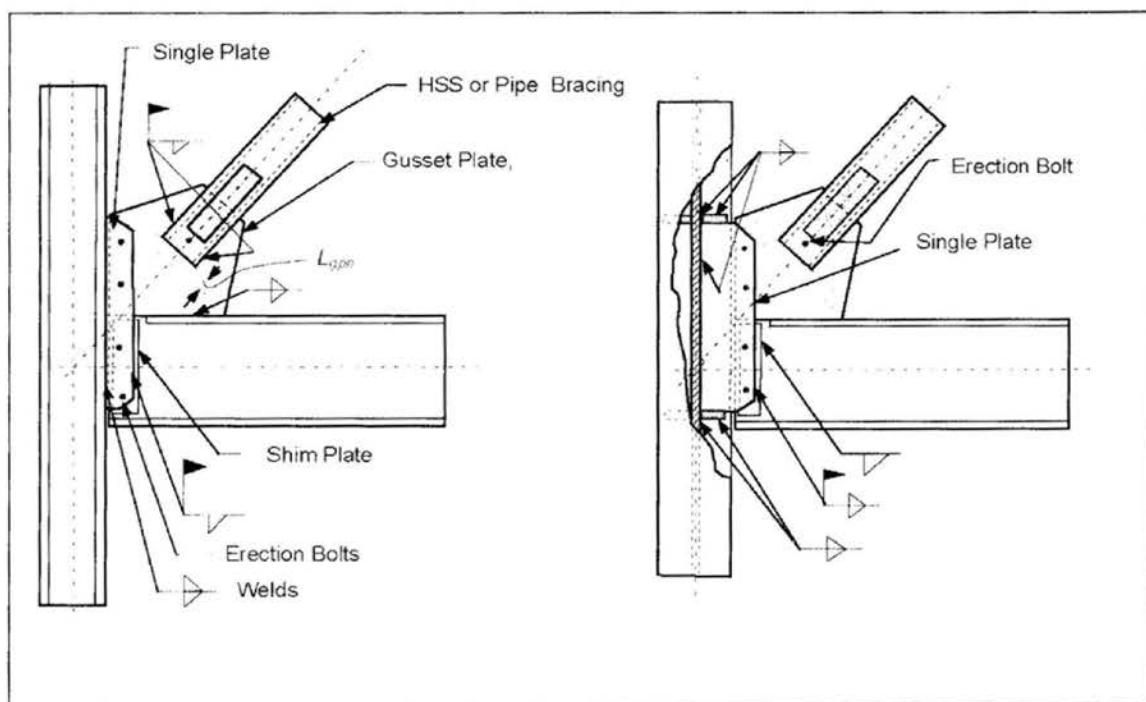


شكل ١١ - ٨٢

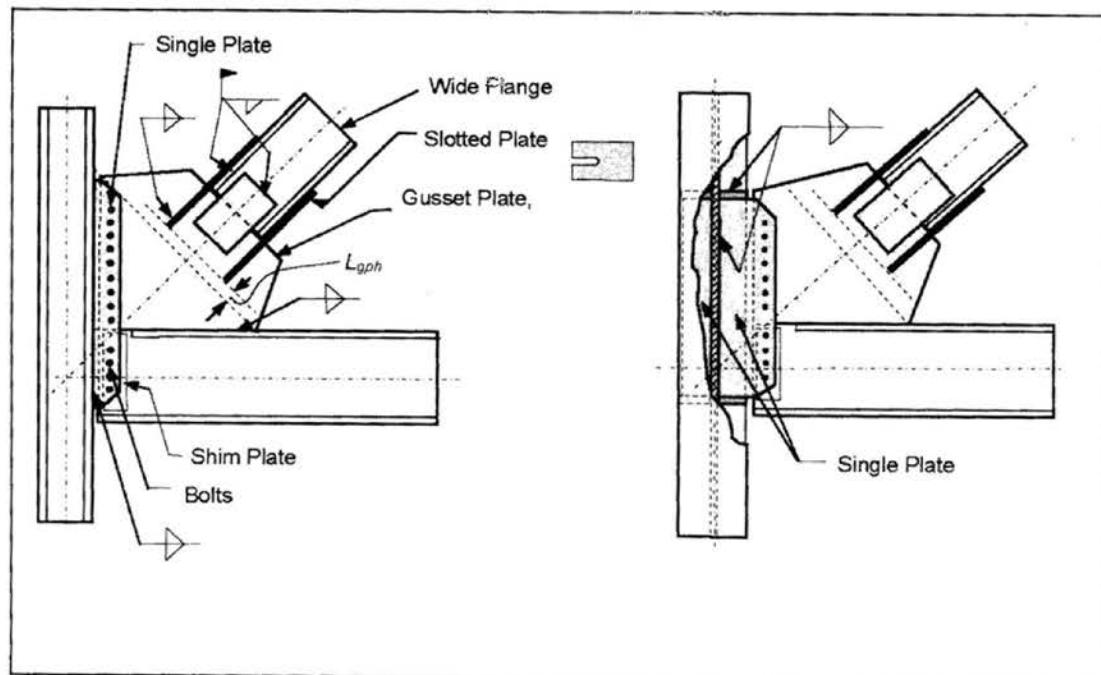


شکل ۱۱-۸۳

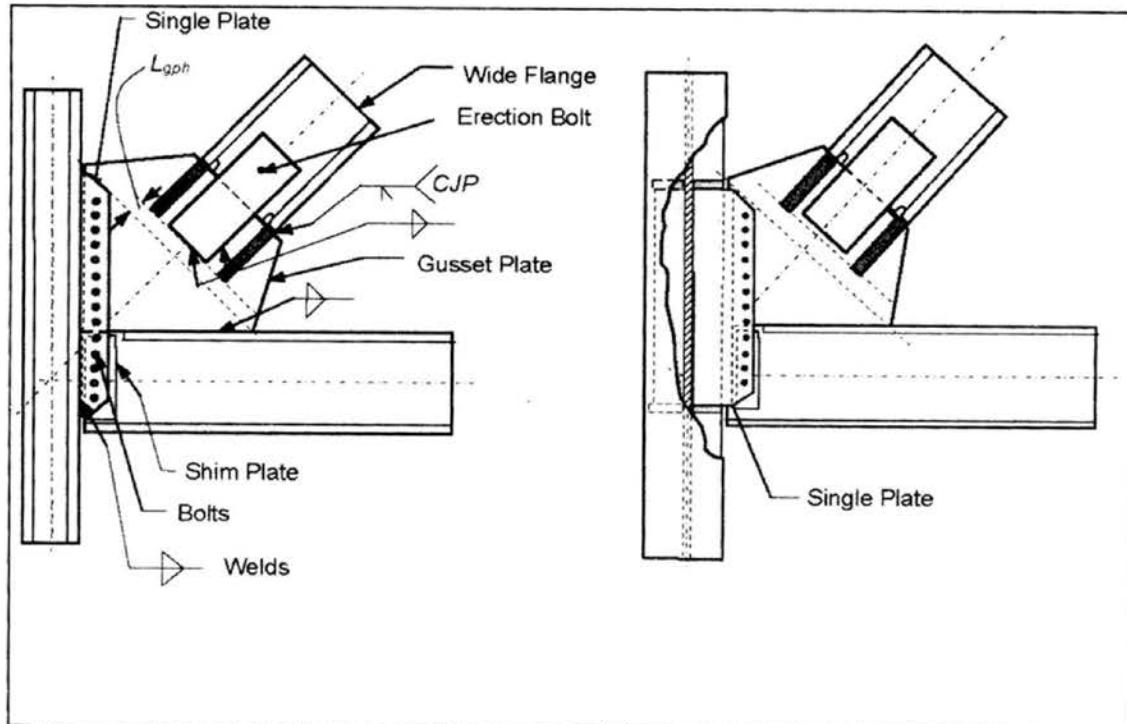


شکل ۱۱-۸۴

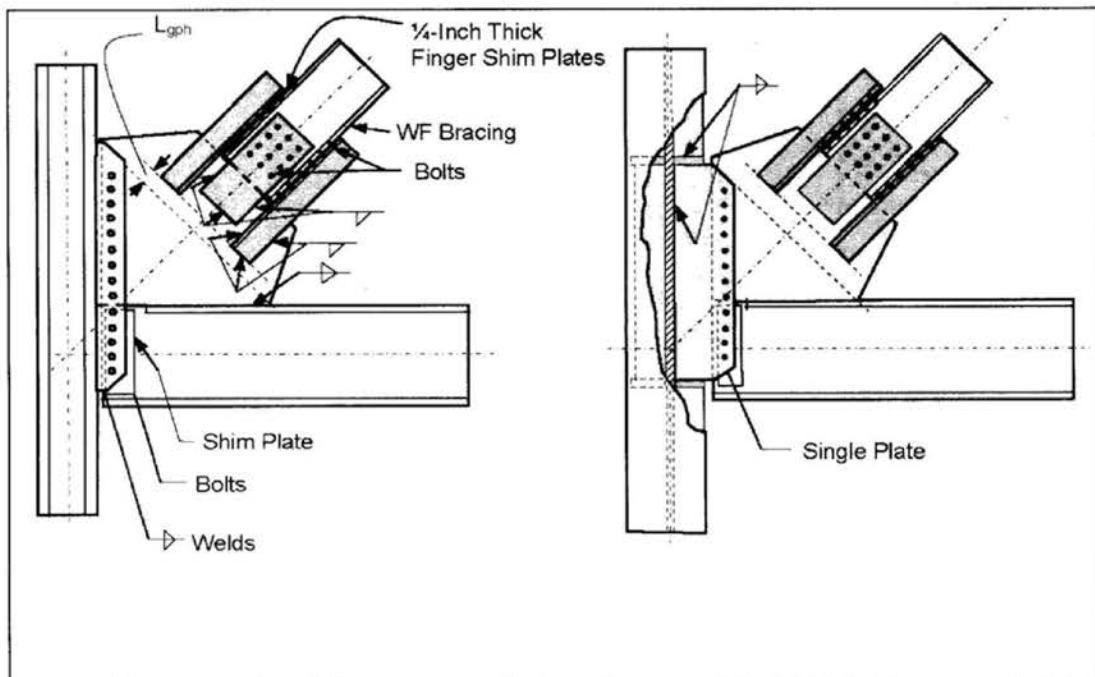


شكل ١١ - ٨٥

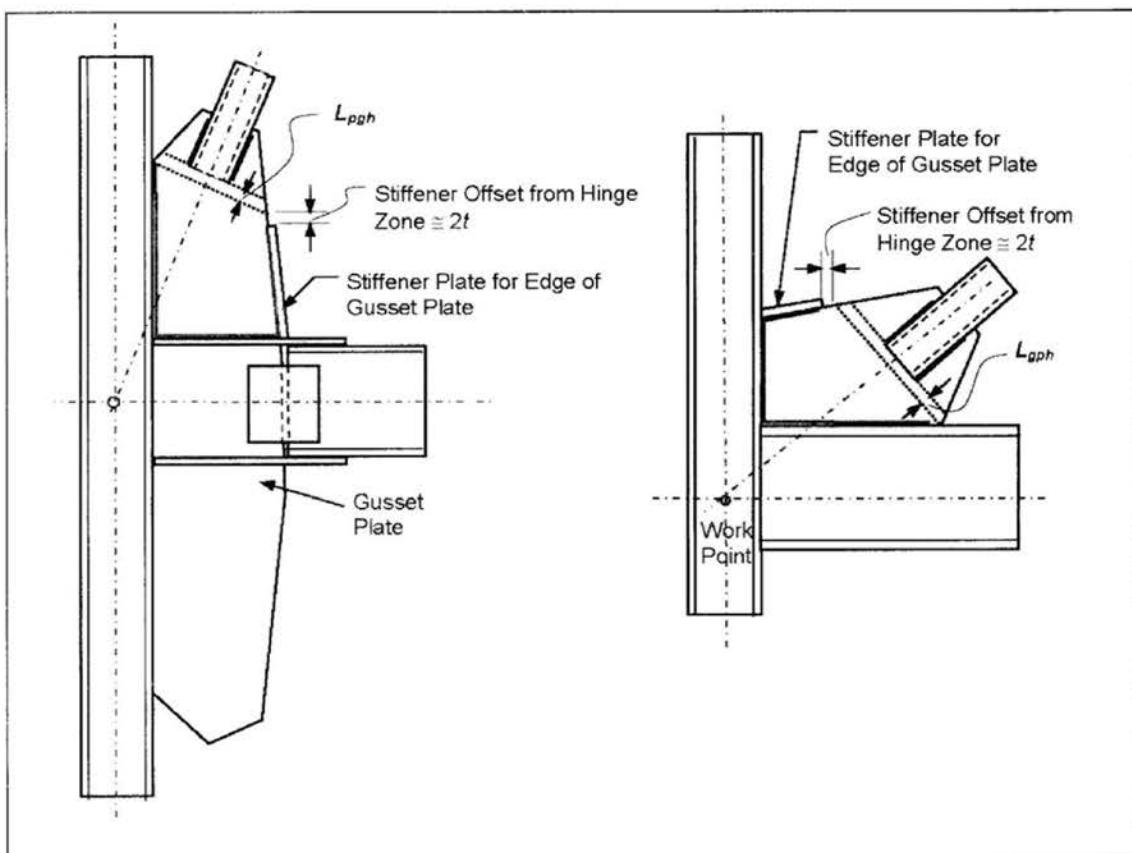


شكل ١١ - ٨٦

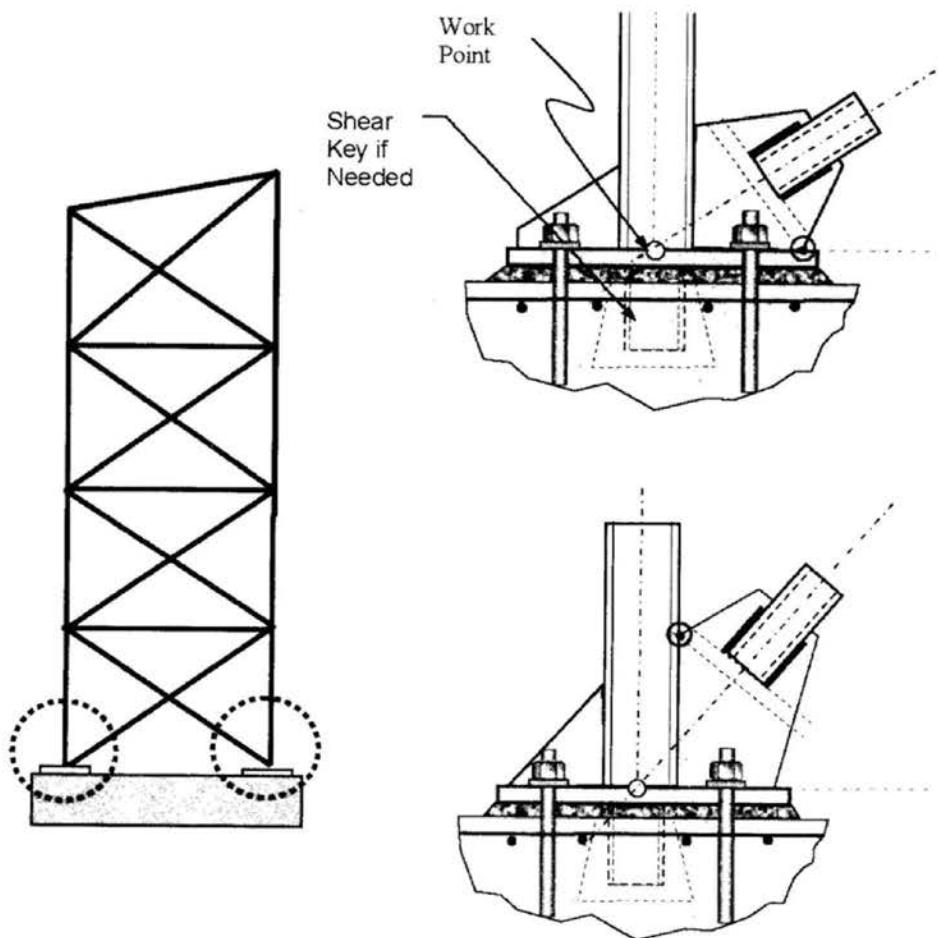


شکل ۱۱-۸۷ جزیبات ورق پای ستون.

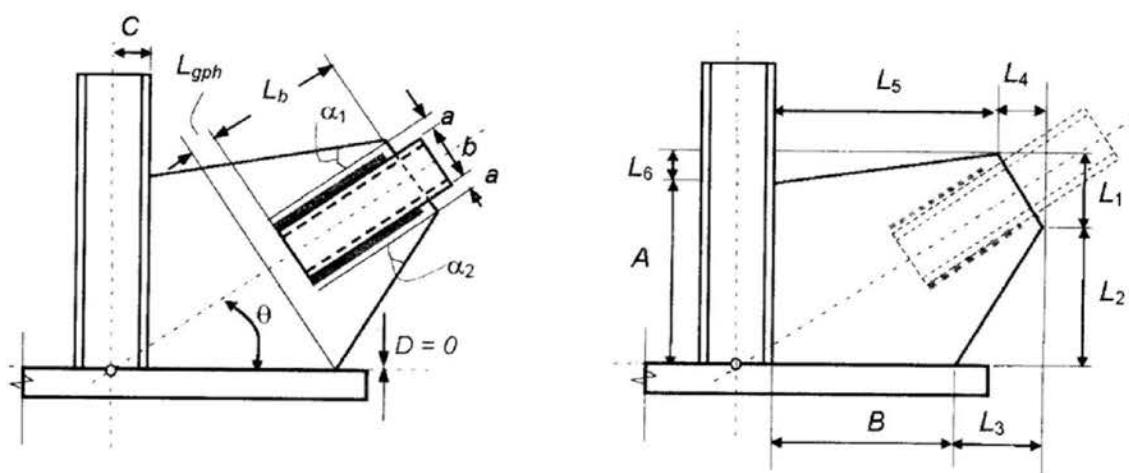

شکل ۱۱-۸۸ جزیبات ورق پای ستون.

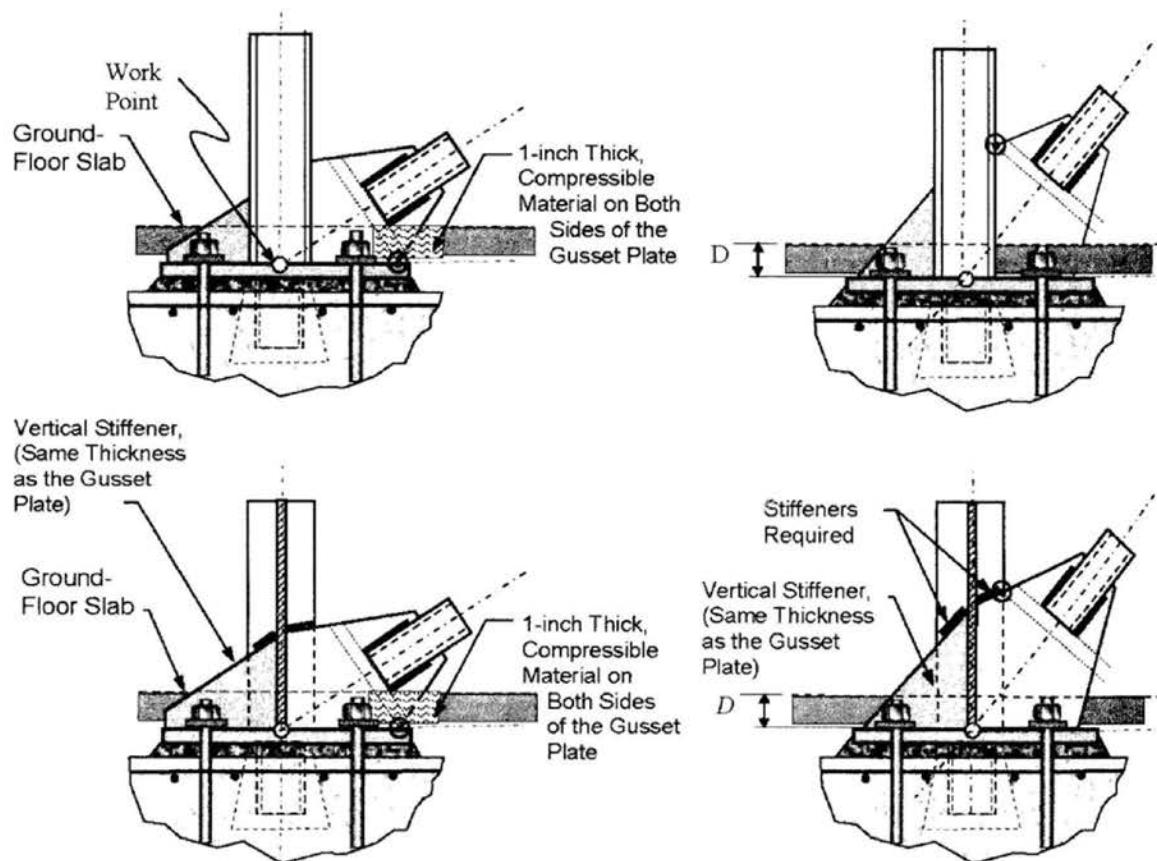

شکل ۱۱-۸۹. جزئیات ورق پای ستون.

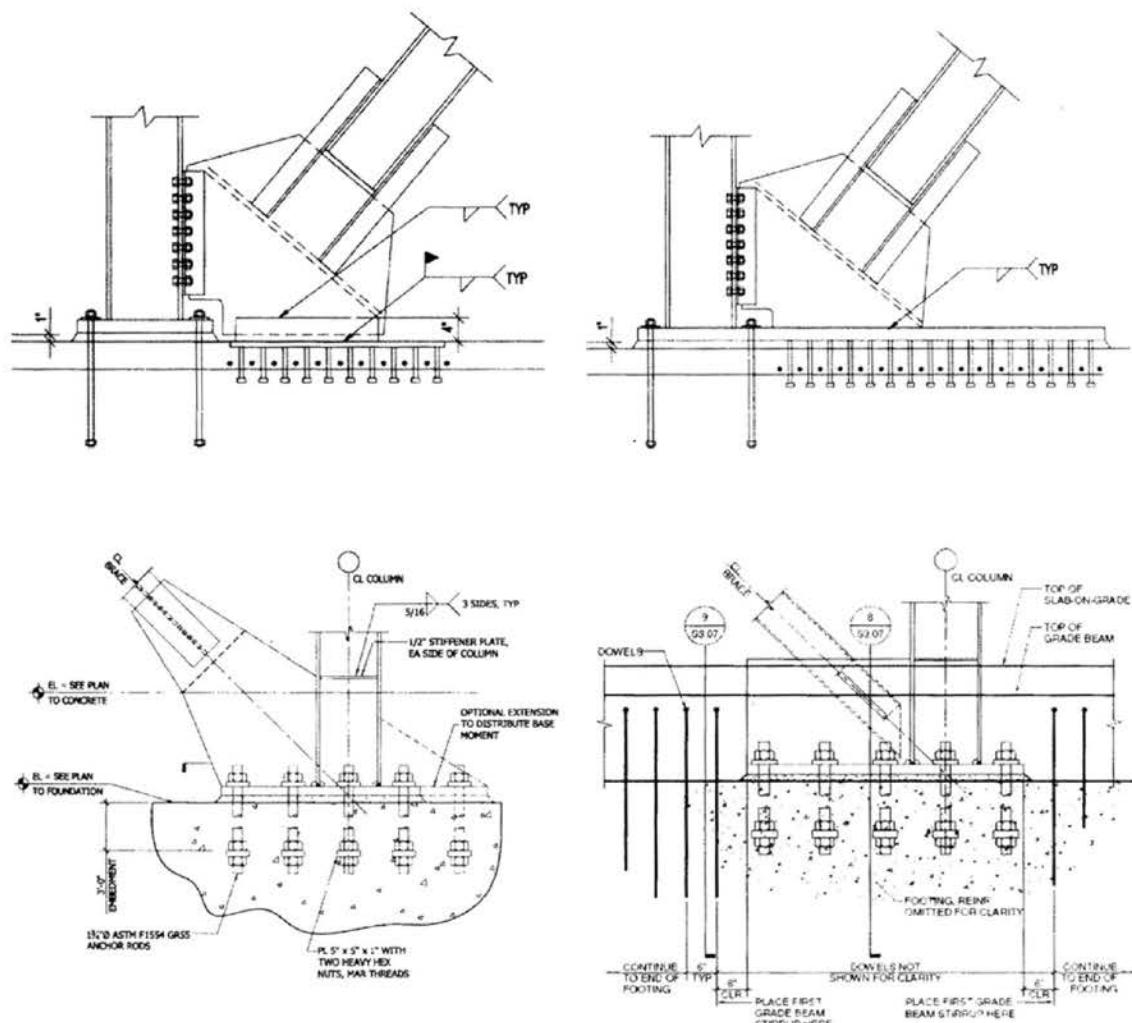

شکل ۱۱-۹

۹-۱۱ اتصالات پای ستون (کف ستون)


۹-۱۱-۱ مقدمه

در طراحی اتصال پای ستون دو شرط اصلی زیر باید تأمین گردد:

- (الف) نیروی فشاری موجود در بال‌ها و جان ستون طوری باید توسط ورق پای ستون در شالوده گسنسرش پیدا کند که تنش فشاری تماسی از مقادیر مجاز توصیه شده توسط آیین‌نامه‌ها کمتر شود.
- (ب) ورق پای ستون و ستون کاملاً به بتون شالوده مهار گردند.

۲-۹-۲ ورق پای ستون که تحت تأثیر بار محوری تنها قرار دارد

شکل ۱۱-۹۱ نشان‌دهنده هندسه و پارامترهای مورد استفاده در طراحی ورق کف ستون می‌باشد. فرض می‌شود که توزیع تنش در زیر کف ستون یکنواخت باشد و قسمت‌های بیرون‌زده ورق از مقاطع بحرانی، همانند تیرهای طره‌ای عمل نمایند.

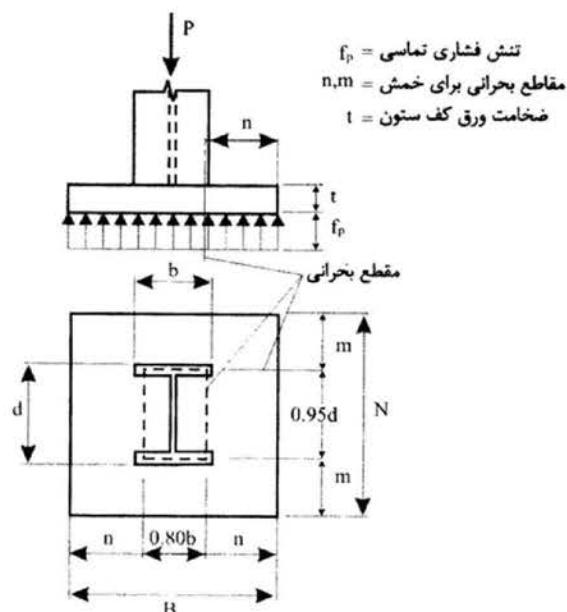

شکل ۱۱-۹۱ ابعاد ورق پای ستون.

لنگر خمی در دهانه‌های طره‌ای m و n به ترتیب برابر است با:

$$M = \frac{f_p N n^2}{2} \quad (63-11) \quad \text{برای دهانه طره‌ای به طول } n$$

$$M = \frac{f_p B m^2}{2} \quad (64-11) \quad \text{برای دهانه طره‌ای به طول } m$$

با داشتن لنگرهای فوق، تنش خمی در ورق برابر است با:

$$f = \frac{M}{S} = \frac{(f_p N n^2)/2}{(N t^2)/6} = \frac{3 f_p n^2}{t^2} \quad (65-11)$$

$$f = \frac{3 f_p m^2}{t^2} \quad (66-11)$$

بزرگترین مقادیر به دست آمده از روابط ۱۱-۶۵ و ۱۱-۶۶ حاکم بر طرح است.

آبین‌نامه تنش خمشی مجاز را برای ورق پای ستون مساوی $\gamma/75F_y$ توصیه می‌کند. بنابراین ضخامت لازم را می‌توان به صورت زیر به دست آورد:

$$f = \frac{3f_p m^2}{t^2} \leq 0.75 F_y \quad (67 - 11)$$

$$t = 2m \sqrt{\frac{f_p}{F_y}} \quad \text{یا} \quad t = 2n \sqrt{\frac{f_p}{F_y}} \quad (68 - 11 - \text{الف})$$

اگر بخواهیم ضخامت را براساس لنگر واحد عرض طراحی نماییم، خواهیم داشت:

$$0.75F_y = \frac{M}{I \times \frac{t^2}{6}} \rightarrow t = \sqrt{\frac{6M}{0.75F_y}} \quad (68 - 11 - \text{ب})$$

مثال ۱۶ - ۱۶

مطلوب است طراحی کف ستون برای ستونی از نیمرخ IPB360 که باری معادل ۲۲۵ تن ناشی از بار مرده و زنده را تحمل می‌نماید. فولاد ستون و ورق پای ستون از نوع نرمه با تنش تسلیم ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد. تنش فشاری مجاز بین ورق پای ستون و شالوده را ۷۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع در نظر بگیرید.

حل:

مشخصات IPB360 بر حسب سانتی‌متر:

$$D = 36, \quad b = 30, \quad t_w = 1.25, \quad t_f = 2.25$$

اغلب طراحان ترجیح می‌دهند که ورق پای ستون را به عوض بارهای وارد بر ستون، برای ظرفیت کامل ستون طراحی نمایند. در این صورت اتصال ضعیف‌ترین جزء، خواهد بود. البته تعیین ظرفیت باربری مجاز ستون باید بر پایه ملاحظات کمانشی آن صورت پذیرد. در این مثال، ورق پای ستون برای بار موجود طراحی خواهد شد.

الف) تعیین ابعاد ورق کف ستون

$$A = \frac{P}{F_p} = \frac{225(10)^3}{(70)} = 3215 \text{ cm}^2 \quad \text{لازم}$$

از نظر کاهش ریسک اشتباه اجرایی، ابعاد باید نزدیک به مربع باشد. البته بعضی از طراحان عقیده دارند که برای مساوی شدن m و n بهتر است که ابعاد ورق کف ستون (یعنی B و N) متناسب با ابعاد خارجی ستون باشد.

$$\begin{aligned}0.80b &= 0.8(30) = 24 \text{ cm} \\0.95d &= 0.95(36) = 34.2 \text{ cm} \\n &= 0.5(B - 0.80b) = 0.5(B - 24) \\m &= 0.5(N - 0.95d) = 0.5(N - 34.2)\end{aligned}$$

با فرض $n = m$ داریم:

$$\begin{aligned}0.5(B - 24) &= 0.5(N - 34.2) \\B &= N - 10.2 \\B \times N &= 3215 \\(N - 10.2)N &= 3215 \\N^2 - 10.2N - 3215 &= 0 \\N &= 62.03 \text{ cm} \\B &= 62.03 - 10.2 = 51.83 \text{ cm}\end{aligned}$$

انتخاب می کنیم:

$$N = 60, \quad B = 50 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned}A &= 60(50) = 3000 \text{ cm}^2 && \text{قابل قبول است} \\n &= 0.5(50 - 24) = 13 \text{ cm} && \text{موجود} \\m &= 0.5(60 - 34.2) = 12.9 \text{ cm} && \\f_p &= \frac{225(10)^3}{60 \times 50} = 75 && \text{قابل قبول است} \\t &= 2n \sqrt{\frac{f_p}{F_y}} = 2(13) \sqrt{\frac{75}{2400}} = 4.59 \text{ cm} && \text{لازم}\end{aligned}$$

بنابراین از ورق $45 \times 500 \times 600$ میلی متر استفاده نماییم.

۱۱-۹-۳ تنش مجاز فشار تماسی بین ورق پای ستون و شالوده بتنی

طبق مفاد مبحث دهم، تنش مجاز فشار تماسی بین ورق پای ستون و شالوده بتنی برابر است با:

$$F_p = 0.3f_c \sqrt{\frac{A_2}{A_1}} \leq 0.6f_c \quad (11-69)$$

که در آن:

f_c = مقاومت مشخصه فشاری بتن بر روی نمونه استوانه‌ای استاندارد

A_1 = سطح ورق زیرستون در تماس با شالوده

A_2 = حداقل سطحی از شالوده، هم مرکز و متشابه با ورق کف ستون


۴-۹-۱۱ اتصال ورق پای ستون به شالوده در ستون‌ها با بار محوری

ورق پای ستون توسط ۲ تا ۶ پیچ مهاری (معمولًاً چهار پیچ در چهار گوشه آن) به شالوده بتنى مهار می‌شود (شکل ۱۱-۹۲). در صورت مفصلی بودن پای ستون، هیچ نیرویی به‌این مهارها وارد نمی‌شود. فقط در هنگام نصب ستون ممکن است بر این پیچ‌ها نیرو وارد گردد که این مسئله نباید از طرف مهندس محاسب نادیده گرفته شود. در ساختمان‌های معمولی قطر این پیچ‌ها حدود ۱۸ تا ۲۴ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود و با افزایش اهمیت ساختمان، قطراهای بزرگتری به کار می‌روند.

۵-۹-۱۱ اتصال ستون به ورق پای ستون

در اتصال مفصلی پای ستون، فقط نیروی محوری از ستون به ورق پای ستون منتقل می‌شود. در شکل ۱۱-۹۲ چند نمونه از جزئیات اتصال ساده ستون به ورق پای ستون نشان داده شده است.

انتهای ستون که با ورق پای ستون در تماس است، باید به صورت گونیا بریده شده و سنگ زده شود تا در تماس کامل با ورق پای ستون قرار بگیرد. در چنین حالتی اکثر نیروی محوری توسط فشار تماسی منتقل می‌شود و نبیشی‌ها و یا جوش فقط عمل نگهداری و انتقال نیروی برشی را بر عهده می‌گیرند. در صورتی که انتهای ستون سنگ زده نشود، جوش و نبیشی‌های اتصال باید بتوانند صد درصد نیروی محوری را انتقال دهند.

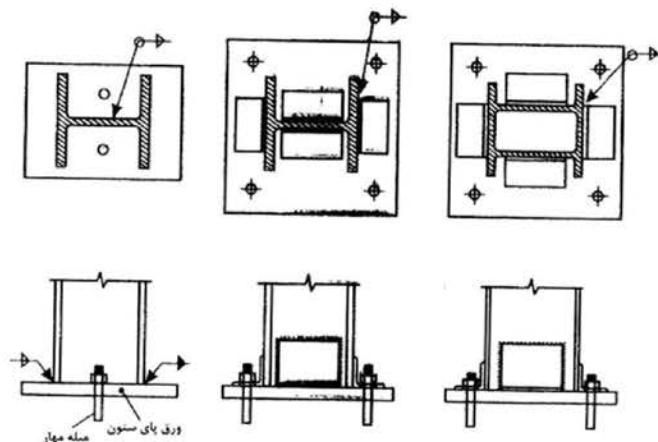

شکل ۱۱-۹۲


۶-۹-۱۱ استفاده از ورق‌های سخت‌کننده در اتصال پای ستون

گاهی موقع بهمنظور کم کردن ضخامت ورق پای ستون، از ورق‌های سخت‌کننده مثلثی یا ذوزنقه‌ای در اتصال پای ستون استفاده می‌شود. در شکل ۱۱-۹۳ نمونه‌ای از این نوع اتصال پای ستون نشان داده شده است. در طراحی، سه ناحیه متمایز در ورق پای ستون دیده می‌شود که نحوه محاسبه هر ناحیه را در زیر شرح می‌دهیم:

در ناحیه ۱ ورق پای ستون همانند یک تیر طره‌ای عمل می‌نماید.

لنگر حداکثر بر واحد طول صفحه در این ناحیه برابر است با:

$$M = \frac{f_p c^2}{2} \quad (۷۰-۱۱)$$

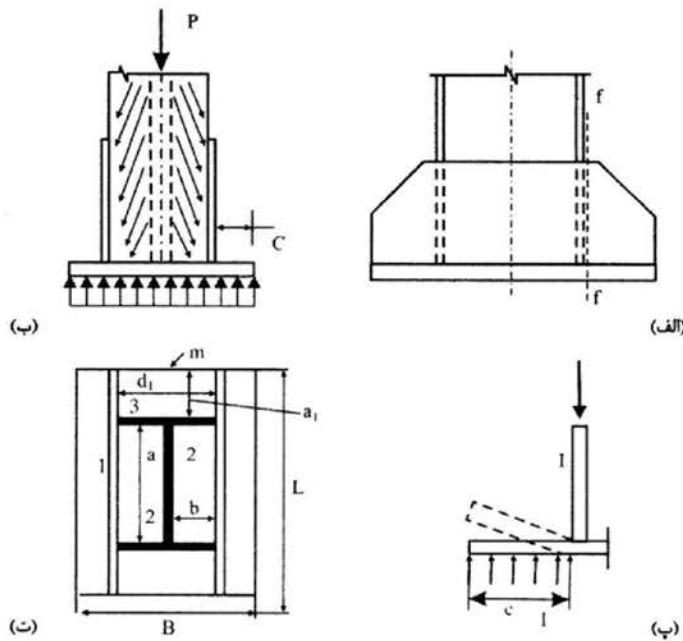

شکل ۱۱ - ۹۳

ناحیه ۲ همانند ورقی می‌ماند که در چهار طرف تکیه دارد و تحت فشار یکنواخت f_p می‌باشد. لنگر حداکثر چنین ورقی که در وسط دهانه قرار دارد، از روابط زیر بهدست می‌آید:

$$\begin{aligned} M_a &= \alpha_1 f_p b^2 \\ M_b &= \alpha_2 f_p b^2 \end{aligned} \quad (71-11)$$

که در روابط فوق:

M_a = لنگر برای نواری به عرض ۱ سانتی‌متر به موازات ضلع

M_b = لنگر برای نواری به عرض ۱ سانتی‌متر به موازات ضلع

b = طول ضلع کوچکتر ناحیه ۲ به سانتی‌متر

f_p = فشار یکنواخت وارد بر ورق پای ستون بر حسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع

α_1 و α_2 = ضرایبی که بر حسب نسبت ضلع بزرگتر به ضلع کوچکتر (a/b) از جدول ۱۱ - ۱ به دست می‌آیند.

بزرگترین مقادیر M_a و M_b حاکم بر طرح می‌باشد. در صورتی که چهار طرف ورق گیردار فرض گردد، می‌توان لنگرهای به دست آمده از رابطه ۱۱ - ۲۰ را ۱۱ - ۲۱ را درصد کاهش داد.

ناحیه ۳ همانند ورقی می‌باشد که در سه طرف تکیه دارد و در یک طرف آزاد است. نقطه بحرانی در چنین ورقی، وسط لبه آزاد می‌باشد (نقطه m در شکل ۱۱ - ۹۳). لنگر مربوط به نقطه m از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$M_3 = \alpha_3 f_p d_1^2 \quad (72-11)$$

α_3 = ضرایبی که بر حسب نسبت a_1/d_1 از جدول ۱۱ - ۱ به دست می‌آید.


d_1 = طول لبه آزاد ورق

اگر نسبت a_1/d_1 کوچکتر از $1/5$ باشد، ورق همانند تیر طرهای تحلیل می‌گردد.
ضخامت ورق پای ستون که برای تمام مناطق ثابت اختیار می‌گردد، براساس بزرگترین لنگر به دست آمده از روابط $11 - 70$ ، $11 - 71$ و $11 - 72$ طراحی می‌شود.

جدول ۱-۱۱

بالای ۲	۲	نسبت a/b											ضرایب α_1	ورق در هر چهار طرف تکیه دارد
		۱/۹	۱/۸	۱/۷	۱/۶	۱/۵	۱/۴	۱/۳	۱/۲	۱/۱	۱			
۰/۱۲۵	-۰/۱۰۰	-۰/۰۹۸	-۰/۰۹۴	-۰/۰۹۱	-۰/۰۸۶	-۰/۰۸۱	-۰/۰۷۵	-۰/۰۶۹	-۰/۰۶۳	-۰/۰۵۵	-۰/۰۴۸			
۰/۰۳۷	-۰/۰۴۶	-۰/۰۴۷	-۰/۰۴۸	-۰/۰۴۸	-۰/۰۴۹	-۰/۰۵۰	-۰/۰۵۰	-۰/۰۵۰	-۰/۰۵۰	-۰/۰۴۹	-۰/۰۴۸	α_2		
a_1/d_1 نسبت														ورق در سه طرف تکیه دارد α_3
۲	۲	۱/۴	۱/۳	۱	۰/۹	۰/۸	۰/۷	۰/۶	۰/۵					
۰/۱۲۳	-۰/۱۲۲	-۰/۱۲۶	-۰/۱۲۰	-۰/۱۱۲	-۰/۱۰۷	-۰/۰۹۷	-۰/۰۸۸	-۰/۰۷۴	-۰/۰۶					

پس از تعیین ضخامت ورق، باید کل مقطع ورق بعلاوه سخت‌کننده‌ها در مقطعی نظری $f-f$ (شکل ۱۱-۹۳-الف) در مقابل لنگر خمی ناحیه طرهای کنترل گردد. مقطع $f-f$ همانند شکل ۱۱-۹۴ می‌باشد. در هنگام استفاده از سخت‌کننده‌های پای ستون باید دقیق شود که کاهش ضخامت ورق پای ستون، جبران اضافه وزن ناشی از وجود سخت‌کننده‌ها را بنماید.

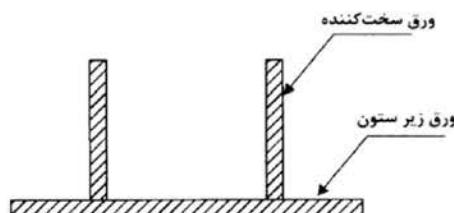

شکل ۱۱-۹۴ مقطع $f-f$.

مثال ۱۱-۱۷

در مثال ۱۱-۱۶ با استفاده از ورق سخت‌کننده، ضخامت ورق کف ستون را کاهش دهید.

حل:


با توجه به مثال ۱۱-۳ تنش زیر کف ستون $f_p = 75 \text{ kg/cm}^2$ می‌باشد. اکنون لنگر در سه ناحیه ۱ و ۲ و ۳ تعیین می‌گردد.

ناحیه ۱ (ورق سه طرف تکیه‌دار)

$$a_1 = 12\text{cm} \quad d_1 = 15\text{cm}$$

$$a_1/d_1 = 12/15 = 0.8 \rightarrow \alpha_3 = 0.097$$

$$M_3 = 0.097 \times 75 \times 15^2 = 1637 \text{ kg.cm/cm}$$

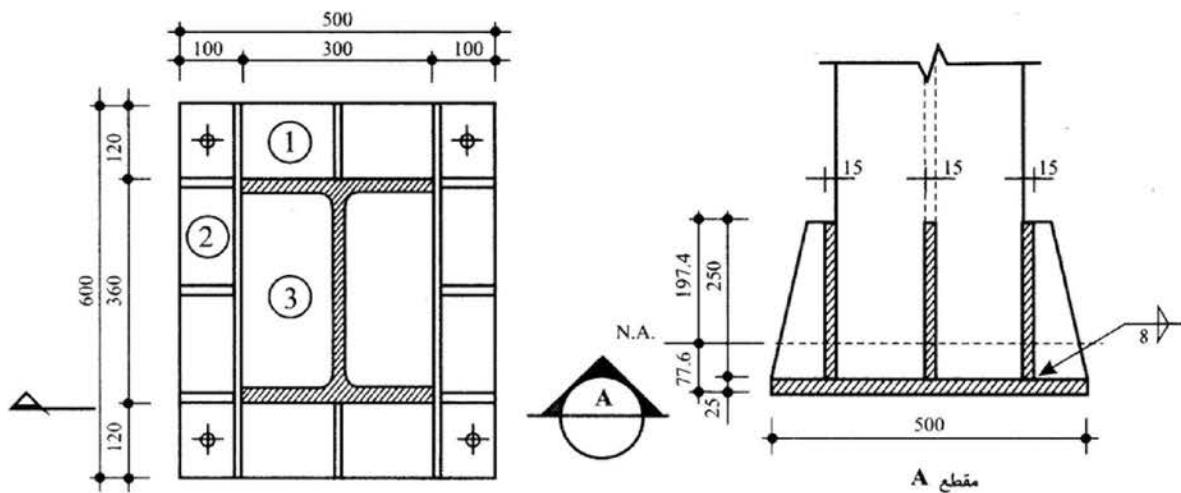

شکل ۱۱

ناحیه ۲ (ورق سه طرف تکیدار)

$$a_1 = 10 \text{ cm} \quad d_1 = 18 \text{ cm}$$

$$a_1/d_1 = 10/18 = 0.56 \rightarrow \alpha_3 = 0.068$$

$$M_3 = 0.068 \times 75 \times 18^2 = 1652 \text{ kg.cm/cm}$$

ناحیه ۳ (ورق چهار طرف تکیدار)

$$a = 36 - 2.25 \times 2 = 31.5 \quad b = 15 - \frac{1.25}{2} = 14.37$$

$$a/b = \frac{31.5}{14.37} = 2.19 > 2$$

$$\alpha_1 = 0.125 \quad \alpha_2 = 0.037$$

$$M_a = 0.125 \times 75 \times 14.37^2 = 1936 \text{ kg.cm/cm}$$

$$M_b = 0.037 \times 75 \times 14.37^2 = 573 \text{ kg.cm/cm}$$

حداکثر لنگر موجود ۱۹۳۶ kg.cm/cm میباشد. ضخامت لازم به دست می آید:

$$f = \frac{M}{S}, \quad F = 0.75F_y$$

$$S = \frac{M}{0.75F_y} \rightarrow \frac{t^2}{6} = \frac{M}{0.75F_y} \rightarrow t = \sqrt{\frac{6M}{0.75F_y}}$$

$$t = \sqrt{\frac{6 \times 1936}{0.75 \times 2400}} = 2.54 \text{ cm} \rightarrow t = 25 \text{ mm} \quad \text{انتخاب}$$

ضخامت ورق کف ستون از ۴۵ میلی‌متر به ۲۵ میلی‌متر کاهش یافته است. اکنون با فرض ضخامت ۱۵ میلی‌متر و ارتفاع ۲۵۰ میلی‌متر برای سخت‌کننده‌ها، مقطع A-A کنترل می‌گردد.

$$\bar{X} = \frac{50 \times 2.5^2 / 2 + 3 \times 25 \times 1.5 \times 15}{50 \times 2.5 + 3 \times 25 \times 1.5} = 7.76 \text{ cm}$$

$$I = 50 \times \frac{2.5^3}{12} + 50 \times 2.5(7.76 - 1.25)^2 + 3 \times 1.5 \times 25^3 / 12 + 3 \times 25 \times 1.5 \times 7.24^2 = 17119 \text{ cm}^4$$

$$S_t = 867 \text{ cm}^3 \quad S_b = 2206 \text{ cm}^3$$

$$M = 50 \times 75 \times 12^2 / 2 = 270000 \text{ kg.cm}$$


$$f = 27 \times 10^4 / 867 = 311 \text{ kg/cm}^2$$

۷-۹-۱۱ اتصالات پای ستون که تحمل لنگر خمشی می‌نمایند

اغلب پیش می‌آید که اتصالات پای ستون، علاوه‌بر نیروی محوری، لنگر خمشی هم تحمل می‌کنند. برای فهم دقیق‌تر موضوع، این مسئله را در دو قسمت تحت مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم؛ انتقال نیرو از ستون به ورق پای ستون و انتقال نیرو از ورق پای ستون به شالوده.


۷-۹-۱۱-۱ انتقال نیرو از ستون به ورق پای ستون

هر گاه به‌انتهای ستون ترکیب نیروی محوری فشاری P و لنگر خمشی M وارد آید، بهتر است که اثر آنها را به صورت یک نیروی فشاری تنها با بروز محوری e نمایش دهیم (شکل ۱۱-۹۶).

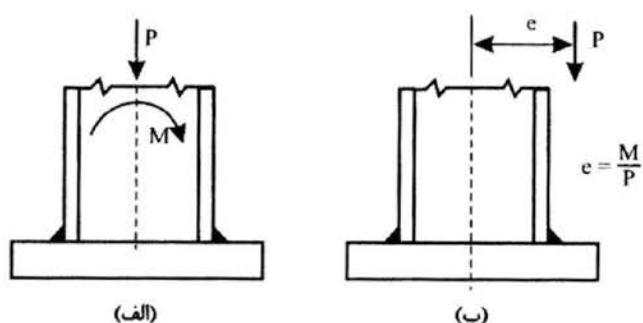

شکل ۱۱-۹۶

بدون توجه به طرز نمایش نیروها، در این حالت مقطع ستون تحت دوسری تنش قرار خواهد داشت، یکی تنش حاصل از نیروی محوری فشاری (شکل ۱۱-۹۷-پ) و دیگری تنش حاصل از اثر لنگر خمشی (شکل ۱۱-۹۷-ب)، ترکیب این دو تنش در شکل ۱۱-۹۷-ت نشان داده شده است.

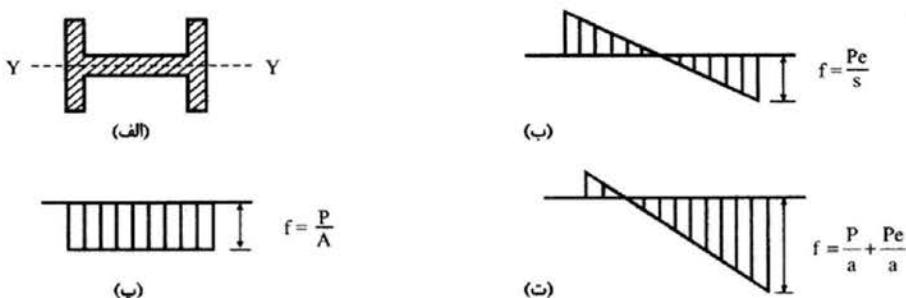


شکل ۱۱-۱۱

حال اگر تنש‌ها را در پهنه‌ای بال و ضخامت جان (به ترتیب در ناحیه بال و جان) ضرب کنیم، گسترش نیرویی همانند شکل ۱۱-۹۸ بودست می‌آید که این نیروها به ورق پای ستون منتقل خواهد شد. این حالت در صورتی است که فرض کنیم ستون مستقیماً به صفحه زیر ستون جوش شده است.




شکل ۱۱-۹۸

حال اگر همانند شکل ۱۱-۹۹ ستون به ورق پای ستون جوش نشود و بهوسیله میله مهاری نگه داشته شده باشد (همان‌طور که از شکل پیداست)، در این حالت نیروی فشاری توسط تنش فشاری تماسی بین بال و ورق پای ستون حمل می‌شود و نیروی کششی حاصل از لنگر توسط میله مهاری که از سوراخ ورق پای ستون عبور کرده و در شالوده مهار شده است، حمل می‌گردد. وضعیت گسترش تنش بین ستون و ورق پای ستون فرق می‌کند. گسترش تنش در این حالت بدین صورت خواهد بود که نیروهای کششی را میله مهار و نیروهای فشاری را بال ستون تحمل خواهد کرد (شکل ۱۱-۱۰۰).

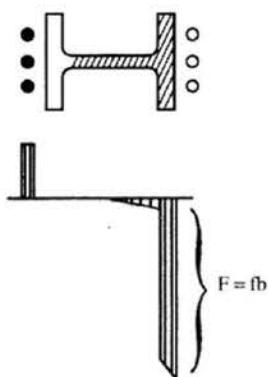

شکل ۱۱-۱۰۰

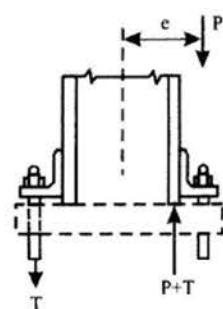

شکل ۱۱-۹۹

۱۱-۹-۷-۲ انتقال نیرو از ورق پای ستون به شالوده

رفتار ورق پای ستون در این حالت بسیار شبیه به رفتار ستون‌های بتن مسلح تحت تأثیر نیروی محوری و لنگر خمشی می‌باشد.

نیروی محوری فشاری تولید تنش فشاری تماسی بین ورق پای ستون و سطح تماس شالوده می‌نماید. با تأثیر لنگر خمشی، تنש فشاری در ناحیه کششی لنگر کاهش می‌یابد و با افزایش مقدار لنگر خمشی، این تنش به صفر می‌رسد و با افزایش بیشتر لنگر خمشی، بین ورق پای ستون و شالوده جدایی حاصل می‌شود و در این حالت است که پیچ‌های مهاری اتصال پای ستون تحت تأثیر نیروی کششی قرار می‌گیرند تا از بلند شدن ورق پای ستون جلوگیری نمایند. در ناحیه فشار لنگر خمشی، همواره تنش فشاری خواهیم داشت که مقدار آن در تار انتهایی فشاری، حد اکثر است.

از مقاومت مصالح می‌دانیم که تنش ترکیبی ناشی از نیروی محوری و لنگر خمشی در یک محیط همگن از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$f = \frac{P}{A} \pm \frac{M}{S} \quad (73-11)$$


له در ان:

P = نیروی فشاری وارد بر مقطع

A = مساحت سطح تماس

M = لنگر خمشی

S = اساس مقطع سطح تماس

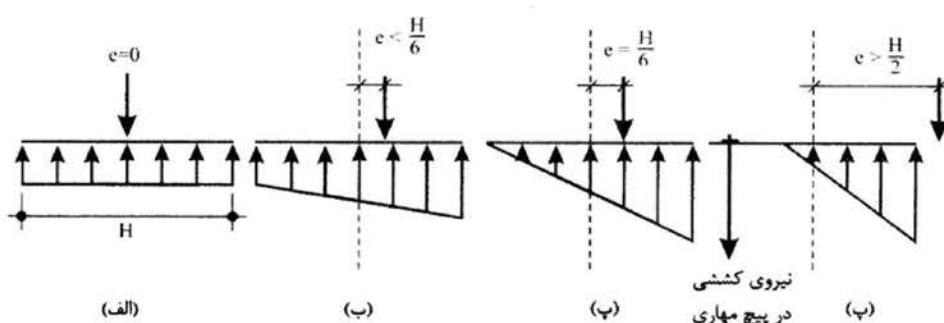

شکل ۱۱-۱۰۱

در حالتی که سطح تماس به صورت مربع مستطیل با ارتفاع H در جهت لنگر خمشی باشد، داریم:

$$f = \frac{P}{A} \pm \frac{6M}{HA} \quad (74-11)$$

با تعریف برون‌محوری $e = \frac{M}{P}$ رابطه فوق به صورت زیر در می‌آید:

$$f = \frac{P}{A} \pm \frac{6Pe}{HA} = \frac{P}{A} \left(1 \pm \frac{6e}{H} \right) \quad (75-11)$$

اگر عبارت داخل پرانتز بزرگتر از صفر باشد، در این صورت هیچ‌گونه جدایی بین ورق پایه ستون و شالوده ایجاد نمی‌گردد و پیچ‌های مهاری تحت کشش قرار نمی‌گیرد و در سطح تماس تمام‌اً فشار خواهیم داشت (شکل ۱۱-۱۰۱-ب). شرط فوق را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

$$1 - \frac{6e}{H} \geq 0 \quad \rightarrow \quad e \leq \frac{H}{6} \quad (48-11)$$


در این حالت محاسبات مربوط به تخمین ضخامت ورق پای ستون، مشابه حالت نیروی محوری تنهاست و در هنگام محاسبه به طور محافظه کارانه فرض می شود که تنش حداکثر به طور یکنواخت در کل سطح تماس توزیع شده است. در این صورت پیچهای مهاری تحت هیچ گونه کششی قرار ندارند و همانند گذشته، قطر آنها به طور اسمی طراحی می شود.

۱-۷-۹-۱۱ محاسبه اتصال ستون در حالت $e > \frac{H}{6}$

وقتی که مقدار $\frac{H}{6}$ تجاوز نماید، عبارت داخل پرانتز در رابطه $11 - 75$ منفی می‌شود و بین سطح تماس ورق و شالوده جدایی رخ می‌دهد. در صورتی که e بزرگتر از $\frac{H}{6}$ ولی کوچکتر از $\frac{H}{2}$ باشد، با وجود جدایی، پیچ‌ها به کشش نمی‌افتد و ارتفاع تار خنثی و تنش فشاری حداکثر در بین از روابط زیر بدست می‌آید:

$$x = 3 \left(\frac{H}{2} - e \right) \quad \rightarrow \quad f_c = 2P/(xB) \quad (YY-11)$$

در صورتی که $\frac{H}{2} < e$ باشد، در پیچ‌های مهاری کشش ایجاد می‌شود (شکل ۱۱-۱۰۲). در این حالت چون سطح تماس دیگر یک محیط همگن نیست، رابطه ۱۱-۷۵ اعتبار خود را از دست می‌دهد و برای پیدا کردن نیروی کششی در پیچ‌های مهاری و تنش فشاری حداکثر باید متولّ به شیوه‌هایی شد که در طراحی ستون‌های بتن مسلح تحت برونق محوری بزرگ از آنها استفاده می‌شود. در شکل ۱۱-۱۰۲ توزیع تنش‌ها در این حالت نشان داده شده است.

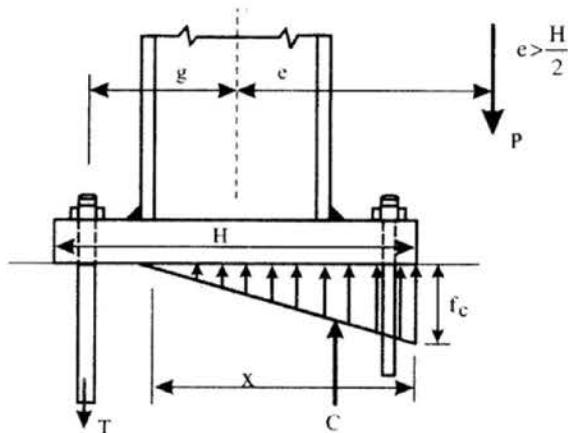

شکل ۱۱-۱۰

با فرض رفتار الاستیک و اعمال معادلات تعادل ایستاتیکی و شرایط سازگاری تغییرشکل‌ها، ارتفاع تار خنثی، یعنی X از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$X^3 + K_1 X^2 + K_2 X + K_3 = 0 \quad (78-11)$$

که در آن:

$$K_1 = 3 \left(e - \frac{H}{2} \right)$$

$$K_2 = \frac{6nA_s}{B} (g + e)$$

$$K_3 = -K_2 \left(\frac{H}{2} + g \right)$$

$$T = -P \begin{bmatrix} \frac{H}{2} - \frac{X}{3} - e \\ \frac{H}{2} - \frac{X}{3} + g \end{bmatrix}$$

تمام پارامترها در شکل نشان داده شده‌اند، غیر از B که پهنه‌ای ورق پای ستون (در امتداد عمود بر H) و A_s که سطح پیچ‌های مهاری کششی می‌باشد. n نیز نسبت ضرایب الاستیسیته فولاد به بتن است، که مساوی ۱۰ در نظر گرفته می‌شود. تذکر دو نکته در مورد رابطه ۷۸-۱۱ ضروری می‌باشد.

اول اینکه حل معادله درجه ۳ بهتر است به صورت عددی انجام بگیرد. دوم اینکه در هنگام استفاده از این معادله باید مقادیر H، B و A_s معلوم باشند که تخمین صحیح آنها به تجربه مهندس محاسب واگذار می‌شود. پس از تعیین مقدار X، مقادیر نیروی کششی T در پیچ‌های مهاری و f_c (تنش فشاری حداکثر در بتن) با استفاده از معادلات تعادل استاتیک به دست می‌آیند.

۱۱-۹-۷-۴ روش تقریبی


مطالعه شکل‌های ۱۱-۱۱، ۹۸-۱۱ و ۱۱-۹۹ نشان می‌دهد که برآیند نیروی فشاری منتقل شده از ستون به ورق پای ستون، تقریباً در مرکز سطح بال فشاری قرار دارد. بنابراین در صورتی که ورق پای ستون کاملاً صلب نباشد، می‌توان انتظار داشت که برآیند نیروهای فشاری بین ورق پای ستون و شالوده در زیر بال فشاری قرار داشته باشد (شکل ۱۱-۱۰). با قبول این فرض و نیز فرض مثلثی بودن توزیع تنش‌های فشاری، مقدار X سه برابر فاصله مرکز ثقل بال ستون تا لبه آزاد ورق پای ستون خواهد شد. با داشتن X، مقادیر نیروی کششی پیچ‌های مهاری و تنش

* یک روش حل عددی معادله سه مجهولی، روش نیوتون با استفاده از رابطه زیر می‌باشد:

$$X_{r+1} = X_r - \frac{f(X_r)}{f'(X_r)}$$

که در آن f تابع نشان‌دهنده معادله درجه ۳ و f' مشتق آن است.

فشاری f_c ، از استاتیک به دست می‌آید. تذکر این نکته ضروری است که وقتی ستون همانند شکل ۱۱ - ۹۹ بدون استفاده از جوش، فقط توسط پیچ‌های مهاری نگه داشته شده باشد، استاتیک مسئله ایجاب می‌کند که برآیند نیروهای فشاری بین ورق پایی ستون و شالوده، حتماً در زیر مرکز ثقل بال فشاری قرار داشته باشد و در این حالت تنها فرض تقریبی مسئله، توزیع مثلثی تنش فشاری می‌باشد که ممکن است در واقعیت چنین نباشد.

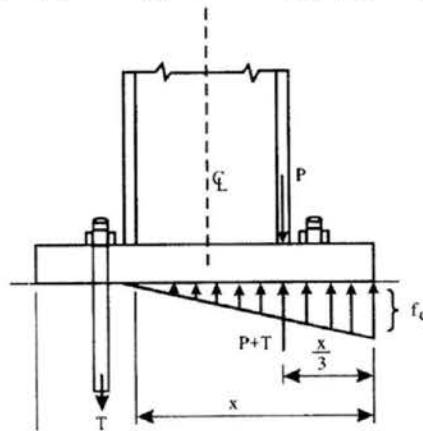

شکل ۱۱ - ۱۰۳

مثال ۱۱ - ۱۸

جزیيات پای ستون نشان داده شده در شکل ۱۱ - ۱۰۴ - الف، از جزیيات بسیار مناسب و متدائل برای اثر تؤام نیروی محوری و لنگر خمی می‌باشد. مطلوب است طراحی این اتصال برای تحمل نیروی محوری ۶۳ تن به علاوه لنگر خمی ۲۳ تن متر که از ستون IPB360 بر آن وارد می‌شود. فولاد مصرفی از نوع نرمه با تنش تسلیم ۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. ورق پای ستون در روی یک شالوده بتی بزرگ با مقاومت نمونه استوانه‌ای $f'_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ قرار دارد. بنابراین تنش تماسی فشاری مجاز مساوی $75 \text{ kg/cm}^2 = 0.3 \times 250 \text{ kg/cm}^2$ می‌باشد.

حل:

در اتصال پای ستون نشان داده شده، هیچ‌گونه جوشی بین پای ستون و ورق پای ستون وجود ندارد (و یا اگر جوش اسمی به‌خاطر عملیات مونتاژ و یا انتقال برش وجود داشته باشد، در این محاسبات آن را نادیده می‌گیریم). نیروی کششی حاصل از لنگر خمی توسط پیچ‌های مهاری و نیروی فشاری توسط فشار تماسی بین بال ستون و ورق پای ستون حمل می‌شود (شکل ۱۱ - ۱۰۴ - ب). بنابراین منطقی است فرض نماییم که برآیند نیروهای فشاری تماسی بین بتن شالوده و ورق پای ستون درست در مقابل بال فشاری قرار دارد. البته نمودار آزاد ورق ستون نشان می‌دهد که برای حفظ تعادل ستون، باید برآیند نیروهای فشاری تماسی بین ورق پای ستون و شالوده درست در مقابل مرکز ثقل بار فشاری باشد. اما توزیع نیروهای فشاری تماسی بین ورق پای ستون و شالوده مشخص نمی‌باشد که ما در اینجا این توزیع را مثلثی فرض می‌نماییم.

الف) تخمین ابعاد ورق پای ستون

برون محوری بارهای واردہ برابر است با:

$$e = \frac{M}{P} = \frac{23(100)}{63} = 36.51 \text{ cm}$$

در صورتی که نخواهیم بین ورق پای ستون و شالوده جدایی حاصل شود باید حداقل H مساوی $6e$ یا 219.06 سانتی‌متر باشد که انتخاب چنین ورق پای ستونی غیرمعقول است. بنابراین قطعاً بین ورق پای ستون و شالوده منطقه‌ای بدون فشار ایجاد می‌شود و پیچ‌های مهاری در کشش قرار می‌گیرند. فاصله محور پیچ‌های مهاری تا برستون را مساوی 5 سانتی‌متر فرض می‌نماییم. در نتیجه فاصله بین مرکز ثقل نیروهای فشاری و کششی برابر است با (توجه شود که مرکز ثقل نیروهای فشاری همان مرکز ثقل بال فشاری می‌باشد):

$$\text{بازوی لنگر} = d - 0.5t_f + 5 = 36 - 0.5(2.25) + 5 = 39.88$$

در تخمین اولیه H فرض می‌نماییم که رأس مثلث توزیع تنش تا نیروی کششی امتداد داشته باشد.

$$X = \frac{3}{2}(39.88) = 59.82 \text{ cm} \quad (\text{ارتفاع تار خنثی از تار فشاری})$$

$$\frac{X}{3} = \frac{59.82}{3} = 19.94 \text{ cm}$$

بنابراین فاصله لبه خارجی ورق پای ستون تا محور پیچ‌ها برابر است با:

$$19.94 - 0.5(2.25) - 5 = 13.82 \text{ cm}$$

$$H = X + 13.82 = 59.82 + 13.82 = 73.64$$

ارتفاع $H = 70 \text{ cm}$ انتخاب می‌شود. با انتخاب H سایر ابعاد مطابق شکل ۱۱-۱۰۴ - پ تنظیم می‌گردد پهنهای B نیز براساس ملاحظات تنش مجاز فشاری تماسی بین پای ستون و شالوده انتخاب می‌شود. با لنگرگیری حول مرکز ثقل نیروهای فشاری، نیروی کششی T به دست می‌آید:

$$T = \frac{63(19.63)}{39.88} = 31.01 \text{ ton}$$

$$R = 63 + T = 63 + 31.01 = 94.01 \text{ ton} \quad \text{نیروی فشاری}$$

با توجه به احتیاجات طراحی پهنهای B را مساوی 50 سانتی‌متر انتخاب می‌نماییم.

$$f_{p\max} = \frac{2R}{XB} = \frac{2(94.01)(1000)}{59.82(50)} = 62.86 \text{ kg/cm}^2 < 75 \text{ kg/cm}^2$$

تعیین ضخامت کف ستون

با مراجعه به شکل ۱۱-۱۰۴ طول طره برابر است با:

$$\text{طول طره} = \frac{(70 - 36)}{2} - 5 = 12 \text{ cm}$$

مقطع بحرانی برای خمیش، وسط لبه سخت‌کننده و لبه ستون در نظر گرفته شده است.

برای تعیین ضخامت ورق، فرض می‌نماییم که تنش حداکثر تا مقطع بحرانی به‌طور یکنواخت است. با توجه به‌ناشناخته بودن توزیع تنش، انتخاب این فرض چندان دور از منطق نیست.

به‌ازای عرض واحد:

$$M = 62.86 \times \frac{12^2}{2} = 4526 \text{ kg.cm/cm}$$

$$t = \sqrt{\frac{6M}{0.75F_y}}$$

$$t = \sqrt{\frac{6(4526)}{0.75(2400)}} = 3.88 \text{ cm}$$

بنابراین برای کف ستون از ورق $40 \times 500 \times 700$ میلی‌متر استفاده می‌نماییم.

ب) انتخاب میله مهارها

از فولاد ۴۵ CK با تنش نهایی $F_u = 6000 \text{ kg/cm}^2$ استفاده می‌شود.

$$F_t = 0.33F_u = 0.33 \times 6000 = 1980 \approx 2000 \text{ kg/cm}^2$$

$$A_s = \frac{31.01(1000)}{2000} = 15.5 \text{ cm}^2$$

از سه میله مهار ۲۵ میلی‌متر استفاده می‌نماییم.

$$A_s = 3(4.9) = 14.71 \text{ cm}^2 \quad \text{قابل قبول است}$$


پ) سخت‌کننده‌ها و اتصالات مربوط به آنها

همان‌طور که در شکل ۱۱-۱۰۵-الف، نشان داده شده است، نیروی پیچ مهاری، توسط چهار ورق سخت‌کننده حمل می‌گردد. می‌توان فرض نمود که نیروی وارد بر هر یک از ورق‌های سخت‌کننده میانی مساوی نیروی یک پیچ می‌باشد.

$$\text{نیروی وارد بر هر ورق سخت‌کننده میانی} = \frac{31.01}{3} = 10.34 \text{ ton}$$

$$A_s = \frac{10.34}{0.60F_y} = \frac{10.34(1000)}{0.6(2400)} = 7.18 \text{ cm}^2 \quad \text{لازم}$$

بنابراین از ورق 10×100 میلی‌متر به عنوان سخت‌کننده استفاده می‌نماییم.

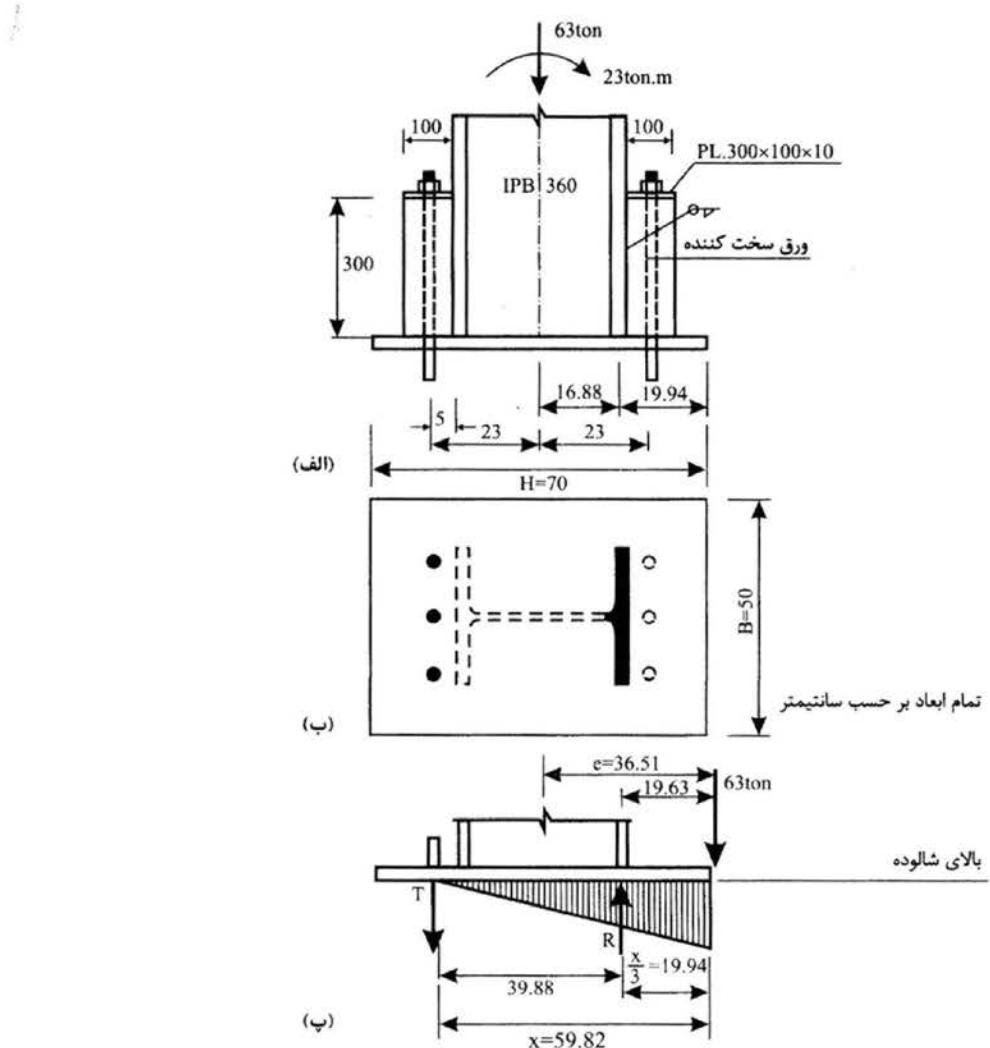

شکل ۱۱ - ۱۰۴

همان طور که در شکل ۱۱ - ۱۰۵ - ب، نشان داده شده است، نیروی $\frac{10}{34}$ تنی که تحت برونو محوری ۵ سانتی متر اثر می‌نماید، توسط عمل ترکیبی نیروی F_1 (که در جوش افقی به وجود می‌آید) و نیروی F_2 (که در جوش قائم به وجود می‌آید) تحمل می‌شود. می‌توان این طور فرض نمود که نیروی F_1 لنگر ناشی از برونو محوری و نیروی F_2 برش ناشی از نیروی $\frac{10}{34}$ تنی را حمل می‌نماید. نتایج حاصل از این روش به شرح زیر می‌باشند:

$$F_2 = 10.34 \text{ ton} \quad , \quad F_1 = \frac{10.34}{30} \times 5 = 1.72 \text{ ton}$$

$$\text{نیروی وارد بر واحد طول جوش قائم} = \frac{10.34}{30} \times 1000 = 345 \text{ kg/cm}$$

$$\text{نیروی وارد بر واحد طول جوش افقی} = \frac{1.72(1000)}{10} = 172 \text{ kg/cm}$$

اگر بخواهیم از جوش ۵ میلی‌متر در دو طرف سخت‌کننده استفاده نماییم، داریم:


$$R_w = 2(650)D = 2(650)0.5 = 650 \text{ kg/cm}$$

که خیلی بزرگتر از مقادیر مورد نیاز است.
در جهت اطمینان همین جوش را به طور پیوسته انتخاب می‌کنیم.

ت) اتصال ورق فوقانی به بال ستون

مجموع نیروهای F_1 باید توسط جوشی که سخت‌کننده را به بال ستون متصل می‌نماید، حمل گردد. در شکل ۱۱-۱۰۵-ب، نیروی جوش توسط F_3 نشان داده شده است.

$$F_3 = \frac{\text{لنج}}{\text{ارتفاع ناودانی}} = \frac{31.01(5)}{30} = 5.17 \text{ ton}$$

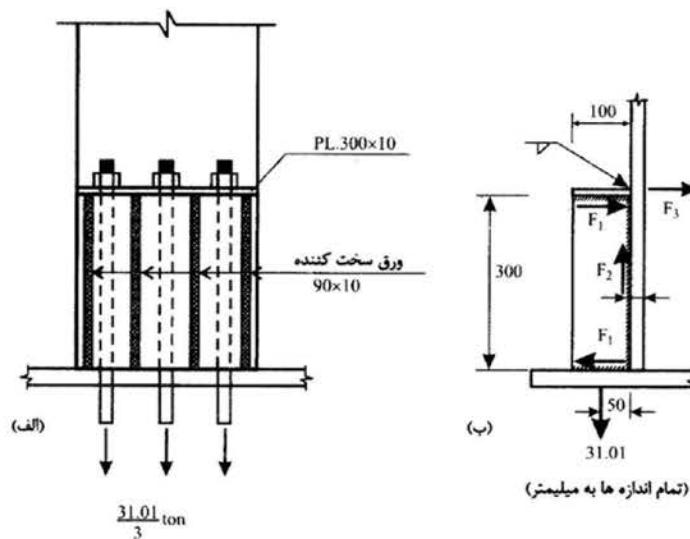

شکل ۱۱-۱۰۵


اندازه ساق جوش برابر است با:

$$30(650)D = 5.17(1000)$$

$$D = 0.26 \text{ cm}$$

از جوش ۵ میلی‌متر استفاده شود.


در صورتی که ستون و نیروهای وارد بر ستون کوچک باشد، تعداد پیچ‌های مهاری کمتر خواهد شد. در چنین مواردی برای انتقال نیروی پیچ مهاری به ستون، به جای سخت‌کننده از جزئیات ساده‌تری همانند شکل ۱۱-۱۰۶ می‌توان استفاده نمود.

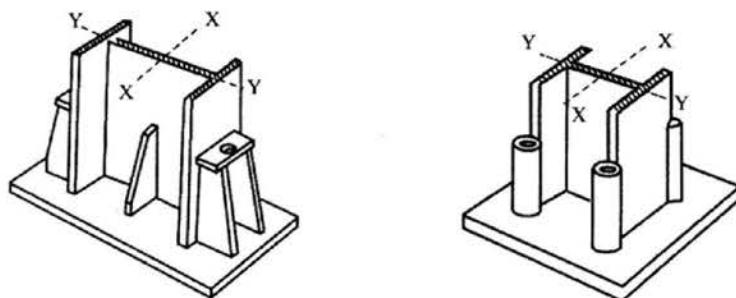

شکل ۱۱-۱۰۶

۸-۹-۱۱ مهار میله مهارها

مهارهای مهارها تا حصول مقاومت کششی کل باید در بتن شالوده مهار شوند. میله مهارها معمولاً از دنده کردن میلگردهای صاف (بدون آج) ساخته می‌شوند. لذا برای ایجاد مهار مکانیکی، انتهای میله مهار به یکی از صور نشان داده شده در شکل ۱۱-۶۰ درمی‌آید.

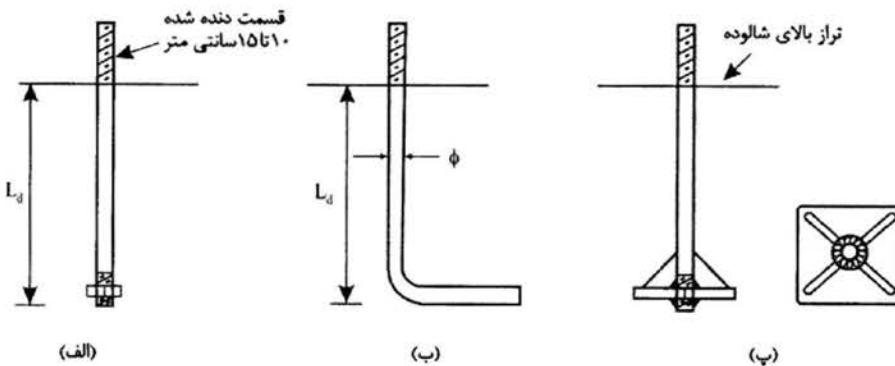

شکل ۱۱-۱۰۷

برای محاسبه طول مهاری می‌توان از روابط آینین نامه بتن برای میلگردهای قلاب‌دار در کشش استفاده نمود. به عنوان مثال روابط آینین نامه آبا به قرار زیر است:

$$L_d = \frac{F_y}{4F_b} d_b$$

$$F_b = 0.75 f_{bm} = 0.75 \times 2.05\sqrt{f_c} = 1.54\sqrt{f_c}$$

(برای میلگرد صاف با قلاب انتهایی)

* شواهد زیادی از وقوع شکنندگی در ناحیه دنده شده میلگردهای آجدار AIII در کارگاهها مشاهده شده است. لذا استفاده از این نوع میلگردها به عنوان میله مهار توصیه نمی‌شود، مگر اینکه عدم شکنندگی آنها به وسیله آزمایش تأیید گردد. در صورت نیاز به مقاومت زیاد استفاده از میلگردهای CK ۴۵ ($F_u = 6000 \text{ kg/cm}^2$) برای میله‌های قلاب قابل توصیه است که دارای شکل پذیری مناسب است.

$$L_d = \frac{F_y}{6.15\sqrt{f_c}} d_b$$

f_c = مقاومت مشخصه نمونه استوانهای بتن (kg/cm^2)

F_y = تنش تسلیم فولاد (kg/cm^2)

d_b = قطر پیچ

برای $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ و $F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$ مقدار فوق حدود ۲۵ برابر قطر به دست می‌آید.

۱۱ - ۱۰ اتصالات لوله‌ها و قوطی‌ها (مقاطع توخالی)

۱۱ - ۱۰ - ۱ معرفی

استفاده از لوله‌ها و قوطی‌ها امروزه در سازه‌های فولادی بسیار متداول می‌باشد. علاوه بر کاربردهای عمومی ساختمان، در سازه‌های خاصی نظیر سکوهای دریایی^{۱۱}، برج‌های مخابراتی^{۱۲}، و سازه‌های فضایی^{۱۳}، عمدتاً از لوله و بعضاً از قوطی استفاده می‌شود. در سایر سازه‌ها نیز استفاده از لوله و قوطی می‌تواند کیفیت‌های معماري و امکانات سازه‌ای ویژه‌ای فراهم سازد.

فواید استفاده از نیمرخ‌های لوله و قوطی از گذشته به خوبی شناخته شده لیکن عاملی که امروزه موجب رواج این کاربردها شده، پیشرفت در تکنیک‌های اجرایی اتصال خصوصاً استفاده از جوشکاری در آنهاست.

با توجه به یکسان بودن مشخصات هندسی لوله‌ها نسبت به تمام محورهایی که از مرکز سطح می‌گذرند، و مشابه بودن نسبی آنها در قوطی‌ها، این نیمرخ‌ها برای تحمل فشار و کشش بسیار کارآمد هستند، و کاربرد آنها به طرح‌های سبک و اقتصادی منجر می‌گردد. اگرچه سطوح داخلی لوله‌ها و قوطی‌ها را به راحتی نمی‌توان زنگ‌آمیزی کرد، ولی این موضوع غالباً اهمیت عملی ندارد، زیرا زنگ‌زدگی در داخل لوله‌ها و قوطی‌های بسته خصوصاً در سازه‌هایی که از اتصالات جوشی مستقیم برای اتصال قطعات استفاده شده، امکان بروز ندارد. اتصالات جوشی مانع ورود هر گونه رطوبت و جریان هوا به داخل نیمرخ می‌گردد و به دلیل محدود بودن هوای داخل قوطی یا لوله تعادل الکتروشیمیایی خیلی زود رخ داده، فرآیند زنگ زدن متوقف می‌گردد.

مشکل عده در استفاده از نیمرخ‌های لوله و قوطی، اتصالات آنها به خصوص اتصال لوله‌های است. لوله‌ها در محل تقاطع دارای فصل مشترک منحنی شکل فضایی هستند و برای اتصال آنها باید لبه‌های اعضا با دقیقیت خاصی برش خورده، جفت و جور شوند. اغلب برش‌ها به وسیله شعله گاز صورت می‌گیرد، ولی در بعضی مواقع از اره‌های مخصوص برای این کار استفاده می‌کنند. در هر حال برش و اتصال این گونه نیمرخ‌ها وقت‌گیر و پرهازینه است.

11. Off-Shore Platforms

12. Communication towers

13. Space Structures

۱۰-۲-۱۱ اتصال مستقیم لوله‌ها و قوطی‌ها

در اتصالات مستقیم لوله‌ها و قوطی‌ها، که به‌وسیله جوشکاری انجام می‌شوند، اگرچه مقداری وقت و هزینه صرف برشکاری خاص انتهای لوله‌ها و جفت و جور کردن قطعات می‌شود، ولی معمولاً جوشکاری‌ها در حداقل ممکن و ظاهر اتصال بسیار بی‌پیرایه است. این مزیت‌ها هم از دیدگاه اقتصادی و هم به‌دلیل زیبایی مشکلات این نوع اتصال را قابل تحمل می‌نماید.


شکل ۱۱-۱۰۸ انواع اتصالات مستقیم لوله‌ها و قوطی‌ها را به‌نمایش گذاشته است و اسامی بخش‌های مختلف این گونه اتصالات را معرفی می‌نماید.

در محل اتصال، عضو ممتد سوراخ نمی‌شود. سوراخ کردن لوله‌ها در گره اتصال برای عبور سیال، در اتصالات جوشی در لوله‌کشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که معرفی جزئیات آن خارج از حیطه بحث حاضر می‌باشد.

برعکس به‌خاطر تمرکز تنش‌ها در منطقه اتصال ممکن است تقویت‌هایی در گره اتصال لازم باشد که معمولاً چون تقویت لوله و قوطی از داخل مشکل است، این تقویت‌ها بیشتر از بیرون و به‌صورت روپوش کردن جدار لوله ممتد یا استفاده از سخت‌کننده حلقوی انجام می‌پذیرد. نمونه‌هایی از این نحوه‌های تقویت در شکل ۱۱-۱۰۹ ارایه شده‌است. اتصال مستقیم چند عضو در یک گره می‌تواند به‌صورت هم‌مرکز و یا خارج از مرکز سازمان داده شود. شکل ۱۱-۱۱ نمونه‌هایی از هر دو اتصال را به‌نمایش گذاشته است. در اتصالات هم‌مرکز که محور همه اعضای وارد به‌اتصال از یک نقطه عبور می‌کند، معمولاً نیمرخ‌ها همپوشانی پیدا می‌کنند و برش و جفت و جور کردن اتصال پیچیده‌تر می‌شود. اتصالات خارج از مرکز از نظر جزئیات ساده‌تر هستند ولی در آنها به‌دلیل لنگر خروج از مرکزیت، تنش‌های اضافی ایجاد می‌شود.


وقتی که اعضاء در گره اتصال به‌یکدیگر برخورد می‌کنند بهتر است ابتدا شاخه کششی مستقیماً به‌ساقه متصل شده، و سپس عضو فشاری با برش مناسب به‌گره جوش شود. این تمهدات به‌این نیت انجام می‌گیرد که اتصال کششی مناسب‌تری برقرار گردد. شکل ۱۱-۱۱ نمونه چنین اتصالی را عرضه می‌دارد. کلاً مواردی که در بالا به‌عنوان اثر خروج از مرکزیت و اثر همپوشانی ذکر شد بحث‌های نظری هستند. در عمل این اثرها چندان مهم نیستند. به‌طور مثال در اتصال شکل ۱۱-۱۱۱ قسمت عمده‌ای از مؤلفه قائم نیروی عضو کششی، قبل از اینکه به‌وسیله جوش a به‌عضو اصلی (ساقه) برسد از طریق جوش ناحیه b به‌عضو فشاری و از آن طریق به‌عضو اصلی انتقال می‌یابد. قسمتی از جوش a که در ناحیه همپوشانی اعضای کششی و فشاری قرار دارد تحت نیروی کوچکی قرار دارد زیرا کشش و فشار وارد بر این منطقه یکدیگر را خنثی می‌نماید.

۱۱. طراحی اتصالات

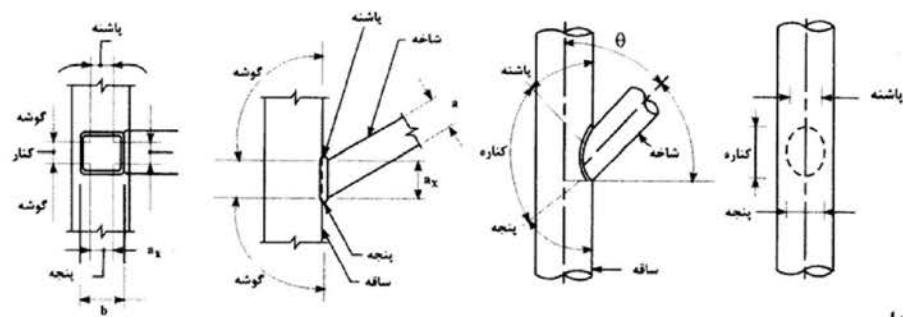


(ب) مقطع قوطی


(الف) مقاطع لوله‌ای

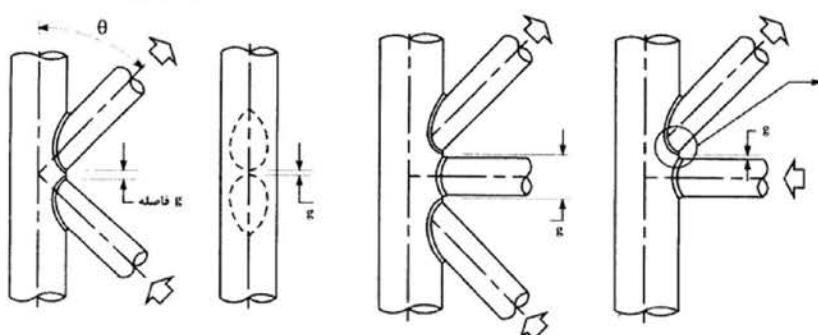


(ب) اتصالات دوشاخه و سه شاخه

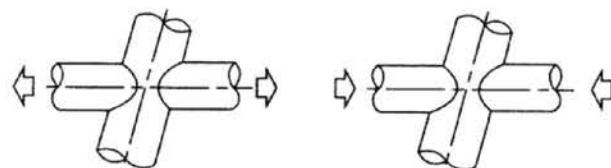

(ت) اتصالات ضربدری

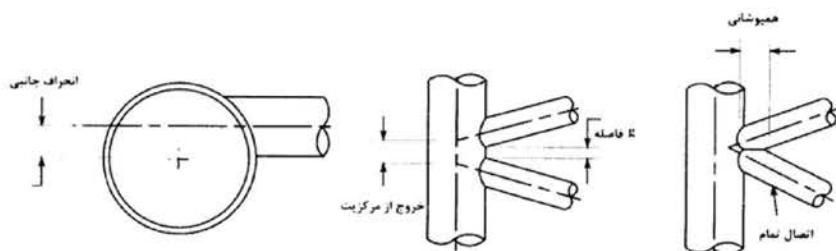


(ث) اتصالات خارج از مرکز


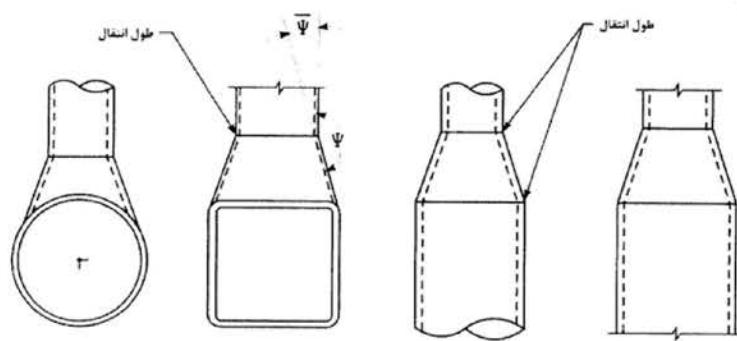


(ج) اتصالات انتقالی

شکل ۱۱ - ۱۰۸ اتصال مستقیم لوله و قوطی‌ها.

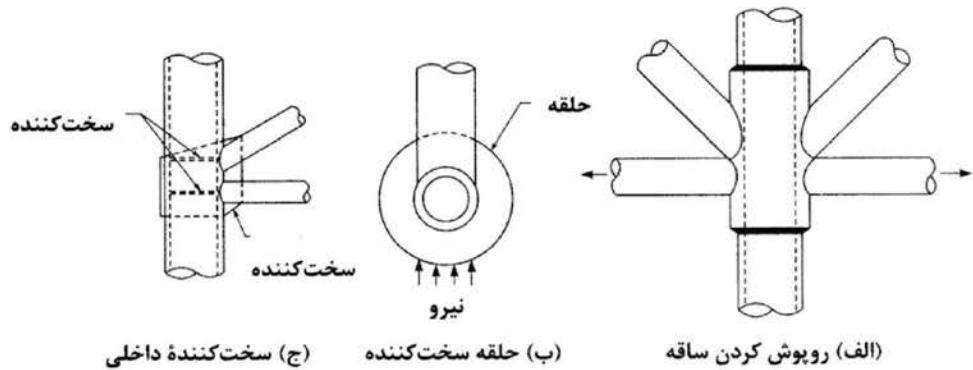

(الف) روپوش کردن ساقه
(ب) حلقه سخت کننده
(ج) سخت کننده داخلی

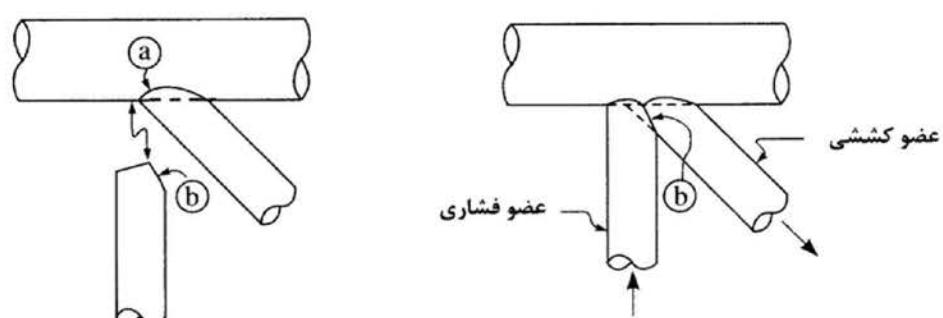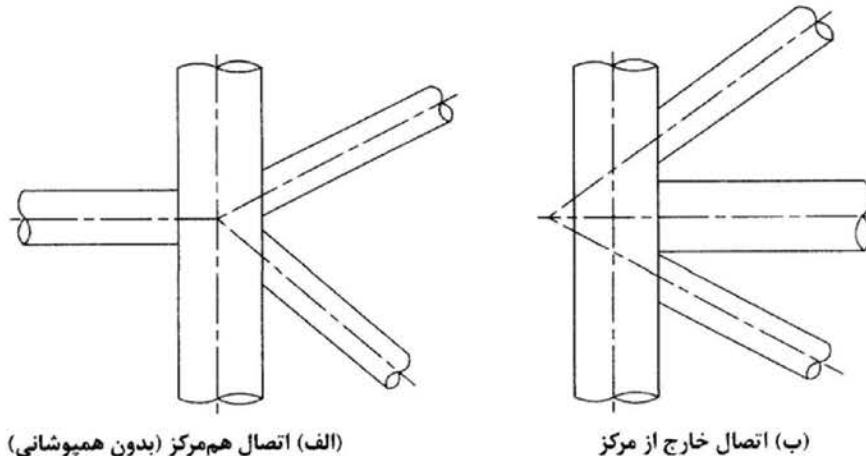

۱۱-۳-۱۰ استفاده از ورق‌های اتصال

در طراحی اتصالات لوله‌ها به‌چند دلیل ممکن است از ورق‌های واسطه برای اتصال استفاده شود. این دلایل به‌طور خلاصه عبارتند از:

- استفاده از ورق، طول بیشتری برای جوشکاری در اختیار می‌گذارد.
- ورق‌های واسطه امکان استفاده از اتصالات پیچی را به‌هنگام نصب فراهم می‌سازند.

- در این نوع اتصالات امکان استفاده از **جوش‌های گوش** فراهم بوده، در نتیجه دقت‌های بیش از حد و آماده‌سازی و جفت و جور کردن لبه‌ها که برای اتصالات مستقیم با **جوش شیاری** لازم است منتفی می‌گردد.
- با استفاده از ورق‌های اتصال، برش خاص انتهای لوله‌ها به منظور جفت و جور شدن آنها دیگر ضروری نخواهد بود. به این ترتیب برقراری اتصال بسیار ساده‌تر می‌شود.
- صفحه اتصال، نیروهای اعضا قطعی را در سطح وسیع تری از عضو اصلی (ساقه) توزیع می‌نماید و به خصوص در موارد ضخامت جداره کم لوله اصلی، نیاز به تقویت را در منطقه اتصال کاهش می‌دهد.


شکل ۱۱ - ۱۱۲ نمونه‌هایی از اتصال لوله‌ها به کمک ورق واسطه را به نمایش می‌گذارد.
برای اتصال لوله‌ها و قوطی‌ها به ورق واسطه معمولاً لوله و قوطی از وسط شکاف داده می‌شود تا ورق اتصال در داخل شکاف قرار گیرد و لبه‌های شکاف به ورق اتصال جوش داده می‌شود. شکل ۱۱ - ۱۱۳ این نحوه اتصال را به نمایش می‌گذارد.

۱۱ - ۱۰ - ۴ توصیه‌های طراحی


در مراجع مختلف از جمله آیین‌نامه جوشکاری سازه‌ای انجمن جوشکاری آمریکا^{۱۴} علاوه بر رعایت ضوابط طراحی آیین‌نامه عمومی طراحی سازه‌ای فولادی، رعایت ضوابط دیگری در مورد سازه‌های لوله‌ای ضروری دانسته شده است. این ضوابط در زیر معرفی شده‌اند.

الف) محدودیت نسبت عرض به ضخامت

در مورد لوله‌ها این محدودیت به شکل رابطه ۱۱ - ۷۹ بیان می‌گردد.

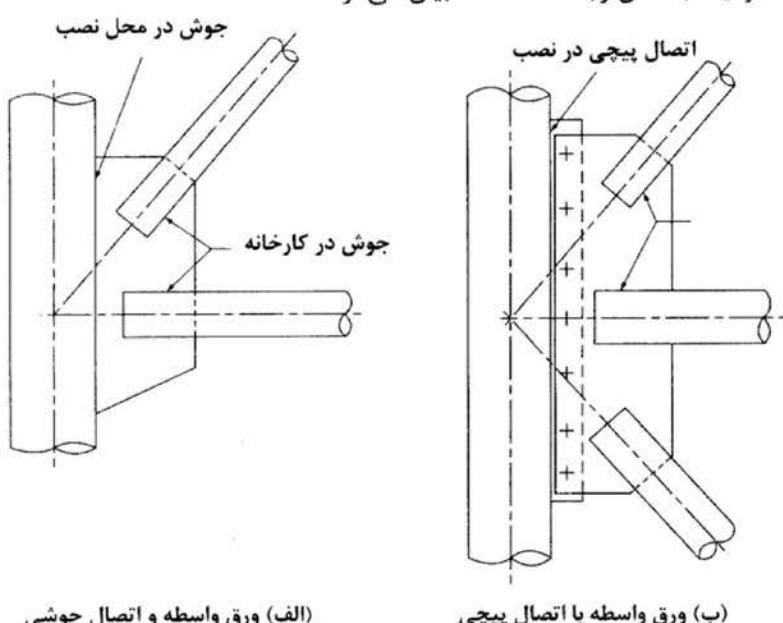

شکل ۱۱ - ۱۱۲ اتصال لوله‌ها به کمک ورق واسطه.

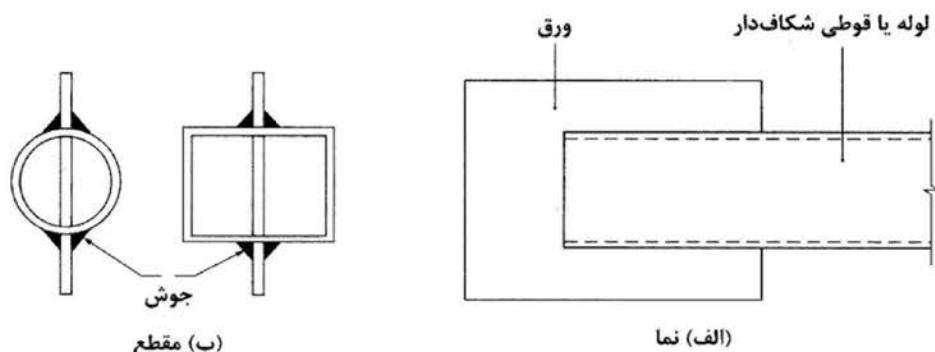

شکل ۱۱-۱۱۳ جزئیات اتصال لوله به‌ورق.

$$D/t \leq \frac{230000}{F_y} \quad (79-11)$$

در رابطه بالا D قطر خارجی لوله و t ضخامت جدار آن بر حسب سانتی‌متر و F_y تنش جاری شدن فولاد بر حسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد.

در مورد قوطی‌ها محدودیت عرض به‌ضخامت از روابط ۱۱-۸۰ و ۱۱-۸۱ به‌دست می‌آید:
برای نیمرخ‌های قوطی با فاصله در محل اتصال:

$$D/t \leq \frac{1760}{\sqrt{F_y}} \quad (80-11)$$

نسبت به‌دست آمده از رابطه ۱۱-۸۰ نباید از ۳۵ بیشتر باشد.

برای نیمرخ‌های با همپوشانی در منطقه اتصال:

$$D/t \leq \frac{1590}{\sqrt{F_y}} \quad (81-11)$$

در روابط فوق D ضلع بزرگتر نیمرخ قوطی و t ضخامت جدار قوطی بر حسب سانتی‌متر می‌باشد. F_y تنش جاری شدن فولاد بر حسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

ب) حداقل ضخامت جدار لوله

اگرچه AWS در این مورد دستورالعمل خاصی ارایه نکرده است لیکن طبق ضوابط استاندارد انگلستان حداقل ضخامت جدار لوله‌ها برای کاربردهای سازه‌ای به‌شرط آنکه راه نفوذ هوا و رطوبت با استفاده از درپوش یا اتصال مناسب سد شده باشد به‌ترتیب زیر به‌دست می‌آید:

$$t_{min} = 4 \text{ mm}$$

اعضای واقع در محیط خارجی

$$t_{min} = 3 \text{ mm}$$

اعضای واقع در محیط بسته

پ) تأثیر خروج از مرکزیت در اتصال

در مورد خروج از مرکزیت‌های شدید، اثرات خروج از مرکزیت باید در تحلیل و طراحی اعضا و اتصالات به حساب آورده شود.

۱۱ - ۵ طراحی اتصالات مقاطع توخالی لوله‌ای و قوطی‌ها براساس ضوابط آیین نامه AISC

مطلوب این بخش در مورد اتصالات مقاطع توخالی لوله‌ای و قوطی شکل با ضخامت جداره یکنواخت می‌باشد. مقاومت این اتصالات، به ابعاد مقطع توخالی به خصوص ضخامت جداره اعضا خرپایی بستگی داشته و توسط آن کنترل می‌شود که این موضوع باید در طراحی اولیه مورد توجه قرار گیرد.

مطلوب ارایه شده در این بخش عبارتند از:

الف) نیروهای متتمرکز در مقاطع توخالی

ب) اتصالات خرپایی مقاطع توخالی

پ) اتصالات خمشی مقاطع توخالی

ت) جوش صفحات و اعضا فرعی (شاخه) به مقاطع توخالی قوطی شکل

الف) نیروهای متتمرکز در مقاطع توخالی

در صورت وجود نیروی متتمرکز در اتصال، ظرفیت اتصال را می‌توان از روابط ارایه شده در جدول‌های این بخش برای حالات مختلف محاسبه نمود.

روابط مربوط به اتصالات مقاطع لوله‌ای در جدول ۱۱ - ۲ - الف و روابط مربوط به اتصالات مقاطع قوطی شکل در جدول ۱۱ - ۳ - الف ارائه شده‌اند.

لازم به ذکر است که در صورتی می‌توان از روابط موجود در این جدول‌ها استفاده نمود که شرایط ذکر شده برای هر گروه از اتصالات و اعضا آن برقرار باشد. شرایط مربوط به اتصالات مقاطع لوله‌ای در جدول ۱۱ - ۲ - ب و شرایط مربوط به اتصالات مقاطع قوطی شکل در جدول ۱۱ - ۳ - ب ارایه شده‌اند.

معرفی پارامترهای موجود در جدول‌ها:

* پارامترهای معرفی شده، باید به صورت متجانس مورد استفاده قرار گیرند.

A_p = سطح مقطع کلی عضو

B_p = عرض مقطع قوطی شکل عمود بر صفحه اتصال

B_w = عرض ورق عمود بر صفحه اتصال

D = قطر خارجی مقطع لوله‌ای

F_c = حداقل تنفس قابل قبول. (مساوی F_y در حالت مقاومت نهایی و $0.6F_y$ در حالت تنفس مجاز)

F_y = حداقل تنفس تسلیم مصالح عضو توخالی

F_{yp} = حداقل تنش تسليم مصالح ورق

F_u = حداقل مقاومت کششی مصالح عضو توخالی

H = ارتفاع عضو توخالی قوطی شکل که در صفحه اتصال اندازه‌گیری می‌شود.

S = اساس مقطع عضو

l_b = طول مقاوم در مقابل بارگذاری، موازی محور عضو توخالی. (برای صفحات پوششی بارگذاری شده برابر عرض مقطع توخالی می‌باشد.)

t = ضخامت جداره مقطع توخالی

t_p = ضخامت ورق

ب) اتصالات خرپایی مقاطع توخالی

برای محاسبه ظرفیت اتصالات خرپایی مقاطع توخالی می‌توان از مطالب بیان شده در این قسمت استفاده نمود. روابط مربوط به اتصالات خرپایی مقاطع لوله‌ای در جدول ۱۱ - ۴ - الف و روابط مربوط به اتصالات خرپایی مقاطع قوطی شکل در جدول ۱۱ - ۵ - الف ارایه شده است.

لازم به ذکر است که شرایط و محدودیت‌های لازم جهت استفاده از روابط باید کنترل شود و در صورت برقراری شرایط و محدودیت‌ها می‌توان از این روابط استفاده نمود. شرایط مربوط به اتصالات مقاطع لوله‌ای در جدول ۱۱ - ۴ - ب و شرایط مربوط به اتصالات مقاطع قوطی شکل در جدول ۱۱ - ۵ - ب ارایه شده‌اند. انواع مختلف اتصالات خرپایی مقاطع توخالی که در آنها اعضای فرعی (شاخه) مستقیماً به عضو اصلی (ساقه) جوش می‌شوند عبارتند از:

(الف) در حالتی که نیروی پانج ($P_r \sin\theta$) در عضو فرعی (شاخه) توسط برش در عضو اصلی (ساقه) متعادل می‌شود، اگر شاخه به عضو اصلی عمود باشد اتصال T شکل و در غیر این صورت اتصال Y شکل می‌باشد.

(ب) اگر نیروی پانج ($P_r \sin\theta$) یک عضو فرعی توسط اعضای دیگر متعادل شود (با حداقل ۲۰٪ اختلاف)، اتصال K شکل می‌باشد.

(پ) اگر نیروی پانج ($P_r \sin\theta$) توسط عضو اصلی به اعضای سمت دیگر منتقل و متعادل شود، اتصال عرضی می‌باشد.

(ت) اگر اتصال دارای بیش از ۲ عضو فرعی (شاخه) باشد و یا اعضای شاخه‌ای در بیش از یک صفحه قرار گرفته باشند، اتصال به عنوان «اتصال کلی» یا چند صفحه‌ای رده‌بندی می‌شود.

وقتی اعضای شاخه‌ای قسمتی از بار خود را به صورت K و قسمتی از بار را به صورت T یا Y یا X انتقال می‌دهند، کفایت اتصال باید با درون‌یابی از نسبت مقاومت قابل حصول هر یک از کل تعیین شود.

معرفی پارامترهای موجود در جدول‌ها:

A_p = سطح مقطع کلی عضو

B = عرض مقطع عضو اصلی (ساقه) قوطی شکل عمود بر صفحه اتصال

B_h = عرض مقطع عضو فرعی (شاخه) عمود بر صفحه اتصال

D = قطر خارجی مقطع عضو لوله‌ای اصلی (ساقه)

D_b = قطر خارجی مقطع عضو لوله‌ای فرعی (شاخه)

F_c = حداکثر تنش قابل قبول در عضو اصلی (ساقه) (مساوی F_y در حالت مقاومت نهایی و $0.6F_y$ در حالت تنش مجاز)

F_y = حداقل تنش تسلیم مصالح عضو توخالی اصلی (ساقه)

F_{yb} = حداقل تنش تسلیم مصالح عضو توخالی فرعی (شاخه)

F_u = حداقل مقاومت کششی مصالح فولادی عضو توخالی

H = ارتفاع عضو توخالی قوطی‌شکل اصلی (ساقه) که در صفحه اتصال اندازه‌گیری می‌شود.

H_b = ارتفاع عضو توخالی قوطی‌شکل فرعی (شاخه) که در صفحه اتصال اندازه‌گیری می‌شود.

$$l_{ov} / l_p \times 100 = O_v$$

S = اساس مقطع عضو

e = خروج از مرکزیت در اتصال خرپایی که مطابق شکل ۱۱ - ۱۱۵ - c، در جهت مخالف شاخه‌ها، مثبت فرض می‌شود.

g = فاصله بین اعضای فرعی (شاخه‌ها) در اتصال K شکل

$$\frac{H_b}{\sin \theta} = l_b$$

l_{ov} = طول همپوشانی شده در طول عضو اصلی (ساقه) و در زیر دو عضو فرعی (شاخه)

l_p = طول همپوشانی تصویر شده اعضای فرعی (شاخه) روی عضو اصلی (ساقه)

t = ضخامت جداره مقطع توخالی اصلی (ساقه)

t_b = ضخامت جداره مقطع توخالی فرعی (شاخه)

$$\beta = \text{برابر است با نسبت } \frac{D_b}{D} \text{ برای مقاطع لوله‌ای و } \frac{B_b}{B} \text{ برای مقاطع قوطی‌شکل}$$

$$\beta_{eff} = \text{عبارت است از } \frac{\text{مجموع محیط دو عضو فرعی}}{\text{عرض ساقه} \times 8} \text{ در اتصال K شکل}$$

$$\gamma = \text{برابر است با نسبت } \frac{D}{2t} \text{ برای مقاطع لوله‌ای و } \frac{B}{2t} \text{ برای مقاطع قوطی‌شکل}$$

$$\eta = \text{برابر است با نسبت } \frac{l_b}{B} \text{ برای مقاطع قوطی شکل}$$

θ = زاویه بین عضو فرعی (شاخه) و عضو اصلی (ساقه) بحسب درجه

$$\zeta = \text{برابر است با نسبت } \frac{g}{B} \text{ در مقاطع قوطی شکل}$$

پ) اتصالات خمشی مقاطع توخالی

برای محاسبه ظرفیت اتصالات خمشی مقاطع توخالی می‌توان از مطالب ارایه شده در این بخش استفاده نمود. روابط مربوط به اتصالات خمشی مقاطع لوله‌ای در جدول ۱۱ - ۶ - الف و روابط مربوط به اتصالات خمشی مقاطع قوطی‌شکل در جدول ۱۱ - ۷ - الف ارایه شده است.

محدودیت‌های استفاده از روابط ذکر شده برای مقاطع لوله‌ای در جدول ۱۱ - ۶ - ب و برای مقاطع قوطی شکل در جدول ۱۱ - ۷ - ب ارایه شده‌اند.

انواع مختلف اتصالات خمی مقاطع توحالی که در آنها یک یا دو عضو فرعی (شاخه) مستقیماً به عضو اصلی (ساقه) جوش می‌شوند عبارتند از:

(الف) اگر اتصال دارای یک عضو فرعی (شاخه) و عمود بر عضو اصلی (ساقه) باشد، اتصال T شکل و اگر اتصال دارای یک عضو فرعی (شاخه) و غیرعمود بر عضو اصلی (ساقه) باشد، اتصال Z شکل می‌باشد.

(ب) اگر در سمت دیگر عضو اصلی (ساقه)، عضو فرعی (شاخه) دیگری موجود باشد، اتصال عرضی می‌باشد.

معرفی پارامترهای موجود در جدول‌ها:

A_g = سطح مقطع کلی عضو

B = عرض مقطع عضو اصلی (ساقه) قوطی شکل عمود بر صفحه اتصال

B_b = عرض مقطع عضو فرعی (شاخه) عمود بر صفحه اتصال

D = قطر خارجی مقطع عضو لوله‌ای اصلی (ساقه)

D_b = قطر خارجی مقطع عضو لوله‌ای فرعی (شاخه)

F_c = حداکثر تنش قابل قبول (برابر F_y در حالت مقاومت نهایی و $0.6F_y$ در حالت تنش مجاز)

F_y = حداقل تنش تسلیم مصالح عضو توحالی اصلی (ساقه)

F_{yb} = حداقل تنش تسلیم مصالح عضو توحالی فرعی (شاخه)

F_u = حداقل مقاومت کششی مصالح فولادی عضو توحالی

H = ارتفاع عضو توحالی قوطی شکل اصلی (ساقه) که در صفحه اتصال اندازه‌گیری می‌شود.

H_b = ارتفاع عضو توحالی قوطی شکل فرعی (شاخه) که در صفحه اتصال اندازه‌گیری می‌شود.

S = اساس مقطع عضو

Z_b = اساس مقطع پلاستیک عضو فرعی (شاخه) حول محور خمس

t = ضخامت جداره مقطع توحالی اصلی (ساقه)

t_b = ضخامت جداره مقطع توحالی فرعی (شاخه)

β = برابر است با نسبت $\frac{D_b}{D}$ برای مقاطع لوله‌ای و $\frac{B_b}{B}$ برای مقاطع قوطی شکل

γ = برابر است با نسبت $\frac{D}{2t}$ برای مقاطع لوله‌ای و $\frac{B}{2t}$ برای مقاطع قوطی شکل.

η = برابر است با نسبت $\frac{H_b}{\sin \theta}$ و $\frac{l_b}{B}$

θ = زاویه بین عضو فرعی (شاخه) و عضو اصلی (ساقه) بر حسب درجه

ت) جوش صفحات و اعضای فرعی (شاخه) به مقاطع توحالی قوطی شکل:

مقاومت اتصال اعضای فرعی (شاخه) باید براساس حالت حدی انتقال غیریکنواخت نیرو در طول خط جوش تعیین شود

مقاومت اتصال را می‌توان با استفاده از روابط زیر محاسبه نمود:

$$\begin{aligned} R_n &= P_n = F_{nw} t_w l_e \\ M_{n-ip} &= F_{nw} S_{ip} \\ M_{n-op} &= F_{nw} S_{op} \end{aligned} \quad (۱۱ - ۸۲)$$

پارامترهای روابط فوق را می‌توان با استفاده از روابط جدول ۱۱ - ۸ محاسبه نمود.

در روابط فوق:

F_{nw} = تنش اسمی فلز جوش بدون افزایش در اثر هدایت نیرو

S_{ip} = اساس مقطع مؤثر جوش برای خمش داخل صفحه

S_{op} = اساس مقطع مؤثر جوش برای خمش خارج صفحه

l_e = طول مؤثر جوش گوشه یا شیاری در مقاطع قوطی شکل برای محاسبه مقاومت جوش

t_w = حداقل گلوی مؤثر جوش در پیرامون عضو فرعی (شاخه) و یا ورق

- برای جوش گوشه:

$\phi = 0.75$ (در حالت مقاومت نهایی)

$\Omega = 2.00$ (در حالت تنش مجاز)

برای جوش شیاری با نفوذ نسبی:

$\phi = 0.80$ (در حالت مقاومت نهایی)

$\Omega = 1.88$ (در حالت تنش مجاز)

۱۹ - ۱۱ مثال

اتصال نشان داده شده در شکل ۱۱ - ۱۱۴ تحت اثر نیروهای وارد شده از سوی اعضای توخالی لولهای متصل به آن قرار دارد. ظرفیت اتصال را تعیین نمایید.


حل:

کنترل محدودیت‌های جدول (۱۱ - ۴ - ب) جهت استفاده از روابط جدول (۱۱ - ۴ - الف):

$$\frac{e}{D} = \frac{3.6}{30.5} = 0.12 \rightarrow -0.55 < \frac{e}{D} < 0.25 \quad (۱)$$

$$\theta_1 = 40^\circ, \theta_2 = 45^\circ \rightarrow \theta_1, \theta_2 > 30^\circ \quad (۲)$$

$$\frac{D}{t} = \frac{30.5}{11} = 30.5 < 50 \quad \text{عضو اصلی (تنه)} \quad (۳)$$

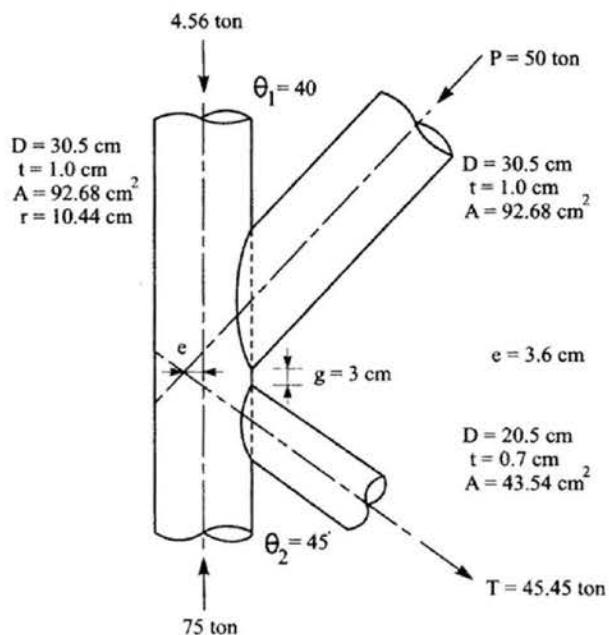

شکل ۱۱-۱۱۴ - مربوط به مثال ۱۱-۱۹.

$$\text{شاخه فشاری} \left\{ \begin{array}{l} \frac{D_b}{t_b} = \frac{30.5}{1} = 30.5 < 50 \\ \frac{D_b}{t_b} = 30.5 < \frac{0.05E}{F_{yb}} = \frac{0.05 \times 2.1 \times 10^6}{2400} = 43.75 \end{array} \right. \quad (۴)$$

$$\begin{array}{ll} \text{عضو فشاری} & \frac{D_b}{D} = \frac{30.5}{30.5} = 1 \\ \text{عضو کششی} & \frac{D_b}{D} = \frac{20.5}{30.5} = 0.67 \end{array} \rightarrow 0.4 \leq \left(\frac{D_b}{D} \right) \leq 1 \quad (۵)$$

عضو فشاری و کششی : مقاومت مصالح $F_y, F_{yb} = 240 \text{ MPa} \leq 360 \text{ MPa}$ (۶)

$$\frac{F_y}{F_u}, \frac{F_{yb}}{F_u} = \frac{240 \text{ MPa}}{370 \text{ MPa}} = 0.65 \leq 0.8 \quad (۷)$$

پس می‌توان از روابط جدول ۱۱-۴ - الف استفاده نمود.

با استفاده از حالت چهارم جدول ۱۱-۴ - الف داریم:

$$(P_n \sin \theta) = F_y t^2 (2.0 + 11.33 \frac{D_b}{D}) Q_g Q_f \quad \text{عضو فشاری}$$

داریم:

$$\theta_1 = 40^\circ, \quad F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2, \quad t = 1 \text{ cm} \quad (\text{ضخامت عضو اصلی})$$

$$D_b = 30.5 \text{ cm}, \quad \text{قطر خارجی عضو اصلی (ساقه)} \quad D = 30.5 \text{ cm} \quad \text{قطر خارجی عضو فشاری (شاخه)}$$

محاسبه Q_g

$$Q_g = \gamma^{0.2} \left[1 + \frac{0.024\gamma^{1.2}}{\exp(\frac{0.5g}{t} - 1.33) + 1} \right]$$

$$\begin{cases} \gamma = \frac{D}{2t} = \frac{30.5}{2 \times 1} = 15.25 \\ g = 3 \text{ cm} \end{cases}$$

$$\Rightarrow Q_g = 15.25^{0.2} \left[1 + \frac{0.024 \times (15.25)^{1.2}}{\exp(\frac{0.5 \times 3}{1} - 1.33) + 1} \right] = 2.22$$

محاسبه Q_f :

$$Q_f = 1.0 - 0.3U(1+U)$$

$$U = \left| \frac{P_{ro}}{F_c \cdot A_g} + \frac{M_{ro}}{F_c S} \right|$$

$$\begin{cases} P_{ro} = P_a = 50 \text{ ton} \\ F_c = 0.6F_y = 0.6 \times 2400 = 1440 \text{ kg/cm}^2 \\ A_g = 92.68 \text{ cm}^2 \\ M_{ro} = 0 \quad \text{عضو خربایی و خروج از مرکزیت کم} \end{cases}$$

$$\Rightarrow U = \frac{50 \times 10^3}{1440 \times 92.68} = 0.374$$

$$\Rightarrow Q_f = 1 - 0.3(0.374)(1 + 0.374) \rightarrow Q_F = 0.84$$

حال می‌توانیم از رابطه اصلی استفاده کرده و ظرفیت اتصال را محاسبه نماییم:

$$P_n \sin 40^\circ = 2400 \times (1)^2 \left(2 + 11.33 \times \frac{30.5}{30.5} \right) \times 2.22 \times 0.84 \times 10^{-3}$$

$$\Rightarrow P_n \sin 40^\circ = 59.65 \text{ ton}$$

$$\Rightarrow P_n = \frac{59.65}{\sin 40^\circ} \Rightarrow P_n = 92.8 \text{ ton}$$


برای محاسبه مقاومت مجاز اتصال (در سطح تنش مجاز) لازم است مقدار P_n بر ضریب $\Omega = 1/67$ تقسیم شود:

$$= \frac{P_n}{1.67} = \frac{92.8}{1.67} = 55.57 \text{ ton} > 50 \text{ ton}$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود مقاومت فشاری مجاز اتصال برابر $55/57 \text{ ton}$ می‌باشد.

$$\begin{aligned} (P_n \sin \theta)_{\text{شاخه کشی}} &= (P_n \sin \theta)_{\text{شاری}} \\ (P_n \sin \theta_2)_{\text{شاخه کشی}} &= 59.65 \text{ ton} \rightarrow (P_n \sin 45)_{\text{شاخه کشی}} = 59.65 \text{ ton} \\ \Rightarrow (P_n)_{\text{شاخه کشی}} &= \frac{59.65}{\sin 45} = 84.35 \text{ ton} > 45.45 \text{ ton} \\ &= \text{مقاومت کششی مجاز اتصال} \end{aligned}$$





مشاهده می‌شود که ظرفیت فشاری و کششی مجاز اتصال، جواب‌گوی نیروهای موجود خواهد بود.

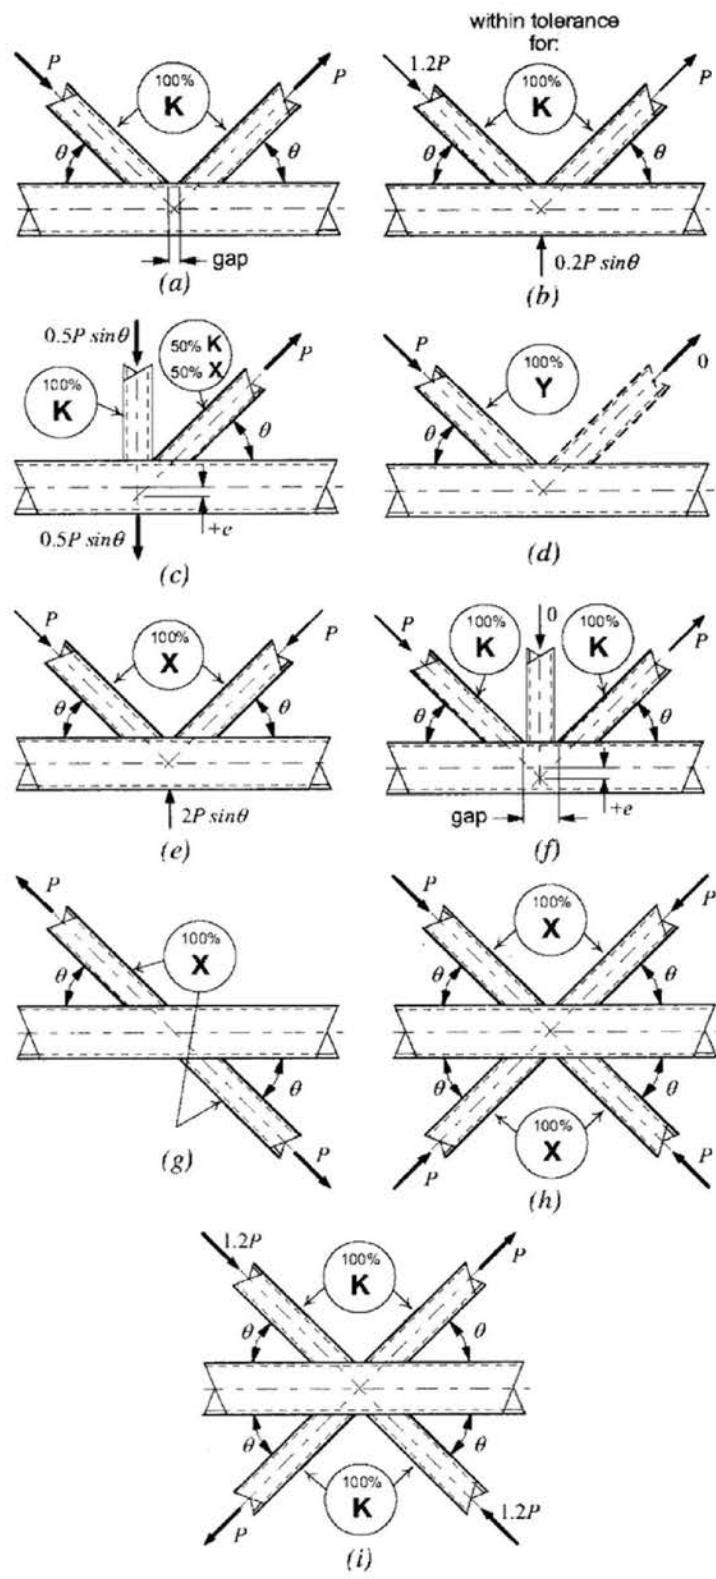

شکل ۱۱-۱۱۵ - ردیابی اتصال‌ها

جدول ۱۱-۲-الف

بار مجاز ورق متصل به لوله

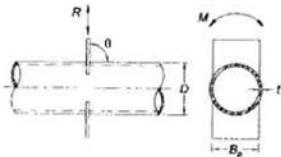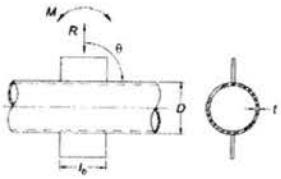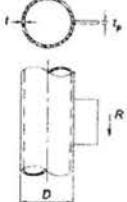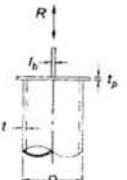Connection Type	Connection Available Strength	Plate Bending	
		In-Plane	Out-of-Plane
Transverse Plate T- and Cross-Connections 	Limit State: HSS Local Yielding Plate Axial Load $R_n \sin \theta = F_y t^2 \left(\frac{5.5}{1 - 0.81 \frac{B_p}{D}} \right) Q_f \quad (K1-1)$ $\phi = 0.90 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$	—	$M_n = 0.5 B_p R_n$
Longitudinal Plate T-, Y- and Cross-Connections 	Limit State: HSS Plastification Plate Axial Load $R_n \sin \theta = 5.5 F_y t^2 \left(1 + 0.25 \frac{l_b}{D} \right) Q_f \quad (K1-2)$ $\phi = 0.90 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$	—	$M_n = 0.8 l_b R_n$
Longitudinal Plate T-Connections 	Limit States: Plate Limit States and HSS Punching Shear Plate Shear Load For R_n , see Chapter J. Additionally, the following relationship shall be met: $t_p \leq \frac{F_u}{F_{yp}} t \quad (K1-3)$	—	—
Cap Plate Connections 	Limit State: Local Yielding of HSS Axial Load $R_n = 2 F_y t (5 t_p + l_b) \leq F_y A \quad (K1-4)$ $\phi = 1.00 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.50 \text{ (ASD)}$	—	—
FUNCTIONS			
$Q_f = 1$ for HSS (connecting surface) in tension $= 1.00 - 0.3U (1 + U)$ for HSS (connecting surface) in compression (K1-5)			
$U = \left \frac{P_{ro}}{F_c A_g} + \frac{M_{ro}}{F_c S} \right $ where P_{ro} and M_{ro} are determined on the side of the joint that has the lower compression stress. P_{ro} and M_{ro} refer to required strengths in the HSS. (K1-6)			
$P_{ro} = P_u$ for LRFD; P_a for ASD. $M_{ro} = M_u$ for LRFD; M_a for ASD.			


جدول ۱۱-۲-ب

محدودیت‌های جدول ۱۱-۲-الف

Plate load angle:	$\theta \geq 30^\circ$
HSS wall slenderness:	$D/t \leq 50$ for T-connections under branch plate axial load or bending $D/t \leq 40$ for cross-connections under branch plate axial load or bending $D/t \leq 0.11E/F_y$ under branch plate shear loading $D/t \leq 0.11E/F_y$ for cap plate connections in compression
Width ratio:	$0.2 < B_p/D \leq 1.0$ for transverse branch plate connections
Material strength:	$F_y \leq 52$ ksi (360 MPa)
Ductility:	$F_y/F_u \leq 0.8$




جدول ۱۱-۳-الف

بار مجاز ورق متصل به قوطی

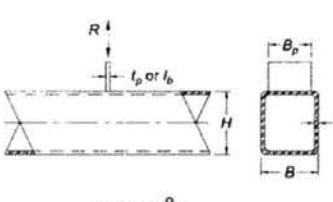Connection Type	Connection Available Strength
Transverse Plate T- and Cross-Connections, Under Plate Axial Load	<p>Limit State: Local Yielding of Plate, For All β</p> $R_n = \frac{10}{B/t} F_y t B_p \leq F_{yp} t_p B_p \quad (K1-7)$ $\phi = 0.95 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.58 \text{ (ASD)}$
 <p>where $\beta = \frac{B_p}{B}$</p>	<p>Limit State: HSS Shear Yielding (Punching), When $0.85B \leq B_p \leq B - 2t$</p> $R_n = 0.6 F_y t (2t_p + 2B_{op}) \quad (K1-8)$ $\phi = 0.95 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.58 \text{ (ASD)}$
	<p>Limit State: Local Yielding of HSS Sidewalls, When $\beta = 1.0$</p> $R_n = 2F_y t (5k + l_b) \quad (K1-9)$ $\phi = 1.00 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.50 \text{ (ASD)}$
	<p>Limit State: Local Crippling of HSS Sidewalls, When $\beta = 1.0$ and Plate is in Compression, for T-Connections</p> $R_n = 1.6t^2 \left(1 + \frac{3l_b}{H - 3t} \right) \sqrt{EF_y} Q_f \quad (K1-10)$ $\phi = 0.75 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 2.00 \text{ (ASD)}$
	<p>Limit State: Local Crippling of HSS Sidewalls, When $\beta = 1.0$ and Plate is in Compression, for Cross-Connections</p> $R_n = \left(\frac{48t^3}{H - 3t} \right) \sqrt{EF_y} Q_f \quad (K1-11)$ $\phi = 0.90 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$

جدول ۱۱ - ۳ - الف

ادامه

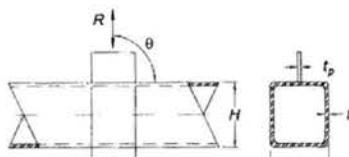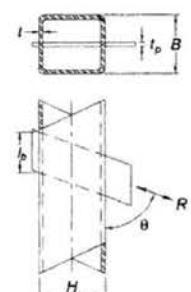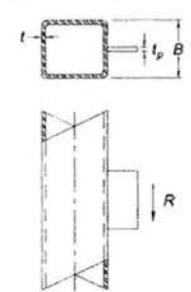
Connection Type	Connection Available Strength
Longitudinal Plate T-, Y- and Cross-Connections, Under Plate Axial Load 	<p>Limit State: HSS Plastification</p> $R_n \sin\theta = \frac{F_y t^2}{1 - \frac{t_p}{B}} \left(\frac{2I_b}{B} + 4\sqrt{1 - \frac{t_p}{B}} Q_f \right) \quad (K1-12)$ <p>$\phi = 1.00$ (LRFD) $\Omega = 1.50$ (ASD)</p>
Longitudinal Through Plate T- and Y-Connections, Under Plate Axial Load 	<p>Limit State: HSS Wall Plastification</p> $R_n \sin\theta = \frac{2F_y t^2}{1 - \frac{t_p}{B}} \left(\frac{2I_b}{B} + 4\sqrt{1 - \frac{t_p}{B}} Q_f \right) \quad (K1-13)$ <p>$\phi = 1.00$ (LRFD) $\Omega = 1.50$ (ASD)</p>
Longitudinal Plate T-Connections, Under Plate Shear Load 	<p>Limit States: Plate Limit States and HSS Punching Shear</p> <p>For R_n, see Chapter J. Additionally, the following relationship shall be met:</p> $t_p \leq \frac{F_u}{F_{yp}} t \quad (K1-3)$

جدول ۱۱ - ۳ - الف

ادامه

Connection Type

Connection Available Strength

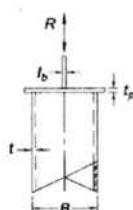Cap Plate Connections,
under Axial LoadLimit State: Local Yielding
of Sidewalls

$$R_n = 2F_y t (5t_p + l_b), \text{ when } (5t_p + l_b) < B \quad (\text{K1-14a})$$

$$R_n = F_y A, \text{ when } (5t_p + l_b) \geq B \quad (\text{K1-14b})$$

$$\phi = 1.00 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.50 \text{ (ASD)}$$

Limit State: Local Crippling of Sidewalls,
When Plate is in Compression

$$R_n = 1.6t^2 \left[1 + \frac{6l_b}{B} \left(\frac{t}{t_p} \right)^{1.5} \right] \sqrt{EF_y \frac{t_p}{t}}, \text{ when } (5t_p + l_b) \quad (\text{K1-15})$$

$$\phi = 0.75 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 2.00 \text{ (ASD)}$$

FUNCTIONS

 $Q_t = 1$ for HSS (connecting surface) in tension

$$= 1.3 - 0.4 \frac{U}{\beta} \leq 1.0 \text{ for HSS (connecting surface) in compression, for transverse plate connections} \quad (\text{K1-16})$$

$$= \sqrt{1-U^2} \text{ for HSS (connecting surface) in compression, for longitudinal plate and longitudinal through plate connections} \quad (\text{K1-17})$$

$U = \left| \frac{P_{ro}}{F_c A_g} + \frac{M_{ro}}{F_c S} \right|$, where P_{ro} and M_{ro} are determined on the side of the joint that has the lower compression stress. P_{ro} and M_{ro} refer to required strengths in the HSS.

$P_{ro} = P_u$ for LRFD; P_a for ASD. $M_{ro} = M_u$ for LRFD; M_a for ASD.

$$B_{ep} = \frac{10B_p}{B/t} \leq B_p \quad (\text{K1-18})$$

 k = outside corner radius of HSS $\geq 1.5 t$




جدول ۱۱ - ۳ - ب

محدودیت‌های جدول ۱۱ - ۳ - الف

Plate load angle: θ	$\geq 30^\circ$
HSS wall slenderness: B/t or H/t	≤ 35 for loaded wall, for transverse branch plate connections
B/t or H/t	≤ 40 for loaded wall, for longitudinal branch plate and through plate connections
$(B-3t)/t$ or $(H-3t)/t$	$\leq 1.40\sqrt{E/F_y}$ for loaded wall, for branch plate shear loading
Width ratio: $0.25 \leq B_p/B$	≤ 1.0 for transverse branch plate connections
Material strength: F_y	≤ 52 ksi (360 MPa)
Ductility: F_y/F_u	≤ 0.8 Note: ASTM A500 Grade C is acceptable.

جدول ۱۱-۴-الف

بار مجاز اتصالات مقاطع لوله‌ای - اتصال مفصلی خرپایی

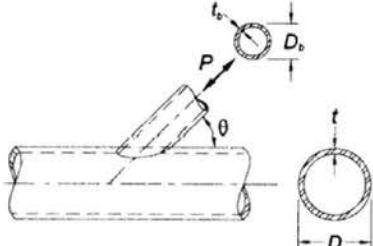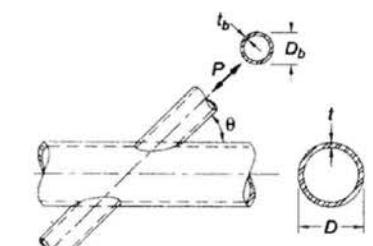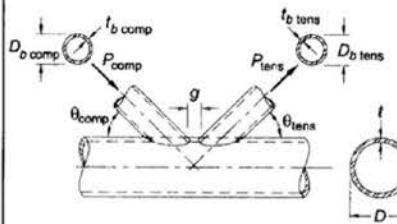Connection Type	Connection Available Axial Strength
General Check For T-, Y-, Cross- and K-Connections With Gap, When $D_b(\text{tens/comp}) < (D - 2t)$	<p>Limit State: Shear Yielding (Punching)</p> $P_n = 0.6F_y t \pi D_b \left(\frac{1 + \sin\theta}{2\sin^2\theta} \right) \quad (\text{K2-1})$ $\phi = 0.95 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.58 \text{ (ASD)}$
T- and Y-Connections	<p>Limit State: Chord Plastification</p>  $P_n \sin\theta = F_y t^2 (3.1 + 15.6\beta^2) \gamma^{0.2} Q_t \quad (\text{K2-2})$ $\phi = 0.90 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$
Cross-Connections	<p>Limit State: Chord Plastification</p>  $P_n \sin\theta = F_y t^2 \left(\frac{5.7}{1 - 0.81\beta} \right) Q_t \quad (\text{K2-3})$ $\phi = 0.90 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$
K-Connections With Gap or Overlap	<p>Limit State: Chord Plastification</p>  $(P_n \sin\theta)_{\text{compression branch}} = F_y t^2 \left(2.0 + 11.33 \frac{D_b \text{ comp}}{D} \right) Q_g Q_t \quad (\text{K2-4})$ $(P_n \sin\theta)_{\text{tension branch}} = (P_n \sin\theta)_{\text{compression branch}} \quad (\text{K2-5})$ $\phi = 0.90 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$

جدول ۱۱ - ۴ - الف

(ادامه)

FUNCTIONS

$$Q_f = 1 \text{ for chord (connecting surface) in tension} \quad (K1-5a)$$

$$= 1.0 - 0.3U(1 + U) \text{ for HSS (connecting surface) in compression} \quad (K1-5b)$$

$$U = \left| \frac{P_{ro}}{F_c A_g} + \frac{M_{ro}}{F_c S} \right| \text{ where } P_{ro} \text{ and } M_{ro} \text{ are determined on the side of the joint that has the lower compression stress. } P_{ro} \text{ and } M_{ro} \text{ refer to required strengths in the HSS.} \quad (K1-6)$$

$P_{ro} = P_u$ for LRFD; P_a for ASD. $M_{ro} = M_u$ for LRFD; M_a for ASD.

$$Q_g = \gamma^{0.2} \left[1 + \frac{0.024\gamma^{1.2}}{\exp\left(\frac{0.5g}{t} - 1.33\right) + 1} \right]^{[a]} \quad (K2-6)$$

[a] Note that $\exp(x)$ is equal to e^x , where $e = 2.71828$ is the base of the natural logarithm.



جدول ۱۱ - ۴ - ب

محدودیت‌های جدول ۱۱ - ۴ - الف

Joint eccentricity:	-0.55	$\leq e/D \leq 0.25$ for K-connections
Branch angle:	θ	$\geq 30^\circ$
Chord wall slenderness:	D/t	≤ 50 for T-, Y- and K-connections
	D/t	≤ 40 for cross-connections
Branch wall slenderness:	D_b/t_b	≤ 50 for compression branch
	D_b/t_b	$\leq 0.05E/F_{yb}$ for compression branch
Width ratio:	0.2	$< D_b/D \leq 1.0$ for T-, Y-, cross- and overlapped K-connections
	0.4	$\leq D_b/D \leq 1.0$ for gapped K-connections
Gap:	g	$\geq t_b \text{ comp} + t_b \text{ tens}$ for gapped K-connections
Overlap:	25%	$\leq O_v \leq 100\%$ for overlapped K-connections
Branch thickness:	t_b overlapping	$\leq t_b$ overlapped for branches in overlapped K-connections
Material strength:	F_y and F_{yb}	≤ 52 ksi (360 MPa)
Ductility:	F_y/F_u and F_{yb}/F_{ub}	≤ 0.8 Note: ASTM A500 Grade C is acceptable.

جدول ۱۱-۵-الف

بار مجاز اتصالات مقاطع قوطی در اتصال مفصلی خربایی

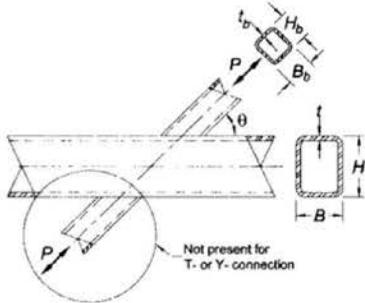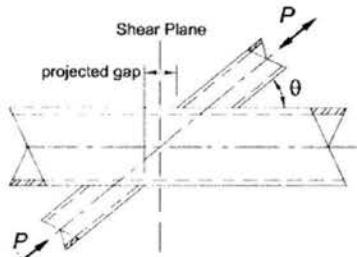Connection Type	Connection Available Axial Strength
T-, Y- and Cross-Connections	<p>Limit State: Chord Wall Plastification, When $\beta \leq 0.85$</p>  $P_n \sin \theta = F_y t^2 \left[\frac{2\eta}{(1-\beta)} + \frac{4}{\sqrt{1-\beta}} \right] Q_f \quad (K2-7)$ $\phi = 1.00 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.50 \text{ (ASD)}$ <p>Limit State: Shear Yielding (Punching), When $0.85 < \beta \leq 1 - 1/\gamma$ or $B/t < 10$</p> $P_n \sin \theta = 0.6 F_y t B (2\eta + 2\beta_{eq}) \quad (K2-8)$ $\phi = 0.95 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.58 \text{ (ASD)}$ <p>Limit State: Local Yielding of Chord Sidewalls, When $\beta = 1.0$</p> $P_n \sin \theta = 2F_y t (5k + I_b) \quad (K2-9)$ $\phi = 1.00 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.50 \text{ (ASD)}$
Case for checking limit state of shear of chord side walls	<p>Limit State: Local Crippling of Chord Sidewalls, When $\beta = 1.0$ and Branch is in Compression, for T- or Y-Connections</p>  $P_n \sin \theta = 1.6 t^2 \left(1 + \frac{3I_b}{H - 3t} \right) \sqrt{EF_y} Q_f \quad (K2-10)$ $\phi = 0.75 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 2.00 \text{ (ASD)}$ <p>Limit State: Local Crippling of Chord Sidewalls, When $\beta = 1.0$ and Branches are in Compression, for Cross-Connections</p> $P_n \sin \theta = \left(\frac{48t^3}{H - 3t} \right) \sqrt{EF_y} Q_f \quad (K2-11)$ $\phi = 0.90 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$
	<p>Limit State: Local Yielding of Branch/Banches Due to Uneven Load Distribution, When $\beta > 0.85$</p> $P_n = F_y b t_b (2H_b + 2b_{eq} - 4t_b) \quad (K2-12)$ $\phi = 0.95 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.58 \text{ (ASD)}$ <p>where</p> $b_{eq} = \frac{10}{B/t} \left(\frac{F_y t}{F_y b t_b} \right) B_b \leq B_b \quad (K2-13)$

جدول ١١ - ٥ - الف

(ادامه)

Connection Type	Connection Available Axial Strength
T-, Y- and Cross-Connections	<p>Limit State: Shear of Chord Sidewalls For Cross-Connections With $\theta < 90^\circ$ and Where a Projected Gap is Created (See Figure). Determine $P_n \sin\theta$ in accordance with Section G5.</p>
Gapped K-Connections	<p>Limit State: Chord Wall Plastification, for All β</p> $P_n \sin\theta = F_y t^2 (9.8 \beta_{eff} \gamma^{0.5}) Q_f \quad (K2-14)$ $\phi = 0.90 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$ <p>Limit State: Shear Yielding (Punching), when $B_b < B - 2t$ Do not check for square branches.</p> $P_n \sin\theta = 0.6 F_y t B (2\eta + \beta + \beta_{eo}) \quad (K2-15)$ $\phi = 0.95 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.58 \text{ (ASD)}$ <p>Limit State: Shear of Chord Sidewalls, in the Gap Region Determine $P_n \sin\theta$ in accordance with Section G5. Do not check for square chords.</p> <p>Limit State: Local Yielding of Branch/Branches Due to Uneven Load Distribution. Do not check for square branches or if $B/t \geq 15$.</p> $P_n = F_y b_b t_b (2H_b + B_b + b_{eo} - 4t_b) \quad (K2-16)$ $\phi = 0.95 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.58 \text{ (ASD)}$ <p>where</p> $b_{eo} = \frac{10}{B/t} \left(\frac{F_y t}{F_y b_b t_b} \right) B_b \leq B_b \quad (K2-13)$

جدول ۱۱ - ۵ - الف

(ادامه)

Connection Type	Connection Available Axial Strength
Overlapped K-Connections	<p>Limit State: Local Yielding of Branch/Branches Due to Uneven Load Distribution</p> <p>$\phi = 0.95$ (LRFD) $\Omega = 1.58$ (ASD)</p> <p>When $25\% \leq O_v < 50\%$:</p> $P_{n,i} = F_{yb,i} t_{bi} \left[\frac{O_v}{50} (2H_{bi} - 4t_{bi}) + b_{eo,i} + b_{eo,v} \right] \quad (K2-17)$ <p>When $50\% \leq O_v < 80\%$:</p> $P_{n,i} = F_{yb,i} t_{bi} (2H_{bi} - 4t_{bi} + b_{eo,i} + b_{eo,v}) \quad (K2-18)$ <p>When $80\% \leq O_v < 100\%$:</p> $P_{n,i} = F_{yb,i} t_{bi} (2H_{bi} - 4t_{bi} + B_{bi} + b_{eo,v}) \quad (K2-19)$ $b_{eo,i} = \frac{10}{B/t} \left(\frac{F_y t}{F_{yb,i} t_{bi}} \right) B_{bi} \leq B_{bi} \quad (K2-20)$ $b_{eo,v} = \frac{10}{B_{bj}/t_{bj}} \left(\frac{F_{yb,j} t_{bj}}{F_{yb,i} t_{bi}} \right) B_{bi} \leq B_{bi} \quad (K2-21)$ <p>Subscript <i>i</i> refers to the overlapping branch Subscript <i>j</i> refers to the overlapped branch</p> $P_{n,j} = P_{n,i} \left(\frac{F_{yb,j} A_{bj}}{F_{yb,i} A_{bi}} \right) \quad (K2-22)$
FUNCTIONS	
$Q_f = 1$ for chord (connecting surface) in tension (K1-5a) $= 1.3 - 0.4 \frac{U}{\beta} \leq 1$ for chord (connecting surface) in compression, for T-, Y- and cross-connections (K1-16) $= 1.3 - 0.4 \frac{U}{\beta_{eff}} \leq 1.0$ for chord (connecting surface) in compression, for gapped K-connections (K2-23)	
$U = \left \frac{P_{ro}}{F_c A_g} + \frac{M_{ro}}{F_c S} \right $ where P_{ro} and M_{ro} are determined on the side of the joint that has the higher compression stress. P_{ro} and M_{ro} refer to required strengths in the HSS. (K1-6) $P_{ro} = P_u$ for LRFD; P_a for ASD. $M_{ro} = M_u$ for LRFD; M_a for ASD. $\beta_{eff} = \left[(B_b + H_b)_{compression\ branch} + (B_b + H_b)_{tension\ branch} \right] / 4B$ (K2-24) $\beta_{eqp} = \frac{5\beta}{\gamma} \leq \beta$ (K2-25)	

جدول ۱۱-۵-ب

محدودیت‌های جدول ۱۱-۵-الف

Joint eccentricity:	-0.55	$\leq e/H \leq 0.25$ for K-connections
Branch angle:	θ	$\geq 30^\circ$
Chord wall slenderness:	B/t and H/t	≤ 35 for gapped K-connections and T-, Y- and cross-connections
Branch wall slenderness:	B/t	≤ 30 for overlapped K-connections
	H/t	≤ 35 for overlapped K-connections
	B_b/t_b and H_b/t_b	≤ 35 for tension branch
		$\leq 1.25 \sqrt{\frac{E}{F_{yb}}}$ for compression branch of gapped K-, T-, Y- and cross-connections
		≤ 35 for compression branch of gapped K-, T-, Y- and cross-connections
		$\leq 1.1 \sqrt{\frac{E}{F_{yb}}}$ for compression branch of overlapped K-connections
Width ratio:	B_b/B and H_b/B	≥ 0.25 for T-, Y- cross- and overlapped K-connections
Aspect ratio:	0.5	$\leq H_b/B_b \leq 2.0$ and $0.5 \leq H/B \leq 2.0$
Overlap:	25%	$\leq O_v \leq 100\%$ for overlapped K-connections
Branch width ratio:	B_{bi}/B_{bj}	≥ 0.75 for overlapped K-connections, where subscript i refers to the overlapping branch and subscript j refers to the overlapped branch
Branch thickness ratio:	t_{bi}/t_{bj}	≤ 1.0 for overlapped K-connections, where subscript i refers to the overlapping branch and subscript j refers to the overlapped branch
Material strength:	F_y and F_{yb}	≤ 52 ksi (360 MPa)
Ductility:	F_y/F_u and F_{yb}/F_{ub}	≤ 0.8
ADDITIONAL LIMITS FOR GAPPED K-CONNECTIONS		
Width ratio:	$\frac{B_b}{B}$ and $\frac{H_b}{B}$	$\geq 0.1 + \frac{\gamma}{50}$
Gap ratio:	β_{eff}	≥ 0.35
Gap:	$\zeta = g/B$	$\geq 0.5 (1 - \beta_{eff})$
Branch size:	g	$\geq t_b$ compression branch + t_b tension branch
		smaller $B_b \geq 0.63$ (larger B_b), if both branches are square
Note: Maximum gap size will be controlled by the e/H limit. If gap is large, treat as two Y-connections.		

جدول ۱۱-۶-الف
لنگر مجاز اتصالات مقاطع لوله‌ای - اتصال صلب

Connection Type	Connection Available Flexural Strength
Branch(es) under In-Plane Bending T-, Y- and Cross-Connections	<p>Limit State: Chord Plastification</p> $M_n \sin\theta = 5.39 F_y t^2 \gamma^{0.5} \beta D_b Q_f \quad (K3-1)$ $\phi = 0.90 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$
	<p>Limit State: Shear Yielding (Punching). When $D_b < (D - 2t)$</p> $M_n = 0.6 F_y t D_b^2 \left(\frac{1 + 3 \sin\theta}{4 \sin^2\theta} \right) \quad (K3-2)$ $\phi = 0.95 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.58 \text{ (ASD)}$
Branch(es) under Out-of-Plane Bending T-, Y- and Cross-Connections	<p>Limit State: Chord Plastification</p> $M_n \sin\theta = F_y t^2 D_b \left(\frac{3.0}{1 - 0.81\beta} \right) Q_f \quad (K3-3)$ $\phi = 0.90 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$
	<p>Limit State: Shear Yielding (Punching). When $D_b < (D - 2t)$</p> $M_n = 0.6 F_y t D_b^2 \left(\frac{3 + \sin\theta}{4 \sin^2\theta} \right) \quad (K3-4)$ $\phi = 0.95 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.58 \text{ (ASD)}$
For T-, Y- and cross-connections, with branch(es) under combined axial load, in-plane bending and out-of-plane bending, or any combination of these load effects:	
$\frac{P_r}{P_c} + \left(\frac{M_{r-ip}}{M_{c-ip}} \right)^2 + \left(\frac{M_{r-op}}{M_{c-op}} \right)^2 \leq 1.0 \quad (K3-5)$	
$M_{c-ip} = \phi M_n$ = design flexural strength for in-plane bending from Table K3.1, kip-in. (N-mm) $= M_n / \Omega$ = allowable flexural strength for in-plane bending from Table K3.1, kip-in. (N-mm)	
$M_{c-op} = \phi M_n$ = design flexural strength for out-of-plane bending from Table K3.1, kip-in. (N-mm) $= M_n / \Omega$ = allowable flexural strength for out-of-plane bending from Table K3.1, kip-in. (N-mm)	
M_{r-ip} = required flexural strength for in-plane bending, using LRFD or ASD load combinations, as applicable, kip-in. (N-mm)	
M_{r-op} = required flexural strength for out-of-plane bending, using LRFD or ASD load combinations, as applicable, kip-in. (N-mm)	
P_c = ϕP_n = design axial strength from Table K2.1, kips (N) $= P_n / \Omega$ = allowable axial strength from Table K2.1, kips (N)	
P_r = required axial strength using LRFD or ASD load combinations, as applicable, kips (N)	

جدول ۱۱ - ۶ - الف

(ادامه)

FUNCTIONS

 $Q_f = 1$ for chord (connecting surface) in tension

$$= 1.0 - 0.3U(1+U) \text{ for HSS (connecting surface) in compression} \quad (K1-5)$$

$U = \left| \frac{P_{ro}}{F_c A_g} + \frac{M_{ro}}{F_c S} \right|$, where P_{ro} and M_{ro} are determined on the side of the joint that has the lower compression stress. P_{ro} and M_{ro} refer to required strengths in the HSS.

 $P_{ro} = P_u$ for LRFD; P_a for ASD. $M_{ro} = M_u$ for LRFD; M_a for ASD.

جدول ۱۱ - ۶ - ب

محدودیت‌های جدول ۱۱ - ۶ - الف

Branch angle:	θ	$\geq 30^\circ$
Chord wall slenderness:	D/t	≤ 50 for T- and Y-connections
	D/t	≤ 40 for cross-connections
Branch wall slenderness:	D_b/t_b	≤ 50
	D_b/t_b	$\leq 0.05E/F_{yb}$
Width ratio:	0.2	$< D_b/D \leq 1.0$
Material strength:	F_y and F_{yb}	≤ 52 ksi (360 MPa)
Ductility:	F_y/F_u and F_{yb}/F_{ub}	≤ 0.8

جدول ۱۱-۷-الف

لنگر مجاز اتصالات مقاطع قوطی - اتصال صلب

Connection Type	Connection Available Flexural Strength
Branch(es) under In-Plane Bending T- and Cross-Connections	Limit State: Chord Wall Plastification, When $\beta \leq 0.85$ $M_n = F_y t^2 H_b \left[\frac{1}{2\eta} + \frac{2}{\sqrt{1-\beta}} + \frac{\eta}{(1-\beta)} \right] Q_f \quad (K3-6)$ $\phi = 1.00 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.50 \text{ (ASD)}$
	Limit State: Sidewall Local Yielding, When $\beta > 0.85$ $M_n = 0.5 F_y t (H_b + 5t)^2 \quad (K3-7)$ $\phi = 1.00 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.50 \text{ (ASD)}$
	Limit State: Local Yielding of Branch/Branches Due to Uneven Load Distribution, When $\beta > 0.85$ $M_n = F_{yb} \left[Z_b - \left(1 - \frac{b_{ed}}{B_b} \right) B_b H_b t_b \right] \quad (K3-8)$ $\phi = 0.95 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.58 \text{ (ASD)}$
Branch(es) under Out-of-Plane Bending T- and Cross-Connections	Limit State: Chord Wall Plastification, When $\beta \leq 0.85$ $M_n = F_y t^2 \left[\frac{0.5 H_b (1+\beta)}{(1-\beta)} + \sqrt{\frac{2 B B_b (1+\beta)}{(1-\beta)}} \right] Q_f \quad (K3-9)$ $\phi = 1.00 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.50 \text{ (ASD)}$
	Limit State: Sidewall Local Yielding, When $\beta > 0.85$ $M_n = F_y t (B - t) (H_b + 5t) \quad (K3-10)$ $\phi = 1.00 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.50 \text{ (ASD)}$
	Limit State: Local Yielding of Branch/Branches Due to Uneven Load Distribution, When $\beta > 0.85$ $M_n = F_{yb} \left[Z_b - 0.5 \left(1 - \frac{b_{ed}}{B_b} \right)^2 B_b^2 t_b \right] \quad (K3-11)$ $\phi = 0.95 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.58 \text{ (ASD)}$

جدول 11-7 - الف

(ادامه)

Connection Type	Connection Available Flexural Strength
Branch(es) under Out-of-Plane Bending T- and Cross-Connections (continued)	<p>Limit State: Chord Distortional Failure, for T-Connections and Unbalanced Cross-Connections</p> $M_n = 2F_y t \left[H_b t + \sqrt{B H (B+H)} \right] \quad (K3-12)$ $\phi = 1.00 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.50 \text{ (ASD)}$ <p>For T- and cross-connections, with branch(es) under combined axial load, in-plane bending and out-of-plane bending, or any combination of these load effects:</p> $\frac{P_r}{P_c} + \left(\frac{M_{r-ip}}{M_{c-ip}} \right) + \left(\frac{M_{r-op}}{M_{c-op}} \right) \leq 1.0 \quad (K3-13)$ <p> M_{c-ip} = ϕM_n = design flexural strength for in-plane bending from Table K3.2, kip-in. (N-mm) $= M_n / \Omega$ = allowable flexural strength for in-plane bending from Table K3.2, kip-in. (N-mm) M_{c-op} = ϕM_n = design flexural strength for out-of-plane bending from Table K3.2, kip-in. (N-mm) $= M_n / \Omega$ = allowable flexural strength for out-of-plane bending from Table K3.2, kip-in. (N-mm) M_{r-ip} = required flexural strength for in-plane bending, using LRFD or ASD load combinations, as applicable, kip-in. (N-mm) M_{r-op} = required flexural strength for out-of-plane bending, using LRFD or ASD load combinations, as applicable, kip-in. (N-mm) P_c = ϕP_n = design axial strength from Table K2.2, kips (N) $= P_n / \Omega$ = allowable axial strength from Table K2.2, kips (N) P_r = required axial strength using LRFD or ASD load combinations, as applicable, kips (N) </p>

FUNCTIONS

$$Q_f = 1 \text{ for chord (connecting surface) in tension} \quad (K1-15)$$

$$= 1.3 - 0.4 \frac{U}{\beta} \leq 1.0 \text{ for chord (connecting surface) in compression} \quad (K1-16)$$

$$U = \left| \frac{P_{ro}}{F_c A_g} + \frac{M_{ro}}{F_c S} \right| \text{ where } P_{ro} \text{ and } M_{ro} \text{ are determined on the side of the joint that has the lower compression stress. } P_{ro} \text{ and } M_{ro} \text{ refer to required strengths in the HSS.} \quad (K1-6)$$

$$P_{ro} = P_u \text{ for LRFD; } P_a \text{ for ASD. } M_{ro} = M_u \text{ for LRFD; } M_a \text{ for ASD.}$$

$$F_y^* = F_y \text{ for T-connections and } = 0.8 F_y \text{ for cross-connections}$$

$$b_{eo} = \frac{10}{B/t} \left(\frac{F_y t}{F_y b t_b} \right) B_b \leq B_b \quad (K2-13)$$

جدول ۱۱-۷-ب

محدودیت‌های جدول ۱۱-۷-الف


Branch angle:	θ	$\cong 90^\circ$
Chord wall slenderness:	B/t and H/t	≤ 35
Branch wall slenderness:	B_b/t_b and H_b/t_b	≤ 35
		$\leq 1.25 \sqrt{\frac{E}{F_{yb}}}$
Width ratio:	B_b/B	≥ 0.25
Aspect ratio:	0.5	$\leq H_b/B_b \leq 2.0$ and $0.5 \leq H/B \leq 2.0$
Material strength:	F_y and F_{yb}	≤ 52 ksi (360 MPa)
Ductility:	F_y/F_u and F_{yb}/F_{ub}	≤ 0.8

جدول ١١ - ٨
مشخصات جوش

Connection Type	Connection Weld Strength
<p>Transverse Plate T- and Cross-Connections Under Plate Axial Load</p>	<p>Effective Weld Properties</p> $l_e = 2 \left(\frac{10}{B/t} \right) \left(\frac{F_y t}{F_{yP} t_p} \right) B_p \leq 2B_p \quad (\text{K4-4})$ <p>where l_e = total effective weld length for welds on both sides of the transverse plate</p>
<p>T-, Y- and Cross-Connections Under Branch Axial Load or Bending</p>	<p>Effective Weld Properties</p> $l_e = \frac{2H_b}{\sin\theta} + 2b_{eoI} \quad (\text{K4-5})$ $S_{op} = \frac{t_w}{3} \left(\frac{H_b}{\sin\theta} \right)^2 + t_w b_{eoI} \left(\frac{H_b}{\sin\theta} \right) \quad (\text{K4-6})$ $S_{op} = t_w \left(\frac{H_b}{\sin\theta} \right) B_b + \frac{t_w}{3} (B_b^2) - \frac{(t_w/3)(B_b - b_{eoI})^3}{B_b} \quad (\text{K4-7})$ $b_{eoI} = \frac{10}{B/t} \left(\frac{F_y t}{F_{yb} t_b} \right) B_b \leq B_b \quad (\text{K2-13})$ <p>When $\beta > 0.85$ or $\theta > 50^\circ$, $b_{eoI}/2$ shall not exceed $2t$.</p>
<p>Gapped K-Connections Under Branch Axial Load</p>	<p>Effective Weld Properties</p> <p>When $\theta \leq 50^\circ$:</p> $l_e = \frac{2(H_b - 1.2t_b)}{\sin\theta} + 2(B_b - 1.2t_b) \quad (\text{K4-8})$ <p>When $\theta \geq 60^\circ$:</p> $l_e = \frac{2(H_b - 1.2t_b)}{\sin\theta} + (B_b - 1.2t_b) \quad (\text{K4-9})$ <p>When $50^\circ < \theta < 60^\circ$, linear interpolation shall be used to determine l_e.</p>

جدول ۱۱-۸

(ادامه)

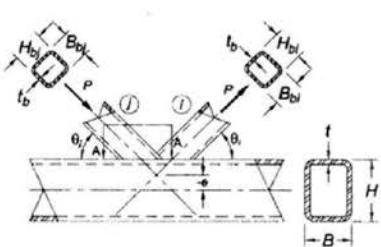Connection Type	Connection Weld Strength
Overlapped K-Connections under Branch Axial Load	Overlapping Member Effective Weld Properties (all dimensions are for the overlapping branch, i)
 <p>Note that the force arrows shown for overlapped K-connections may be reversed; i and j control member identification</p>	<p>When $25\% \leq O_v < 50\%$:</p> $I_{e,i} = \frac{2O_v}{50} \left[\left(1 - \frac{O_v}{100} \right) \left(\frac{H_{bi}}{\sin \theta_i} \right) + \frac{O_v}{100} \left(\frac{H_{bi}}{\sin(\theta_i + \theta_j)} \right) \right] + b_{eq} + b_{ov} \quad (\text{K4-10})$ <p>When $50\% \leq O_v < 80\%$:</p> $I_{e,j} = 2 \left[\left(1 - \frac{O_v}{100} \right) \left(\frac{H_{bj}}{\sin \theta_j} \right) + \frac{O_v}{100} \left(\frac{H_{bj}}{\sin(\theta_i + \theta_j)} \right) \right] + b_{eq} + b_{ov} \quad (\text{K4-11})$ <p>When $80\% \leq O_v \leq 100\%$:</p> $I_{e,i} = 2 \left[\left(1 - \frac{O_v}{100} \right) \left(\frac{H_{bi}}{\sin \theta_i} \right) + \frac{O_v}{100} \left(\frac{H_{bi}}{\sin(\theta_i + \theta_j)} \right) \right] + B_{bi} + b_{ov} \quad (\text{K4-12})$ $b_{eqi} = \frac{10}{B/t} \left(\frac{F_y t}{F_{yb} t_{bi}} \right) B_{bi} \leq B_{bi} \quad (\text{K2-20})$ $b_{ov} = \frac{10}{B_{bj}/t_{bj}} \left(\frac{F_{yb} t_{bj}}{F_{yb} t_{bi}} \right) B_{bi} \leq B_{bi} \quad (\text{K2-21})$ <p>when $B_{bi}/B_b > 0.85$ or $\theta_i > 50^\circ$, $b_{eqi}/2$ shall not exceed $2t$ and when $B_{bi}/B_{bj} > 0.85$ or $(180 - \theta_i - \theta_j) > 50^\circ$, $b_{ov}/2$ shall not exceed $2t_{bj}$</p> <p>Subscript i refers to the overlapping branch Subscript j refers to the overlapped branch</p> $I_{e,i} = \frac{2H_{bi}}{\sin \theta_i} + 2b_{eq} \quad (\text{K4-13})$ $b_{eq} = \frac{10}{B/t} \left(\frac{F_y t}{F_{yb} t_{bj}} \right) B_{bj} \leq B_{bj} \quad (\text{K4-14})$ <p>When $B_{bj}/B > 0.85$ or $\theta_j > 50^\circ$, $I_{e,j} = 2(H_{bj} - 1.2t_{bj})/\sin \theta_j$</p>

۱۲

جوش درزهای استاندارد

جوش درزهای استاندارد

۱۲

راهنمای استفاده از جدولهای درزهای استاندارد

شماره مشخص کننده انواع درز

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ۶ - شیار لالهای | ۱ - شیار ساده |
| ۷ - شیار لالهای دوطرفه | ۲ - شیار جناغی |
| ۸ - شیار نیم لالهای | ۳ - شیار جناغی دوطرفه |
| ۹ - شیار نیم لالهای دوطرفه | ۴ - شیار نیم جناغی |
| ۱۰ - شیار پیشانی | ۵ - شیار نیم جناغی دوطرفه |

علایم اختصاری فرآیندهای جوشکاری

= جوش قوس الکتریکی با الکترود دستی (SMAW)

= جوش زیرپودری (SAW)

= جوش تحت حفاظت گاز با الکترود مصرفی (GMAW)

علایم اختصاری وضعیت‌های جوشکاری

= تخت F

= قائم V

= تمام وضعیت‌ها ALL

= افقی H

= سقفی OH

علامت اختصاری تذکرات فنی

A : برای جوش گاز با مدار کوتاه مناسب نیست.

B : جوشکاری از یک طرف درز انجام می‌شود.

C : قبل از جوشکاری طرف دیگر ریشه جوش، تا رسیدن به فلز سالم سنگ زده شود.

E : حداقل اندازه گلوگاه مؤثر مندرج در آیین‌نامه.

J : اگر از جوش گوش برای تقویت جوش شیاری در اتصالات سپری یا کنج استفاده می‌شود باید اندازه آن $T_1 - \frac{1}{4}$ در

نظر گرفته شود ولی از ۱۰ میلی‌متر بیشتر نباشد.

L : جوش‌های لب بهلب و گونیا در پل‌سازی پیش‌آزموده نیستند.

M : جوش‌های شیاری دو طرفه می‌توانند عمق‌های نامساوی داشته باشند ولی در هیچ حالت نباید عمق شیار از $\frac{1}{4}$ ضخامت قطعه نازکتر، کمتر باشد.

N : زاویه دو قطعه اتصال می‌تواند بین ۱۳۵ درجه تا ۱۸۰ درجه تغییر یابد به شرط آنکه زاویه شیار ثابت باقی مانده و ضخامت گلوگاه مؤثر حفظ شود.

Q : در جوش‌های سپری و گونیا زاویه بین دو قطعه می‌تواند تغییر یابد به شرط آنکه زاویه شیار ثابت باقی مانده مشخص گردد.



R : زاویه بین قطعات اتصال در اتصال کنج می‌تواند از ۴۵ تا ۱۳۵ درجه و اتصال سپری از ۹۰ تا ۴۵ درجه تغییر یابد به شرط آنکه هندسه اصلی درز و ضخامت گلوگاه حفظ شود.

Z : اندازه گلوگاه مؤثر براساس جوش‌هایی که سطح آنها مسطح است تعیین می‌شود.



جوش‌های شیاری با نفوذ کامل

(I)	جوش شیاری ساده							
(B)	اتصال لب به لب							
(C)	اتصال کنج (گونیا)							
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مبنا (نامحدود $U=U$)	ضخامت فلز مبنا (نامحدود $U=U$)	آماده‌سازی درز				وضعیت‌های مجاز جوشکاری
SMAW	B-L 1a	6 max	—	شکاف R=T ₁	+2 , -0	+6 , -2	All	N
	C-L 1a	6 max	U	ریشه R=T ₁	+2 , -0	+6 , -2	All	—
GMAW	B-L 1a-GF	10 max	—	R=T ₁	+2 , -0	+6 , -2	All	A,N
(I)	جوش شیاری ساده					ریشه جوش از پشت برداشته شده مجدداً با جوش پُر شود		
(B)	اتصال لب به لب					(B-L1-S) بهجز		
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مبنا (نامحدود $U=U$)	ضخامت فلز مبنا (نامحدود $U=U$)	آماده‌سازی درز				وضعیت‌های مجاز جوشکاری
SMAW	B-L1b	6 max	—	شکاف R=T ₁ /2	+2 , -0	+2 , -3	All	C,N
	GMAW	B-L1b-GF	10 max	—	R=0 ± 3	+2 , -0	+2 , -3	All
SAW	B-L 1-S	10 max	—	R=0	±0	+2 , -0	F	N
SAW	B-L 1a-S	16 max	—	R=0	±0	+2 , -0	F	C,N
(I)	جوش شیاری ساده					ریشه جوش از پشت برداشته شده مجدداً با جوش پُر شود		
(T)	اتصال سیری					(B-L1-S) بهجز		
(C)	اتصال کنج							
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مبنا (نامحدود $U=U$)	ضخامت فلز مبنا (نامحدود $U=U$)	آماده‌سازی درز				وضعیت‌های مجاز جوشکاری
SMAW	TC-L1b	6 max	U	شکاف R=T ₁ /2	+2 , -0	+2 , -3	All	C,J
	GMAW	TC-L1-GF	10 max	U	R=0 ± 3	+2 , -0	+2 , -3	All
SAW	TC-L1-S	10 max	U	R=0	±0	+2 , -0	F	J,C
(تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)					برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.			

جوش‌های شیاری با نفوذ کامل

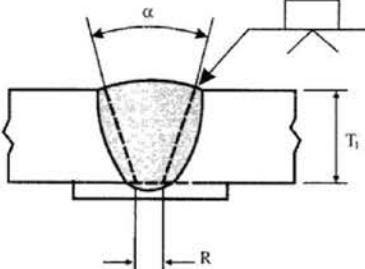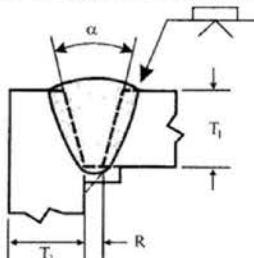(2) جوش شیاری جناغی (B) اتصال لب به لب				رواداری‌ها	
				در طراحی R=+2 , -0 $\alpha=+10^\circ , -0^\circ$	در مونتاژ +6 , -2 +10° , -5°
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (نامحدود U=		آماده‌سازی درز	
		T₁		شکاف ریشه	زاویه شکاف
		T₂			
SMAW	B-U2a	U	—	R=6	$\alpha=45^\circ$
				R=10	$\alpha=30^\circ$
				R=12	$\alpha=20^\circ$
GMAW	B-U2a-GF	U	—	R=5	$\alpha=30^\circ$
				R=10	$\alpha=30^\circ$
				R=6	$\alpha=45^\circ$
SAW	B-L2a-S	50max	—	R=6	$\alpha=30^\circ$
SAW	B-U2-S	U	—	R=16	$\alpha=20^\circ$
(2) جوش شیاری جناغی (C) اتصال کنج				رواداری‌ها	
				در طراحی R=+2 , -0 $\alpha=+10^\circ , -0^\circ$	در مونتاژ +6 , -2 +10° , -5°
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (نامحدود U=		آماده‌سازی درز	
		T₁		شکاف ریشه	زاویه شکاف
		T₂			
SMAW	C-U2a	U	U	R=6	$\alpha=45^\circ$
				R=10	$\alpha=30^\circ$
				R=12	$\alpha=20^\circ$
GMAW	B-U2a-GF	U	U	R=5	$\alpha=30^\circ$
				R=10	$\alpha=30^\circ$
				R=6	$\alpha=45^\circ$
SAW	C-L2a-S	50max	U	R=6	$\alpha=30^\circ$
SAW	C-U2-S	U	U	R=16	$\alpha=20^\circ$
برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود. (تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)					

جوش‌های شیاری با نفوذ کامل

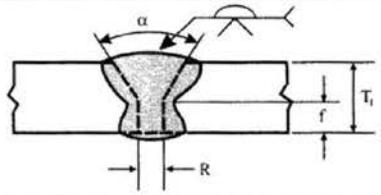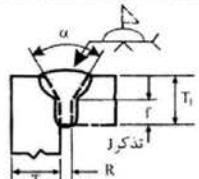(B) جوش شیاری جناغی (2) اتصال لب به لب		 <p>ریشه جوش از پشت برداشته شده مجدداً با جوش پُر شود.</p>								
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز میبا (U=)		آماده‌سازی درز			وضعیت‌های مجاز جوشکاری	تذکر		
		T ₁	T ₂	شکاف ریشه	رواداری‌ها					
SMAW	B-U2	26 mm	—	R=0 تا 3 f=0 تا 3 $\alpha=60^\circ$	+2 , -0 +2 , -0 +10° , -0°	+2 , -3 بدون محدودیت +10° , -5°	All	C,N		
GMAW	B-U2-GF	U	—	R=0 تا 3 f=0 تا 3 $\alpha=60^\circ$	+2 , -0 +2 , -0 +10° , -0°	+2 , -3 بدون محدودیت +10° , -5°	All	A,C,N		
SAW	B-L2c-S	بین 12 تا 25	—	R=0 , $\alpha=60^\circ$ f=6max	R=±0 f=+0 , -f $\alpha=+10^\circ , -0^\circ$	+1.5-0 ±1.5 +10° , -5°	F	C,N		
		بین 25 تا 38	—	R=0 , $\alpha=60^\circ$ f=12max						
		بین 38 تا 50	—	R=0 , $\alpha=60^\circ$ f=16max						
(C) جوش شیاری جناغی (2) اتصال کنج		 <p>ریشه جوش از پشت برداشته شده مجدداً با جوش پُر شود.</p>								
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز میبا (U=)		آماده‌سازی درز			وضعیت‌های مجاز جوشکاری	تذکر		
		T ₁	T ₂	شکاف ریشه	رواداری‌ها					
SMAW	C-U2	U	U	R=0 تا 3 f=0 تا 3 $\alpha=60^\circ$	+2 , -0 +2 , -0 +10° , -0°	+2 , -3 بدون محدودیت +10° , -5°	All	C,J,R		
GMAW	C-U2-GF	U	U	R=0 تا 3 f=0 تا 3 $\alpha=60^\circ$	+2 , -0 +2 , -0 +10° , -0°	+2 , -3 بدون محدودیت +10° , -5°	All	A,C,J,R		
SAW	C-U2b-S	U	U	R=0 f=6max $\alpha=60^\circ$	±0 +0 , -6 +10° , -0°	+2 , -0 ±2 +10° , -5°	F	C,J,R		
برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود. (تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)										

جوش‌های شیاری با نفوذ کامل

(3) جوش جناغی دوطرفه (B) اتصال لب به لب		ضخامت فلز مینا (نامحدود $U = \infty$)		آماده‌سازی درز			رواداری‌ها									
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	T_1	T_2	شکاف ریشه	ضخامت ریشه	زاویه شیار	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	تذکر								
				$R=6$	$f=0 \text{ تا } 3$	$\alpha=45^\circ$	All									
SMAW	B-U3a	U $= 1/8 \times R$	-	$R=10$	$f=0 \text{ تا } 3$	$\alpha=30^\circ$	F, OH, V	C,M,N								
				$R=12$	$f=0 \text{ تا } 3$	$\alpha=20^\circ$	F, OH, V									
				$R=16$	$f=0 \text{ تا } 6$	$\alpha=20^\circ$	F									
(3) جوش جناغی دوطرفه (B) اتصال لب به لب		ریشه جوش از پشت برداشته شده دوباره با جوش پُر شود.			فقط برای B-U3c-S											
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	T_1	T_2	شکاف ریشه	ضخامت ریشه	زاویه شیار	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	تذکر								
SAW	B-U3a-S	U $= 1/4 \times R$	-	$R=16$	$f=0 \text{ تا } 6$	$\alpha=20^\circ$	F	C,M,N								
(3) جوش جناغی دوطرفه (B) اتصال لب به لب		ریشه جوش از پشت برداشته شده دوباره با جوش پُر شود.			جدول T ₁ و S ₁											
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	T_1	T_2	شکاف ریشه	ضخامت ریشه	زاویه شیار	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	تذکر								
SMAW	B-U3b	U	-	$R=0 \text{ تا } 3$ $f=0 \text{ تا } 3$ $\alpha=\beta=60^\circ$	$+2^\circ, -0^\circ$ $+2^\circ, -0^\circ$ $+10^\circ, -0^\circ$	$+2^\circ, -3^\circ$ بدون محدودیت $+10^\circ, -5^\circ$	All	C,M,N								
GMAW	B-U3-GF	U	-	$R=0$ $f=6 \text{ min}$ $\alpha=\beta=60^\circ$	$+2^\circ, -0^\circ$ $+6^\circ, -0^\circ$ $+10^\circ, -0^\circ$	$+2^\circ, -0^\circ$ $+6^\circ, -0^\circ$ $+10^\circ, -5^\circ$	All	A,C,M,N								
SAW	B-U3c-S	U	-	$R=0$ $f=6 \text{ min}$ $\alpha=\beta=60^\circ$	$+2^\circ, -0^\circ$ $+6^\circ, -0^\circ$ $+10^\circ, -0^\circ$	$+2^\circ, -0^\circ$ $+6^\circ, -0^\circ$ $+10^\circ, -5^\circ$	F	C,M,N								
برای تعیین S_1 به جدول فوق مراجعه کنید $S_2=T_1-(S_1+f)$																
(تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)																
برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.																

جوش‌های شیاری با نفوذ کامل

(4) جوش نیم‌جناغی یک‌طرفه (B) اتصال لب به لب				رواداری‌ها									
				در طراحی	در مونتاژ								
				$R = +2, -0$	$+6, -2$								
				$\alpha = +10^\circ, -0^\circ$	$+10^\circ, -5^\circ$								
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">رواداری‌ها</td></tr> <tr> <td>در طراحی</td><td>در مونتاژ</td></tr> <tr> <td>$R = +2, -0$</td><td>$+6, -2$</td></tr> <tr> <td>$\alpha = +10^\circ, -0^\circ$</td><td>$+10^\circ, -5^\circ$</td></tr> </table>	رواداری‌ها		در طراحی	در مونتاژ	$R = +2, -0$	$+6, -2$	$\alpha = +10^\circ, -0^\circ$	$+10^\circ, -5^\circ$	(4) جوش نیم‌جناغی یک‌طرفه (B) اتصال لب به لب			
رواداری‌ها													
در طراحی	در مونتاژ												
$R = +2, -0$	$+6, -2$												
$\alpha = +10^\circ, -0^\circ$	$+10^\circ, -5^\circ$												
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مبنا (نامحدود (U=	آماده‌سازی درز	وضعیت‌های مجاز	تذکر								
		T_1	T_2	شکاف	زاویه								
SMAW	B-U4a	U	-	$R = 6$	$\alpha = 45^\circ$	All	Br,N						
		$R = 10$	$\alpha = 30^\circ$	All	All	Br,N							
GMAW	B-U4a-GF	U	-	$R = 5$	$\alpha = 30^\circ$	All	A,Br,N						
		$R = 6$	$\alpha = 45^\circ$	All	All	A,Br,N							
(T) اتصال گونیا (C) اتصال کنچ		$R = 10$	$\alpha = 30^\circ$	F	A,Br,N								
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مبنا (نامحدود (U=	آماده‌سازی درز	وضعیت‌های مجاز	تذکر								
		T_1	T_2	شکاف	زاویه								
SMAW	TC-U4a	U	U	$R = 6$	$\alpha = 45^\circ$	All	J,Q,V						
		$R = 10$	$\alpha = 30^\circ$	F,OH,H	F,OH,H	J,Q,V							
GMAW	TC-U4a-GF	U	U	$R = 5$	$\alpha = 30^\circ$	All	A,J,Q,V						
		$R = 10$	$\alpha = 30^\circ$	F	F	A,J,Q,V							
SAW	TC-U4a-S	U	U	$R = 6$	$\alpha = 45^\circ$	All	A,J,Q,V						
		$R = 10$	$\alpha = 30^\circ$	F	F	J,Q,V							
برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.	تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است.												

جوش‌های شیاری با نفوذ کامل

جوش نیم جناغی یکطرفه (4)

(B) اتصال لب به لب

ریشه جوش از پشت برداشته شده مجدداً با جوش پُر شود.

فرآیند جوشکاری

مشخصه اتصال

فرآیند	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (نامحدود $U = \infty$)		آماده‌سازی درز			وضعیت‌های مجاز جوشکاری	تذکر
		T_1	T_2	شکاف ریشه	رواداری‌ها			
SMAW	B-U4b	U	-	$R = 0 \text{ تا } 3$	+2, -0	+2, -3	All	Br,C,N
GMAW	B-U4a-GF	U	-	$f = 0 \text{ تا } 3$ $\alpha = 45^\circ$	+2, -0 +10°, -0°	بدون محدودیت +10°, -5°	All	A,Br,C,N

جوش نیم جناغی یکطرفه (4)

(T) اتصال گونیا

(C) اتصال کنج

ریشه جوش از پشت برداشته شده مجدداً با جوش پُر شود.

فرآیند جوشکاری

مشخصه اتصال

فرآیند	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (نامحدود $U = \infty$)		آماده‌سازی درز			وضعیت‌های مجاز جوشکاری	تذکر
		T_1	T_2	شکاف ریشه	رواداری‌ها			
SMAW	TC-U4b	U	U	$R = 0 \text{ تا } 3$	+2, -0	+2, -3	All	C,J,R,V
GMAW	TC-U4b-GF	U	U	$f = 0 \text{ تا } 3$ $\alpha = 45^\circ$	+2, -0 +10°, -0°	بدون محدودیت +10°, -5°	All	A,C,J, R,V
SAW	TC-U4b-S	U	U	$R = 0$ $f = 6 \text{ max}$ $\alpha = 60^\circ$	± 0 +0, -3 +10°, -0°	+6, -0 ± 2 +10°, -5°	F	C,J,R,V

(تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)

برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.

جوش‌های شیاری با نفوذ کامل

جوش نیم جناغی دو طرفه (S)			رواداری‌ها					
(B)	اتصال لب به لب	در طراحی	در مونتاژ					
(T)	اتصال گونیا	$R = \pm 0$	$+2, -0$					
(C)	اتصال کنج	$f = +2, -0$	± 2					
		$\alpha = +10^\circ, -0^\circ$	$+10^\circ, -5^\circ$					
		$T_{\text{فاصله}} = +0$	$+2, -0$					
ریشه جوش از پشت برداشته شده مجدداً با جوش پُر شود								
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا ($U = \text{فاصله} = R/8$)	آماده‌سازی درز			وضعیت‌های مجاز جوشکاری	تذکر	
		T_1	T_2	شکاف ریشه	ضخامت ریشه			
SMAW	B-U5b	U	U	$R = 6$	$f = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 45^\circ$	All	Br,C, M,N
	TC-U5a	فاصله $= R/8$	U	$R = 6$	$f = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 45^\circ$	All	C,J, M,R,V
			U	$R = 10$	$f = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 30^\circ$	F,OH	C,J,M, R,V
(تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)						برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.		

جوش‌های شیاری با نفوذ کامل

(5) جوش نیم جناغی دو طرفه

(B) اتصال لب به لب

ریشه جوش از پشت برداشته شده و مجدداً با جوش پُر شود.

فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (نامحدود U=)	آماده‌سازی درز			وضعیت‌های مجاز جوشکاری	تذکر	
			شکاف ریشه		رواداری‌ها			
			ضخامت ریشه	زاویه شیار	در طراحی			در مونتاژ
SMAW	B-U5a	U	-	R=0 تا 3 f=0 تا 3 $\alpha=45^\circ$ $\beta=0^\circ$ تا 15°	+2 , -0 +2 , -0 $\alpha+10^\circ$ $\alpha+\beta$, -0°	+2 , -3 بدون محدودیت $\alpha+10^\circ$ $\alpha+\beta$, -5°	All	Br,C, M,N
GMAW	B-U5-GF	U	-	R=0 تا 3 f=0 تا 3 $\alpha=45^\circ$ $\beta=0^\circ$ تا 15°	+2 , -0 +2 , -0 $\alpha+\beta=$ $+10^\circ$, -0°	+2 , -3 بدون محدودیت $\alpha+\beta=$ $+10^\circ$, -5°	All	A,Br,C, M,N

ریشه جوش از پشت برداشته شده مجدداً با جوش پُر شود

تذکر J

(5) جوش نیم جناغی دو طرفه

(T) اتصال سپری

(C) اتصال کج



فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (نامحدود U=)	آماده‌سازی درز			وضعیت‌های مجاز جوشکاری	تذکر	
			شکاف ریشه		رواداری‌ها			
			ضخامت ریشه	زاویه شیار	در طراحی			در مونتاژ
SMAW	TC-U5b	U	U	R=0 تا 3 f=0 تا 3 $\alpha=45^\circ$	+2 , -0 +2 , -0 $+10^\circ$, -0°	+2 , -5 بدون محدودیت $+10^\circ$, -5°	All	G,J,M, R,V
GMAW	TC-U5-GF	U	U	R=0 f=5 max $\alpha=60^\circ$	± 0 $+0$, -5 $+10^\circ$, -0°	$+2$, -3 ± 2 $+10^\circ$, -5°	All	A,C,J, M,R,V
SAW	TC-U5-S	U	U				F	G,J,M R,V

برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.

(تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)


جوش‌های شیاری با نفوذ کامل

(6) جوش لاله‌ای یکطرفه		رواداری‌ها	
(B) اتصال لب به لب	ریشه جوش از پشت برداشته	در طراحی	در مونتاژ
(C) اتصال کج	مجددأً با جوش پُر شود	$R = \pm 2^\circ, -0^\circ$	+2°, -3°
		$\alpha = +10^\circ, -0^\circ$	+10°, -5°
		$f = \pm 2$	نامحدود
		$r = +3^\circ, -0^\circ$	+3°, -0°

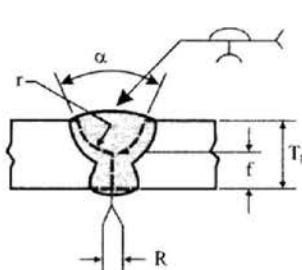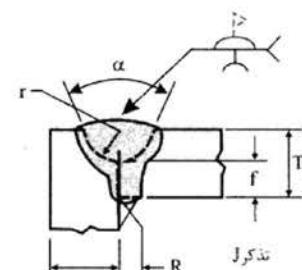فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (نامحدود)		آماده‌سازی درز				وضعیت‌های مجاز جوشکاری	تذکر
		T_1	T_2	شکاف ریشه	زاویه شیار	ضخامت ریشه	شعاع شیار		
SMAW	B-U6	U	U	$R = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 45^\circ$	$f = 3$	$r = 6$	All	C,N
				$R = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 20^\circ$	$f = 3$	$r = 6$	F,OH	C,N
	C-U6	U	U	$R = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 45^\circ$	$f = 3$	$r = 6$	All	C,J,R
				$R = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 20^\circ$	$f = 3$	$r = 6$	F,OH	C,J,R
SMAW	B-U6-GF	U	U	$R = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 20^\circ$	$f = 3$	$r = 6$	All	A,C,N
	C-U6-GF	U	U	$R = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 20^\circ$	$f = 3$	$r = 6$	All	A,C,J,R

(7) جوش لاله‌ای دوطرفه		رواداری‌ها				رواداری‌ها		رواداری‌ها	
(B)	اتصال لب به لب	برای B-U7-GF و B-U7				برای B-U7-S		برای B-U7-S	
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (نامحدود)	شکاف ریشه	زاویه شیار	ضخامت ریشه	شعاع شیار	در طراحی	در مونتاژ	
							$R = +2^\circ, -0^\circ$	+2°, -3°	
							$\alpha = +10^\circ, -0^\circ$	+10°, -5°	
							$f = +2^\circ, -0^\circ$	بدون محدودیت	
							$f = +6^\circ, -0^\circ$	± 2	

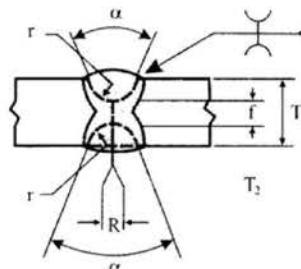

فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (نامحدود)		آماده‌سازی درز				وضعیت‌های مجاز جوشکاری	تذکر
		T_1	T_2	شکاف ریشه	زاویه شیار	ضخامت ریشه	شعاع شیار		
SMAW	B-U7	U	-	$R = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 45^\circ$	$f = 3$	$r = 6$	All	C,M,N
				$R = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 20^\circ$	$f = 3$	$r = 6$	F,OH	C,M,N
GMAW	B-U7-GF	U	-	$R = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 20^\circ$	$f = 3$	$r = 6$	All	A,C,M,N
SAW	B-U7-S	U	-	$R = 0$	$\alpha = 20^\circ$	$f = 6\max$	$r = 6$	F	C,M,N

(تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)

برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.

جوش‌های شیاری با نفوذ کامل

(8) جوش نیم‌لاله‌ای یکطرفه (B) اتصال لب به لب		ریشه جوش از پشت برداشته شده مجدداً با جوش پُر شود		رواداری‌ها					
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال			در طراحی	در مونتاژ				
		T ₁	T ₂	R = ± 2 , -0	+2 , -3				
SMAW	B-U8	U	-	R = 0 تا 3	$\alpha = 45^\circ$	f=3	r=10	All	Br,C,N
GMAW	B-U8-GF	U	-	R = 0 تا 3	$\alpha = 30^\circ$	f=3	r=10	All	A,Br,C,N

(8) جوش نیم‌لاله‌ای یکطرفه (T) اتصال گونیا		ریشه جوش از پشت برداشته و مجدداً با جوش پُر شود		رواداری‌ها					
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال			در طراحی	در مونتاژ				
		T ₁	T ₂	R = +2 , -0	+2 , -3				
(C)	اتصال کنج			$\alpha = +10^\circ , -0^\circ$	+10° , -5°	f=+ 2 , -0	بدون محدودیت		
				r=+ 6 , -0	± 2				

(8) جوش نیم‌لاله‌ای یکطرفه (C) اتصال کنج		ریشه جوش از پشت برداشته و مجدداً با جوش پُر شود		رواداری‌ها					
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال			در طراحی	در مونتاژ				
		T ₁	T ₂	R = +2 , -0	+2 , -3				
				$\alpha = +10^\circ , -0^\circ$	+10° , -5°				
				f=+ 2 , -0	بدون محدودیت				
				r=+ 6 , -0	± 2				

(8) جوش نیم‌لاله‌ای یکطرفه (TC-U8a) اتصال TC-U8a		ریشه جوش از پشت برداشته و مجدداً با جوش پُر شود		رواداری‌ها					
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال			در طراحی	در مونتاژ				
		T ₁	T ₂	R = 0 تا 3	+2 , -3				
SMAW	TC-U8a	U	U	$R = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 45^\circ$	f=3	r=10	All	C,J,R,V
				$R = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 45^\circ$	f=3	r=10	F,OH	C,J,R,V
GMAW	B-U8a-GF	U	U	$R = 0 \text{ تا } 3$	$\alpha = 45^\circ$	f=3	r=10	All	A,C,J, R,V

(تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است.) برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.

جوش‌های شیاری با نفوذ کامل

(9) جوش نیم‌لاله‌ای دوطرفه (B) اتصال لب به لب				رواداری‌ها					
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (U= نامحدود)		آماده‌سازی درز				وضعیت‌های مجاز جوشکاری	تذکر
		T ₁	T ₂	شکاف ریشه	زاویه شیار	ضخامت ریشه	شعاع شیار		
SMAW	B-U9	U	—	R=0 تا 3	$\alpha=45^\circ$	f=3	r=10	All	Br,C,M,N
GMAW	B-U9-GF	U	—	R=0 تا 3	$\alpha=30^\circ$	f=3	r=10	All	A,Br,C, M,N

(9) جوش نیم‌لاله‌ای دوطرفه (T) اتصال سپری (C) اتصال کنج				رواداری‌ها					
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (U= نامحدود)		آماده‌سازی درز				وضعیت‌های مجاز جوشکاری	تذکر
		T ₁	T ₂	شکاف ریشه	زاویه شیار	ضخامت ریشه	شعاع شیار		
SMAW	TC-U9a	U	U	R=0 تا 3	$\alpha=45^\circ$	f=3	r=10	All	C,J,M, R,V
GMAW	B-U9a-GF	U	U	R=0 تا 3	$\alpha=30^\circ$	f=3	r=10	F,OH	C,J,M, R,V

تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است

برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.

جوش‌های شیاری با نفوذ ناقص

(I) جوش شیاری ساده (B) اتصال لب به لب				گرده جوش ۱ تا ۳ میلی‌متر بدون رواداری			
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (نامحدود $U = \infty$)		آماده‌سازی درز	وضعیت‌های	گلوگاه	تذکر
		T_1	T_2	شکاف ریشه	رواداری‌ها در مونتاژ در طراحی	مجاز جوشکاری	مؤثر (E)
SMAW	B-P1a	3 max	—	$R = 0$ تا 1.5	+ 2, - 0	± 2	All
	B-P1c	6 max	—	$R = \frac{T_1}{2}$ min	+ 2, - 0	± 2	All
(I) جوش شیاری ساده (B) اتصال لب به لب							
$\frac{3T_1}{4}$ نباید از $E_2 + E_1$ بیشتر باشد							
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (نامحدود $U = \infty$)		آماده‌سازی درز	وضعیت‌های	گلوگاه	تذکر
		T_1	T_2	شکاف ریشه	رواداری‌ها در مونتاژ در طراحی	مجاز جوشکاری	مؤثر (E)
SMAW	B-P1b	6 max	—	$R = \frac{T_1}{2}$	+ 2, - 0	± 2	All
(2) جوش جناغی (B) اتصال لب به لب (C) اتصال کنج							
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (نامحدود $U = \infty$)		آماده‌سازی درز	وضعیت‌های	گلوگاه	تذکر
		T_1	T_2	شکاف ریشه ضخامت ریشه زاویه شیار	رواداری‌ها در مونتاژ در طراحی	مجاز جوشکاری	مؤثر (E)
SMAW	BC-P2	6 min	U	$R = 0$ $f = 1$ min $\alpha = 60^\circ$	0, + 2 بدون محدودیت $+10^\circ, -0^\circ$ $+10^\circ, -5^\circ$	+ 3, - 2 ± 2 $+10^\circ, -0^\circ$ $+10^\circ, -5^\circ$	All
GMAW	BC-P2-GF	6 min	U	$R = 0$ $f = 3$ min $\alpha = 60^\circ$	0, + 2 بدون محدودیت $+10^\circ, -0^\circ$ $+10^\circ, -5^\circ$	+ 3, - 2 ± 2 $+10^\circ, -0^\circ$ $+10^\circ, -5^\circ$	All
SAW	BC-P2-S	11 min	U	$R = 0$ $f = 6$ min $\alpha = 60^\circ$	± 0 بدون محدودیت $+10^\circ, -0^\circ$ $+10^\circ, -5^\circ$	+ 2, - 0 ± 2 $+10^\circ, -0^\circ$ $+10^\circ, -5^\circ$	F
برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود. (تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)							



جوش‌های شیاری با نفوذ ناقص

(3) جوش جناغی دو طرفه
(B) اتصال لب به لب

فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (نامحدود U=)		آماده‌سازی درز			وضعیت‌های مجاز جوشکاری	گلوگاه مؤثر (E)	تذکر		
		T ₁	T ₂	شکاف ریشه		رواداری‌ها					
				ضخامت ریشه	زاویه شیار	در طراحی	در مونتاژ				
SMAW	B-P3	12 min	—	R=0	+ 2 , -0	+ 3 , -2		All	S	E,Mp, Q2	
GMAW	B-P3-GF	12 min	—	f=3 min $\alpha=60^\circ$	بدون محدودیت $+10^\circ, -0^\circ$	± 2 $+ 10^\circ, -5^\circ$		All	S	A,E, Mp,Q2	
SAW	B-P3-S	20 min	—	R=0 f=6 min $\alpha=60^\circ$	± 0 بدون محدودیت $+ 10^\circ, -0^\circ$	+ 2 , -0 $+ 10^\circ, -5^\circ$		F	S	E,Mp, Q2	

برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.
(تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)

جوش‌های شیاری با نفوذ ناقص

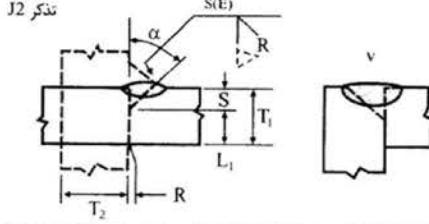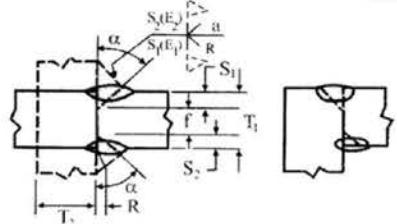(4) جوش نیم‌جناغی یک‌طرفه (B) اتصال لب به لب (T) اتصال سپری (C) اتصال کنج						تذکر J2 آماده‌سازی درز			
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مبنا (U= نامحدود)		آماده‌سازی درز رواداری‌ها				وضعیت‌های مجاز جوشکاری	گلوگاه مؤثر (E)
		T ₁	T ₂	شکاف ریشه	ضخامت‌ریشه در طراحی	در مونتاژ	در مونتاژ		تذکر
SMAW	BTC-P4	U	U	R=0 f=3 min $\alpha=45^\circ$	+ 2 , -0 بدون محدودیت + 10°, -0°	+ 3, -2 ± 2 + 10°, -5°	All	S-3	B,E,J2 Q2,V
GMAW	BTC-P4-GF	6 min	U	R=0 f=3 min $\alpha=45^\circ$	+ 2 , -0 بدون محدودیت + 10°, -0°	+ 3, -2 ± 2 + 10°, -5°	F,H V,OH	S S-3	A,B,E, J2,Q2, V
SAW	TC-P4-S	11 min	U	R=0 f=6 min $\alpha=60^\circ$	± 0 بدون محدودیت + 10°, -0°	+ 2 , -0 ± 2 + 10°, -5°	F	S	B,E,J2, Q2,V
(5) جوش نیم‌جناغی دوطرفه (B) اتصال لب به لب (T) اتصال گونیا (C) کنج									
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مبنا (U= نامحدود)		آماده‌سازی درز رواداری‌ها				وضعیت‌های مجاز جوشکاری	گلوگاه مؤثر (E)
		T ₁	T ₂	شکاف ریشه	ضخامت‌ریشه در طراحی	در مونتاژ	در مونتاژ		تذکر
SMAW	BTC-P5	8 min	U	R=0 f=3 min $\alpha=45^\circ$	+ 2 , -0 بدون محدودیت + 10°, -0°	+ 3, -2 ± 2 + 10°, -5°	All	(S ₁ +S ₂) -6	E,J2, L,Mp, Q2,V
GMAW	BTC-P5-GF	12 min	U	R=0 f=3 min $\alpha=45^\circ$	+ 2 , -0 بدون محدودیت + 10°, -0°	+ 3, -2 ± 2 + 10°, -5°	F,H V,OH	(S ₁ +S ₂) (S ₁ +S ₂) -6	A,E,J2, L,Mp Q2,V
SAW	TC-P5-S	20 min	U	R=0 f=6 min $\alpha=60^\circ$	± 0 بدون محدودیت + 10°, -0°	+ 2 , -0 ± 2 + 10°, -5°	F	(S ₁ +S ₂)	E,J2, L,Mp, Q2,V

(تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)

برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.

جوش‌های شیاری با نفوذ ناقص


(6)	جوش لاله‌ای یکطرفه								
(B)	اتصال لب به لب								
(C)	اتصال کنج								
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مبنا (U = نامحدود)		آماده‌سازی درز			وضعیت‌های مجاز جوشکاری	گلوگاه مؤثر (E)	تذکر
		T ₁	T ₂	شکاف ریشه	رواداری‌ها				
				ضخامت‌تریشه زاویه شیار	در طراحی	در مونتاژ			
SMAW	BC-P6	6 min	U	R=0 f=1 min r=6 $\alpha=45^\circ$	+ 2 , - 0 بدون محدودیت + 6 , - 0 + 10° , - 0°	+ 3 , - 2 ± 2 ± 2 + 10° , - 5°	All	S	B.E, Q2
GMAW	BC-P6-GF	6 min	U	R=0 f=3 min r=6 $\alpha=20^\circ$	+ 2 , - 0 بدون محدودیت + 6 , - 0 + 10° , - 0°	+ 3 , - 2 ± 2 ± 2 + 10° , - 5°	All	S	A,B, E,Q2
SAW	BC-P6-S	11 min	U	R=0 f=6 min r=6 $\alpha=20^\circ$	± 0 بدون محدودیت + 6 , - 0 + 10° , - 0°	+ 2 , - 0 ± 2 ± 2 + 10° , - 5°	F	S	B.E, Q2
(7)	جوش جناغی دوطرفه								
(B)	اتصال لب به لب								
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مبنا (U = نامحدود)		آماده‌سازی درز			وضعیت‌های مجاز جوشکاری	گلوگاه مؤثر (E)	تذکر
		T ₁	T ₂	شکاف ریشه	رواداری‌ها				
				ضخامت‌تریشه زاویه شیار	در طراحی	در مونتاژ			
SMAW	B-P7	12 min	-	R=0 f=3 min r=6 $\alpha=45^\circ$	+ 2 , - 0 بدون محدودیت + 6 , - 0 + 10° , - 0°	+ 3 , - 2 ± 2 ± 2 + 10° , - 5°	All	(S ₁ +S ₂)	E,Mp, Q2
GMAW	B-P7-GF	12 min	-	R=0 f=3 min r=6 $\alpha=20^\circ$	+ 2 , - 0 بدون محدودیت + 6 , - 0 + 10° , - 0°	+ 3 , - 2 ± 2 ± 2 + 10° , - 5°	All	(S ₁ +S ₂)	A,E, Mp,Q2
SAW	B-P7-S	20 min	-	R=0 f=6 min r=6 $\alpha=20^\circ$	± 0 بدون محدودیت + 6 , - 0 + 10° , - 0°	+ 2 , - 0 ± 2 ± 2 + 10° , - 5°	F	(S ₁ +S ₂)	E,Mp, Q2

(تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)

برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.

جوش‌های شیاری با نفوذ ناقص

(8)	جوش نیم‌لاله‌ای یکطرفه
(B)	اتصال لب به لب
(C)	اتصال کنج
(T)	اتصال سپری

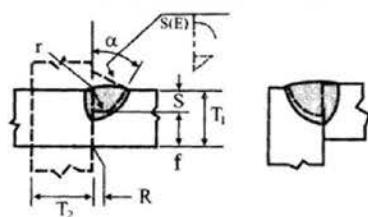

فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مینا (U= نامحدود)		آماده‌سازی درز			وضعیت‌های مجاز جوشکاری	گلوگاه مؤثر (E)	تذکر			
		T ₁	T ₂	رواداری‌ها								
				شکاف ریشه	ضخامت ریشه	رواداری‌ها						
SMAW	B-P8*	6 min	U	R=0 f=3 min r=10 $\alpha=45^\circ$	+ 2 , -0 بدون محدودیت + 6,-0 + 10°,- 0°	+ 3,-2 ± 2 ± 2 + 10°,- 5°	All	S	E,J2, Q2,V			
SMAW	TC-P8**	6 min	U	R=0 f=3 min r=10 $\alpha=30^\circ$	+ 2 , -0 بدون محدودیت + 6,-0 + 10°,- 0°	+ 3,-2 ± 2 ± 2 + 10°,- 5°	All	S	E,J2, Q2,V			
GMAW	B-P8-GF*	6 min	U	R=0 f=3 min r=10 $\alpha=45^\circ$	+ 2 , -0 بدون محدودیت + 6,-0 + 10°,- 0°	+ 3,-2 ± 2 ± 2 + 10°,- 5°	All	S	A,E, J2,Q2, V			
GMAW FCAW	TC-P8-GF**	6 min	U	R=0 f=3 min r=10 $\alpha=30^\circ$	+ 2 , -0 بدون محدودیت + 6,-0 + 10°,- 0°	+ 3,-2 ± 2 ± 2 + 10°,- 5°	All	S	A,E, J2,Q2, V			
SAW	B-P8-S*	11 min	U	R=0 f=6 min r=12 $\alpha=45^\circ$	± 0 بدون محدودیت + 6,-0° + 10°,- 0°	+ 2 , -0 ± 2 ± 2 + 10°,- 5°	F	S	E,J2, Q2,V			
SAW	TC-P8-S**	11 min	U	R=0 f=6 min r=12 $\alpha=20^\circ$	± 0 بدون محدودیت + 6,-0 + 10°,- 0°	+ 2 , -0 ± 2 ± 2 + 10°,- 5°	F	S	E,J2, Q2,V			


* مربوط به جوش‌های کنج داخلی می‌شود.

** مربوط به جوش‌های کنج خارجی می‌شود.

برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.

(تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)

جوش‌های شیاری با نفوذ ناقص

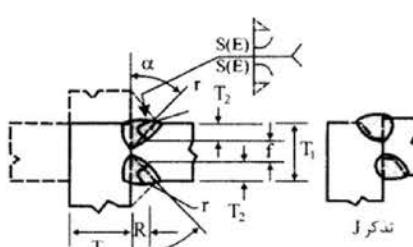(9) جوش نیم‌لاله‌ای دوطرفه (B) اتصال لب به لب (T) اتصال سپری (C) اتصال کنج (گونیا)										
فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مبنا (نامحدود $U = \infty$)		آماده‌سازی درز				وضعیت‌های مجاز جوشکاری	گلوگاه مؤثر (E)	تذکر
		T_1	T_2	شکاف ریشه	رواداری‌ها	ضخامت ریشه	در طراحی			
SMAW	BTC-P9*	12 min	U	$R=0$ $f=3 \text{ min}$ $r=10$ $\alpha=45^\circ$	+ 2 , -0 -0 + 6,-0 + 10°,-0°	+ 3,-2 ± 2 ± 2 + 10°,-5°	All	S_1+S_2	E,J2, Mp, Q2,V	
GMAW	BTC-P9-GF*	6 min	U	$R=0$ $f=3 \text{ min}$ $r=10$ $\alpha=30^\circ$	+ 2 , -0 بدون محدودیت + 6,-0 + 10°,-0°	+ 3,-2 ± 2 ± 2 + 10°,-5°	All	S_1+S_2	A,J2, Mp, Q2,V	
SAW	B-P9-S	20 min	--	$R=0$ $f=6 \text{ min}$ $r=12$ $\alpha=20^\circ$	±0 بدون محدودیت + 6,-0° + 10°,-0°	+ 2 , -0 ± 2 ± 2 + 10°,-5°	F	S_1+S_2	E,J2, Mp, Q2,V	
SAW	TC-P9-S**	20 min	U	$R=0$ $f=6 \text{ min}$ $r=12$ $\alpha=20^\circ$	±0 بدون محدودیت + 6,-0° + 10°,-0°	+ 2 , -0 ± 2 ± 2 + 10°,-5°	F	S_1+S_2	E,J2, Mp, Q2,V	
SAW	TC-P9-S*	20 min	U	$R=0$ $f=6 \text{ min}$ $r=12$ $\alpha=45^\circ$	±0 بدون محدودیت + 6,-0 + 10°,-0°	+ 2 , -0 ± 2 ± 2 + 10°,-5°	F	S_1+S_2	E,J2, Mp, Q2	

* مربوط به جوش‌های کنج داخلی می‌شود.
 ** مربوط به جوش‌های کنج خارجی می‌شود.

برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.

(تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)

جوش‌های شیاری با نفوذ ناقص

(10)	جوش پیشانی
(B)	اتصال لب به لب
(T)	اتصال سپری
(C)	اتصال کنج

فرآیند جوشکاری	مشخصه اتصال	ضخامت فلز مبنا (نامحدود $U = \infty$)			آماده‌سازی درز			وضعیت‌های مجاز جوشکاری	گلوگاه مؤثر (E)	تذکر
		T_1	T_2	T_3	شکاف ریشه	روادری‌ها				
					ضخامت ریشه شعاع خم	در طراحی	در مونتاژ			
SMAW	BTC-P10	5 min	U	T_1 min	$R=0$ $f=5 \text{ min}$ $C=\frac{3}{2} T_1 \text{ min}$	$+2, -0$ بدون محدودیت $-0,$ محدود	$+3, -2$ $+U, -2$ $-0,$ محدود	All	$\frac{5}{8} T_1$	J2,Q2, Z
GMAW	BTC-P10-GF	5 min	U	T_1 min	$R=0$ $f=5 \text{ min}$ $C=\frac{3}{2} T_1 \text{ min}$	$+2, -0$ بدون محدودیت $-0,$ محدود	$+3, -2$ $+U, -2$ $-0,$ محدود	All	$\frac{5}{8} T_1$	A,J2, Q2,Z
SAW	T-P10-S	12 min	12min	N/A	$R=0$ $f=12 \text{ min}$ $C=\frac{3}{2} T_1 \text{ min}$	± 0 بدون محدودیت $-0,$ محدود	$+2, -5$ $+U, -2$ $-0,$ محدود	F	$\frac{5}{8} T_1$	J2,Q2, Z

(تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است) برای تذکرات به راهنمای ابتدای جداول مراجعه شود.

١٣

تعداد عبور



تعداد عبور

۱۳

برای حصول جوش با اندازه مورد نظر، برحسب ضخامت ورق و اندازه جوش، تعداد عبور مشخصی لازم است. در جدول‌هایی که در این فصل ارایه می‌شوند، تعداد عبور استاندارد برای انواع مختلف جوش دستی نشان داده شده است. این تعداد عبور می‌تواند مبنای شروع خوبی برای تهیه دستورالعمل جوشکاری باشد و مورد استفاده قرار گیرد.

جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار

Position: Flat Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good Welded From: One side					
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga)	0.060 (16 ga)	0.075 (14 ga)	0.105 (12 ga)	0.135 (10 ga)*
Pass	1	1	1	1	1
Electrode Class Size	E6010 3/32	E6010 1/8	E6010 1/8"	E6010 5/32	E6010 3/16
Current (amp) DC(+)	40†	70†	80	120	135
Arc Speed (in./min)	22 - 26	30 - 35	25 - 30	20 - 24	17 - 21
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0244	0.0287	0.0262	0.0487	0.0695
Total Time (hr/ft of weld)	0.00833	0.00615	0.00727	0.00909	0.0105

* Use 1/16 in. gap and whip the electrode.

† DC(-J)

جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار

Position: Flat Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good Welded From: One side					
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga)	0.060 (16 ga)	0.075 (14 ga)	0.105 (12 ga)	0.135 (10 ga)*
Pass	1	1	1	1	1
Electrode Class Size	E6011 3/32	E6011 1/8	E6011 1/8"	E6011 5/32	E6011 3/16
Current (amp) AC	50	100	105	130	145
Arc Speed (in./min)	20 - 24	28 - 33	26 - 31	24 - 29	22 - 27
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0251	0.0326	0.0367	0.0527	0.0648
Total Time (hr/ft of weld)	0.00909	0.00656	0.00702	0.00755	0.00817

* Use 1/16 in. gap and whip the electrode.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Flat Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Good Welded From: One side	
Plate Thickness (in.)	5/16 3/8 1/2
Pass	1 2 1 2 & 3 1 2 3
Electrode Class	E6011 E6027 E6011 E6027 E6011 E6011 E6027
Size	5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 1/4 1/4
Current (amp) AC	135 240 135 240 135 275 400
Arc Speed (in./min)	5.5-6.5 12.0-14.0 5.5-6.5 12.0-14.0 5.5-6.5 8.0-10.0 10.0-12.0
Electrode Req'd (lb/ft)	0.168 0.142 0.168 0.284 0.168 0.228 0.354
Total Time (hr/ft of weld)	0.0487 0.0641 0.0717

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Flat Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Good Welded From: One side	
Plate Thickness (in.)	3/4 1
Pass	1 2 3 - 6 1 2 3 - 10
Electrode Class	E6011 E6011 E6027 E6011 E6011 E6027
Size	5/32 1/4 1/4 5/32 1/4 1/4
Current (amp) AC	135 275 400 135 275 400
Arc Speed (in./min)	5.5 - 6.5 8.0 - 10.0 11.0 - 13.0 5.5 - 6.5 8.0 - 10.0 11.0 - 13.0
Electrode Req'd (lb/ft)	0.168 0.228 1.47 0.168 0.228 2.94
Total Time (hr/ft of weld)	0.122 0.189


جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار

Position: Flat Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good Welded From: One side						
Plate Thickness (in.)	5/16		3/8		1/2	
Pass	1	2 - 3	1	2 - 3	1	2 - 4
Electrode Class	E6027	E6027	E6027	E6027	E6027	E6027
Size	3/16	1/4	3/16	1/4	3/16	1/4
Current (amp) AC	300	400	300	400	300	400
Arc Speed (in./min)	13.0-15.0	15.0-18.0	13.0-15.0	11.5-13.5	13.0-15.0	12.5-14.5
Electrode Req'd (lb/ft)	0.228	0.524	0.228	0.697	0.228	1.00
Total Time (hr/ft of weld)	0.0385		0.0463		0.0605	

جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار

Position: Flat Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good Welded From: One side						
Plate Thickness (in.)	5/8		3/4		1	
Pass	1	2 - 5	1	2 - 6	1	2 - 8
Electrode Class	E6027	E6027	E6027	E6027	E6027	E6027
Size	3/16	1/4	3/16	1/4	3/16	1/4
Current (amp) AC	300	400	300	400	300	400
Arc Speed (in./min)	13.0-15.0	12.5-14.5	13.0-15.0	12.5-14.5	13.0-15.0	12.5-14.5
Electrode Req'd (lb/ft)	0.228	1.35	0.228	1.69	0.228	2.37
Total Time (hr/ft of weld)	0.0759		0.0913		0.122	


جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

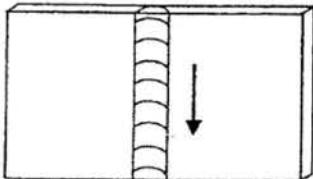Position: Vertical down					
Weld Quality Level: Commercial					
Steel Weldability: Good					
Welded From: One side					
	18 – 10 ga				
					
	50% Minimum penetration				
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga)	0.060 (16 ga)	0.075 (14 ga)	0.105 (12 ga)	0.135 (10 ga)*
Pass	1	1	1	1	1
Electrode Class	E6010	E6010	E6010	E6010	E6010
Size	3/32	1/8	1/8	5/32	3/16
Current (amp) DC(+)	45†	75†	90	130	150
Arc Speed (in./min)	25 – 30	33 – 38	27 – 32	22 – 27	18 – 22
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0234	0.0281	0.0272	0.0478	0.0730
Total Time (hr/ft of weld)	0.00727	0.00555	0.00678	0.00817	0.00100

* Use 1/16 in. gap and whip the electrode.

† Use DC(–)

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

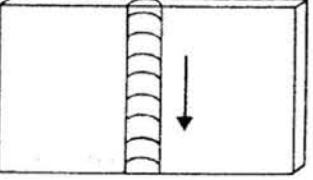Position: Vertical down					
Weld Quality Level: Commercial					
Steel Weldability: Good					
Welded From: One side					
	18 – 10 ga				
					
	50% Minimum penetration				
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga)	0.060 (16 ga)	0.075 (14 ga)	0.105 (12 ga)	0.135 (10 ga)*
Pass	1	1	1	1	1
Electrode Class	E6011	E6011	E6011	E6011	E6011
Size	3/32	1/8	1/8	5/32	3/16
Current (amp) AC	55	110	115	140	155
Arc Speed (in./min)	23 – 28	29 – 34	27 – 32	26 – 31	24 – 29
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0236	0.0345	0.0376	0.0523	0.0640
Total Time (hr/ft of weld)	0.00785	0.00635	0.00678	0.00703	0.00755

* Use 1/16 in. gap and whip the electrode.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Vertical up Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Good Welded From: One side	
Plate Thickness (in.)	1/4 5/16 3/8 1/2
Pass	1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 - 3
Electrode Class	E6010 E6010 E6010 E6010
Size	5/32 5/32 3/16 3/16
Current (amp) DC(+)	110 120 150 170
Arc Speed (in./min)*	5.2-5.8 3.8-4.2 4.8-5.3 3.8-4.2
Electrode Req'd (lb/ft)	0.323 0.440 0.586 0.990
Total Time (hr/ft of weld)	0.0901 0.118 0.130 0.152



* First pass only. Vary speed on succeeding passes to obtain proper weld size.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Vertical up Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Good Welded From: One side	
Plate Thickness (in.)	5/8 3/4 1
Pass	1 - 4 1 - 6 1 - 10
Electrode Class	E6010 E6010 E6010
Size	3/16 3/16 3/16
Current (amp) DC(+)	170 170 170
Arc Speed (in./min)*	3.8 - 4.2 3.8 - 4.2 3.8 - 4.2
Electrode Req'd (lb/ft)	1.48 2.08 3.56
Total Time (hr/ft of weld)	0.228 0.318 0.547



* First pass only. Vary speed on succeeding passes to obtain proper weld size.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

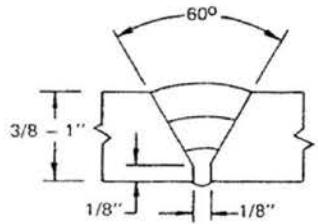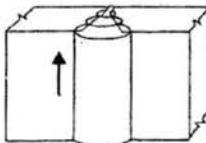Position: Vertical up Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Fair Welded From: One side								
Plate Thickness (in.)	3/8	1/2						
Pass	1	2	1	2 - 3	1	2 - 7	1	2 - 11
Electrode Class	E6010	E7018	E6010	E7018	E6010	E7018	E6010	E7018
Size	5/32	5/32	5/32	5/32	5/32	5/32	5/32	5/32
Current (amp) DC(+)	160	160	160	160	160	160	160	160
Arc Speed (in./min)	4.3-4.7	3.2-3.5*	4.3-4.7	3.2-3.5*	4.3-4.7	3.2-3.5*	4.3-4.7	3.2-3.5*
Electrode Req'd (lb/ft)	0.281	0.341	0.281	0.758	0.281	1.93	0.281	3.52
Total Time (hr/ft of weld)	0.104		0.176		0.381		0.659	


* Second pass only. Vary speed on succeeding passes to obtain proper weld size.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

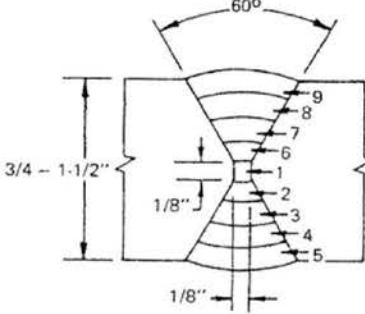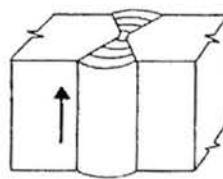
Position: Vertical up Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Good Welded From: Two sides								
Plate Thickness (in.)	3/4	1	1-1/4	1-1/2				
Pass	1	2 - 5	1	2 - 7	1	2 - 7	1	2 - 9
Electrode Class	E6010	E7018	E6010	E7018	E6010	E7018	E6010	E7018
Size	5/32	5/32	5/32	5/32	5/32	5/32	5/32	5/32
Current (amp) DC(+)	140	160	140	160	140	160	140	160
Arc Speed (in./min)	3.5-4.1	4.1-4.9	3.5-4.1	3.5-4.1	3.9-4.1	2.3-2.9	3.5-4.1	2.4-3.0
Electrode Req'd (lb/ft)	0.240	0.900	0.240	1.66	0.240	2.40	0.240	3.16
Total Time (hr/ft of weld)	0.230		0.367		0.514		0.645	

Gouge out seam for first pass on second side.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

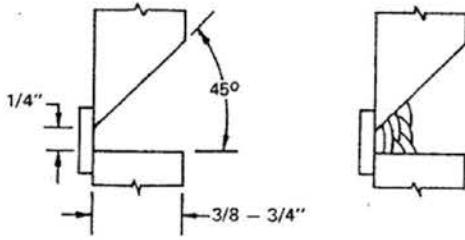Position: Horizontal Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Fair Welded From: One side	
Plate Thickness (in.)	3/8 1/2 5/8 3/4
Pass	1 2 - 5 1 2 - 7 1 2 - 9 1 2 - 11
Electrode Class	E7018 E7018 E7018 E7018
Size (in.)	3/16 3/16 3/16 3/16
Current (amp) DC(+)	240 240 240 240
Arc Speed (in./min)	4.5-5.5 8.5-9.5 4.5-5.5 7.5-8.5 4.5-5.5 6.7-7.4 5.5-6.5 6.2-6.8
Electrode Req'd (lb/ft)	0.867 1.35 1.75 2.42
Total Time (hr/ft of weld)	0.118 0.182 0.270 0.345


جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

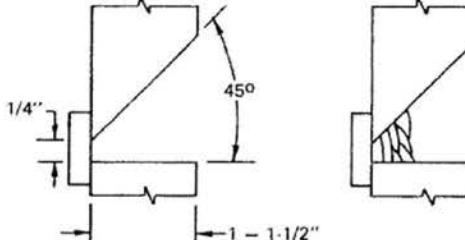Position: Horizontal Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Fair Welded From: One side	
Plate Thickness (in.)	
Pass	1* 2 - 13 14 - 19† 2 - 17 18 - 24† 2 - 22 23 - 31†
Electrode Class	E7018 E7018 E7018 E7018
Size (in.)	3/16 7/32 3/16 7/32 3/16 7/32 3/16
Current (amp) DC(+)	240 280 240 280 240 280 240
Arc Speed (in./min)	5 - 6 6.2-6.8 9.5-10.5 5.7-6.3 9.5-10.5 5.2-5.8 9.5-10.5
Electrode Req'd (lb/ft)	
Total Time (hr/ft of weld)	3.39 0.526 994 4.82 1.23 6.40 1.60 .714 1.00

* First pass for all thicknesses.


† Cover passes.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

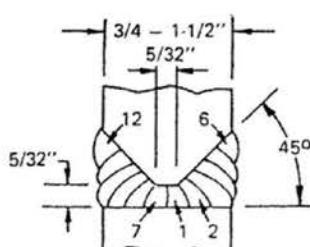Position: Horizontal Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Fair Welded From: Two sides				
Plate Thickness (in.)				
Pass	3/4	1	1-1/4	1-1/2
E7018	1	1	1	1
Size	2 - 6	2 - 10	2 - 10	2 - 12
E7018	E7018	E7018	E7018	E7018
3/16	3/16	3/16	3/16	3/16
240	240	240	240	240
5.5-6.5	9.0-11.0	4.4-5.2	8.5-10.5	3.8-4.6
Electrode Req'd (lb/ft)	0.956	1.47	2.60	3.84
Total Time (hr/ft of weld)	0.133	0.230	0.347	0.490


Fill first pass side. Back gouge as required before welding second side.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

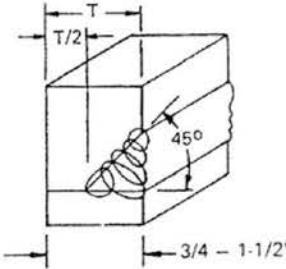Position: Horizontal Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Fair Welded From: One side				
Plate Thickness (in.)				
Pass	3/4	1	1-1/4	1-1/2
E7018	1*	2 - 3	2 - 5	2 - 5
Size (in.)	3/16	3/16	3/16	3/16
Current (amp) DC(+)	240	240	240	240
Arc Speed (in./min)	4.0-6.0	9.5-10.5	9.0-10.0	5.7-6.3
Electrode Req'd (lb/ft)	0.470	0.740	1.80	1.92
Total Time (hr/ft of weld)	0.0800	0.116	0.178	0.250


* First pass for all thicknesses.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

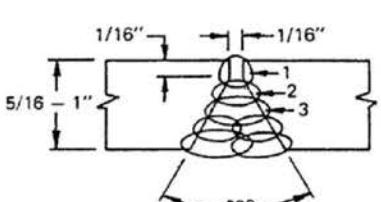
Position: Overhead Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Fair Welded From: One side	
Plate Thickness (in.) 5/16 3/8 1/2 3/4 1 Pass 1 2 1 2 - 3 1 2 - 5 1 2 - 9 1 2 - 13 Electrode Class E6010 E7018 E6010 E7018 E6010 E7018 E6010 E7018 E6010 E7018 Size 1/8 5/32 1/8 5/32 1/8 5/32 1/8 5/32 1/8 5/32 Current (amp) DC(+) 110 170 110 170 110 170 110 170 110 170 Arc Speed (in./min) 4.3 - 4.7 3.4 - 3.8 4.3 - 4.7 3.3 - 3.7 4.3 - 4.7 3.6 - 4.0 4.3 - 4.7 4.3 - 4.7 4.3 - 4.7 3.6 - 4.0 Electrode Req'd (lb/ft) 0.155 0.327 0.155 0.671 0.155 0.918 0.155 2.08 0.155 3.70 Total Time (hr/ft of weld) 0.0999 0.158 0.202 0.399 0.575	

Split layers after third pass, as shown in sketch.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

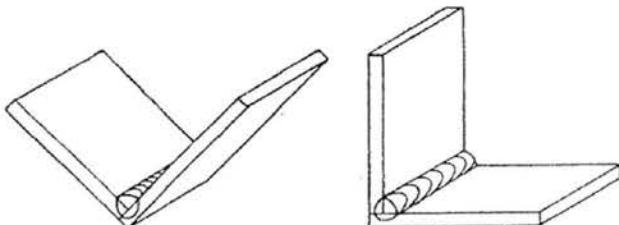Position: Flat and horizontal Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good	
	18 – 10 ga
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga)
Pass	1
Electrode Class	E6013
Size	3/32
Current (amp) DC(–)	70
Arc Speed (in./min)	14 – 18
Electrode Req'd. (lb/ft)	0.0413
Total Time (hr/ft of weld)	0.0125
Plate Thickness (in.)	0.060 (16 ga)
Pass	1
Electrode Class	E6012
Size	1/8
Current (amp) DC(–)	95
Arc Speed (in./min)	15 – 19
Electrode Req'd. (lb/ft)	0.0583
Total Time (hr/ft of weld)	0.0118
Plate Thickness (in.)	0.075 (14 ga)
Pass	1
Electrode Class	E6012
Size	5/32
Current (amp) DC(–)	140
Arc Speed (in./min)	16 – 20
Electrode Req'd. (lb/ft)	0.0848
Total Time (hr/ft of weld)	0.0111
Plate Thickness (in.)	0.105 (12 ga)
Pass	1
Electrode Class	E6012
Size	3/16
Current (amp) DC(–)	190
Arc Speed (in./min)	20 – 24
Electrode Req'd. (lb/ft)	0.0865
Total Time (hr/ft of weld)	0.00910
Plate Thickness (in.)	0.135 (10 ga)
Pass	1
Electrode Class	E6012
Size	3/16
Current (amp) DC(–)	200
Arc Speed (in./min)	16 – 20
Electrode Req'd. (lb/ft)	0.112
Total Time (hr/ft of weld)	0.0111

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

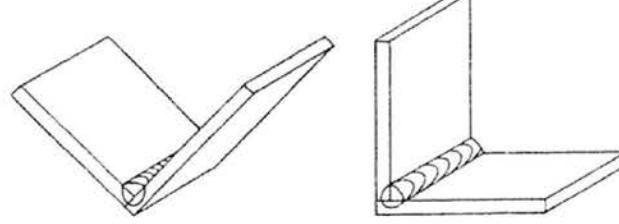Position: Flat and horizontal Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good	
	18 – 10 ga
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga)
Pass	1
Electrode Class	E6013
Size	3/32
Current (amp) AC	70
Arc Speed (in./min)	14 – 18
Electrode Req'd. (lb/ft)	0.0413
Total Time (hr/ft of weld)	0.0125
Plate Thickness (in.)	0.060 (16 ga)
Pass	1
Electrode Class	E6013
Size	1/8
Current (amp) AC	105
Arc Speed (in./min)	14 – 18
Electrode Req'd. (lb/ft)	0.0495
Total Time (hr/ft of weld)	0.0125
Plate Thickness (in.)	0.075 (14 ga)
Pass	1
Electrode Class	E6013
Size	5/32
Current (amp) AC	155
Arc Speed (in./min)	15 – 19
Electrode Req'd. (lb/ft)	0.0670
Total Time (hr/ft of weld)	0.0118
Plate Thickness (in.)	0.105 (12 ga)
Pass	1
Electrode Class	E6013
Size	5/32
Current (amp) AC	160
Arc Speed (in./min)	14 – 18
Electrode Req'd. (lb/ft)	0.0742
Total Time (hr/ft of weld)	0.0125
Plate Thickness (in.)	0.135 (10 ga)
Pass	1
Electrode Class	E6013
Size	3/16
Current (amp) AC	210
Arc Speed (in./min)	14 – 18
Electrode Req'd. (lb/ft)	0.0926
Total Time (hr/ft of weld)	0.0125

جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار

Position: Flat Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good							
Weld Size, L (in.)				5/32	5/32	3/16	3/16
Plate Thickness (in.)	0.075 (14 ga)	0.105 (12 ga)	0.135 (10 ga)		3/16		1/4
Pass	1	1	1	1	1	1	1
Electrode Class	E7024	E7024	E7024	E7024	E7024	E7024	E7024
Size	3/32	1/8	1/8	1/8	5/32	5/32	3/16
Current (amp) AC	95	150	160	180	210	230	270
Arc Speed (in./min)	14.5-16.0	16.5-18.5	16.5-18.5	15.0-16.5	16.0-18.0	14.0-15.5	15.5-17.5
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0485	0.0760	0.0822	0.102	0.117	0.144	0.162
Total Time (hr/ft of weld)	0.0131	0.0114	0.0114	0.0127	0.0117	0.0136	0.0121

جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار

Position: Flat Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good					
Weld Size, L (in.)	1/4	1/4	9/32	5/16	3/8
Plate Thickness (in.)	5/16		3/8		1/2
Pass	1	1	1	1	1
Electrode Class	E7024	E7024	E7024	E7024	E7024
Size	3/16	7/32	1/4	1/4	5/16
Current (amp) AC	275	325	375	375	475
Arc Speed (in./min)	14.0-16.0	16.0-18.0	17.0-19.0	14.0-15.0	11.0-12.0
Electrode Req'd (lb/ft)	0.19	0.20	0.22	0.29	0.38
Total Time (hr/ft of weld)	0.0133	0.0118	0.0131	0.138	0.174

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Flat Weld Quality Level: Commercial Weldability: Good								
Weld Size, L (in.)	1/2	9/16	5/8	3/4				
Plate Thickness (in.)	5/8	3/4	3/4	1				
Pass	1	2	1	2 & 3	1	2 - 4		
Electrode Class	E7024							
Size	5/16	5/16	5/16	5/16	5/16	5/16	5/16	
Current (amp) AC	475	550	475	550	475	550	475	550
Arc Speed (in./min)	13.0-15.0	14.0-16.0	13.0-15.0	10.0-11.0	13.0-15.0	14.0-15.0	13.0-15.0	13.0-14.0
Electrode Req'd (lb/ft)	0.67		0.85		1.07		1.46	
Total Time (hr/ft of weld)	0.0276		0.0333		0.0429		0.587	

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Flat Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good					
Weld Size, L (in.)	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
Plate Thickness (in.)	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
Pass	1	1	1	1	1
Electrode Class	E7014	E7014	E7014	E7014	E7014
Size	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16
Current (amp) AC	200	250	310	370	450
Arc Speed (in./min)	12.5-13.5	12.0-13.0	11.0-12.0	9.0-10.0	7.5-8.5
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0980	0.121	0.191	0.270	0.375
Total Time (hr/ft of weld)	0.0154	0.0160	0.0174	0.0211	0.0250


جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Flat Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Good							
Weld Size, L (in.)	5/32	3/16		1/4		9/32	5/16
Plate Thickness (in.)	3/16	1/4		5/16		3/8	1/2
Pass	1	1	1	1	1	1	1
Electrode Class Size	E6027						
Current (amp) AC	210	220	260	270	335	380	390
Arc Speed (in./min)	15.5-17.0	13.5-15.0	15.5-17.0	12.5-14.0	14.5-16.0	14.0-15.5	11.0-12.0
Electrode Req'd (lb/ft)	0.119	0.146	0.167	0.215	0.228	0.269	0.343
Total Time (hr/ft of weld)	0.0123	0.0140	0.0123	0.0151	0.0131	0.0136	0.0174
							0.0200

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار


Position: Flat Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Good							
Weld Size, L (in.)	1/2		9/16		5/8		3/4
Plate Thickness (in.)	5/8		3/4		3/4		1
Pass	1	2	1	2	1	2 & 3	1
Electrode Class Size	E6027	E6027	E6027	E6027	E6027	E6027	E6027
Current (amp) AC	400	400	400	400	400	400	400
Arc Speed (in./min)	11.5-12.5	11.5-12.5	11.5-12.5	7.5-8.5	11.5-12.5	11.0-12.0	11.5-12.5
Electrode Req'd (lb/ft)	0.727		0.936		1.12		1.58
Total Time (hr/ft of weld)	0.0333		0.0417		0.512		0.0737

جوشکاری دستی بالکترود روکش دار

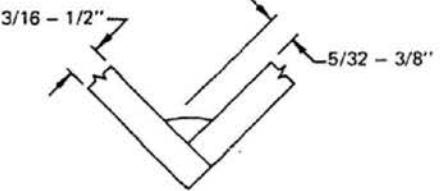Position: Flat Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Poor	
Weld Size, L (in.)	5/32 3/16 1/4 5/16 3/8
Plate Thickness (in.)	3/16 1/4 5/16 3/8 1/2
Pass	1 1 1 1 1
Electrode Class Size	E7028 E7028 E7028 E7028 E7028 5/32 3/16 3/16 7/32 1/4
Current (amp) AC	215 260 280 330 400
Arc Speed (in./min)	13.5-15.0 13.5-15.0 11.0-12.0 10.0-12.0 8.5-9.5
Electrode Req'd (lb/ft)	0.104 0.147 0.208 0.285 0.437
Total Time (hr/ft of weld)	0.0140 0.0140 0.0175 0.0175 0.222

Preheat may be necessary depending on plate material.

جوشکاری دستی بالکترود روکش دار

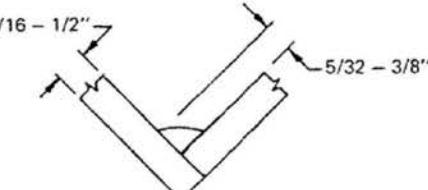Position: Flat Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Poor	
Weld Size, L (in.)	5/32 3/16 1/4 5/16 3/8
Plate Thickness (in.)	3/16 1/4 5/16 3/8 1/2
Pass	1 1 1 1 1
Electrode Class Size	E7018 E7018 E7018 E7018 E7018 3/16 7/32 7/32 1/4 1/4
Current (amp) AC	240 275 275 350 350
Arc Speed (in./min)	13.5-15.0 13.0-14.0 9.0-10.0 7.0-8.0 6.0-6.8
Electrode Req'd (lb/ft)	0.109 0.132 0.195 0.272 0.409
Total Time (hr/ft of weld)	0.0140 0.0149 0.0202 0.0270 0.0313

Preheat may be necessary depending on plate material.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Flat Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Poor			
Weld Size, L (in.)	1/2	5/8	3/4
Plate Thickness (in.)	5/8	3/4	1
Pass	1 & 2	1 - 3	1 - 4
Electrode Class	E7028	E7028	E7028
Size	1/4	1/4	1/4
Current (amp) AC	400	400	400
Arc Speed (in./min)	9.5 - 11.5	9.0 - 11.0	9.0 - 11.0
Electrode Req'd (lb/ft)	0.776	1.24	1.79
Total Time (hr/ft of weld)	0.0384	0.0615	0.0887


Preheat may be necessary depending on plate material.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار


Position: Flat Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Poor			
Weld Size, L (in.)	1/2	5/8	3/4
Plate Thickness (in.)	5/8	3/4	1
Pass	1 & 2	1 - 4	1 - 5
Electrode Class	E7018	E7018	E7018
Size	1/4	1/4	1/4
Current (amp) AC	350	350	350
Arc Speed (in./min)	6.9 - 7.6	6.7 - 7.5	6.6 - 7.4
Electrode Req'd (lb/ft)	0.727	1.14	1.50
Total Time (hr/ft of weld)	0.0555	0.114	0.123

Preheat may be necessary depending on plate material.




جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

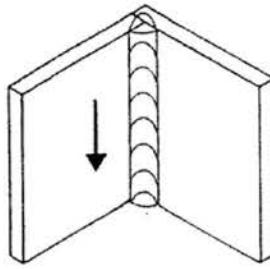Position: Vertical down Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good	 18 - 10 ga
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga) 0.060 (16 ga) 0.075 (14 ga) 0.105 (12 ga) 0.135 (10 ga)
Pass	1 1 1 1 1
Electrode Class	E6013 E6012 E6012 E6012 E6012
Size	3/32 1/8 5/32 3/16 3/16
Current (amp) DC(-)	70 105 150 200 210
Arc Speed (in./min)	17 - 21 18 - 22 21 - 25 23 - 28 21 - 25
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0374 0.0542 0.0713 0.0792 0.0930
Total Time (hr/ft of weld)	0.0105 0.0100 0.00870 0.00785 0.00870

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار



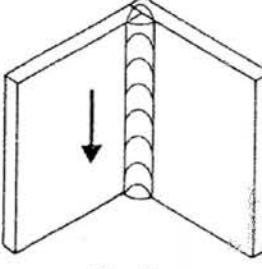
Position: Vertical down Quality: Commercial Weldability: Good	 18 - 10 ga
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga) 0.060 (16 ga) 0.075 (14 ga) 0.105 (12 ga) 0.135 (10 ga)
Pass	1 1 1 1 1
Electrode Class	E6013 E6013 E6013 E6013 E6013
Size	3/32 1/8 5/32 5/32 3/16
Current (amp) AC	75 115 165 170 225
Arc Speed (in./min)	16 - 20 17 - 21 19 - 23 18 - 22 16 - 20
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0418 0.0463 0.0583 0.0636 0.0916
Total Time (hr/ft of weld)	0.0111 0.0105 0.00953 0.0100 0.0111

جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار

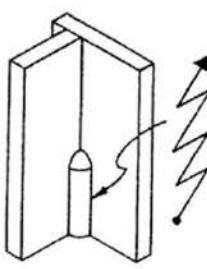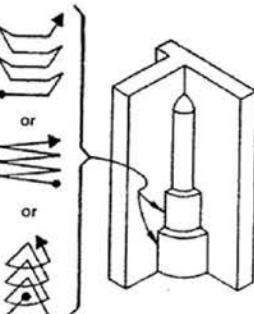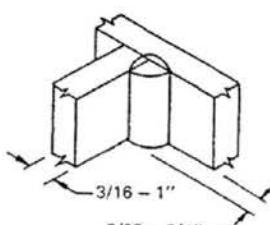Position: Vertical Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Good							
Weld Size, L (in.)	5/32	3/16	1/4				
Plate Thickness (in.)	3/16	1/4	5/16				
Pass	1	1	1				
Electrode Class Size	E6010 5/32	E6010 3/16	E6010 3/16	E6010 3/16	E6010 3/16	E6010 3/16	E6010 3/16
Current (amp) DC(+)	120	150	155	155	155	160	160
Arc Speed (in./min)	10.5-11.5	7.4-8.2	5.0-5.5	3.0-3.3	2.0-2.2	4.3-4.7*	4.3-4.7*
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0712	0.137	0.211	0.346	0.514	0.850	1.31
Total Time (hr/ft of weld)	0.0182	0.0256	0.0381	0.0635	0.0952	0.147	0.227
Direction of welding	Down	Up	Up	Up	Up	Up	Up

* First pass only. Vary speed on succeeding passes to obtain proper weld size.

جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار

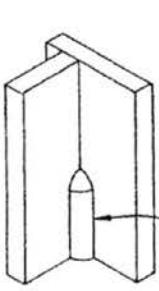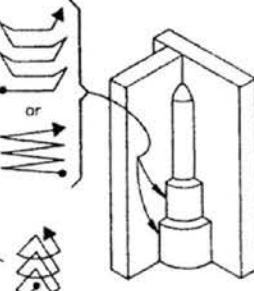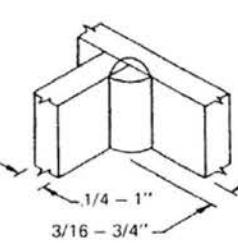Position: Vertical Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Fair							
Weld Size, L (in.)	3/16	1/4	5/16				
Plate Thickness (in.)	1/4	5/16	3/8				
Pass	1	1	1				
Electrode Class Size	E7018 1/8	E7018 1/8	E7018 1/8	E7018 5/32	E7018 5/32	E7018 5/32	E7018 5/32
Current (amp) DC(+)	135	140	140	150	150	150	150
Arc Speed (in./min)	5.4-5.8	3.8-4.2	2.3-2.5	1.8-2.0	1.1-1.3	1.9-2.1*	1.9-2.1*
Electrode Req'd (lb/ft)	0.155	0.231	0.371	0.556	0.925	1.41	2.11
Total Time (hr/ft of weld)	0.0357	0.0500	0.0833	0.105	0.167	0.261	0.389

* First pass only. Vary speed on succeeding passes to obtain proper size.


جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Horizontal Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good					
Weld Size, L (in.)				5/32	
Plate Thickness (in.)	0.075 (14 ga)	0.105 (12 ga)	0.135 (10 ga)	3/16	
Pass	1	1	1	1	1
Electrode Class Size	E7024 3/32	E7024 1/8	E7024 1/8	E7024 1/8	E7024 5/32
Current (amp) AC	95	150	160	180	210
Arc Speed (in./min)	14.0-16.0	16.0-18.5	16.0-18.5	14.5-16.5	15.5-18.0
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0495	0.0770	0.0833	0.104	0.119
Total Time (hr/ft of weld)	0.0133	0.0116	0.0116	0.0129	0.0119


جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Horizontal Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good						
Weld Size, L (in.)	3/16		1/4		9/32	5/16
Plate Thickness (in.)	1/4		5/16		3/8	1/2
Pass	1	1	1	1	1	1
Electrode Class Size	E7024 5/32	E7024 3/16	E7024 3/16	E7024 7/32	E7024 1/4	E7024 1/4
Current (amp) AC	230	270	275	325	375	375
Arc Speed (in./min)	13.5-15.0	15.0-17.0	14.0-15.0	16.0-18.0	16.0-18.0	13.0-14.0
Electrode Req'd (lb/ft)	0.150	0.166	0.20	0.21	0.23	0.30
Total Time (hr/ft of weld)	0.0141	0.0125	0.0138	0.0118	0.0118	0.0148

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

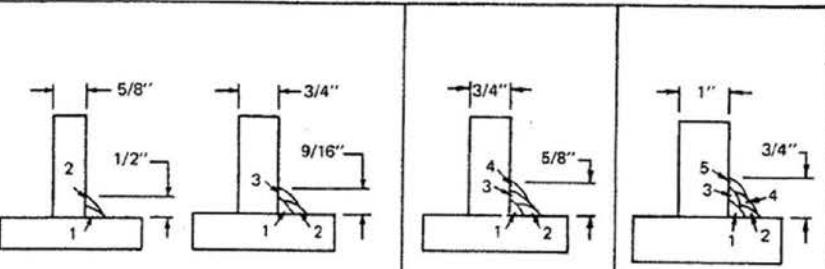Position: Horizontal Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good	
Weld Size, L (in.)	1/2 9/16 5/8 3/4
Plate Thickness (in.)	5/8 3/4
Pass	1 2 & 3 1 2 & 3 1 2 - 4 1 2 - 5
Electrode Class	E7024 E7024 E7024 E7024 E7024 E7024 E7024 E7024
Size	1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Current (amp) AC	375 375 375 375 375 375 375 375
Arc Speed (in./min)	10.5-11.5 11.0-12.0 10.5-11.5 14.0-16.0 10.5-11.5 14.0-16.0 10.5-11.5 12.0-13.0
Electrode Req'd (lb/ft)	0.73 0.92 1.15 1.62
Total Time (hr/ft of weld)	0.0356 0.0449 0.0582 0.0822

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

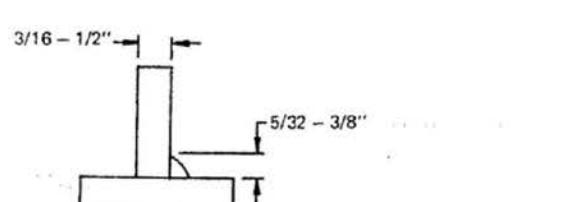Position: Horizontal Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Good	
Weld Size, L (in.)	5/32 3/16 1/4 9/32 5/16 3/8
Plate Thickness (in.)	3/16 1/4 5/16 3/8 5/16 1/2
Pass	1 1 1 1 1 1
Electrode Class	E6027 E6027 E6027 E6027 E6027 E6027
Size	5/32 5/32 3/16 7/32 7/32 1/4
Current (amp) AC	210 220 250 320 325 335
Arc Speed (in./min)	14.5-16.0 13.0-14.5 14.5-16.0 11.5-12.5 13.0-14.5 11.5-12.5
Electrode Req'd (lb/ft)	0.128 0.151 0.173 0.224 0.241 0.281
Total Time (hr/ft of weld)	0.0131 0.0145 0.0131 0.0167 0.0145 0.0167
	0.0200 0.0250

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Horizontal Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Poor						
Weld Size, L (in.)	5/32	3/16	1/4		5/16	
Plate Thickness (in.)	3/16	1/4	5/16		3/8	
Pass	1	1	1	1	1	1
Electrode Class Size	E7028 5/32	E7028 3/16	E7028 3/16	E7028 7/32	E7028 7/32	E7028 1/4
Current (amp) AC	215	260	280	335	335	390
Arc Speed (in./min)	12.5-13.5	11.5-12.5	9.5-10.5	12.0-13.0	9.5-10.5	11.5-12.5
Electrode Req'd (lb/ft)	0.112	0.157	0.235	0.236	0.320	0.330
Total Time (hr/ft of weld)	0.0152	0.0167	0.0200	0.0160	0.0200	0.0167

Preheat may be necessary depending on plate material.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Horizontal Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Poor					
Weld Size, L (in.)	3/8*	3/8	1/2	5/8	3/4
Plate Thickness (in.)	1/2	1/2	5/8	3/4	1
Pass	1	1 - 2	1 - 2	1 - 3	1 - 4
Electrode Class Size	E7028 1/4	E7028 7/32	E7028 1/4	E7028 1/4	E7028 1/4
Current (amp) AC	390	335	390	390	390
Arc Speed (in./min)	7.5 - 8.5	11.5 - 12.5	9.0 - 10.0	9.0 - 10.0	8.0 - 9.0
Electrode Req'd (lb/ft)	0.483	0.483	0.819	1.28	1.82
Total Time (hr/ft of weld)	0.0250	0.0333	0.0422	0.0633	0.0940

Preheat may be necessary depending on plate material.

* May not be full 3/8 in. on the vertical leg.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Horizontal Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Poor				
Weld Size, L (in.)	5/32	3/16	1/4	5/16
Plate Thickness (in.)	3/16	1/4	5/16	3/8
Pass	1	1	1	1
Electrode Class Size	E7018 3/16	E7018 7/32	E7018 7/32	E7018 1/4
Current (amp) AC	240	275	275	350
Arc Speed (in./min)	12.5 - 13.5	11.0 - 12.0	8.5 - 9.5	6.5 - 7.5
Electrode Req'd (lb/ft)	0.111	0.140	0.203	0.335
Total Time (hr/ft of weld)	0.0154	0.0174	0.0222	0.0286

Preheat may be necessary depending on plate material.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Horizontal Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Poor				
Weld Size, L (in.)	3/8	1/2	5/8	3/4
Plate Thickness (in.)	1/2	5/8	3/4	1
Pass	1 & 2	1 - 3	1 - 4	1 - 5
Electrode Class Size	E7018 1/4	E7018 1/4	E7018 1/4	E7018 1/4
Current (amp) AC	350	350	350	350
Arc Speed (in./min)	9.5 - 11.5	9.5 - 10.5	8.0 - 9.0	7.0 - 8.0
Electrode Req'd (lb/ft)	0.480	0.785	1.18	1.62
Total Time (hr/ft of weld)	0.0390	0.0600	0.0940	0.133

Preheat may be necessary depending on plate material.

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

Position: Horizontal	
Weld Quality Level: Commercial	
Steel Weldability: Good	
Weld Size, L (in.)	5/32 3/16 1/4 5/16 3/8
Plate Thickness (in.)	3/16 1/4 5/16 3/8 1/2
Pass	1 1 1 1 1
Electrode Class	E7014 E7014 E7014 E7014 E7014
Size	5/32 3/16 7/32 1/4 5/16
Current (amp) AC	200 250 310 370 450
Arc Speed (in./min)	10.5-11.5 11.5-12.5 11.0-12.0 9.0-10.0 7.0-8.0
Electrode Req'd (lb/ft)	0.128 0.127 0.191 0.270 0.388
Total Time (hr/ft of weld)	0.0182 0.0167 0.0174 0.0211 0.0267

جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار

Position: Overhead Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Good	
Weld Size, L (in.)	5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4
Plate Thickness (in.)	3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Pass	1 1 1 1 - 2 1 - 3 1 - 6 1 - 10 1 - 15
Electrode Class Size	E6010 E6010 E6010 E6010 E6010 E6010 E6010 E6010
Current (amp) DC(+)	130 170 170 170 170 170 170 170
Arc Speed (in./min)*	7.0-7.7 8.5-9.4 4.8-5.3 6.6-7.3 6.6-7.3 6.6-7.3 6.6-7.3 6.6-7.3
Electrode Req'd (lb/ft)	0.100 0.145 0.253 0.369 0.532 0.945 1.48 2.13
Total Time (hr/ft of weld)	0.0272 0.0223 0.0396 0.0567 0.0820 0.145 0.228 0.328

On 1/2 in. plate and thicker, place the first pass of each layer on the top plate.

* First pass only. Vary speed on succeeding passes to obtain proper weld size.


جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار

Position: Overhead Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Fair	
Weld Size, L (in.)	5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4
Plate Thickness (in.)	3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Pass	1 1 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 6 1 - 10 1 - 15
Electrode Class Size	E7018 E7018 E7018 E7018 E7018 E7018 E7018 E7018
Current (amp) DC(+)	170 170 170 170 170 170 170 170
Arc Speed (in./min)*	10.5-11.5 7.2-8.0 8.2-9.1 8.2-9.1 8.5-9.4 7.0-7.7 7.2-8.0 8.1-8.9
Electrode Req'd (lb/ft)	0.107 0.155 0.277 0.394 0.570 1.01 1.59 2.29
Total Time (hr/ft of weld)	0.0182 0.0264 0.0463 0.0670 0.0967 0.172 0.269 0.388


On 3/8 in. plate and thicker place the first pass of each layer on the top plate.

* First pass only. Vary succeeding passes to obtain proper weld size.



جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

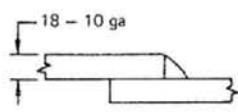Position: Horizontal Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good	
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga) 0.060 (16 ga) 0.075 (14 ga) 0.105 (12 ga) 0.135 (10 ga)
Pass	1 1 1 1 1
Electrode Class	E6013 E6012 E6012 E6012 E6012
Size	3/32 1/8 5/32 3/16 3/16
Current (amp) DC(-)	70 105 145 200 210
Arc Speed (in./min)	19 - 23 21 - 26 20 - 24 18 - 22 14 - 18
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0339 0.0427 0.0717 0.101 0.134
Total Time (hr/ft of weld)	0.00953 0.00851 0.00910 0.0100 0.0125


جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

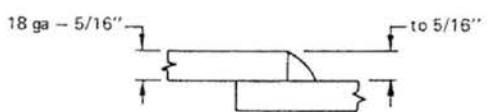Position: Horizontal Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good	
Weld Size, L (in.)	
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga) 0.060 (16 ga) 0.075 (14 ga) 0.105 (12 ga) 0.135 (10 ga)
Pass	1 1 1 1 1
Electrode Class	E6013 E6013 E6013 E6013 E6013
Size	3/32 1/8 5/32 5/32 3/16
Current (amp) AC	75 115 160 165 215
Arc Speed (in./min)	15 - 19 16 - 20 16 - 20 14 - 18 13 - 17
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0389 0.0490 0.0667 0.0773 0.103
Total Time (hr/ft of weld)	0.0118 0.0111 0.0111 0.0125 0.0133
	3/16 1/4 5/16 1/4 1 1 1
	E7024 E7024 E7024 7/32 3/16 7/32 7/32
	360 360 360 360 290 360 360
	12 - 14 14 - 16 14 - 16 14 - 17 14 - 17 14 - 16 14 - 17
	0.253 0.211 0.211 0.170 0.133 0.0129 0.0133
	0.0155

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

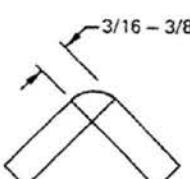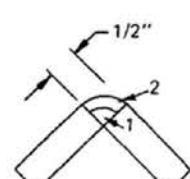
Position: Flat Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good Welded From: One side					
Weld Size, L (in.)	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
Plate Thickness (in.)	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
Pass	1	1	1	1	1 & 2
Electrode Class	E7024	E7024	E7024	E7024	E7024
Size	3/16	7/32	7/32	1/4	1/4
Current (amp) AC	250	320	350	400	410
Arc Speed (in./min)	21.0 - 25.0	18.0 - 22.0	14.5 - 17.5	13.0 - 16.0	11.5 - 14.5
Electrode Req'd (lb/ft)	0.101	0.133	0.198	0.240	0.530
Total Time (hr/ft of weld)	0.00870	0.0100	0.0125	0.0139	0.0308

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

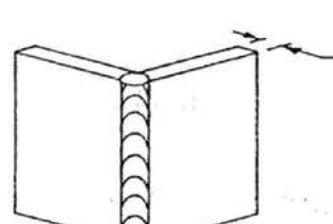
Position: Vertical down Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good Welded From: One side					
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga)	0.060 (16 ga)	0.075 (14 ga)	0.105 (12 ga)	0.135 (10 ga)
Pass	1	1	1	1	1
Electrode Class	E6010	E6010	E6010	E6010	E6010
Size	3/32	1/8	1/8	5/32	3/16
Current (amp) DC(-)	50	90	95	120	170*
Arc Speed (in./min)	35 - 40	40 - 45	40 - 45	37 - 42	33 - 38
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0184	0.0278	0.0293	0.0436	0.0461
Total Time (hr/ft of weld)	0.00533	0.00471	0.00471	0.00507	0.00563

* DC(+)


جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

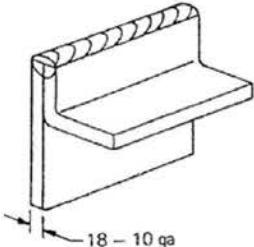Position: Flat Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good	 <p>18 - 10 ga</p>				
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga)	0.060 (16 ga)	0.075 (14 ga)	0.105 (12 ga)	0.135 (10 ga)
Pass	1	1	1	1	1
Electrode Class	E6010	E6010	E6010	E6010	E6010
Size	3/32	1/8	1/8	5/32	3/16
Current (amp) DC{--}	50	80	85	115	140
Arc Speed (in/min)	45 - 50	43 - 48	40 - 45	40 - 45	37 - 42
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0145	0.0232	0.0263	0.0382	0.0476
Total Time (hr/ft of weld)	0.00421	0.00439	0.00471	0.00471	0.00505


جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

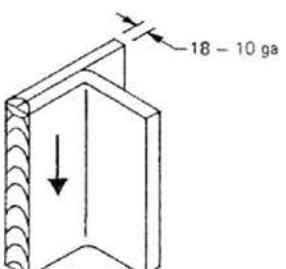Position: Vertical down Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good	 <p>18 - 10 ga</p>				
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga)	0.060 (16 ga)	0.075 (14 ga)	0.105 (12 ga)	0.135 (10 ga)
Pass	1	1	1	1	1
Electrode Class	E6010	E6010	E6010	E6010	E6010
Size	3/32	1/8	1/8	5/32	3/16
Current (amp) DC{--}	55	90	95	125	155
Arc Speed (in./min)	53 - 58	50 - 55	47 - 52	47 - 52	43 - 48
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0141	0.0225	0.0251	0.0358	0.0473
Total Time (hr/ft of weld)	0.00361	0.00381	0.00404	0.00404	0.00439



جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار

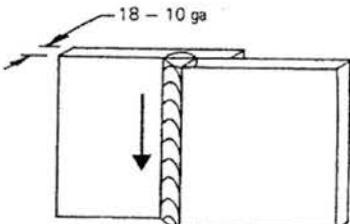Position: Vertical down				
Weld Quality Level: Commercial				
Steel Weldability: Good				
				
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga)			
Pass	1			
Electrode Class	E6013			
Size	3/32			
Current (amp) DC(—)	75			
Arc Speed (in./min)	22 - 27			
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0316			
Total Time (hr/ft of weld)	0.00817			
0.060 (16 ga)	0.075 (14 ga)	0.105 (12 ga)	0.135 (10 ga)	
1	1	1	1	1
E6012	E6012	E6012	E6012	E6012
1/8	5/32	3/16	3/16	
115	155	210	220	
27 - 32	27 - 32	25 - 30	22 - 27	
0.0375	0.0576	0.0781	0.0930	
0.00678	0.00678	0.00728	0.00817	

جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار

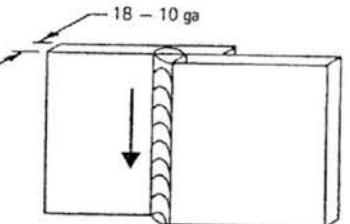
Position: Vertical down				
Weld Quality Level: Commercial				
Steel Weldability: Good				
				
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga)			
Pass	1			
Electrode Class	E6013			
Size	3/32			
Current (amp) AC	85			
Arc Speed (in./min)	19 - 23			
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0358			
Total Time (hr/ft of weld)	0.00953			
0.060 (16 ga)	0.075 (14 ga)	0.105 (12 ga)	0.135 (10 ga)	
1	1	1	1	1
E6013	E6013	E6013	E6013	E6013
1/8	5/32	5/32	3/16	
125	170	175	225	
20 - 24	21 - 26	19 - 23	16 - 20	
0.0444	0.0546	0.0631	0.0922	
0.00910	0.00850	0.00953	0.0111	

جوشكاري دستي بالكترود روکش دار

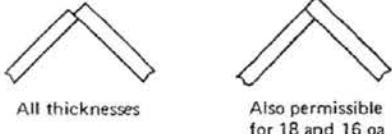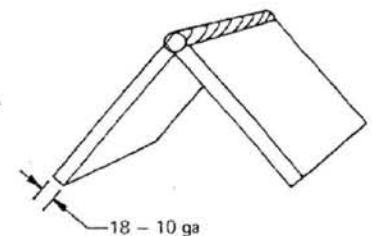Position: Flat Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good Welded From: One side		
Plate Thickness (in.)	0.048 (18 ga)	0.060 (16 ga)
Pass	1	1
Electrode Class	E6010	E6010
Size	3/32	1/8
Current (amp) DC(-)	45	80
Arc Speed (in./min)	30 - 35	35 - 40
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0197	0.0282
Total Time (hr/ft of weld)	0.00616	0.00533
0.075 (14 ga)	0.105 (12 ga)	0.135 (10 ga)
1	1	1
E6010	E6010	E6010
5/32	5/32	3/16
85	110	155*
35 - 40	33 - 38	27 - 32
0.0300	0.0432	0.0505
0.00533	0.00563	0.00678

* Use DC(+)

جوشكاري دستي بالكترود روکش دار

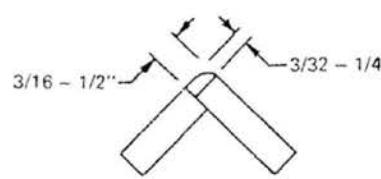Position: Flat Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good Welded From: One side	
Weld Size, L (in.)	3/32
Plate Thickness (in.)	3/16
Pass	1
Electrode Class	E7024
Size	5/32
Current (amp) AC	215
Arc Speed (in./min)	22.0-27.0
Electrode Req'd (lb/ft)	0.0750
Total Time (hr/ft of weld)	0.00820
1/8	1/4
5/32	3/8
1	1
E7024	E7024
3/16	7/32
275	360
19.0-23.0	410
0.114	0.175
0.00952	0.0111
350	14 - 17
0.152	0.250
0.00975	0.0130

جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار

Position: Flat Weld Quality Level: Commercial Steel Weldability: Good	
Plate Thickness (in.)	3/16 5/16 3/8 1/2 3/4 1
Electrode Class	E7018 E7018 E7018 E7018 E7018 E7018
Size	1/8 3/16 3/16 7/32 1/4 1/4
Current (amp) AC	140 250 250 300 350 350
Arc Speed (in./min)	
Electrode Req'd*	0.0154 0.0440 0.0642 0.113 0.300 0.605
Total Time* (hr)	0.00417 0.00500 0.00731 0.0118 0.0236 0.0475

Weld with spiral motion and continue as long as slag can be kept molten or until the weld is completed.

* Per weld

t Thickness of the weld may be reduced to 5/8 inch per AWS Structural Welding Code 2.8.8.

جوشکاری دستی بالکترود روکش دار

Special Procedures for ASTM A203 and A537 Steels

Position: Flat Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Poor Welded From: Two sides			
Plate Thickness (in.)	5/16		3/8
Pass	1 & 2	3 & 4*	1 - 3
Electrode Class† Size	5/32	5/32	5/32
Current (amp) DC(+)	150	150	150
Arc Speed (in./min)	9 - 11	8 - 10	9 - 11
Electrode Req'd (lb/ft)	0.48		0.65
Total Time (hr/ft of weld)	0.0844		0.127
Interpass Temperature, Max. (°F)	150		150
Position: Flat Weld Quality Level: Code Steel Weldability: Poor Welded From: Two sides			
Plate Thickness (in.)	1/2	5/8	3/4
Pass	1 - 5	6 - 8*	1 - 10
Electrode Class† Size	5/32	5/32	5/32
Current (amp) DC(+)	150	150	150
Arc Speed (in./min)	7 - 9	8 - 10	7 - 9
Electrode Req'd (lb/ft)	1.40	1.79	2.25
Total Time (hr/ft of weld)	0.188	0.238	0.313
Interpass Temperature, Max. (°F)	175	200	225

* Second side is gouged after first side is completed.

† See Tables 6-13 and 6-17.

۶۲۱	۱ - ۱۴	معرفی
۶۲۲	۲ - ۱۴	قانون P
۶۲۵	۳ - ۱۴	بازرسی عینی (V.I)
۶۲۷	۴ - ۱۴	جوش خوب چیست؟

کنترل کیفی در ساختمان‌های کوچک

۱۴

۱-۱۴ معرفی

در ذهن اکثر مهندسین این سؤال وجود دارد که آیا اصول کنترل کیفی ارایه شده در آیین‌نامه‌های جوشکاری می‌تواند در بخش مسکن و بخصوص در مقیاس کوچک و در حد منازل شخصی مورد استفاده قرار گیرد یا نه؟ آیا امکان بسیج نیروهای کنترل کیفی، شامل بازرس جوش و اپراتور آزمایش‌های غیرمخرب برای منازل مسکونی وجود دارد و یا در صورت امکان، اقتصادی است یا نه؟ اگر بخواهیم به موضوع با دید صلب نگاه کنیم می‌توانیم در یک کلمه بگوییم به‌هر حال اسکلت فولادی در هر مقیاس باید مورد بازرسی و کنترل کیفی قرار گیرد؛ خواه یک ساختمان ۳ طبقه یا یک مجتمع مسکونی انبوه‌سازی باشد و خواه یک ساختمان شخصی ساز مثلًا چهار طبقه. البته این دیدگاه منطبق بر اصول آیین‌نامه‌ای می‌باشد، لیکن منطبق بر عرف جامعه نیست و این انتظار وجود دارد که با سیستم نظارت متوسط به کیفیت مطلوب رسید. با توجه به قوانین جاری در امر نظارت ساختمان‌ها این تمايل وجود دارد که مهندسین ناظر با اجرای دستورالعمل‌های کارگاهی انتظارات مطلوب را برآورده نمایند.

در فصول گذشته این راهنمای اطلاعات کافی در خصوص شناخت جوش، معایب جوش و سیستم‌های کنترل کیفی ارایه شده است. بدون شک آگاهی از تمام مطالب این فصول برای مهندسین شاغل در امر کنترل کیفی ضروری است، لیکن کاربرد دستورالعمل کنترل کیفی می‌باید با حجم کار و سیستم ساختمان مناسب باشد و باید این واقعیت را پذیرفت که سیستم کنترل کیفی ساختمان مسکونی کوچک نمی‌تواند و نمی‌باید همانند سیستم کنترل کیفی یک ساختمان بلندمرتبه باشد.

در این فصل سعی می‌شود با انتخاب بخش‌های مختلف این کتاب، دستورالعملی برای بازرسی اسکلت فولادی ساختمان‌های مسکونی کوچک ارایه نمود. این دستورالعمل‌ها توصیه‌هایی بر مبنای تجارب شخصی نگارنده است و نمی‌تواند به عنوان آیین‌نامه مورد استفاده قرار گیرد و بیشتر جنبه راهنمایی دارد. به‌هر حال مهندسی که اقدام به چنین بازرسی‌هایی می‌نماید، باید آشنایی و تسلط کافی با قسمت‌های مختلف این راهنمای را داشته باشد.

۱۴ - ۲ قانون ۵P

بلاجت از متخصصین به نام صنعت جوشکاری ساختمانی است. ایشان پیشنهاد می‌نماید که برای حصول جوش با کیفیت مناسب باید ۵ عامل که در زبان انگلیسی با حرف P شروع می‌شوند، رعایت گرددند. این عوامل به شرح زیر می‌باشد:

- ۱ - Personnel یعنی وجود جوشکار ماهر
- ۲ - Process یعنی روش جوشکاری یا ماشین‌آلات جوشکاری مناسب
- ۳ - Preparation یعنی آماده‌سازی مناسب درز جوش و لبه‌های ورق در مجاور درز
- ۴ - Procedure یعنی وجود دستورالعمل جوشکاری
- ۵ - Proove یعنی بازرگانی و تأیید

پنج عامل فوق به نام قانون ۵P شناخته می‌شوند.

پرسنل جوشکاری

برای جوشکاری باید از جوشکار ماهر استفاده نمود. مهندس ناظر و صاحب کار باید به‌این خیال خام باشند که هر شخص انبر به دستی، جوشکار است. ابتدا باید با قیمت کارشناسی مناسب، کار اسکلت ساختمان به‌پیمانکار کارданی سپرده شود. بالا بودن ۱۰ درصد در دستمزد آهنگری تأثیر قابل توجهی در قیمت تمام‌شده ساختمان نخواهد داشت. بعد از انتخاب پیمانکار ذیصلاح، باید از او خواسته شود که از جوشکاران ماهر استفاده نماید. مهندس می‌تواند به راحتی از جوشکار آزمایش بگیرد. معمولاً برای جوشکاری اسکلت ساختمانی وجود دو رده جوشکار لازم است. جوشکاران کفی (تخت) و سربالا. با اجرای جوش به طول حدود ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر و بازرگانی آن می‌توان به راحتی به تبحر جوشکار پی برد. در شکل ۱۴ - ۱ تست جوشکار در دو وضعیت کفی و سربالا نشان داده شده است.

ماشین‌آلات و تجهیزات جوشکاری مناسب

ماشین جوشکاری از نوع دیزل، بنزینی، دینام و یا رکتیفایر باید وضعیت مناسبی داشته و جریان یکنواختی برای جوشکاری تولید نماید.

سایر تجهیزات مانند الکترود، انبر، ماسک، دستکش، چکش گلزن، سنگ فرز، وايربرس، جعبه الکترود و احیاناً فلاسک خشک‌کن الکترود از ملزمات اساسی هستند که باید در کارگاه فراهم باشند. در شکل ۱۴ - ۲ مختصراً از این تجهیزات نشان داده شده است.

در خرید الکترود دقت گردد. الکترود را حتماً از سازنده‌های معتبر خریداری کنید و محل خرید نمایندگی معتبر باشد. کارخانجات، الکترودهای مردود را برای جوشکاری در و پنجه جدا می‌نمایند. احتیاط نمایید از این الکترودها برای جوشکاری اسکلت استفاده نگردد.




(الف) وضعیت تخت



(ب) وضعیت سرپالا

شکل ۱۴-۱ تست جوشکار

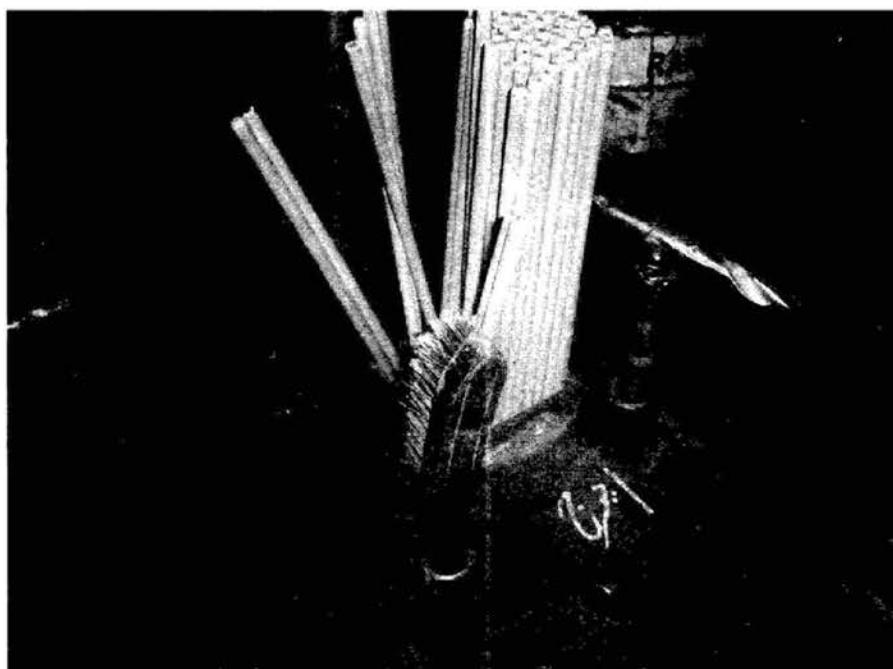

شکل ۱۴ - ۲ تجهیزات فردی جوشکاری.

آماده‌سازی درزها

لبه‌هایی که باید بهم جوش شوند باید مستقیم و عاری از کجی، لهیدگی و یا تضاریس ناشی از برشکاری باشند و کاملاً بهم جفت گرددند. این بازرسی را می‌توان در هنگام مونتاژ و خال جوش کردن قطعات با دقت خوب انجام داد. بهتر است جهت جلوگیری از بروز معایب برشکاری دستی در کارگاه، قبل از شروع ساخت، لیست مصالح فولادی، اعم از ورق و پروفیل با اندازه‌های لازم، تهیه و برشکاری آنها از محل خرید توسط دستگاه‌های مناسب نظیر گیوتین و برش ریلی انجام شود.


دستورالعمل جوشکاری

تنظيم دستورالعمل جوشکاری در کارگاه‌های کوچک مرسوم نیست، لیکن باید با استادکار جوش توافقاتی در زمینه قطر الکترود، آمپر، نوع الکترود و تعداد پاس‌ها انجام پذیرد. به جوشکار باید تفهیم شود که از آمپر زیاد استفاده ننماید و سرعت حرکت خود را در حد نرمال حفظ کند. شکل ۱۴ - ۳ تلفیق آمپر، ولتاژ و سرعت حرکت را برای حصول جوش مطلوب نشان می‌دهد.

بازرسی و تأیید

با مهیا کردن ۴ عامل قبلی، زمینه حصول جوش خوب در کارگاه وجود دارد و عملیات جوشکاری می‌تواند تحت نظرارت مهندس ناظر یا بازرسی جوش انجام شود. انتهای کار بازرسی، تأیید می‌باشد. مهندس ناظر در این مرحله از کار نقش

بازرس جوش را بازی می‌کند. آن چیزی که در ساختمان‌های کوتاه می‌تواند مورد استفاده عملی باشد، بازرسی عینی است. انجام بازرسی‌های پرتونگاری، فراصوت و میدان مغناطیسی، تقریباً نشدنی است. استفاده از رنگ نافذ می‌تواند کمک سهل و ساده‌ای برای بازرس جوش باشد. ابزار کار مناسب دیگر شامل ذره‌بین برای تشخیص ترک‌های سطحی، چراغ قوه و دستگاه اندازه‌گیر ابعادی جوش (گیج جوشکاری) می‌تواند کمک مؤثر برای بازرس باشد. بهر حال ناظر باید آگاه از اصول بازرسی عینی باشد. در مورد جوش‌های نفوذی استفاده از آزمون فراصوت باید در برنامه کار قرار گیرد.

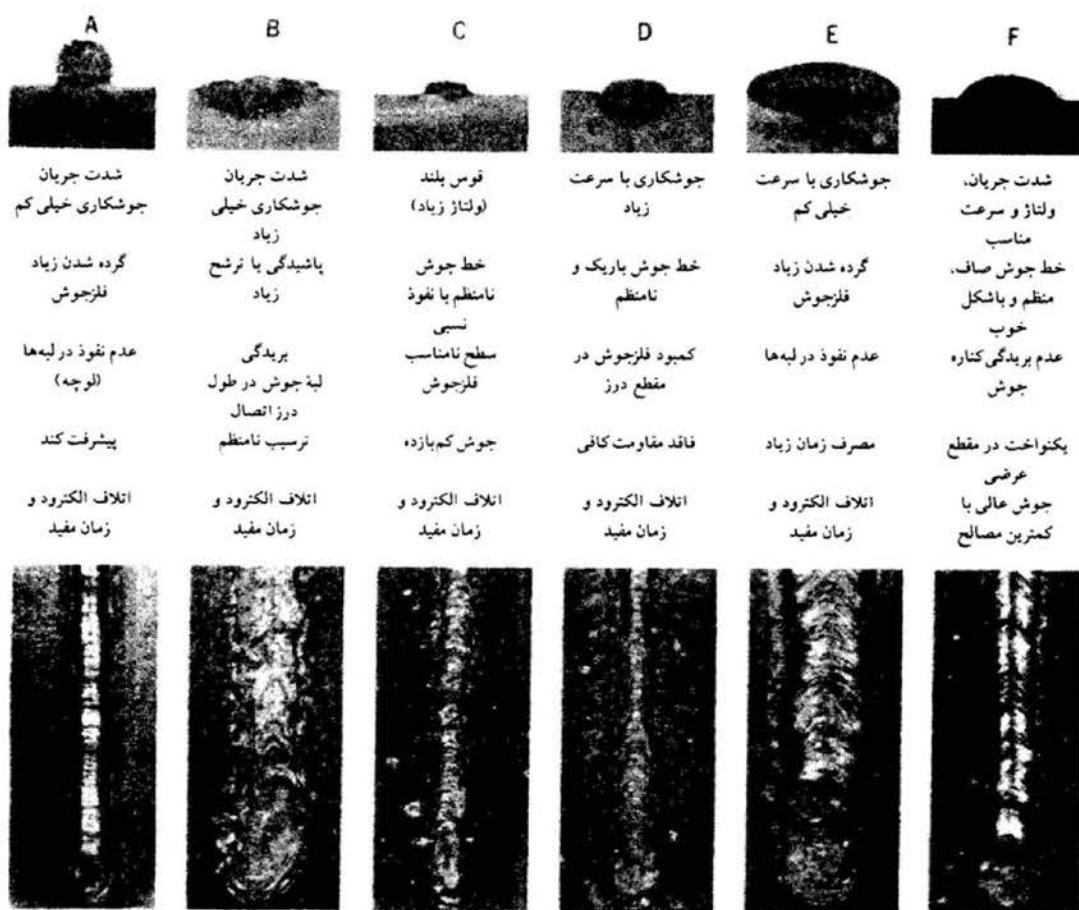

شکل ۱۴-۳- ترکیب آثار شدت جریان (آمپر)، اختلاف پتانسیل (ولتاژ) و سرعت حرکت دست برای حصول جوش مطلوب.

۱۴-۳ بازرسی عینی^۱ (V.I)

یکی از مؤثرترین روش‌های بازرسی جوش، بازرسی عینی عملیات جوشکاری توسط بازرسین و ناظرین آموخته دیده است. طبق دستورالعمل آیینه نامه جوشکاری ساختمانی، صد درصد جوش‌های انجام شده باید بازرسی عینی گردد. بازرسی عینی اگر به درستی انجام شود، از ارکان مهم بازرسی جوش می‌باشد.

بازرسی‌های عینی غالباً در سه مرحله قبل از جوشکاری، در حین جوشکاری و بعد از جوشکاری مورد توجه قرار می‌گیرند. آن دسته از بازرسی عینی که قبل از جوشکاری و در حین جوشکاری انجام می‌شود در برنامه تضمین کیفیت و آن دسته از بازرسی که بعد از جوشکاری انجام می‌شود در برنامه کنترل کیفی قرار می‌گیرد. در تمام موارد اعتقاد همگانی بر این قرار دارد که پیشگیری مقدم بر درمان (یا در ادبیات فنی، تعمیر) است. اصل مهم در برنامه بازرسی عینی، تنظیم برنامه‌های پیشگیرانه است که در طی آن تعداد جوش‌هایی که مورد ترمیم قرار می‌گیرند، کاهش یابند.

بازرسی عینی قبل از جوشکاری

اقداماتی که لازم است توسط بازرس جوش قبل از جوشکاری انجام شوند، عبارتند از:

- ۱ - تنظیم برنامه ثبت نتایج
- ۲ - کنترل دستورالعمل‌های جوشکاری
- ۳ - ارزیابی جوشکاران
- ۴ - تعیین نقاط کنترل
- ۵ - تنظیم برنامه ثبت نتایج
- ۶ - کنترل مصالح فلز پایه و فلز جوش
- ۷ - کنترل زاویه پخ، هندسه درز، همراستایی و همباد بودن درزها
- ۸ - کنترل پیش‌گرمايش لازم
- ۹ - کنترل عملیات پرشکاری و تضاریس ناشی از پرشکاری
- ۱۰ - شرایط عمومی کارگاه جوشکاری

بازرسی عینی در حین جوشکاری

اقداماتی که توسط بازرس جوش در حین جوشکاری انجام می‌شود، عبارتند از:

- ۱ - کنترل کیفیت نوار ریشه
- ۲ - کنترل هندسه درز جوش قبل از جوشکاری روی دیگر
- ۳ - دمای پیش‌گرمايش و دمای پاس‌های میانی
- ۴ - توالی جوش‌ها
- ۵ - کنترل ظاهر جوش
- ۶ - تمیزکاری جوش و گل جوش بین دو پاس متولی
- ۷ - کنترل آمپراژ، ولتاژ و سرعت حرکت دست جوشکار
- ۸ - نوسان عرضی دست جوشکار (حداکثر $2/5$ برابر ضخامت مفتول الکترود)

بازرسی عینی بعد از جوشکاری

اقداماتی که توسط بازرس جوش بعد از جوشکاری انجام می‌شود، عبارتند از:

- ۱ - ظاهر نهایی جوش

- ۲ - اندازه نهایی جوش
- ۳ - طول جوش
- ۴ - دقتهای ابعادی
- ۵ - میزان اعوجاج
- ۶ - اصلاحات حرارتی
- ۷ - عیوب ظاهری شامل:
 - ۱ - تخلخل ظاهری (تخلخل سوزنی)
 - ۲ - عدم امتراج کامل
 - ۳ - عدم نفوذ کامل جوش در فلز پایه
 - ۴ - بریدگی پای جوش
 - ۵ - لوچه
 - ۶ - ترک‌های سطحی
 - ۷ - گرده بیش از حد جوش

بازرس جوش باید مجهز به ابزاری شامل اندازه‌گیر جوش، متر، کولیس، و چراغ قوه و ذره‌بین باشد.

۱۴ - ۴ جوش خوب چیست؟


- برای اینکه جوشی قابل پذیرش بوده و به عنوان جوش خوب پذیرفته شود باید دارای صفات زیر باشد. اغلب این صفات را می‌توان در بازرسی عینی تأیید و یا مردود نمود.
- ۱ - زنجیره جوش دارای هندسه منظمی بوده و توازن کامل بین سرعت حرکت، آمپراژ و ولتاژ برق‌قرار باشد. اگر این توازن برق‌قرار نباشد، عیوب بعدی در جوش قابل ملاحظه خواهد بود.
 - ۲ - جوش در فلز پایه نفوذ کافی و متقارن در دو طرف درز جوش داشته باشد. جوشی که نفوذ کافی ندارد همانند دمل دارای برجستگی زیاد خواهد بود. جوشی که به علت آمپر زیاد دارای نفوذ بیش از حد باشد، کاملاً در فلز پایه فرو رفته و ولو می‌شود.
 - ۳ - هندسه و ابعاد جوش کامل باشد. با گوشه یک مقوا می‌توان وسیله مناسبی برای اندازه‌گیری ابعادی جوش تهیه نمود و نیاز به اندازه‌گیر پیشرفته نمی‌باشد (شکل ۱۴ - ۴).
 - ۴ - بریدگی در لبه‌های جوش وجود نداشته باشد. بریدگی ناشی از آمپراژ زیاد دستگاه می‌باشد.
 - ۵ - پاشیدگی در اطراف نوار وجود نداشته باشد، پاشیدگی به علت آمپر بالا و کشیف بودن درز به وجود می‌آید.
 - ۶ - ترک سطحی وجود نداشته باشد.
 - ۷ - حفرات سطحی (کرم‌بودن سطحی) وجود نداشته باشد.

۸- ترک‌های عمقی و حفرات عمقی با پازرسی عینی قابل مشاهده نیستند.


۹ - جوش لوچه نشده باشد، لوچه شدن در اثر امتصاف ناقص با یکی از سطوح مجاور درز می‌باشد.

حالت F در شکل ۱۴ - ۳ الگوی مناسب برای نوار جوش قابل پذیرش است. اهمال و سستی در انجام وظیفه نظارت قابل بخشش نیست ولی وسوسات زیاد نیز ترمیزی برای جریان روان کار است و با اعتماد به نفس مناسب می‌توان کارگاه را پذیرای چوب خوب نمود.


در ادامه تصاویری برای الگوسازی جوش‌های قابل پذیرش و مردود ارایه می‌شود (شکل‌های ۱۴-۵ تا ۱۴-۱۶).

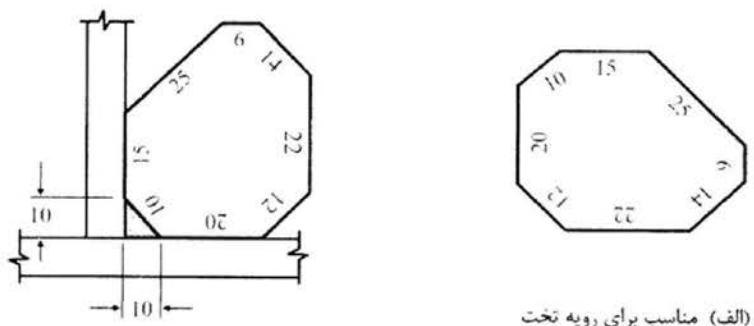

شکل ۱۴-۴ اندازه‌گیری ساده جوش.

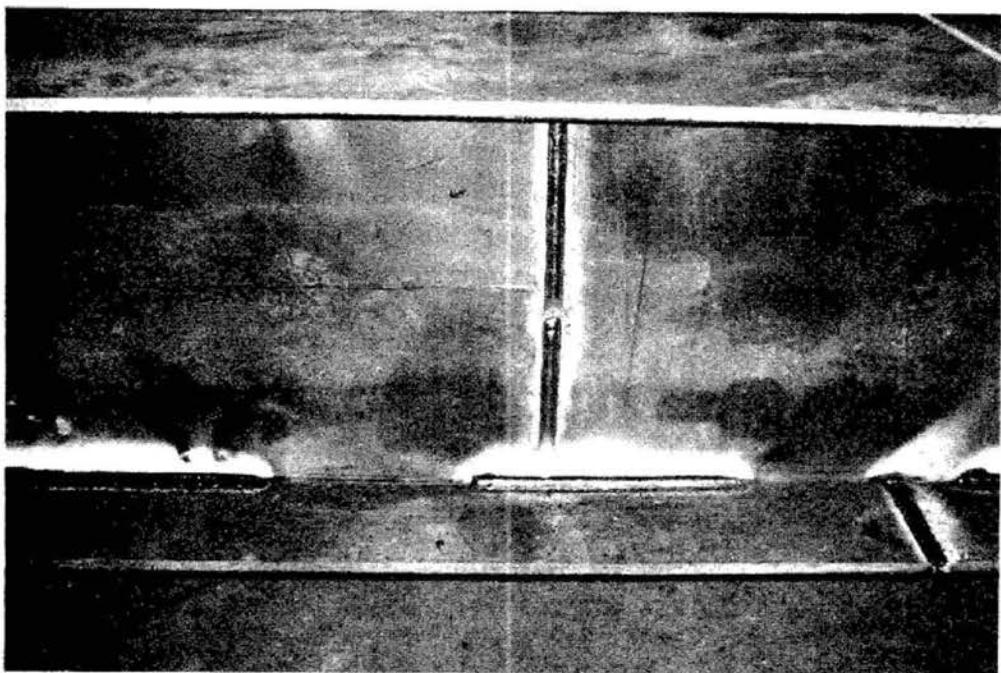


شكل ١٤ - ٥ وصلة لب بهلب مناسب تير.

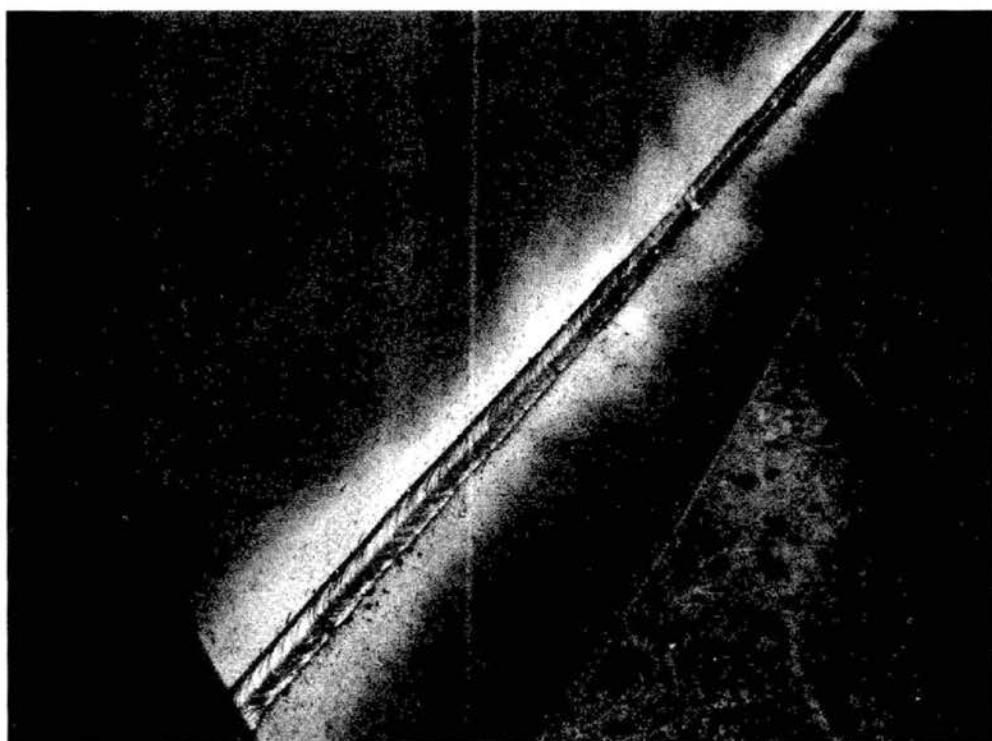


شکل ۱۴-۶ جوش بال به جان مناسب.




شکل ۱۴-۷ اسکلت فولادی مناسب با تیرهای لانه‌زنبوری.

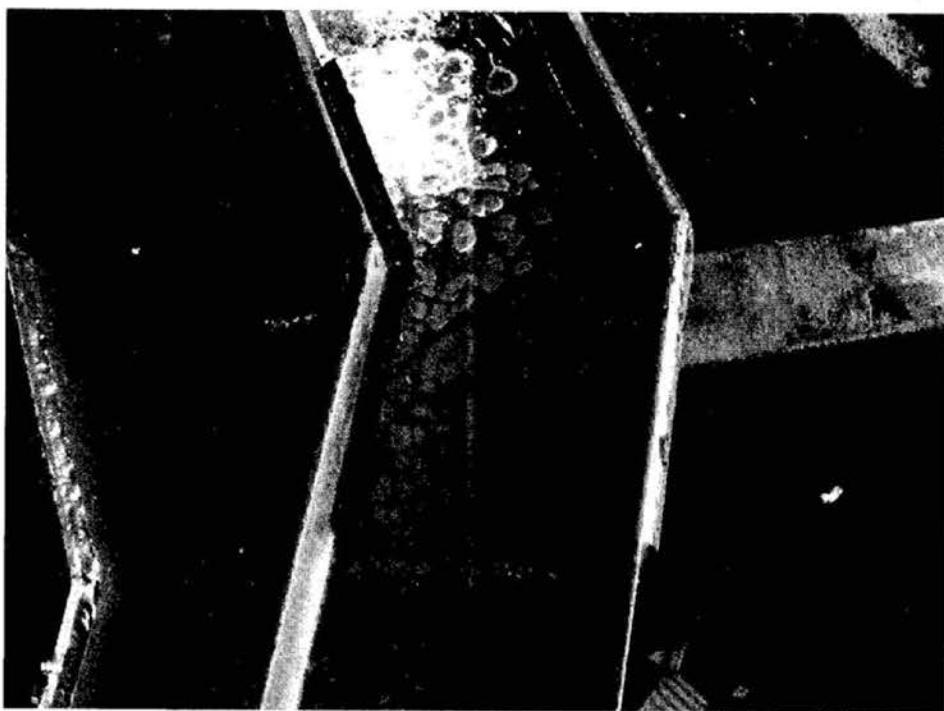


شکل ۱۴-۸ جوش مناسب شمشیری راه پله.

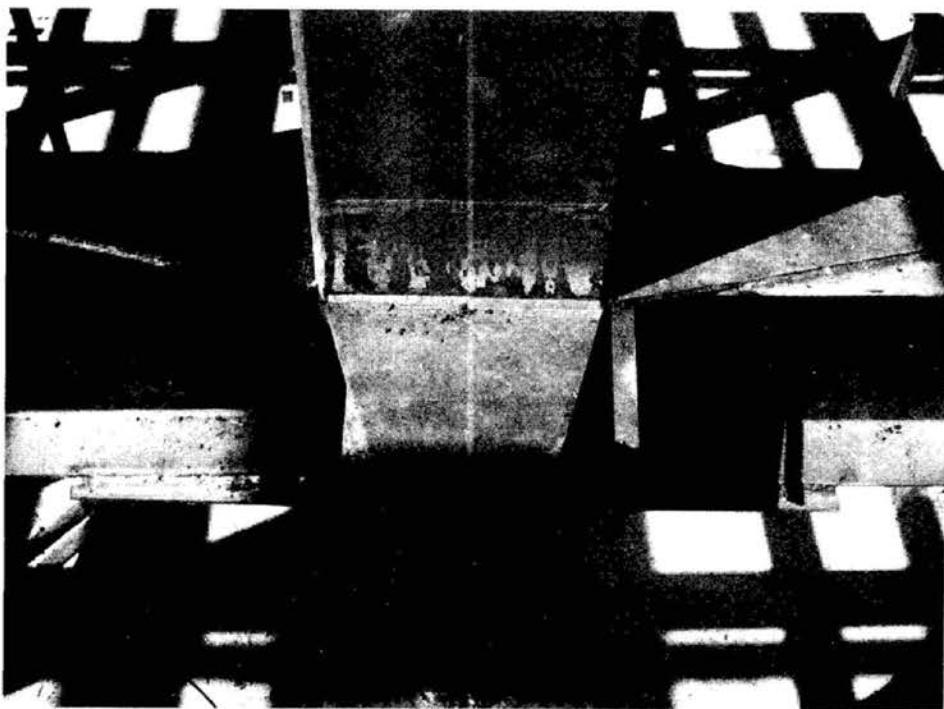


شکل ۱۴-۹ ورق روسری اتصال تیر به ستون با جوش مناسب.

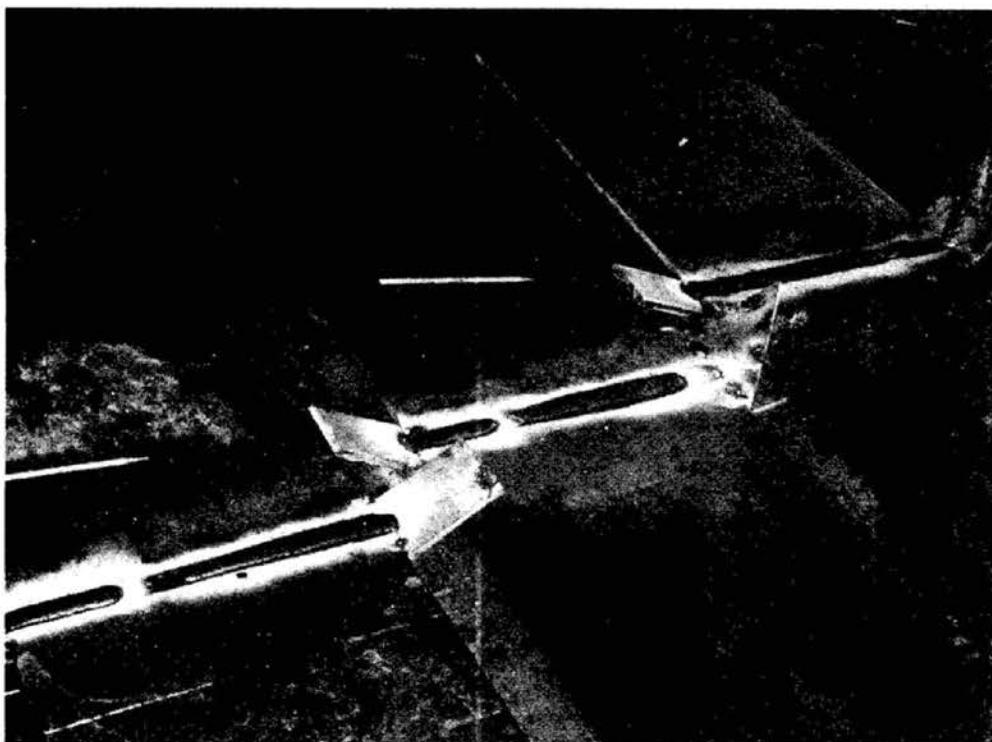


شکل ۱۴-۱۰ جوش شیاری مناسب.

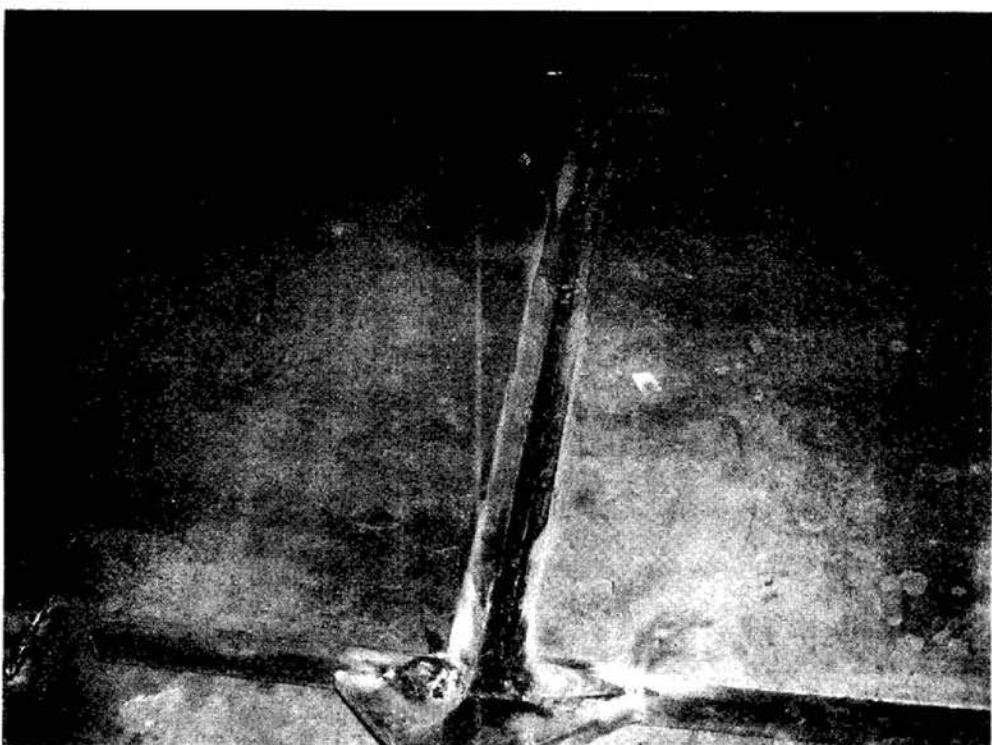

شکل ۱۴-۱۱ جوش مناسب برای عبور اول در اتصال لب به لب دو ورق.

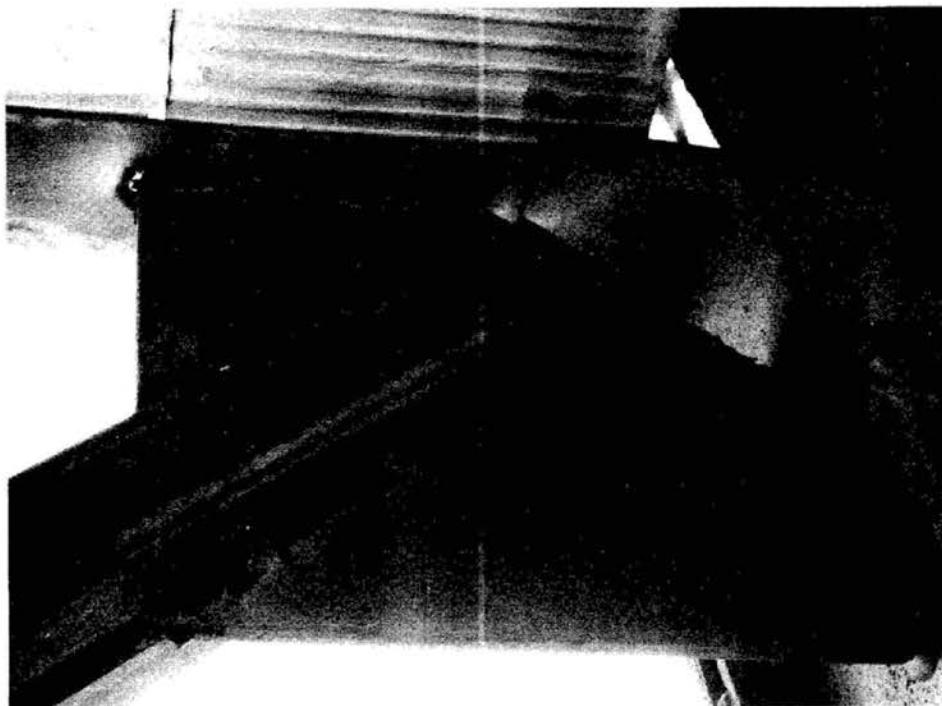

(الف)

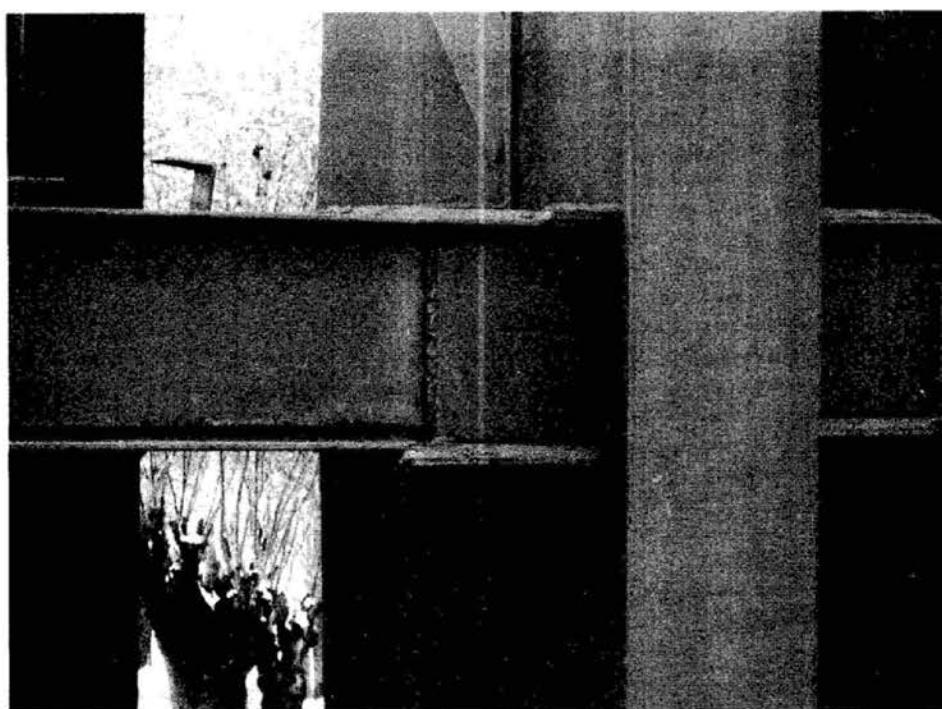

(ب)


شکل ۱۴-۱۲ اجرای نامناسب جوش‌های سربالا.




شکل ۱۳-۱۴ جوش ناقص ورق اتصال بهستون که سبب کنده شدن ورق تحت نیروی جانبی زلزله شده است (زلزله به).



شکل ۱۴-۱۴ اجرای مناسب اسکلت فولادی.

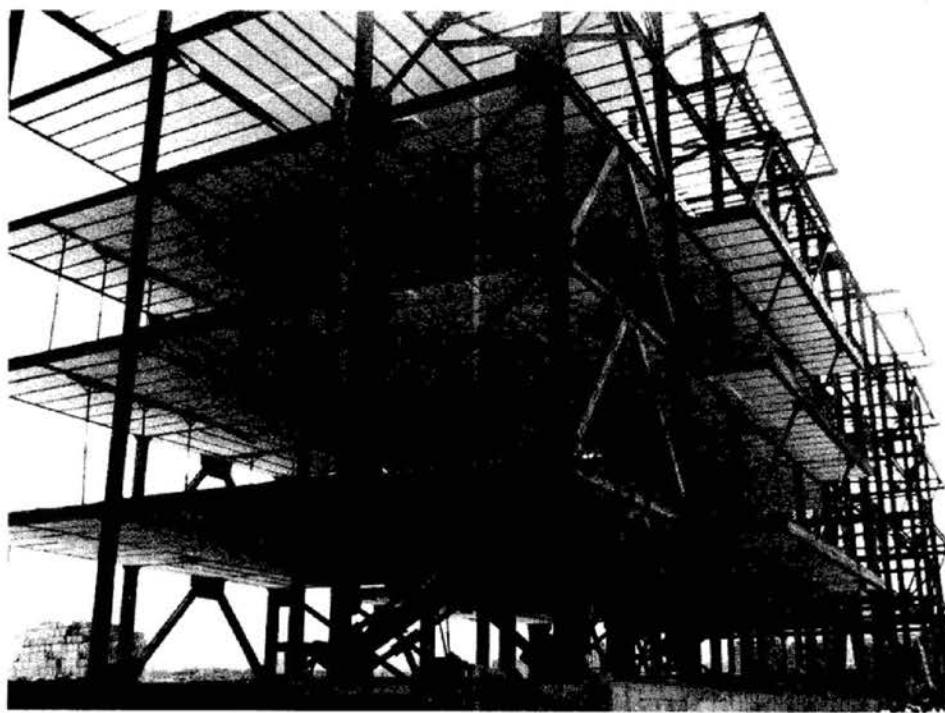

شکل ۱۴ - ۱۵ اجرای مناسب اسکلت فولادی.

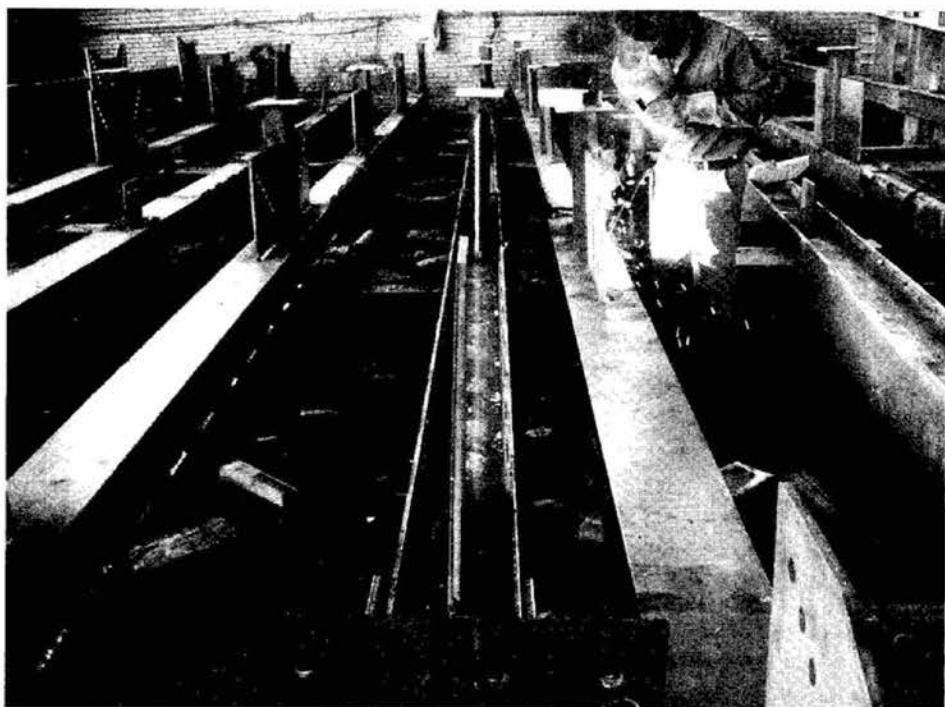

شکل ۱۴ - ۱۶ تمیزیات مناسب برای جوشکاری.

۱۵

برنامه‌ریزی آزمایش‌ها



برنامه‌ریزی آزمایش‌ها

۱۵

یکی از سوالات مهمی که در برنامه‌ریزی آزمایش‌های جوش پیش می‌آید، تعیین درصدی از جوش‌ها می‌باشد که باید مورد آزمایش غیرمخرب قرار گیرند. آیینه‌نامه جوشکاری ساختمانی در متن اصلی خود اشاره صریحی به این موضوع نکرده است، لیکن به روشنی از آزمایش کامل، آزمایش جزئی و خال آزمایش نام برده است. در تعیین میزان آزمایش‌ها دو واقعیت اثر متقابل برهم دارند، هزینه آزمایش‌ها، و سلامتی و ایمنی جوش‌ها. بدون شک روشی که با حداقل هزینه، حداقل ایمنی مطلوب را به وجود آورد، مورد توجه خواهد بود. در جدول ۱۵-۱ دستورالعملی که در اکثر قراردادهای ساخت قطعات فولادی مورد استناد قرار می‌گیرد، ارایه شده است.

جدول ۱۵-۱ میزان آزمایش‌های غیرمخرب هنگام تولید*


نوع آزمایش	نوع جوش مورد آزمایش
بازرسی عینی	۱ - صد درصد کلیه جوش‌ها
پرتونگاری یا فراصوت	۲ - صد درصد جوش‌های لب بهلب عرضی بال‌های کششی، اعضای کششی خرپاهای، ارتفاع جان تیرها در مجاورت بال کششی*
پرتونگاری یا فراصوت	۳ - ۵۰ درصد جوش‌های لب بهلب طولی بال‌های کششی و اعضای کششی خرپاهای
پرتونگاری یا فراصوت	۴ - بیست درصد جوش‌های لب بهلب عرضی و طولی در بال‌های فشاری و اعضای فشاری خرپاهای
پرتونگاری یا فراصوت	۵ - بیست درصد جوش‌های لب بهلب عرضی جان تیرها که شامل بند ۲ فوق نمی‌باشد و جوش‌های لب بهلب طولی جان تیرها
براده مغناطیسی یا رنگ نافذ	۶ - ۵۰ درصد جوش گوشه بال بهجان

* در صورت حصول نتایج مثبت، مهندس ناظر می‌تواند دستور تقلیل آزمایش‌ها را تا سقف ۳۰ درصد صادر نماید. در صورت بروز نامنظمی در نتایج آزمایش و حضور جوش‌های معیوب، درصد بازرسی مجددأ بهوضعيت جدول برمی‌گردد.

مشخصات هندسی نیمروخ‌های ساختمانی

۱

نیمرخ معمولی INP

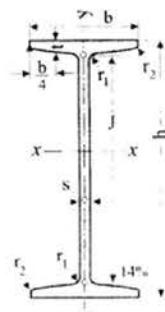

= سطح مقطع A

= وزن واحد طول G

= سطح جانبی واحد طول U

= ممان اینرسی I

= اساس مقطع S


= شعاع زیراسیون r

= لنگر استاتیک نصف مقطع حول محور خنثی (محور X) Q

= فاصله بین مرکز نیروهای کششی و فشاری J

I	ابعاد به میلی متر					A cm ⁴	G kg/m	U m ⁴ /m	x-x			y-y			Q cm ⁴	J cm
	h	b	s=r ₁	t	r ₂				I _x cm ⁴	S _x cm ³	r _x cm	I _y cm ⁴	S _y cm ³	r _y cm		
A ₀	A ₀	44	2/9	5/9	2/3	7/57	5/94	0/304	77/A	19/5	3/20	6/29	3/00	0/91	11/4	6/44
100	100	50	4/5	6/8	2/7	10/6	8/24	0/370	171	24/2	4/01	12/2	4/88	1/08	19/9	8/57
112	112	58	5/1	7/7	2/1	14/7	11/1	0/434	228	54/7	4/81	21/5	7/41	1/22	21/8	10/3
114	114	66	5/7	8/8	2/6	18/7	14/3	0/507	273	81/9	5/61	35/2	10/7	1/40	47/7	12/0
116	116	74	6/3	9/5	2/8	22/8	17/9	0/575	325	117	6/40	54/7	14/8	1/55	88/0	13/7
118	118	82	6/9	10/4	2/1	27/9	21/9	0/640	380	161	7/20	81/3	19/8	1/71	92/4	15/5
120	120	90	7/5	11/3	2/5	32/4	26/2	0/709	440	214	8/00	117	26/0	1/87	125	17/2
122	122	98	8/1	12/2	2/9	39/5	21/1	0/775	506	278	8/80	162	22/1	2/02	162	18/9
124	124	106	8/7	13/1	2/2	46/1	26/2	0/844	525	354	9/59	221	41/7	2/20	206	20/6
126	126	114	9/4	14/1	2/6	52/2	21/9	0/905	574	442	10/4	288	51/0	2/22	257	22/3
128	128	119	10/1	15/2	2/1	59/0	27/9	0/966	589	542	11/1	354	61/2	2/45	216	24/0
130	130	125	10/8	16/2	2/5	69/0	35/2	1/03	603	11/9	451	72/2	2/56	281	25/7	
132	132	131	11/5	17/2	2/9	77/8	51/0	1/09	651	787	12/7	555	87/7	2/67	457	27/4
134	134	137	12/2	18/7	2/3	86/8	58/0	1/15	158	923	13/3	674	98/4	2/80	540	29/1
136	136	143	13/0	19/5	2/8	97/0	67/1	1/21	195	109	14/2	818	114	2/90	638	30/7
138	138	149	13/7	20/5	2/7	107	87/0	1/27	240	126	15/0	975	121	3/02	741	32/4
140	140	155	14/4	21/6	2/6	118	97/4	1/33	292	146	15/7	116	139	3/12	857	34/1
142	142	162	15/3	22/0	2/2	132	107	1/41	367	167	16/7	144	175	3/20	1020	36/2
144	144	167	16/2	24/2	2/7	147	115	1/48	458	208	17/7	173	203	3/22	1200	38/3
146	146	178	17/1	25/6	2/3	157	128	1/55	567	228	18/6	209	225	3/26	1400	40/4
148	148	185	18/0	27/0	2/8	179	141	1/63	687	247	19/8	228	258	3/22	1620	42/4
150	150	200	19/0	27/0	2/9	212	166	1/80	991	261	21/6	249	249	3/02	2120	44/8
152	152	215	21/6	27/4	2/10	254	199	1/92	139000	463	22/4	267	224	3/20	2720	50/9

IPE نیم‌پهن

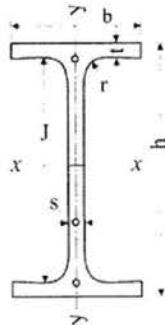

سطح مقطع = A

وزن واحد طول = G

سطح جانبی واحد طول = U

ممان اینترسی = I

اساس مقطع = S

شعاع زیراکسیون = r


لنگر استاتیک نصف مقطع حول محور خنثی (محور X) = Q

J = فاصله بین مراکز نیروهای کششی و فشاری

IPE	ابعاد به میلی‌متر					A cm ²	G kg/m	U m ³ /m	x-x			y-y			Q cm ²	J cm
	h	b	s	t	r				I _x cm ⁴	S _x cm ³	r _x cm	I _y cm ⁴	S _y cm ³	r _y cm		
A0	A0	46	2/8	5/2	5	7/64	6/00	0/328	80/1	20/0	2/24	8/69	2/69	1/05	11/6	6/90
100	100	55	2/1	5/7	7	10/3	8/10	0/400	171	34/2	4/07	15/9	5/79	1/24	19/7	8/68
120	120	54	4/4	6/3	7	13/2	10/4	0/475	218	53/0	4/90	27/7	8/65	1/45	30/4	10/5
140	140	57	4/7	6/9	7	16/4	12/9	0/551	541	77/3	5/74	44/9	12/2	1/65	44/2	12/3
160	160	57	5/0	7/4	9	20/1	15/8	0/623	869	10/9	6/58	58/3	16/7	1/84	51/9	14/0
180	180	51	5/3	8/0	9	22/9	18/8	0/698	1320	126	7/42	10/1	22/2	1/05	83/2	15/8
200	200	50	5/6	8/5	12	25/5	22/4	0/768	1940	194	8/26	142	28/5	2/24	110	17/8
220	220	51	5/9	9/2	12	27/4	26/2	0/848	2770	252	9/11	20/5	37/3	2/48	142	19/8
240	240	52	6/2	9/8	15	29/1	30/7	0/922	3890	324	9/97	284	47/3	259	182	21/2
270	270	55	6/6	10/2	15	35/9	36/1	1/041	579	429	11/2	420	52/2	3/02	242	22/9
300	300	55	7/1	10/8	15	52/8	47/2	1/159	8260	557	12/5	804	80/5	3/25	214	26/8
330	330	59	7/5	11/0	18	52/9	49/1	1/257	11770	712	13/7	788	98/5	3/55	202	29/3
360	360	57	8/0	12/7	18	52/7	57/1	1/352	16270	904	15/0	1040	122	3/79	510	31/9
400	400	58	8/6	13/5	21	84/5	56/3	1/467	22120	1160	19/5	1320	146	2/95	504	35/4
450	450	59	9/4	14/6	21	98/8	77/6	1/605	23740	1500	18/5	1680	176	4/12	851	39/7
500	500	50	10/2	16/0	21	116	90/8	1/744	48200	1930	20/4	2140	214	4/21	1100	42/9
550	550	51	11/1	17/2	22	124	105	1/877	67120	2440	22/3	2670	254	4/45	1390	48/2
600	600	52	12/0	19/0	22	158	122	2/015	92080	3080	24/3	3390	308	4/66	1760	52/4

نیمرخ بال پهن سبک IPB₁

معادل HE-A

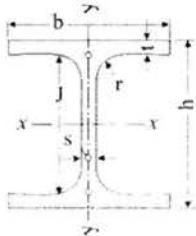

= سطح مقطع A

= وزن واحد طول G

= سطح جانبی واحد طول U

= ممان اینرسی I

= اساس مقطع S

= شاعر زیراسیون r


= لنگر استاتیک نصف مقطع حول محور خنتی (محور X) Q

J = فاصله بین مراکز نیروهای کششی و فشاری

IPB ₁	ابعاد به میلی‌متر						A cm ²	G kg/m	U m ³ /m	x-z			y-y			Q cm ⁴	J cm
	h	b	s	t	r	J				I _x cm ⁴	S _x cm ³	r _x cm	I _y cm ⁴	S _y cm ³	r _y cm		
100	96	100	5	8	12	12	1672	167	0.561	249	72.8	4.06	134	26.8	2.51	41.0	8.41
114	114	12	5	8	12	12	1932	19.9	0.677	606	10.6	4.89	221	38.0	3.07	50.7	10.1
128	128	12	5.5	8.5	12	12	2142	21.7	0.747	102	15.5	5.17	249	55.0	3.52	80.7	11.9
142	142	12	6	9	12	12	2352	23.4	0.806	157	22.0	6.07	276	76.9	4.98	122	13.6
156	156	12	6	9.5	12	12	2562	25.1	0.856	210	29.4	7.45	303	98.8	6.52	142	15.5
170	170	12	6	9.5	12	12	2772	26.8	0.906	263	36.8	8.83	330	120.7	8.07	162	17.4
184	184	12	6	9.5	12	12	2982	28.5	0.956	316	44.2	10.2	357	142.6	9.62	182	19.3
200	192	12	6.5	10	12	12	3202	30.2	1.006	369	51.6	11.6	384	164.5	11.17	202	21.2
214	214	12	7	11	12	12	3412	31.9	1.056	422	59.0	13.0	411	186.4	12.72	221	23.1
228	228	12	7	12	12	12	3622	33.6	1.106	475	66.4	14.4	438	208.3	14.27	240	25.0
242	242	12	7	12	12	12	3832	35.3	1.156	528	73.8	15.8	465	230.2	15.82	259	26.9
256	256	12	7	12	12	12	4042	37.0	1.206	581	81.2	17.2	492	252.1	17.37	278	28.8
270	270	12	7	12	12	12	4252	38.7	1.256	634	88.6	18.6	519	274.0	19.02	297	30.7
284	284	12	7	12	12	12	4462	40.4	1.306	687	96.0	20.0	546	295.9	20.57	316	32.6
300	292	12	8	12	12	12	4672	42.1	1.356	740	103.4	21.4	573	317.8	22.12	335	34.5
314	314	12	8	12	12	12	4882	43.8	1.406	793	110.8	22.8	600	339.7	23.67	354	36.4
328	328	12	8	12	12	12	5092	45.5	1.456	846	118.2	24.2	627	361.6	25.22	373	38.3
342	342	12	8	12	12	12	5302	47.2	1.506	899	125.6	25.6	654	383.5	26.77	392	40.2
356	356	12	8	12	12	12	5512	48.9	1.556	952	133.0	27.0	681	405.4	28.32	411	42.1
370	370	12	8	12	12	12	5722	50.6	1.606	1005	140.4	28.4	708	427.3	29.87	430	44.0
384	384	12	8	12	12	12	5932	52.3	1.656	1058	147.8	30.0	735	449.2	31.42	449	45.9
400	392	12	8	12	12	12	6142	54.0	1.706	1111	155.2	31.4	762	471.1	32.97	468	47.8
414	414	12	8	12	12	12	6352	55.7	1.756	1164	162.6	33.0	789	493.0	34.52	487	49.7
428	428	12	8	12	12	12	6562	57.4	1.806	1217	170.0	34.4	816	514.9	36.07	506	51.6
442	442	12	8	12	12	12	6772	59.1	1.856	1270	177.4	36.0	843	536.8	37.62	525	53.5
456	456	12	8	12	12	12	6982	60.8	1.906	1323	184.8	37.5	870	558.7	39.17	544	55.4
470	470	12	8	12	12	12	7192	62.5	1.956	1376	192.2	39.0	897	580.6	40.72	563	57.3
484	484	12	8	12	12	12	7402	64.2	2.006	1429	200.0	40.5	924	602.5	42.27	582	59.2
500	492	12	8	12	12	12	7612	65.9	2.056	1482	207.4	42.0	951	624.4	43.82	601	61.1
514	514	12	8	12	12	12	7822	67.6	2.106	1535	214.8	43.5	978	646.3	45.37	620	63.0
528	528	12	8	12	12	12	8032	69.3	2.156	1588	222.2	45.0	1005	668.2	46.92	639	64.9
542	542	12	8	12	12	12	8242	71.0	2.206	1641	229.6	46.5	1032	690.1	48.47	658	66.8
556	556	12	8	12	12	12	8452	72.7	2.256	1694	237.0	48.0	1059	712.0	50.02	677	68.7
570	570	12	8	12	12	12	8662	74.4	2.306	1747	244.4	49.5	1086	733.9	51.57	696	70.6
584	584	12	8	12	12	12	8872	76.1	2.356	1800	251.8	51.0	1113	755.8	53.12	715	72.5
600	592	12	8	12	12	12	9082	77.8	2.406	1853	259.2	52.5	1140	777.7	54.67	734	74.4
614	614	12	8	12	12	12	9292	79.5	2.456	1906	266.6	54.0	1167	799.6	56.22	753	76.3
628	628	12	8	12	12	12	9502	81.2	2.506	1959	274.0	55.5	1194	821.5	57.77	772	78.2
642	642	12	8	12	12	12	9712	82.9	2.556	2012	281.4	57.0	1221	843.4	59.32	791	80.1
656	656	12	8	12	12	12	9922	84.6	2.606	2065	288.8	58.5	1248	865.3	60.87	810	82.0
670	670	12	8	12	12	12	10132	86.3	2.656	2118	296.2	60.0	1275	887.2	62.42	829	83.9
684	684	12	8	12	12	12	10342	88.0	2.706	2171	303.6	61.5	1302	909.1	64.07	848	85.8
700	692	12	8	12	12	12	10552	89.7	2.756	2224	311.0	63.0	1329	931.0	65.62	867	87.7
714	714	12	8	12	12	12	10762	91.4	2.806	2277	318.4	64.5	1356	952.9	67.17	886	89.6
728	728	12	8	12	12	12	10972	93.1	2.856	2330	325.8	66.0	1383	974.8	68.72	905	91.5
742	742	12	8	12	12	12	11182	94.8	2.906	2383	333.2	67.5	1410	996.7	70.27	924	93.4
756	756	12	8	12	12	12	11392	96.5	2.956	2436	340.6	69.0	1437	1018.6	71.82	943	95.3
770	770	12	8	12	12	12	11602	98.2	3.006	2489	348.0	70.5	1464	1040.5	73.37	962	97.2
784	784	12	8	12	12	12	11812	100.0	3.056	2542	355.4	72.0	1491	1062.4	74.92	981	99.1
800	792	12	8	12	12	12	12022	101.7	3.106	2595	362.8	73.5	1518	1084.3	76.47	1000	101.0
814	814	12	8	12	12	12	12232	103.4	3.156	2648	370.2	75.0	1545	1106.2	78.02	1019	102.9
828	828	12	8	12	12	12	12442	105.1	3.206	2670	377.6	76.5	1572	1128.1	79.57	1038	104.8
842	842	12	8	12	12	12	12652	106.8	3.256	2723	385.0	78.0	1600	1150.0	81.12	1057	106.7
856	856	12	8	12	12	12	12862	108.5	3.306	2776	392.4	79.5	1627	1171.9	82.67	1076	108.6
870	870	12	8	12	12	12	13072	110.2	3.356	2829	400.8	81.0	1654	1193.8	84.22	1095	110.5
884	884	12	8	12	12	12	13282	111.9	3.406	2882	408.2	82.5	1681	1215.7	85.77	1114	112.4
900	892	12	8	12	12	12	13492	113.6	3.456	2935	415.6	84.0	1708	1237.6	87.32	1133	114.3
914	914	12	8	12	12	12	13702	115.3	3.506	2988	423.0	85.5	1735	1259.5	88.87	1152	116.2
928	928	12	8	12	12	12	13912	117.0	3.556	3041	430.4	87.0	1762	1281.4	90.42	1171	118.1
942	942	12	8	12	12	12	14122	118.7	3.606	3094	437.8	88.5	1789	1303.3	91.97	1190	120.0
956	956	12	8	12	12	12	14332	120.4	3.656	3147	445.2	90.0	1816	1325.2	93.52	1209	121.9
970	970	12	8	1													

نیمرخ بال پهن معمولی IPB

معادل HE-B

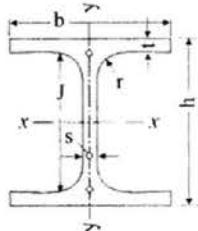

A = سطح مقطع

G = وزن واحد طول

U = سطح جانبی واحد طول

I = ممان اینترسی

S = اساس مقطع

r = شعاع ریواسیون


Q = لنگر استاتیک نصف مقطع حول محور خنثی (محور X)

J = فاصله بین مراکز نیروهای کششی و فشاری

IPB	ابعاد به میلی‌متر						A cm ²	G kg/m	U m ³ /m	x-x			y-y			Q cm ³	J cm
	h	b	s	t	r ₁	r ₂				I _x cm ⁴	S _x cm ³	r _x cm	I _y cm ⁴	S _y cm ³	r _y cm		
100	100	100	6	10	12	-	2610	70/4	0/567	750	19/9	4/16	197	22/5	2/52	52/1	1/52
110	110	110	6/5	11	12	-	2810	76/7	0/586	868	14/4	5/14	218	52/9	21/6	82/6	10/5
115	115	115	7	12	12	-	2910	72/7	0/605	1510	216	5/92	550	78/5	21/8	122	12/3
120	120	120	8	13	15	-	3410	82/6	0/918	2490	311	6/78	889	111	4/58	177	18/1
125	125	125	8/5	14	15	-	3510	81/2	1/04	2820	426	7/66	1360	151	4/57	241	15/9
130	130	130	9	15	18	-	3810	91/3	1/15	3700	570	8/54	2000	200	5/07	321	17/7
135	135	135	9/5	16	18	-	4110	91/5	1/27	4090	736	9/42	280	258	5/59	414	19/6
140	140	140	10	17	21	-	4310	92/2	1/38	11260	928	10/3	2920	327	6/08	527	21/4
145	145	145	10/5	17/5	22	-	4410	93/0	1/50	14920	1150	11/2	5120	395	6/58	681	22/3
150	150	150	10/5	18	22	-	4510	93/2	1/62	19270	1280	12/1	6590	471	7/09	767	25/1
155	155	155	11	19	22	-	4610	117	1/73	25170	1680	13/0	8560	571	7/58	934	26/9
160	160	160	11/5	20/5	22	-	4710	127	1/82	30820	1930	13/8	9280	616	7/57	1070	28/7
165	165	165	12	21/5	22	-	4810	131	1/91	36660	2160	14/9	9990	666	7/57	1200	30/4
170	170	170	12/5	22/5	22	-	4910	132	1/85	43190	2200	15/5	10140	756	7/89	1320	32/2
175	175	175	13/5	22	22	-	5010	198	1/93	57680	2880	17/1	10870	771	7/80	1520	35/7
180	180	180	15	22	22	-	5110	218	2/03	79890	3550	19/1	11770	811	7/22	19/0	40/1
185	185	185	14/5	23	22	-	5210	229	2/12	107200	2290	21/2	12620	842	7/22	2210	42/5
190	190	190	15	23	22	-	5310	199	2/22	136700	2970	22/2	13080	877	7/17	2400	43/9
195	195	195	15/5	23	22	-	5410	220	2/32	171000	3700	25/2	13520	927	7/08	2710	45/2
200	200	200	16	23	22	-	5510	225	2/42	210600	4480	27/1	13980	932	6/99	2960	47/5
205	205	205	17	22	22	-	5610	206	2/52	256900	5240	29/0	14440	963	6/87	3180	51/7
210	210	210	17/5	22	22	-	5710	222	2/71	259100	5980	22/8	14900	998	6/68	3110	51/2
215	215	215	18/5	23	22	-	5810	201	2/91	498100	1090	26/5	15820	1050	6/57	3290	53/5
220	220	220	19	23	22	-	5910	217	2/11	554700	12890	26/1	16280	1090	6/78	3470	56/8

نیمروخ بال پهن سنگین IPB_v

معادل HE-M

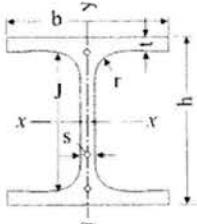

= سطح مقطع A

= وزن واحد طول G

= سطح جانبی واحد طول U

= ممان اینرسی I

= اساس مقطع S


= شاعر زیراسیون r

= لنگر استاتیک نصف مقطع حول محور خنثی (محور X)

J = فاصله بین مرکز نیروهای کششی و فشاری

IPB _v	ابعاد به میلی‌متر					A cm ²	G kg/m	U m ³ /m	X-X			Y-Y			Q cm ³	J cm
	h	b	s	t	r				I _x cm ⁴	S _x cm ³	r _x cm	I _y cm ⁴	S _y cm ³	r _y cm		
100	140	106	12	20	12	53/2	71/A	0/619	1140	4/93	349	75/3	4/74	118	9/69	
120	140	126	12/5	21	12	66/4	52/1	0/738	2020	288	5/51	70/3	112	3/25	175	
140	160	146	13	22	12	80/6	62/2	0/857	3290	411	6/39	1180	152	3/77	247	
160	180	166	14	22	15	97/1	76/2	0/970	5100	566	7/25	1760	212	4/26	327	
180	200	186	14/5	24	15	113	88/9	1/09	7880	788	8/13	2580	277	4/77	447	
200	220	206	15	25	18	131	103	1/120	10680	987	9/10	2650	258	5/27	568	
220	220	226	15/5	26	18	149	117	1/122	14800	122	9/19	5010	444	5/79	710	
240	240	246	18	22	21	200	157	1/145	24290	1800	11/0	8150	857	6/39	1080	
260	260	266	18	22/5	24	220	172	1/157	31310	2160	11/9	10450	780	6/90	1260	
280	280	286	18/5	22	24	240	189	1/183	39550	2550	12/8	13160	918	7/40	1480	
300	280	306	21	29	27	278	212	1/182	59200	2480	14/0	19400	1250	8/100	2040	
320/305	320	305	16	29	27	225	177	1/178	49500	2580	13/5	13740	91	7/81	1460	
320	320	326	21	29	27	212	225	1/187	68130	2800	14/8	1910	1280	7/95	2220	
340	340	346	21	29	27	216	228	1/190	79370	250	15/6	1910	1280	7/90	2260	
360	360	366	21	29	27	219	250	1/193	84870	2300	16/3	1950	1270	7/87	2290	
380	380	386	21	29	27	226	256	1/200	104100	2420	17/9	19250	1260	7/70	2270	
400	380	406	21	29	27	235	262	1/210	121500	2550	19/8	19250	1260	7/59	2110	
420	420	426	21	29	27	244	275	1/218	191900	2180	21/7	19150	1250	7/46	2050	
440	420	446	21	29	27	255	278	1/228	198000	2250	22/6	19180	1250	7/35	2070	
460	460	466	21	29	27	268	285	1/237	222400	2550	23/5	18980	1240	7/22	2290	
480	460	486	21	29	27	274	292	1/247	281700	2830	24/3	18780	1230	7/13	2310	
500	480	506	21	29	27	282	298	1/256	329300	2920	25/2	18580	1220	7/13	2320	
520	520	526	21	29	27	289	305	1/265	382500	3070	26/1	18380	1220	7/13	2340	
540	520	546	21	29	27	296	312	1/274	442300	3220	27/0	18180	1220	7/13	2350	
560	560	566	21	29	27	303	319	1/283	511900	3370	28/9	18080	1220	7/13	2360	
580	560	586	21	29	27	310	325	1/292	581500	3520	29/8	18080	1220	7/13	2370	
600	580	606	21	29	27	317	332	1/301	651100	3670	29/7	18080	1220	7/13	2380	
620	620	626	21	29	27	324	339	1/310	720700	3820	29/6	18080	1220	7/13	2390	
640	620	646	21	29	27	331	346	1/319	790300	3970	29/5	18080	1220	7/13	2390	
660	640	666	21	29	27	338	353	1/328	860000	4120	29/4	18080	1220	7/13	2390	
680	660	686	21	29	27	345	360	1/337	929700	4270	29/3	18080	1220	7/13	2390	
700	680	706	21	29	27	352	367	1/346	1009400	4420	29/2	18080	1220	7/13	2390	
720	720	726	21	29	27	359	374	1/355	1089100	4570	29/1	18080	1220	7/13	2390	
740	720	746	21	29	27	366	381	1/364	1168800	4720	29/0	18080	1220	7/13	2390	
760	740	766	21	29	27	373	388	1/373	1248500	4870	28/9	18080	1220	7/13	2390	
780	760	786	21	29	27	380	395	1/382	1328200	5020	28/8	18080	1220	7/13	2390	
800	780	806	21	29	27	387	402	1/391	1407900	5170	28/7	18080	1220	7/13	2390	
820	800	826	21	29	27	394	409	1/400	1487600	5320	28/6	18080	1220	7/13	2390	
840	820	846	21	29	27	401	416	1/409	1567300	5470	28/5	18080	1220	7/13	2390	
860	840	866	21	29	27	408	423	1/418	1647000	5620	28/4	18080	1220	7/13	2390	
880	860	886	21	29	27	415	430	1/427	1726700	5770	28/3	18080	1220	7/13	2390	
900	880	906	21	29	27	422	437	1/436	1806400	5920	28/2	18080	1220	7/13	2390	
920	900	926	21	29	27	429	444	1/445	1886100	6070	28/1	18080	1220	7/13	2390	
940	920	946	21	29	27	436	451	1/454	1965800	6220	28/0	18080	1220	7/13	2390	
960	940	966	21	29	27	443	458	1/463	2045500	6370	27/9	18080	1220	7/13	2390	
980	960	986	21	29	27	450	465	1/472	2125200	6520	27/8	18080	1220	7/13	2390	
1000	980	1006	21	29	27	457	472	1/481	2204900	6670	27/7	18080	1220	7/13	2390	


نیمرخ ناودانی UNP

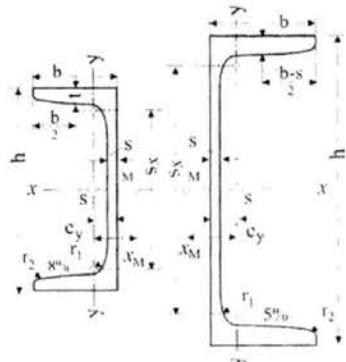

- A = سطح مقطع
- G = وزن واحد طول
- U = سطح جانبی واحد طول
- I = ممان اینرسی
- S = اساس مقطع
- r = شعاع ریواسیون
- Q = لنگر استاتیک نصف مقطع حول محور خنثی
- J = فاصله بین موازن نیروهای کششی و فشاری
- x_m = محل مرکز برش = x_m

U	ابعاد به میلی متر					A cm ²	G kg/m	U m ³ /m	x-x		y-y		Q cm ³	J cm	c _y cm	x _m cm		
	h	b	s	t=r ₁	t=r ₂				I _x cm ⁴	S _x cm ³	r _x cm	I _y cm ⁴	S _y cm ³					
۲۰x۱۵	۲۰	۱۵	۴	۴/۵	۲	۲/۲۱	۱/۷۴	۰/۱۰۳	۲/۵۴	۱/۹۹	۱/۰۷	۰/۲۸	۰/۴۲	-	-	۰/۵۲	۰/۷۴	
۳۰	۳۰	۲۲	۵	۷	۳/۵	۳/۴۴	۴/۴۷	۰/۱۷۴	۶/۳۹	۲/۲۶	۱/۰۸	۵/۲۳	۲/۶۸	۰/۹۹	-	-	۱/۳۱	۲/۴۲
۴۰x۲۰	۴۰	۲۰	۵	۵/۵	۳/۵	۳/۶۶	۲/۱۸	۰/۱۴۲	۷/۵۸	۲/۷۹	۱/۴۴	۱/۱۴	۰/۸۶	۰/۵۶	-	-	۰/۶۷	۱/۰۱
۴۰	۴۰	۲۵	۵	۷	۳/۵	۶/۲۱	۴/۱۷	۰/۱۹۹	۱۴/۱	۷/۰۵	۱/۰۵	۶/۶۸	۳/۰۸	۱/۰۴	-	-	۱/۳۳	۲/۴۲
۵۰x۲۵	۵۰	۲۵	۵	۶	۳	۴/۹۷	۳/۱۸	۰/۱۸۱	۱۶/۸	۶/۷۲	۱/۸۵	۲/۴۹	۱/۴۸	۰/۷۱	-	-	۰/۸۱	۱/۲۴
۵۰	۵۰	۲۸	۶	۷	۳/۵	۷/۱۲	۵/۰۹	۰/۲۲۲	۲۶/۴	۱۰/۶	۱/۹۲	۹/۱۲	۳/۷۵	۱/۱۳	-	-	۱/۳۷	۲/۴۷
۶۰	۶۰	۳۰	۶	۶	۳	۶/۴۶	۵/۰۷	۰/۲۱۵	۳۱/۶	۱۰/۵	۲/۲۱	۴/۵۱	۲/۱۶	۰/۸۴	-	-	۰/۹۱	۱/۵۰
۷۵	۷۵	۴۲	۵/۵	۷/۵	۴	۹/۰۳	۷/۰۹	۰/۲۷۳	۵۷/۵	۱۷/۷	۲/۳۲	۱۹/۱	۵/۰۷	۱/۲۵	-	-	۱/۴۷	۲/۶۰
۸۰	۸۰	۴۵	۶	۸	۴	۱۱/۰	۸/۵۹	۰/۲۱۲	۱۰۶	۲۶/۵	۲/۱۰	۱۹/۴	۹/۲۶	۱/۳۲	۱۵/۹	۹/۶۵	۱/۴۵	۲/۶۷
۱۰۰	۱۰۰	۵۰	۶	۸/۵	۴/۵	۱۳/۵	۱۰/۶	۰/۲۷۲	۲۰۶	۴۱/۲	۲/۹۱	۲۹/۲	۸/۴۹	۱/۴۷	۲۴/۵	۸/۴۲	۱/۵۵	۲/۹۳
۱۲۰	۱۲۰	۵۵	۷	۹	۴/۵	۱۷/۰	۱۳/۴	۰/۲۲۴	۳۶۶	۶۰/۷	۴/۹۲	۴۳/۲	۱۱/۱	۱/۵۹	۴۶/۳	۱۰/۰	۱/۶۰	۲/۰۳
۱۴۰	۱۴۰	۶۰	۷	۱۰	۵	۲۰/۴	۱۶/۰	۰/۲۸۹	۶۰۵	۸۶/۴	۵/۴۵	۶۲/۷	۱۴/۸	۱/۷۵	۵۱/۴	۱۱/۸	۱/۷۵	۲/۳۷
۱۶۰	۱۶۰	۶۵	۷/۵	۱۰/۵	۵/۵	۲۲/۰	۱۸/۸	۰/۲۴۵	۹۲۵	۱۱۶	۶/۲۱	۸۵/۲	۱۸/۳	۱/۸۲	۸۶/۸	۱۳/۳	۱/۸۴	۲/۵۶
۱۸۰	۱۸۰	۷۰	۸	۱۱	۵/۵	۲۸/۰	۲۲/۰	۰/۶۱۱	۱۳۵۰	۱۵۰	۶/۹۶	۱۱۴	۲۲/۴	۲/۰۲	۸۹/۵	۱۵/۱	۱/۹۲	۲/۷۵
۲۰۰	۲۰۰	۷۵	۸/۵	۱۱/۵	۶	۳۲/۲	۲۵/۳	۰/۶۶۱	۱۹۱۰	۱۹۱	۷/۲۰	۱۴۸	۲۷/۰	۲/۱۴	۱۱۴	۱۶/۸	۲/۰۱	۲/۹۶
۲۲۰	۲۲۰	۸۰	۹	۱۲/۵	۶/۵	۳۷/۴	۲۹/۴	۰/۷۱۸	۲۸۹۰	۲۴۵	۸/۱۸	۱۹۷	۳۳/۶	۲/۱۰	۱۶۶	۱۸/۵	۲/۱۴	۴/۲۰
۲۴۰	۲۴۰	۸۵	۹/۵	۱۳	۶/۵	۴۲/۰	۲۲/۰	۰/۷۷۵	۲۸۰۰	۲۰۰	۹/۲۲	۲۴۸	۳۹/۶	۲/۲۲	۱۷۹	۳/۰/۱	۲/۲۲	۴/۲۹
۲۶۰	۲۶۰	۹۰	۱۰	۱۴	۷	۴۸/۰	۲۷/۰	۰/۸۲۴	۲۸۰	۲۷۱	۹/۹۹	۳۱۷	۴۷/۰	۲/۰۶	۲۲۱	۲۱/۸	۲/۳۶	۴/۶۶
۲۸۰	۲۸۰	۹۵	۱۰	۱۵	۷/۵	۵۰/۰	۲۱/۰	۰/۸۹۰	۹۲۸۰	۴۴۸	۱۰/۹	۳۹۹	۵۷/۰	۲/۱۷۴	۲۶۶	۲۲/۶	۲/۵۳	۵/۰۲
۳۰۰	۳۰۰	۱۰۰	۱۰	۱۶	۸	۵۸/۰	۴۶/۰	۰/۹۵۰	۸۰۳۰	۵۲۵	۱۱/۸	۴۹۵	۶۷/۰	۲/۹۰	۲۱۶	۲۵/۴	۲/۷۰	۵/۴۱
۳۲۰	۳۲۰	۱۰۰	۱۴	۱۷/۵	۸/۷۵	۷۵/۰	۵۹/۰	۰/۹۸۲	۱۰۷۰	۶۷۹	۱۲/۱	۵۹۷	۸/۰/۵	۲/۸۱	۴۱۲	۲۶/۳	۲/۶۰	۴/۸۲
۳۴۰	۳۴۰	۱۰۰	۱۴	۱۶	۸	۷۷/۰	۵۰/۰	۰/۱۰۷	۱۰۸۰	۷۲۴	۱۲/۹	۵۷۰	۷۵/۰	۲/۷۲	۴۵۹	۲۸/۶	۲/۴۰	۴/۴۵
۳۶۰	۳۶۰	۱۰۰	۱۴	۱۷/۵	۸	۷۸/۰	۵۱/۰	۰/۱۱۰	۱۰۷۵۰	۸۲۹	۱۰/۰	۶۱۵	۷۸/۰	۲/۷۷	۵۰/۰	۲۱/۱	۲/۳۸	۴/۵۸
۳۸۰	۳۸۰	۱۱۰	۱۴	۱۷	۸	۷۹/۰	۵۱/۰	۰/۱۱۸	۱۰۷۰	۱۰۲۰	۱۰/۹	۸۲۶	۱۰/۰	۲/۰۴	۶۱۸	۲۲/۹	۲/۶۰	۴/۱۱

نیمروخ نسبی با بال‌های مساوی

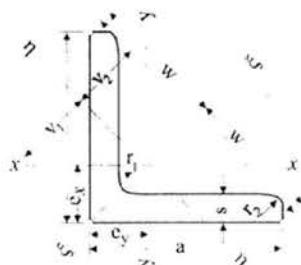

= سطح مقطع

= وزن واحد طول

= سطح جانبی واحد طول

= ممان اینترسی

= اساس مقطع

= شعاع زیراسیون

محور $\perp\perp$ محور اصلی حداقل نیمروخ است

L	a	s	ابعاد به میلی‌متر		A	G	U	e	w	v _x	v _y	x-x=y-y			E-E		η-η		
			r _x	r _y								I _x =I _y	S _x =S _y	r _x =r _y	I _E	r _E	I _η	S _η	r _η = (mm)
20x 2	20	2	2/15	2/15	1/12	0/88	0/80	1/41	0/85	0/80	0/39	0/28	0/59	0/62	0/74	0/15	0/18	0/37	
					1/15	1/15	0/84		0/90	0/71	0/48	0/25	0/58	0/77	0/73	0/19	0/21	0/36	
25x 2	25	2	2/15	2	1/12	1/12	0/73	1/53	0/53	0/87	0/79	0/45	0/75	1/27	0/95	0/21	0/30	0/47	
25x 4	25	4	2/15	2	1/12	1/12	0/76	1/77	1/58	0/89	1/51	0/58	0/74	1/61	0/93	0/40	0/37	0/47	
5	5	5	2/15	2/15	1/12	1/12	0/80	1/13	0/91	1/18	0/69	0/77	1/87	0/91	0/50	0/44	0/42		
2	2	2	1/78	1/36	0/84			1/18	1/04	1/41	0/95	0/95	2/24	1/14	0/57	0/48	0/57		
25x 4	25	4	2/15	2/12	1/12	1/12	0/116	0/89	2/12	1/24	1/05	1/81	0/86	2/85	1/12	0/76	0/61	0/58	
5	5	5	2/15	2/12	1/12	1/12	0/92	1/13	1/07	2/16	1/04	0/88	2/41	1/11	0/91	0/76	0/57		
2	2	2	1/94	1/94	1/94	1/94	0/96		1/26	1/23	2/29	0/90	1/06	2/63	1/24	0/95	0/76	0/68	
25x 5	25	5	2/15	2/15	1/94	1/94	0/136	1/100	1/41	1/24	2/96	1/18	1/05	4/68	1/23	1/44	0/88	0/68	
6	6	6	2/15	2/15	1/94	1/94	0/136	1/104	1/47	1/24	2/47	1/25	1/05	5/63	1/21	1/49	1/10	0/67	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
4	4	4	2/18	2/12	2/18	2/18	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
25x 6	25	6	2/18	2/18	2/18	2/18	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
25x 6	25	6	2/18	2/18	2/18	2/18	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58	1/25	1/25	1/25	2/14	1/71	1/05	6/50	1/77	
2	2	2	1/25	1/84	1/25	1/25	0/155	1/13	1/58	1/58									

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی

L	ابعاد به میلی‌متر					F	G	U	e	w	v ₁	v ₂	x-x=y-y		ε-ε		η-η										
	a	s	r ₁	r ₂	cm ^T								I _x =I _y	S _x =S _y	r _x =r _y	I _ε	ε	I _η	S _η	η=(min)							
													kg/m	m ^T /m	cm	cm	cm ^T	cm ^T	cm	cm ^T	cm						
6	6					7/52	5/91			7/55	7/78	7/21	1/97	4/62	7/48	12/1	4/47	12/1	4/47	1/22							
7	7					8/70	6/87			7/62	7/79	7/22	1/18	1/96	5/20	7/47	12/8	5/22	1/26								
50x 8	50	8	9	4/5	9/85	7/73	0/252	1/189	4/80	7/87	7/71	7/20	8/13	1/95	5/9	7/46	12/8	5/14	1/26								
9	9					11/0	8/62			1/93	7/73	7/22	1/17	9/0	1/98	5/14	7/44	12/2	5/10	1/25							
11	11					13/2	10/3			7/00	7/87	7/76	8/1	1/91	7/61	7/47	2/17	7/21	1/25								
6	6					8/13	6/38			1/93	7/76	7/26	7/2	1/13	5/15	7/58	10/3	5/10	1/22								
7	7					9/40	7/38			1/97	7/79	7/24	7/2	1/13	5/11	7/57	12/6	5/21	1/22								
Y...x 9		9		7/5	11/9	9/24		7/05		7/90	7/50	7/20	5/16	1/95	7/11	7/54	22/0	7/10	1/26								
11	11					18/3	11/2			7/13	7/01	7/53	8/1	12/7	7/18	9/16	7/61	26/0	8/94	1/25							
6	6					8/25	6/18			7/04		7/89	7/83	7/09	8/20	7/28	7/12	7/11	7/10	1/22							
7	7					10/1	7/94			7/09		7/95	7/27	5/24	7/26	7/28	7/16	7/11	7/10	1/25							
50x 8	50	8	10	5	11/5	9/03	0/291	1/13	5/30	7/01	7/55	5/19	11/0	7/26	9/2/2	7/85	22/4	8/11	1/26								
10	10					18/1	11/1			7/21		7/12	7/88	7/18	13/5	2/25	11/2	7/12	9/55	1/25							
12	12					18/7	13/1			7/29		7/22	7/71	12/4	15/8	2/22	13/0	7/79	22/7	10/8							
V	V					10/8	8/89			7/21		7/12	7/42	5/17	11/1	7/22	7/17	7/16	1/22								
8	8					12/3	9/88			7/26		7/20	7/12	7/27	7/28	7/18	7/16	7/15	7/15	1/25							
A...x 10	A...o	10	10	5	10/1	11/9	0/211	2/134	5/55	7/21	7/10	7/10	8/10	10/5	7/11	12/9	7/10	10/9	1/25								
12	12					18/9	18/1			7/21		7/11	7/12	7/23	18/1	7/00	22/0	12/8	1/25								
14	14					20/6	18/1			7/48		7/01	7/93	11/5	7/0/8	7/26	18/1	10/9	1/25								
A	A					13/9	10/9			7/50		7/17	7/17	10/8	18/1	7/27	7/15	7/14	1/22								
9	9					10/5	13/2			7/54		7/02	7/18	11/6	10/0	7/27	10/8	9/25	1/25								
90x 11	90	11	11	5/5	18/7	18/7	0/251	2/182	5/26	7/26	7/80	7/21	13/8	7/18	7/27	11/8	5/14	12/5	1/25								
13	13					21/8	18/1			7/20		7/11	7/11	10/8	2/25	13/9	5/14	12/5	1/25								
16	16					28/4	20/7			7/18		7/97	7/29	10/8	7/0/1	7/26	7/21	19/9	1/25								
A	A					10/5	12/2			7/47		7/18	7/52	10/5	19/9	7/0/8	7/20	7/18	1/22								
10	10					19/2	15/1			7/22		7/99	7/15	17/7	7/0/7	7/20	7/17	7/16	1/25								
12	12					22/7	17/8	0/290	2/190	7/20		7/10	7/57	20/7	7/9/2	7/22	7/19	1/25									
14	14					26/2	20/8			7/19		7/21	7/60	22/5	7/0/0	7/27	7/22	7/19	1/25								
16	16					29/6	22/2			7/08		7/22	7/63	27/7	7/9/7	7/17	7/26	7/19	1/25								
20	20					32/2	28/1			7/20		7/11	7/61	20/7	7/9/3	7/19	7/25	7/19	1/25								
110x 10	110	10				21/2	19/5			7/07		7/14	7/82	22/9	7/0/1	7/26	7/19	7/18	1/25								
12	12		12	6	25/1	19/7	0/250	2/15	7/15	7/78	7/15	7/15	7/15	7/24	FFF	7/21	11/2	28/1	1/25								
14	14					29/0	22/8			7/21		7/15	7/93	21/0	7/22	5/05	7/18	12/2	7/17								
11	11					25/4	19/9			7/26		7/15	7/15	7/26	5/01	7/12	18/0	7/15	7/15								
12	12					27/5	21/8	0/259	2/180	7/15		7/10	7/15	7/28	5/02	7/16	12/2	7/15	7/15								
13	13					29/8	22/3			7/22		7/15	7/29	4/0/0	7/26	5/03	18/2	7/22	7/15								
15	15					33/9	26/8			7/01		7/15	7/21	4/0/0	7/27	7/0/5	18/2	7/21	7/15								
17	17					30/6	22/6			7/58		5/15	7/57	5/0/0	7/27	5/0/6	19/8	7/17	7/15								
13x 18	13	18	18	7	27/7	27/7	0/258	2/172	7/15	7/72	9/19	5/15	5/26	5/0/0	7/27	5/0/7	18/2	7/17	7/15								
16	16					29/3	26/9			7/10		5/15	7/15	5/0/0	7/27	5/0/8	20/1	7/21	7/15								
14x 15	14	15	15	7/5	25/0	27/5	0/245	2/145	7/97	9/90	5/0/5	5/15	5/0/5	7/27	5/0/8	19/8	7/17	7/15									


(ادامه جدول قبل)

L	ابعاد به میلی‌متر					F	G	U	e	w	v ₁	v ₂	x-x=y-y			ε-ε		η-η		
	a	s	r ₁	r ₂	cm ⁴								cm ⁴	cm ⁴	cm	cm ⁴	cm	I _η = (min) cm		
150x 160x 180x 200x	12	12			24/8	27/3			4/12	5/18	5/29	727	67/7	4/60	1170	5/180	303	52/0	2/95	
	14	14			40/3	21/8			4/21	5/95	5/21	845	78/2	4/58	1340	5/177	247	58/3	2/94	
	15	15			2210	22/8			4/25	6/01	5/23	898	83/5	4/57	1430	5/176	270	61/6	2/93	
	16	16		8	2517	25/9	0/588		4/29	6/07	5/24	949	88/7	4/59	1510	5/174	291	64/4	2/93	
	18	18			51/0	40/3			4/36	6/17	5/28	1050	99/3	4/54	1670	5/170	438	71/0	2/93	
160x 170x 190x 210x 220x	20	20			56/3	44/2			4/44	6/28	5/41	1150	109	4/51	1820	5/168	477	76/0	2/91	
	15	15			26/1	26/2			4/49	6/35	5/57	1100	95/8	4/88	1750	6/105	453	71/3	2/14	
	160	17			51/8	40/7	0/825		4/57	11/3	6/46	5/70	1230	108	4/86	1950	6/13	506	78/3	2/13
	17	17		8/5	57/5	58/1		4/65		6/58	5/77	1350	118	4/84	2140	6/10	558	84/8	2/12	
	19	19			55/16	47/5			5/02		7/11	5/39	1680	130	5/51	2690	6/96	57	95/5	2/50
180x 200x 220x 240x 260x	16	16			51/9	48/5			5/10		7/22	6/41	1870	145	5/49	2970	6/93	507	105	2/49
	18	18			58/4	52/7	0/705		5/18		7/23	6/44	2090	160	5/47	3260	6/90	183	113	2/49
	20	20			74/7	58/9			5/26		7/44	6/47	2210	174	5/44	3510	6/86	918	123	2/49
	22	22																		
	24	24																		
200x 220x 240x 260x 280x	16	16			51/8	48/5			5/52		7/10	7/09	2240	162	6/15	3770	7/78	942	121	2/91
	18	18			59/1	58/3			5/60		7/12	7/00	181	6/13	4150	7/75	1050	122	2/90	
	20	20			78/4	59/9	0/785		5/68	18/1	8/04	7/15	2180	199	6/11	4540	7/72	1160	144	2/89
	22	22			90/6	71/1			5/84		8/25	7/21	2330	225	6/06	5280	7/69	1380	167	2/89
	24	24			105	82/0			5/99		8/45	7/28	2780	270	6/02	5990	7/67	1580	186	2/89

اساس مقطع خمیری نیمرخ‌ها

INP نیمرخ		IPE نیمرخ		IPB نیمرخ	
نمره نیمرخ	Z(cm ³)	نمره نیمرخ	Z(cm ³)	نمره نیمرخ	Z(cm ³)
100	40	100	39	100	104.2
120	63	120	60	120	165.2
140	95	140	88	140	246
160	136	160	123	160	354
180	186	180	166	180	482
200	250	200	220	200	642
220	324	220	286	220	828
240	412	240	366	240	1054
260	514	270	484	260	1282
280	632	300	628	280	1534
300	762	330	804	300	1868
320	914	360	1020	320	2140
340	1080	400	1308	340	2400
360	1276	450	1702	360	2680
380	1482	500	2200	400	3240
400	1714	550	2780	450	3980
450	2400	600	3520	500	4820
500	3240			550	5600
550	4240			600	6420
600	5460			650	7320


میلگرد و چهارسو

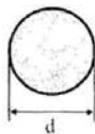

A = سطح مقطع
G = وزن واحد طول
U = سطح جانبی واحد طول

d mm	A cm ²	G kg/m	U cm ² /m	d mm	A cm ²	G kg/m	U cm ² /m	d mm	A cm ²	G kg/m	U cm ² /m	d mm	A cm ²	G kg/m	U cm ² /m
5 ⁰	0.196	0.154	157	20.5	37.0	2.09	664	41	13.2	1.04	1290	75	44.2	34.7	2260
5.5	0.228	0.187	172	21	34.6	2.172	660	42	13.9	1.09	1320	76	45.4	35.6	2290
6 ⁰	0.263	0.222	188	21.5	36.2	2.185	675	43	14.5	1.14	1350	78	47.8	37.5	2450
6.5	0.292	0.260	204	22 ⁰	37.8	2.198	691	44	15.2	1.19	1380	80	50.2	39.5	2510
7 ⁰	0.325	0.302	221	22.5	39.8	2.212	707	45 ⁰	15.9	1.25	1410	82	54.1	42.5	2610
7.5	0.362	0.347	238	23	41.5	2.226	723	46	16.6	1.3	1450	85	56.7	44.5	2670
8 ⁰	0.393	0.392	255	23.5	43.4	2.24	728	47	17.3	1.36	1480	88	59.8	47.7	2760
8.5	0.424	0.442	267	24 ⁰	45.2	2.255	734	48	18.1	1.42	1510	90	62.6	49.9	2830
9	0.456	0.499	283	24.5	47.1	2.27	739	49	18.9	1.48	1540	95	70.9	53.6	2980
9.5	0.489	0.556	298	25	49.1	2.285	745	50 ⁰	19.6	1.54	1570	100	78.5	61.7	3140
10 ⁰	0.525	0.617	314												
				25.5	51.1	2.1	803	51	20.4	1.6	1600	115	86.6	88	3200
10.5	0.566	0.681	330	26 ⁰	53.1	2.17	817	52	21.2	1.67	1630	116	93.0	74.6	3460
11	0.605	0.746	346	26.5	55.2	2.22	822	53	22.1	1.72	1670	118	104	81.0	3610
11.5	0.647	0.815	361	27	57.2	2.249	828	54	22.9	1.78	1700	120	112	88.8	3770
12 ⁰	0.687	0.888	377	27.5	59.4	2.268	834	55	23.8	1.82	1720	125	123	96.2	3930
12.5	0.723	0.962	393	28 ⁰	61.6	2.282	840	56	24.6	1.92	1760	130	133	104	4100
13	0.757	1.04	408	28.5	63.8	2.301	845	57	25.5	2.0	1790	135	142	112	4240
13.5	0.792	1.12	424	29	66.1	2.319	851	58	26.4	2.07	1820	140	152	121	4400
14 ⁰	0.824	1.21	440	29.5	68.2	2.337	857	59	27.2	2.15	1850	145	162	130	4580
14.5	0.856	1.29	456	30 ⁰	70.4	2.355	863	60	28.3	2.22	1880	150	177	139	4730
15	0.887	1.39	471												
				21	72.5	2.37	874	62	29.2	2.27	1930				
15.5	0.91	1.48	487	21.5	77.9	2.412	994	63	31.2	2.45	1980	160	30.1	158	5030
16 ⁰	0.941	1.58	503	22 ⁰	80.4	2.471	1010	64	32.2	2.52	2010	165	314	168	5180
16.5	0.974	1.68	518	23	83.5	2.511	1040	65	33.2	2.62	2040	170	327	178	5320
17	1.007	1.78	534	23 ⁰	90.8	2.572	1070	66	34.2	2.78	2070	(175)	341	189	5500
17.5	1.041	1.89	550	25	93.2	2.655	1100	67	35.2	2.77	2110	180	354	2	565
18 ⁰	1.074	2.00	565	26 ⁰	102	2.799	1130	68	36.2	2.85	2140	(185)	369	211	5810
18.5	1.099	2.11	581	27	108	2.84	1184	69	38.5	2.92	2200	190	384	222	5970
19	1.124	2.22	597	28 ⁰	112	2.89	1190	70	40.2	2.97	2260	200	404	247	6280
19.5	1.149	2.32	613	29	119	2.928	1220	72	42.7	2.99	2280	210	426	272	6500
20 ⁰	1.174	2.42	628	29 ⁰	122	2.946	1260	73	44.9	2.99	2290	220	438	2910	

میلگرد و چهارسو

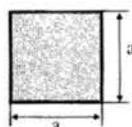

= سطح مقطع A

= وزن واحد طول G

= سطح جانبی واحد طول U

a mm	A cm ²	G kg/m	U cm ³ /m	a mm	A cm ²	G kg/m	U cm ³ /m	a mm	A cm ²	G kg/m	U cm ³ /m	a mm	A cm ²	G kg/m	U cm ³ /m
6	0.260	0.283	24.0	21.5	4.62	3.63	86.0	28	14.4	11.3	152.0	70	49.0	38.5	280.0
7	0.490	0.385	28.0	22	4.84	3.80	88.0	40	16.0	12.8	160.0	(72)	52.3	41.8	292.0
8	0.840	0.502	32.0	23	5.29	4.15	92.0	42	17.6	13.8	168.0	75	56.3	44.2	300.0
9	1.110	0.626	36.0	24	5.76	4.52	96.0	43	18.5	14.5	172.0	80	64.0	50.2	320.0
10	1.40	0.785	40.0	25	6.25	4.91	100.0	45	20.3	15.9	180.0	(82)	68.9	54.1	332.0
(11)	1.71	0.950	44.0	26	6.76	5.31	104.0	47	22.1	17.3	188.0	85	72.3	56.7	340.0
12	2.04	1.13	48.0	26.5	7.02	5.51	106.0	48	22.0	18.1	192.0	(92)	86.5	67.9	372.0
13	2.49	1.32	52.0	28	7.84	6.15	112.0	50	25.0	19.8	200.0	90	81.0	63.6	380.0
14	2.96	1.54	56.0	29	8.41	6.90	116.0	52	27.0	21.2	208.0	(102)	106	83.3	412.0
15	3.25	1.77	60.0	30	9.00	7.67	120.0	55	30.3	22.7	220.0	110	121	95.0	440.0
16	3.56	2.01	64.0	32	10.2	8.04	128.0	56	31.4	24.6	224.0	120	144	113	480.0
17	3.89	2.27	68.0	(33)	10.9	8.55	132.0	(57)	32.0	25.5	228.0	130	169	133	520.0
18	4.24	2.54	72.0	34	11.6	9.07	136.0	60	34.0	28.3	240.0	140	196	154	560.0
20	4.60	2.82	76.0	(36)	12.0	10.2	144.0	62	39.7	31.2	252.0	150	225	177	600.0
21	4.91	3.14	84.0	37	12.7	10.7	148.0	65	42.3	33.2	260.0				



۲ فرم‌های استاندارد

گزارش آزمایش ذرات مغناطیسی

پروڈر

ضوابط ارزیابی - شماره مقطع

گزارش به

محل جوش و معرفی طرح جوش

کل جوش مردودی:

کل جوش تأییدی:

مقدار:

مقدمات آزمایش

آماده سازی سطحی:

تحفهــات

از صنایع:

روش بازرسی:

و خصوصیت محمد

مانده □

AC □

۱۱

۲۰۴

2

۲۷۰

Volume 22

مئه خات آز ماش

تکنیک تخفیف (د، صورت لزوم):

روش علامت‌گذاری:

ما، اضفایا: کنندگان، صحت نتایج مندرج در این بروگ و تطبیق آماده‌سازی، جوشکاری و آزمایش قطعات نمونه را مطابق دستورالعمل آین نامه، تایید می‌نماییم.

پیمانکار یا سازنده:

سرویس پرسنلیتی، تبلیغاتی و اخلاقی

گزارش آزمایش ارزیابی جوشکاران، اپراتورهای جوشکاری و خال جوشکاران

نوع جوشکار	شماره شناسنامه:	نام:
شماره دستورالعمل جوشکاری	تاریخ	اصلاح
متغیرها	ثبت مقادیر واقعی مورد استفاده	در ارزیابی
نوع / روش		محدوده ارزیابی
الکترود (تک یا چندگانه)		
جريان / قطبیت		
موقعیت		
موقعیت جوشکاری		
پشت بند (بله، خیر)		
نوع مصالح		
مصالح پایه		
شیاری		ضخامت (ورق)
گوشه		
شیاری		ضخامت (لوله)
گوشه		
شیاری		قطر (لوله)
گوشه		
مصالح پرکننده		
شماره مشخصه		
رده		
نوع گدازآور / گاز		
سایر موارد		

نتایج آزمایش خمینه هدایت شده		نتایج آزمایش جوش گوش	
نوع	نتیجه	نوع	نتیجه
اندازه جوش	_____	زخم	_____
اظاهر جوش	_____	شرح مکان، نوع و اندازه هرگونه ترک ایجاد شده در نمونه آزمایشی	_____
آزمایش شکست نفوذ ریشه	_____	شماره آزمایش	_____
بازرسی بدوسیله	_____	تاریخ	_____
مؤسسه	_____	نتایج آزمایش بر تونگاری	_____
شماره فیلم	نام	شماره فیلم	نام
_____	_____	_____	_____

ما امضاء کنندگان، صحت نتایج مندرج در این برگه و تطبیق آماده سازی، جوشکاری و آزمایش قطعات نمونه را مطابق دستورالعمل آبی نامه، تأیید م نمایم.

سازنده یا پیمانکار معرفی به وسیله تاریخ

گزارش آزمایش ارزیابی دستورالعمل جوشکاری (مخرب)

آزمایش کششی

شماره نمونه	عرض	ضخامت	سطح	بار کششی نهایی (kg)	تنش حد نهایی (kg/cm ²)	نوع و موقعیت شکست

آزمایش خمس هدایت شده

شماره نمونه	نوع خمس	نتیجه	توضیحات

بازرسی چشمی:

ظاهر جوش آزمایش بر تونگاری - فراصوتی

شماره گزارش RT: نتیجه بزیدگی کناری

شماره گزارش UT: نتیجه تخلخل حفره‌ای

نتایج آزمایش جوش گوش

تاریخ آزمایش گواهی کننده آزمایش‌های دیگر

حداقل بعد چند باره زخم دار حداکثر بعد تک پاسه زخم دار ۱. ۲. ۳.

آزمایش کشش فلزجوش

نام جوشکار تأیید آزمایش توسط هر

مقاومت کششی (kg/cm²) مقاومت تسلیم (kg/cm²) افزایش طول در ۵۰ میلی‌متر، % شماره آزمایش شماره تأیید آزمایشگاه شماره آزمایش هر

ما، امضاء کنندگان، صحت نتایج مندرج در این برگه و تطبیق آماده‌سازی، جوشکاری و آزمایش قطعات نمونه را مطابق دستورالعمل آین نامه، تأیید می‌نماییم.

سازنده یا پیمانکار

امضاء

معرفی به وسیله

عنوان

تاریخ

گزارش آزمایش پرتونگاری

بروڈ

ضوابط اذنی، - شماره مقطع

کتاب شہ

محل و هندسه جوش

تکنیک عکاسی

٤٣

فاصلة چشمہ تا فلم

مان تائش

صفحات

موجع فیلم

(شرح طول، عرض و ضخامت کلیه درزهای پر تونگاری شده)

اما، امضاً کنندگان، صحبت نتایج مندرج در این برگه و تطبیق آماده‌سازی، جوشکاری و آزمایش قطعات نمونه را مطابق دستورالعمل آئین نامه، تأیید می‌نماییم.

یمانکار با سازندہ:

پر تونگاڑ

معزفی به وسیله:

گزارش:

فاریخ:

تاریخ آزمایش:

فرم استاندارد دستورالعمل جوشکاری WPS

نام شرکت	شماره دستورالعمل	روش جوشکاری	تاریخ تأییدکننده	شماره تعجیل‌نظر	تاریخ	توسط									
			<input type="checkbox"/> خودکار	<input type="checkbox"/> نیمه‌خودکار	<input type="checkbox"/> دستی	<input type="checkbox"/> تأییدکننده	<input type="checkbox"/> تاریخ								
نوع درز	یک رو <input type="checkbox"/>	دو رو <input type="checkbox"/>	بازشدنی <input type="checkbox"/>	بازشدنی <input type="checkbox"/>	بازشدنی <input type="checkbox"/>	بازشدنی <input type="checkbox"/>	وضعیت								
نوع:	بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	بله <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	بله <input type="checkbox"/>	بازشدنی <input type="checkbox"/>	گوشش	جوش شیاری	جوشکاری قائم: سربالا <input type="checkbox"/>	سرپایین <input type="checkbox"/>					
مشخصات فنی	نوع یارده	شعاع	ضخامت ریشه	زاویه شیار	شاعع	خواص الکتریکی	نوع انتقال (GXAW):	مداد کوتاه <input type="checkbox"/>	قطرهای <input type="checkbox"/>	پاشیدنی <input type="checkbox"/>	جریان: AC <input type="checkbox"/>	DCEN <input type="checkbox"/>	DCEP <input type="checkbox"/>	ضربهای <input type="checkbox"/>	غیره.....
نوع یارده	نوع پایه	ضخامت	زاویه شیار	شاعع	خواص الکتریکی	نوع انتقال (GXAW):	مداد کوتاه <input type="checkbox"/>	قطرهای <input type="checkbox"/>	پاشیدنی <input type="checkbox"/>	جریان: AC <input type="checkbox"/>	DCEN <input type="checkbox"/>	DCEP <input type="checkbox"/>	ضربهای <input type="checkbox"/>	غیره.....	
مشخصات فنی	نوع یارده	ضخامت	زاویه شیار	شاعع	خواص الکتریکی	نوع انتقال (GXAW):	مداد کوتاه <input type="checkbox"/>	قطرهای <input type="checkbox"/>	پاشیدنی <input type="checkbox"/>	جریان: AC <input type="checkbox"/>	DCEN <input type="checkbox"/>	DCEP <input type="checkbox"/>	ضربهای <input type="checkbox"/>	غیره.....	
مصالح الکترود	AWS	AWS طبق	بوش	نوع پور	نوع یارده	نوع پایه	نوع انتقال (GTAW):	اندازه	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	
مشخصات فنی	AWS	AWS طبق	بوش	نوع پور	نوع یارده	نوع پایه	نوع انتقال (GTAW):	اندازه	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	
رده طبق															
بیش گرمایش	دماهای بیش گرمایش، حداقل	دماهای میان پاس، حداقل	هندرسه درز												
عبور	روش جوشکاری	الکترود		جریان				سرعت حرکت mm/min	هندرسه درز						
		ردہ	قطر	نوع و قطبیت	آمپراز	ولتاژ									
		۱													
		۲													
۳															

۳

آزمون جوشکاران ساختمانی طبق استاندارد

ملّی ایران

آزمون جوشکاران ساختمانی طبق استاندارد ملی ایران

پیوست ۳

آزمون و امتحان

۱ - نظارت

جوشکاری و آزمون قطعه آزمون باید در حضور یک آزمایشگر یا سازمان آزمون‌گیرنده مورد قبول طرفین قرارداد انجام شود. ناظر ممکن است اعضايی از شرکت سازنده، خریدار و یا طرف سوم (بازرس مستقل) باشد. بر روی قطعه‌های آزمون باید مشخصات جوشکار و آزمایشگر، پیش از شروع جوشکاری حک شود. آزمایشگر می‌تواند در مواردی که شرایط جوشکاری درست نیست یا هنگامی که مشاهده شود جوشکار صلاحیت فنی انجام امور مطابق با شرایط استاندارد را ندارد، آزمون را متوقف کند. به عنوان مثال در شرایطی که جوشکار بر روی قطعه جوشکاری شده، تعمیرات زیادی انجام می‌دهد.

۲ - شکل و ابعاد قطعه آزمون

شکل و ابعاد قطعه‌های آزمون باید مطابق شکل‌های ۱ و ۲ باشد.

۳ - شرایط جوشکاری

آزمون تأیید جوشکار باید با شرایط مورد استفاده در تولید و به دست آمده از pWPS^۱ یا WPS یا تهیه شده براساس استاندارد ملی ایران باشد.

در تهیه WPS یا pWPS شرایط زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

الف - آزمون باید براساس فرآیندهای جوشکاری مورد استفاده در تولید انجام شود.

ب - فلز پرکننده باید با فرآیند جوشکاری و حالت جوشکاری مطابقت داشته باشد.

پ - آمده‌سازی لبه ورق برای قطعه آزمون باید مطابق شرایط مورد استفاده در تولید باشد.

ت - ابعاد قطعه آزمون باید براساس اشکال این استاندارد باشد.

ث - جوشکاری باید در حالتها و زوایای اتصال‌ها انجام شود که عموماً در تولید استفاده می‌شوند.

ج - جوش باید مطابق با بند ۵ ارزیابی شود.

ج - مدت زمان جوشکاری، برای قطعه آزمون باید با مدت زمان مورد استفاده در تولید (جهت انجام جوشکاری) یکسان باشد.


ح - قطعه آزمون باید دست کم یک توقف و یک شروع دوباره در پاس ریشه و پاس آخر داشته باشد و در طول (محدوده) مورد بازرسی برای بررسی مشخص شده باشد.

خ - رعایت هرگونه پیش‌گرم یا کنترل گرمای ورودی مورد نیاز در WPS یا pWPS برای قطعه آزمون الزامی است.


د - هرگونه عملیات حرارتی پس از جوشکاری که در WPS یا pWPS آمده باشد در صورتی که آزمایش خم شود نیاز نباشد می‌تواند حذف شود.

ذ - شناسایی قطعه آزمون.

ر - جوشکار اجازه دارد با تأیید آزمایشگر، کاستی‌های جزیی (به جز کاستی موجود در لایه سطحی) را توسط سنگزنی، شیارزنی (گوجینگ) یا سایر روش‌های مورد استفاده در تولید حذف کند.

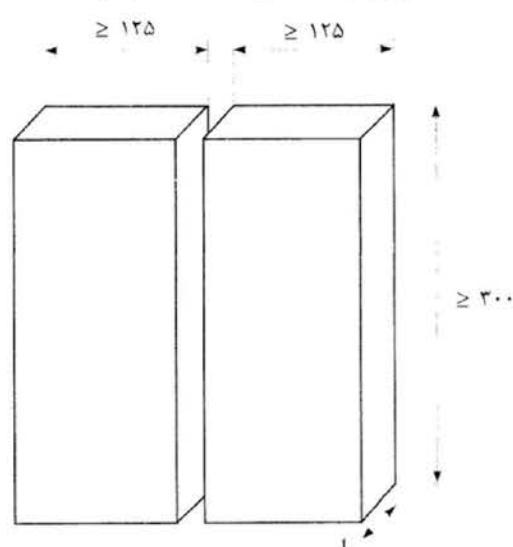

شکل ۱ ابعاد قطعه آزمون برای جوش لب بهلوب ورق.

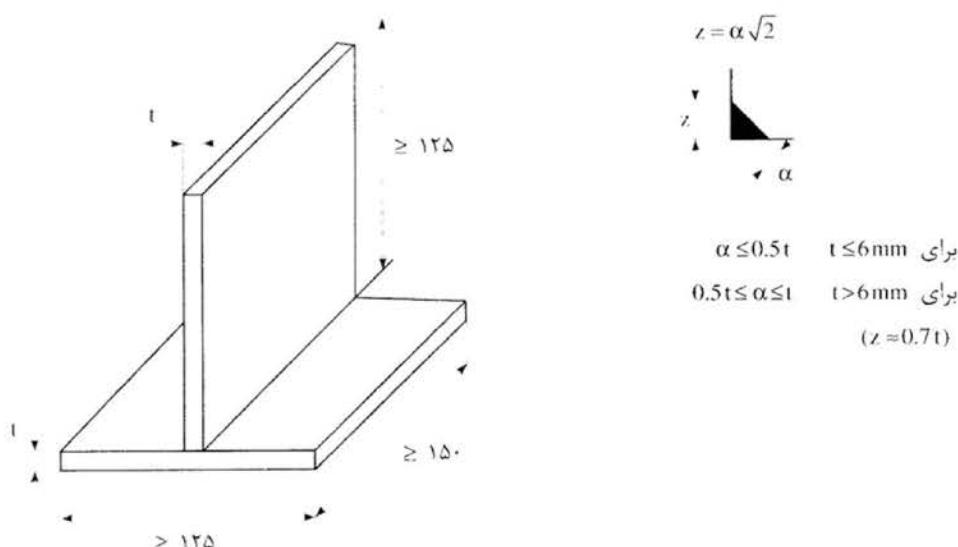

شکل ۲ ابعاد قطعه آزمون برای جوش (های) گوش‌های ورق.

۴ - روش‌های آزمون

هر قطعه آزمون که جوشکاری آن تکمیل می‌شود، باید پیش از هر عملیاتی در شرایط جوشکاری شده بازرسی چشمی شود. در صورتی که لازم باشد (رجوع شود به جدول ۱) بازرسی چشمی می‌تواند توسط آزمایش ذرات مغناطیسی، مایع‌های نافذ یا سایر روش‌ها و آزمایش بررسی سطح مقطع بر روی جوش‌های لب بهلب تکمیل شود. اگر جوش بهوسیله بازرسی‌های چشمی تأیید شد، انجام آزمایش‌های پرتونگاری، شکست و آزمایش بررسی سطح مقطع مورد نیاز است (رجوع شود به جدول ۱).

آزمونه بررسی سطح مقطع باید آماده و سپس عمل حک‌کاری روی یک سمت از آن، برای آشکار شدن جوش انجام شود.

هنگامی که از آزمایش پرتونگاری استفاده می‌شود، باید علاوه بر آن آزمایش‌های خمس بروی جوش‌های لب بهلب حاصل از فرآیند MIG و MAG انجام شود. پیش از آزمایش‌های مکانیکی، پشت‌بندهایی که در هنگام جوشکاری استفاده شده باید از قطعه آزمون جدا شوند. قطعه آزمون را می‌توان بهوسیله برش حرارتی یا مکانیکی مقطع زد؛ ۲۵ میلی‌متر ابتدا و انتهای قطعه آزمون جوشکاری شده بریده شده و دور انداخته می‌شود (شکل‌های ۳ و ۴).

۵ - قطعه آزمون و آزمونه‌ها

۱-۵ کلیات

در قسمت‌های ۵ - ۲ تا ۵ - ۵ جزئیات قطعه آزمون و آزمونه‌ها مانند نوع، ابعاد و آماده‌سازی آنها داده شده است. علاوه بر آن، وسائل مورد نیاز برای آزمایش‌های مکانیکی ارایه شده است.

۲ - جوش‌های لب بهلب ورق

هنگامی که آزمایش پرتونگاری انجام می‌شود، طول مورد بازرسی از جوش در قطعه آزمون (شکل ۳ - الف) در شرایط جوشکاری شده باید با استفاده از روش رده B پرتونگاری شود.

زمانی که از آزمایش شکست استفاده می‌شود، کل طول مورد بازرسی در قطعه آزمون باید آزمایش شود. برای این منظور لازم است قطعه آزمون به آزمونه‌های متعدد تقسیم شود (شکل ۳ - الف). عرض هر آزمونه شکست باید حدود ۵ میلی‌متر باشد. در صورت لزوم می‌توان گرده جوش را حذف کرد و علاوه بر آن می‌توان بر لبه‌های جوش یک شیار به عمق حدود ۵ میلی‌متر ایجاد کرد تا بدین‌وسیله شکست در محل فلز جوش آسان شود (شکل ۳ - ب). در حالتی که جوشکاری یکطرفه بدون استفاده از پشت‌بند انجام می‌شود، نصف طول مورد بازرسی باید از طرف رویه و نصف دیگر از طرف ریشه آزمایش شود (شکل‌های ۳ - پ و ۳ - ت).

زمانی که آزمایش خمس عرضی به کار می‌رود، دو آزمونه خمس ریشه و دو آزمونه خمس رویه باید آزمایش شوند. قطر شکل‌دهنده یا غلتک داخلی باید برابر ۴ و زاویه خمس برابر ۱۲۰ درجه باشد.


در هنگام آزمایش، نباید عیب منفرد بزرگتر از ۳ میلی‌متر در هیچ‌یک از جهات در آزمونه‌ها نمایان شود. پارگی که در گوشه‌های آزمونه در هنگام آزمایش ایجاد می‌شود نباید در ارزیابی مدنظر قرار گیرد.

جدول ۱ روش‌های آزمایش

روش آزمایش	جوش لب به لب ورق	جوش گوشه
چشمی	*	*
پرتونگاری	۲۰*	-
خمش	۳*	-
شکست	۱*	۵*
بررسی سطح مقطع (بدون سمباده‌زنی)	-	۵*
ذرات مغناطیسی / مایع‌های نافذ	-	-
نشانه‌ها		
* نشان‌دهنده روش آزمایشی است که انجام آن اجباری می‌باشد.		
- نشان‌دهنده روش آزمایشی است که انجام آن اجباری نمی‌باشد.		


- ۱ - آزمایش پرتونگاری یا شکست باید استفاده شوند ولی نه دو.
- ۲ - آزمایش پرتونگاری می‌تواند توسط آزمایش فرماحتی فقط در فولادهای فربتی با ضخامت معادل یا بیشتر از ۸ میلی‌متر جایگزین شود.
- ۳ - زمانی که آزمایش پرتونگاری استفاده می‌شود، انجام آزمایش‌های خمش برای فرآیندهای ۱۳۱، ۱۳۵، ۳۱۱ اجباری می‌باشد.
- ۴ - زمانی که آزمایشگر یا سازمان آزمون گیرنده درخواست کرده باشد، آزمایش شکست باید به همراه آزمایش‌های ذرات مغناطیسی / مایع‌های نافذ انجام شود.
- ۵ - آزمایش شکست می‌تواند توسط آزمایش بررسی سطح مقطع با بررسی حداقل چهار مقطع جایگزین شود که یکی از آنها باید از محل شروع یا پایان خط جوش باشد.

ابعاد به میلی‌متر می‌باشد

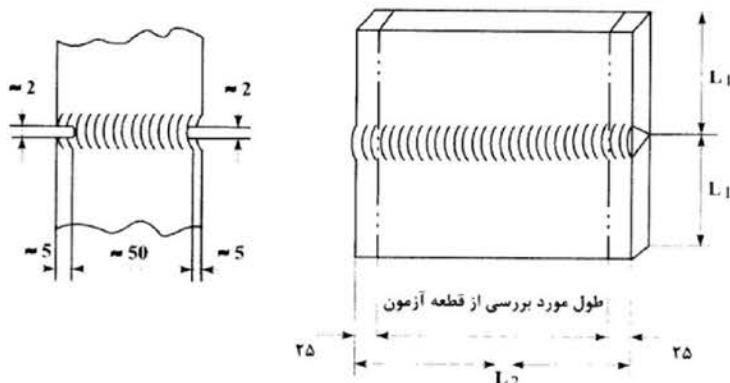


(ب) آماده‌سازی

(الف) چگونگی تقسیم‌بندی برای تهیه حداقل چهار آزمونه

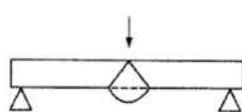


(ت) آزمایش شکست از طریق خمش رویه

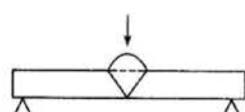

(پ) آزمایش شکست از طریق خمش رویه

شکل ۳ آماده‌سازی و آزمایش شکست آزمونهای برای جوش لب به لب ورق.

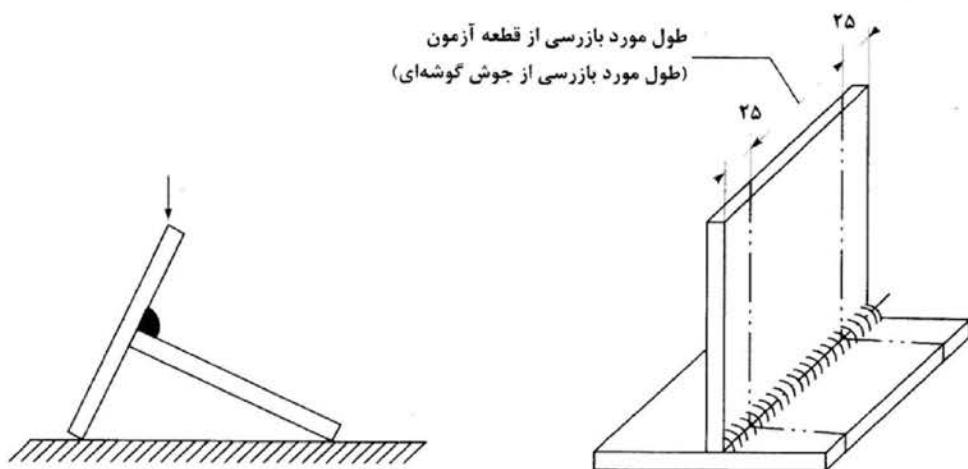

(ب) آزمایش شکست

توجه: در صورت نیاز می توان در جوش گوشهای شیار ایجاد نمود.

(الف) چگونگی تقسیم‌بندی برای تهیه آزمونهای

شکل ۴ آمده‌سازی و آزمایش شکست آزمونهای برای جوش گوشهای ورق.

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

A

Abrosion
Age-hardenable
Air line respirators
Air-conditioned helmet
American Iron and Steel Institute (AISI)

American Welding Society
Arr stray
Arc blow
Arc lenght
Arc welding

Binder
Blinder
Bridge gap
Bubbling
Burn-through

Cable lug
Carbon steel
Chorme leather helmet
Cored electrode
Cover glass
Covered electrode
Crater

Machingهای جوشکاری موتور - مولد
d.c and a.c. Motor-Generator welding machines
Deposited
Drag

ساییدگی
عمر سخت‌بذری
لولهای هوای تنفس
تهویه مطبوع
 مؤسسه آهن و فولاد آمریکا

انجمان جوش آمریکا
لکه قوس
انحراف قوس
طول قوس
جوشکاری قوسی

ملات (ماده چسبان)
چشم‌بند
شکاف پل
حبابزایی
سوختگی

کفشک کابل
فولاد کربنی
پوشش جرم
الکترود معزه‌دار
شیشه روکش
الکترود روکش‌دار
سوراخ شدن، حفره

ماشین‌های جوشکاری موتور - مولد
d.c and a.c. Motor-Generator welding machines
ترسیب شده
تکنیک کشیدن

E

Electro gas welding
Electrode cable
Electrode holder
Electrode oven

Fast fill
Fast follow
Fast freeze
Fast freeze (fast follow)
Fit-up
Flash goggle

Friable
Full fill
Gap

جوشکاری تحت حفاظت گاز با الکترود مصرفی

Gas metal-arc welding

جوشکاری تحت حفاظت گاز با الکترود تنگستن

Hand shield
Hard-facing
Head band
Head shield

جوشکاری گاز الکتریکی
کابل الکترود
انبر الکترود
خشک کن الکترود

پرچوش
زودرو
زودچوش
زودرو
مونتاژ، آرایش لبه‌ها
عیک اینمی

ترد

الکترودهای پرچوش

شکاف
جوشکاری تحت حفاظت گاز با الکترود مصرفی
جوشکاری تحت حفاظت گاز با الکترود تنگستن
انتقال قطره‌ای
دستکش جوشکاری
شیارزنی
سنگزندی
کابل اتصال به زمین
گیره اتصال به زمین

ماسک دستی
رویه سخت
نوار روی سر
ماسک کلاهی

G

Gas tungsten-arc welding

Globular transfer

Glove

Gouging

Grinding

Ground cable

Ground clamp

Heat affected zone (HAZ)	ناحیه متأثر از حرارت	Poor fitup	جفت نشده
Helmet	سرپند	Positioners	موقعیت دهنده‌ها
Hood	کلاه ایمنی	Process	فرآیندهای جوشکاری
پارگی گرم (پارگی یا ترک خوردن فلزاتی نظیر چدن که بعد از ذوب فلز و در مرحله انجماد صورت می‌گیرد).	Protective clothing	لباس محافظ	لباس محافظ
Hot-shortness	Protective lens	ریشه رنگی	ریشه رنگی
Hydrogen pick up	مکش هیدروژن	R	جوشکاری با قطبیت معکوس (مثبت)
I		(Positive polarity)	
Inclusion	دخول	S	
J		Scaling	پوسته شدن
Job requirement	الزامات کار		جوش قوس الکتریکی با الکترود روکش دار
Joint design	هنده سه درز	Shielded metal-arc welding	گل (سرباره) جوشکاری
Joint design and fitup	هنده سه و مونتاژ درز	Slag	الکترود فولادهای ضدزنگ
L		Stainless steel electrode	الکترود روکش دار با طول محدود
Lap weld	اتصالات لب روهی	Stick electrode	جوشکاری با الکترود روکش دار
Leather cap	کلاه چرمی	Stick electrode welding	جوشکاری با قطبیت مستقیم (منفی)
Low-hydrogen electrode	الکترودهای کم هیدروژن	Straight polarity	جوشکاری گل میخ ها
M		(Negative polarity)	سول
Metal arc welding electrode	الکترودهای جوشکاری قوسی	Stud welding	
Microcrack	ریز ترک	Sul-Coated or sul finish electrode	
Moisture-prone	نم گیر	T	مواد معدنی خشک
N		Thirsty	پوشش شفاف
National Electrical Manufacture Association	انجمن ملی سازندگان الکتریکی	Transparent coating	
O		U	
Open circuit voltage	ولتاژ مدار باز	Under cut	بریدگی کناره جوش
Out put slope	شب خروجی	Underbead creak	زیر ترک (ترک زیر مهره جوش)
P		V	
Pit	حفره	Volt-ampere characteristic	ولتاژ - شدت جریان
Polarity	قطبیت	W	میز جوشکاری
Polarity interchangeability	تأثیر روکش بر قطبیت	Welding bench	

رآفتهای فیلسوف و اقتصاد پیرنی

در ده سالگی از زبان خود

